

บทที่ 4

ผลการดำเนินการศึกษาวิจัย

4.1 การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา (Measure Phase)

ในขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหานี้ จะเป็นขั้นตอนเพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาที่เป็นสาเหตุของปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆ เข้ามาช่วยในการศึกษา โดยจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการตรวจวัด ศึกษารายละเอียดของกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ทำการศึกษา จากนั้นทำการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อจะเป็นการประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการวัดก่อนทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นศึกษาถึงปัจจัยอินพุตของแต่ละกระบวนการย่อยด้วยแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagrams) ด้วยการระดมความคิดจากกลุ่มสมาชิกที่ได้คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และแจกแจงสาเหตุและผลกระทบของข้อบกพร่อง (Cause and Effect Matrix) ด้วยการให้คะแนนจากสมาชิกในกลุ่ม โดยไม่มีการต่อต้านความคิดเห็นของคนอื่น และคัดเลือกปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบเบื้องต้นกับการบวนการผลิตดังกล่าว และทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

4.1.1 ข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการตรวจวัด

4.1.1.1 ข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (Product specification) ข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีศึกษานี้ ลูกค้าของบริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้กำหนดมาให้ทั้งหมด บริษัทกรณีศึกษาเป็นเพียงผู้ผลิตให้ได้ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดมานั้น ซึ่งลูกค้าได้กำหนดไว้คือ



1. ชนิดของน้ำยาที่ใช้เคลือบ คือ อะคริลิก (Acrylic) ยี่ห้อ Humiseal เบอร์ 1B73 และให้ใช้คู่กับทินเนอร์ ยี่ห้อ Humiseal เบอร์ Thinner73 นำมาผสมให้ความหนืด (Viscosity) ลดลงเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการเคลือบแต่ละประเภท เช่น เคลือบโดยการพ่นด้วยมือ (Manual spray) เคลือบโดยการพ่นด้วยเครื่อง (Machine Spray) เคลือบด้วยการใช้แปรงทา (Brush Painting) เป็นต้น
2. ความหนาของการเคลือบ (Coating thickness) คือ 40 ถึง 55 ไมครอน
3. การอบ (Baking) ในหีบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
4. เคลือบครอบคลุมทุกพื้นที่ที่กำหนดให้บนบอร์ด และไม่เคลือบในพื้นที่ห้ามเคลือบ เช่น คอนเนคเตอร์ (Connector) สวิตช์ (Switch) เป็นต้น

4.1.1.2 มาตรฐานทั่วไปของการเคลือบและการตรวจวัด (มาตรฐานคุณภาพ IPC-A-610D) การเคลือบควรจะเป็นสีโปร่งใส สม่ำเสมอและติดอย่างเหนียวแน่น และครอบคลุมบอร์ด และส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอของการเคลือบขึ้นอยู่กับวิธีการเคลือบและอาจมีผลต่อลักษณะที่มองเห็นและมุมที่ครอบคลุม การเคลือบด้วยการจุ่มอาจมีการหยดหรือไหลมารวมกันที่ขอบบอร์ด ซึ่งอาจเกิดจำนวนฟองอากาศเล็กๆ ได้ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือความน่าเชื่อถือของสารเคลือบผิว

1. เป้าหมายของการเคลือบ (Coating target)



- 1) ไม่มีฟองอากาศ
- 2) ไม่หลุดร่อน
- 3) ไม่เปียกชื้น ไม่มีรอยย่น ไม่ลอกร่อน ไม่แตกร้าว ไม่เป็นผิวเปลือกส้ม
- 4) ได้ความหนา (Coating Thickness) ตามข้อกำหนด 40 ถึง 55 ไมครอน
- 5) ผ่านการอบอย่างสมบูรณ์ด้วยอุณหภูมิและเวลาที่กำหนด
- 6) ไม่มีวัตถุภายนอกเกาะติด
- 7) สีไม่ซีดจางหรือโปร่งใส

2. การยอมรับได้ของการเคลือบ (Coating acceptable)

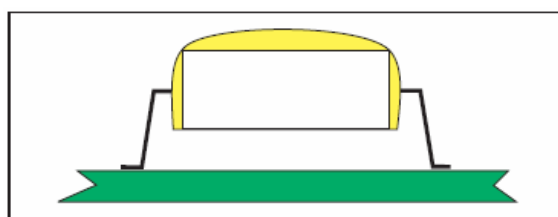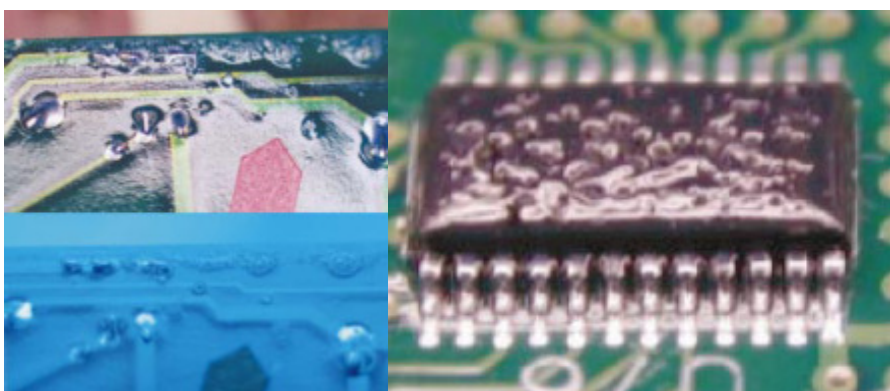

รูปที่ 4.1 แสดงการเคลือบที่ยอมรับได้ (Coating acceptable)

- 1) แห้งเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous)
 - 2) เคลือบให้ครบทุกพื้นที่ ที่ต้องการให้เคลือบ
 - 3) ไม่เคลือบในพื้นที่ห้ามเคลือบ
 - 4) ไม่มีเชื่อมกันของพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดจากฟองอากาศ (Bubbles) ร้าว (Cracks) เป็นรอยคลื่น (Ripples) การร่อนหลุด (Loss of adhesion) เป็นตาปลา (Fisheyes) และผิวเปลือกส้ม (Orange peel).
 - 5) เคลือบบางแต่ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมด
 - 6) มีวัตถุภายนอกที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดชิ้นดำทางไฟฟ้าของช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ พื้นที่ตัวนำ ผิวตัวนำ
3. ข้อบกพร่อง (Defect)

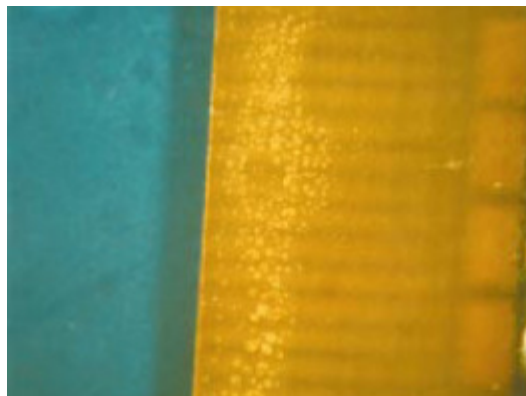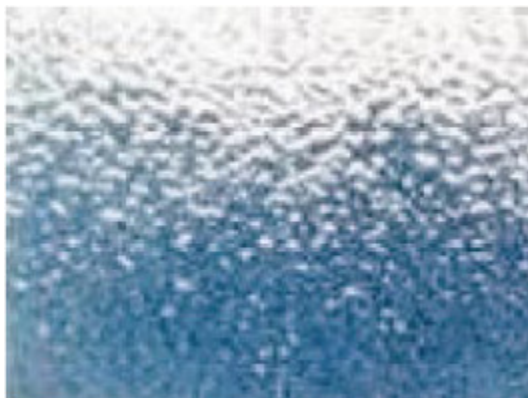

รูปที่ 4.2 แสดงข้อบกพร่อง (Defect) การเคลือบที่ยอมรับไม่ได้

- 1) การเคลือบไม่แห้ง
- 2) เคลือบในพื้นที่ที่ไม่ต้องการ
- 3) ไม่เคลือบ ในพื้นที่ให้เคลือบ
- 4) มีเชื่อมกันของพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดจาก ฟองอากาศ (Bubbles) ร้าว (Cracks) เป็นรอยคลื่น (Ripples) การร่อนหลุด (Loss of adhesion) เป็นตาปลา (Fisheyes) และผิวเปลือกส้ม (Orange peel).
- 5) มีวัตถุภายนอกเชื่อมต่อพื้นที่ตัวนำหรือผิวตัวนำ วงจรไฟฟ้าเปิดหรือละเมิดข้อกำหนดขั้นต่ำทางไฟฟ้าของช่องว่างระหว่าง อุปกรณ์ พื้นที่ตัวนำ ผิวตัวนำ
- 6) สีซีดจางหรือไม่โปรงใส
- 7) เคลือบเป็นเส้นด้ายเข้าในคอนเนคเตอร์

4.1.2 การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการตรวจวัด ระบบการวัดเป็นเสมือนกลไกในการควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการประกันคุณภาพสู่ลูกค้า กระบวนการวัดมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เครื่องมือวัด พนักงาน วิธีการวัด ซึ่งสาเหตุมาจากทักษะความชำนาญและระดับการฝึกฝน ชี้นงานที่วัด สิ่งแวดล้อมในการวัด ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิ ความชื้น และธรรมชาติ เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบมีความไม่เท่ากัน จึงเกิดความผันแปรในระบบการวัด การวิเคราะห์ระบบความแม่นยำของเครื่องมือวัดมีความสำคัญมากเนื่องจากการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ หรือการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความมั่นใจในความเสถียรของเครื่องมือวัด ซึ่งการวิเคราะห์ระบบการวัดมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดในกระบวนการผลิตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติของระบบการวัดเพื่อทำการแยกแหล่งของความผันแปรออกเป็นชิ้นงาน (Part – to Part Variation) พนักงาน (Appraiser Variation) ความผันแปรร่วม (Interaction Variation)

ในกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้นนี้ เครื่องมือวัดสำหรับหาจุดบกพร่องบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย วิธีการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องขยาย 3 เท่า และวิธีการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ใช้ในบริษัทกรณีศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดเหล่านี้

4.1.2.1 ออกแบบการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบข้อมูลนับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกสิ่งตัวอย่างในกระบวนการผลิต 30 ชิ้น ซึ่งสิ่งตัวอย่างเหล่านั้นจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งตัวอย่างที่มีคุณภาพดี และไม่ดีในสัดส่วนที่เท่ากัน

2. ตรวจสอบสิ่งตัวอย่างที่ถูกเลือกในกระบวนการผลิตทั้ง 30 ชิ้น โดยวิศวกรฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต วิศวกรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

3. เลือกพนักงานที่มีทักษะและผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จำนวน 3 คน

4. ทำการศึกษาพนักงานทีละคน โดยให้ทำการตรวจวัดชิ้นงานที่ได้เตรียมไว้ และที่สำคัญการวัดสิ่งตัวอย่างจะต้องเป็นแบบสุ่ม และให้พนักงานประเมินผลสิ่งตัวอย่างนั้นๆ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แล้วทำการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดลงในฟอร์ม ในการตรวจวัดของพนักงานแต่ละคน จะต้องทำซ้ำ 2 ซ้ำ พร้อมทั้งบันทึกผลลัพธ์ลงในแบบฟอร์ม ทำเช่นเดียวกันนี้กับพนักงานทั้ง 3 คน

5. จากนั้นนำผลการตรวจวัดไปทำการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด ซึ่งการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วยดัชนีต่างๆ ต่อไปนี้

$$\% \text{ รีพีทอะบิลิตีของพนักงานตรวจสอบ} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่การตรวจสอบเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$

$$\% \text{ ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมด} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่การตรวจสอบได้เหมือนถูกต้อง}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$

$$\% \text{ ประสิทธิภาพการตรวจสอบของ} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พนักงานทุกคนตรวจได้ถูกต้องเทียบมาตรฐานพนักงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$

ตารางที่ 4.1 แสดงเกณฑ์การยอมรับในระบบการวัด

ดัชนี	เกณฑ์ในการยอมรับ
% รีพีทอะบิลิตีของพนักงานตรวจสอบแต่ละคน	90%
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมด	90%
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน	90%

4.1.2.2 ผลลัพธ์การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องขยาย 3 เท่า ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินกระบวนการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องขยาย 3 เท่า

Gage Repeatability & Reproducibility Capability Study for Attribute Data													
สถานีตรวจวัด:		PFQA Process Inspection		ผลิตภัณฑ์รุ่น:		XXE17XXXACC		วันที่:		April 4, 2011			
วิธีการตรวจ:		3X Visual Inspection		ผู้จัดเตรียม:		Suna K.		Attribute Legend:		P (Pass) = 1 F (Fail) = 0			
จำนวนพนักงาน:		3		จำนวนครั้งตรวจวัด:		2		ตัวอย่างชิ้นงาน:		30			
Attribute G R&R Check list													
อ้างอิง		พนักงาน A			พนักงาน B			พนักงาน C			ผลตรวจ	ผลตรวจตรงกับมาตรฐาน	
ตัวอย่างชิ้นงาน	มาตรฐาน	ตรวจครั้งที่1	ตรวจครั้งที่2	ตรวจครั้งที่3	ตรวจครั้งที่1	ตรวจครั้งที่2	ตรวจครั้งที่3	ตรวจครั้งที่1	ตรวจครั้งที่2	ตรวจครั้งที่3	ตรงกันของพนักงาน		
1	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
2	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
3	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
4	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
5	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
6	F	F	F		P	P		F	F		N	N	
7	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
8	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
9	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
10	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
11	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
12	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
13	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
14	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
15	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
16	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
17	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
18	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
19	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
20	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
21	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
22	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
23	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
24	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
25	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
26	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
27	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
28	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
29	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
30	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
% รัศมีหะบิลดีของพนักงานตรวจสอบ :		100%				100%				100%			
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบเทียบกับมาตรฐาน		100%				97%				100%			
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมด (90% หรือมากกว่า):											97%		
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมดเทียบกับมาตรฐาน (90% หรือมากกว่า):											97%		

การตรวจสอบด้วยตาผ่านกล้องขยาย 3 เท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจว่ามีจุดบกพร่องบนบอร์ดหรือไม่ เช่น ฟองอากาศ (Bubbles) ร้าว (Cracks) เป็นรอยคลื่น (Ripples) การร่อนหลุด (Loss of adhesion) เป็นตาปลา (Fisheyes) ผิวเปลือกส้ม (Orange peel) และเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous) เป็นต้น จากผลการศึกษาการประเมินกระบวนการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องขยาย 3 เท่า ของพนักงานทุกคน ตรวจสอบได้ผลเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีค่าดัชนีของผลการวัดประเมินทุกคนผ่านตามเกณฑ์ ซึ่งเกินเกณฑ์ที่โรงงานกำหนดอย่างน้อยที่ 90%

1. เปอร์เซ็นต์รีพิทเทบิลิตี้ของพนักงานตรวจสอบแต่ละคน ได้เท่ากับ 100%
2. เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมด ได้เท่ากับ 97%
3. เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ได้เท่ากับ 97%

ดังนั้นปัญหาจากการตรวจพบของเสียในการตรวจสอบด้วยตาผ่านกล้องขยาย 3 เท่า จึงไม่ได้เกิดจากการตรวจสอบที่ผิดพลาด แต่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกระบวนการเคลือบผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้น ทีมงานจะได้วิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตต่อไป

4.1.2.3 ผลลัพธ์การตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลตแบคไลต์ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลตแบคไลต์นี้ ก็เพื่อตรวจว่าบอร์ดที่ผ่านการเคลือบเรียบร้อยแล้วนั้น ได้เคลือบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกพื้นที่หรือทุกจุดตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจากผลการศึกษาการประเมินกระบวนการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลตแบคไลต์ของพนักงาน 3 คน ตรวจสอบ ได้ผลเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีค่าดัชนีของผลการวัดประเมินทุกคนผ่านตามเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ที่โรงงานกำหนดอย่างน้อยที่ 90%

1. เปอร์เซ็นต์รีพิทเทบิลิตี้ของพนักงานตรวจสอบแต่ละคน ได้เท่ากับ 100%
2. เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมด ได้เท่ากับ 100%
3. เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ได้เท่ากับ 97%

ดังนั้นจากการตรวจพบของเสียในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลตแบคไลต์ จึงไม่ได้เกิดจากการตรวจสอบที่ผิดพลาด แต่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในกระบวนการเคลือบผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้น ทีมงานจะได้วิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตต่อไป

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินกระบวนการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลต
แบคไลต์

Gage Repeatability & Reproducibility Capability Study for Attribute Data													
สถานีตรวจวัด:		PFQA Process Inspection		ผลิตภัณฑ์รุ่น:		XXE17XXXACC		วันที่:		April 4, 2011			
วิธีการตรวจ:		UV Backlight Inspection		ผู้จัดเตรียม:		Suna K.		Attribute Legend:		P (Pass) = 1 F (Fail) = 0			
จำนวนพนักงาน:		3		จำนวนครั้งตรวจ:		2		ตัวอย่างชิ้นงาน:		30			
Attribute G R&R Check list													
อ้างอิง		พนักงาน A			พนักงาน B			พนักงาน C			ผลตรวจ ตรงกันของ พนักงาน	ผลตรวจตรง กับมาตรฐาน	
ตัวอย่าง ชิ้นงาน	มาตรฐาน	ตรวจ ครั้งที่1	ตรวจ ครั้งที่2	ตรวจ ครั้งที่3	ตรวจ ครั้งที่1	ตรวจ ครั้งที่2	ตรวจ ครั้งที่3	ตรวจ ครั้งที่1	ตรวจ ครั้งที่2	ตรวจ ครั้งที่3			
1	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
2	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
3	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
4	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
5	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
6	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
7	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
8	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
9	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
10	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
11	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
12	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
13	F	P	P		P	P		P	P		Y	N	
14	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
15	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
16	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
17	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
18	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
19	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
20	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
21	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
22	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
23	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
24	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
25	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
26	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
27	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
28	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
29	F	F	F		F	F		F	F		Y	Y	
30	P	P	P		P	P		P	P		Y	Y	
% รัศมีหะบิลดีของพนักงานตรวจสอบ :		100%				100%				100%			
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบเทียบกับ:		97%				97%				97%			
มาตรฐาน													
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมด (90% หรือมากกว่า):												100%	
% ประสิทธิภาพการตรวจสอบของพนักงานทั้งหมดเทียบกับมาตรฐาน (90% หรือมากกว่า):												97%	


4.1.3 หาปัจจัยอินพุตของแต่ละกระบวนการย่อยด้วยแผนภูมิแก๊งปลา ในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมความคิดจากสมาชิกในทีม เพื่อค้นหาปัจจัยอินพุตของกระบวนการเคลือบผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้น และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ด้วยการใช้แผนภูมิแก๊งปลา (Fishbone Diagrams) โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้คือ

4.1.3.1 ทำการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเคลือบผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้นและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกัน


4.1.3.2 ให้สมาชิกในทีมช่วยกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัจจัยอินพุตของแต่ละกระบวนการย่อย โดยใช้หลักการ 4M คือ Man, Machine, Material and Method

4.1.3.3 ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะของสมาชิกในทีมนี้มีข้อตกลงกันว่าเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ โดยจะไม่มีการวิจารณ์แนวความคิดของสมาชิกในทีม

4.1.3.4 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัจจัยอินพุตของกระบวนการเคลือบผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้นและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกัน ของสมาชิกในทีมแสดงดังรูปที่ 4.3

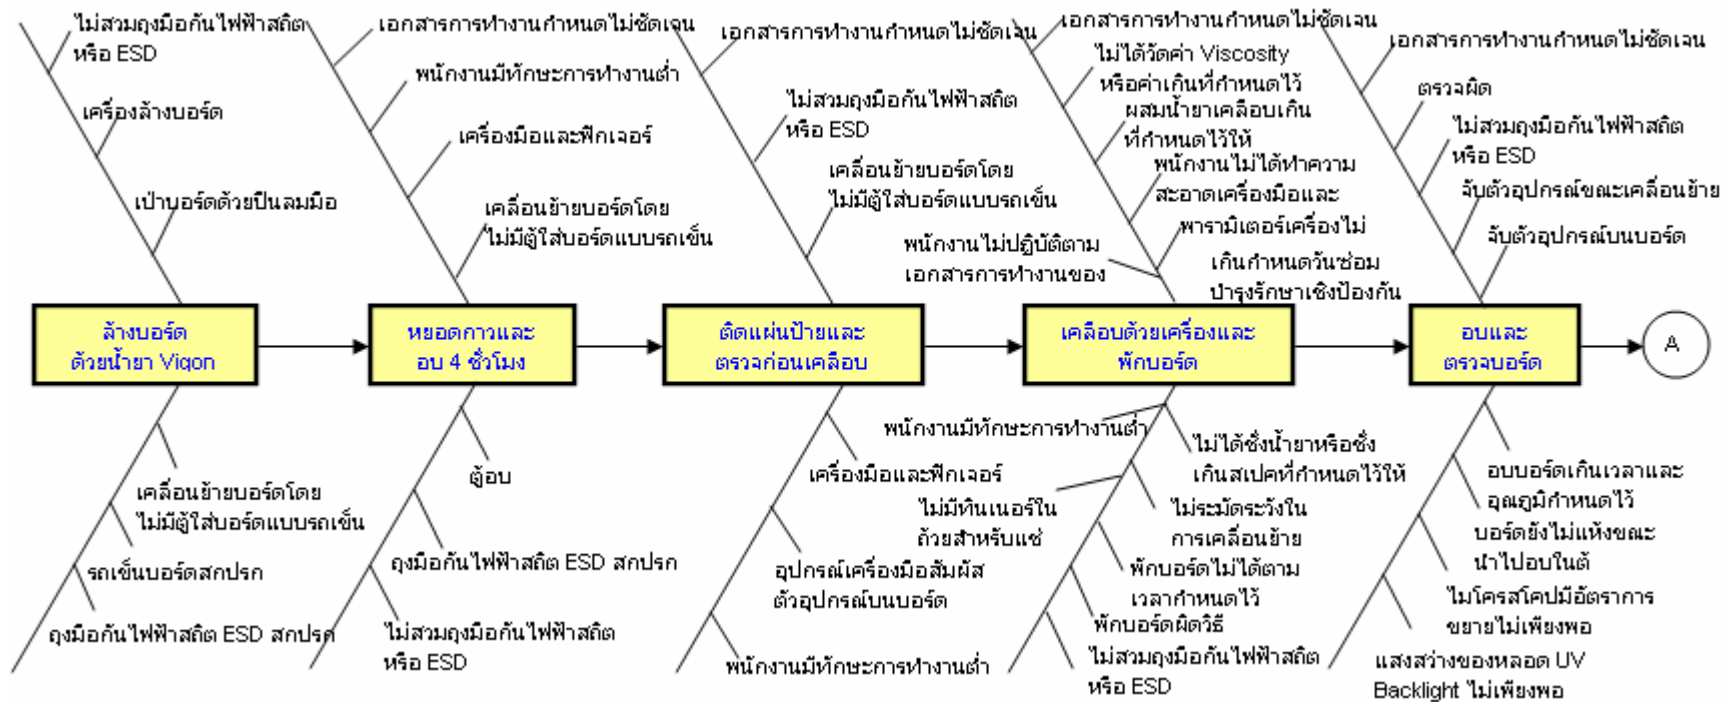

รูปที่ 4.3 แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagrams) แสดงถึงปัจจัยอินพุตของแต่ละกระบวนการย่อย (1 of 2)

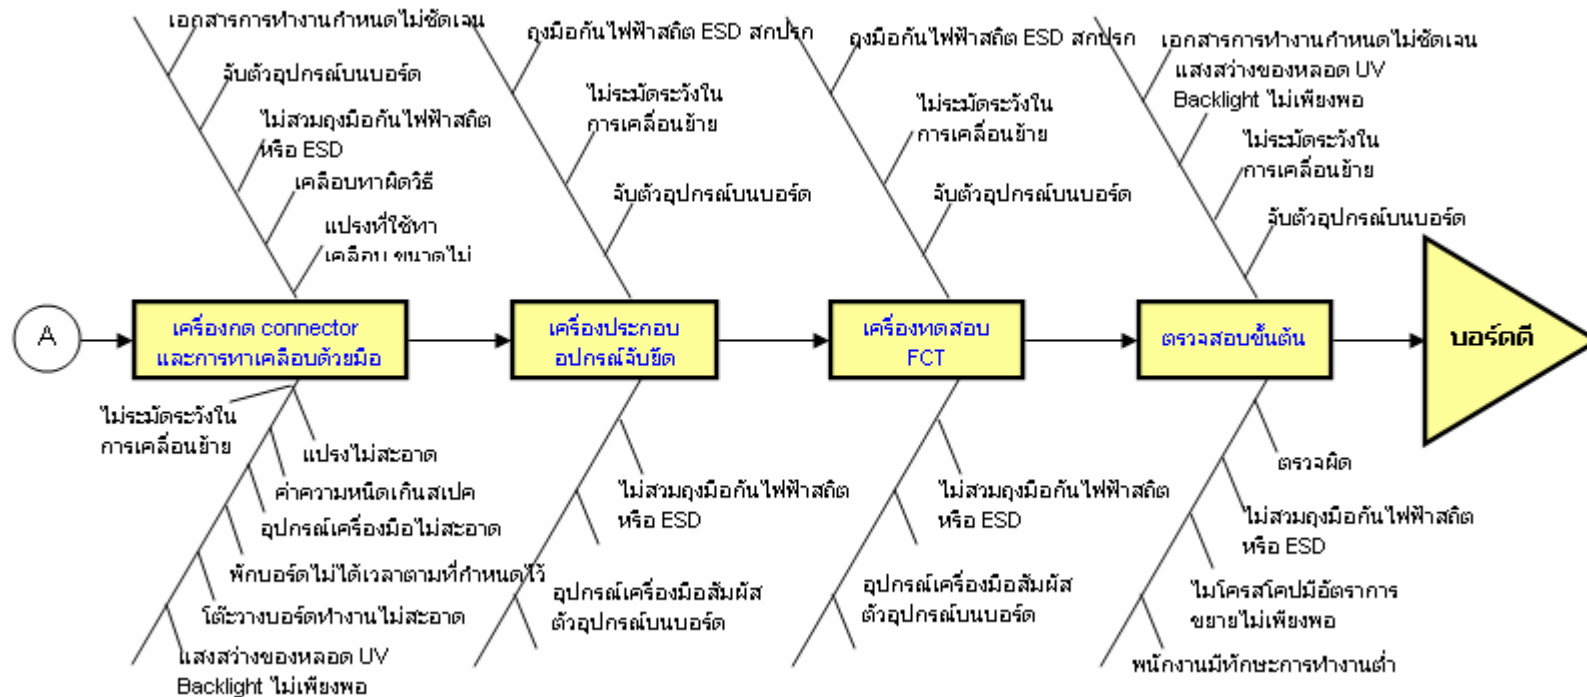

รูปที่ 4.3 (ต่อ)

4.1.4 แจกแจงสาเหตุและผลกระทบของข้อบกพร่อง (Cause and Effect Matrix) เมื่อได้ปัจจัยอินพุตของกระบวนการเคลื่อนแปรงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้นและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง จากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกในทีม ด้วยการใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagrams) แล้ว ในขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการระดมความคิดจากสมาชิกในทีมเพื่อค้นหาสาเหตุที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้คือ


4.1.4.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการที่ถูกตรวจพบในกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของทางฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อดูแนวโน้มของเสียจะมาจากกระบวนการใดเป็นหลัก ดังรูปที่ 4.4

4.1.4.2 สรุปขั้นตอนทั้งหมดทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุความเกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่ทำให้ผลกระทบในแต่ละประเภทของปัญหาทั้งหมดที่พบจากรูปที่ 4.4

4.1.4.3 นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาใส่ลงในตารางสาเหตุและผลกระทบ ในที่นี้กำหนดให้อัตราความสำคัญเท่ากับ 10 และให้กลุ่มสมาชิกทำการลงคะแนนความสำคัญให้กับทุกสาเหตุ ในแต่ละกระบวนการว่ามีความสัมพันธ์กันระดับใด โดยให้คะแนนในช่วง 1 ถึง 10 คะแนน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ว่าหากมีมากให้คะแนนสูง หากมีน้อยให้คะแนนต่ำ สมาชิกในทีมจะช่วยให้คะแนนจนครบทุกสาเหตุ

4.1.4.4 ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนพร้อมทั้งทำการคูณค่าน้ำหนักของแต่ละสาเหตุกับผลการลงคะแนนความสัมพันธ์ เพื่อหากระบวนการใดที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหา และควรพิจารณาปัจจัยภายในกระบวนการนั้นๆ ว่าควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด

4.1.4.5 ทำการสรุปผลคะแนนในตารางสาเหตุและผลกระทบ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการที่เป็นแนวโน้มให้เกิดปัญหาอาการเสียต่างๆ มากที่สุด

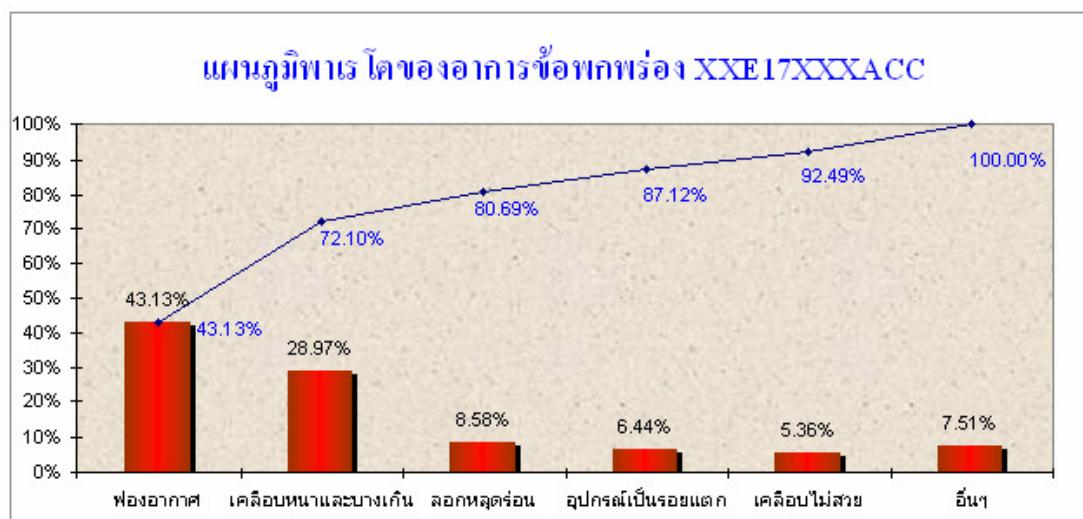

รูปที่ 4.4 แสดงแผนภูมิพารโตแสดงอาการข้อบกพร่องที่ถูกตรวจพบในกระบวนการตรวจสอบก่อนขึ้นตอนสุดท้าย

ตารางที่ 4.4 แสดงเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) ของกระบวนการเคลือบผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกันความชื้นและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

			1	2	3	4	5		
			ฟองอากาศ	เคลือบหนาและบางเกิน	ลอกหลุดร่อน	อุปกรณ์เป็นรอยแตก	เคลือบไม่สวย		
			43.13	28.97	8.58	6.44	5.36		
			ลำดับของน้ำหนัก						
ขั้นตอนกระบวนการ	สาเหตุของน้ำหนัก	กระบวนการผลิต						รวม	คะแนนรวม
1	ล้างบอร์ดด้วยน้ำยา Vigon	เครื่องล้างบอร์ด	0	0	4	0	2	45	160
		เป่าบอร์ดด้วยปืนลมมือ	0	0	2	0	2	28	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิตหรือ ESD	0	0	4	0	3	50	
		เคลื่อนย้ายบอร์ดโดยไม่ผู้ใส่บอร์ดแบบรกเซ็น	0	0	3	0	2	36	
2	หยอดกาวและอบ 4 ชั่วโมง	เคลื่อนย้ายบอร์ดโดยไม่ผู้ใส่บอร์ดแบบรกเซ็น	0	0	2	2	2	41	144
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	0	4	0	3	50	
		ผู้อบ	0	0	2	0	0	17	
		เครื่องมือและฟิกเจอร์	0	0	0	2	2	24	
		เอกสารการทำงานกำหนดไม่ชัดเจน	0	0	0	0	0	0	
		พนักงานมีทักษะการทำงานต่ำ	0	0	0	1	1	12	
3	ติดตั้งป้ายและตรวจก่อนเคลือบ	ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	0	4	0	2	45	133
		เครื่องมือและฟิกเจอร์	0	0	0	2	2	24	
		เคลื่อนย้ายบอร์ดโดยไม่ผู้ใส่บอร์ดแบบรกเซ็น	0	0	2	2	2	41	
		เอกสารการทำงานกำหนดไม่ชัดเจน	0	0	0	0	0	0	
		พนักงานมีทักษะการทำงานต่ำ	0	0	0	2	2	24	

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

	ขั้นตอน กระบวนการ	กระบวนการผิดพลาด						รวม	คะแนนรวม
4	เคลื่อนด้วยเครื่อง และฟิกบอร์ด	เอกสารการทำงานกำหนดไม่ชัดเจน	2	4	2	0	0	219	6,118
		ผสมน้ำยาเคลือบเกินที่กำหนดไว้ให้	10	8	2	0	2	691	
		ไม่ได้วัดค่า Viscosity หรือได้ค่าเกินที่ กำหนดไว้	10	10	5	0	2	775	
		พนักงานไม่ได้ทำความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์	3	5	5	2	2	341	
		พารามิเตอร์เครื่องไม่เหมาะสม	10	8	2	2	2	704	
		ไม่ได้ใช้น้ำยาหรือซึ่งเกินสเปคที่ กำหนดไว้ให้	8	10	3	0	0	660	
		ไม่ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายบอร์ด	5	6	5	3	2	462	
		ฟิกบอร์ดไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้	5	5	5	0	0	403	
		ฟิกบอร์ดผิดวิธี	2	6	5	3	2	333	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	4	5	0	2	170	
		เกินกำหนดวันซ่อมบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน (PM)	3	5	0	0	0	274	
		พนักงานมีทักษะการทำงานต่ำ	2	2	2	2	2	185	
		พนักงานไม่ปฏิบัติตามเอกสารการ ทำงานของเครื่อง	5	5	5	2	2	427	
		ไม่มีหินเนอริในถ้วยสำหรับแช่หัวฉีด	5	8	3	0	0	473	
5	อบและตรวจบอร์ด	เอกสารการทำงานกำหนดไม่ชัดเจน	2	1	1	0	0	124	878
		อบบอร์ดเกินเวลาและอุณหภูมิกำหนดไว้	2	0	1	0	0	95	
		ไม่โครสโคปมีอัตราขยายไม่เพียงพอ	3	0	1	0	0	138	
		บอร์ดยังไม่แห้งขณะนำไปอบในตู้	3	0	1	0	2	149	
		จับตัวอุปกรณ์ขณะเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	1	2	1	2	63	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	1	2	0	2	57	
		แสงสว่างของหลอด UV Backlight ไม่ เพียงพอ	2	0	2	0	0	103	
		ตรวจผิด	1	0	1	0	1	57	
		พนักงานมีทักษะการทำงานต่ำ	1	1	1	1	1	92	
6	เครื่องกด connector และ การหาเคลื่อนด้วย มือ	เอกสารการทำงานกำหนดไม่ชัดเจน	1	1	1	0	2	91	973
		จับตัวอุปกรณ์ขณะเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	1	2	1	2	63	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	2	2	0	3	91	
		เคลื่อนหาผิดวิธี	2	2	1	1	2	170	
		แปรงที่ใช้ทาเคลือบ ขนาดไม่เหมาะสม	1	1	1	0	2	91	
		แปรงไม่สะอาด	1	1	1	0	2	91	
		ค่าความหนาเกินสเปค	2	1	1	0	2	135	
		อุปกรณ์เครื่องมือไม่สะอาด	1	1	1	0	2	91	
		ฟิกบอร์ดไม่ได้เวลาที่กำหนดไว้	1	0	1	1	0	58	
		โต๊ะวางบอร์ดทำงานไม่สะอาด	0	0	2	0	2	28	
7	เครื่องประกอบ อุปกรณ์จับยึด	แสงสว่างของหลอด UV Backlight ไม่ เพียงพอ	0	0	2	1	1	29	151
		ไม่ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	0	1	3	1	33	
		จับตัวอุปกรณ์ขณะเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	0	3	1	2	43	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	0	2	0	2	28	
		อุปกรณ์เครื่องมือสัมผัส ตัวอุปกรณ์บนบอร์ด	0	0	2	4	1	48	
8	เครื่องทดสอบ FCT	ไม่ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	0	1	2	2	32	136
		จับตัวอุปกรณ์ขณะเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	0	2	0	2	28	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	0	2	0	2	28	
		อุปกรณ์เครื่องมือสัมผัส ตัวอุปกรณ์บนบอร์ด	0	0	2	4	1	48	
9	ตรวจสอบขั้นต้น Pre-FQA	ไม่ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	0	1	2	2	32	785
		เอกสารการทำงานกำหนดไม่ชัดเจน	1	1	2	0	1	95	
		ไม่สวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิต	0	0	2	0	2	28	
		จับตัวอุปกรณ์ขณะเคลื่อนย้ายบอร์ด	0	0	2	2	2	41	
		ตรวจผิด	2	1	2	1	2	150	
		แสงสว่างของหลอด UV Backlight ไม่ เพียงพอ	2	2	0	0	1	150	
		ไม่โครสโคปมีอัตราขยายไม่เพียงพอ	3	2	0	0	1	193	
		พนักงานมีทักษะการทำงานต่ำ	1	2	2	1	1	130	

จากตารางแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) ผู้วิจัยพิจารณากระบวนการที่มีผลกระทบมากที่สุด ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีนัยสำคัญที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดของเสีย ซึ่งจากตารางแสดงเหตุและผล พบว่ากระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด (Coating Machine Top, Bottom and Stacking) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาของเสียที่ถูกตรวจพบในขั้นตอนตรวจสอบก่อนขึ้นสุดท้ายมากที่สุด

4.1.5 สรุปผลการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา ในขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหานี้ ได้เริ่มจากการอธิบายถึงข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ โดยที่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นั้นถูกกำหนดมาจากลูกค้าของบริษัทกรณีศึกษา และข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ IPC-A-610D จากนั้นได้ทำการประเมินประสิทธิภาพความแม่นยำของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย ที่ระบุว่ามิปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งได้ประเมินด้วยกัน 2 วิธี คือ การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและผ่านกล้อง 3 เท่า และการตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้แสงอัลตราไวโอเลตแบบโลด ผลการประเมินพบว่าประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ และทีมงานได้ระดมความคิดหากระบวนการใดในกระบวนการผลิตทั้งหมดที่น่าจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาหรือทำให้เกิดของเสียขึ้น โดยใช้เครื่องมือแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) และตารางแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) และสามารถสรุปเห็นพร้อมกันว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ กระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด ซึ่งจะทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีนัยสำคัญภายในกระบวนการและทำการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมต่อไป


4.2 วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา (Analysis Phase)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis Phase) นี้ มีความสำคัญอย่างมากเพื่อกันให้พบสาเหตุและปัจจัยภายในกระบวนการที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดของเสีย จากขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา (Measure Phase) นั้น สามารถสรุปได้เบื้องต้นถึงแนวโน้มของกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ กระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุสาเหตุของปัญหาชัดเจนมากขึ้น ในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้จึงจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการปัจจุบัน (Process Capability) จากนั้นนำกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ดที่ได้จากขั้นตอนการวัด (Measure Phase) มาแจกแจงในตารางสาเหตุและผลกระทบในกระบวนการย่อยอีกที แล้วนำตารางแสดงเหตุและผลที่ได้ทำการประเมินกระบวนการย่อยทั้งหมดจากทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งอ้างอิงข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาจากในอดีตจนสามารถทำการระบุได้ว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามาจากกระบวนการย่อยใด มาทำการวิเคราะห์ต่อด้วยการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis - FMEA) แล้วเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

โดยเรียงลำดับจากเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าหรือมีความร้ายแรงมากกว่า เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงแต่ละปัญหาก่อนหลังตามลำดับต่อไป แต่ทั้งนี้เหตุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจัยที่แท้จริงของปัญหาก็ได้ ดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาโดยอาศัยการ ทดลองจะลดโอกาสผิดพลาดได้ การตัดสินใจที่อาศัยหลักการของสถิติวิศวกรรมหรือหลักการ อนุมานทางสถิติ โดยดำเนินการทดลองเพื่อหาข้อมูลสนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การตั้ง สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน จะเป็นการยืนยันว่าปัจจัยที่ส่งผลหรือปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ สงสัยนั้นคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือความบกพร่องด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เมื่อมีการยืนยันว่าปัจจัยภายในกระบวนการเหล่านั้นมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็ยัง สามารถสรุปได้ต่อไปว่าแต่ละปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด

ดังนั้นในขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาจึงเป็น เครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ปัญหา เมื่อไม่แน่ใจว่าปัจจัยใดบ้างในกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหา ด้านคุณภาพจึงสมควรทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุด เพื่อทดสอบสมมุติฐาน เพื่อ ยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาคุณภาพหรือไม่ และเมื่อแน่ใจ แล้วว่าปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดปัญหาและจำเป็นต้องทำการปรับปรุง ก็สามารถไปทำการออกแบบการ ทดลองได้ต่อไป

4.2.1 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการปัจจุบัน (Process Capability) จะใช้ความ หนาของการเคลือบในการประเมินความสามารถของกระบวนการเคลือบ เนื่องจากความหนาจะ ส่งผลถึงข้อบกพร่อง (Defect) ต่างๆ เช่น ถ้าหนาเกินไปจะเป็นฟองอากาศ (Bubble) แห้งช้า ไหล เข้าในพื้นที่ห้ามเคลือบ ถ้าบางเกินไป (หนาน้อยเกินไป) จะทำให้ลอกหลุดร่อน (Peeling) เคลือบไม่เต็ม เป็นต้น ดังนั้นเราจึงให้พนักงานประจำเครื่องเก็บข้อมูลความหนาของการเคลือบเท่าที่มีลงบันทึก ไว้มาทำการวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 4.5

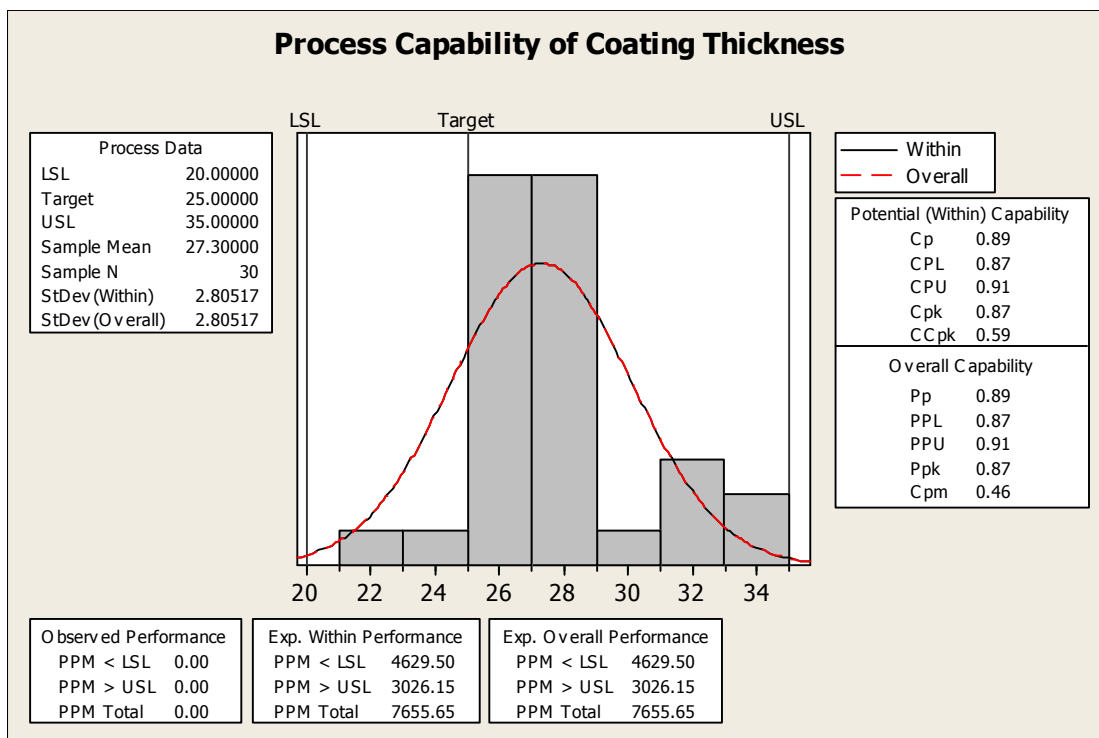


รูปที่ 4.5 แสดงความสามารถของกระบวนการเคลือบปัจจุบัน (Process Capability)


พบว่าความสามารถของกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องในปัจจุบันมีค่า C_{pk} เท่ากับ 0.87 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของทางบริษัทกรณีศึกษากำหนด คือมากกว่าหรือเท่ากับ 1.33 จากรูปที่ 4.5 ยังพบว่าค่าความหนามีความแปรปรวนสูง มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.8 ดังนั้นเราจะได้หาวิธีการปรับปรุงในขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase) ต่อไป

4.2.2 แจกแจงสาเหตุและผลกระทบของข้อบกพร่อง ในกระบวนการย่อยของกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด ทำการศึกษาถึงรายละเอียดโดยเริ่มจากการเขียนการไหลของขั้นตอนการทำงาน (Process Flow) ดังแสดงในรูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7 เพื่อหาปัจจัยอินพุตของแต่ละกระบวนการย่อย จากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาใส่ลงในตารางสาเหตุและผลกระทบ และให้กลุ่มสมาชิกทำการลงคะแนนให้กับทุกสาเหตุในแต่ละกระบวนการย่อย ว่ามีความสัมพันธ์กันระดับใด แล้วทำการสรุปผลคะแนนในตารางสาเหตุและผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 4.5 เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการย่อยที่เป็นแนวโน้มให้เกิดปัญหาของอาการเสียต่างๆ

4.2.2.1 การไหลของขั้นตอนการทำงาน (Process Flow) ในกระบวนการย่อยของการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด

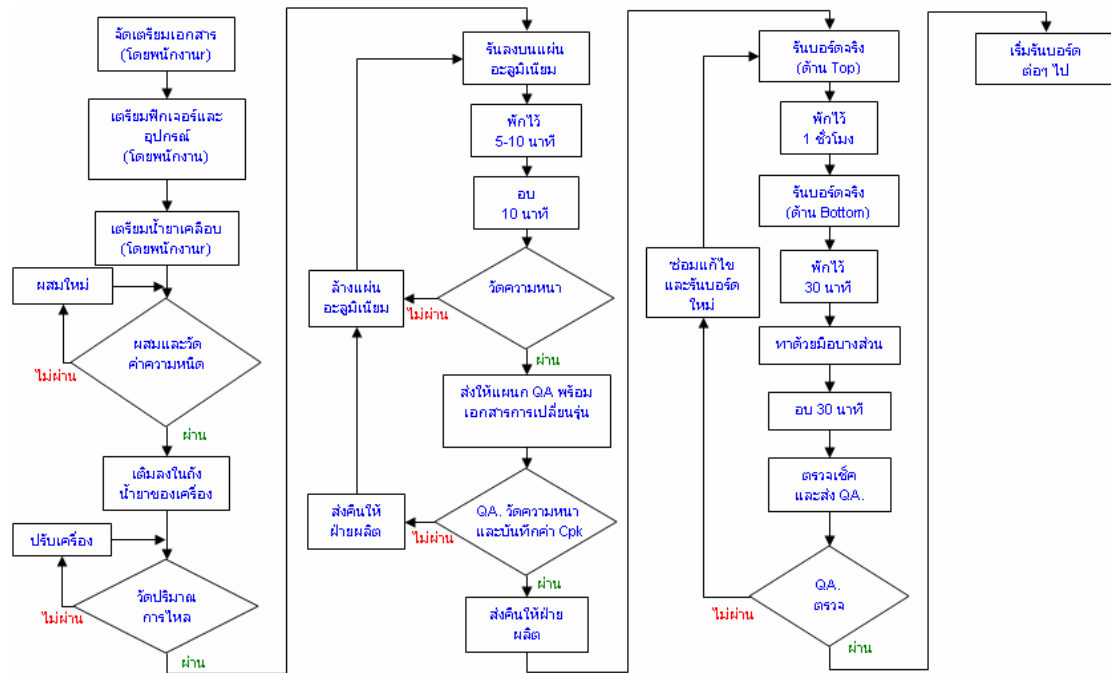

รูปที่ 4.6 แสดงการไหลของขั้นตอนการเปลี่ยนรุ่นในกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด

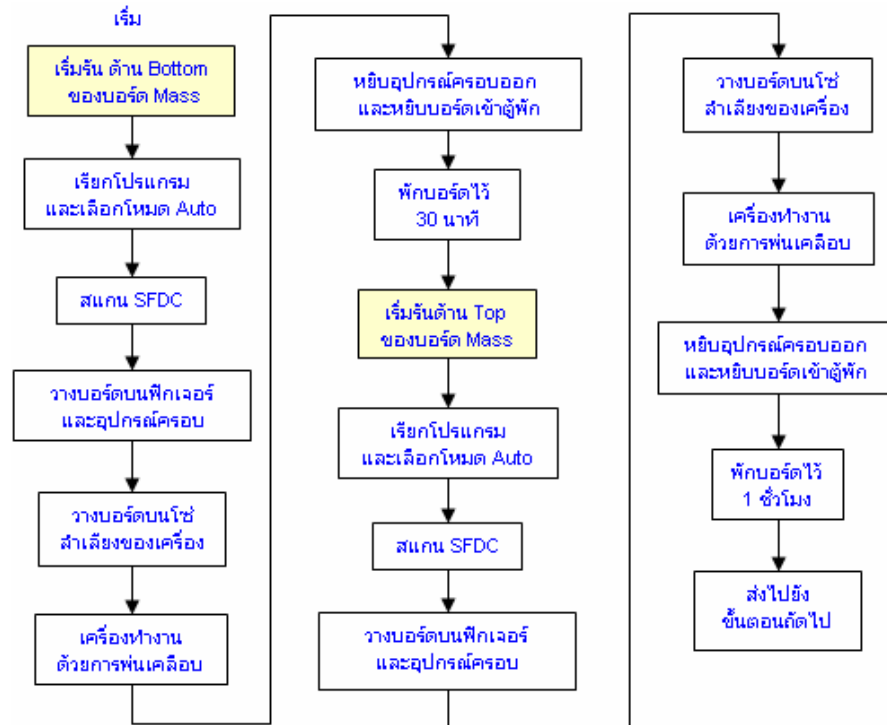

รูปที่ 4.7 แสดงการไหลของกระบวนการเคลือบด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด

4.2.2.2 ตารางแสดงเหตุและผลกระทบของกระบวนการเคลื่อนด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด

ตารางที่ 4.5 แสดงเหตุและผลกระทบของกระบวนการเคลื่อนด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด

			1	2	3	4	5		
			พ้องอากาศ	เคลื่อนหน้าและข้างเกิน	ลอกหลุดร่อน	อุปกรณ์เป็นรอยแตก	เคลื่อน"ไม่"สวบ		
			ลำดับของน้ำหนัก	43.13	28.97	8.58	6.44	5.36	
ขั้นตอนกระบวนการ	กระบวนการอื่น	กระบวนการอื่น						รวม	คะแนนรวม
1	เรียงโปรแกรมและเลือกโหมด Auto	เอกสารการทำงานไม่ชัดเจน	1	2	0	0	0	101	359
		เลือกโปรแกรมผิด	3	3	2	3	1	258	
2	สแกน SFDC	หยิบบอร์ด	0	2	2	1	1	87	105
		สแกนบอร์ด	0	0	0	2	1	18	
3	วางบอร์ดบนฟีกเจอร์และอุปกรณ์ครอบ	เอกสารการทำงานไม่ชัดเจน	0	0	0	2	0	13	130
		ฟีกเจอร์และอุปกรณ์	0	0	0	3	2	30	
		หยิบบอร์ด	0	2	2	1	1	87	
4	วางบอร์ดบนโซ่ลำเลียงของเครื่อง	เอกสารการทำงานไม่ชัดเจน	0	0	0	2	1	18	61
		ฟีกเจอร์และอุปกรณ์	0	0	0	3	2	30	
		เซนเซอร์ตรวจจับบอร์ด	0	0	0	2	0	13	
5	เครื่องพันเคลือบโดยอัตโนมัติ	เอกสารการทำงานไม่ชัดเจน	1	1	1	1	0	87	3,465
		ความสะอาดของบอร์ด	2	2	8	0	3	15	
		พารามิเตอร์ของโปรแกรม	8	8	3	3	3	638	
		อัตราการใช้ของน้ำยาเคลือบ	8	10	2	0	2	663	
		ความหนืดของน้ำยาเคลือบ	10	5	2	0	2	604	
		หัวสเปรย์	3	3	0	3	2	246	
		แรงดันลมในถังน้ำยา	3	8	0	0	1	367	
		แรงดันลมสเปรย์	3	3	2	0	2	244	
		ทันเนอร์ในถ้วยหัวสเปรย์	0	4	0	0	0	116	
		ฟีกเจอร์และอุปกรณ์	1	2	2	4	2	155	
6	หยิบอุปกรณ์ครอบออก และหยิบบอร์ดเข้าผู้พัก	เอกสารการทำงานไม่ชัดเจน	0	0	2	1	1	29	288
		วิธีหยิบบอร์ด	2	3	3	1	2	216	
		วิธีหยิบบอร์ดออกจากฟีกเจอร์	0	0	3	1	2	43	
7	พักบอร์ดไว้	เอกสารการทำงานไม่ชัดเจน	2	2	0	1	1	156	355
		วิธีพักบอร์ดไว้	3	3	2	2	2	12	
		เวลาที่พักบอร์ดไว้	3	2	0	0	0	187	

จากตารางแสดงเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Matrix) กระบวนการย่อยของกระบวนการเคลื่อนด้วยเครื่องแล้วพักบอร์ด ผู้วิจัยพิจารณากระบวนการย่อยที่มีผลกระทบมากที่สุด ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีนัยสำคัญที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดของเสีย ซึ่งจากตารางแสดงเหตุและผลกระทบ พบว่าขั้นตอนการใช้เครื่องจักรเคลือบเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดปัญหาของเสียที่ถูกตรวจพบในขั้นตอนตรวจสอบขั้นสุดท้ายมากที่สุด

4.2.3 วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA: Failure Mode & Effect Analysis) หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วว่าขั้นตอนใดก่อให้เกิดปัญหาด้วยตารางแสดงเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect Matrix) ในขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์หลังลึกไปในขั้นตอนนั้นว่า ปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาคืออะไร โดยทำการวิเคราะห์ลักษณะของอาการขัดข้องและผลกระทบด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 4.6 เพื่อที่จะศึกษาถึงลักษณะของอาการขัดข้องและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ พร้อมกับพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อที่จะกลั่นกรองให้เหลือแต่ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อปัญหาที่ทำการศึกษา จากนั้นทำการใช้แผนภูมิพาเรโตเพื่อจัดลำดับความสำคัญดังรูปที่ 4.8 ก่อนที่จะนำไปออกแบบทดลองในขั้นตอนถัดไป

การคำนวณค่า RPN ได้มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัวคือ $S \times O \times D$ เมื่อ

$S = \text{Severity}$ คือ ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้นเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1 – 10 โดย 1 คือความรุนแรงน้อยที่สุดของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้น และ 10 คือความรุนแรงมากที่สุดของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้น

$O = \text{Occurrence}$ คือ ระดับความถี่ของการเกิดปัญหาความล้มเหลวหรือความผิดพลาด เกณฑ์การให้คะแนนคือ 1–10 โดย 1 คือความถี่น้อยที่สุดของการเกิดความล้มเหลวหรือความผิดพลาด และ 10 คือความถี่มากที่สุดของการเกิดปัญหาความล้มเหลวหรือความผิดพลาด

$D = \text{Detecting}$ คือ ระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหานั้นก่อนที่จะส่งมอบงานไปให้ลูกค้าหรือกระบวนการถัดไป เกณฑ์การให้คะแนนคือ 1–10 โดย 1 คือความสามารถในการตรวจจับปัญหาที่ดีที่สุด และ 10 คือความสามารถในการตรวจจับปัญหาที่แย่ที่สุด

ค่า S , O และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 ดังนั้นค่าระดับความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหาคือค่า RPN เท่ากับ 1 ซึ่งมาจาก $1 \times 1 \times 1$ หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้น้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้น้อยมากเช่นกัน ซึ่งสามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ค่าระดับความเสี่ยงสูงสุดของการเกิดปัญหาคือค่า RPN เท่ากับ 1,000 ซึ่งมาจาก $10 \times 10 \times 10$ หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีมากและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้มีมาก รวมถึงความสามารถในการตรวจจับปัญหามีต่ำ

ตารางที่ 4.6 แสดง FMEA กระบวนการเคลือบด้วยการใช้เครื่องจักรเคลือบ

Process Name : Conformal Coating Process

Product : XXE17XXXACC

FMEA Committee : Suna_K (Eq.), Somboon_A (PE), Smarn_P (QE), Kittipong_S (PD), Wana_K (Sr.Tech), Surapong_B (Tech), Arun_B (Tech)

FMEA No. # : XXE17XXXACC

Process Function	Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v	Potential Cause(s) / Mechanism(s) of Failure	O c c u r	Current Process Controls	D e t e c t	R P N	Recommended Action(s)	Action Results			
											S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเคลือบ ด้วยการใช้เครื่องจักร เคลือบอัตโนมัติ	เอกสาร ประกอบการทำงาน	เอกสารประกอบการ ทำงานระบุข้อมูลไม่ ชัดเจน	เคลือบในพื้นที่ต้องห้าม, เคลือบ หนาเกิน, มีฟองอากาศ, เคลือบบาง เกิน	3	- เอกสารประกอบการทำงาน ไม่ได้ปรับปรุงเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงพื้นที่เคลือบใหม่ - เอกสารประกอบการทำงานไม่ได้ ระบุค่าความหนืด (Viscosity) - เอกสารประกอบการทำงานไม่ได้ ระบุวิธีการไหลและทิศทางการ ไหลบอร์ดเข้าเครื่อง	3	- ระบุลูกศรทิศทางการไหลบอร์ด เข้าเครื่องลงในเอกสาร ประกอบการทำงานและระบุลงบน Fixture. - กำหนดให้มีการตรวจเช็คก่อน ไหลบอร์ดเข้าเครื่องเสมอ	3	27					
	พารามิเตอร์ของ โปรแกรม	พารามิเตอร์ของ โปรแกรมกำหนดไว้ไม่ เหมาะสม	เคลือบในพื้นที่ต้องห้าม, เคลือบ หนาเกิน, มีฟองอากาศ, เคลือบบาง เกิน	8	- ความเร็วของการเคลือบไม่ เหมาะสม - ระยะห่างของหัวพ่นเคลือบไม่ เหมาะสม - รอบการพ่นเคลือบซ้ำไม่เหมาะสม - แรงดันลมสเปร์ไม่เหมาะสม - ปริมาณน้ำยาเคลือบไม่เหมาะสม - ความหนืดไม่เหมาะสม	5	- ปรับจูนพารามิเตอร์ของโปรแกรม และทดสอบพ่นเคลือบกับบอร์ด สำรอง - ล็อคพารามิเตอร์ไว้ไม่ให้มีการ ปรับตั้งเปลี่ยนแปลงด้วยการตั้ง รหัสผ่านไว้	5	200	ควรมีการปรับปรุง พารามิเตอร์ของโปรแกรม ใหม่อีกครั้ง และ กำหนดให้เป็น พารามิเตอร์สำหรับให้ช่าง เทคนิคอ้างอิงในการ ปรับตั้งค่า				


ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

Process Function	Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Potential Cause(s) / Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls	Detect	RPN	Recommended Action(s)	Action Results			
											Sev	Occ	Det	RPN
กระบวนการเคลือบ ด้วยการใช้เครื่องจักร เคลือบอัตโนมัติ	ปริมาณน้ำยาเคลือบ (ตรวจเช็คด้วยการ ชั่งน้ำหนัก)	ปริมาณน้ำยาเคลือบ ปรับตั้งไว้ไม่เหมาะสม	ทำให้เกิดฟองอากาศ, เคลือบหนา เกิน, เคลือบบางเกิน หรือปริมาณ น้ำยาเคลือบมากเกินไป, ปริมาณน้ำยา เคลือบน้อยเกินไป	8	- หัวสเปรย์อุดตัน ขณะพ่นเคลือบ - การปรับวาล์วเปิด-ปิดน้ำยา เคลือบไม่สม่ำเสมอ - แรงดัน ในถังน้ำยาเคลือบไม่ สม่ำเสมอ - ความหนืดไม่สม่ำเสมอ	5	- กำหนดให้พนักงานตรวจเช็คและ เติมทินเนอร์ในถังทินเนอร์เพื่อ ป้องกันหัวพ่นอุดตัน - กำหนดให้ช่างเทคนิคตรวจเช็ค ปริมาณน้ำยาเคลือบด้วยการชั่ง น้ำหนัก ทุกครั้งที่เปลี่ยนรุ่น	4	160					
	ความหนืดของน้ำยา เคลือบ (Viscosity)	ค่าความหนืดของน้ำยา เคลือบไม่เหมาะสม	เคลือบในพื้นที่ต้องห้าม, เกิดเป็น เส้นใยแมงมุม (Cobweb defect), เกิดฟองอากาศ (Bubble defect), เคลือบหนาเกินหรือบางเกิน, ปริมาณน้ำยาเคลือบมากเกินไปหรือ น้อยเกินไป	8	- ลักษณะรูปร่างบอร์คที่ใช้เคลือบ - อุณหภูมิและความชื้นภายใน สถานที่ทำงาน - อัตราส่วนผสมไม่เหมาะสม	4	- กำหนดให้พนักงานตรวจเช็คค่า ความหนืด (Viscosity) ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ - กำหนดให้พนักงานตรวจเช็คถัง น้ำยาเคลือบ ด้วยวิธีการบำรุงรักษา ด้วยตัวเอง (Self Maintenance)	5	160	ปรับจนหาค่าความหนืด (Viscosity) ใหม่ให้ เหมาะสม				
	ชนิดของหัวพ่น เคลือบ (Nozzle type)	หัวพ่นเคลือบที่เลือกใช้ ไม่เหมาะสม	ทำให้เกิดฟองอากาศ, เคลือบหนา เกิน, เคลือบบางเกิน หรือปริมาณ น้ำยาเคลือบมากเกินไป, ปริมาณน้ำยา เคลือบน้อยเกินไป	3	ไม่มีการกำหนดหรือควบคุมการ เลือกใช้ชนิดของหัวพ่นเคลือบ	2	กำหนดชนิดของหัวพ่นเคลือบไว้ ในโปรแกรม	2	12					
	แรงดันลมในถัง น้ำยาพ่นเคลือบ (Material tank)	แรงดันลมในถังน้ำยาพ่น เคลือบไม่สม่ำเสมอ	ทำให้เกิดฟองอากาศ, เคลือบหนา เกิน, เคลือบบางเกิน หรือปริมาณ น้ำยาเคลือบมากเกินไป, ปริมาณน้ำยา เคลือบน้อยเกินไป	7	- แรงดันลมตกขณะใช้งาน - ไม่ได้ระบุแรงดันลมในเอกสาร ประกอบการทำงาน	2	กำหนดให้ตั้งค่าแรงดันลมไว้ที่ 10 psi.	2	28					

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

Process Function	Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v	Potential Cause(s) / Mechanism(s) of Failure	O c c u r	Current Process Controls	D e t e c t	R P N	Recommended Action(s)	Action Results			
											S e v	O c c	D e t	R P N
กระบวนการเคลือบ ด้วยการใช้เครื่องจักร เคลือบอัตโนมัติ	ถังน้ำยาเคลือบ	ถังน้ำยาเคลือบรั่ว (ล้นรั่ว)	น้ำยาเคลือบออกไม่สม่ำเสมอ ปริมาณน้ำยาเคลือบน้อยเกินไป	5	- ถังน้ำยาเคลือบปิดไม่สนิท - สายแรงดันลมเข้าท่อไม่แน่น	4	กำหนดให้พนักงานตรวจเช็คถัง น้ำยาเคลือบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน รุ่นผลิต	3	60					
	แรงดันลมของการ สเปรย์	แรงลมของการสเปรย์ไม่ เหมาะสม	ทำให้เกิดฟองอากาศ, เคลือบหนา เกินไป, เคลือบบางเกินไป หรือปริมาณ น้ำยาเคลือบมากเกินไป, ปริมาณน้ำยา เคลือบน้อยเกินไป	5	แรงดันลมสูงเกินไป หรือต่ำเกินไป	4	กำหนดให้ตั้งค่าแรงดันลมไว้ที่ 10 psi.	5	100	ปรับจนหาค่าแรงดันลมให้ เหมาะสม				
	ทินเนอร์ในถ้วยทำ ความสะอาดหัว สเปรย์อัตโนมัติ	ทินเนอร์ในถ้วยหมด	เคลือบหนาเกินไปหรือบางเกินไป, ปริมาณน้ำยาเคลือบมากเกินไปหรือน้อย เกินไป	4	พนักงานไม่ได้เติมทินเนอร์ก่อน ปฏิบัติงาน	3	กำหนดให้พนักงานตรวจเช็คและ เติมทินเนอร์	6	72	แก้ไขเอกสาร self Maintainance โดยเพิ่ม หัวข้อตรวจเช็คทินเนอร์ ก่อนปฏิบัติงาน				
	ฟิกเจอร์และ อุปกรณ์ประกอบ (Fixture and tooling)	ฟิกเจอร์และอุปกรณ์ ประกอบแน่นหรือหลวม เกินไป	เคลือบในพื้นที่ต้องห้าม, เคลือบไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ	3	- ขณะออกแบบ มีรายละเอียดและ ข้อมูลของบอร์ดน้อย - อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ Gerber เพียงอย่างเดียว	2	ออกแบบตามบอร์ดตัวอย่างของลูกค้า	2	12					
	อัตราส่วนผสมของ น้ำยาเคลือบ	อัตราส่วนผสมไม่ถูกต้อง ตามกำหนด	เคลือบในพื้นที่ต้องห้าม, เกิดเป็น เส้นใยแมงมุม (Cobweb defect), เกิดฟองอากาศ (Bubble defect), เคลือบหนาเกินไปหรือบางเกินไป, ปริมาณน้ำยาเคลือบมากเกินไปหรือ น้อยเกินไป	5	พนักงานไม่เข้าใจชัดเจนหรือจำ อัตราส่วนผสมผิด	4	ทำการทดลองหาอัตราส่วนผสมที่ เหมาะสมและกำหนดค่าอัตรา ส่วนผสมลงในเอกสาร ประกอบการปฏิบัติงาน	4	80					

RPN (Risk Priority Number) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการใช้เครื่องจักรเคลื่อน

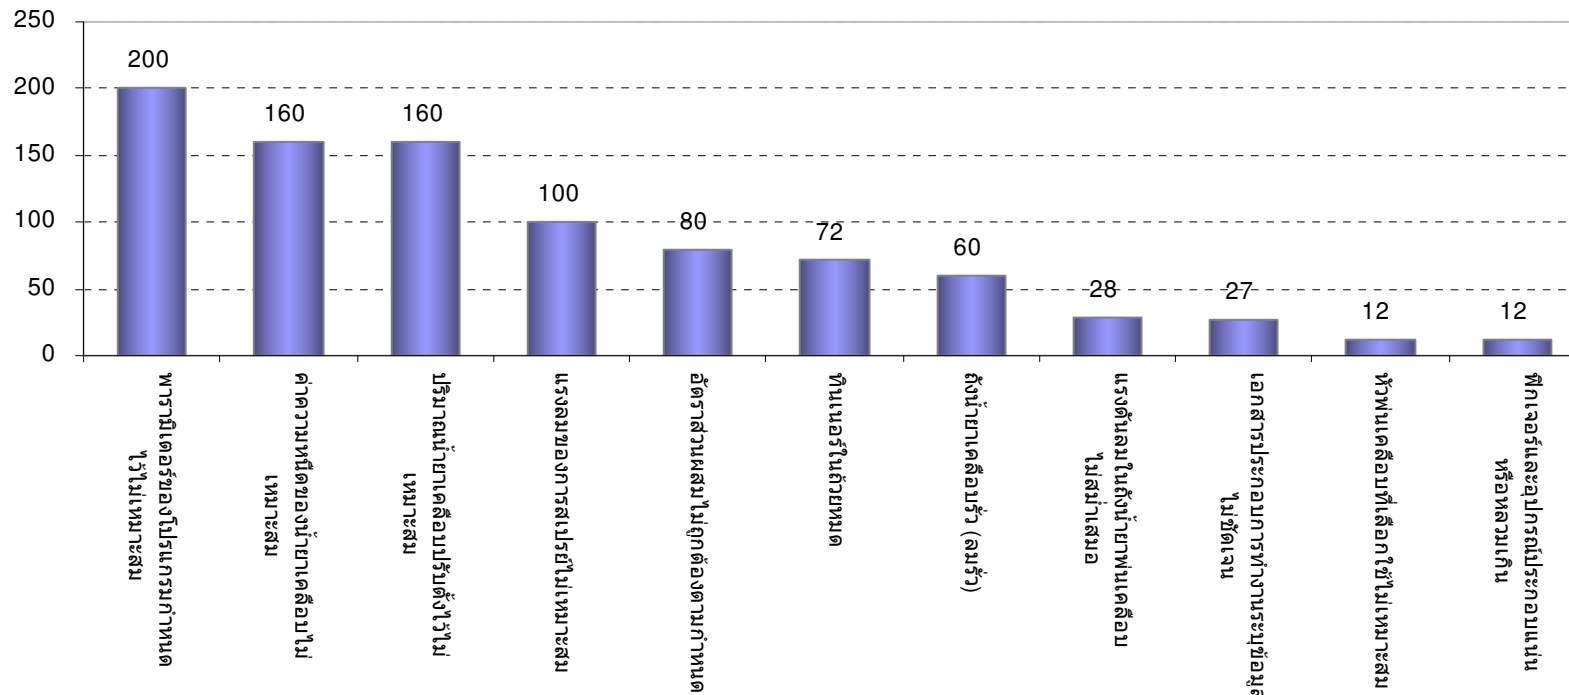

รูปที่ 4.8 แสดงแผนภูมิพาเรโตเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์ด้วย FMEA ในขั้นตอนการใช้เครื่องจักรเคลื่อน

4.2.4 สรุปการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา จากการพิจารณากระบวนการขั้นตอนการใช้เครื่องจักรเคลือบ มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีแนวโน้มกับผลกระทบต่อการเกิดของเสียที่พบในกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย โดยเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยการใช้ตารางสาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Matrix) พบว่าขั้นตอนการใช้เครื่องจักรเคลือบเป็นขั้นตอนที่มีนัยสำคัญที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาของเสียที่ถูกตรวจพบในขั้นตอนตรวจสอบขั้นสุดท้ายมากที่สุด จากนั้นนำขั้นตอนดังกล่าวนี้มาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode Effect Analysis - FMEA) โดยการนำค่า RPN (Risk Priority Number) มาจัดลำดับความสำคัญจากเหตุที่มีความร้ายแรงมากกว่าหรือมีความเป็นไปได้สูงกว่าด้วยแผนภูมิแท่ง ซึ่งทีมงานได้พิจารณาจากค่า RPN ที่มากกว่า 100 ขึ้นไป พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาของเสียที่พบในกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย คือ

1. พารามิเตอร์ของโปรแกรมกำหนดไว้ไม่เหมาะสมประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญคือ
 - 1) ความเร็วของการเคลือบ (Coating Speed)
 - 2) ระยะระหว่างหัวพ่นกับบอร์ด (Z-Position)
 - 3) แรงดันลมปรับสเปรย์ (Atomize Air Pressure)
 - 4) จำนวนรอบที่พ่นเคลือบ (Coating Layer)
 - 5) ปริมาณน้ำยาเคลือบ (Material Volume)
 - 6) ความหนืดของน้ำยาเคลือบ (Material Viscosity)
2. ปริมาณน้ำยาเคลือบ (Volume) ไม่สม่ำเสมอประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญคือ
 - 1) หัวสเปรย์อุดตัน
 - 2) แรงดันลมในถังน้ำยาเคลือบไม่สม่ำเสมอ
 - 3) วาล์วปรับปริมาณน้ำยาเคลือบปรับไม่สม่ำเสมอ
 - 4) ความหนืดไม่สม่ำเสมอ
3. ความหนืด (Viscosity) ของน้ำยาเคลือบไม่เหมาะสมประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญคือ
 - 1) อัตราส่วนผสมของน้ำยาเคลือบอะคริลิกกับทินเนอร์
 - 2) อุณหภูมิและความชื้นภายในสถานที่ทำงาน
 - 3) รูปร่างลักษณะบอร์ดที่ใช้เคลือบ

ดังนั้นทีมงานจะได้นำปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ไปวิเคราะห์ระดับความมีนัยสำคัญ ความมีอิทธิพลร่วมซึ่งกันและกัน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงในขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase) โดยวิธีการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดและปรับปรุงแก้ไขต่อไป