


บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 3.1

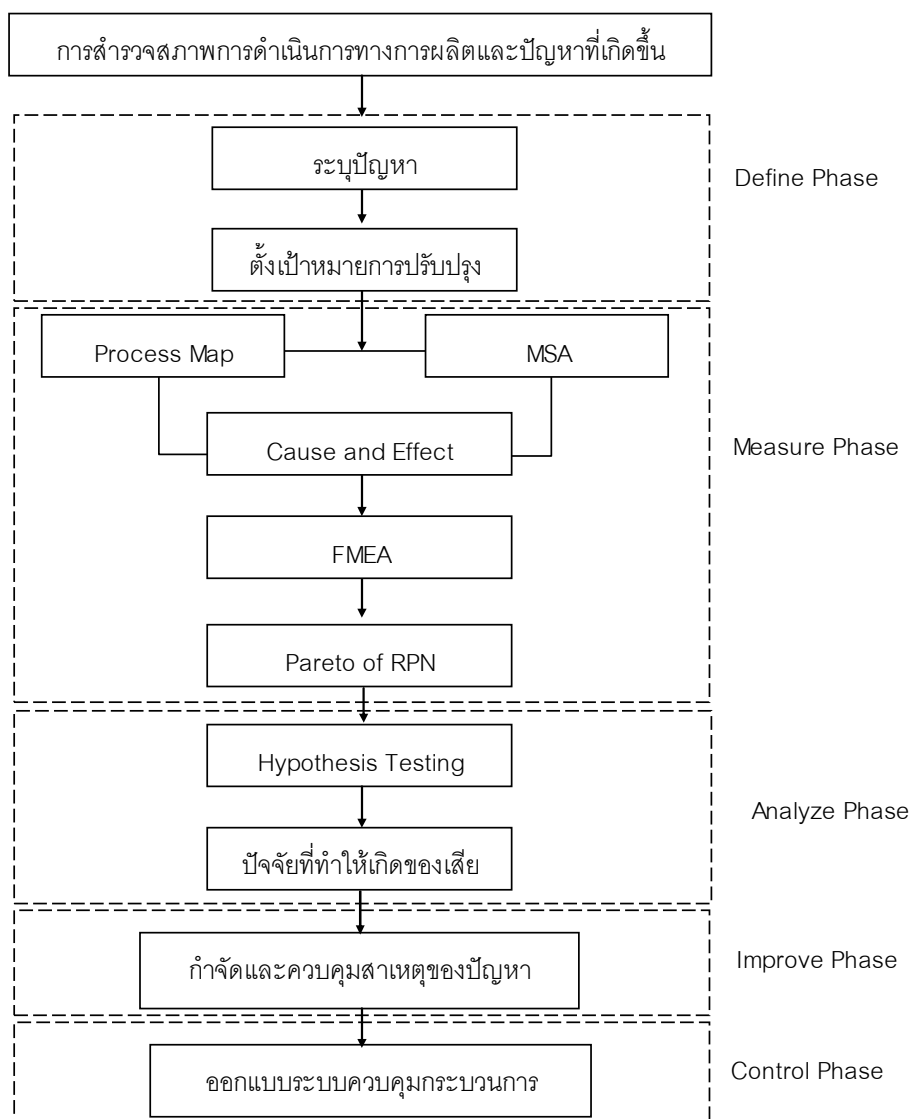

ภาพที่ 3.1

กระบวนการดำเนินงานวิจัย


3.2 การสำรวจสภาพการดำเนินการทางการผลิตและปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้นกรณีศึกษา

บริษัทตัวอย่างกรณีศึกษาจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 ทำการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนสำหรับเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์หลักคือ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนที่มีเส้นลายวงจรด้านเดียว (Single Side FPC) แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนที่มีเส้นลายวงจรสองด้าน (Double Side FPC) และแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนที่มีเส้นลายวงจรตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป (Multilayer FPC) กระบวนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อน มี 6 กระบวนการหลักดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 โดยในกรณีศึกษานี้มุ่งศึกษาในส่วนของการกระบวนการสร้างเส้นลายวงจร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก 3 ชนิดคือ

1. แผ่นทองแดง (Copper Clad Laminates, CCL) เป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญในโครงสร้างของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อน ตัวอย่างแผ่นทองแดงแสดงดังภาพที่ 3.2

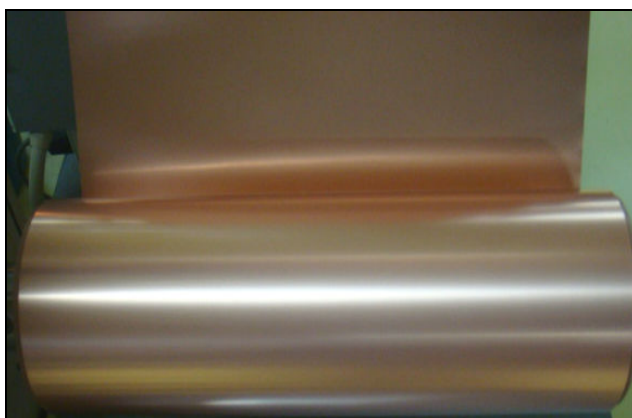

ภาพที่ 3.2

แผ่นทองแดงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเส้นลายวงจร

2. แผ่นทรายฟิล์ม (Dry Film, DF) เป็นวัตถุดิบที่ช่วยในกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรซึ่งจะไม่ปรากฏหรือติดอยู่กับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนหลังเสร็จสิ้นจากกระบวนการสร้างเส้นลายวงจร วัตถุดิบชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ไวต่อแสงโดยเฉพาะแสง UV (Ultraviolet Light) หากแสงไปกระทบกับทรายฟิล์มสีของทรายฟิล์มจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มและเนื้อจะแข็งตัว

3. สารเคมี เป็นวัตถุดิบที่ช่วยในการทำทำความสะอาดแผ่นทองแดง กัดแผ่นทองแดง และล้างทรายฟิล์มออกเพื่อให้เกิดเป็นเส้นลายวงจร

กระบวนการสร้างเส้นลายวงจรประกอบด้วยกระบวนการย่อยดังนี้

1. กระบวนการทำความสะอาดแผ่นทองแดง (Material Scrubbing Process, MSC) ทำหน้าที่ทำความสะอาดผิวหน้าทองแดงเพื่อล้างเศษฝุ่น คราบน้ำมันหรือคราบรอยนิ้วมือที่ติดบนผิวหน้าทองแดงออก

2. กระบวนการติดทรายฟิล์ม (Dry Film Laminate Process, DFL) ทำหน้าที่ติดทรายฟิล์มซึ่งไวแสงต่อแสงยูวี (Ultraviolet Light) ลงบนแผ่นทองแดงเพื่อนำไปถ่ายแบบลายวงจร

3. กระบวนการถ่ายแบบลายวงจรบนทรายฟิล์ม (Exposure Process, EXP) ทำหน้าที่ถ่ายภาพลายวงจรจากฟิล์มแม่แบบ (Master Film) ลงบนทรายฟิล์มโดยการฉายแสง UV

4. กระบวนการล้างทรายฟิล์มด้วยสารเคมี (Development Process, DEV) ทำหน้าที่ล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่ถูกแสงกระทบออกเพื่อเปิดทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate, Na_2CO_3) สำหรับทรายฟิล์มส่วนที่ถูกแสงกระทบจะไม่ถูกล้างออก

5. กระบวนการกัดเส้นลายวงจร (Etching Process, ETC) ทำหน้าที่กัดทองแดงส่วนที่ไม่มีทรายฟิล์มคลุมอยู่ออก โดยใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid, HCl) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide, H_2O_2)

6. กระบวนการลอกทรายฟิล์มส่วนที่ปกคลุมเส้นลายวงจร (Stripping Process, STP) ทำหน้าที่ลอกทรายฟิล์มส่วนที่ปกคลุมเส้นลายวงจรออก โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide, NaOH) ทำให้มองเห็นทองแดงซึ่งทองแดงเหล่านี้คือเส้นลายวงจรนั่นเอง

7. กระบวนการทำความสะอาดเส้นลายวงจร (Circuit Scrubbing Process, CSC) ทำหน้าที่ทำความสะอาดเส้นลายวงจรเพื่อล้างสารเคมีที่ตกค้างบนผิวลายวงจรให้สะอาดและเคลือบผิวลายวงจรด้วยน้ำยา Anti-tarnish เพื่อป้องกันสนิม

3.3 การกำหนดปัญหา (Define Phase)

ขั้นตอนนี้เป็นการระบุข้อกำหนดของลูกค้าและคัดเลือกปัญหาที่พบในกระบวนการสร้างเส้นลายวงจร

3.3.1 ข้อกำหนดของลูกค้า (Customer Specification)

ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้


1. ระดับรุนแรงขั้นวิกฤต เป็นระดับที่ลูกค้าไม่ยินยอมให้เกิด เพราะถ้าหากนำไปใช้วงจรจะไม่ทำงานหรือบางครั้งอาจทำให้อุปกรณ์อื่นๆ ของลูกค้าเกิดความเสียหายได้มี 2 ชนิดคือ เส้นลายวงจรขาดจากกัน (Open circuit) และ บางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน (Short)

2. ระดับความสำคัญหลัก เป็นระดับที่ลูกค้ายินยอมให้เกิดได้แต่ต้องไม่มากกว่าในระดับที่ลูกค้ากำหนด มี 7 ชนิดคือ บางส่วนของเส้นลายวงจรเว้าแหว่ง (Nick) บางส่วนของเส้นลายวงจรเป็นรูโหว่ (Pin hole) บางส่วนของเส้นลายวงจรยื่นออกมา (Protrusion) เหลือเศษทองแดงอยู่ระหว่างเส้นลายวงจร (Residue) บางส่วนของเส้นลายวงจรถูกกัดด้วยน้ำยา (Surface Etching) รอยขีดข่วนบนเส้นลายวงจร (Scratch) และเส้นลายวงจรลอกหรือหลุดจากเบสฟิล์ม (Circuit delamination)

3. ระดับความสำคัญรอง เป็นระดับที่ลูกค้ายินยอมให้เกิดได้แต่ดูแล้วไม่สวยงามหรือหากเกิดในระดับที่มากเกินไปลูกค้าจะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ มี 2 ชนิดคือ คราบสนิม (Rust) และคราบสกปรก (Dirt)


3.3.2 การระบุปัญหา

จากภาพที่ 3.3 เป็นอัตราส่วนข้อบกพร่องแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2552 พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ บางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน (Short) ซึ่งเป็นข้อบกพร่องระดับรุนแรงขั้นวิกฤตมีลักษณะดังภาพที่ 3.4 มีอัตราส่วนของเสียเฉลี่ย 2101 PPM หรือคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของปัญหา ข้อบกพร่องทั้งหมดที่พบในกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรก่อให้เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 2-4 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นจึงได้ทำการคัดเลือกปัญหาดังกล่าวนี้มาทำการศึกษา

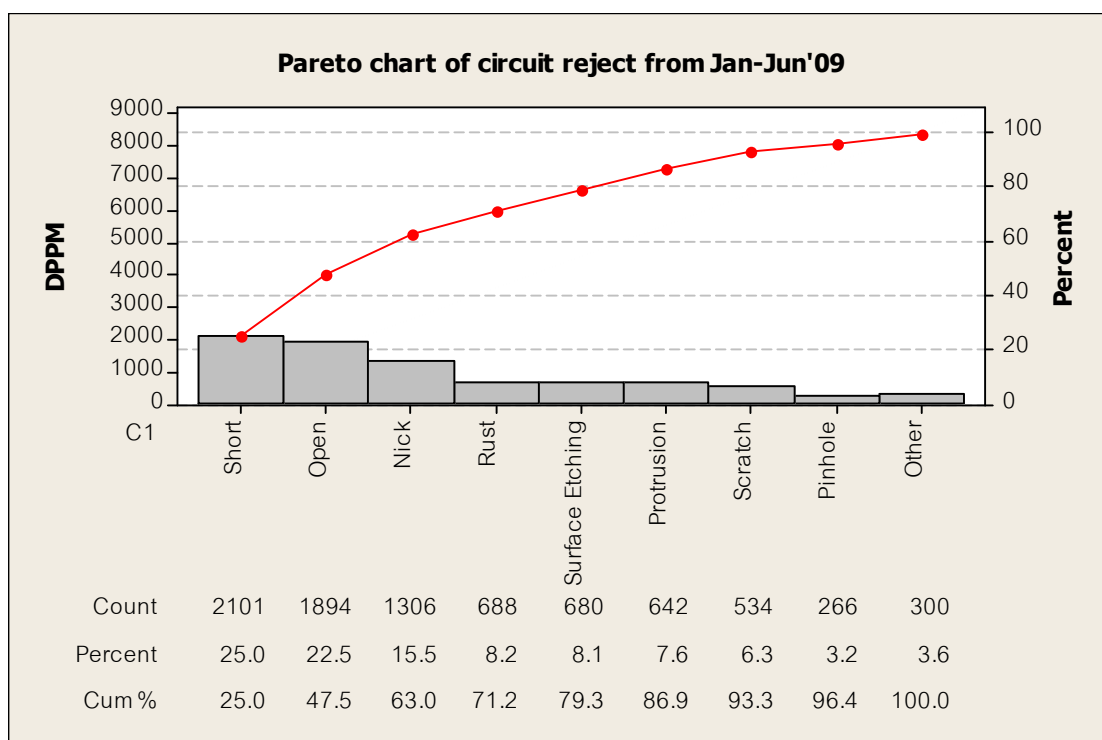

ภาพที่ 3.3

แผนภูมิพาเรโตแสดงอัตราส่วนข้อบกพร่องแบบต่างๆ
ที่พบในกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552

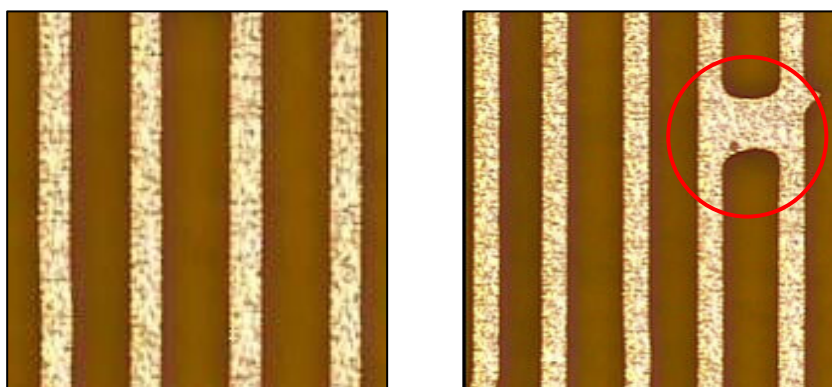

ภาพที่ 3.4

เปรียบเทียบเส้นลายวงจรที่ปกติ (ซ้าย) และเส้นลายวงจรที่มีข้อบกพร่องประเภท
บางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน (ขวา)


3.3.3 รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา

ในกรณีศึกษานี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์รุ่น T-53SB ขึ้นมาใช้เป็นกรณีศึกษาโดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มียอดพยากรณ์การสั่งซื้อสูงสุด 10 อันดับแรกและอัตราข้อบกพร่องประเภทที่บางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันแล้วนำไปคำนวณหาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการแก้ไขปรับปรุง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.5

ตารางที่ 3.1

ผลิตภัณฑ์ที่มียอดพยากรณ์การสั่งซื้อสูงสุด 10 อันดับแรกและต้นทุนที่ต้องสูญเสียจากข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

Product Name	Forecast per month (Pieces)	Short (PPM)	Prize/Piece (Baht)	Lost Cost (Baht)
T-53SB	1,188,000	4,399	10.25	53,567
A-26MSA	857,000	3,063	17.78	46,672
A-27MSA	670,000	3,800	15.72	40,023
D-05SB	960,000	1,334	28.91	37,023
IJ-05MSA	674,400	3,414	12.32	28,366
N-18WF	998,400	336	6.57	2,204
M-45WC	1,172,200	245	1.11	319
A-31WB	1,055,000	42	1.98	88
D-04SB	1,152,000	18	1.91	40
A-39LA	1,454,000	0	33.09	0

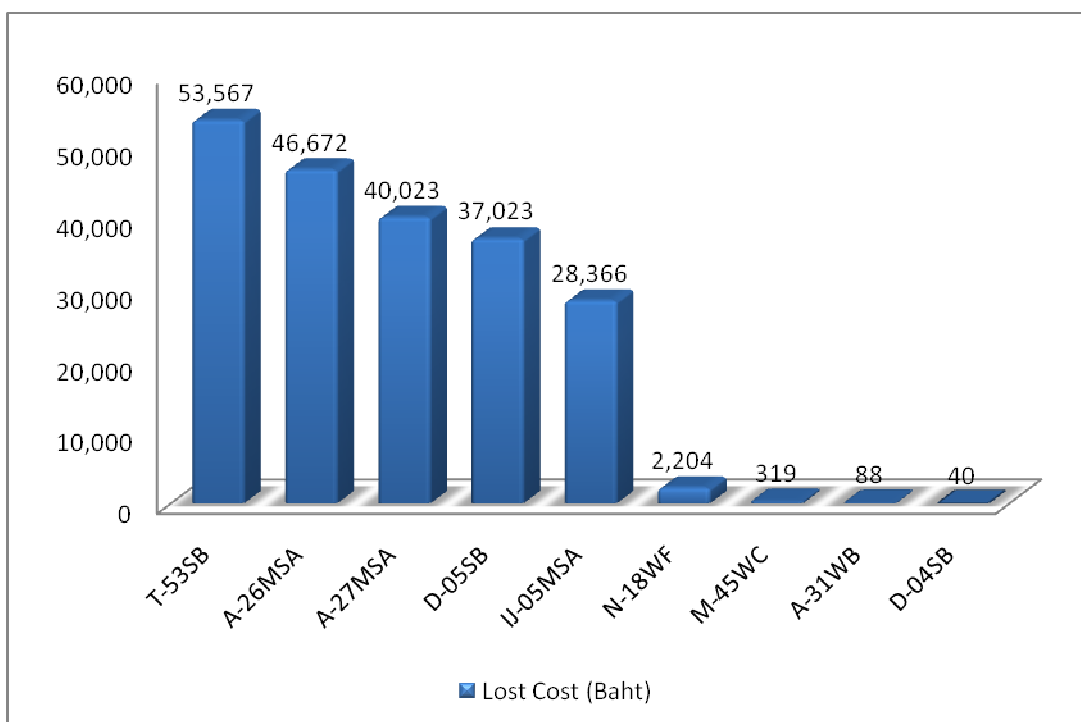

ภาพที่ 3.5

กราฟแสดงข้อมูลต้นทุนที่ต้องสูญเสียจากการเกิดข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจร
เชื่อมต่อกันของยอดพยากรณ์การสั่งซื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ณ เดือน มิถุนายน 2552

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


- เป็นผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนประเภทมีเส้นลายวงจรไฟฟ้าชั้นเดียว
(Single side FPC)

- การนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Hard Disk Drive)

- ขนาดการผลิตต่อ Lot เท่ากับ 1440 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 60 Sheets ใหญ่ (24
ชิ้น/Sheet) และจะถูกตัดแบ่งให้มีขนาดเป็นชิ้นที่กระบวนการขั้นสุดท้าย

- ปริมาณการผลิต 44 Lot/วัน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2552)

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์แสดงดังภาพที่ 3.6

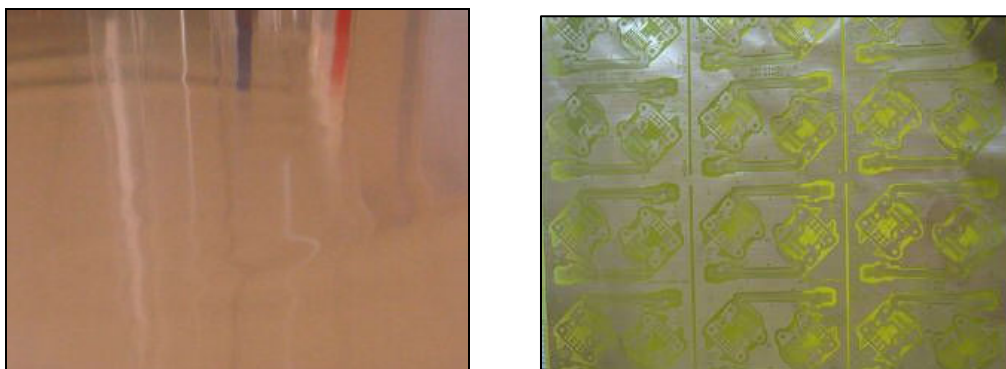

ภาพที่ 3.6

ผลิตภัณฑ์รุ่น T-53SB ก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) กระบวนการสร้างเส้นลายวงจร

ผลิตภัณฑ์รุ่น T-53SB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อนที่มีเส้นลายวงจรด้านเดียว กลไกการเกิดข้อบกพร่องชนิดบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันแสดงดังภาพที่ 3.7 โดยสาเหตุหลักของการเกิดข้อบกพร่องชนิดนี้ เกิดจากการมีสิ่งปนเปื้อนติดบนแผ่นทองแดงในระหว่างกระบวนการสร้างเส้นลายวงจร โดยสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกกระบวนการหากการควบคุมกระบวนการไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นสาเหตุทำให้ทองแดงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถถูกกัดออกได้ในกระบวนการกัดทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการออก (Etching Process) เกิดเป็นทองเศษทองแดงที่หลงเหลืออยู่ระหว่างเส้นลายวงจร 2 เส้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นข้อบกพร่องระดับรุนแรงขึ้นวิกฤต เพราะหากลูกค้านำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้จะทำให้วงจรไฟฟ้าไม่ทำงานหรือบางครั้งอาจทำให้อุปกรณ์บางอย่างของลูกค้าเสียหายได้

1. CCL Structure



CCL

2. Contamination on CCL




Contamination

3. Dry film laminate process



4. Exposure process

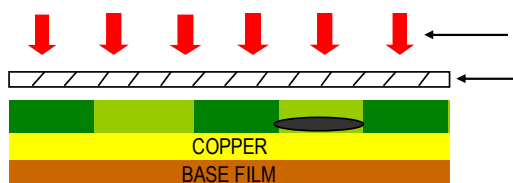

UV expose

Master film



5. Development process



6. Etching process



7. Stripping process




ภาพที่ 3.7

กลไกการเกิดข้อบกพร่องชนิดบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน

3.3.4 เป้าหมายการดำเนินงานวิจัย

เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้ คือ การลดอัตราของเสียประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันของผลิตภัณฑ์รุ่น T-53SB ลงจากเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเสียต่อเดือนเดิมอยู่ที่ 4,399 PPM (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2552) ลดลงให้เหลือเดือนละ 2,200 PPM แสดงดังภาพที่ 3.8

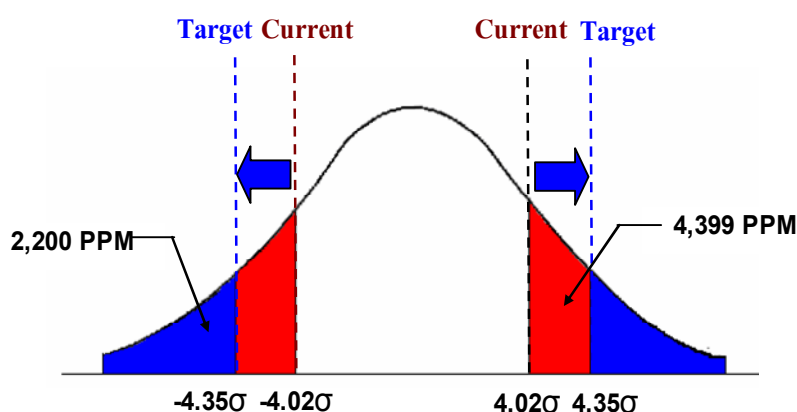

ภาพที่ 3.8

เป้าหมายการดำเนินการวิจัย


3.4 การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา (Measure Phase)

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาที่เป็นสาเหตุของปัญหาโดยเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา และวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อที่จะประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการวัดก่อนทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

1. สร้างแผนที่กระบวนการผลิต (Process Map) เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาที่เป็นสาเหตุของปัญหาเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาเพื่อค้นหาตัวแปรและปัจจัยนำเข้า (Key Process Input Variable, KPIVs) ที่ทำให้เกิดปัญหา (Key Process Output Variable, KPOVs) แสดงดังภาพที่ 3.9

จากภาพที่ 3.9 ขั้นตอนการผลิตของรุ่น T-53SB จะเริ่มตั้งแต่การตัดต่อทองแดงให้เป็นม้วนเพื่อให้ได้ความยาวตามที่แผนกวางแผนกำหนด จากนั้นส่งไปยังกระบวนการทำความ

สะอาดผิวหน้าทองแดง กระบวนการติดทรายฟิล์มเพื่อติดทรายฟิล์มลงบนแผ่นทองแดงก่อนส่งไปสู่กระบวนการถ่ายภาพแบบเส้นลายวงจรร และส่งไปสู่กระบวนการล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสง ออกเพื่อเปิดพื้นที่ทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการกัดทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการ ออกแล้วเข้าสู่กระบวนการลอกทรายฟิล์มส่วนที่ปกคลุมเส้นลายวงจรและเคลือบน้ำยาป้องกันสนิม จากนั้นส่งไปแปรรูปทองแดงจากม้วนเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องตัดและกระบวนการสุดท้ายทำการตรวจสอบคุณภาพเส้นลายวงจรโดยใช้เครื่องเอโอไอก่อนจะส่งเข้าสู่กระบวนการถัดไป

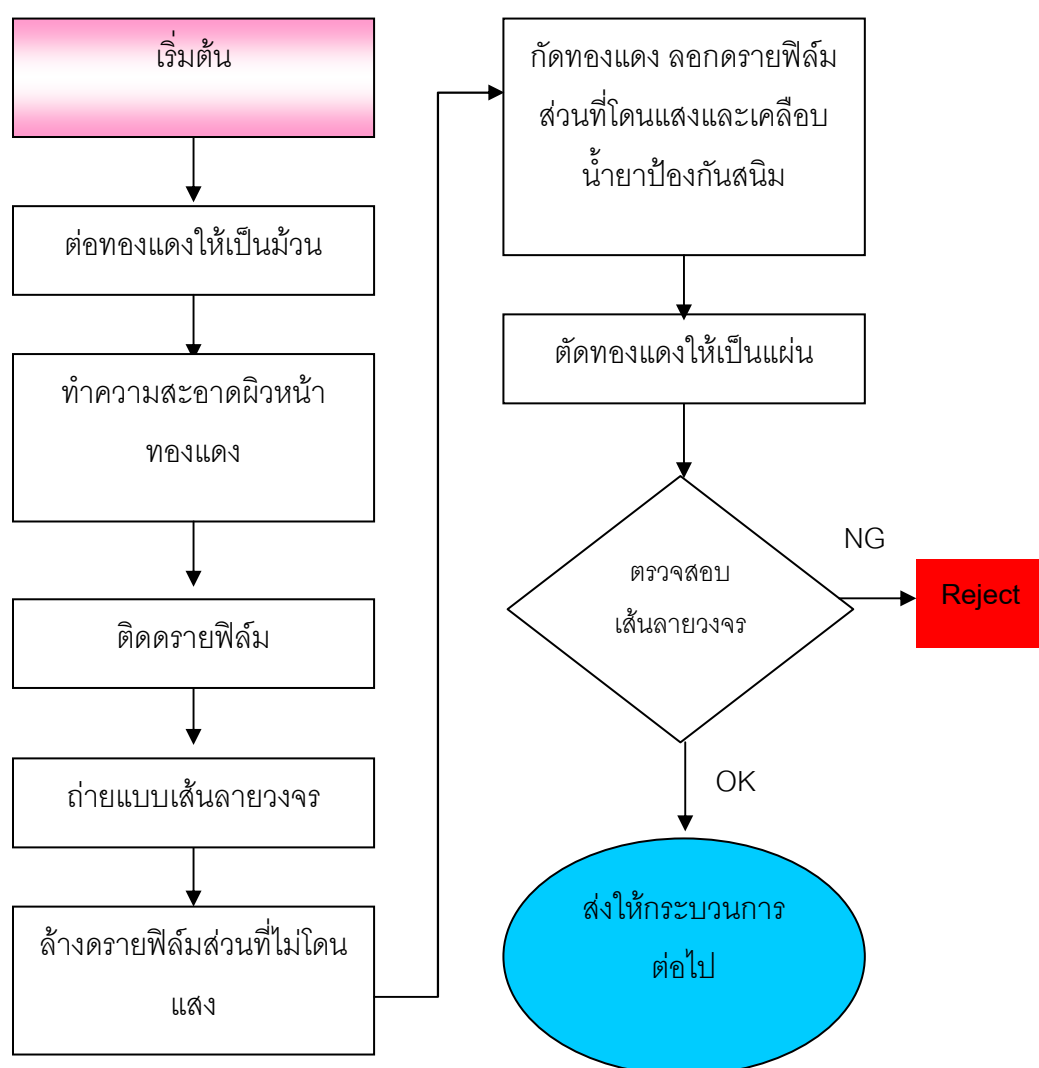

ภาพที่ 3.9

แผนภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่น T-53SB

2. วิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการวัดก่อนนำไปทำการวัดผลการดำเนินงาน เครื่องมือวัดใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเส้นลายวงจรคืออุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องเอโอไอ (Automatic Optical Inspection, AOI) เครื่องเอโอไอมีหลักการทำงานคือ ตรวจสอบความผิดปกติของเส้นลายวงจรโดยเปรียบเทียบกับแม่แบบของเส้นลายวงจรที่ปกติที่ถูกใส่ข้อมูลไว้ในโปรแกรมของเครื่อง ในขณะที่ทำการการตรวจเครื่องจะมีการแสดงภาพให้เห็น โดยเมื่อเครื่องตรวจพบเส้นลายวงจรที่ผิดปกติจะมีการแสดงสัญญาณเสียง (Alarm) และพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจะเป็นผู้ที่ทำสัญลักษณ์บนชิ้นงานที่พบข้อบกพร่องตามชนิดของข้อบกพร่องที่พบ เพื่อบ่งบอกให้กระบวนการถัดไปรับทราบปัญหา ในการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดนี้จึงใช้การวิเคราะห์ระบบการวัดข้อมูลแบบนับ (GR&R Attribute) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการตรวจสอบและการทำซ้ำของอุปกรณ์ที่ใช้ มีขั้นตอนดังนี้

1) เตรียมชิ้นงานจำนวน 30 ชิ้นโดยเป็นชิ้นงานดี 10 ชิ้น และเป็นชิ้นงานเสีย 20 ชิ้น

2) เลือกเครื่อง Automatic Optical Inspection ที่จะทำการทดสอบจำนวน 2 เครื่อง

3) ทำการตรวจสอบชิ้นงานที่เตรียมไว้ทุกชิ้นและตรวจสอบซ้ำเครื่องละ 2 รอบ โดยทำการบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ วิธีการบันทึกเป็นดังนี้ บันทึก “0” สำหรับชิ้นงานที่เครื่องตรวจจับว่าบกพร่อง บันทึก “1” สำหรับชิ้นงานที่เครื่องตรวจจับว่าดี ซึ่งผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2

การประเมินความสามารถของระบบการวัดของเครื่องเอโอไอก่อนการปรับปรุง

No,	Quality	Machine 1		Machine 2	
		1st Detect	2nd Detect	1st Detect	2nd Detect
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0

No,	Quality	Machine 1		Machine 2	
		1st Detect	2nd Detect	1st Detect	2nd Detect
16	0	0	0	0	0
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1

เมื่อนำข้อมูลการประเมินความสามารถของระบบการวัดของเครื่องเอโอไอก่อนการปรับปรุงไป

วิเคราะห์ทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้ผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 3.10

ผลการวิเคราะห์

- % รีพีทะบิลิตี้ของเครื่องที่ 1 และ 2 เท่า 100% และ 100% ตามลำดับ
- ประสิทธิภาพด้านรีพีทะบิลิตี้เท่ากับ 100% แสดงว่าเครื่องจักรทั้งสองตรวจ


สอบได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกครั้ง

จากผลที่ได้พบว่าเครื่องเอโอไอทั้ง 2 เครื่องมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้อยู่ในระดับสูงกว่า 90 เปอร์เซนต์ ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือวัดสำหรับขั้นตอนต่อไปได้

ตารางที่ 3.3

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความเสี่ยงการเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ความรุนแรง	โอกาสในการเกิดปัญหา	ความสามารถในการป้องกัน	คะแนน
มากที่สุด	มีโอกาสมากที่สุด	ป้องกันปัญหาได้ยากที่สุด	9
มาก	มีโอกาสมาก	ป้องกันปัญหาได้ยาก	7
ปานกลาง	มีโอกาสปานกลาง	ป้องกันปัญหาได้ปานกลาง	5
น้อย	มีโอกาสน้อย	ป้องกันปัญหาได้ดี	3
น้อยที่สุด	มีโอกาสน้อยที่สุด	ป้องกันปัญหาได้ดีมาก	1

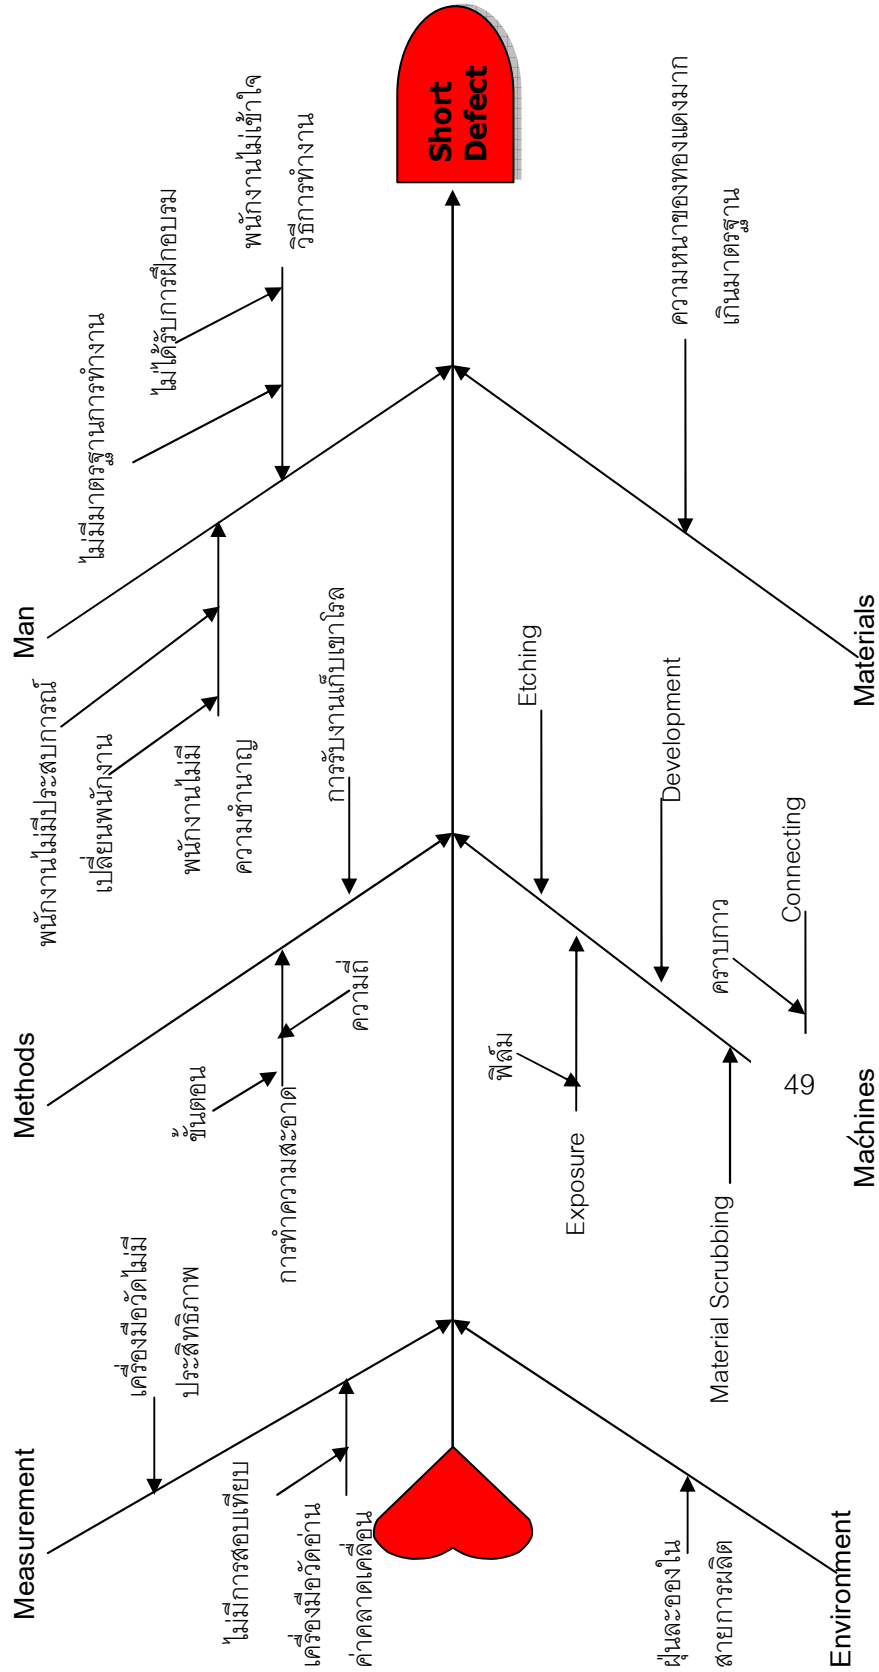

ภาพที่ 3.11
แผนภาพเหตุและผลของการเกิดการเชื่อมต่อกันของเส้นลายวงจร

ตารางที่ 3.4

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อ T-53SB

ลำดับ	ขั้นตอนของกระบวนการ	KPIVs	ลักษณะข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของ KPIVs	ผลกระทบที่มีต่อ KPOVs	S	สาเหตุที่ทำให้ KPIV ผิดพลาด	O	ระบบการควบคุมในปัจจุบัน	D	RPN
1	Connecting	Pass line	การบิดตาม Pass line	Short	5	มีการใช้การในกระบวนการ	5	ใช้การบิดทนต่อความรับและสารเคมี	1	25
2	Connecting	Pass line	ฝุ่นละอองติดตาม Pass line	Short	5	สถานที่ตั้งของเครื่องอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการควบคุมฝุ่น	5	ทำความสะอาด 1 ครั้งต่อกะ	3	75
3	Material Scrubbing	Loader และ Unloader	มีการบิดตาม	Short	5	พนักงานไม่ทำความสะอาด	5	ทำความสะอาดทุก 1 ม้วน	1	25
4	Material Scrubbing	บ่อน้ำยา (MSC)	มีสิ่งปนเปื้อนสะสม	Short	7	ทำความสะอาดไม่สมบูรณ์	3	ทำความสะอาด 1 ครั้งต่อเดือน	3	63
5	Material Scrubbing	น้ำล้าง (MSC)	มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ	Short	7	ประสิทธิภาพของไส้กรองไม่ดี	7	ใช้ไส้กรองความถี่ 100 ไมโครเมตรเปลี่ยนเมื่อตัน	7	343
6	Material Scrubbing	Squeeze Roll (MSC)	ไม่ซับน้ำ	Short	7	พนักงานไม่ล้างตามความถี่ที่กำหนด	5	ล้างทุก 2 ชั่วโมง	3	105

ตารางที่ 3.4

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อ T-53SB (ต่อ)


ลำดับ	ขั้นตอนของกระบวนการ	KPIVs	ลักษณะข้อบกพร่องหรือความผิดปกติของ KPIVs	ผลกระทบที่มีต่อ KPOVs	S	สาเหตุที่ทำให้ KPIV ผิดพลาด	O	ระบบการควบคุมในปัจจุบัน	D	RPN
7	Material Scrubbing	Lead board (MSC)	มีคราบขาวติด	Short	5	พนักงานไม่ทำความสะอาด	3	ทำความสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้ง	1	15
8	Material Scrubbing	บดล้าง Squeeze Roll	มีตะไคร่น้ำเกาะ	Short	5	พนักงานไม่ทำความสะอาด	3	ทำความสะอาดหลังจากใช้งานทุกครั้ง	1	15
9	Material Scrubbing	Dryer (MSC)	มีสิ่งปนเปื้อนสะสม	Short	7	ความถี่การทำทำความสะอาดไม่เหมาะสม	5	ทำความสะอาด 1 ครั้งต่อสัปดาห์	3	105
10	Material Scrubbing	การหมุนงานเข้าโรลที่ท้ายเครื่อง	แผ่นทองแดงมีคราบสนิม	Short	9	ไม่มีแผนพิลล์คั่นระหว่างม้วนเข้าแกน	9	ยังไม่มีมีการควบคุม	9	729
11	Material Scrubbing	Rubber Roll	มีคราบขาวหลุดลอก	Short	9	การเชื่อมต่อสภาพจากการใช้งาน	9	เปลี่ยนเมื่อชำรุด	9	729
12	Exposure	การดูดของ Vacuum	สาย Vacuum หลวมไม่แน่น ถ่ายแบบเส้นลายวงจร	Short	9	วิธีการตรวจสอบทำได้ยาก	1	ตรวจสอบ 1 ครั้งต่อกะ	7	63
13	Exposure	ฟิล์มแม่แบบ	มีเศษทรายพิลล์ติดบนทองแดง	Short	9	การออกแบบไม่เหมาะสม	9	ตรวจสอบโดยแผนกออกแบบ	5	405

ตารางที่ 3.4

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อ T-53SB (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนของกระบวนการ	KPIVs	ลักษณะข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของ KPIVs	ผลกระทบที่มีต่อ KPOVs	S	สาเหตุที่ทำให้ KPIV ผิดพลาด	O	ระบบการควบคุมในปัจจุบัน	D	RPN
14	Development	Straight roll บิดน้ำยา	มีตะกอนน้ำยาดิต Roll	Short	9	ทำความสะอาดไม่สมบูรณ์	7	ทำความสะอาด 1 ครั้งต่อวัน	3	189
15	Development	Squeeze Roll (DEV)	ไม่ขับน้ำ	Short	9	การกำหนดอายุการใช้งานไม่เหมาะสม	9	เปลี่ยน 1 ครั้งต่อ 2 เดือน	5	405
16	Development	Dryer (DEV)	มีสิ่งปนเปื้อนสะสม	Short	9	โครงสร้างของเครื่อง	3	ทำความสะอาด 1 ครั้งต่อสัปดาห์	1	27
17	Development	Lead board (DEV)	มีคราบขาวติด	Short	5	พนักงานไม่ทำความสะอาด	5	ทำความสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้ง	1	25
18	Development	บดล้าง Squeeze Roll (DEV)	มีตะไคร่น้ำเกาะ	Short	7	พนักงานไม่ทำความสะอาด	5	ทำความสะอาดหลังจากใช้งานทุกครั้ง	1	35
19	Development	Condition การล้าง	Condition ไม่เหมาะสม	Short	9	ความเร็วของสายพานเร็วเกินไป	7	ใช้ความเร็ว 4.40 เมตร/นาาที	5	315
20	Etching	Condition การกัด	พนักงานเลือก Condition ไม่เหมาะสม	Short	9	Condition มีความซับซ้อนมาก	3	พนักงานตรวจสอบก่อนปล่อยงาน	3	81

5. สร้างแผนภูมิอาร์พีเอ็น (RPN Chart) จากผลประเมินความสำคัญของสาเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา เพื่อหาปัจจัยนำเข้า (KPIVs) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปัญหา และนำไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป แสดงดังภาพที่ 3.12

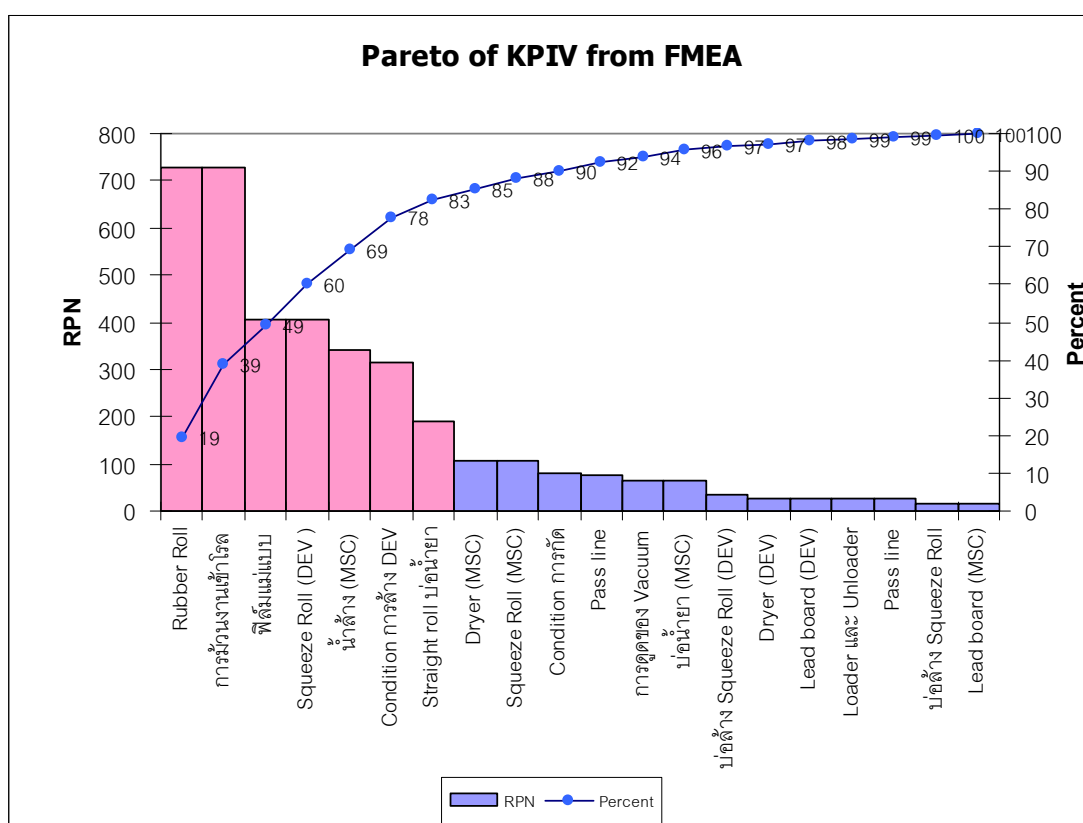

ภาพที่ 3.12

แผนภาพพาเรโตแสดงสาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้อบกพร่อง

ประเภทบางส่วนของเส้นวงจรเชื่อมต่อกัน

3.5 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze Phase)

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับการเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวัด ในขั้นตอนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) และเลือกปัจจัยนำเข้า (KPIVs) ที่มีความถี่ของตัวเลขแสดงลำดับของความเสียหาย (Risk Priority Number, RPN) สะสมรวมกันอยู่ในระดับ 83 เปอร์เซนต์

มาทำการทดสอบทางสถิติและวิเคราะห์ปัจจัยนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสาเหตุที่สงสัยนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือความบกพร่องด้านคุณภาพหรือไม่ซึ่งปัจจัยนำเข้ามีทั้งหมด 20 ปัจจัย และปัจจัยที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันมีทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่

1. รับเบอร์โรลเครื่อง Material Scrubbing มีค่า RPN เท่ากับ 729
2. การปฏิบัติงานเข้าโรลที่ท้ายเครื่อง Material Scrubbing มีค่า RPN เท่ากับ 729
3. สควีซโรล (Squeeze Roll) เครื่อง Development มีค่า RPN เท่ากับ 405
4. ฟิล์มแม่แบบ กระบวนการถ่ายแบบเส้นลายวงจร มีค่า RPN เท่ากับ 405
5. น้ำล้างของเครื่อง Material Scrubbing มีค่า RPN เท่ากับ 343
6. สภาวะการล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสง มีค่า RPN เท่ากับ 315
7. สเตทรโรลบ่อน้ำยาของเครื่อง Development มีค่า RPN เท่ากับ 189


แนวทางการวิเคราะห์จะเริ่มทำการวิเคราะห์ทีละปัจจัย (One Factor At A Time) และดำเนินการทดลองเพื่อหาข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสาเหตุที่สงสัยนั้น คือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือความบกพร่องด้านคุณภาพ โดยใช้วิธีการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.5.1 การวิเคราะห์ผลกระทบของรับเบอร์โรลของเครื่อง Material Scrubbing

รับเบอร์โรลเป็นส่วนประกอบของเครื่อง Material Scrubbing ทำหน้าที่ลำเลียงทองแดงที่อยู่ในม้วนให้เคลื่อนที่ผ่านเข้าและออกเครื่องในระหว่างกระบวนการความสะอาดผิวหน้าทองแดงก่อนเข้าสู่กระบวนการติดทรายฟิล์มและถ่ายแบบเส้นลายวงจร เนื่องจากรับเบอร์โรลในส่วนทรายเยอร์ (Dryer Unit) มีการใช้งานภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูงจึงทำให้มีการยืดของยางที่ใช้เคลือบผิวของโรลและเมื่ออย่างดังกล่าวติดบนแผ่นทองแดงจะทำให้ทองแดงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถถูกกัดออกได้และเกิดเป็นข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน จึงทำการทดลองโดยการกรีดยางของโรลออกแสดงดังภาพที่ 3.13 เพื่อไม่ให้ทองแดงสัมผัสกับยางของโรลในขณะผ่านเข้ามาในส่วนทรายเยอร์ในขั้นตอนการอบแห้ง และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังกรีดยางของรับเบอร์โรลออกโดยตั้งสมมติฐานของการทดสอบเป็นดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังกรีดยางของรับเบอร์โรลออกไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังกรีดยางของรีเบอโรลออกมีความแตกต่างกัน

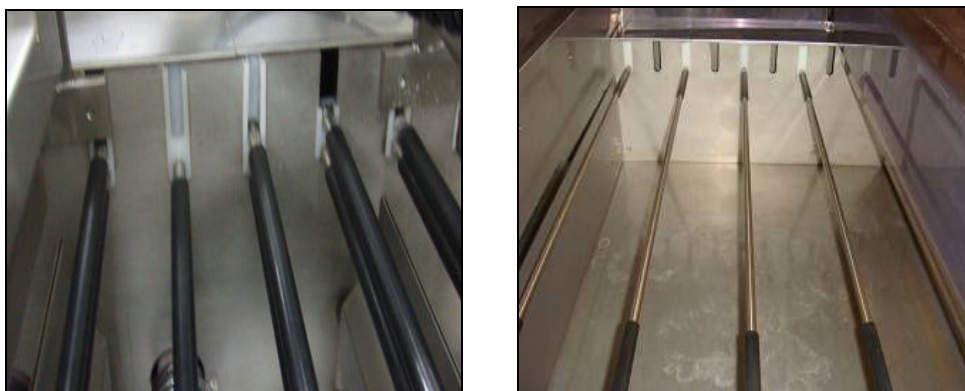

ภาพที่ 3.13

รีเบอโรลก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) การกรีดยางออก


ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.5 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 3.14

ตารางที่ 3.5

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบบของผลกระทบบของรีเบอโรล

Rubber Roll	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Have Rubber	0.28	0.69	0.49	0.63	0.21	0.28	0.14	0.11	0.10	0.21
Without Rubber	0.14	0.14	0.07	0.07	0.14	0.28	0.07	0.07	0.00	0.07

จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่า P-Value เท่ากับ 0.009 ซึ่งต่ำกว่าระดับนัยสำคัญจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังกรีดยางของรีเบอโรลในส่วนของทรายเยอร์ออกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

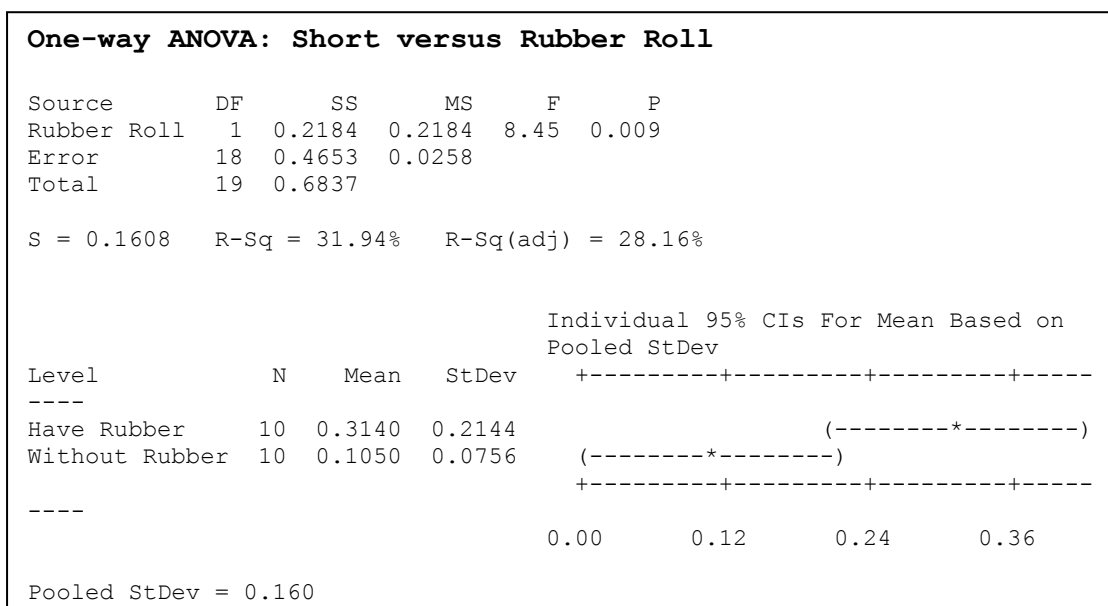

ภาพที่ 3.14


ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของผลกระทบของรับเบอร์โรล

3.5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบการม้วนงานโรลที่ทำยเครื่อง Material Scrubbing

หลังจากทองแดงผ่านกระบวนการทำความสะอาดผิวหน้าทองแดงแล้วทองแดงจะผ่านกระบวนการอบด้วยลมร้อนที่บริเวณดรายเยอร์และถูกม้วนเก็บเข้าโรลที่บริเวณท้ายเครื่องซึ่งเมื่อผ่านไปในระยะหนึ่งทองแดงจะมีคราบสนิมเกาะเนื่องเกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศที่เกิดจากลมร้อนและความเย็นปะทะกันและถูกม้วนเข้าโรลอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดคราบสนิมบนแผ่นโดยคราบสนิมดังกล่าวไม่สามารถถูกกัดออกได้จึงเกิดเป็นข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน จึงทำการทดสอบโดยการใส่แผ่นฟิล์มโพลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้ที่ถูกลอกออกจากดรายฟิล์มมาใช้คั่นทองแดงในระหว่างการม้วนงานเข้าโรลที่ทำยเครื่อง Material Scrubbing ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.15 ทำการเปรียบเทียบผลสัดส่วนข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์โดยตั้งสมมติฐานของการทดสอบเป็นดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใส่แผ่นฟิล์มคั่นไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใส่แผ่นฟิล์มคั่นมีความแตกต่างกัน

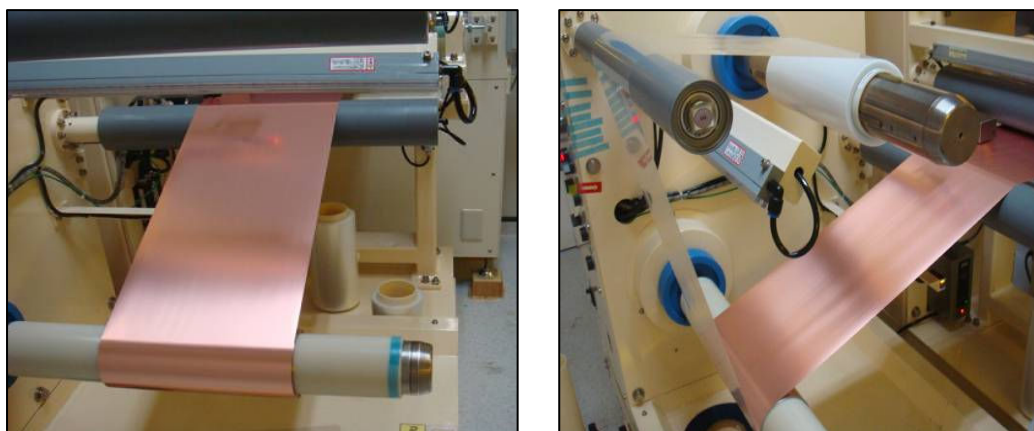

ภาพที่ 3.15

การม้วนงานเข้าโรลโดยไม่ใช่ (ซ้าย) และใช้ (ขวา) फिल्मชนิดโพลีเอททิลีนคั่นทองแดง


ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.6 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 3.16

ตารางที่ 3.6

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบผลกระทบการม้วนงานโรลที่ทำยเครื่อง Material Scrubbing

Protection Film	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Not Separate	0.28	0.69	0.49	0.63	0.21	0.28	0.49	0.63	0.35	0.21
Separate	0.14	0.14	0.07	0.07	0.14	0.28	0.07	0.07	0.00	0.07

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ำกว่าระดับนัยสำคัญจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วน ของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้แผ่นฟิล์มคั่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

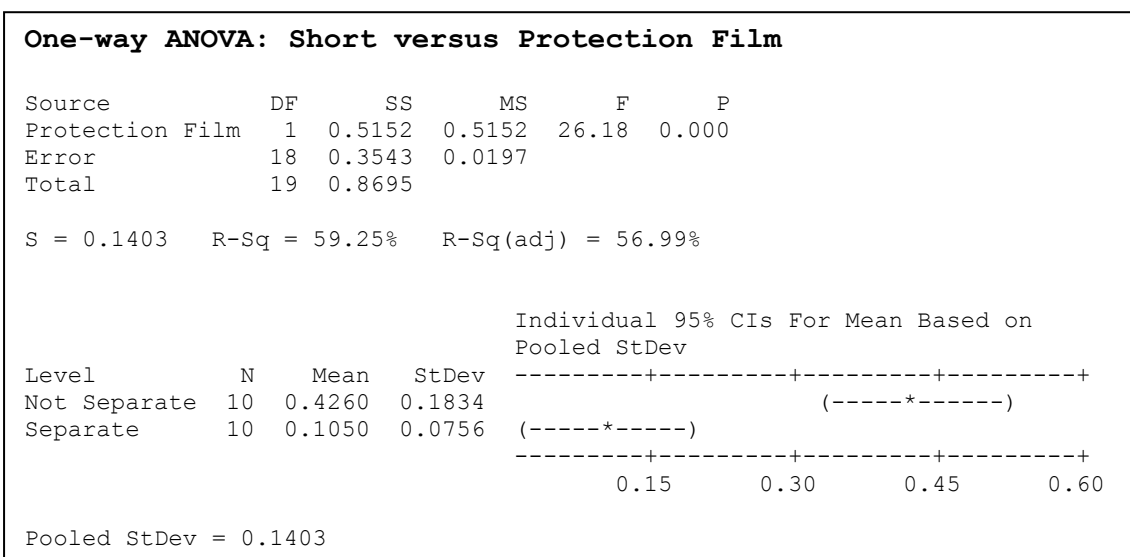

ภาพที่ 3.16

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของงานการฉนวนงานโรลที่ท้ายเครื่อง Material Scrubbing

3.5.3 การวิเคราะห์ผลกระทบของสควิชโรลเครื่อง Development

สควิชโรลทำหน้าที่ขับน้ำออกจากแผ่นทองแดงก่อนจะผ่านเข้าไปในส่วนของการอบด้วยลมร้อนที่บริเวณดรายเยอร์ โดยหากสควิชโรลไม่สามารถขับน้ำออกได้หมดจะทำให้มีคราบน้ำติดบนแผ่นทองแดงซึ่งคราบน้ำดังกล่าวจะทำให้ทองแดงบริเวณนั้นไม่สามารถถูกน้ำยากัดออกได้ และเกิดเป็นข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกัน แสดงดังภาพที่ 3.17 ประสิทธิภาพของการขับน้ำของสควิชโรลจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการชำรุดตามอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงทำการทดสอบโดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเปลี่ยนสควิชโรล โดยตั้งสมมติฐานของการทดสอบดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนสควิชโรลใหม่ไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนสควิชโรลใหม่มีความแตกต่างกัน



ภาพที่ 3.17

คราบน้ำที่เกิดจากการขับน้ำออกไม่หมด (ซ้าย) ทำให้เกิดข้อบกพร่อง (ขวา)

ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.7 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่


3.18

ตารางที่ 3.7

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบบรรยากาศก่อนและหลังการเปลี่ยนสควิชโรล

Squeeze Roll DEV	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Before Change	0.49	0.69	0.83	0.84	0.28	0.83	0.69	0.14	0.49	0.21
After Change	0.14	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.08	0.07	0.00

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ำกว่าระดับนัยสำคัญจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนสควิชโรลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

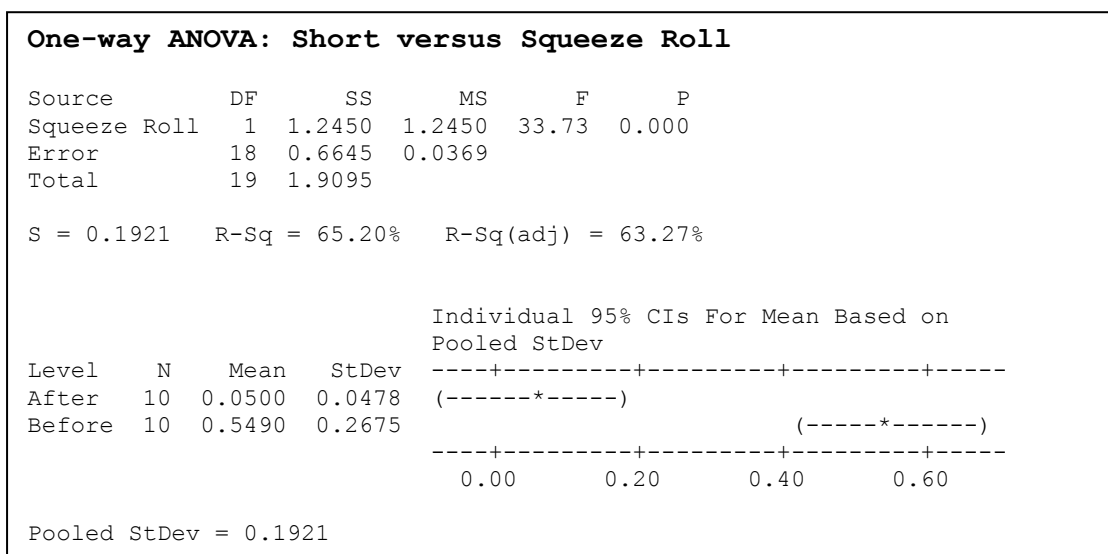

ภาพที่ 3.18


ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของสควิซโรล

3.5.4 การวิเคราะห์ผลกระทบของฟิล์มแม่แบบ (Master Film)

กระบวนการถ่ายแบบเส้นลายวงจรทำหน้าที่ถ่ายภาพเส้นลายวงจรโดยใช้แสงยูวีฉายผ่านฟิล์มแม่แบบเพื่อให้เกิดเป็นเส้นลายวงจรตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งรายละเอียดที่มีอยู่ในฟิล์มแม่แบบนี้ นอกจากจะมีลักษณะแบบของเส้นลายวงจรของลูกค้าแล้วยังมีส่วนประกอบย่อยอื่น ได้แก่ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ โดยบางตำแหน่งถูกออกแบบให้มีลักษณะซับซ้อนและมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เป็นจุดที่สิ่งแปลกปลอมต่างๆ สามารถเข้าไปติดอยู่ตามบริเวณพื้นที่เล็กๆ เหล่านั้น และเมื่อสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวหลุดไปปิดทับพื้นที่ทองแดงเปิดจะมีผลกระทบทำให้ทองแดงบริเวณนั้นไม่สามารถถูกกัดออกได้ ดังนั้นจึงได้ทำการทดสอบโดยการออกแบบฟิล์มแม่แบบใหม่ โดยทำการตัดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกและเปลี่ยนรูปร่างมุมโค้งต่างๆ จากลักษณะเส้นหยักหรือเส้นโค้งเป็นแบบเส้นตรงลักษณะแสดงดังภาพที่ 3.19 แล้วเปรียบเทียบผลระหว่างการนำฟิล์มแม่แบบเก่าและแบบใหม่ โดยตั้งสมมติฐานของการทดสอบดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเหมือนกันระหว่างการนำฟิล์มแม่แบบเก่าและแบบใหม่ไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเหมือนกันระหว่างการนำฟิล์มแม่แบบเก่าและแบบใหม่มีความแตกต่างกัน

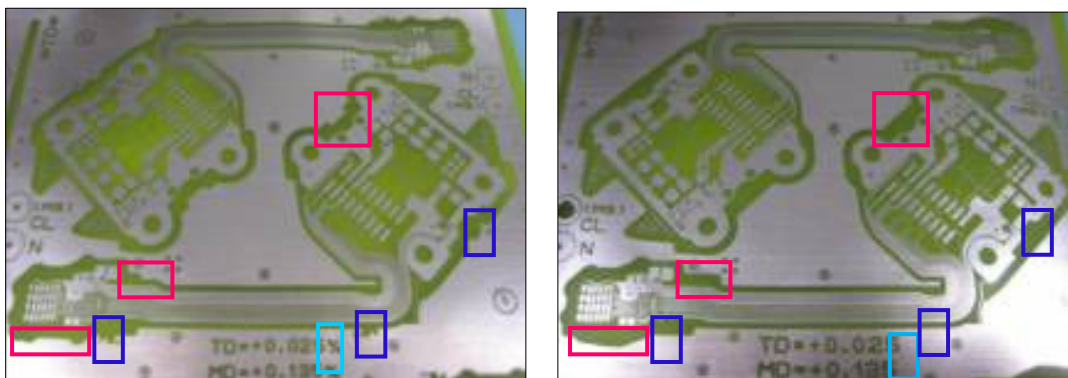

ภาพที่ 3.19

เปรียบเทียบภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฟิล์มแม่แบบๆ เก่า(ซ้าย) และแบบใหม่ (ขวา)

ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.8 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่

3.20

ตารางที่ 3.8

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบระหว่างการใช้ฟิล์มแม่แบบๆ เก่าและแบบใหม่

Master Film	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Old Film	0.42	0.56	0.14	0.07	0.30	0.49	0.14	0.07	0.35	0.14
New film	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.21	0.07	0.07

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.003 ซึ่งต่ำกว่าระดับนัยสำคัญจึงปฏิเสธ สมมติฐานหลัก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้ฟิล์มแม่แบบๆ เก่าและแบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

One-way ANOVA: Short versus Master Film					
Source	DF	SS	MS	F	P
Film	1	0.2101	0.2101	11.57	0.003
Error	18	0.3268	0.0182		
Total	19	0.5369			

S = 0.1347 R-Sq = 39.14% R-Sq(adj) = 35.76%

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev

Level	N	Mean	StDev	
new film	10	0.0630	0.0613	(-----*-----)
old Film	10	0.2680	0.1804	(-----*-----)

0.00 0.10 0.20 0.30

Pooled StDev = 0.1347

ภาพที่ 3.20

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มแม่แบบเก่าและแบบใหม่

3.5.5 การวิเคราะห์ผลกระทบของน้ำล้างของเครื่อง Material Scrubbing

เครื่อง Material Scrubbing ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บ่อน้ำยา บ่อน้ำ และ ดร่ายเยอร์ โดยบ่อน้ำยาของเครื่อง Material Scrubbing จะมีน้ำเพื่อทำหน้าที่ล้างคราบน้ำยาออกจากแผ่นทองแดงหลังจากผ่านบ่อน้ำยา โดยหากน้ำล้างไม่สะอาดจะทำให้มีสิ่งสกปรกติดบนแผ่นทองแดง ซึ่งทองแดงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถถูกกัดออกได้และเกิดเป็นข้อบกพร่องประเภทบาง ส่วนของเส้น ลายวงจรเชื่อมต่อกัน ก่อนที่น้ำจะถูกนำไปชำระล้างแผ่นทองแดงในระหว่างผ่านกระบวนการทำความสะอาดผิวหน้าทองแดงจะถูกกรองผ่านไส้กรองซึ่งมีความถี่ 100 ไมโครเมตร แต่เนื่องจากเส้นลายวงจรมีขนาดเล็กเพียง 50 ไมโครเมตรจึงอาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดผ่านเข้ามาในน้ำและติดค้างอยู่บนแผ่นทองแดง ดังนั้นจึงทำการทดสอบโดยการเปลี่ยนไส้กรองน้ำจากความถี่ 100 ไมโครเมตร เป็น 10 ไมโครเมตร และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเปลี่ยนไส้กรองของน้ำ โดยตั้งสมมติฐานของการทดสอบเป็นดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้ไส้กรองน้ำ 100 และ 10 ไมโครเมตรไม่มีความแตกต่างกัน


H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้ไส้กรองน้ำ 100 และ 10 ไมโครเมตรมีความแตกต่างกัน

ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.9 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 3.21

ตารางที่ 3.9

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบบetweenการใช้ไส้กรองน้ำขนาด 100 และ 10 ไมโครเมตร

Filter	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100 μ m	0.28	0.69	0.49	0.63	0.21	0.28	0.14	0.11	0.10	0.21
10 μ m	0.90	0.63	0.35	0.76	0.14	0.35	0.69	0.76	0.82	0.47

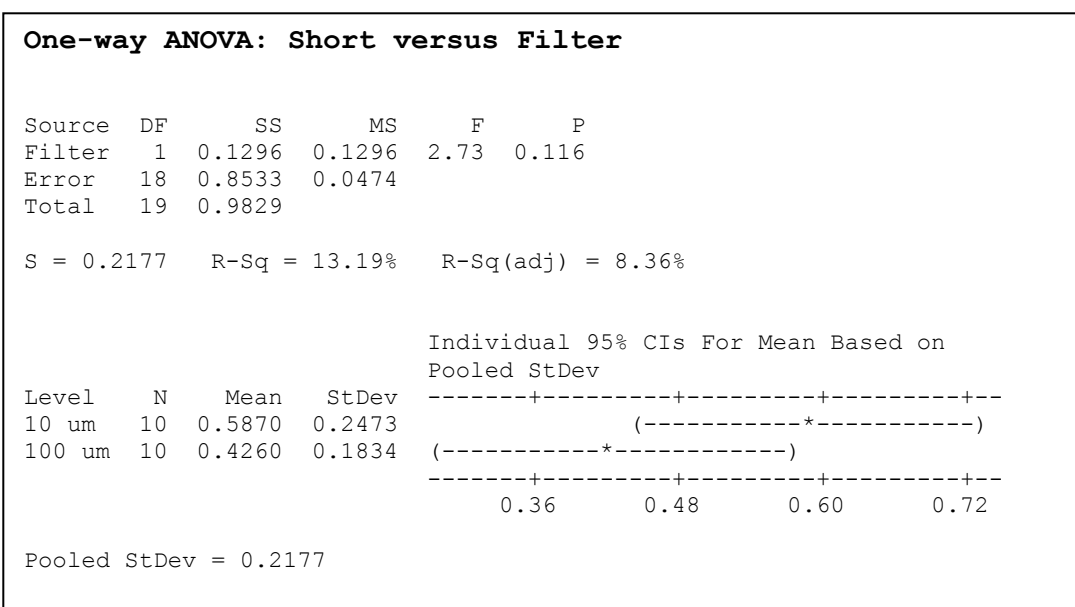

ภาพที่ 3.21

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบบetweenการใช้ไส้กรองน้ำขนาด 100 และ 10 ไมโครเมตร

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.116 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญจึงยอมรับสมมติฐานหลัก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนสควิโรลไม่มีความแตกต่างกัน

3.5.6 การวิเคราะห์สภาวะการล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสงเครื่อง

Development

หลังจากกระบวนการถ่ายแบบเส้นลายวงจรแล้วทองแดงจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสงด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตโดยใช้เครื่อง Development ซึ่งเครื่อง Development ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บ่อน้ำยา บ่อน้ำล้าง และทรายเยอร์ซึ่งทำหน้าที่อบแห้ง ความเร็วของสายพานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่ากับ 4.4 เมตรต่อนาทีซึ่งเป็นความเร็วที่ค่อนข้างสูงอาจมีผลทำให้ทองแดงไม่แห้งเมื่อผ่านกระบวนการอบด้วยลมร้อนที่บริเวณทรายเยอร์และเกิดเป็นคราบน้ำติดบนแผ่นทองแดง ซึ่งคราบน้ำดังกล่าวไม่สามารถถูกกัดออกได้ทำให้เกิดเป็นข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันดังนั้นจึงทำการทดสอบผลกระทบดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบสัดส่วนข้อบกพร่องระหว่างการใช้ความเร็วสายพาน 4.4 และ 2.8 เมตรต่อนาที โดยตั้งสมมติฐานของการทดสอบเป็นดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้ความเร็วของสายพาน 4.4 และ 2.8 เมตรต่อนาทีไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้ความเร็วของสายพาน 4.4 และ 2.8 เมตรต่อนาทีมีความแตกต่างกัน

ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.10 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่

3.22


ตารางที่ 3.10

ผลการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ความเร็วของสายพาน 4.4 และ 2.8 เมตรต่อนาที

Speed	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4 m/min	0.28	0.21	0.00	0.00	0.07	0.16	0.21	0.28	0.21	0.21
2.8 m/min	0.28	0.07	0.07	0.21	0.00	0.21	0.14	0.07	0.00	0.00

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.221 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญจึงยอมรับสมมติฐานหลัก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วน

ของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างการใช้ความเร็วของสายพาน 4.4 และ 2.8 เมตรต่อนาทีที่มีความแตกต่างกัน

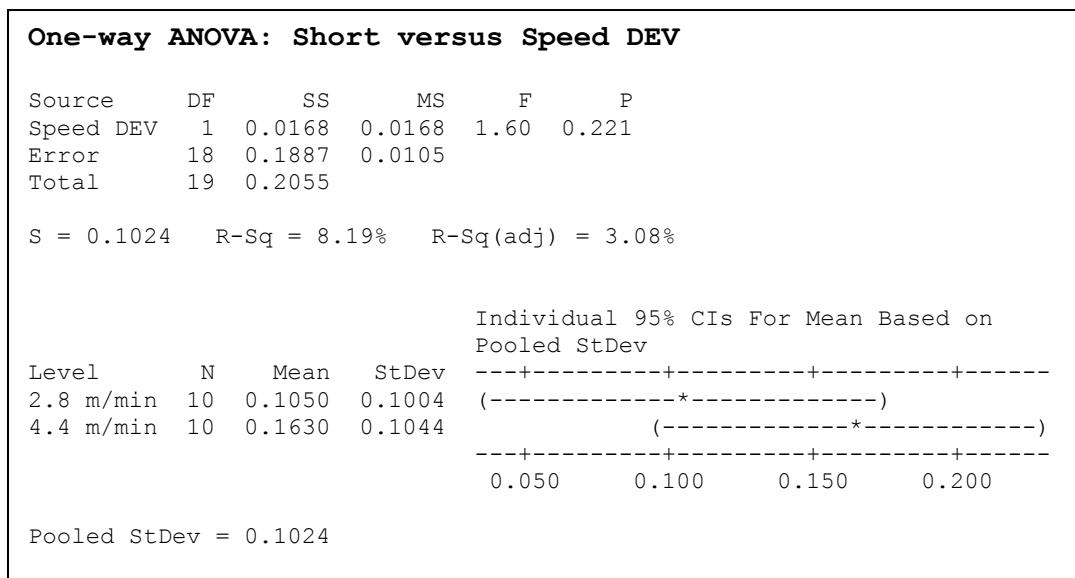

ภาพที่ 3.22

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างการใช้ความเร็วของสายพาน 4.4 และ 2.8 เมตร/นาที

3.5.7 การวิเคราะห์ผลกระทบของบ่อน้ำยาของเครื่อง Development

เครื่อง Development ทำหน้าที่ล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสงออกโดยใช้สารละลายไฮเดียมคาร์บอเนตซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง เมื่อทำปฏิกิริยากับทรายฟิล์มแล้วส่วนหนึ่งจะเป็นตะกอนเหนียวติดบนสเตรทโรล (Straight Roll) แสดงดังภาพที่ 3.23 ซึ่งหากตะกอนดังกล่าวติดบนแผ่นทองแดงจะทำให้ทองแดงบริเวณดังกล่าวไม่สามารถถูกกัดออกได้และเกิดเป็นข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันจึงทำการทดสอบโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำความสะอาดโรลในบ่อน้ำยา Development โดยตั้ง สมมติฐานของการทดสอบเป็นดังนี้

H_0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการทำความสะอาดสเตรทโรลในบ่อน้ำยา Development ไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการทำความสะอาดเตาโรลในบ่อน้ำยา Development มีความแตกต่างกัน



ภาพที่ 3.23

ลักษณะของตะกอนเหนียวที่ติดบนสเตรทโรล

ผลที่ได้จากการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.11 และผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 3.24

ตารางที่ 3.11

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบบeforeและหลังทำความสะอาดเตาโรล

Straight Roll DEV	Defect Short (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Before Clean	0.07	0.00	0.07	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
After Clean	0.35	0.00	0.35	0.35	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.182 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสำคัญจึงยอมรับสมมติฐานหลัก ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างก่อนและหลังการทำความสะอาดเตาโรลในบ่อน้ำยา Development ไม่มีความแตกต่างกัน

One-way ANOVA: Short versus Straight Roll

Source	DF	SS	MS	F	P
Straight roll	1	0.0296	0.0296	1.93	0.182
Error	18	0.2769	0.0154		
Total	19	0.3065			

S = 0.1240 R-Sq = 9.67% R-Sq(adj) = 4.65%

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev

Level	N	Mean	StDev	
After Clean	10	0.1190	0.1652	(-----*-----)
Before Clean	10	0.0420	0.0590	(-----*-----)

0.000 0.070 0.140 0.210

Pooled StDev = 0.1240

ภาพที่ 3.24

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบก่อนและหลังทำความสะอาดสเตรทโรล

จากการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า

ลำดับ	ปัจจัย	P-Value
1	รับเบอร์โรล	0.009
2	การม้วนงานเข้าโรล	0.000
3	สควิชโรล (Squeeze Roll)	0.000
4	ฟิล์มแม่แบบ	0.003
5	น้ำล้างของเครื่อง Material Scrubbing	0.116
6	สภาวะการล้างดราวยฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสง	0.221
7	สเตรทโรลบ่อน้ำยา	0.182

3.6 การปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase)

หลังจากทราบปัจจัยนำเข้าทั้งหมดที่เป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องของกระบวนการสร้างเส้นลายวงจรแล้ว ในขั้นตอนนี้เป็น การหาวิธีควบคุมปัจจัยหลักนั้นๆ โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองมาใช้ในการปรับปรุง จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงเชื่อมต่อกันมีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ รับเบอร์โรล การม้วนงานเข้าโรลที่ทำยเครื่อง Material Scrubbing फिल्मแม่แบบ และสควิชโรลเครื่อง Development ดังนั้นจึงทำการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวซึ่งมีแนวทางดังนี้

3.6.1 กระบวนการทำความสะอาดผิวหน้าทองแดงและถ่ายแบบเส้นลายวงจรมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหา 3 ปัจจัย ได้แก่ รับเบอร์โรล การม้วนงานเข้าโรลที่ทำยเครื่อง Material Scrubbing และ फिल्मแม่แบบ ดังนั้นจึงทำการแก้ไขปรับปรุงปัจจัยทั้งสามนี้โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยหลักทั้ง 3 ชนิดแต่ละปัจจัยศึกษา 2 ระดับ โดยวิธีการทดลองแบบสองกำลังสามแฟคทอเรียล (2^3 Factorial Design)

3.6.2 กระบวนการล้างทรายฟิล์มส่วนที่ไม่โดนแสงออก มี 1 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหา ได้แก่ อายุการใช้งานสควิชโรล ดังนั้นจึงหาวิธีการกำหนดอายุการใช้งานที่เหมาะสมของสควิชโรลโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองอย่างสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) โดยการติดตามผลของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทบางส่วนของเส้นลายวงจรเชื่อมต่อกันทุก 15 วันหลังจากเปลี่ยนสควิชโรลและเปรียบเทียบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจนกระทั่งครบ 2 เดือนตามอายุการใช้งานเดิมที่กำหนดไว้ในปัจจัยบันเพื่อหาช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำการเปลี่ยนสควิชโรล