


บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อค่ากำลังขยายของเลนส์โดยการศึกษากระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป

จากการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปดังภาพที่ 3.1 โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิต และการรวบรวมคั่นคว้าวิจัยของบริษัท พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ากำลังขยายของเลนส์ แต่การกำหนดปัจจัยสำหรับการวิจัยนั้น กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และให้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดภายใต้ระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่

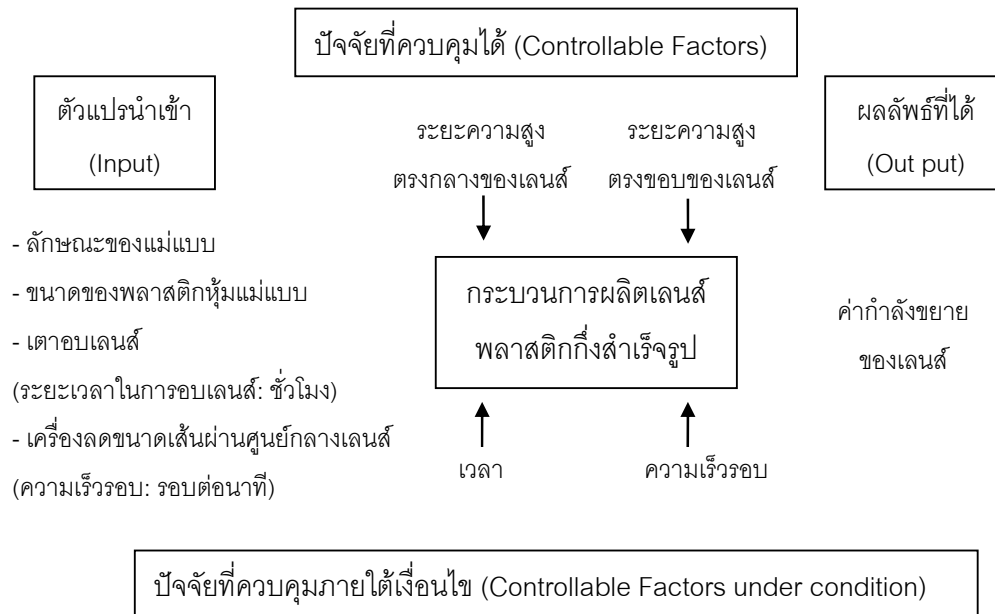

ภาพที่ 3.1

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป

โดยตัวแปรนำเข้า ลักษณะของแม่แบบ และขนาดของพลาสติกหุ้มแม่แบบจะมีผลต่อ ระยะความสูงตรงกลางของเลนส์และความสูงตรงขอบของเลนส์ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนขนาดแม่แบบและขนาดของพลาสติกหุ้มแม่แบบในกระบวนการผลิตจะมีผลทำให้เลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปที่ได้มีลักษณะและขนาดที่ต่างกัน ทำให้ค่ากำลังขยายของเลนส์ที่ได้มีค่าต่างกัน เตาอบเลนส์พลาสติกทำให้เลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปเปลี่ยนโครงสร้างภายในมีผลให้เลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น มีระยะเวลาในการอบเลนส์ 2 แบบ คือ 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาอบเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปที่ต่างกันจะทำให้โครงสร้างการหดตัวของเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปต่างกันมีผลทำให้ค่ากำลังขยายของเลนส์ต่างกัน และความเร็วรอบในการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์เนื่องด้วย การลดขนาดเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปเมื่อใช้ความเร็วที่ต่างกันซึ่งในที่นี้มี 2 แบบ คือ 25 รอบต่อนาที และ 35 รอบต่อนาที ทำให้ขนาดที่ได้มีความแตกต่างกันก็จะเป็นผลให้ค่ากำลังขยายของเลนส์ต่างกันด้วย ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อค่ากำลังขยายของเลนส์ที่เลือกสำหรับการวิจัย ได้แก่ ระยะความสูงตรงกลางของเลนส์ ระยะความสูงตรงขอบของเลนส์ เวลา และความเร็วรอบ โดยสำหรับกระบวนการผลิตในปัจจุบัน ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ คือ ระยะความสูงตรงกลางของเลนส์ และระยะความสูงตรงขอบของเลนส์ ส่วนเวลา และความเร็วรอบ ซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนการผลิตจริง จึงได้พิจารณาให้เป็นปัจจัยที่ควบคุมภายใต้เงื่อนไข ทั้งนี้เพื่อทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะลดวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ถูกกำหนดเพื่อทำการวิจัยจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดต้องผ่านการวิเคราะห์ว่ามีอิทธิพลต่อผลการตอบสนอง โดยการทดลองแบบ 2^k แฟคทอเรียล (2^k Factorial Designs) หลังจากทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่ากำลังขยายของเลนส์แล้วก็จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย และระดับที่เหมาะสมต่อไปด้วยการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ (Full factorial)

3.2 การกำหนดระดับของปัจจัย (Level)

สามารถกำหนดระดับของปัจจัยอ้างอิงจากสภาวะการผลิตในปัจจุบัน เนื่องจากการทดลองนี้ต้องการศึกษาเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป ดังนั้นจึงกำหนดสภาวะปัจจุบันที่ระดับสูง ส่วนระดับต่ำได้จากการปรับลดลงของแต่ละปัจจัยอย่างละหนึ่งถึงสามระดับ การกำหนดระดับของปัจจัยหลัก และปัจจัยที่ควบคุมในการทดลองนี้จะกำหนดระดับของปัจจัย (Levels) เป็นแบบคงที่ (Fixed Level) เนื่องจากเป็นปัจจัยที่

กำหนดค่าได้แน่นอน เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสภาวะการผลิตในปัจจุบัน และหาสภาวะที่เหมาะสม โดยช่วง (Range) ที่ศึกษาจะอาศัยความรู้ และงานวิจัยที่ศึกษามา ช่วยในการตัดสินใจกำหนดระดับของปัจจัย กล่าวคือ ระดับต่ำ ได้จากการพิจารณาทฤษฎี และงานวิจัย ส่วนระดับสูงอยู่ที่สภาวะปัจจุบันของการผลิต

3.3 การกำหนดตัวแปรตอบสนอง (Response Variables)

การกำหนดตัวแปรตอบสนอง (Response Variables) จะกำหนดตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ค่ากำลังขยายของเลนส์ (Diopter) ถ้าค่ากำลังขยายของเลนส์มีค่าระหว่างค่าที่กำหนด 1.85 ถึง 2.15 Diopter หมายถึง เลนส์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพ

3.4 การออกแบบการทดลองเพื่อดำเนินการวิจัย

3.4.1 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น วิเคราะห์กราฟความน่าจะเป็นแจกแจงปกติของผลกระทบของปัจจัย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงแพคทอเรียลแบบ 2^k แพคทอเรียล (2^k Factorial Designs)

เพื่อทำการตรวจสอบปัจจัยที่กำหนดในการศึกษากระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปว่า มีอิทธิพลของปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อค่ากำลังขยายของเลนส์ โดยใช้การวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อกำหนดระดับของปัจจัยในการทดลอง โดยสามารถสรุปตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการพร้อมทั้งระดับที่เป็นไปได้ เพื่อเป็นการยืนยันผลความมีนัยสำคัญของปัจจัยอันนำไปสู่การวิเคราะห์ระดับที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป ด้วยการทดลอง 2^k แพคทอเรียลของปัจจัย รวมทั้งทำการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย อันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างปัจจัย และผลตอบสนองโดยการทดลองชนิดนี้ได้ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการทดลองต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆ ปัจจัย ด้วยการออกแบบการทดลองใน 2 ระดับของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นจำนวน k ปัจจัย ระดับของปัจจัยนี้อาจแทน “ระดับของปริมาณ (Quantitative Level)” เช่น อุณหภูมิ ความดัน และเวลา หรือ “ระดับคุณภาพ (Qualitative Level)” เช่น ประสิทธิภาพ เครื่องจักร และคน

โดยการวิจัยเบื้องต้นนี้ มีปัจจัย 4 ปัจจัย กำหนดแต่ละตัวแปรให้เป็น CT, ET, Time และ Speed ซึ่งแต่ละปัจจัยจะส่งผลต่อระดับผลตอบสนองของการทดลอง

ระดับของปัจจัย มี 2 ระดับ

ET: ความสูงตรงกลางของเลนส์ มีช่วงระดับที่ 3, 12 มิลลิเมตร

CT: ความสูงตรงขอบของเลนส์ มีช่วงระดับที่ 6, 18 มิลลิเมตร

Time: เวลา มีช่วงระดับที่ 24, 48 ชั่วโมง

Speed: ความเร็วรอบ มีช่วงระดับที่ 25, 35 รอบต่อนาที

การทดลองและระดับของปัจจัยตามกระบวนการออกแบบการทดลองแบบ 2^k

Factorial Design แต่ละการทดลองมีการทดลองซ้ำ (Repetition) 3 ครั้ง ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1

แผนภาพแบบการทดลอง 2^k Factorial Design

No.	Run Order	Condition				Diopter		
		CT	ET	Time	Speed	R1	R2	R3
1	5	-1	-1	-1	1			
2	3	1	-1	-1	-1			
3	15	-1	-1	1	1			
4	13	-1	1	-1	1			
5	8	-1	-1	-1	-1			
6	2	1	1	-1	1			
7	10	1	1	1	1			
8	4	-1	1	1	-1			
9	14	1	1	-1	-1			
10	6	1	-1	1	1			
11	9	1	-1	-1	1			
12	1	-1	-1	1	-1			
13	16	-1	1	-1	-1			
14	12	1	-1	1	-1			
15	7	-1	1	1	1			
16	11	1	1	1	-1			

(หมายเหตุ: ในระดับของปัจจัยที่ทดลองแทนระดับค่าสูงด้วย +1 และค่าต่ำด้วย -1)

3.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย และระดับที่เหมาะสมโดยใช้การออกแบบการทดลอง แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ (Full factorial)

การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ คือ การทดลองที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการออกแบบแผนการทดลองเนื่องจากสามารถศึกษาปัจจัยได้หลายปัจจัยพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ศึกษาผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย หรือที่เรียกว่า “อันตรกิริยา” (Interaction) เช่น กรณีที่ศึกษา ซึ่งมี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัย CT, ET, Time และ Speed โดยทั่วไปผู้ทดลองจะให้ความสำคัญแก่การศึกษา ผลกระทบหลัก และผลกระทบร่วมของ 2 ปัจจัย (Two-Factors or 2-ways Interaction) เท่านั้น (Montgomery, 2005) เนื่องจากผลกระทบร่วมตั้งแต่ 3 ปัจจัยขึ้นไป โดยทั่วไปจะมีค่าน้อยมากจึงไม่นิยมนำมาพิจารณา จะเห็นว่าการทดลองแฟคทอเรียลนั้นมีความแตกต่างจากการศึกษากรณี CRD และ RBD ทั้งในด้านจำนวนปัจจัยที่มีได้ไม่จำกัด และยังสามารถศึกษาผลกระทบร่วมในกรณีที่สองปัจจัยใดๆ อาจไม่เป็นอิสระต่อกันด้วย แต่ต้องพึงระวังเสมอว่าจำนวนทดลองที่ทำมีค่าอย่างน้อยเท่ากับผลคูณระหว่างค่าระดับปัจจัยของทุกปัจจัย ถ้าจำนวนปัจจัย (k) มีจำนวนมากจำนวนการทดลอง (Runs: N) จะมีค่าสูงไปด้วย

โดยการวิจัยเพื่อหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมนี้ มีปัจจัย 4 ปัจจัย กำหนดแต่ละตัวแปรให้เป็น CT, ET, Time และ Speed ซึ่งแต่ละปัจจัยจะส่งผลกระทบต่อระดับผลตอบสนองของการทดลอง

CT: ความสูงตรงกลางของเลนส์	มีช่วงระดับที่ 3, 6, 9, 12 มิลลิเมตร
ET: ความสูงตรงขอบของเลนส์	มีช่วงระดับที่ 6, 10, 14, 18 มิลลิเมตร
Time: เวลา	มีช่วงระดับที่ 24, 48 ชั่วโมง
Speed: ความเร็วรอบ	มีช่วงระดับที่ 25, 35 รอบต่อนาที

การทดลอง และระดับของปัจจัยตามกระบวนการออกแบบการทดลองแบบ Full factorial Design แต่ละการทดลองมีการทดลองซ้ำ (Repetition) 3 ครั้ง ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2

แผนภาพแบบการทดลอง Full Factorial Design


Result		Speed 25 rpm				Speed 35 rpm			
CT	ET	Time 24 hrs		Time 48 hrs		Time 24 hrs		Time 48 hrs	
3	6								
	10								
	14								
	18								
6	6								
	10								
	14								
	18								
9	6								
	10								
	14								
	18								
12	6								
	10								
	14								
	18								

3.5 การดำเนินการทดลอง

3.5.1 การผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป

ทำการทดลองผลิตเลนส์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปตามเงื่อนไข (Condition) ที่ออกแบบการทดลอง โดยทำการทดลองทั้งหมดด้วยการสุ่มลำดับการทดลอง และระดับของปัจจัยตามกระบวนการออกแบบการทดลองทำการทดลองเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบการทดลองไว้


1. เริ่มต้นด้วยการออกแบบเลนส์พลาสติกที่สำเร็จรูป โดยทำการปรับเปลี่ยนระดับความสูงตรงกลางของเลนส์ และระดับความสูงตรงขอบของเลนส์ ตามที่ออกแบบการทดลองไว้ โดยเลือกแม่แบบให้เหมาะสมเพื่อให้เลนส์ที่ได้ออกมาตามแบบที่กำหนด ดังภาพที่ 3.2

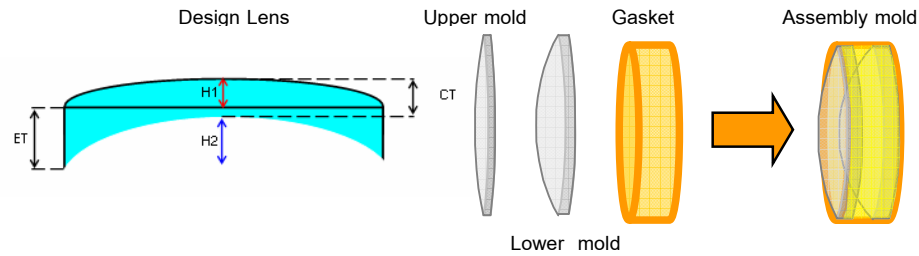

ภาพที่ 3.2

ขั้นตอนการออกแบบเลนส์


2. นำไปผ่านกระบวนการโพลิเมอไรเซชัน (Polymerization) โดยเตาอบเลนส์พลาสติกเพื่อใช้ความร้อนทำให้มอนอเมอร์เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีกลายเป็นพอลิเมอร์หรือเลนส์พลาสติก การเปลี่ยนแปลงสถานะของกระบวนการของเตาอบตามแผนการทดลองที่ได้ทำการออกแบบไว้ ซึ่งสถานะของกระบวนการที่ทำการเปลี่ยนแปลง คือ เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อน ดังภาพที่ 3.3

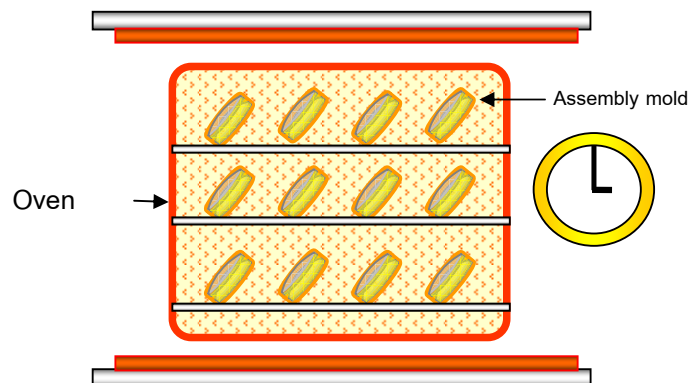

ภาพที่ 3.3

ขั้นตอนการอบเลนส์พลาสติก


3. เมื่อผ่านกระบวนการโพลิเมอไรเซชัน (Polymerization) จะได้เป็นเลนส์พลาสติก กิ่งสำเภารูปออกมาหลังจากนั้น นำไปผ่านกระบวนการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ เพื่อให้ได้ขนาดตามที่กำหนดด้วยเครื่อง EDGING ทำการปรับความเร็วรอบตามแผนการทดลอง ที่ได้ออกแบบไว้ ดังภาพที่ 3.4

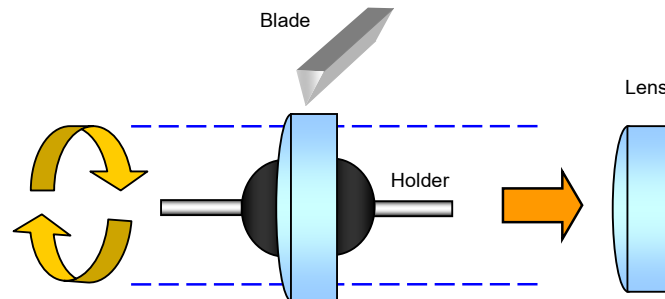

ภาพที่ 3.4

ขั้นตอนการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์

4. หลังจากผ่านกระบวนการผลิตเลนส์พลาสติกกิ่งสำเภารูป นำเลนส์ที่ได้ไปวัดหาค่า กำลังขยายของเลนส์ ด้วยเครื่องวัดค่ากำลังขยายของเลนส์ Dual Lens mapper ดังภาพที่ 3.5

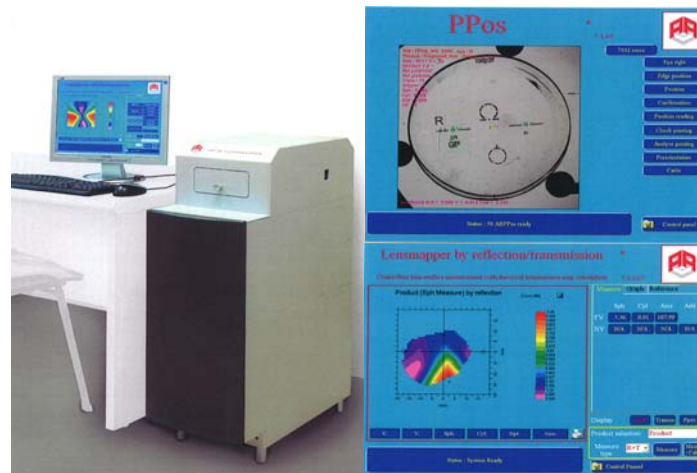

ภาพที่ 3.5

ขั้นตอนการวัดหาค่ากำลังขยายของเลนส์ด้วยเครื่อง Dual Lensmapper

(ที่มา: www.ar.be)

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปชื่อ Minitab Version 14.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการออกแบบการทดลอง โดยในการวิจัยนี้จะกำหนดช่วงความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หรือกำหนดค่า α เท่ากับ 0.05 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ผลการทดลอง (Model Adequacy Checking) จะประกอบด้วยการตรวจสอบต่างๆ ดังนี้

1. การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ เพื่อตรวจสอบความเป็นปกติของการกระจายตัวข้อมูล

2. การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล

3. การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน

ซึ่งมีสมมติฐานว่ารูปแบบของส่วนตกค้าง (Residual) ที่ได้จากข้อมูลในการทดลอง ต้องเป็นไปตามหลักการ $\varepsilon_{ij} \approx NID(0, \sigma^2)$ คือ Residuals มีการแจกแจงแบบปกติ และมีความเป็นอิสระต่อกันด้วยค่าเฉลี่ยใกล้เคียง 0 และมีความเสถียรของความแปรปรวน หรือ σ^2 มีค่าคงตัวจึงจะทำให้ข้อมูลจากการทดลองมีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งเมื่อเป็นไปตามหลักการที่กำหนดจึงนำชุดข้อมูลที่ได้ไปทำการทดสอบสมมติฐานต่อไป โดยการที่จะให้ได้ข้อสรุปหรือการตัดสินใจที่ชัดเจนตามสมมติฐานที่สนใจเฉพาะดังนั้นก็จำเป็นต้องมีการยืนยันโดยใช้ข้อเท็จจริงจากชุดข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างต่างๆ จะต้องมียุทธศาสตร์สำหรับการปฏิเสธหรือการยอมรับสมมติฐานอย่างถูกต้องแน่นอน สมมติฐานแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis, H_0) เป็นสมมติฐานของการไม่มีความแตกต่าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือไม่มีผลต่อการทดสอบทางสถิติ โดยทั่วไปแล้วสมมติฐานหลักที่แสดงไว้เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าจะถูกปฏิเสธหรือยอมรับ เมื่อใด H_0 ถูกปฏิเสธ สมมติฐานรอง H_1 ก็จะถูกยอมรับ

2. สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis, H_1) เป็นสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ สิ่งที่ต้องการทราบ หรือศึกษาของผู้ทำการวิจัย เป็นสิ่งที่คาดการณ์ ข้อสงสัย ความคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่หวังว่าจะเป็น โดยจะต้องมีความหมายที่แย้งกับสมมติฐานที่กำหนดโดยชัดเจน โดยใช้สัญลักษณ์ H_1

3.7 สรุปผลการทดลอง

ทำการสรุปผลหลังจากที่ทำการทดลอง เปรียบเทียบผลก่อนและหลังทำการทดลอง ว่าสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้จากกการลดต้นทุนของเลนส์พลาสติกกิ่งสำเร็จรูปจาก น้ำหนักที่ลดลงได้หรือไม่ พร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการทำการทดลอง และหาวิธีการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป