


บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย


การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง “การลดปัญหาชิ้นงานแตกร้าวของอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือหลังกระบวนการประกอบ ” ซึ่งทำให้เกิดของเสียเป็นจำนวนมาก และมีคุณภาพต่ำลง โดยทั้งนี้ก็จะศึกษาถึงขั้นตอนกระบวนการประกอบของอุปกรณ์เชื่อมต่อ กระบวนการฉีด ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการฉีด ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และนำผลที่ได้มากำหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นใหม่

เพื่อให้การศึกษามีผลตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา ผู้วิจัยจำเป็นต้องทำการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล และทำการทดลองเพื่อนำข้อมูลมาสรุปงานวิจัย โดยแสดงได้ดังภาพที่

3.1

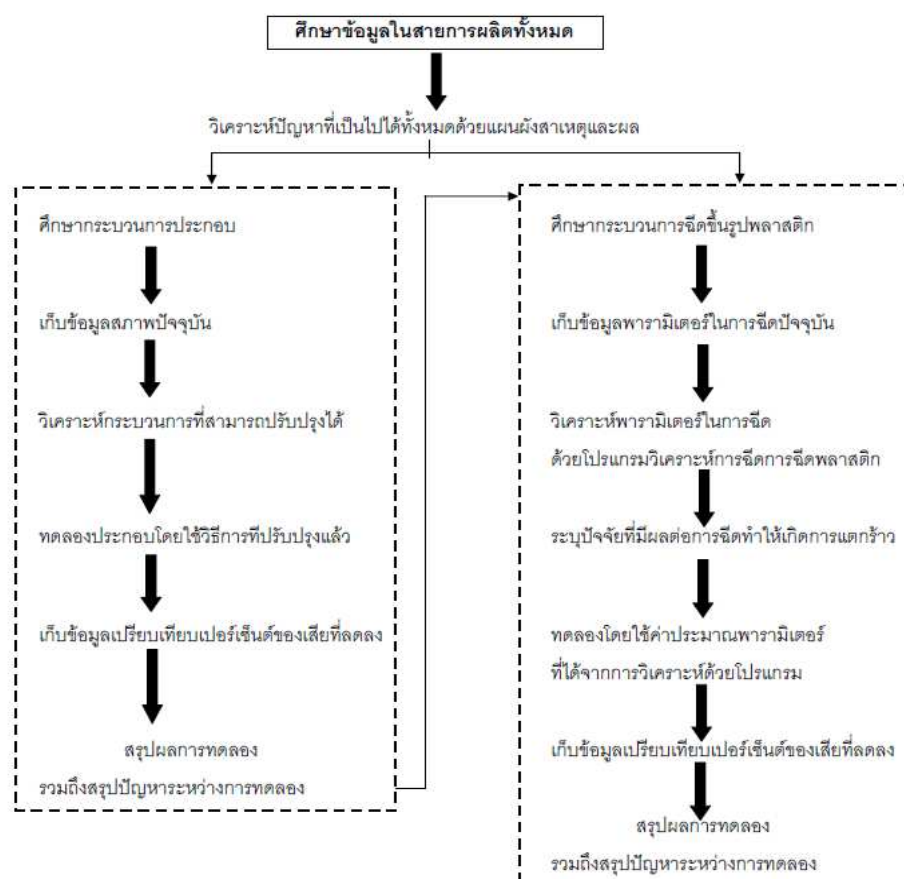

ภาพที่ 3.1
ลำดับขั้นตอนการวิจัย

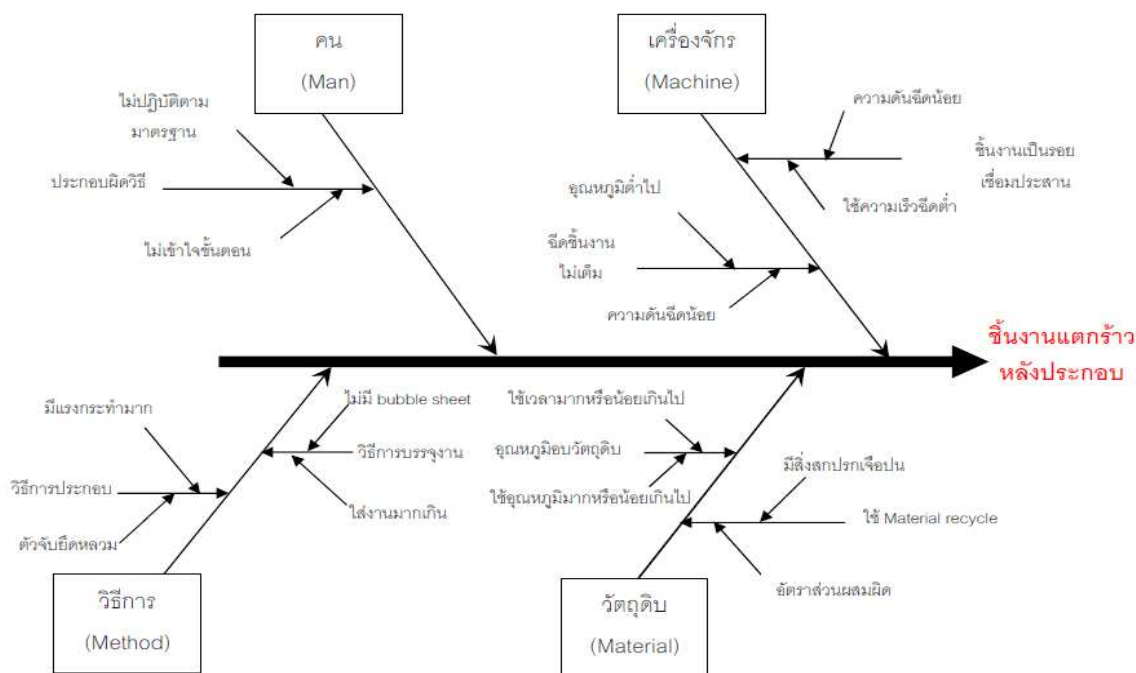

ภาพที่ 3.2

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

3.1 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานแตกร้าวหลังการประกอบ

จากแผนภาพสาเหตุและผลผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วมีข้อสรุปว่า

3.1.1 สาเหตุจากเครื่องจักร (Machine)

3.1.1.1 ชิ้นงานเป็นรอยเชื่อมประสาน สาเหตุอาจเกิดได้จากเงื่อนไขการฉีดที่ใช้ความดันฉีดน้อยเกินไป หรือการใช้ความเร็วในการฉีดต่ำเกินไป

3.1.1.2 ฉีดชิ้นงานไม่เต็มสาเหตุอาจเกิดจากใช้ความดันในการฉีดน้อยเกินไป หรือการตั้งอุณหภูมิในกระบอกฉีดและแม่พิมพ์ต่ำเกินไป

3.1.2 สาเหตุจากคน (Man)

3.1.2.1 พนักงานยังไม่มี ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการประกอบ ในเรื่องของจุดสำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชิ้นงาน

3.1.3 สาเหตุจากวัตถุดิบ (Material)

3.1.3.1 คุณหมอมอบวัตถุดิบ สาเหตุอาจเกิดจากการใช้คุณหมอมอบในการอบวัตถุดิบที่ต่ำเกินไป หรือสูงเกินไป และรวมไปถึงเวลาในการอบวัตถุดิบที่อาจใช้มากหรือน้อยเกินไป

3.1.3.2 ใช้วัตถุดิบ Recycle สาเหตุอาจเกิดจากการผสมระหว่างวัตถุดิบใหม่ และวัตถุดิบเก่าในอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจมีสิ่งสกปรกเจือปนกับวัตถุดิบ

3.1.4 สาเหตุจากวิธีการ (Method)

3.1.4.1 วิธีการประกอบ สาเหตุอาจเกิดจากมีแรงมากกระทำกับตัวชิ้นงาน (Block) มากเกินไป เช่นแรงในการตอกย้ำคอนแท็ค หรือตัวจับยึดชิ้นงานหลวม ชิ้นงานสามารถขยับตัวได้

3.1.4.2 วิธีการบรรจุงาน สาเหตุอาจเกิดจากการใส่จำนวนชิ้นงานมากเกินไป ทำให้ชิ้นงานอัดตัวกันแน่นจนทำให้เกิดแตกร้าวได้ และการไม่ใส่แผ่นฟองอากาศรองชิ้นงานจากการเข้าไปศึกษาทุกกระบวนการของการผลิต

จากการที่ผู้วิจัยเข้าไปตรวจสอบชิ้นงานที่เกิดการแตกร้าวพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดชิ้นงานแตกร้าวมากที่สุด ได้แก่ สาเหตุจากชิ้นงานที่เป็นรอยเชื่อมประสาน (Weld line) โดยลักษณะที่เกิดขึ้น ชิ้นงานจะแตกบริเวณซอกๆ กันตรงส่วนที่เป็นรอยเชื่อมประสาน

อย่างไรก็ตามยังมีชิ้นงานเป็นจำนวนมากที่เป็นรอยเชื่อมประสานนี้ เพราะมีการผลิตออกมาจากแผนกฉีด (Molding Production) อีกเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการหาวิธีการประกอบที่สามารถลดแรงกระทำ เพื่อช่วยให้ชิ้นงานเกิดการแตกร้าวลดลงได้ หรือให้เกิดน้อยที่สุด

ดังนั้น ผู้วิจัยจะทำการเลือกแก้ปัญหาปรับปรุงใน 2 หัวข้อ ได้แก่

1. วิธีการประกอบ (Assembly Method)
2. กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding)

3.2 ศึกษากระบวนการประกอบ (Assembly Process)

ทุกขั้นตอนของการประกอบเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์ในสภาพปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นงานพร้อมส่งไปยังลูกค้าซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.2.1 ขั้นตอนการใส่คอนแทคขายาว (Contact L)

เริ่มจากการใส่บล็กลงไปในจิ๊ก โดยหันปุ่มสลักเล็ก เข้าหาตัว แล้วใส่บล็อกให้ลงร่องของจิ๊กให้ครบ 3 ชิ้น วางแผ่นเหล็ก (Plate) ลงบนจิ๊ก โดยวางแผ่นเหล็กให้ลงสลักของจิ๊ก และต้องมองเห็นช่องใส่ ของ "L" คอนแทค ได้ชัดเจน ตรวจสอบ "L" คอนแทค และใส่ลงในร่อง พร้อมกับหักคาร์เรีย (Carrier) โดยหันรอยปุ่มของคอนแทคเข้าหาตัว แล้วใส่ "L" คอนแทคลงตรงๆ กดให้ลงช่องของบล็อก ให้ครบ 2 ช่อง (บนสุด และ ล่างสุด) จากนั้นหักคาร์เรียตรงข้ามกับรอยบาก โดยหักออกนอกตัว และหักเข้าหาตัวจนกว่าคาร์เรีย จะหลุดออก หยิบแผ่นเหล็กออกวางจิ๊กลงในราง จิ๊ก ลงในรางสำหรับส่งให้กระบวนการ ต่อไป แสดงขั้นตอนได้ดังภาพที่ 3.3




วางบล็อก 3 ชิ้น



วางแผ่นเหล็ก



ตรวจสอบ L คอนแทค

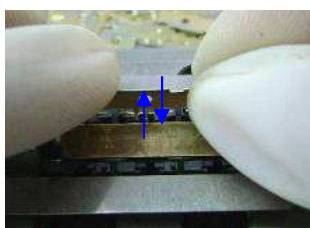

ใส่คอนแทคลงในช่อง และหักคาร์เรีย



หักคาร์เรียออกแล้ว



หยิบแผ่นเหล็กออกวางจิ๊กลงในราง


ภาพที่ 3.3

ขั้นตอนกระบวนการใส่คอนแทคขายาว

3.2.2 ขั้นตอนการใส่คอนแทคขาสั้น (Contact S)

ตรวจสอบ "S" คอนแทคและใส่ลงในบล็อกโดยหันรอยปุ่มของ "S" คอนแทคเข้าหาตัว ใส่ "S" คอนแทคลงตรงๆ กดให้ลงช่องของบล็อกพร้อมกับทำการหักคาร์เรีย ตรงข้ามกับรอยบาก


โดยหักออกนอกตัว และหักเข้าหาตัวจนกว่าคาร์ิเออร์ จะหลุดออก ทำแบบนี้ซ้ำกันจนให้ครบ 10 ช่อง / 1 ชิ้นงาน แสดงขั้นตอนได้ดังภาพที่ 3.4

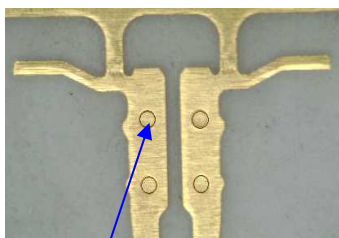


รอยปุ่มของคอนแท็ค




ตรวจสอบคอนแท็คขา S

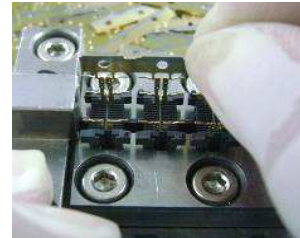


ใส่คอนแท็คขา S ลงบล็อก

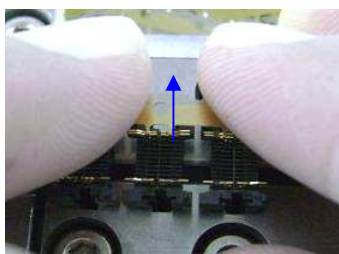

หักคาร์ิเออร์ด้านขึ้น

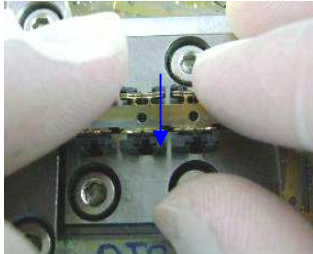

หักคาร์ิเออร์ด้านลง

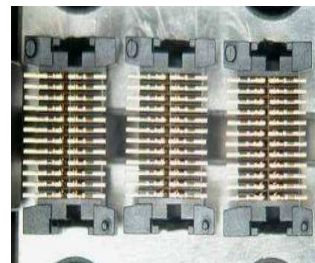

ชิ้นงานที่ใส่คอนแท็คครบ

ภาพที่ 3.4

ขั้นตอนการใส่คอนแท็คขาขึ้น

3.2.3 การเข้าเครื่องกดอัดคอนแท็คเข้ากับตัวบล็อก

วางจิ๊กลงในตัวยึด (Holder) หันด้านปุ่มสลักเล็กไปทางซ้ายมือ แล้วนำเข้าเครื่องกดอัด (Press-in) โดยใช้มือกดสวิตช์พร้อมกันทั้ง 2 ข้าง หลังจากนั้นหยิบชิ้นงานออกจากจิ๊กโดยวางชิ้นงานลงในถาดหันด้านปุ่มสลักเล็กวางชิ้นงานเรียงไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นส่งให้กระบวนการต่อไป แสดงได้ดังภาพที่ 3.5




วางจิ๊กลงในตัวยึด



นำเข้าเครื่องกดอัด



หยิบชิ้นงานออกจากจิ๊ก

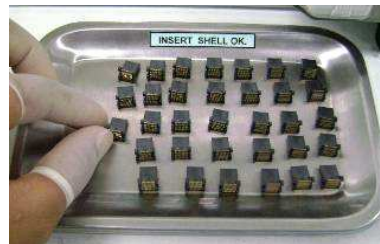

วางชิ้นงานเรียงในถาด

ภาพที่ 3.5

การกดอัดคอนแทคเข้ากับตัวบล็อก

3.2.4 การประกอบเชลล์ (Shell)


เริ่มจากตรวจสอบเชลล์ (Shell) และใส่เชลล์ลงในบล็อก โดยมือซ้ายหยิบเชลล์หันด้านเชลล์ล็อกได้ขึ้นด้านบน มือขวาหยิบบล็อก หันด้านแคบขึ้นประกอบเชลล์กับบล็อกเข้าด้วยกัน จากนั้นวางชิ้นงานลงบนตัวยึดหันด้านเรียบเข้าหาตัว ใส่เชลล์ล็อกลงในตัวยึดวางชิ้นงานให้แนบสนิทกับตัวยึดแล้วนำเข้าเครื่องกดอัด แล้วกดสวิตช์ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง นำชิ้นงานเป่าลม (Air Blow) โดยเป่าชิ้นงานด้านหาง (Tail) และด้านประกบ (Mating) และตรวจสอบเชลล์เสียรูปจากนั้นนำไปเรียงใส่ในถาดโดยหันด้านเชลล์ล็อกขึ้นด้านบนวางชิ้นงานไปในแนวเดียวกันแล้วส่งให้กระบวนการต่อไป แสดงได้ดังภาพที่ 3.6



ตรวจสอบเซลล์



ใส่เซลล์ในบล็อก

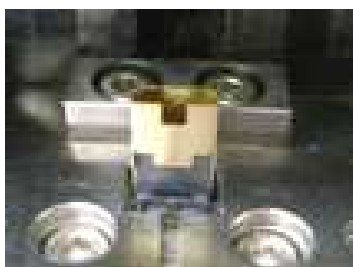

วางชิ้นงานลงบนตัวยึด



นำเข้าเครื่องกดอัด



ชิ้นงานเป่าลม



ตรวจสอบชิ้นงาน



วางชิ้นงานเรียงในถาด

ภาพที่ 3.6

ขั้นตอนการประกอบเซลล์

3.2.5 ขั้นตอนการประทับตราเดือนและล็อตการผลิต


เริ่มจากวางชิ้นงานลงในตัวยึดหันด้านปุ่มสลักใหญ่ไปทางซ้าย จากนั้นนำเข้าเครื่องกดอัดแล้วกดสวิตช์ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง หยิบชิ้นงานออกจากตัวยึดตรวจสอบการประทับตรา หันด้านเซลล์ล็อกขึ้นตำแหน่งประทับตรา จะอยู่บริเวณสลักกับล็อกวางชิ้นงานลงในถาดหันเซลล์ล็อกขึ้นให้สลักเซลล์ หันเข้าหาตัววางชิ้นงานเรียงไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นส่งให้กระบวนการต่อไป แสดงได้ดังภาพที่ 3.7



ชิ้นงานวางบนตัวยึด



นำเข้าเครื่องกดอัด

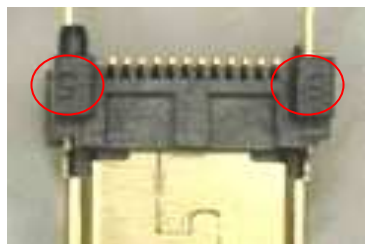

ตรวจสอบการประทับตรา





วางชิ้นงานเรียงในถาด

ภาพที่ 3.7


ขั้นตอนการประทับตราเดือนและล็อตการผลิต

3.2.6 ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน

3.2.6.1 เริ่มจากการตรวจสอบระยะหางคอนแทค (Tail Pitch) โดยวางชิ้นงานลงบนเกทเช็คระยะพิช (Pitch Gauge) หันด้านช่องว่างประกบขึ้นด้านบน ใส่สไลด์เซลล์ให้ลงร่องของเกทพิชตรวจสอบระยะหางคอนแทค (Contact Tail Pitch) ให้ครบทุกขา จากแถวบนลงแถวล่าง โดยคอนแทคต้องอยู่ภายในช่องพิชเท่านั้นดังภาพที่ 3.8

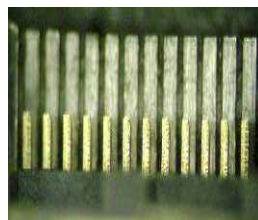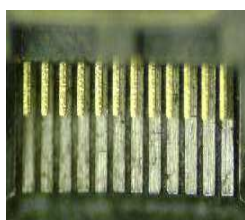

SPEC. OF TAIL PITCH

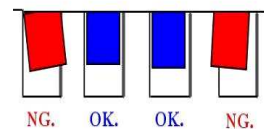

วางชิ้นงานบนเกทพิช ตรวจสอบระยะหางแถวบน ตรวจสอบ ระยะหางแถวล่าง ข้อกำหนดระยะหาง


ภาพที่ 3.8

ขั้นตอนการตรวจสอบระยะหางหางคอนแทค (Tail Pitch)


3.2.6.2 ตรวจสอบชิ้นงานด้านช่องว่างประกบ (Mating Gap) หยิบชิ้นงานออกจากเกทพิชแล้วหันด้านประกบขึ้นตรวจสอบช่องว่างผ่านหรือไม่, กดอัดผ่านหรือไม่. และเซลล์เสียรูปหรือไม่ ตรวจสอบการใส่คอนแทคผิดตำแหน่งดังภาพที่ 3.9



ตรวจสอบช่องว่างด้านประกบ

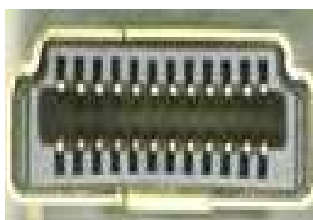

ช่องว่าง OK.

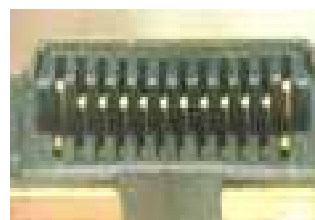


ใส่คอนแทคและกดอัด OK


ภาพที่ 3.9

ขั้นตอนการตรวจสอบระยะช่องว่างด้านประกบ (Mating Gap)

3.2.6.3 ตรวจสอบชิ้นงานด้านหางคอนแทค (Contact Tail) โดยหันด้านหางคอนแทคขึ้น เพื่อตรวจสอบคอนแทคเสียรูป และตรวจสอบคอนแทคกลับด้านดังภาพที่ 3.10

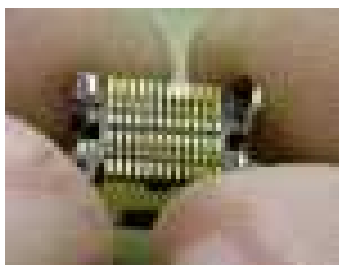

ตรวจสอบคอนแทคเสียรูป

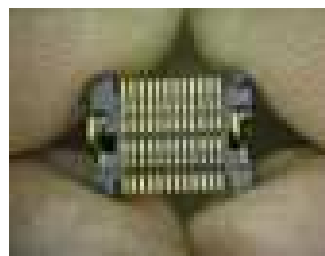


ตรวจสอบคอนแทคกลับด้าน


ภาพที่ 3.10

ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานด้านหางคอนแทค (Contact tail)

3.2.6.4 ตรวจสอบชิ้นงานด้านเซลล์ล็อก และการประทับตราโดยหันด้านเซลล์ล็อกขึ้น ตรวจสอบประทับตราบริเวณสลักบล็อก , ตรวจสอบเซลล์ที่ไม่ล็อกและเสียรูปดังภาพที่ 3.11

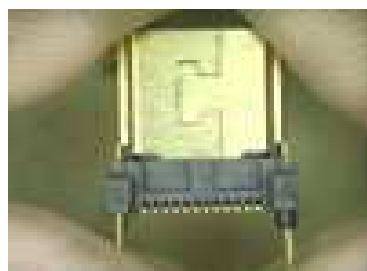

ตรวจสอบด้าน เซลล์ล็อก

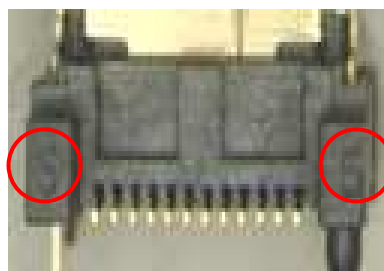


ตรวจสอบประทับตรา

ภาพที่ 3.11


ขั้นตอนการตรวจชิ้นงานด้านเซลล์ล็อก และการประทับตรา

3.2.6.5 ตรวจสอบระดับขาคอนแทค (Contact Coplanality) โดยวางชิ้นงานในตัวยึดตรวจสอบทั้งด้านเซลล์ล็อก และด้านเรียบ โดยส่องผ่านกล้องที่มีเส้นเกณฑ์การตัดสินใจว่าระดับโดยอมรับและระดับใดไม่ยอมรับดังภาพที่ 3.12 หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วนั้นให้เรียงชิ้นงานใส่ในถาดเพื่อส่งให้กระบวนการต่อไป ดังภาพที่ 3.13

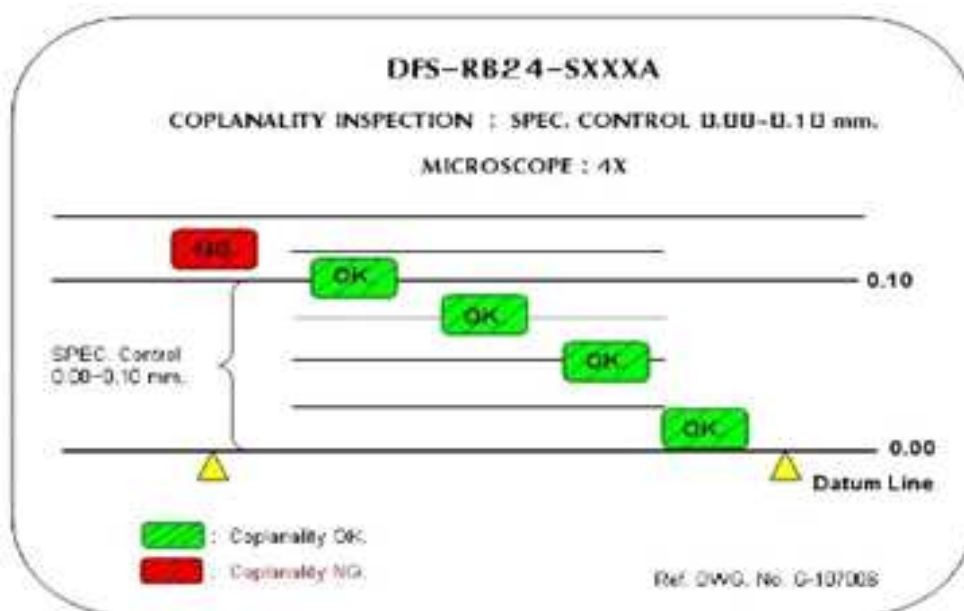

ภาพที่ 3.12

เกณฑ์การตัดสินใจตรวจสอบระดับขาคอนแทค (Contact Coplanality)

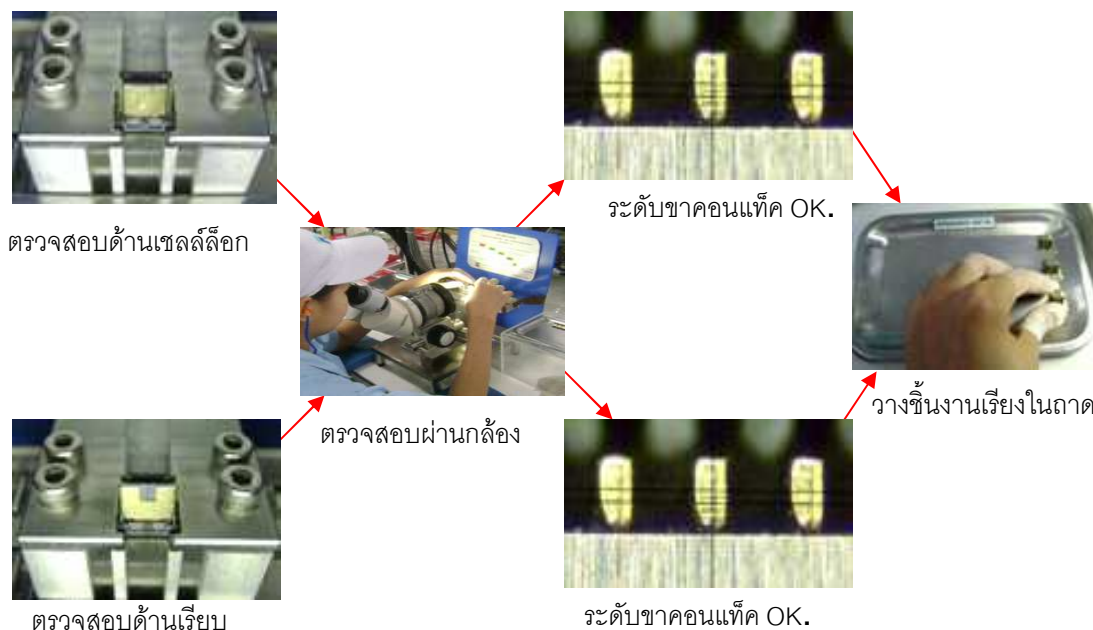


ภาพที่ 3.13


ขั้นตอนการตรวจสอบระดับขาคอนแทค (Contact Coplanality)

3.2.7 ขั้นตอนการบรรจุชิ้นงาน (Packing)

3.2.7.1 ตรวจสอบกล่อง และผลิตภัณฑ์ที่จะทำการบรรจุ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุ จากแผ่นหน้าสายการผลิต และนำไปส่งงาน ตรวจสอบเทียบกับบาร์โค้ด (Barcode) ของกล่องที่ต้องการบรรจุ โดยจะต้องยึดตามเอกสาร ASPK (Assembly Packing Manual) ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก่อนบรรจุงานทุกครั้ง ดังภาพที่ 3.14

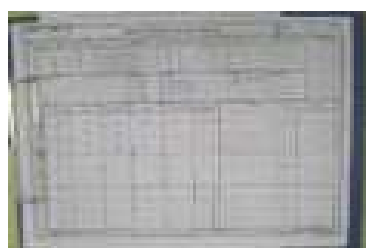

ตรวจแผนการผลิตหน้าสาย

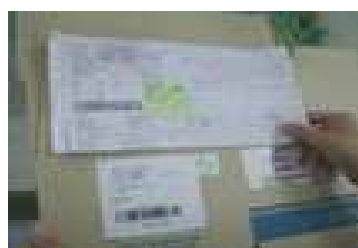

ตรวจเทียบกับใบสั่ง

ภาพที่ 3.14

แผนการผลิตหน้าสายผลิตและตรวจสอบใบสั่งงาน

3.2.7.2 ตรวจสอบจำนวนงานเกิน (Over) หรือ งานขาด (Shortage) โดยตรวจสอบงานในภาชนะบรรจุ ต้องบรรจุครบถ้วน ยกเว้นภาชนะบรรจุพิเศษตามจำนวนในล็อตการผลิตที่กำหนด และตรวจสอบงานเกิน / งานขาดในภาชนะบรรจุทุกๆ ดังภาพที่ 3.15



ตรวจปริมาณชิ้นงาน



ตรวจปริมาณชิ้นงานในภาชนะบรรจุ

ภาพที่ 3.15

การตรวจสอบจำนวนงานเกิน (Over) หรือ งานขาด (Shortage)

3.2.7.3 ตรวจสอบบาร์โค้ดหน้ากล่องบรรจุชิ้นงานกับใบสั่งงาน (Work Order) ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์, ล็อต, รายการ, จำนวนชิ้นงาน และจุดอื่นๆ ที่เอกสารกำหนดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในใบสั่งงานต้องตรงกับบาร์โค้ด หน้ากล่องดังภาพที่ 3.16



ตรวจบาร์โค้ดกับใบสั่งงาน

ภาพที่ 3.16

การตรวจสอบบาร์โค้ดหน้ากล่องบรรจุชิ้นงานกับใบสั่งงาน

3.2.7.4 บรรจุงานใส่กล่องและตรวจสอบหน้ากล่องอีกครั้ง บรรจุงานตามวิธีการและขั้นตอนที่ ASPK กำหนด บรรจุงานด้วยความระมัดระวัง หลังจากบรรจุงานเสร็จแล้วให้ทำการตรวจสอบบาร์โค้ด โดยเทียบกับใบสั่งงานอีกครั้ง หน้ากล่องที่บรรจุงานเสร็จแล้ว วางลง

ในชั้นสำหรับวางงาน F/G . ของสายการผลิตนั้น โดยหันด้านบาร์โค้ดออกด้านนอก รอส่งให้กับลูกค้าต่อไป ดังภาพที่ 3.17




ภาพที่ 3.17

ขั้นตอนการบรรจุงานลงกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้า

3.3 ทดลองวิธีการประกอบแบบใหม่

จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการประกอบทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนที่มีแรงกระทำต่อชิ้นงานมากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 3.2.2 ซึ่งเป็นการใส่ทั้งหมด 10 คู่ หรือ 20 ขาแล้วทำการกดอัดครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการทดลองด้วยวิธีใหม่ดังนี้

1) ทำการใส่คอนแทคขาสั้น (Contact S) แบบช่องเว้นช่อง แล้วนำไปทำการกดอัดครั้งที่หนึ่ง มีลักษณะดังภาพที่ 3.18

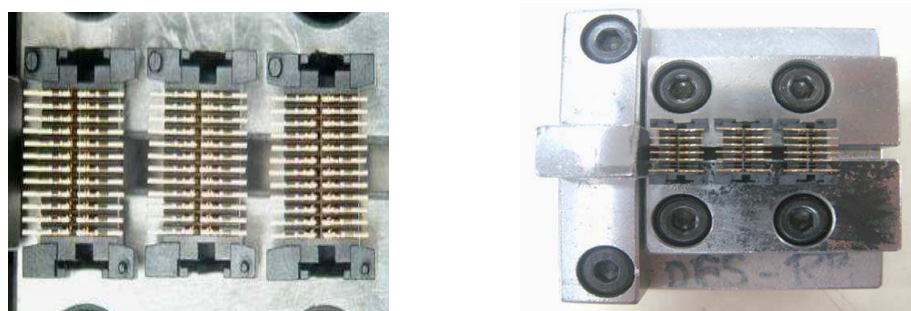

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 3.18

วิธีการใส่คอนแทคแบบสลับขาช่องเว้นช่อง

- 2) เก็บข้อมูลปริมาณของเสียปัญหาการแตกร้าว จากการประกอบด้วยวิธีใหม่
- 3) นำข้อมูลจากจำนวนของเสียประเภทแตกร้าวของวิธีแบบเดิม และวิธีปรับปรุงใหม่ มาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ที่สามารถลดลงได้
- 4) การวิจัยในขั้นตอนการประกอบนี้ต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ คือ
 1. บล็อก (Block) ใช้จำนวน 64 ชิ้น โดยทำการทดลองด้วยวิธีการเดิม 32 ชิ้น และวิธีการใหม่ 32 ชิ้น
 2. คอนแทค (Contact) ใช้จำนวน 1,536 ขา โดยชิ้นงาน 1 ชิ้นต้องใช้คอนแทคเท่ากับ 24 ขา ดังนั้นชิ้นงาน 64 ชิ้นเท่ากับ $64 \times 24 = 1,536$ ขา
 3. กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง
 4. กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง (Micro scope)
 5. สมุดจดบันทึกข้อมูลต่างๆ

3.4 ศึกษากระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection Molding)

- 1) เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับปัญหาการฉีดขึ้นงาน แล้วเกิดรอยเชื่อมประสาน (Weld Line) และได้สอบถามปัญหานี้กับพนักงานที่ตรวจสอบชิ้นงานหน้าเครื่องจักร
- 2) เก็บข้อมูลกระบวนการฉีดผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาโดยตามกระบวนการผลิตปกติ ที่มีการตั้งค่าปัจจัยต่างๆ ตามมาตรฐานการผลิตเดิม เก็บตัวอย่าง $n = 32$ ชิ้น ตรวจสอบการเกิด รอยเชื่อมประสาน แล้วนำไปทดลองประกอบ เพื่อหาจำนวนชิ้นงานที่เกิดการแตกร้าว แล้วคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสีย เพื่อไว้เปรียบเทียบกับมาตรฐานการผลิตใหม่
- 3) วิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ที่มีผลต่อการฉีดขึ้นงานเกิดรอยเชื่อมประสานจากโปรแกรมช่วยการวิเคราะห์การไหลของพลาสติก
- 4) ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดขึ้นงานเกิดรอยเชื่อมประสาน อันเป็นผลนำไปสู่ทำให้เกิดชิ้นงานแตกร้าว
- 5) ทดลองค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากโปรแกรมช่วยวิเคราะห์การไหลของพลาสติก โดยเก็บตัวอย่างชิ้นงานเงื่อนไขละ 32 ชิ้น แล้วนำไปทดลองประกอบ
- 6) เก็บข้อมูลปริมาณของเสียจากการทดลอง ด้วยเงื่อนไขการฉีดแบบใหม่ แล้วคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสีย

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากทำการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นแก้ไขวิธีการประกอบจนถึงกระบวนการฉีดขึ้นงานสามารถบันทึกผลการทดลอง ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์จะได้ดังนี้

1. จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากวิธีการประกอบแบบใส่คอนแทคสลับขา
2. เงื่อนไขการฉีดใหม่ที่เหมาะสม สามารถลดการเกิดรอยเชื่อมประสาน (Block Weld Line) ให้เหลือน้อยที่สุด แล้วนำไปสร้างมาตรฐานการผลิตใหม่
3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการฉีด ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนผลิตรวมถึงนำไปสู่การสร้างฟอร์มบันทึกเพื่อการตรวจสอบที่เป็นการป้องกันขึ้นงานเสียได้
4. เปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง

จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาวิเคราะห์ก่อนและหลังการทดลองที่สามารถลดลงปริมาณของเสียได้เป็นจำนวนเท่าไร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาที่ตั้งไว้