

## การศึกษาสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ของเสีย


### 3.1 การศึกษาสภาพทั่วไปของบริษัท

#### 3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทตัวอย่าง

สำหรับบริษัทตัวอย่างที่ทำการศึกษานั้น เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ขนาดย่อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทตัวอย่าง ผลิตได้จะจำหน่ายไปยังตลาดอะไหล่ทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ บางประเภทยังจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการยานยนต์ภายในประเทศ ซึ่งมีอัตราการส่งออกสินค้า ร้อยละ 80 และส่งขายภายในประเทศร้อยละ 20 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทตัวอย่าง ได้แก่ กระบอกเบรก (Cylinder), แม่ปั๊มคลัทช์ (Clutch) และพูลเลย์ (Pulley)

#### 3.1.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัทตัวอย่าง


บริษัทตัวอย่างมีการจัดโครงสร้างองค์กร แสดงดังรูปที่ 3.1

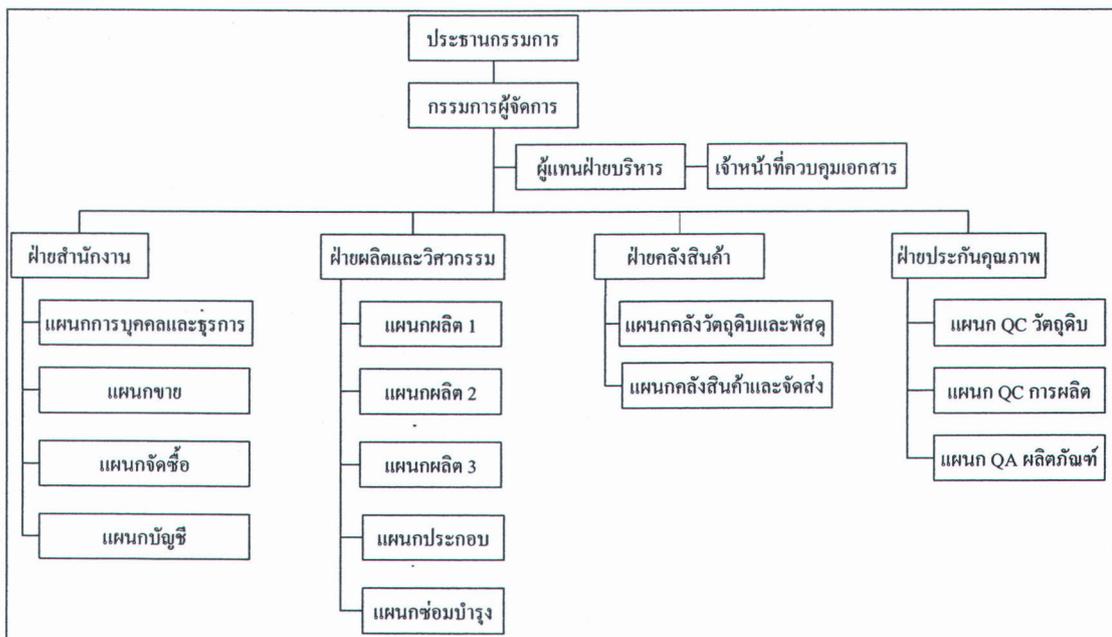

รูปที่ 3.1 ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทตัวอย่าง

### 3.1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา


ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ พูลเลย์ รุ่น NKR 1 ร่อง แสดงดังรูปที่ 3.2

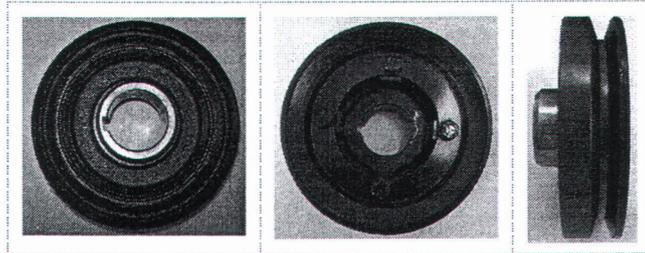

รูปที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์พูลเลย์ รุ่น NKR 1 ร่อง

#### หลักการการทำงานของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

พูลเลย์ (Pulley or Crankshaft pulley) เป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ถูกติดตั้งอยู่หน้าเครื่องยนต์ โดยพูลเลย์จะถูกประกอบเข้ากับเพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft)และล้อช่วยแรง(Fly wheel) ขั้นตอนการประกอบนั้นจะนำพูลเลย์ประกอบเข้ากับปลายด้านหนึ่งของเพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft) ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของเพลาข้อเหวี่ยงประกอบเข้ากับล้อช่วยแรงซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเพลาข้อเหวี่ยงจะหมุน ส่งผลให้พูลเลย์และล้อช่วยแรงซึ่งติดอยู่กับเพลาข้อเหวี่ยงหมุนตาม ทำให้เกิดการถ่ายกำลังจากร่องสายพานของพูลเลย์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ (Water pump), เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Alternator), พัดลมหม้อน้ำ(Fan), คอมเพรสเซอร์(Compressor) และพวงมาลัยเพาเวอร์(Power Steering) เป็นต้น โดยมีสายพาน(Belts)เป็นตัวส่งกำลัง แสดงดังรูปที่ 3.3

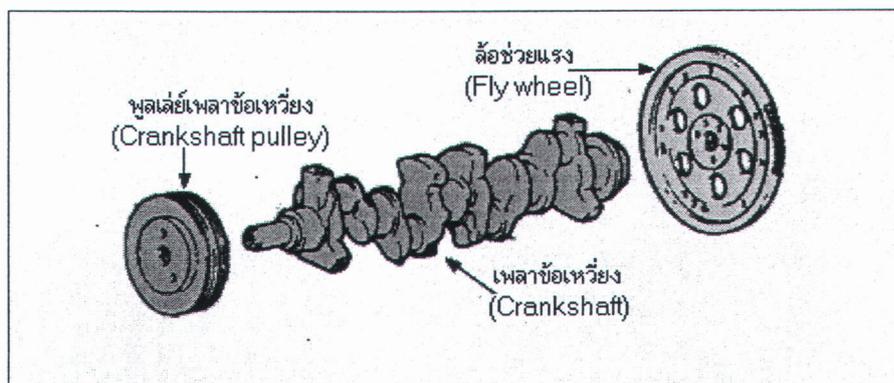

รูปที่ 3.3 การติดตั้งผลิตภัณฑ์พูลเลย์

ในการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียนั้นได้มีการดำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้ชำนาญการระดับหัวหน้างาน, วิศวกร, หัวหน้าแผนก และผู้จัดการจากโรงงานตัวอย่าง ซึ่งทางกลุ่มผู้ชำนาญการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานจากแผนกต่างๆ ดังนี้

1. แผนกผลิต รับผิดชอบในการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดสำหรับกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน), กลึง(คุมใน), เจาะ, รีด, กระทบลิ้ม, ล้าง, และคั้ม พร้อมทั้งดำเนินการผลิตและการเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังกระบวนการต่างๆดังที่กล่าวมา

2. แผนกประกอบ รับผิดชอบในการเตรียมเครื่องจักรและแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการอัดยาง พร้อมทั้งดำเนินการผลิตในกระบวนการทากาว, อัดยาง, ตกแต่ง, ถ่วงน้ำหนัก และพ่นสี พร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายชิ้นงานในกระบวนการดังที่กล่าวมา

3. แผนก QA ผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้า, ตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้าย, พร้อมทั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ตลอดจนเก็บสถิติข้อมูลการผลิตสินค้าและของเสียที่เกิดขึ้น

4. แผนกQC วัตถุดิบ รับผิดชอบการตรวจนับจำนวนและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ


5. แผนก QC การผลิต รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบให้กับฝ่ายผลิต รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณ์ระหว่างการผลิต

6. แผนกซ่อมบำรุง รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

7. แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง รับผิดชอบในการเคลื่อนย้าย บรรจุสินค้า ตลอดจนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

### 3.2 การศึกษาด้านกระบวนการผลิต


พูลเลย์ รุ่น NKR 1 ร่อง ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน 2 ชิ้น ซึ่งได้แก่ ชิ้นส่วนของร่องสายพาน(Washer) และชิ้นส่วนของคุมใน(Hub) หลังจากนั้นนำชิ้นส่วนทั้งสองมาประกอบเข้าด้วยกันจะทำให้ได้ผลิตภัณ์พูลเลย์ แสดงดังรูปที่ 3.4

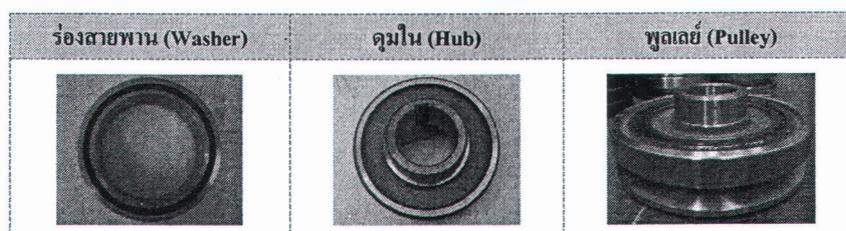

รูปที่ 3.4 ชิ้นส่วนร่องสายพาน, คุมใน และพูลเลย์

- กระบวนการผลิต

สำหรับการศึกษาด้านกระบวนการผลิตพุลเลย์ในบริษัทตัวอย่าง แสดงได้ดังภาพที่ 3.5

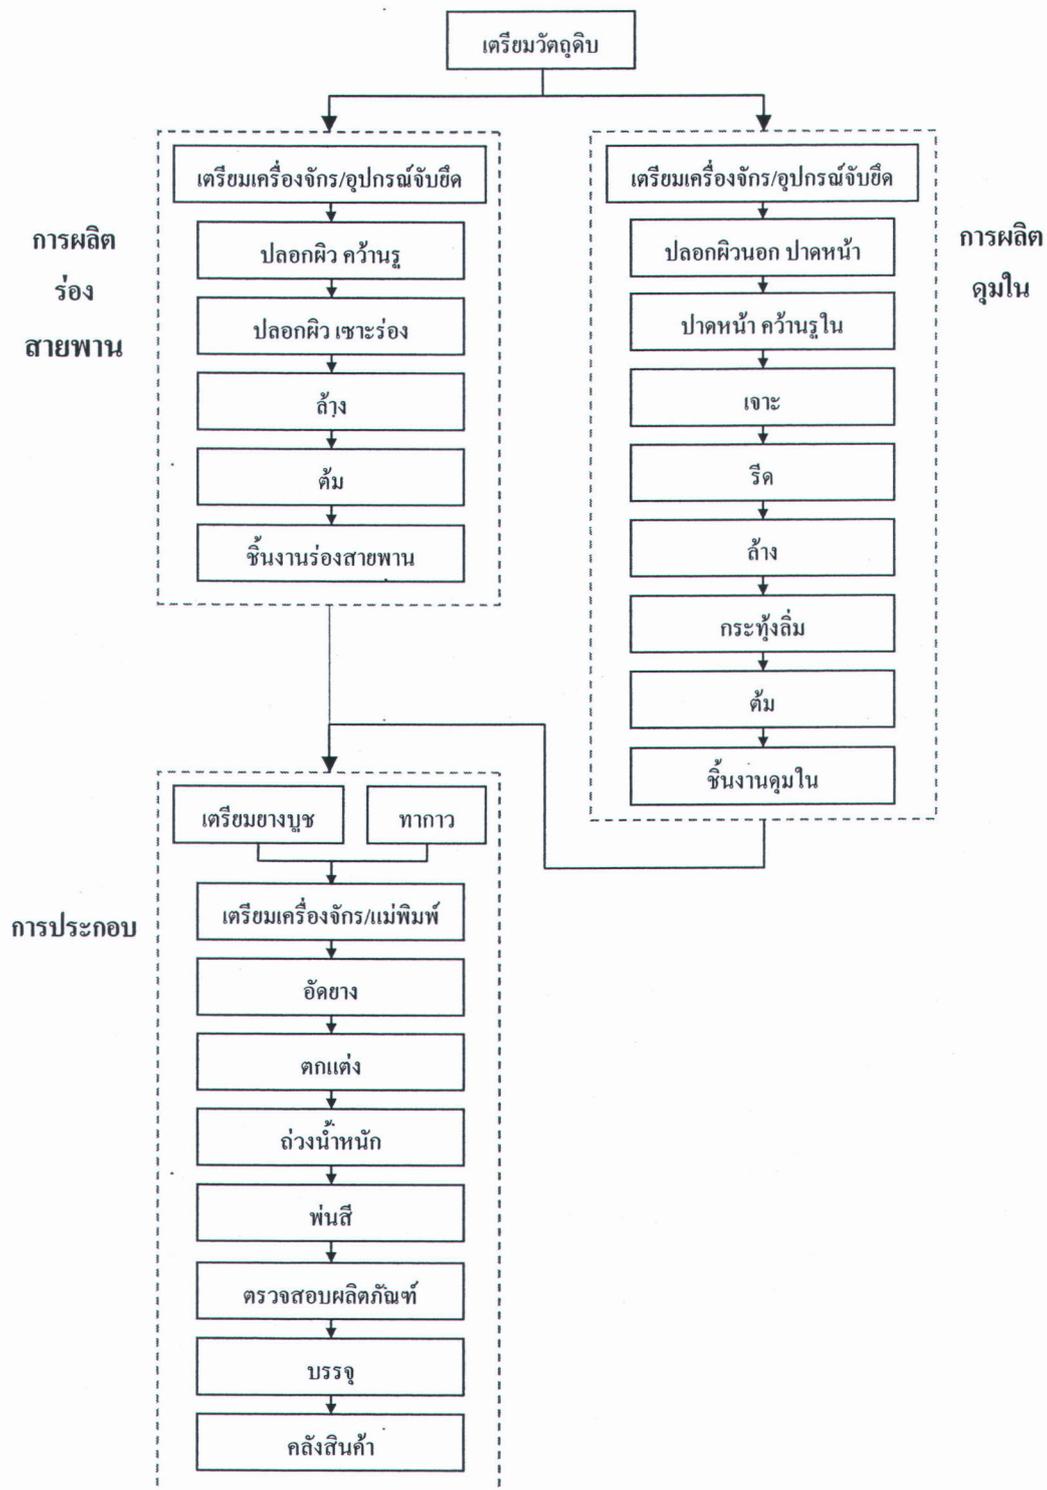

รูปที่ 3.5 กระบวนการผลิตพุลเลย์

### รายละเอียดของการดำเนินงาน

การดำเนินงานของบริษัทตัวอย่าง หลังจากได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า หรือการที่สินค้าคงคลังถึงจุดต่ำสุดที่จะต้องดำเนินการสั่งผลิต มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เจ้าหน้าที่แผนกขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า พร้อมทั้งออกใบ Sale Order ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อใช้สั่งงานในระบบการผลิตต่อไป
2. เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าและจัดส่งจะตรวจสอบสินค้าตามรายการในใบ Sale Order หลังจากตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายการสินค้าที่ต้องผลิตให้แก่เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
3. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต จะทำการวางแผนการผลิต พร้อมทั้งขอส่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต หลังจากนั้นจะออกใบสั่งผลิตให้แก่หัวหน้าแผนกผลิต
4. หัวหน้าแผนกผลิตจะทำการเตรียมการผลิต พร้อมอธิบายงานที่ต้องผลิตให้แก่พนักงานแผนกผลิตทราบ และทำการเบิกวัตถุดิบที่แผนกคลังวัตถุดิบและพัสดุ
5. พนักงานแผนกผลิต จะทำการเตรียมเครื่องจักรและการเตรียมอุปกรณ์จับยึด โดยปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมเครื่องจักรและการเตรียมอุปกรณ์จับยึด หลังจากนั้นดำเนินการผลิตตามวิธีการปฏิบัติงานในการผลิตทั้งร่องสายพาน(Washer)และคุมใน(Hub) เมื่อได้ชิ้นงานร่องสายพาน(Washer)และคุมใน(Hub) พนักงานแผนกผลิตจะส่งงานไปยังแผนกประกอบ
6. พนักงานแผนกประกอบจะทำการเตรียมยางบุช, เครื่องจักร และแม่พิมพ์ หลังจากนั้นดำเนินการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันตามวิธีการปฏิบัติงานในการประกอบชิ้นส่วน เมื่อประกอบชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะทำการบรรจุภัณฑ์ และส่งสินค้าผ่านการบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยไปยังแผนกประกันคุณภาพ
7. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งรับรองเอกสารต่างที่ต้องจัดส่ง ใ้ลูกค้าเกี่ยวกับด้านคุณภาพ หลังจากนั้นส่งสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปยังแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
8. เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าและจัดส่งจะเบิกรายการสินค้าตามรายการในใบ Sale Order พร้อมทั้งตัดเบิกในรายการสินค้าคงคลัง หลังจากนั้นทำการบรรจุสินค้าลงในลังเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป

● แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันกำหนดแผนภาพการไหลสำหรับกระบวนการผลิตพุดเลย์ รุ่น NKR 1 ร่อง เพื่อทราบขอบเขตที่ชัดเจนในการศึกษากระบวนการผลิต รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการทำงานของแต่ละกิจกรรม โดยมีการกำหนดจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

| สัญลักษณ์ | กิจกรรม                         | กระบวนการ/ขั้นตอน  | ผู้รับผิดชอบ     |
|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| ○         | ตรวจรับวัตถุดิบ                 | เตรียมพร้อม        | แผนก QC วัตถุดิบ |
| ▽         | จัดเก็บวัตถุดิบ                 | เตรียมพร้อม        | แผนกคลังวัตถุดิบ |
| ○         | เตรียมวัตถุดิบ                  | เตรียมพร้อม        | แผนกผลิต         |
| ○         | เตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์จับยึด | เตรียมพร้อม        | แผนกผลิต         |
| ○         | ปลดกม็ว คว้านรู                 | กำลัง              | แผนกผลิต         |
|           | → สุ่มตรวจโดย QC                | (ปลดกม็ว คว้านรู)  |                  |
| ○         | ปลดกม็ว เซาะร่อง                | กำลัง              | แผนกผลิต         |
|           | → สุ่มตรวจโดย QC                | (ปลดกม็ว เซาะร่อง) |                  |
| ○         | ล้างทำความสะอาด                 | ล้าง               | แผนกผลิต         |
| ○         | ต้มล้างไขมัน                    | ต้ม                | แผนกผลิต         |
| ▽         | จัดเก็บรอการประกอบ              | การส่งงาน          | แผนกคลังวัตถุดิบ |

รูปที่ 3.6 แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิตร่องสายพาน

หมายเหตุ อ้างอิงสัญลักษณ์ตามตารางที่ 2.1 ระบบ ASM



| สัญลักษณ์ | กิจกรรม                         | กระบวนการ/ขั้นตอน           | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ○         | เตรียมชิ้นงานร่องสายพาน,คุมใน   | เตรียมพร้อม                 | แผนก QC วัตถุประสงค์ |
| ○         | தாகาวที่ชิ้นงานร่องสายพาน,คุมใน | தாகาว                       | แผนกประกอบ           |
| ○         | เตรียมยางบุช                    | เตรียมพร้อม                 | แผนกประกอบ           |
| ○         | เตรียมเครื่องจักร/แม่พิมพ์      | เตรียมพร้อม                 | แผนกประกอบ           |
| ○         | อัดยาง                          | อัดยาง                      | แผนกประกอบ           |
| ○         | ตักแต่งบริเวณยางให้เรียบร้อย    | ตักแต่ง                     | แผนกประกอบ           |
| ○         | ถ่วงน้ำหนักให้ชิ้นงานสมดุล      | ถ่วงน้ำหนัก                 | แผนกประกอบ           |
| ○         | พ่นสี                           | พ่นสี                       | แผนกประกอบ           |
| □         | ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย     | ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย | แผนกประกันคุณภาพ     |
| ▽         | จัดเก็บเข้าคลังสินค้า           | การส่งงาน                   | แผนกคลังสินค้า       |

รูปที่ 3.8 แผนภาพการไหลของกระบวนการประกอบ

หมายเหตุ อ้างอิงสัญลักษณ์ตามตารางที่ 2.1 ระบบ ASM

จากผังการไหลของกระบวนการผลิตดังกล่าว กลุ่มผู้ชำนาญการได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพเท่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดในการอธิบายหน้าที่หลัก หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการ จุดที่ควรระมัดระวังตลอดจนข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำงานดังกล่าว แสดงดังตารางที่ 3.1, 3.2 และ 3.3

ตารางที่ 3.1 หน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการสำหรับการผลิตร่องสายพาน

| กระบวนการ                     | กิจกรรม/วัตถุประสงค์                    | จุดควรระวัง  | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น                                     |
|-------------------------------|---|--|---|
| กลึง<br>(ปลอกผิว<br>คว้านรู)  | ปลอกผิว คว้านรู<br>เพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน  | - การป้อนชิ้นงาน<br>- เม็ดมีด<br>- เครื่องมือวัด<br>- อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน<br>- เครื่องกลึง<br>- ความเร็วตัด | - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด<br>- ชิ้นงานมีตามด<br>- ชิ้นงานเบี้ยว |
| กลึง<br>(ปลอกผิว<br>เซาะร่อง) | ปลอกผิว เซาะร่อง<br>เพื่อเซาะร่องสายพาน | - การป้อนชิ้นงาน<br>- เม็ดมีด<br>- เครื่องมือวัด<br>- อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน<br>- เครื่องกลึง<br>- ความเร็วตัด | - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด<br>- ชิ้นงานมีตามด<br>- ชิ้นงานเบี้ยว |
| ล้าง                          | ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน                  | - สารเคมี<br>- ปริมาณน้ำ<br>- ปริมาณชิ้นงานที่วางซ้อน  | - ชิ้นงานมีคราบน้ำมัน                                     |
| ต้ม                           | ต้มเพื่อขจัดคราบน้ำมัน                  | - สารเคมี<br>- ปริมาณน้ำ<br>- ปริมาณชิ้นงานที่วางซ้อน<br>- อุณหภูมิ  | - ชิ้นงานมีคราบน้ำมัน                                     |



ตารางที่ 3.2 หน้าหลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการสำหรับการผลิตคัมใน

| กระบวนการ                           | กิจกรรม/วัตถุประสงค์   | จุดควรระวัง  | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น                       |
|-------------------------------------|--|--|---|
| กลิ้ง<br>(ปลดออกผิววนอก<br>ปาดหน้า) | ปลดออกผิววนอก ปาดหน้า<br>เพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน                     | - การป้อนชิ้นงาน<br>- เม็ดมิด<br>- เครื่องมือวัด<br>- เครื่องกลิ้ง<br>- ความเร็วตัด          | - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด<br>- ชิ้นงานมีตามด      |
| กลิ้ง<br>(ปาดหน้า<br>คว้านรูใน)     | ปาดหน้า คว้านรูใน<br>ทำให้ชิ้นงานเรียบและ<br>ได้ฉาก              | - การป้อนชิ้นงาน<br>- เม็ดมิด<br>- เครื่องมือวัด<br>- เครื่องกลิ้ง<br>- ความเร็วตัด          | - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด<br>- ชิ้นงานมีตามด      |
| เจาะ                                | เจาะรูเพื่อตาปเกลียว   | - การป้อนชิ้นงาน<br>- เครื่องมือวัด<br>- เครื่องเจาะ<br>- ดอกสว่าน<br>- การเจียนำศูนย์       | - รูเอียงตำแหน่ง<br>- รูเอียง<br>- รูเลื้อย |
| รีด                                 | รีดรูในเพื่อผิวรูในเรียบ<br>และเพิ่มความแข็งแรง<br>ให้กับชิ้นงาน | - การป้อนชิ้นงาน<br>- น้ำมันหล่อลื่น<br>- Super roll<br>- การเผื่อระยะรีด<br>- อุปกรณ์จับยึด | - ชิ้นงานผิวไม่เรียบ                        |
| ล้าง                                | ล้างทำความสะอาด<br>ชิ้นงาน                                       | - สารเคมี<br>- ปริมาณน้ำ<br>- ปริมาณชิ้นงานที่วางซ้อน  | - ชิ้นงานมีคราบน้ำมัน                       |
| กระทู้กลึง                          | กระทู้กลึงเพื่อสร้างร่อง<br>กลึง                                 | - การป้อนชิ้นงาน<br>- มีดกระทู้กลึง<br>- เครื่องกระทู้กลึง                                   | - รูกลึงไม่ได้ขนาด                          |
| ต้ม                                 | ต้มเพื่อขจัดคราบน้ำมัน   | - สารเคมี<br>- ปริมาณน้ำ<br>- อุณหภูมิ<br>- ปริมาณชิ้นงานที่วางซ้อน                          | - ชิ้นงานมีคราบน้ำมัน                       |

ตารางที่ 3.3 หน้าที่หลักและข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการสำหรับการประกอบ

| กระบวนการ   | กิจกรรม/วัตถุประสงค์                       | จุดควรระวัง  | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  |
|-------------|--|--|--|
| தாகาว       | ให้ชิ้นงานโลหะยึดติดกับ<br>ยางบูช          | - ปริมาณากาว<br>- คราบน้ำมัน   | -  |
| อัดยาง      | ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน                   | - แม่พิมพ์<br>- การนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์<br>- อุณหภูมิ<br>- การป้อนชิ้นงาน<br>- เวลา<br>- น้ำหนักยาง | - แม่พิมพ์ชำรุด<br>- ชิ้นงานแตก หัก บิ่น<br>- ยางมีโพรงอากาศ |
| ตกแต่ง      | ความสวยงาม                                 | - วิธีการตัดตกแต่งชิ้นงาน<br>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตกแต่ง   | - ตัดยางแล้วกินเข้าไป<br>ในเนื้อยาง                          |
| ถ่วงน้ำหนัก | ทดสอบความสมดุลของ<br>ชิ้นงาน               | - เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้วัดความ<br>สมดุล<br>- การใช้เครื่องเจาะ                                      | - ชิ้นงานไม่ balance   |
| พ่นสี       | กันสนิม และเพิ่มความ<br>สวยงาม             | - ปริมาณสีที่ใช้พ่น<br>- วิธีการพ่นสี<br>- ชนิดของสี<br>- ความชื้นอากาศ                                | - สีไม่สม่ำเสมอ<br>- ชิ้นงานเป็นสนิม                         |
| ตรวจสอบ     | รับรองคุณภาพชิ้นงานก่อน<br>ส่งมอบให้ลูกค้า | - ข้อกำหนดในการตรวจสอบ<br>- เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้วัด  | - เกิดของเสียปะปนไป<br>ยังลูกค้า                             |

จากตารางที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 กลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์พูลเลย์ รุ่น NKR 1 ร่อง โดยมีการรวมกระบวนการที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ การผลิตร่องสายพานมีการรวมกระบวนการกลึงซึ่งมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลอกผิว คว้านรู และปลอกผิว เซาะร่อง เข้าไว้ด้วยกันเป็นกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตค้อนในมีการรวมกระบวนการกลึงซึ่งมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลอกผิวนอก ปาดหน้า และปาดหน้าคว้านรูใน เข้าไว้ด้วยกันเป็นกระบวนการกลึง(ค้อน) หลังจากนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ได้แก่ กระบวนการล้าง, ต้ม, ทากาว, ตกแต่ง และพ่นสี พบว่าในการผลิตจริงกระบวนการต่างๆดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่นำมาพิจารณา และสำหรับกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นกระบวนการรับรองชิ้นงาน

ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าหรือเป็นกระบวนการตรวจจับของเสียขั้นสุดท้าย ก็พบว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย การพบของเสียในกระบวนการตรวจสอบนั้นเป็นการบ่งชี้ว่ามีของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงไม่นำกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเข้ามาทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันสรุปกระบวนการที่จะทำการวิเคราะห์มีดังนี้

- การผลิตร่องสายพาน : กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)  
 การผลิตคุมใน : กระบวนการกลึง(คุมใน) , กระบวนการเจาะ  
 กระบวนการรีด, กระบวนการกระทุ้งลิ่ม  
 การประกอบ : กระบวนการอัดยาง, กระบวนการถ่วงน้ำหนัก

### 3.3 การรวบรวมสถิติของเสีย

หลังจากที่ทราบกระบวนการที่ต้องทำการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการลดของเสียเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้รวบรวมสถิติของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตพูลเลย์รุ่น NKR 1 ร่อง ซึ่งแยกเป็น ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตร่องสายพาน, คุมใน และการประกอบ โดยรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการผลิตในแต่ละรอบการผลิต เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดังนี้ แสดงดังตารางที่ 3.4-3.6

ตารางที่ 3.4 ข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิตร่องสายพานระหว่างรอบการผลิตที่1-9 ปี 2550

| รอบการผลิต | จำนวนผลิต (ชิ้น) | ของเสียจากกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) |      | ของเสียทั้งหมด (ชิ้น) | % ของเสีย ทั้งหมด |
|------------|------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|
|            |                  | จำนวน(ชิ้น)                         | %    |                       |                   |
| 1          | 550              | 10                                  | 1.82 | 10                    | 1.82              |
| 2          | 600              | 12                                  | 2.00 | 12                    | 2.00              |
| 3          | 580              | 9                                   | 1.55 | 9                     | 1.55              |
| 4          | 640              | 15                                  | 2.34 | 15                    | 2.34              |
| 5          | 700              | 19                                  | 2.71 | 19                    | 2.71              |
| 6          | 700              | 18                                  | 2.57 | 18                    | 2.57              |
| 7          | 730              | 21                                  | 2.88 | 21                    | 2.88              |
| 8          | 675              | 14                                  | 2.07 | 14                    | 2.07              |
| 9          | 750              | 16                                  | 2.13 | 16                    | 2.13              |

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานการผลิต(ภาคผนวก ก)

ตารางที่ 3.5 ข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิตคอกในระหว่างรอบการผลิตที่ 1-9 ปี 2550

| รอบการผลิต | จำนวนผลิต (ชิ้น) | ของเสียจากกระบวนการ |      |              |      |              |      |              |      | ของเสียทั้งหมด (ชิ้น) | % ของเสียทั้งหมด |
|------------|------------------|---------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------|------------------|
|            |                  | กลิ้ง(คอกใน)        |      | เจาะ         |      | รีด          |      | กระทุ้งลิ้ม  |      |                       |                  |
|            |                  | จำนวน (ชิ้น)        | %    | จำนวน (ชิ้น) | %    | จำนวน (ชิ้น) | %    | จำนวน (ชิ้น) | %    |                       |                  |
| 1          | 550              | 14                  | 2.55 | 9            | 1.64 | 5            | 0.91 | 1            | 0.18 | 29                    | 5.27             |
| 2          | 600              | 16                  | 2.67 | 11           | 1.83 | 4            | 0.67 | 2            | 0.33 | 33                    | 5.50             |
| 3          | 580              | 13                  | 2.24 | 15           | 2.59 | 8            | 1.38 | 1            | 0.17 | 37                    | 6.38             |
| 4          | 640              | 11                  | 1.72 | 19           | 2.97 | 6            | 0.94 | 1            | 0.16 | 37                    | 5.78             |
| 5          | 700              | 14                  | 2.00 | 17           | 2.43 | 10           | 1.43 | 1            | 0.14 | 42                    | 6.00             |
| 6          | 700              | 15                  | 2.14 | 28           | 4.00 | 4            | 0.57 | 3            | 0.43 | 50                    | 7.14             |
| 7          | 730              | 16                  | 2.19 | 18           | 2.47 | 8            | 1.10 | 1            | 0.14 | 43                    | 5.89             |
| 8          | 675              | 14                  | 2.07 | 13           | 1.93 | 7            | 1.04 | 1            | 0.15 | 35                    | 5.19             |
| 9          | 750              | 19                  | 2.53 | 13           | 1.73 | 10           | 1.33 | 1            | 0.13 | 43                    | 5.73             |

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานการผลิต(ภาคผนวก ก)

ตารางที่ 3.6 ข้อมูลของเสียในกระบวนการประกอบระหว่างรอบการผลิตที่ 1-9 ปี 2550

| รอบการผลิต | จำนวนผลิต (ชิ้น) | ของเสียจากกระบวนการ |      |             |      | ของเสียทั้งหมด (ชิ้น) | % ของเสียทั้งหมด |
|------------|------------------|---------------------|------|-------------|------|-----------------------|------------------|
|            |                  | อัดยง               |      | ถ่วงน้ำหนัก |      |                       |                  |
|            |                  | จำนวน(ชิ้น)         | %    | จำนวน(ชิ้น) | %    |                       |                  |
| 1          | 521              | 5                   | 0.96 | 1           | 0.19 | 6                     | 1.15             |
| 2          | 567              | 8                   | 1.41 | 1           | 0.18 | 9                     | 1.59             |
| 3          | 543              | 11                  | 2.03 | 3           | 0.55 | 14                    | 2.58             |
| 4          | 603              | 9                   | 1.49 | 1           | 0.17 | 10                    | 1.66             |
| 5          | 658              | 10                  | 1.52 | 1           | 0.15 | 11                    | 1.67             |
| 6          | 650              | 13                  | 2.00 | 1           | 0.15 | 14                    | 2.15             |
| 7          | 687              | 10                  | 1.46 | 2           | 0.29 | 12                    | 1.75             |
| 8          | 640              | 12                  | 1.88 | 1           | 0.16 | 13                    | 2.03             |
| 9          | 707              | 14                  | 1.98 | 1           | 0.14 | 15                    | 2.12             |


หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานการผลิต(ภาคผนวก ก)

จากตารางที่ 3.4 - 3.6 กลุ่มผู้ชำนาญการได้นำข้อมูลมาสร้างกราฟเพื่อดูแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์เสียที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการผลิต ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นไม่คงที่ หรือไม่ได้แปรตามจำนวนชิ้นงานที่ทำการผลิตในแต่ละรอบการผลิต ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 เปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบการผลิตที่ 1 - 9 ปี 2550

| รอบ<br>การ<br>ผลิต | การผลิตร่องสายพาน |                  |              | การผลิตคุมใน  |                  |              | การประกอบ     |                  |              |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
|                    | จำนวน<br>ผลิต     | จำนวน<br>ของเสีย | %<br>ของเสีย | จำนวน<br>ผลิต | จำนวน<br>ของเสีย | %<br>ของเสีย | จำนวน<br>ผลิต | จำนวน<br>ของเสีย | %<br>ของเสีย |
| 1                  | 550               | 10               | 1.82         | 550           | 29               | 5.27         | 521           | 6                | 1.15         |
| 2                  | 600               | 12               | 2.00         | 600           | 33               | 5.50         | 567           | 9                | 1.59         |
| 3                  | 580               | 9                | 1.55         | 580           | 37               | 6.38         | 543           | 14               | 2.58         |
| 4                  | 640               | 15               | 2.34         | 640           | 37               | 5.78         | 603           | 10               | 1.66         |
| 5                  | 700               | 19               | 2.71         | 700           | 42               | 6.00         | 658           | 11               | 1.67         |
| 6                  | 700               | 18               | 2.57         | 700           | 50               | 7.14         | 650           | 14               | 2.15         |
| 7                  | 730               | 21               | 2.88         | 730           | 43               | 5.89         | 687           | 12               | 1.75         |
| 8                  | 675               | 14               | 2.07         | 675           | 35               | 5.19         | 640           | 13               | 2.03         |
| 9                  | 750               | 16               | 2.13         | 750           | 43               | 5.73         | 707           | 15               | 2.12         |

หมายเหตุ สรุปข้อมูลจากตารางที่ 3.4 - 3.6

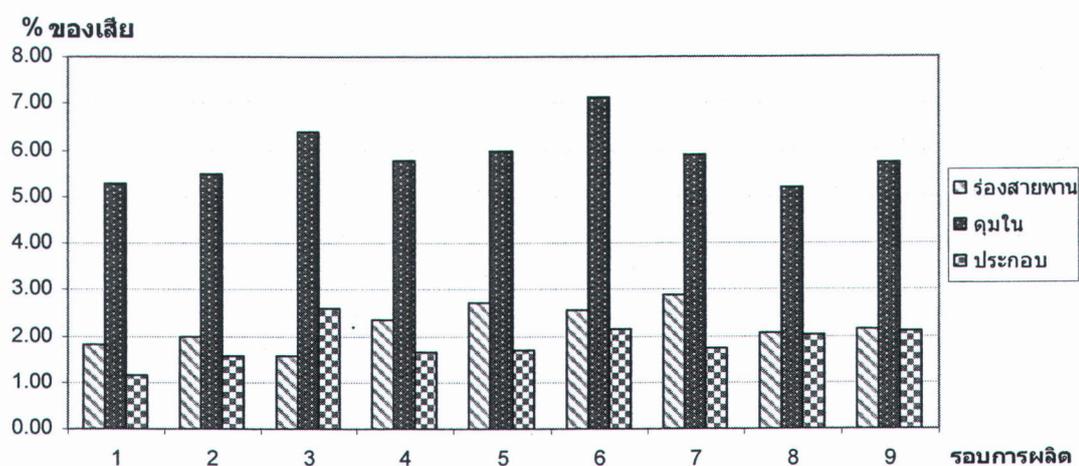


รูปที่ 3.9 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบการผลิต 1-9 ปี 2550

จากรูปที่ 3.9 กลุ่มผู้ชำนาญการได้นำเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการผลิตแต่ละรอบการผลิตมาทำการแจกแจงข้อมูลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการผลิต ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 เปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่รอบการผลิต 1-9 ปี 2550

| รอบการผลิต | การผลิตร่องสายพาน    | การผลิตคumin    |      |      |             | การประกอบ |             |
|------------|----------------------|-----------------|------|------|-------------|-----------|-------------|
|            | กระบวนการ            | กระบวนการ       |      |      |             | กระบวนการ |             |
|            | กึ่ง<br>(ร่องสายพาน) | กึ่ง<br>(คumin) | เจาะ | รีด  | กระทุ้งลิ่ม | อัดยาง    | ถ่วงน้ำหนัก |
| 1          | 1.82                 | 2.55            | 1.64 | 0.91 | 0.18        | 0.96      | 0.19        |
| 2          | 2.00                 | 2.67            | 1.83 | 0.67 | 0.33        | 1.41      | 0.18        |
| 3          | 1.55                 | 2.24            | 2.59 | 1.38 | 0.17        | 2.03      | 0.55        |
| 4          | 2.34                 | 1.72            | 2.97 | 0.94 | 0.16        | 1.49      | 0.17        |
| 5          | 2.71                 | 2.00            | 2.43 | 1.43 | 0.14        | 1.52      | 0.15        |
| 6          | 2.57                 | 2.14            | 4.00 | 0.57 | 0.43        | 2.00      | 0.15        |
| 7          | 2.88                 | 2.19            | 2.47 | 1.10 | 0.14        | 1.46      | 0.29        |
| 8          | 2.07                 | 2.07            | 1.93 | 1.04 | 0.15        | 1.88      | 0.16        |
| 9          | 2.13                 | 2.53            | 1.73 | 1.33 | 0.13        | 1.98      | 0.14        |

หมายเหตุ สรุปรูปจากตารางที่ 3.3-3.6

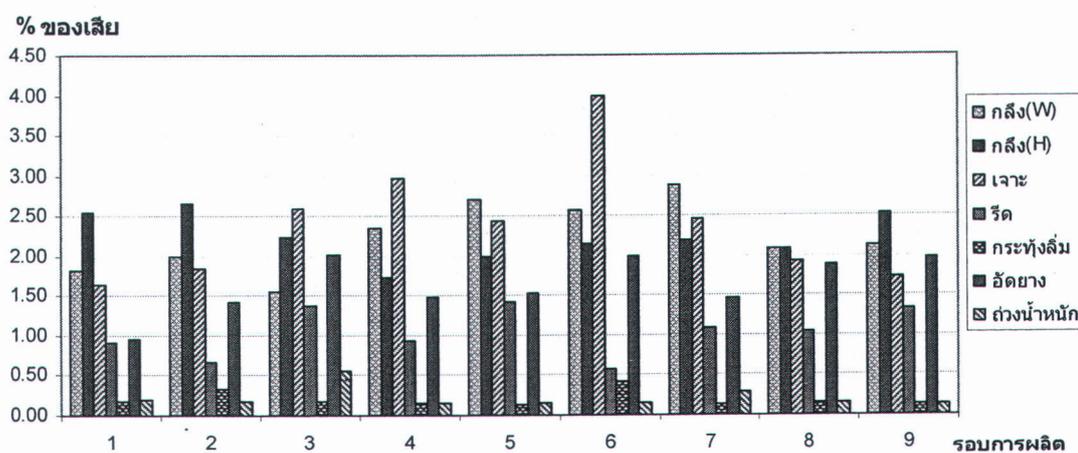


รูปที่ 3.10 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละกระบวนการตั้งแต่รอบการผลิต 1-9 ปี 2550

จากรูปที่ 3.10 พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการผลิตจะเกิดขึ้นจากกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน), กลึง(คุมใน), เจาะ, รีด และอัดยาง ส่วนในกระบวนการกระทู้กลึงและถ่วงน้ำหนักนั้นพบว่า เปอร์เซ็นต์ของเสียของทั้งสองกระบวนการมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตในแต่ละรอบการผลิต ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้ดำเนินการรวบรวมเปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละกระบวนการตั้งแต่รอบการผลิตที่ 1-9 ปี 2550 เพื่อที่จะทราบว่าจะของเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกระบวนการใด แสดงดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 เปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมตั้งแต่รอบการผลิตที่ 1-9 ปี 2550

| การผลิต                    | ร่องสายพาน           | คุมใน           |      |      |            | การประกอบ |             |
|----------------------------|----------------------|-----------------|------|------|------------|-----------|-------------|
|                            | กลึง<br>(ร่องสายพาน) | กลึง<br>(คุมใน) | เจาะ | รีด  | กระทู้กลึง | อัดยาง    | ถ่วงน้ำหนัก |
| จำนวนที่ผลิต<br>สะสม(ชิ้น) | 5,925                | 5,925           |      |      |            | 5,576     |             |
| จำนวนของเสีย<br>สะสม(ชิ้น) | 134                  | 132             | 143  | 62   | 12         | 92        | 12          |
| % ของเสียสะสม              | 2.26                 | 2.23            | 2.41 | 1.05 | 0.20       | 1.65      | 0.22        |

หมายเหตุ สรุปลจากตารางที่ 3.7-3.9

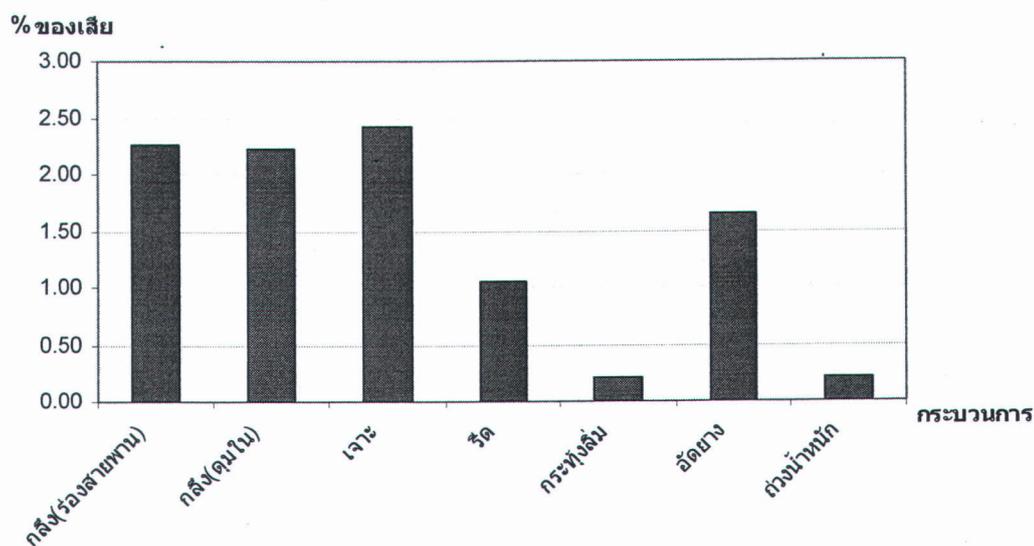

รูปที่ 3.11 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียสะสมตั้งแต่รอบการผลิต 1-9 ปี 2550

จากรูปที่ 3.11 กลุ่มผู้ชำนาญการพบว่าสถิติข้อมูลของเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) 2.26%, กลึง(คุมโน) 2.23%, เจาะ 2.41%, รีด 1.05% และอัดยาง 1.65% ส่วนกระบวนการถ่วงน้ำหนักและกระทิ้งลุ่มมีจำนวนของเสียเกิดขึ้นน้อยมากคือ 0.22% และ 0.20% ตามลำดับเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดของแต่ละการผลิต ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน), กลึง(คุมโน), เจาะ, รีด และอัดยาง ซึ่งเป็นกระบวนการที่พบของเสียเป็นส่วนใหญ่มารับเป็นข้อมูลในการดำเนินการลดของเสียต่อไป

### 3.4 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ

หลังจากที่กลุ่มผู้ชำนาญการได้ทราบว่า กระบวนการหลักที่ทำให้เกิดของเสียขึ้นมีทั้งหมด 5 กระบวนการ คือ กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน), กระบวนการกลึง(คุมโน), กระบวนการเจาะ, กระบวนการรีด และกระบวนการอัดยาง ทางกลุ่มผู้ชำนาญการก็ได้ดำเนินการรวบรวมลักษณะและปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของเสียที่มีปริมาณของเสียมากที่สุด แสดงดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 ลักษณะของเสียที่พบในแต่ละกระบวนการ

| การผลิต    | กระบวนการ          | ลักษณะของเสีย      | รวม |
|------------|--------------------|--------------------|-----|
| ร่องสายพาน | กลึง(ร่องสายพาน)   | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | 76  |
|            |                    | ชิ้นงานมีตามค      | 24  |
|            |                    | ชิ้นงานเบี้ยว      | 34  |
| คุมโน      | กลึง(คุมโน)        | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | 113 |
|            |                    | ชิ้นงานมีตามค      | 19  |
|            | เจาะ               | รูตาลี้อย          | 43  |
|            |                    | รูตาลีเอียง        | 69  |
|            |                    | รูตาลีเอียงตำแหน่ง | 31  |
| รีด        | ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | 62                 |     |
| การประกอบ  | อัดยาง             | ยางมีโพรงอากาศ     | 90  |
|            |                    | ชิ้นงานแตก หัก     | 2   |

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานการผลิต (ภาคผนวก ก)

รูตาลี้อย หมายถึง รูที่ไม่สามารถใส่สกรูลงไปได้สุดความลึกของรู

รูตาลีเอียง หมายถึง รูที่สามารถใส่สกรูได้แต่ไม่สามารถนำชิ้นงานนั้นไปประกอบกับชิ้นงานอื่นได้


ชิ้นงานเบี้ยว หมายถึง ชิ้นงานที่มีระยะห่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรูนอกและรูในไม่เท่ากัน

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด หมายถึง ชิ้นงานมีขนาดเล็ก หรือใหญ่เกินมาตรฐานที่กำหนด

จากตารางที่ 3.10 กลุ่มผู้ชำนาญการได้นำข้อมูลของเสียในแต่ละกระบวนการมาสร้างผังพาเรโตเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาหรือลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยนำข้อมูลลักษณะของเสียที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการดำเนินการมาบันทึกลงในกราฟแท่ง พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยเรียงลำดับกราฟแท่งที่แสดงปริมาณลักษณะปัญหาจากมากไปน้อยตามระดับความสำคัญพร้อมแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลแสดงลักษณะปัญหาที่จะนำไปแก้ไขต่อไป

### 3.4.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)

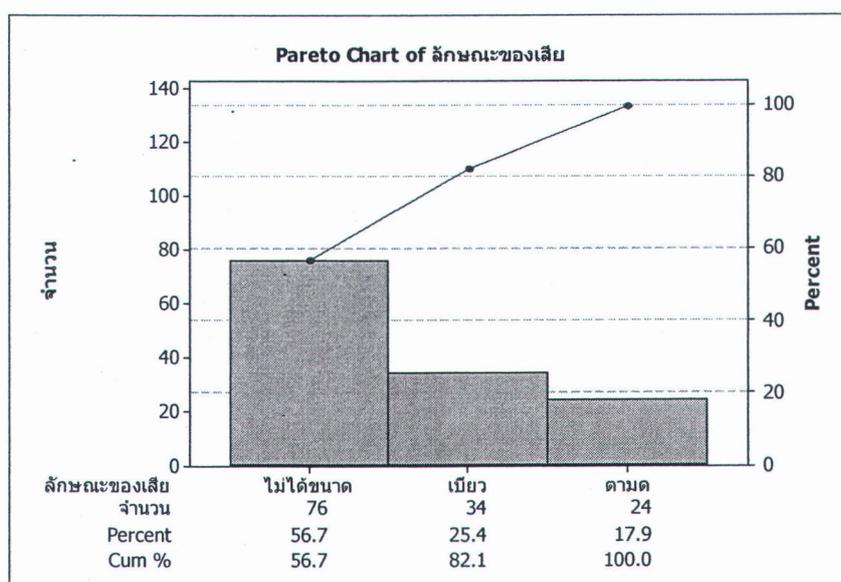


รูปที่ 3.12 ผังพาเรโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)

จากรูปที่ 3.12 พบว่าในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้ คือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด 56.7%, ชิ้นงานเบี้ยว 25.4% และชิ้นงานมีตามค 17.9% เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องตามคเป็นปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งไม่ได้นำมาพิจารณาในการงานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้นำลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นจากการที่ชิ้นงานไม่ได้ขนาดและชิ้นงานเบี้ยว ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 82.1% มาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.4.2 การผลิตคู่มือ

- กระบวนการกลึง(คู่มือ)

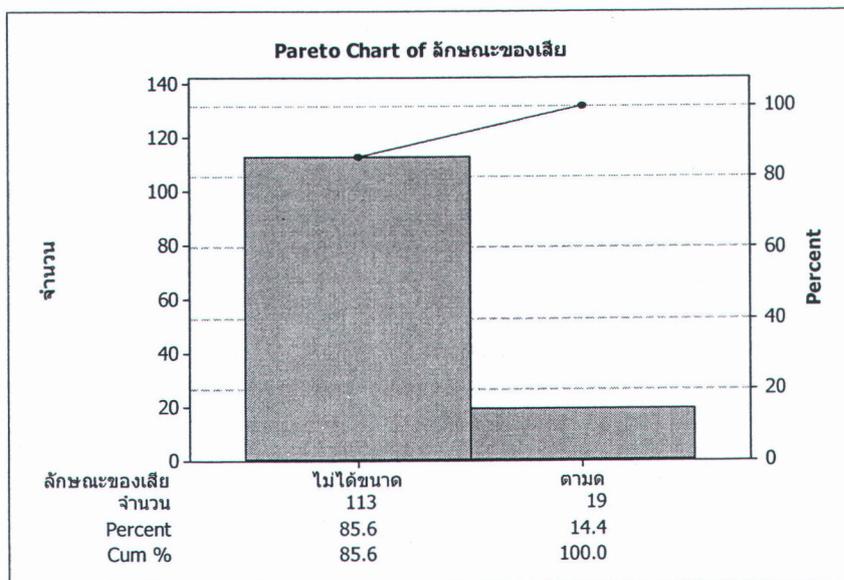


รูปที่ 3.13 ผังพาเรโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการกลึง(คู่มือ)

จากรูปที่ 3.13 พบว่าในกระบวนการกลึง(คู่มือ) ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด 85.6% และชิ้นงานมีตามค 14.4% เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องตามคเป็นปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งไม่ได้นำมาพิจารณาในการงานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้นำลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นจากการที่ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของการเกิดของเสียขึ้นในกระบวนการกลึง(คู่มือ) มีเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 85.6% มาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการปรับปรุงลดของเสียต่อไป



- กระบวนการเจาะ

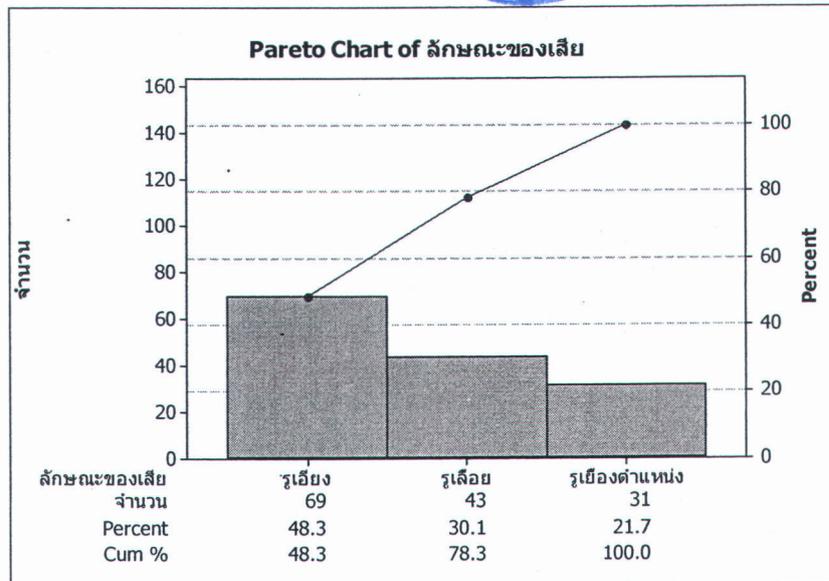

รูปที่ 3.14 ผังพารโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการเจาะ


จากรูปที่ 3.14 พบว่าในกระบวนการเจาะ ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้ รุตาปเอียง 48.3%, รุตาปเลื้อย 30.1% และรุตาปเอียงตำแหน่ง 21.7% ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้นำลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นจากรุตาปเอียง, รุตาปเลื้อย และรุตาปเอียงตำแหน่ง ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาของการเกิดของเสียขึ้นในกระบวนการเจาะมีเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 100% มาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการปรับปรุงลดของเสียต่อไป

- กระบวนการรีด

จากตาราง 3.10 พบว่าในกระบวนการรีด ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียมีเพียงปัญหาเดียว คือ ชิ้นงานมีผิวไม่เรียบ ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้นำลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นจากการที่ชิ้นงานมีผิวไม่เรียบ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 100% มาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.4.3 การประกอบ

- กระบวนการอภัย

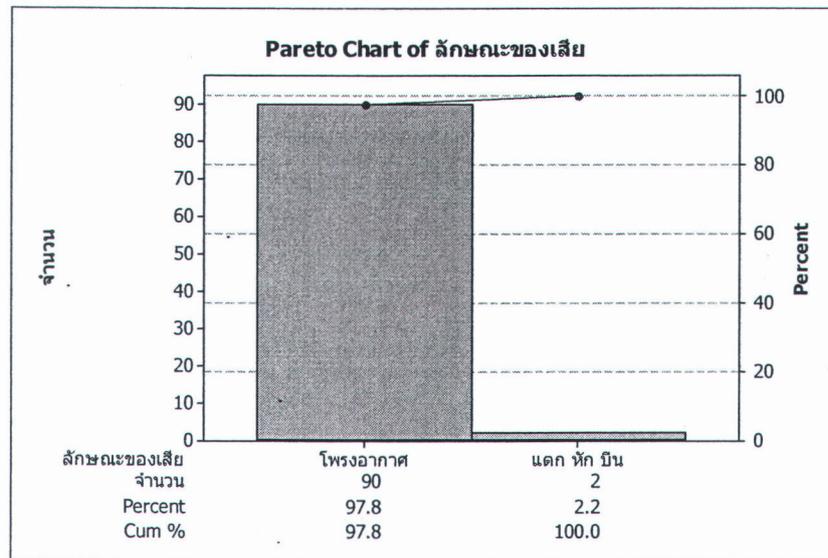

รูปที่ 3.15 พังพारेโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอภัย

จากรูปที่ 3.15 พบว่าในกระบวนการอภัย ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้ คือ โพรงอากาศ 97.8% และแตก หัก บิ่น 2.2% ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้นำลักษณะของเสียที่เกิดจากโพรงอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการอภัย ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 97.8% มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.5 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

จากการนำพังพारेโตมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ทำให้ได้ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดของเสียขึ้นในแต่ละกระบวนการ เพื่อที่จะนำไปสู่การหาสาเหตุของปัญหา และการกำหนดมาตรการแก้ไข พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในแต่ละกระบวนการต่อไป ซึ่งจากการใช้พังพारेโตพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

| การผลิต    | กระบวนการ          | ปัญหาที่เกิดขึ้น  |
|------------|--------------------|-------------------|
| ร่องสายพาน | กลิ้ง(ร่องสายพาน)  | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด |
|            |                    | ชิ้นงานเบี้ยว     |
| คุมใน      | กลิ้ง(คุมใน)       | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด |
|            | เจาะ               | รูตาดำแหน่ง       |
|            |                    | รูตาดำเอียง       |
|            |                    | รูตาดำเลื้อย      |
| รีด        | ผิวชิ้นงานไม่เรียบ |                   |
| การประกอบ  | อัดยาง             | ยางมีโพรงอากาศ    |

### 3.6 การหาสาเหตุของปัญหา

หลังจากที่ได้ทราบปัญหาหลักที่ทำให้เกิดของเสียในแต่ละกระบวนการแล้ว ทางผู้วิจัยได้ร่วมกับกลุ่มผู้ชำนาญได้ดำเนินการหาสาเหตุของแต่ละปัญหา โดยวิธีการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งนำผังก้างปลาใช้ในการจัดกลุ่มของสาเหตุ


#### 3.6.1 การผลิตร่องสายพาน

การหาสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดโดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - รายการตรวจสอบเครื่องจักรไม่เหมาะสม
- พิจารณาที่อุปกรณ์จับชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - อุปกรณ์จับชิ้นงานสึกหรอ
  - การยึดจับชิ้นงานไม่แน่น
- พิจารณาที่เครื่องมือวัด สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ใช้งานยาก เนื่องจากเป็นระบบสเกล
  - ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่ได้สอบเทียบ หรือพนักงานทำหล่น ชำรุดแล้วไม่แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน
  - พนักงานไม่มีความชำนาญ เนื่องจากพนักงานขาดการฝึกอบรม
- พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - เหล็กหล่อไม่ได้ขนาด หรือเหล็กหล่อมีความแข็งแรงมากเกินไป
  - ไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบเหล็กหล่อ
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ป้อนชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง
  - ใช้เม็คมัดผิดประเภทงาน

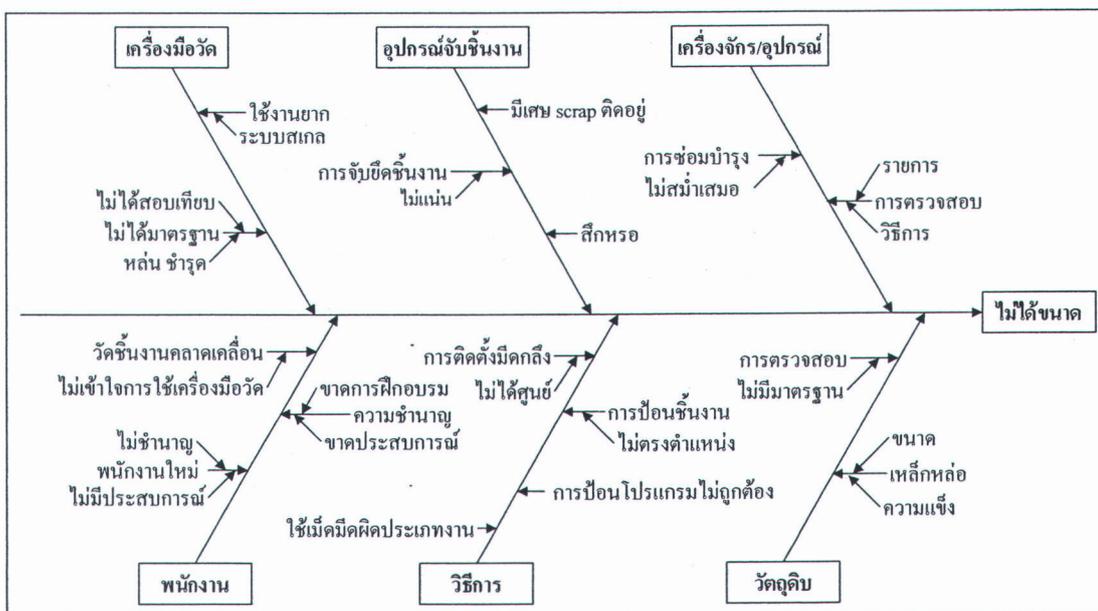


รูปที่ 3.16 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดในการผลิตร่องสายพาน

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำฟังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาด เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท ส่งผลให้ขนาดของชิ้นงานไม่ตรงตามที่กำหนด นอกจากนี้การที่พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่ได้ขนาด ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการคือ การใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้การวัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน

### การหาสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานเบี้ยวโดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานเบี้ยว โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - รายการตรวจสอบเครื่องจักรไม่เหมาะสม
- พิจารณาที่อุปกรณ์จับชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสึกหรอ
  - การยึดจับชิ้นงานไม่แน่น
- พิจารณาที่เครื่องมือวัด สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ใช้งานยาก เนื่องจากเป็นระบบสเกล
  - ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่ได้สอบเทียบ
- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน
  - พนักงานไม่มีความชำนาญ เนื่องจากพนักงานขาดการฝึกอบรม
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - บิดชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง
  - การติดตั้งมีดกลึงไม่ได้ศูนย์

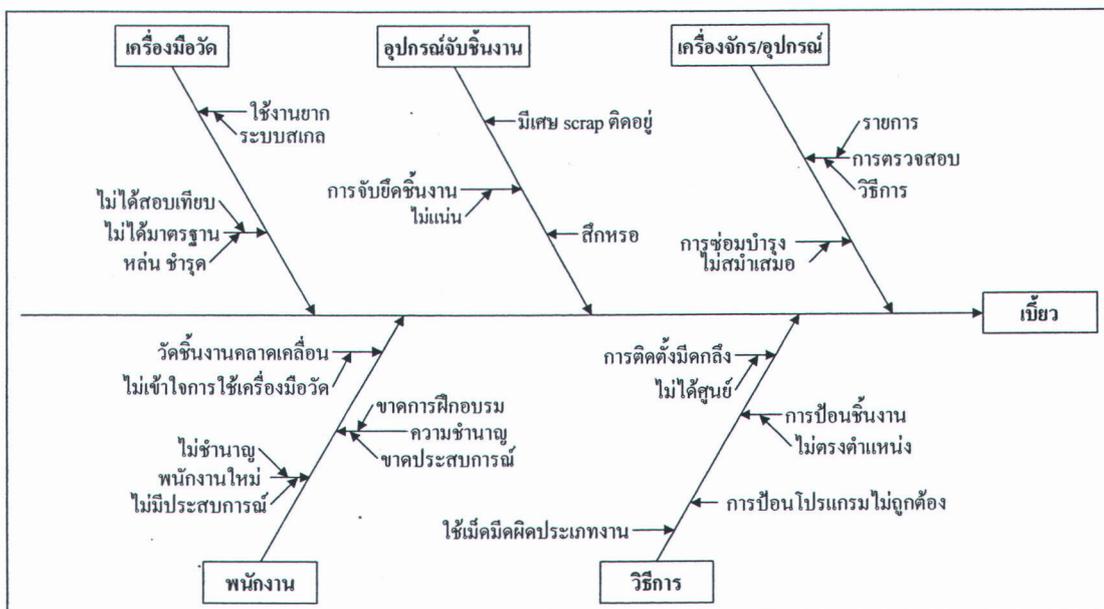

รูปที่ 3.17 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานเบี้ยวในการผลิตร่องสายพาน

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดปัญหาชิ้นงานเบี้ยว เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่นทำให้ชิ้นงานแกว่ง ส่งผลให้ชิ้นงานเบี้ยว


ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาชิ้นงานเบี้ยวที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการ คือ การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น

### 3.6.2 การผลิตคู่มือ

การหาสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดโดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - รายการตรวจสอบเครื่องจักรไม่เหมาะสม
- พิจารณาที่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสึกหรอ
  - การยึดจับชิ้นงานไม่แน่น
- พิจารณาที่เครื่องมือวัด สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ใช้งานยาก เนื่องจากเป็นระบบสเกล
  - ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่ได้สอบเทียบ หรือพนักงานทำหล่น ชำรุดแล้วไม่แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ
- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานใหม่ไม่มีความชำนาญ หรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
  - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน
- พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - เหล็กหล่อไม่ได้ขนาด หรือเหล็กหล่อมีความแข็งมากเกินไป
  - ไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบเหล็กหล่อ
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ป้อนชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง
  - การติดตั้งมีดกลึงไม่ได้ศูนย์

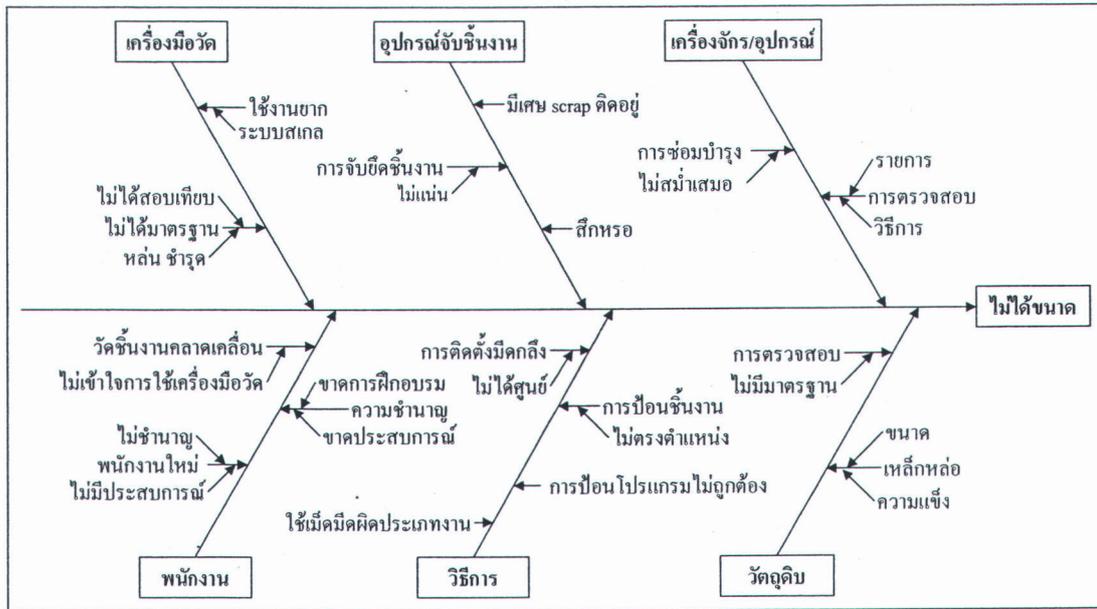

รูปที่ 3.18 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดในการผลิตดุมใน

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำฟังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาด เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการใช้เมล็ดผลิตอินเสิร์ตผลิตประเภท ส่งผลให้ขนาดของชิ้นงานไม่ตรงตามที่กำหนด นอกจากนี้การที่พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่ได้ขนาด


ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการคือ การใช้เมล็ดผลิตอินเสิร์ตผลิตประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้การวัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน

การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากรูตาปเยื้องตำแหน่งโดยใช้ฟังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหารูตาปเยื้องตำแหน่ง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - รายการตรวจสอบเครื่องจักรไม่เหมาะสม
- พิจารณาที่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานมีเศษ scrap ติดอยู่
  - การยึดจับชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน
  - พนักงานไม่มีความชำนาญ เนื่องจากขาดการฝึกอบรม
- พิจารณาที่เครื่องมือวัด สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ใช้งานยาก เนื่องจากเป็นระบบสเกล
  - ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือพนักงานทำหล่น ชำรุด แล้วไม่แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การติดตั้งดอกสว่านไม่ได้ศูนย์
  - การตั้งงานไม่อยู่ในพิสัยที่กำหนด
- พิจารณาที่วัตถุดิบ(ชิ้นงาน) สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด หรือไม่ได้ศูนย์
  - การตรวจสอบชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

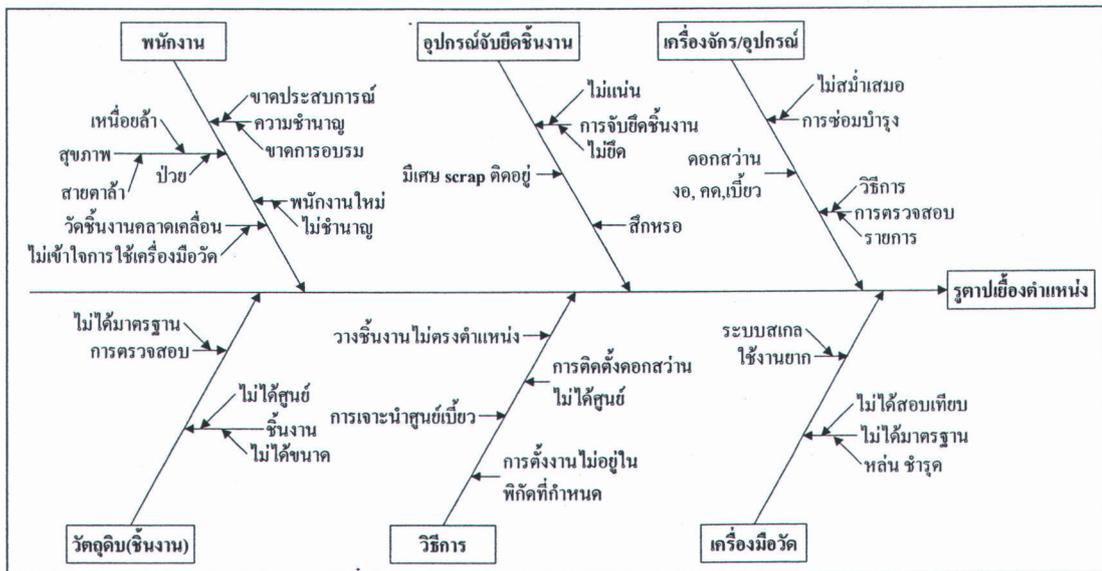

รูปที่ 3.19 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหารูตาปเยื้องตำแหน่งในการผลิตคูมโน


เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำฟังก์ก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดรูตาปเยื้องตำแหน่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การตั้งงานที่มีพิสัยไม่ตรงตำแหน่ง ในที่นี้กำหนดพิสัย(0,0) ซึ่งส่งผลให้เมื่อเจาะและตาปรุแล้ว รูที่ได้จะเยื้องตำแหน่งไม่ตรงตามที่ต้องการ

ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาอุบัติเหตุร้ายแรงที่ได้อาจการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการ คือ การตั้งงานที่มีพิสัยไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด

#### การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากรูตาปเตียงโดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาอุบัติเหตุเตียง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- **พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - ดอกสว่านงอ, คด, เบี้ยว
- **พิจารณาที่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานมีเศษscrap ติดอยู่
  - การยึดจับชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น
- **พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - พนักงานใหม่ไม่มีความชำนาญ
  - พนักงานไม่มีความชำนาญ เนื่องจากขาดการฝึกอบรม
- **พิจารณาที่เครื่องมือวัด สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - ใช้งานยาก เนื่องจากเป็นระบบสเกล
  - ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือพนักงานทำหล่น ชำรุด แล้วไม่แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ
- **พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - วางชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง
  - การเจ้านำศูนย์เบี้ยว
- **พิจารณาที่วัตถุดิบ(ชิ้นงาน) สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด หรือไม่ได้ศูนย์
  - การตรวจสอบชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

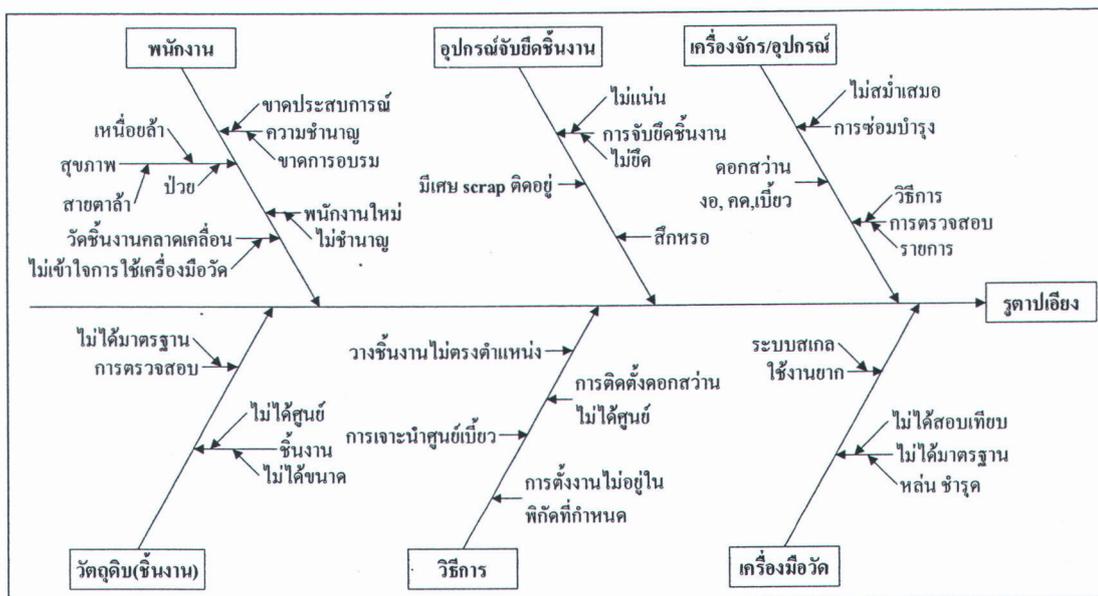

รูปที่ 3.20 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหารูตาปเอียงในการผลิตคีมใน

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดรูตาปเอียง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ซึ่งการที่เศษ scrap ของชิ้นงานที่ทำมาก่อนหน้าสะสมไว้โดยไม่มีการทำทำความสะอาดก่อนเริ่มใส่ชิ้นงานใหม่จะทำให้ชิ้นงานที่ใส่ไปไม่ตั้งฉาก(แนวตั้ง)กับดอกสว่าน ซึ่งส่งผลให้รูเอียง


ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหารูเอียง ที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการ คือ อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่

การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากรูตาปเอียงโดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหารูตาปเอียง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- **พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - ดอกสว่านงอ, คด, เบี้ยว
- **พิจารณาที่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานมีเศษ scrap ติดอยู่
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสึกหรอ
- **พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก**
  - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน

- พนักงานไม่มีความชำนาญ เนื่องจากขาดการฝึกอบรม
- พิจารณาที่เครื่องมือวัด สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ใช้งานยาก เนื่องจากเป็นระบบสเกล
  - ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือพนักงานทำหล่น ชำรุด แล้วไม่แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การติดตั้งดอกสว่านไม่ได้ศูนย์
  - การเจาะนำศูนย์เบี่ยง
- พิจารณาที่วัตถุดิบ(ชิ้นงาน) สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ชิ้นงานไม่ได้ขนาด หรือไม่ได้ศูนย์
  - การตรวจสอบชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

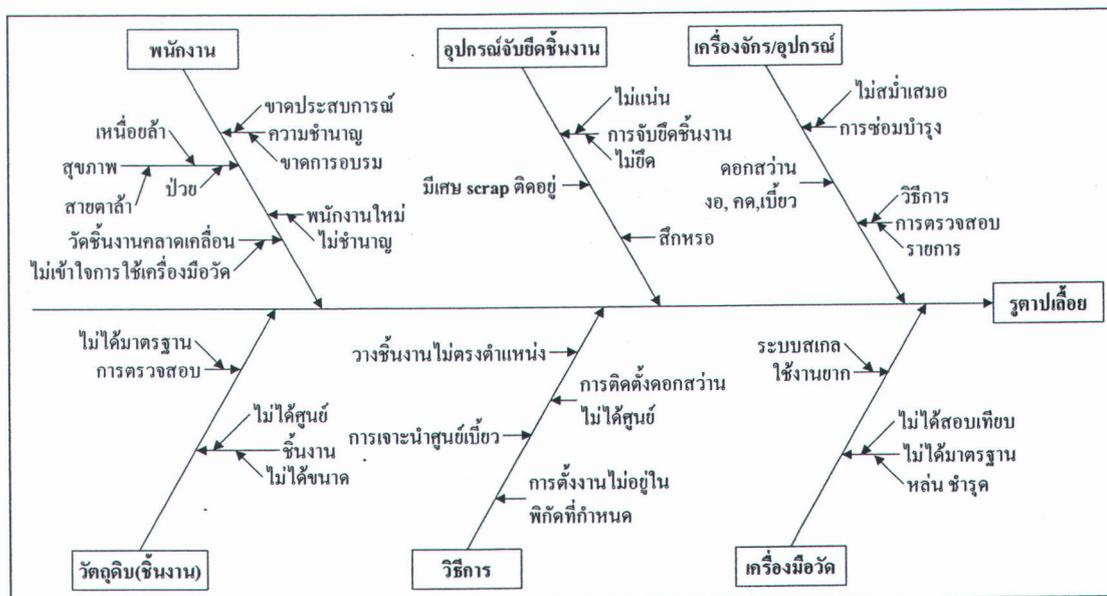

รูปที่ 3.21 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหารูตาปเลื้อยในการผลิตคีมใน


เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำฟังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดรูเลื้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การเจาะนำศูนย์เบี่ยงเกิดมาจากการเจาะนำศูนย์ลึกเกินขอบเรียวของดอกเจาะนำศูนย์ทำให้ดอกสว่านที่จะลงไปเจาะคมตัดดอกสว่านตัดชิ้นงานไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดปัญหารูเลื้อย

ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหารูเลื้อย ที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการ คือ การเจาะนำศูนย์เบี่ยง

### การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากผิวชิ้นงานไม่เรียบ โดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาผิวชิ้นงานไม่เรียบ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ
  - การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี
- พิจารณาที่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานมีเศษ scrap ติดอยู่
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสึกหรอ
  - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น หรือไม่ยึด
- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานใหม่ไม่มีความชำนาญ
  - หัวหน้างานไม่สอนงานให้พนักงาน
  - พนักงานไม่มีความชำนาญ เนื่องจากขาดการฝึกอบรม
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - การเผื่อระยะรีดมากเกินไป
  - ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นน้อยไป

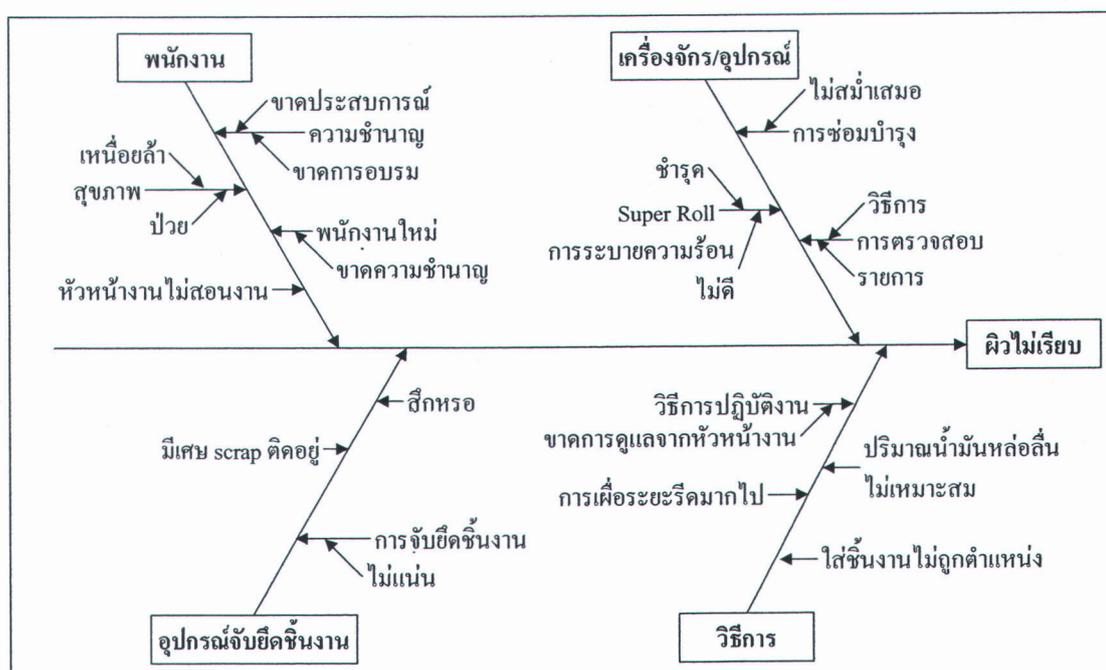

รูปที่ 3.22 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาผิวชิ้นงานไม่เรียบในการผลิตคีมใน

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำผังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดปัญหาผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าสาเหตุที่ถี่มากที่สุดที่มากเกินไปเกิดมาจากการบดตัวของเม็ดลูกปัดกับผิวของชิ้นงานส่งผลให้ผิวด้านในของชิ้นงานมีลักษณะขรุขระ ทำให้ผิวชิ้นงานไม่เรียบ, สาเหตุต่อมาคือ การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดีจะส่งผลให้แกนเมนเคลและเม็ดลูกปัดเสียหาย และยังส่งผลไปยังผิวของชิ้นงานทำให้ผิวของชิ้นงานมีลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาผิวชิ้นงานไม่เรียบ

ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาผิวชิ้นงานไม่เรียบ ที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการ คือ การถี่ระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี


### 3.6.3 การประกอบ

การหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากยางมีฟองอากาศโดยใช้ผังก้างปลา

กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหายางมีฟองอากาศ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานใหม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
  - พนักงานไม่มีความชำนาญเนื่องจากขาดการฝึกอบรม
- พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ยางไม่ตรงตามสเปก
  - ไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบยาง
- พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม
  - เวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม
  - ปริมาณยางไม่เหมาะสม
  - แม่พิมพ์ร้อนเกินไป
- พิจารณาที่เครื่องจักร/แม่พิมพ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - แม่พิมพ์สกปรก
  - เครื่องอัดยางชำรุด
  - การซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ



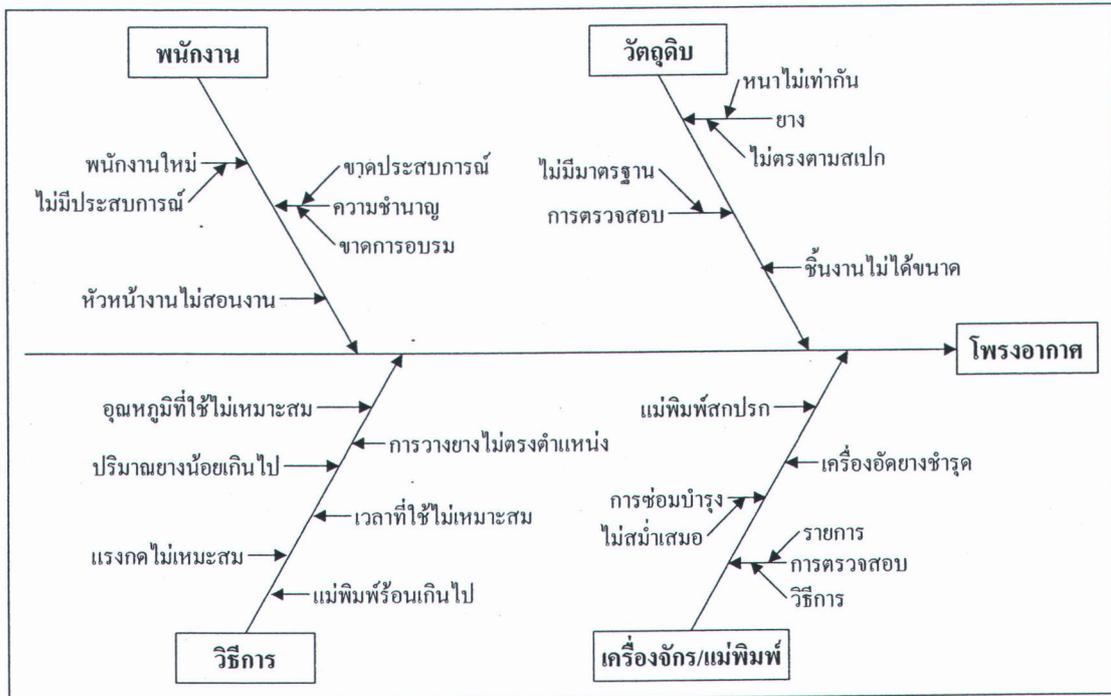

รูปที่ 3.23 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาขงมีโพรงอากาศในการประกอบ

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้จัดทำฟังก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในเกิดขงมีโพรงอากาศ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าปริมาณยางที่น้อยเกินไปส่งผลให้เกิดโพรงอากาศ อีกสาเหตุหนึ่งคือ อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เนื้อยางไม่สุกหรือสุกเกินไป ซึ่งยางไม่สุกจะมีลักษณะเหนียวหนืด และยางสุกเกินไปนั้นตัวเนื้อยางจะเป็นสีนืด นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อยางมีปัญหาและคุณสมบัติของยางด้อยลง ส่งผลให้เกิดโพรงอากาศที่ขง

ดังนั้น สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาขงมีโพรงอากาศ ที่ได้จากการระดมสมองของกลุ่มผู้ชำนาญการคือ ปริมาณยางน้อยเกินไป และอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม

### 3.7 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย

กลุ่มผู้ชำนาญการได้นำฟังก้างปลาใช้ในการค้นหาสาเหตุหลักของการเกิดของเสียในแต่ละปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุดังกล่าวในแต่ละกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12 สาเหตุของการเกิดของเสีย

| การผลิต    | กระบวนการ             | ลักษณะของเสีย  | สาเหตุหลัก  |
|------------|-----------------------|--|---|
| ร่องสายพาน | กลิ้ง<br>(ร่องสายพาน) | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | -การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท<br>-พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัด<br>ชิ้นงานคลาดเคลื่อน |
|            |                       | ชิ้นงานเบี้ยว  | -การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น  |
| คุมโน      | กลิ้ง (คุมโน)         | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | -การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท<br>-พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัด<br>ชิ้นงานคลาดเคลื่อน |
|            | เจาะ                  | รูตาดเบี้ยงตำแหน่ง   | -การตั้งงานที่มีพิคัดไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด  |
|            |                       | รูตาดเบี้ยง  | -อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่   |
|            |                       | รูตาดเบี้ยว  | -การเจาะนำศูนย์เบี้ยว   |
| รีด        | ผิวชิ้นงานไม่เรียบ    | -การเผื่อระยะรีดมากเกินไป<br>-การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี |   |
| การประกอบ  | อัดยาง                | ยางมีโพรงอากาศ   | -ปริมาณยางน้อยเกินไป<br>-อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม   |

### 3.8 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสีย

เมื่อทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกัน  
สรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรง  
ของลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

#### 3.8.1 การผลิตร่องสายพาน

##### • ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการกลิ้ง(ร่องสายพาน) ส่งผลให้  
ชิ้นงานนั้นไม่สามารถนำไปประกอบได้ ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ  
เกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรง  
กับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

- **ชิ้นงานเบี้ยว**

ชิ้นงานเบี้ยว สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถนำไปประกอบได้ ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

### 3.8.2 การผลิตคู่มือ

- **ชิ้นงานไม่ได้ขนาด**

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการกลึง(คู่มือ) ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถนำไปประกอบได้ ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

- **รูตاپย่องตำแหน่ง**

รูตاپย่องตำแหน่ง สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการเจาะ ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถนำไปประกอบได้ ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

- **รูตاپเอียง**

รูตاپเอียง สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการเจาะ ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถนำไปประกอบได้ ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

- **รูตاپเลื้อย**

รูตاپเลื้อย สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการเจาะ ส่งผลให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถนำไปประกอบได้ ต้องถูกกำจัดทิ้ง(100%) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

รุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

- **ผิวชิ้นงานไม่เรียบ**

ผิวชิ้นงานไม่เรียบ สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการรีด เมื่อนำชิ้นงานไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์พูลเลย์แล้วจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พูลเลย์มีอายุการใช้งานสั้นลง และทำให้ o-ring สึกไวขึ้น เมื่อพนักงานพบชิ้นงานมีผิวไม่เรียบจะทำการคัดแยกชิ้นงาน โดยบางส่วนถูกส่งไปยังกระบวนการถัดไป และส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดทิ้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูงซึ่งตรงกับระดับ 7 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.8.3 การประกอบ

- **ยางมีโพรงอากาศ**

ยางที่ชิ้นงานมีโพรงอากาศ เกิดขึ้นในกระบวนการอัดยาง เมื่อนำผลิตภัณฑ์พูลเลย์ไปใช้งานจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการรับแรงของผลิตภัณฑ์ลดลง นอกจากนี้ยังทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลงด้วย เมื่อพนักงานพบว่ายางมีโพรงอากาศจะทำการคัดแยกชิ้นงาน โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนถูกส่งไปยังกระบวนการถัดไป และส่วนที่เหลือถูกกำจัดทิ้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.2 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่สูง ซึ่งตรงกับระดับ 7 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้สรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุตัวเลขแสดงระดับความรุนแรง โดยพิจารณาจากผลกระทบของของเสียดังกล่าว โดยเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 ระดับความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ

| การผลิต    | กระบวนการ             | ลักษณะของเสีย   | ผลกระทบ   | Severity |
|------------|-----------------------|---|---|----------|
| ร่องสายพาน | กลิ้ง<br>(ร่องสายพาน) | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด   | -ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้<br>ถูกกำจัดทิ้ง (100%)   | 8        |
|            |                       | ชิ้นงานเบี้ยว   | -ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้<br>ถูกกำจัดทิ้ง (100%)   | 8        |
| คุมใน      | กลิ้ง(คุมใน)          | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด   | -ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้<br>ถูกกำจัดทิ้ง (100%)   | 8        |
|            | เจาะ                  | รูตาดเบี้ยงตำแหน่ง  | -ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้<br>ถูกกำจัดทิ้ง (100%)   | 8        |
|            |                       | รูตาดเบี้ยง   | -ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้<br>ถูกกำจัดทิ้ง (100%)   | 8        |
|            |                       | รูตาดเลื้อย   | -ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้<br>ถูกกำจัดทิ้ง (100%)   | 8        |
| รีด        | ผิวชิ้นงานไม่เรียบ    | -อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้น<br>-o-ring ลึก ไขว้<br>-มีการคัดแยกชิ้นงาน และบางส่วนถูก<br>กำจัดทิ้ง(น้อยกว่า 100%) | 7   |          |
| การประกอบ  | อึดียง                | ยางมีโพรงอากาศ  | - ประสิทธิภาพในการรับแรงของ<br>ผลิตภัณฑ์ลดลง<br>- อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลง<br>-มีการคัดแยกชิ้นงาน และบางส่วนถูก<br>กำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) | 7        |

### 3.9 การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

เมื่อกลุ่มผู้ชำนาญการได้ทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการพร้อมทั้งผลกระทบ และสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแล้ว การดำเนินการขั้นต่อไปคือ การพิจารณาถึงกระบวนการควบคุมในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาว่า ปัจจุบันบริษัทตัวอย่างมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันหรือมีวิธีการในการตรวจพบลักษณะของเสียอย่างไร ซึ่งบทสรุปที่ได้เป็นดังนี้

### 3.9.1 การผลิตร่องสายพาน

- **ชิ้นงานไม่ได้ขนาด**

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากการใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นมีการควบคุมและตรวจสอบดังนี้

- สำหรับสาเหตุที่มาจากการใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นมีการสุ่มตรวจชิ้นงานโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) ซึ่งตรวจสอบขนาดของชิ้นงานด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากการใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทงาน และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นมีประสิทธิภาพการตรวจพบปานกลางซึ่งตรงกับหมายเลข 5

- **ชิ้นงานเบี้ยว**

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่า ชิ้นงานเบี้ยวที่มีสาเหตุมาจากการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น มีการควบคุมโดยหัวหน้าแผนกคอยกับจับพนักงานให้ตรวจสอบการจับยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเริ่มการผลิต มีการสุ่มตรวจชิ้นงาน โดยพนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) ซึ่งตรวจสอบขนาดของชิ้นงานด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น มีประสิทธิภาพการตรวจพบปานกลางซึ่งตรงกับหมายเลข 5

### 3.9.2 การผลิตคุดมโน

- **ชิ้นงานไม่ได้ขนาด**

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากการใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นมีการควบคุมและตรวจสอบดังนี้

- สำหรับสาเหตุที่มาจากการใช้เม็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นมีการสุ่มตรวจชิ้นงานโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) ซึ่งตรวจสอบขนาดของชิ้นงานด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากการใช้เม็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทงาน และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นมีประสิทธิภาพการตรวจพบปานกลางซึ่งตรงกับหมายเลข 5

#### • รูตاپย็องตำแหน่ง

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่า รูตاپย็องตำแหน่งที่มีสาเหตุมาจากการตั้งงานที่มีพิกัดไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด มีการควบคุมโดยให้พนักงานหาระยะพิกัดในการตั้งงาน 2 ครั้ง และสุ่มตรวจชิ้นงานโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่ารูตاپย็องชิ้นงานย็องตำแหน่งที่มีสาเหตุมาจากการตั้งงานที่มีพิกัดไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด มีประสิทธิภาพการตรวจพบปานกลาง ซึ่งตรงกับหมายเลข 4

#### • รูตاپย็อง

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่า รูตاپย็องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่นั้นมีการควบคุมโดยหัวหน้าแผนกจะบอกให้พนักงานทำความสะอาด และมีการสุ่มตรวจชิ้นงานโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่ารูตاپย็องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่มีประสิทธิภาพการตรวจพบปานกลาง ซึ่งตรงกับหมายเลข 5

#### • รูตاپย็อง

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่า รูตاپย็องที่มีสาเหตุมาจากการเจ้าน้ำมันย็อง มีมีการสุ่มตรวจชิ้นงานโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่ารูตاپย็องที่มีสาเหตุมาจากการเจ้าน้ำมันย็อง มีประสิทธิภาพการตรวจพบปานกลาง ซึ่งตรงกับหมายเลข 5

- **ผิวชิ้นงานไม่เรียบ**

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันแล้วพบว่าผิวชิ้นงานไม่เรียบที่มีสาเหตุมาจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี นั้นมีการควบคุมและตรวจสอบดังนี้

- สาเหตุที่มาจาก การเผื่อระยะรีดมากเกินไป เกิดมาจากการบดของตัวแม่ดลูกป็นกับผิวของชิ้นงานทำให้ผิวของชิ้นงานด้านในมีผิวขรุขระ ซึ่งมีการตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาและสัมผัสชิ้นงาน

- สาเหตุที่มาจาก การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ส่งผลให้แกนแมนเดลและแม่ดลูกป็นเสียหาย อีกทั้งยังส่งผลไปยังผิวของชิ้นงานทำให้ผิวของชิ้นงานมีลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งมีการตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาและสัมผัสชิ้นงาน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่าชิ้นงานมีผิวไม่เรียบที่มีสาเหตุมาจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดีนั้นมีประสิทธิภาพการตรวจพบต่ำมาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.9.3 การประกอบ

- **ยางมีโพรงอากาศ**

ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้พิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ยางมีโพรงอากาศที่มีสาเหตุมาจากปริมาณยางน้อยเกินไป และเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสมนั้นมีการควบคุมตรวจสอบดังนี้

- สำหรับสาเหตุที่มาจากปริมาณยางน้อยเกินไปนั้น มีการควบคุมโดยให้พนักงานชั่งยาง 2 ครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากตาชั่งที่ใช้ในปัจจุบันเป็นตาชั่งเข็ม ซึ่งการตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาและสัมผัสชิ้นงาน

- สำหรับสาเหตุที่มาจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมนั้น จะทำให้ยางนั้นไม่สุกซึ่งยางจะมีความเหนียวหนืด หรือถ้ายางสุกเกินไปจะทำให้ยางมีสีนวล สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานนั้นจะด้วยสายตาและสัมผัสชิ้นงาน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ Process FMEA จากตารางที่ 2.5 พบว่ายางมีโพรงอากาศที่มีสาเหตุมาจากปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุมาจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมนั้นมีประสิทธิภาพการตรวจพบต่ำมาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้สรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุตัวเลขแสดงระดับการตรวจพบ โดยพิจารณาจากการตรวจพบของของเสียดังกล่าว โดยเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 ระดับการตรวจพบที่เกิดจากการตรวจพบของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ

| การผลิต    | กระบวนการ           | ลักษณะของเสีย                              | การตรวจพบ   | Detection |
|------------|---------------------|--|---|-----------|
| ร่องสายพาน | กลิ้ง (ร่องสายพาน)  | ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด                         | - สุ่มตรวจโดย QC โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตรวจสอบ | 5         |
|            |                     | ชิ้นงาน เบี้ยว                             | - สุ่มตรวจโดย QC โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตรวจสอบ | 5         |
| คุดใน      | กลิ้ง (คุดใน)       | ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด                         | - สุ่มตรวจโดย QC โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตรวจสอบ | 5         |
|            | เจาะ                | รูตาดปเฉียงตำแหน่ง                         | - สุ่มตรวจโดย QC                                    | 4         |
|            |                     | รูตาดปเอียง                                | - สุ่มตรวจโดย QC                                    | 5         |
|            |                     | รูตาดปเลื้อย                               | - สุ่มตรวจโดย QC                                    | 5         |
| รีด        | ผิวชิ้นงาน ไม่เรียบ | - สุ่มตรวจโดย QC ตรวจสอบด้วยสายตาและสัมผัส | 7   |           |
| การประกอบ  | อึดยาง              | ยางมีโพรงอากาศ                             | - ตรวจสอบด้วยสายตาและสัมผัส                         | 7         |

### 3.10 ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสีย พร้อมทั้งข้อมูลความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้ว กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับของเสียที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลรายงานสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการผลิตที่ 6-9 ปี 2550 (ภาคผนวก ก) โดยในการผลิตร่องสายพานมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น, การผลิตคุดในมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น และในส่วนของการประกอบนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 2,684 ชิ้น ซึ่งผลสรุปจากการดำเนินการอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ Process FMEA ตามตารางที่ 2.3 ได้ผลดังนี้

### 3.10.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท โดยสังเกตลักษณะขนาดที่เกิดขึ้นจะเล็กหรือใหญ่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จากข้อมูลพบว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทมีจำนวน 9 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.32% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 41 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 1.44% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 1.0% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 7

ชิ้นงานเบี้ยว โดยมีสาเหตุมาจาก

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น โดยสังเกตลักษณะขนาดที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากัน(เบี้ยว) จากข้อมูลพบว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่นมีจำนวน 13 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.46% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

### 3.10.2 การผลิตคูมโน

- กระบวนการกลึง (คูมโน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท โดยสังเกตลักษณะขนาดที่เกิดขึ้นจะเล็กหรือใหญ่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จากข้อมูลพบว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทมีจำนวน 14 ชิ้น เทียบ

กับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.49% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O)มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นตรงกับระดับ 6

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 42 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 1.47% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 1.0% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 7

#### ● กระบวนการเจาะ

รูตูปเยื้องตำแหน่ง โดยมีสาเหตุมาจาก

- การตั้งงานที่มีพิกัดไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด จากข้อมูลพบว่ารูตูปเยื้องตำแหน่งที่เกิดจากสาเหตุการตั้งงานที่มีพิกัดไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนดมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 3

รูตูปเอียง โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ จากข้อมูลพบว่า รูตูปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่มีจำนวน 42 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 2,855ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 1.47% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 1.0% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 7

รูตูปเลื้อย โดยมีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง จากข้อมูลพบว่า รูตูปเลื้อยที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีจำนวน 28 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.98% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 1.0% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 7

#### ● กระบวนการรีด

ผิวชิ้นงานไม่เรียบ โดยมีสาเหตุมาจาก

- การเผื่อระยะรีดมากเกินไป โดยสังเกตผิวของชิ้นงานจะมีลักษณะผิวขรุขระ จากข้อมูลพบว่าผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุการเผื่อระยะ

รีดมากเกินไปมีจำนวน 21 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.74% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

- การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี โดยสังเกตผิวของชิ้นงานจะมีลักษณะผิวเป็นคลื่น จากข้อมูลพบว่า ผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดีมีจำนวน 8 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,855 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.28% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

### 3.10.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง

ยางมีโพรงอากาศ โดยมีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป จากข้อมูลตรวจน้ำหนักยางพบว่าชิ้นยางที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดอยู่จำนวน 31 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นยางทั้งสิ้น 2,684 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 1.15 % ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 1.0% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 7
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพบว่า ยางมีโพรงอากาศที่เกิดจากสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมมีจำนวน 18 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 2,684 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.67% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้สรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุตัวเลขแสดงระดับความถี่การเกิดของเสีย โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิดของเสีย โดยเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.15



ตารางที่ 3.15 ระดับความถี่ที่เกิดจากแต่สาเหตุของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ

| การผลิต    | กระบวนการ             | ลักษณะของเสีย      | สาเหตุของการเกิดของเสีย   | Occurrence                                    |
|------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| ร่องสายพาน | กลิ้ง<br>(ร่องสายพาน) | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | การใช้เม็คมัดอินเลิร์ตผิดประเภท                                   | 5   |
|            |                       |                    | พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ<br>วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน | 7   |
|            |                       | ชิ้นงานเบี้ยว      | การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับ<br>ชิ้นงานไม่แน่น                   | 6   |
| คুমใน      | กลิ้ง(คুমใน)          | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | การใช้เม็คมัดอินเลิร์ตผิดประเภท                                   | 6   |
|            |                       |                    | พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ<br>วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน | 7   |
|            |                       | เจาะ               | รูตาดปเยื้องตำแหน่ง   | การตั้งงานที่มีพิคัดไม่ตรง<br>ตำแหน่งที่กำหนด |
|            | รูตาดปเอียง           |                    | อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่                                  | 7   |
|            | รูตาดปเลื้อย          |                    | การเจ้านำศูนย์เบี้ยว  | 7   |
|            | รีด                   | ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | การเผื่อระยะรีดมากเกินไป  | 6   |
|            |                       |                    | การระบายความร้อนของ Super<br>Roll ไม่ดี                           | 5   |
| การประกอบ  | อัดยาง                | ยางมีโพรงอากาศ     | ปริมาณยางน้อยเกินไป   | 7   |
|            |                       |                    | อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม  | 6   |

### 3.11 การคำนวณค่า PRN

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ทราบถึงระดับความรุนแรง(Severity) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสีย, ความถี่ในการเกิดของเสีย(Occurrence) รวมทั้งความสามารถในการตรวจพบของเสีย (Detection) กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการในปัจจุบันแล้วจึงได้นำมาคำนวณหาค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ(Risk Priority Number : RPN) ที่เกิดจากของเสียดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียต่อไป

ตารางที่ 3.16 ค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

| กระบวนการ            | ลักษณะของเสีย      | สาเหตุ   | Severity | Occurrence | Detection | RPN |
|----------------------|--------------------|--|----------|------------|-----------|-----|
| กลึง<br>(ร่องสายพาน) | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | การใช้เม็คมีดอินเสิร์ตผิดประเภท  | 8        | 5          | 5         | 200 |
|                      |                    | พนักงานไม่เข้าใจวิธีการวัด-การใช้เครื่องมือวัดทำให้การตรวจวัดชิ้นงานไม่มีประสิทธิภาพ | 8        | 7          | 5         | 280 |
|                      | ชิ้นงานเบี้ยว      | การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น  | 8        | 6          | 5         | 240 |
| กลึง(คูมโน)          | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | การใช้เม็คมีดอินเสิร์ตผิดประเภท  | 8        | 6          | 5         | 240 |
|                      |                    | พนักงานไม่เข้าใจวิธีการวัด-การใช้เครื่องมือวัดทำให้การตรวจวัดชิ้นงานไม่มีประสิทธิภาพ | 8        | 7          | 5         | 280 |
| เจาะ                 | รูตาดเบี้ยงตำแหน่ง | การตั้งงานที่มีพิคัดไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด  | 8        | 3          | 4         | 96  |
|                      | รูตาดเบี้ยง        | อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่   | 8        | 7          | 5         | 280 |
|                      | รูตาดเลื้อย        | การเจ้านำศูนย์เบี้ยว   | 8        | 7          | 5         | 280 |
| รีด                  | ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | การเผื่อระยะรีดมากเกินไป   | 7        | 6          | 7         | 294 |
|                      |                    | การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี   | 7        | 5          | 7         | 245 |
| อัดยาง               | ยางมีโพรงอากาศ     | ปริมาณยางน้อยเกินไป  | 7        | 7          | 7         | 343 |
|                      |                    | อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม   | 7        | 6          | 7         | 294 |

### 3.12 การบันทึกข้อมูลในตาราง Process FMEA

ตารางที่ 3.17 การวิเคราะห์ที่ใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการกลึง(ห้องสายพาน)

ชื่องาน : ฐาน  
 ITEM : กระบวนการกลึง (ห้องสายพาน)  
 รุ่นปี/ชนิด/ประเภท :  
 MODEL YEAR (S)/VEHICLE (S)  
 CORE TEAM : ชนวิวัฒน์, อรุณา, สกต, ณัฐพร, อภิสิทธิ์, กุวานท, อธิกร, กิ่งวอ, ปวีธา

จัดเตรียมโดย : ทีมเตรียม  
 PREPARED BY : พิชัยภรณ์  
 วันที่จัดทำ (ครั้งแรก) :  
 FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 0

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)  
 FMEA NUMBER : FMEA-001  
 หน้า : 1 จาก 1  
 PAGE 1 OF 1

| PROCESS<br>กระบวนการ                | POTENTIAL<br>FAILURE MODE<br>รูปแบบของความ<br>ล้มเหลวที่น่าจะ<br>เป็นไปได้ | POTENTIAL<br>EFFECT(S)<br>OF FAILURE<br>ผลกระทบ<br>ของความ<br>ล้มเหลวที่น่าจะ<br>เป็นไปได้ | Severity | Class | POTENTIAL CAUSE(S)<br>สาเหตุของความล้มเหลว                            | Occurrence | CURRENT PROCESS<br>CONTROL PREVENTION<br>การป้องกันความล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL DETECTION<br>การตรวจเช็คความล้มเหลว | RPN | RECOMMEN<br>DED ACTION<br>(S)<br>มาตรการแก้ไข | RESPONSIBILITY &<br>TARGET<br>COMPLETION DATE<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>แก้ไขและกำหนดเสร็จ | ACTION RESULTS<br>ผลจากการปฏิบัติการแก้ไข |            |     |
|-------------------------------------|--|--|----------|-------|---|------------|--|--|-----|---|--|---|------------|-----|
|                                     |  |  |          |       |   |            |  |  |     |   |  | Severity                                  | Occurrence | RPN |
| กึ่ง(ห้องสายพาน)<br><br>REQUIREMENT | ชิ้นงานไม่ได้ขนาด  | ชิ้นงานไม่สามารถ<br>นำไปประกอบได้<br>ถูกจำกัดถึง (100%)                                    | 8        |       | การได้มีเม็ดอินทรีย์ติด<br>ประเภท                                     | 5          | ควบคุมโดยQC  | การตรวจเช็คความล้มเหลว   | 200 | มาตรการแก้ไข                                  |  |   |            |     |
|                                     |  |  |          |       | พนักงานไม่เข้าใจการใช้<br>เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงาน<br>คลาดเคลื่อน | 7          | ควบคุมโดยQC  |  |     |   |  |   |            |     |
|                                     |  |  |          |       | การขยับชิ้นงานของอุปกรณ์<br>จับยึดชิ้นงานไม่แน่น                      | 6          | ควบคุมโดยQC  |  |     |   |  |   |            |     |

ตารางที่ 3.18 การวิเคราะห์ที่ใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการกลึง (คู่มือ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน : หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ จัดเตรียมโต๊ะ FMEA NUMBER : FMEA-002  
 ITEM : กระบวนการกลึง (คู่มือ) PREPARED BY : พิศารักษ์ FMEA-002  
 รุ่น/ปีคิดประเภท วันที่จัดทำ (ครั้งแรก) แก้วแก้ว หน้าที่ ๑๓  
 MODEL YEAR (S)/VEHICLE (S) FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 0 PAGE 1 OF 1  
 CORE TEAM : ฐวีวัฒน์, อนุชา, สกต, ณัฐพร, อนุชา, อธิกร, สำวณ, ปรีชา

| PROCESS<br>กระบวนการ         | POTENTIAL<br>FAILURE MODE<br>รูปแบบของความ<br>ล้มเหลวที่จะ<br>เป็นไปได้<br>เป็นไปได้อย่างไร | POTENTIAL<br>EFFECT(S)<br>OF FAILURE<br>ผลของความ<br>ล้มเหลวที่จะ<br>เป็นไปได้<br>เป็นไปได้อย่างไร | Severity | Class | POTENTIAL CAUSE(S)<br>สาเหตุของความล้มเหลว                            | CURRENT PROCESS<br>CONTROL<br>PREVENTION<br>การป้องกันความล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL<br>DETECTION<br>การตรวจค้นความล้มเหลว | RPN | RECOMMEN<br>DED ACTION<br>(S)<br>มาตรการแก้ไข | RESPONSIBILITY &<br>TARGET<br>COMPLETION DATE<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>แก้ไขและกำหนดเสร็จ | ACTION RESULTS<br>ผลสรุปการปฏิบัติงานแก้ไข |            |            |
|------------------------------|---|--|----------|-------|---|---|--|-----|---|--|--|------------|------------|
|                              |   |  |          |       |   |   |  |     |   |  | ACTION TAKEN<br>วิธีปฏิบัติจริง            | Severity   | Occurrence |
| REQUIREMENT<br>กลึง (คู่มือ) | ชิ้นงานไม่ได้นขนาด  | ชิ้นงานไม่สามารถ<br>นำไปประกอบได้<br>ถูกต้องถึง (100%)   | 8        |       | การใส่มีดอินเดียมผิด<br>ประเภท  | การป้องกันความล้มเหลว   | การตรวจค้นความล้มเหลว  | 5   | มาตรการแก้ไข                                  | ผู้รับผิดชอบในการ<br>แก้ไขและกำหนดเสร็จ  | Severity                                   | Occurrence | Detection  |
|                              |   |  |          |       | พนักงานไม่เข้าใจการใช้<br>เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงาน<br>คลาดเคลื่อน |   |  | 5   |   |  |  |            |            |

ตารางที่ 3.19 การวิเคราะห์ที่โดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการเจาะ

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

FMEA NUMBER  
FMEA-003  
แผนที่ ๑๓  
PAGE 1 OF 1

จัดเตรียมโดย  
PREPARED BY : พีรภกรณ  
วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)      แก้ไข  
FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550      REV. 0

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ  
PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team  
กำหนดเสร็จ  
KEY DATE

ชื่องาน  
ITEM : กระบวนการเจาะ  
รุ่น/ปี/ชนิดประเภท  
MODEL YEAR (S)/VEHICLE (S)  
CORE TEAM : อนุวัฒน์, อรุษา, สกน, อนุพล, อภิสิทธิ์, สว่าง, ปรวิษา

| PROCESS<br>กระบวนการ | POTENTIAL<br>FAILURE MODE<br>รูปแบบของความ<br>ล้มเหลวที่จะ<br>เป็นไปได้ | POTENTIAL<br>EFFECT(S)<br>OF FAILURE<br>ผลของความ<br>ล้มเหลวที่จะ<br>เป็นไปได้ | Severity | Class | POTENTIAL CAUSE(S)<br>สาเหตุของความล้มเหลว         | Occurrence | CURRENT PROCESS<br>CONTROL PREVENTION<br>การป้องกันความล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL DETECTION<br>การตรวจค้นความล้มเหลว | RPN | RECOMMEN<br>DED ACTION<br>(S)<br>มาตรการแก้ไข | RESPONSIBILITY &<br>TARGET<br>COMPLETION DATE<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>แก้ไขและกำหนดเสร็จ | ACTION RESULTS<br>ผลการปฏิบัติตามแก้ไข |          |            |
|----------------------|---|--|----------|-------|--|------------|--|---|-----|---|--|--|----------|------------|
|                      |   |  |          |       |  |            |  |   |     |   |  | ACTION TAKEN<br>วิธีปฏิบัติจริง        | Severity | Occurrence |
| REQUIREMENT<br>เจาะ  | รูตามต้องการ  | รูงานไม่สามารถ<br>นำไปประกอบได้<br>ถูกต้องทั้งหมด (100%)                       | 8        |       | การตั้งงานที่มีวิธีคิดไม่อยู่ใน<br>ตำแหน่งที่กำหนด | 3          | ให้ coordinate งาน 2 ครั้ง                                     | ตรวจสอบโดยQC  | 4   | 96  |  |  |          |            |
|                      | รูตามอ้างอิง  | รูงานไม่สามารถ<br>นำไปประกอบได้<br>ถูกต้องทั้งหมด (100%)                       | 8        |       | อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่                   | 7          | หัวหน้าแผนกออกให้<br>พนักงานทำความสะอาด                        | ตรวจสอบโดยQC  | 5   | 280   |  |  |          |            |
|                      | รูตามยึด  | รูงานไม่สามารถ<br>นำไปประกอบได้<br>ถูกต้องทั้งหมด (100%)                       | 8        |       | การเจาะไม่ศูนย์กลาง                                | 7          |  | ตรวจสอบโดยQC  | 5   | 280   |  |  |          |            |

ตารางที่ 3.20 การวิเคราะห์ที่โดยใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการรีด

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน : หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ รีดรีดรอยโค  
 ITEM : กระบวนการรีด PREPARED BY : พชรภรณ์ FMEA NUMBER : FMEA-004  
 รุ่นผลิตภัณฑ์ประเภท กำหนดสิ่ง กำหนดที่ หน้า 3 จาก  
 MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S) KEY DATE : วันที่จัดทำ (ครั้งแรก) PAGE 1 OF 1  
 CORE TEAM : อนุวัฒน์, อรุษา, ตก, อนุชก, กุมาท, อธิจักร, สว่าง, ปวีธา FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 0

| PROCESS<br>กระบวนการ | POTENTIAL<br>FAILURE MODE<br>รูปแบบของความ<br>ล้มเหลวที่มักจะ<br>เกิดขึ้นได้ | POTENTIAL<br>EFFECT(S)<br>OF FAILURE<br>ผลของความ<br>ล้มเหลวที่มักจะ<br>เกิดขึ้นได้   | Class | Severity | POTENTIAL CAUSE(S)<br>สาเหตุของความล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL<br>PREVENTION<br>การป้องกันความล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL-DETECTION<br>การตรวจจับความล้มเหลว | RPN | RECOMMEN<br>DED ACTION<br>(S)<br>มาตรการแก้ไข | RESPONSIBILITY &<br>TARGET<br>COMPLETION DATE<br>ผู้รับผิดชอบในการ<br>แก้ไขและกำหนดเสร็จ | ACTION RESULTS<br>ผลสรุปการปฏิบัติตามแก้ไข |          |            |
|----------------------|--|---|-------|----------|--|---|---|-----|---|--|--|----------|------------|
|                      |  |   |       |          |  |   |   |     |   |  | ACTION TAKEN<br>วิธีปฏิบัติจริง            | Severity | Occurrence |
| REQUIREMENT<br>รีด   | ผิวรีดงานไม่เรียบ  | - อนุภาการใช้งานของ<br>ผลิตภัณฑ์ชิ้น<br>- oring ตีกำไว้ขึ้น<br>- มีการกัดแตก<br>ชิ้นงานและบางส่วน<br>ถูกกำจัดทิ้ง<br>(น้อยกว่า100%) | 7     | 6        | การดีดระยะรีดมากเกินไป                     | -   | ตรวจสอบหัวสายพานและสปีด                                       | 7   | 294   |  |  |          |            |
|                      |  |   |       |          | การระบายความร้อนของ<br>Super Roll ไม่ดี    | -   | ตรวจสอบหัวสายพานและสปีด                                       | 7   | 245   |  |  |          |            |

ตารางที่ 3.21 การวิเคราะห์ที่ใช้ Process FMEA สำหรับกระบวนการอัดยาง (การประกอบ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

FMEA NUMBER  
FMEA-005  
แผ่นที่ 010  
PAGE 1 OF 1

จัดเตรียมโดย  
PREPARED BY : พิชรภรณ์  
วันที่จัดทำ (ตรงเนก) แก้วไข  
FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 0

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ  
PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team  
กำหนดเสร็จ  
KEY DATE

ชื่องาน  
ITEM : กระบวนการอัดยาง  
รุ่น/ผลิตภัณฑ์ประเภท  
MODEL YEAR (S)/VEHICLE (S)  
CORE TEAM : ธนวิวัฒน์, ธนุชา, สกน, ณัฐพท, อุวนาท, อังกริกร, สว่างน, ปวีรชา

| PROCESS<br>กระบวนการ  | POTENTIAL<br>FAILURE MODE<br>รูปแบบของความ<br>ล้มเหลวที่มักจะ<br>เป็นไปได้ | POTENTIAL<br>EFFECT(S)<br>OF FAILURE<br>ผลของความล้มเหลวที่<br>น่าจะเป็นไปได้  | Severity | Class | POTENTIAL CAUSE(S)<br>สาเหตุของความล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL<br>PREVENTION<br>การป้องกันความ<br>ล้มเหลว | CURRENT PROCESS<br>CONTROL DETECTION<br>การตรวจเช็คความล้มเหลว | Detection | RPN | RECOMMEN<br>DED ACTION<br>(S)<br>มาตรการแก้ไข | RESPONSIBILITY &<br>TARGET COMPLETION<br>DATE<br>ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข<br>และกำหนดเสร็จ | ACTION RESULTS<br>ผลสรุปการปฏิบัติตามแก้ไข |            |          |
|-----------------------|--|--|----------|-------|--|---|--|-----------|-----|---|--|--|------------|----------|
|                       |  |  |          |       |  |   |  |           |     |   |  | ACTION TAKEN<br>วิธีปฏิบัติจริง            | Occurrence | Severity |
| REQUIREMENT<br>อัดยาง | ยางมีโพรงอากาศ   | - ประสิทธิภาพการรับ<br>แรงของผลิตภัณฑ์<br>ลดลง<br>- อายุการใช้งานสั้น<br>- มีการแตกหักชิ้นงาน<br>และบางส่วนถูกกำจัด<br>ทิ้ง(น้อยกว่า 100%) | 7        |       | ปริมาณยางน้อยเกินไป                        | ให้พนักงานเรียงยาง 2<br>ครั้งก่อนนำไปทำการ<br>ผลิต                    | ตรวจสอบด้วยสายตาและสัมผัส                                      | 7         | 343 |   |  |  |            |          |
|                       |  | อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม   |          |       | อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม                   |   | ตรวจสอบด้วยสายตาและสัมผัส                                      | 7         | 294 |   |  |  |            |          |