

บทที่ 4

การดำเนินการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทตัวอย่าง พบว่า ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด, ชิ้นงานเบี้ยว, รูตาปเอียงตำแหน่ง, รูตาปเอียง, รูตาปเลื้อย, ผิวชิ้นงานไม่เรียบ และยางมีฟองอากาศ ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการจึงใช้วิธีการลดของเสียในกระบวนการผลิตพลุลย์ สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยใช้ Process FMEA เทคนิคดังกล่าวจะพิจารณาถึงค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ(Risk Priority Number : RPN) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการแก้ไข กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนดให้ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ(RPN) ที่มากกว่า 100 จะได้รับการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งมาตรการแก้ไขดังกล่าวได้พิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยมีรายการดังนี้

การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)

ของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 รายการ คือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด และชิ้นงานเบี้ยว ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

- การใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท (RPN = 280)
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 240)

ชิ้นงานเบี้ยว

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น (RPN = 200)

การผลิตคูมใน

- กระบวนการกลึง (คูมใน)

ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่

- การใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท (RPN = 280)
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 200)

- กระบวนการเจาะ

ของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 รายการ คือ รูตาปเอียง และรูตาปเลื้อย ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่

รูตาปเอียง

- อุปกรณ์จับยึดพิเศษ scrap ติดอยู่ (RPN = 240)

รูตาปเอียง

- การเจาะนำศูนย์เบี้ยว (RPN = 200)
- กระบวนการรีด
 - ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - การเผื่อระยะรีดมากเกินไป (RPN = 343)
 - การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี (RPN = 294)

การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง
 - ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - ปริมาณยางน้อยเกินไป (RPN = 245)
 - อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม (RPN = 343)

4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 1

4.1.1 การผลิตร่องสายพาน

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ครั้งที่ 1 (รอบการผลิตที่ 10 -11 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด และชิ้นงานเบี้ยว กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เมล็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทและพนักงานไม่เข้าใจวิธีการวัด-การใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตร่องสายพาน : WI-PD-04 (หน้า 119-124)

2. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็ดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันจัดทำเอกสารการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดอินเสิร์ต พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ เอกสารแสดงการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดให้แก่พนักงาน แสดงดังรูปที่4.2 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข), เอกสารการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็ดมีดผิดประเภทนั้น และสาเหตุที่พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด มีค่าลดลงจาก 5 เหลือ 3



รูป 4.1 การฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวัด"

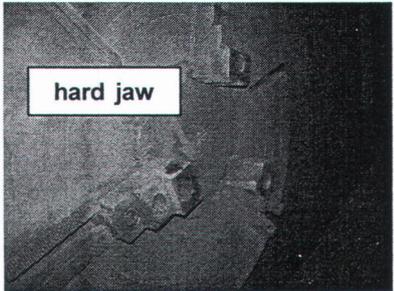
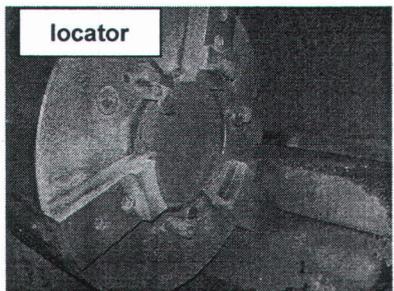
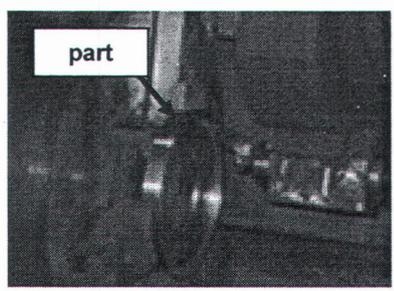
ชิ้นงานเบี้ยว

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตร่องสายพาน : WI-PD-04 (หน้า 119-124)

2. ให้นักงานแผนกผลิตติดตั้งตัวยันชิ้นงาน(locator) ที่หัวจับจำนวน 3 จุด โดยให้อยู่บริเวณเส้นรอบวงขอบนอกของชิ้นงาน(วงนอกสุดของชิ้นงาน) เพื่อป้องกันการแกว่งหรือพริ้วของชิ้นงานและช่วยในการรับแรงที่เกิดจากการตัดเฉือนของเม็ดเม็ด แสดงดังรูปที่ 4.1 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น ลดลงจาก 5 เหลือ 3

	<p>ก่อนการปรับปรุง</p> <p>- หัวจับที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งตัวยันชิ้นงาน (locator)</p>
	<p>การดำเนินการปรับปรุง</p> <p>- ดำเนินการติดตั้งตัวยันชิ้นงาน (locator) ไปยังบริเวณเส้นรอบวงขอบนอกของชิ้นงาน(วงนอกสุดของชิ้นงาน) จำนวน 3 จุด</p>
	<p>หลังการดำเนินการปรับปรุง</p> <p>- การติดตั้งชิ้นงานกับตัวยันชิ้นงาน (locator)</p>

รูปที่ 4.2 การดำเนินการติดตั้งตัวยันชิ้นงาน (locator)

4.1.2 การผลิตคู่มือ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง(คู่มือ) ครั้งที่ 1 (รอบการผลิตที่ 10 -11 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(คู่มือ) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทและพนักงาน ไม่เข้าใจวิธีการวัด-การใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคู่มือ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคู่มือใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)
2. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันจัดทำเอกสารการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ เพื่อยึดอายุการใช้งานของเม็คมัดอินเสิร์ต พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ เอกสารแสดงการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 203-204)
3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดให้แก่พนักงาน แสดงดังรูปที่4.2 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข), เอกสารการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 203-204)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็คมัดผิดประเภทนั้น และสาเหตุที่พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด มีค่าลดลงจาก 5 เหลือ 3

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 1
(รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

ในกระบวนการเจาะ พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ รูตาปเอียง และรูตาปเฉียง กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงดังนี้

รูตาปเอียง

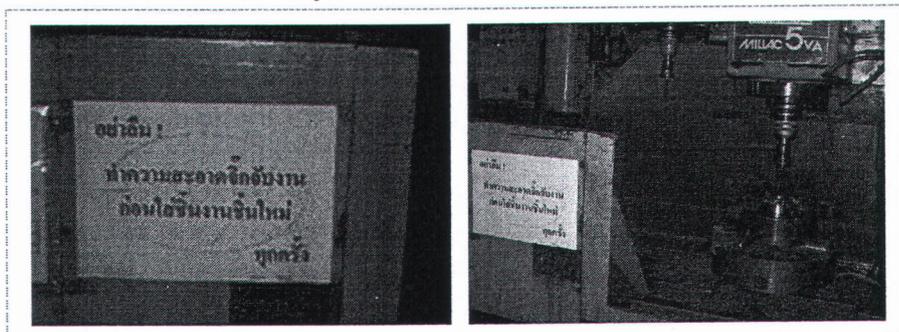
ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่นั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการ ได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางหัวหน้าแผนกจะคอยบอกให้พนักงานผลิตทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดก่อนใส่ชิ้นงาน นอกจากนี้ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคูมใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคูมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)

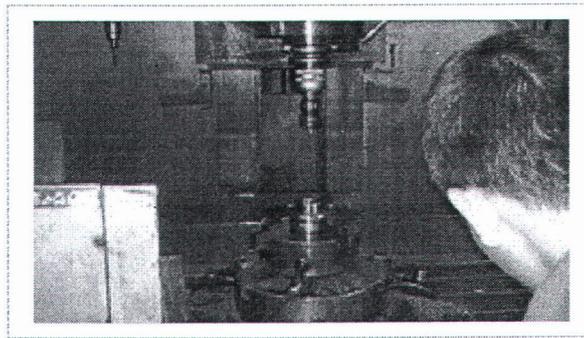
2. ปลุกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดทำป้ายติดให้พนักงานใส่ใจและเข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์, ชิ้นงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรื่องของคุณภาพ แสดงดังรูปที่ 4.3

3. ให้พนักงานแผนกผลิตทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดก่อนใส่ชิ้นงานใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานวางอยู่ในแนวระนาบเดียวกับตัวจับยึด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจาะชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.4 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบรายงานการผลิต: FM-PD-02 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่นั้น ลดลงจาก 5 เหลือ 4



รูปที่ 4.3 ป้ายเตือน



รูปที่ 4.4 พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์จับก่อนเริ่มงานใหม่

รูตาปเลื้อย

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเจาะนำศูนย์เบี่ยงนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคุมใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคุมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)

2. ให้พนักงานแผนกผลิตตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและสภาพเครื่องก่อนเริ่มเจาะชิ้นงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเจาะเยื้องศูนย์และความคลาดเคลื่อนของพิกัดการเจาะที่มีผลต่อชิ้นงาน พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบบรายงานการผลิต:FM-PD-02 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงลดลงจาก 5 เหลือ 4

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการรีด ครั้งที่ 1 (รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

ในกระบวนการรีด พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของSuper Roll ไม่ดี กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ผิวชิ้นงานไม่เรียบ

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่าง ยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคูลมใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคูลมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)
2. นำเครื่อง Roughness Tester มาใช้ในการทดสอบความเรียบผิวชิ้นงาน ทำให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ และลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน วัดความเรียบผิวตาม Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 206)
3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการโดยให้ปรับตั้งหัว Super Roll ให้มีค่าต่ำลงเพื่อให้มีคูลูกปืนเบ่งน้อยลง โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 ใบรายงานการผลิต: FM-PD-02 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 206)
4. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ให้แผนกผลิตดำเนินการดังนี้
 - ปรับปั้มน้ำมันให้แรงขึ้นเพื่อช่วยในการคลายเศษ scrap ที่เกิดจากการรีดอัดของ Super Roll แสดงดังรูป 4.5 โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)
 - ติดตั้งตะแกรง เพื่อกรองเศษโลหะที่อยู่ในน้ำมันซึ่งจะป้องกันเศษ scrap ติดไปยังปั้มน้ำมันและ Super Roll แสดงได้ดังรูปที่ 4.6 โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 206)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป ลดลงจาก 7 เหลือ 4 และสำหรับสาเหตุที่เกิดจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ลดลงจาก 7 เหลือ 4



รูปที่ 4.5 การปรับป้อนน้ำมัน



รูปที่ 4.6 การติดตั้งตะแกรงเพื่อกรองเศษโลหะที่อยู่ในน้ำมัน

4.1.3 การประกอบ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 1 (รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

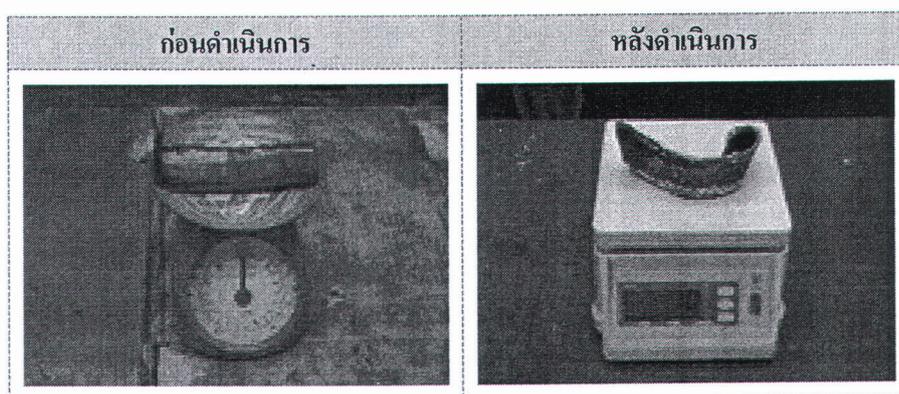
ในกระบวนการอัดยาง พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปริมาณยางน้อยเกินไปและอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ยางมีโพรงอากาศ

ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณยางน้อยเกินไป และอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษากระบวนการปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการประกอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการประกอบ พูลเลข : WI-AB-06(หน้า 134-141)

2. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากปริมาณยางน้อยเกินไป ในปัจจุบันพบว่ามี การดำเนินการป้องกัน โดยให้พนักงานชั่งน้ำหนักยาง 2 ครั้ง ก่อนนำไปใช้ แต่ก็ยังมีของเสียเกิดขึ้น ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตาชั่งเข็มเป็นตาชั่งดิจิตอล เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการชั่งน้ำหนักยาง แสดงดังรูปที่ 4.7 โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบขอซื้อ/PR :FM-PU-01(ภาคผนวก ข)



รูปที่ 4.7 การเปลี่ยนตาชั่งเข็มเป็นตาชั่งดิจิตอล

3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ(Thermocouple) ที่แม่พิมพ์ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ชิ้นงานมากที่สุด เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตและเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการประกอบชิ้นงาน โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบขอซื้อ/PR:FM-PU-01 ใบสั่งงาน:FM-PD-14(ภาคผนวก ข)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมลดลงจาก 7 เหลือ 4

ตารางที่ 4.1 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตร่องสายพาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท	5	จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-04	3
	จัดทำเอกสารการเลือกใช้มีดมีดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์		-เพื่อลดอายุการใช้งานของมีดมีดอินเสิร์ต -เพื่อลดความเสียหายของมีดมีดอินเสิร์ต -ที่จะมีผลต่อชิ้นงาน	-เอกสารการเลือกใช้มีดมีดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2		
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5	จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกอบรม	-เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน - เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-04	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA



ตารางที่ 4.1 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการผลิตโรงสายพาน (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	5	ติดตั้งตัวจับชิ้นงาน (locator) จำนวน 3 จุดที่หัวจับ โดยให้อยู่บริเวณเส้นรอบวงขอบนอกของชิ้นงาน(วงนอกสุดของชิ้นงาน) จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตโรงสายพาน	- เพื่อป้องกันการแกว่งของชิ้นงาน - เพื่อช่วยในการรับแรงที่เกิดจากการตัดเฉือนของเม็ดมีด เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	-FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2 WI-PD-04	3

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 แผนการจัดการประเมินความเสี่ยงในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.2 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการผลิตคู่มือใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเดียนตีผิดประเภท	5	จัดทำเอกสารการเลือกใช้มีดมีดอินเดียนตีสำหรับการผลิตชุด	-เพื่อคัดลอกการใช้งานของมีดมีดอินเดียนตี -เพื่อลดความเสี่ยงของมีดมีดอินเดียนตีที่ชำรุดต่อชิ้นงาน	-เอกสารการเลือกใช้มีดมีดอินเดียนตีสำหรับการผลิตชุด -Inspection no. IS-3012-H-F1 -Inspection no. IS-3012-H-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคู่มือ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5	จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกอบรม	-เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน -เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด	- FM-HR-07 - FM-HR-08 -เอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด -Inspection no. IS-3012-H-F1 -Inspection no. IS-3012-H-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคู่มือ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.3 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการเจาะ สำหรับการผลิตคู่มือ

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับมีเศษ scrap ติดอยู่	5	ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดก่อนใช้งานใหม่ทุกครั้ง จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตรูตาปเอียง	เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรื่องของคุณภาพ เพื่อให้พนักงานอยู่ในแนวระนาบเดียวกับตัวจับยึด เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	ป้ายประชาสัมพันธ์ -FM-PD-02 -Inspection no. IS-3012-H-F3 WI-PD-05	4
รูตาปเอียง	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	5	ให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและสภาพเครื่องเจาะก่อนเริ่มเจาะชิ้นงาน จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตรูตาปเอียง	- เพื่อป้องกันการเจาะเยื้องศูนย์ - เพื่อป้องกันการความคลาดเคลื่อนของทิศทางการเจาะที่มีผลต่อชิ้นงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	-FM-PD-02 -Inspection no. IS-3012-H-F3 WI-PD-05	4

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.4 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการรีด สำหรับการผลิตม้วน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การต่อระยะรีดมากเกินไป	7	นำ Roughness Tester มาใช้ในการตรวจสอบสภาพผิวชิ้นงาน	-เพื่อความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน	FM-PD-02	4
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตม้วน ปรับตั้งหัว Super Roll ให้มีค่าน้อยลง	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผลถูกเป็นเบงน้อยลง	WI-PD-05 -FM-PD-02, FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-H-F4	
	การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	7	นำ Roughness Tester มาใช้ในการตรวจสอบสภาพผิวชิ้นงาน ปรับบีบม้วนให้แรงขึ้น	เพื่อความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อช่วยในการลดเศษ scrap ที่เกิดจากการรีดอัดของ Super Roll	FM-PD-02 -FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-H-F4	4
			ติดตั้งตะแกรง จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตม้วน	เพื่อกรองเศษโลหะที่อยู่ในน้ำมันซึ่งจะป้องกันเศษ scrap ติดไปยังบีบม้วนและ Super Roll เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	-FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-H-F4 WI-PD-05	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.5 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการอัดยาง สำหรับการประกอบ

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ขงมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	เปลี่ยนตาชั่งเข็มเป็นตาชั่งดิจิทัล	เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการชั่งน้ำหนักยาง	-FM-PU-01	4
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการประกอบ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน	WI-AB-06	
			ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple)	-เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต -เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการประกอบ ชิ้นงาน	-FM-PU-01 -FM-PD-14	
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการประกอบ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน	WI-AB-06	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 แผนกการประเมินความเสี่ยงในการตรวจพบ (D) สำหรับการ Process FMEA

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 1 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA แล้วสามารถสรุปความเป็นไปได้ในการตรวจพบของเสีย ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ระดับการตรวจพบของเสียหลังการปรับปรุงและลดของเสียครั้งที่ 1 ในแต่ละกระบวนการ

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection
ร่องสายพาน	กลิ้ง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ทผิดประเภท	3
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3
		ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	3
คุมใน	กลิ้ง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ทผิดประเภท	3
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3
	เจาะ	รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	4
		รูตาปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี้ยว	4
	รีด	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเผื่อระยะรีดมากเกินไป	4
			การระบายความร้อนของSuper Roll ไม่มีดี	4
การประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	4
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	4

4.2 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงการลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในรอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นตามรายงานสาเหตุของเสียของผลิตภัณฑ์พูลเลย์รุ่น NKR 1 ร่อง ระหว่างรอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 ซึ่งในการผลิตร่องสายพานมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น, การผลิตคุมในมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น และการประกอบมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,387 ชิ้น ซึ่งผลสรุปจากการปรับปรุงการลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O) สำหรับ Process FMEA ตามตารางที่ 2.3 มีผลดังนี้

4.2.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทมีจำนวน 1 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ3
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 7 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.49% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

ชิ้นงานเบี้ยว โดยมีสาเหตุมาจาก

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่นมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

4.2.2 การผลิตคูมโน

- กระบวนการกลึง (คูมโน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภทมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1 % ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 7 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.49% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

- **กระบวนการเจาะ**

รูตาปเอียง โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ จากข้อมูลพบว่า รูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่มีจำนวน 4 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.28% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

รูตาปเลื้อย โดยมีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง จากข้อมูลพบว่า รูตาปเลื้อยที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

- **กระบวนการรีด**

ผิวชิ้นงานไม่เรียบ โดยมีสาเหตุมาจาก

- การเผื่อระยะรีดมากเกินไป จากข้อมูลพบว่า ผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุการเผื่อระยะรีดมากเกินไปมีจำนวน 4 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.28% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5
- การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี จากข้อมูลพบว่า ผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดีมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

4.2.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง

ยางมีโพรงอากาศ โดยมีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป จากข้อมูลพบว่าชิ้นยางที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดอยู่จำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,387 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพบว่า ยางที่ชิ้นงานมีฟองอากาศที่เกิดจากสาเหตุเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสมมีจำนวน 4 ชิ้น เทียบกับจำนวนสุ่มทั้งสิ้น 1,387 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.29% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 1 แล้วสามารถสรุปความถี่ของการเกิดของเสีย แสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ระดับความถี่ของแต่ละสาเหตุของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Occurrence
ร่อง สายพาน	กลิ้ง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท	3
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	6
		ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	4
คูนใน	กลิ้ง(คูนใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท	4
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	6
	เจาะ	รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	5
		รูตาปเฉียง	การเจ้านำศูนย์เบี้ยว	4
	รีด	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเหวี่ยงระยะรีดมากเกินไป	5
			การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	4
การ ประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	4
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	5

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ Process FMEA

4.3 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงตามตารางที่ 2.5 และจากการเก็บข้อมูลความถี่(O) ในการเกิดของเสียของการดำเนินการลดของเสียในรอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.3.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ครั้งที่ 1 พบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 200 เหลือ 72
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 144

ชิ้นงานเบี้ยว ที่มีสาเหตุมาจาก

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 240 เหลือ 96

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท และชิ้นงานเบี้ยวที่เกิดจากสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น มีค่าน้อยกว่า 100 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด จึงไม่นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งที่ 2 แต่สำหรับชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท	8	5	5	200	3	3	72
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	7	5	280	6	3	144
ชิ้นงาน เบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับ ชิ้นงานไม่แน่น	8	6	5	240	4	3	96

4.3.2 การผลิตดูมใน

● กระบวนการกลึง (ดูมใน)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(ดูมใน) ครั้งที่ 1 พบว่า
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- การใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 240 เหลือ 96
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 144

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท มีค่าน้อยกว่า 100 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด จึงไม่นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งที่ 2 แต่สำหรับชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการกลึง (คูมโน)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมัดอินเล็รตัดผิดประเภท	8	6	5	240	5	3	96
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	7	5	280	5	3	144

- กระบวนการเจาะ

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 1 พบว่า

รูตاپเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 160

รูตاپเลื้อย ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 128

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของรูตاپเอียงที่เกิดจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ และรูตاپเลื้อยที่มีสาเหตุจากการนำศูนย์เบี่ยงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการ จึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการเจาะ

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
รูตاپเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	7	5	280	5	4	160
รูตاپเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	8	7	5	280	4	4	128

- **กระบวนการรีด**

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการรีด ครั้งที่ 1 พบว่า
ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเผื่อระยะรีดมากเกินไป พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 294 เหลือ 140
- การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 245 เหลือ 112

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และสาเหตุการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการรีด

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเผื่อระยะรีดมากเกินไป	7	6	7	294	5	4	140
	การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	7	5	7	245	4	4	112

4.3.3 การประกอบ

- **กระบวนการอัดยาง**

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 1 พบว่า
ยางมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 343 เหลือ 112
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 294 เหลือ 140

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของยางมีโพรงอากาศที่เกิดจากสาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมนั้นยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป

ตารางที่ 4.12 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการอัดยาง

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ยางมีโพรง	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	7	7	343	4	4	112
อากาศ	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	6	7	294	5	4	140

จากการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียดังกล่าว สามารถสรุปค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้ดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 สรุปค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด	การใช้เม็ดยัดดินเสิร์ตผิดประเภท	8	3	3	72
		พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144
	ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับ ชิ้นงาน ไม่แน่น	8	4	3	96
กลึง (คูมโน)	ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด	การใช้เม็ดยัดดินเสิร์ตผิดประเภท	8	4	3	96
		พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144
เจาะ	รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	5	4	160
	รูตาปเอียง	การเจ้านำศูนย์เบี้ยว	8	4	4	128
รีด	ผิวชิ้นงาน ไม่เรียบ	การเพื่อบรรยากาศมากเกินไป	7	5	4	140
		การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	7	4	5	112
อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	4	4	112
		อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	5	4	140

4.4 กระบวนการที่จะนำมาทำการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 2

จากการปรับปรุงการลดของเสียในครั้งที่ 1 รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 โดยใช้ค่า RPN เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งยังพบว่ายังต้องดำเนินการปรับปรุงลดของเสียต่อไปอีก เพื่อลดค่า RPN ให้ต่ำกว่า 100 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด โดยค่า RPN ที่มากกว่า 100 มีรายการดังนี้

4.4.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 144)

4.4.2 การผลิตคุมใน

- กระบวนการกลึง (คุมใน)
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 144)
- กระบวนการเจาะ
ของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 รายการ คือ รูตาดปเอียง และรูตาดปเลื้อย ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - รูตาดปเอียง
 - สาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ (RPN = 160)
 - รูตาดปเลื้อย
 - การเจาะนำศูนย์เบี่ยง (RPN = 128)
- กระบวนการรีด
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - การเผื่อระยะรีดมากเกินไป (RPN = 140)
 - การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี (RPN = 112)

4.4.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - ปริมาณยางน้อยเกินไป(RPN = 112)
 - อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม(RPN = 140)

4.5 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 2

4.5.1 การผลิตร่องสายพาน

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง (ร่องสายพาน) ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้นขนาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(On the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตร่องสายพาน : WI-PD-04 (หน้า 119-124) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

2. จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานแผนกผลิต ให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข) และเอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด(ภาคผนวก ข)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ลดลงจาก 3 เหลือ 2

4.5.2 การผลิตคู่มือ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง (คู่มือ) ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(คู่มือ) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ศึกษาการดำเนินการในปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างได้นำเม็คเซรามิกมาใช้ในกระบวนการกลึงคู่มือ ซึ่งช่วยทำให้ผิวชิ้นงานเรียบและลื่น ส่งผลให้ทางบริษัทตัวอย่างได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยปรับเอากระบวนการรีดออกจากกระบวนการผลิตคู่มือ ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ชำนาญการจึงดำเนินการปรับปรุงดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตคู่มือ : WI-PD-05 (หน้า 125-133)และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 203-204)

2. จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานแผนกผลิต ให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข) และเอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด(ภาคผนวก ข)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ลดลงจาก 3 เหลือ 2

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการเจาะ พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ รูตาปเอียง และรูตาปเฉียง ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้มีการดำเนินการปรับปรุงดังนี้

รูตาปเอียง

ซึ่งสาเหตุคืออุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้

ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตคูมใน : WI-PD-05(หน้า 125-133) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ลดลงจาก 3 เหลือ 2

รูตาปเลื้อย

ซึ่งมีสาเหตุจากเจาะนำศูนย์เบี้ยว ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตคูมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี้ยว ลดลงจาก 3 เหลือ 2

4.5.3 การประกอบ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 2 (รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการอัดยาง พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณยางน้อยเกินไปและสาเหตุจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับประกอบพูลเลย์ :WI-AB-06(หน้า 134-141)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) ลดลงจาก 4 เหลือ 3

ตารางที่ 4.14 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 2 ในกระบวนการผลิตร่องสายพาน สำหรับการผลิตร่องสายพาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3	<p>ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ</p> <p>จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p>	<p>เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ</p> <p>เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>-WI-PD-04</p> <p>-Inspection no. IS-3012-W-F1</p> <p>-Inspection no. IS-3012-W-F2</p> <p>- FM-HR-07</p> <p>- FM-HR-08</p> <p>-เอกสารที่ประกอบการใช้เครื่องมือวัด</p>	2

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.15 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 2 ในกระบวนการกลึง(ดูใน) สำหรับการผลิดูมใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			Detection (D)
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	- WI-PD-05 - Inspection no. IS-3012-H-F1 - Inspection no. IS-3012-H-F2	2
			จัดให้ผู้ใช้สอนแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA



ตารางที่ 4.16 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการจะ สำหรับการผลิตใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ		
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-PD-05 -Inspection no. IS-3012-H-F3
รูตาปเอียง	การจะนำศูนย์เบี่ยง	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-PD-05 -Inspection no. IS-3012-H-F3

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 แผนขจัดการประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.17 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 2 ในกระบวนการรีด สำหรับการผลิตคูมใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ		
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผิวทินงานไม่เรียบ	การเคาะระลอกหรือคานเกินไป	4	เนื่องจากได้มีการนำแม่พิมพ์ดีเซลมาใช้ในกระบวนการการกลึงคูมใน ทำให้ผิวของชิ้นงานมีลักษณะเรียบและกินอยู่แล้ว ดังนั้นทางบริษัทตัวอย่างจึงได้ยกเลิกกระบวนการรีด ออกจากการผลิตคูมใน จึงทำให้ไม่มีการปรับปรุงในกระบวนการนี้		
	การระบายความร้อนของ Super roll ไม่ดี	4			

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 แผนกจัดการประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.18 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 2 ในกระบวนการจัดของ สำหรับบริการประกอบ

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ขงมีโพรงอากาศ	ปริมาณขงน้อยเกินไป	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนต้องปฏิบัติ	-WI-AB-06	3
	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-AB-06	3

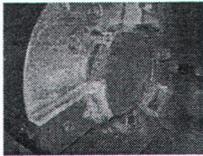
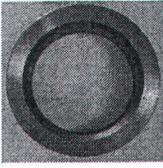
หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจกตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

เอกสารที่ได้จัดทำขึ้นในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2

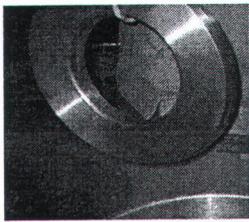
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 1/6

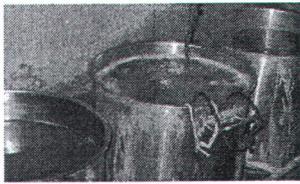
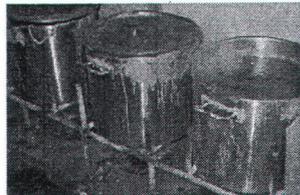
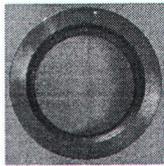
แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตร่องสายพาน	
○	กลึง (ปลดอกผิว คว้านรู)
↓	
○	กลึง (ปลดอกผิว เซาะร่อง)
↓	
○	ล้าง
↓	
○	ตัด
↓	
○	ชิ้นงานร่องสายพาน

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 2/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปลอกผิว คว้านรู)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
- เหล็กหล่องานร่อง สายพาน	- Lathe CNC	- ค้อนมิด (W, คว้าน) - เม็ดมิดอินเสิร์ท (W, คว้าน) - locator	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียด การ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	ติดตั้งตัว locator ที่หัวจับชิ้นงาน (ติดตั้งในกรณีที่มีระบุไว้ให้ติดตั้งตัว locator)		-
3	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกผิวนอก ปาดหน้าและปลอกผิวนอก คว้านรูใน ชิ้นงาน ตามลำดับ	 	ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมิดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมิดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมิดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่า ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมิดอินเสิร์ท***			

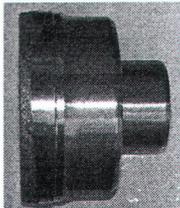
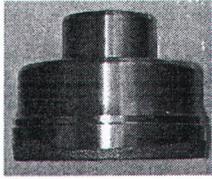
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)			
เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)			
รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 3/6		
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปลอกผิว เซาะร่อง)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการ กลึง(ปลอกผิว คว้านรู)	Lathe CNC	- ค้อนมิด (W,เซาะ) - เม็ดมิดอินเสิร์ท(W, เซาะ) - locator	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ก	-	-
2	ติดตั้งตัว locator ที่หัวจับชิ้นงาน (ติดตั้งในกรณีที่มีระบุไว้ให้ติดตั้งตัว locator)		-
3	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกผิวนอก ปาดหน้า และเซาะร่องสายพาน	 	ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมิดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมิดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมิดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมิดอินเสิร์ท***			

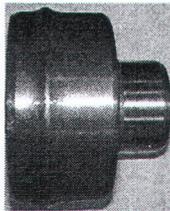
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)			
เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)			
รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 4/6		
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ล้าง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการ กลึง(ปลอกผิว เซาะร่อง)	-	-มือ	-น้ำ -น้ำยา
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำอุณหภูมิปกติใส่ลงในหม้อ พร้อมทั้ง นำน้ำยาใส่ลงในหม้อ	-	-น้ำอุณหภูมิปกติ
2	นำชิ้นงานใส่ลงในหม้อ หลังจากนั้นทำการ ล้างทำความสะอาด	-	-คราบไขมัน
3	นำชิ้นงานขึ้นจากหม้อล้าง เตรียมเข้าสู่ กระบวนการต้ม	-	-คราบไขมัน

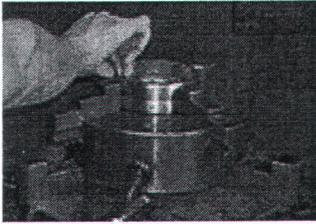
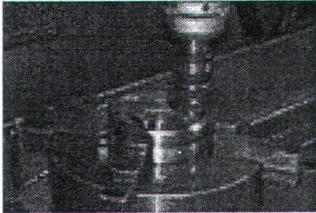
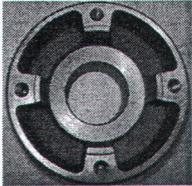
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 5/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ต้ม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการ ล้าง	-	-ชุดหม้อต้ม -สวด -ถาดใส่น้ำ	-ก๊าซหุงต้ม -น้ำ -น้ำยา (P1, P2)
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำใส่ลงในหม้อทั้ง 3 หม้อ หลังจาก นั้นใส่น้ำยาลงในหม้อ และนำไปต้ม จนน้ำเดือด โดยที่ - หม้อที่ 1 ใส่น้ำยา P1 - หม้อที่ 2 ใส่น้ำยา P2 - หม้อที่ 3 น้ำเปล่าร้อน		- ใส่น้ำยาหม้อละ 0.5 kg. - อุณหภูมิน้ำ 100 °C
2	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 1 ประมาณ 5-7 นาที จึงนำชิ้นจากหม้อ		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
3	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออก ให้หมด

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 6/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ต้ม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
4	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 2 ประมาณ 5-7 นาที และนำขึ้น		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
5	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออกให้หมด
6	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 3 ประมาณ 1 นาที		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
7	นำชิ้นงานมาวางให้แห้ง		ชิ้นงานแห้งสนิท
			

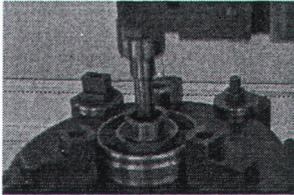
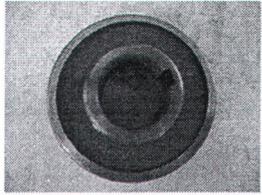
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)															
เรื่อง : การผลิตคุดมโนพูลเลย์ (Hub)															
รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 1/8														
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc; margin: -10px -10px 10px -10px;">แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตคุดมโน</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;"></td> <td>กลึง (ปลอกผิวนอก ปาดหน้า)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>กลึง (ปาดหน้า คว้านรูใน)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>เจาะ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>ด้าง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>กระทุ้งลิ้ม</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>ต้ม</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>ชิ้นงานคุดมโน</td> </tr> </table> </div>			กลึง (ปลอกผิวนอก ปาดหน้า)		กลึง (ปาดหน้า คว้านรูใน)		เจาะ		ด้าง		กระทุ้งลิ้ม		ต้ม		ชิ้นงานคุดมโน
	กลึง (ปลอกผิวนอก ปาดหน้า)														
	กลึง (ปาดหน้า คว้านรูใน)														
	เจาะ														
	ด้าง														
	กระทุ้งลิ้ม														
	ต้ม														
	ชิ้นงานคุดมโน														

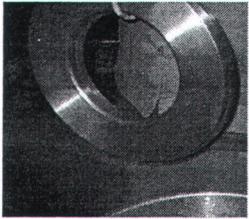
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)			
เรื่อง : การผลิตคุมในพูลเลย์ (Hub)			
รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 2/8		
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปลอกคิวนอก ปาดหน้า)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
- เหล็กหล่องานคุมใน	- Lathe CNC	- ค้อนมิด (W) - เม็ดมิดอินเสิร์ท (W)	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกคิวนอก ปาดหน้า		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
3	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
<p>*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมิดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมิดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมิดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมิดอินเสิร์ท***</p>			

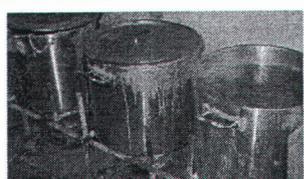
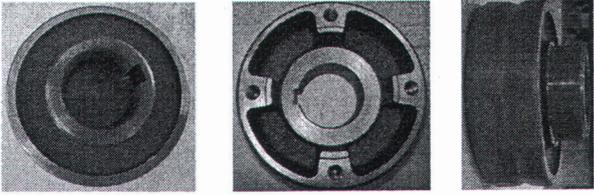
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)			
เรื่อง : การผลิตคัมในพูลเลย์ (Hub)			
รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 3/8		
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปาดหน้า คว้านรูใน)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการกลึง (ปลอกผิวนอก ปาดหน้า)	Lathe CNC	- ค้อนมีด (W,คว้าน, เซรามิก) - เม็ดมีดอินเสิร์ท(W,คว้าน)	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกผิวนอก และคว้านรูใน		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
3	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
<p>*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมีดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมีดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมีดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ท***</p>			

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุดมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 4/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ :		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการกลึง (ปาดหน้า คิวรันรูใน)	Machining Center CNC	- ดอกสว่าน - ดอกตลับ	- โปรแกรม - drawing - สารหล่อเย็น
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	ทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทุกครั้งก่อนใส่ชิ้นงาน หลังจากนั้นนำไปใส่ชิ้นงาน		-
3	เครื่องจะทำการเจาะนำศูนย์ เจาะสว่าน และตลับเกลียว ตามลำดับ		ตรงตาม Inspection Standard
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ตรงตาม Inspection Standard

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)			
เรื่อง : การผลิตคอกในพูลเลย์ (Hub)			
รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 5/8		
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ล้าง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานจากกระบวนการเจาะ	-	-หม้อ	-น้ำ -น้ำยา
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำอุณหภูมิปกติใส่ลงในหม้อ พร้อมทั้ง นำน้ำยาใส่ลงในหม้อ	-	-น้ำอุณหภูมิปกติ
2	นำชิ้นงานใส่ลงในหม้อ หลังจากนั้นทำการ ล้างทำความสะอาด	-	-คราบไขมัน
3	นำชิ้นงานขึ้นจากหม้อล้าง ทำให้แห้ง ก่อน เข้าสู่กระบวนการกระทุ้งลิ่ม	-	-คราบไขมัน

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคูลมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 6/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กระทุ้งลิม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการล้าง	เครื่องกระทุ้งลิม	ใบมีด	สารหล่อเย็น
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะสร้างร่องลิม		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
3	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคัมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 7/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม .	กระบวนการ :		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
คัม			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานจาก กระบวนการกระท่งคัม	-	-ชุดหม้อคัม -ลวด -ถาดใส่น้ำ	-ก๊าซหุงต้ม -น้ำ -น้ำยา (P1, P2)
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำใส่ลงในหม้อทั้ง 3 หม้อ หลังจาก นั้นใส่น้ำยาลงในหม้อ และนำไปต้ม จนน้ำเดือด โดยที่ - หม้อที่ 1 ใส่น้ำยา P1 - หม้อที่ 2 ใส่น้ำยา P2 - หม้อที่ 3 น้ำเปล่าร้อน		- ใส่น้ำยาหม้อละ 0.5 kg. - อุณหภูมิน้ำ 100 °C
2	นำชิ้นงานลงคัมในหม้อที่ 1 ประมาณ 5-7 นาที จึงนำขึ้นจากหม้อ		คัมชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
3	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออก ให้หมด

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 8/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ต้ม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
4	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 2 ประมาณ 5-7 นาที และนำขึ้น		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
5	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออกให้หมด
6	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 3 ประมาณ 1 นาที		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
7	นำชิ้นงานมาวางให้แห้ง		ชิ้นงานแห้งสนิท
ชิ้นงานคุมในสำเร็จรูป 			



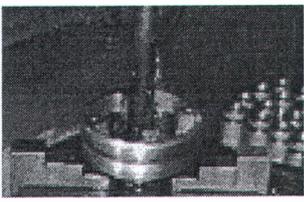
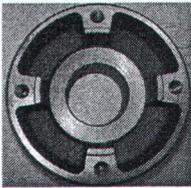
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
เรื่อง : การผลิตคัมในพูลเลย์ (Hub)	
รหัสเอกสาร :	หน้าที่ :

ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : รีด
แผนก : ผลิต	
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน	

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน

วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการเจาะ	Machining Center CNC	- Super Roll - เม็ดลูกปืน - แกนเมนเดล	- โปรแกรม - สารหล่อเย็น

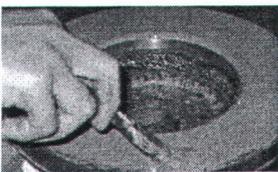
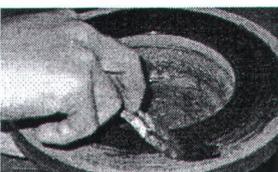
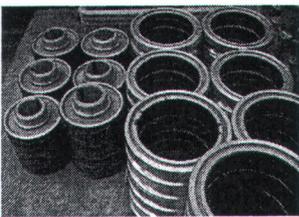
ขั้นตอนปฏิบัติงาน

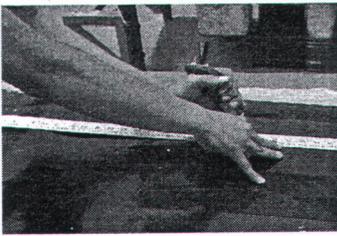
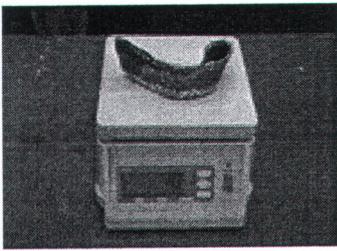
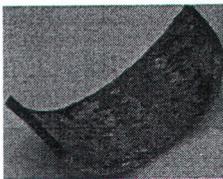
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	ปรับป้อนน้ำให้แรง พร้อมทั้งตรวจสอบชิ้นงานว่าชิ้นงานมีการเผื่อระยะรีดมากหรือไม่ ถ้ามากไปให้ทำการปรับค่าตรงหัว Super Roll ให้มีค่าลดลง	-	-
3	เครื่องจะรีดรูในชิ้นงานให้เรียบ		ผิวรูในเรียบ
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ผิวรูในเรียบ

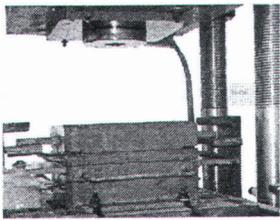
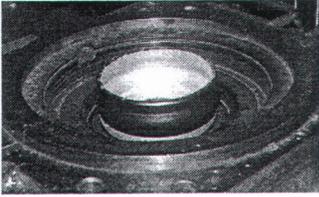
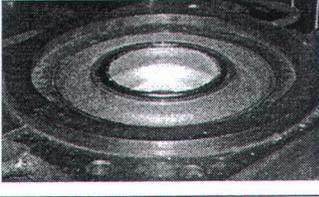
****ยกเลิกกระบวนการนี้ก่อนการปรับปรุงครั้งที่ 2 ****

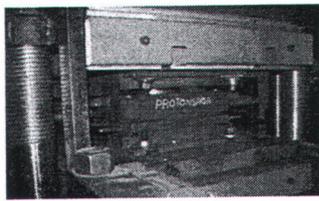
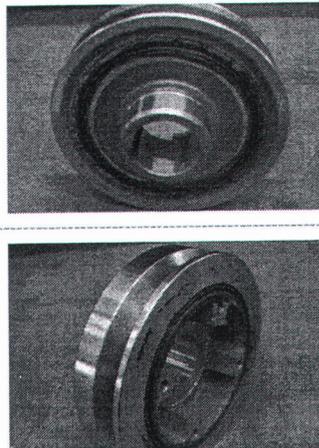
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 1/8

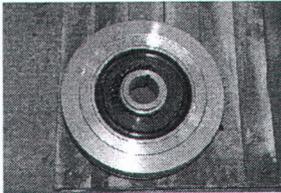
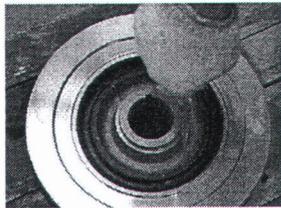
แผนผังแสดงขั้นตอนการประกอบ	
○	ทากาว
↓	
○	เตรียมยางบูช
↓	
○	อัดยาง
↓	
○	ตกแต่ง
↓	
○	ถ่วงน้ำหนัก
↓	
○	พ่นสี
↓	
○	ผลิตภัณฑ์พูลเลย์

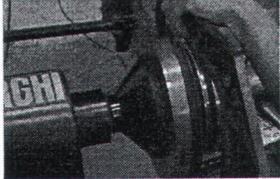
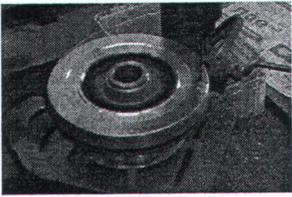
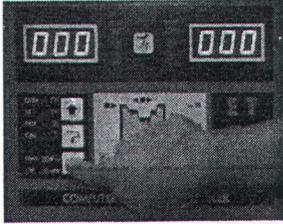
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพุลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 2/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : தாகาว		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
- ชิ้นงานร่องสายพาน - ชิ้นงานคุมใน	-	- กาวสีเทา, สีดำ - จี๊วงาน - ขาหมุนงาน - แปรง	
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เตรียมจี๊วงานชิ้นงาน หลังจากนั้น ชิ้นงานขึ้นวาง	-	-
2	தாகาวสีเทาองพื้นบนผิวชิ้นงานที่ต้อง สัมผัสกับยางที่อัดให้ทั่วพื้นที่ผิวชิ้นงาน ทิ้งไว้อย่างน้อย 35 นาที.		กาวติดทั่วบริเวณ พื้นผิวที่ต้องการ
3	தாகาวสีดำทับลงไปบนบริเวณที่ได้ทา กาวสีเทาเอาไว้แล้ว จากนั้นทิ้งไว้ อย่างน้อย 35 นาที		กาวติดทั่วบริเวณ พื้นผิวที่ต้องการ
4	เมื่อกาวแห้งแล้วให้นำชิ้นงานไปยัง กระบวนการถัดไป		

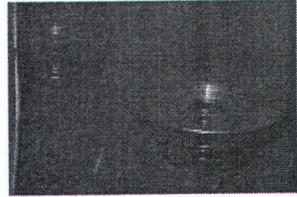
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพุลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 3/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : เตรียมยางบุช		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ยางบุช	-	- มีด - ไม้เมตร - ตาชั่งดิจิตอล - โต้ะ	-
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำยางวางลงบนโต้ะ ทำการตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ		ขนาดตรงตามกำหนด
2	นำยางบุชขึ้นบนตาชั่งดิจิตอลให้มีน้ำหนักตามที่กำหนดไว้		ยางบุชมีน้ำหนักตามกำหนด
3	นำชิ้นยางที่เตรียมไว้ส่งให้กับกระบวนการอัดยาง		น้ำหนักยางตรงตามกำหนด

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 4/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : อัตรายาง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานร่องสายพานและ คุมในจากกระบวนการทา กาว และกาวแห้งแล้ว	เครื่องอัตรายาง	แม่พิมพ์	ยางบุช
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง พร้อมทั้ง ติดตั้งแม่พิมพ์ และหัววัดอุณหภูมิที่ แม่พิมพ์ โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องและติดตั้งแม่พิมพ์ได้จาก ภาคผนวก ค		-
2	นำชิ้นงานคุมในวางลงบนแม่พิมพ์		วางตรงตำแหน่ง
3	นำชิ้นงานร่องสายพานวางลงบน แม่พิมพ์แล้วปิดแม่พิมพ์		วางตรงตำแหน่ง

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 5/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม		กระบวนการ : อัดยาง	
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
4	นำยางบุขวงลงบนแม่พิมพ์		ยางตรงตำแหน่ง
5	เครื่องจะทำการอัดยางภายใต้อุณหภูมิ เวลา แรงดัน ที่กำหนด		อุณหภูมิ เวลา แรงดัน ตามกำหนด
6	นำชิ้นงานออกจากเครื่องอัดยาง		ยางไม่มีโพรงอากาศ

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 6/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ตกแต่ง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานพูลเลย์จาก กระบวนการอัดยาง	-	-กรรไกร -มีด	
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำชิ้นงานพูลเลย์วางบริเวณพื้นที่ที่ จัดเตรียมไว้		-
2	ดำเนินการตกแต่งชิ้นงานพูลเลย์ โดยนำ ส่วนเกินของยางออก		ไม่ตัดเข้าไปยังบริเวณ ยางที่ต้องการ
3	นำชิ้นงานพูลเลย์ส่งกระบวนการถัดไป	-	-

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 7/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ถ่วงน้ำหนัก		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานพูลเลย์จาก กระบวนการตกแต่ง	-เครื่องbalancer		
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดู รายละเอียดการ set up เครื่อง ได้จาก ภาคผนวก ค		เครื่อง Balance พร้อม ใช้งาน
2	นำชิ้นงานมาทดสอบค่า balance		-ค่าทดสอบ 000
3	เจาะรูที่ชิ้นงานพูลเลย์เพื่อให้น้ำหนัก สมดุล		ค่าทดสอบ 000
4	ทดสอบค่าชิ้นงานอีกครั้ง		ค่าทดสอบ 000
5	นำชิ้นงานพูลเลย์ส่งกระบวนการถัดไป	-	-

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 8/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ :		
แผนก : ผลิต	พ่นสี		
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานพูลเลย์จากกระบวนการตกแต่ง	-	-แท่นหมุน -กาพ่นสี	-สี
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำชิ้นงานพูลเลย์วางบนแท่นหมุนงานเปิดปั๊มให้แท่นหมุน แล้วเริ่มพ่นสีด้านบน		สีกระจายทั่วบริเวณชิ้นงานพูลเลย์
2	ฝั่งไว้ให้สีแห้งแล้วจึงนำมาพ่นสีด้านที่เหลือ		สีกระจายทั่วบริเวณชิ้นงานพูลเลย์
3	รองงานสีแห้ง		สีกระจายทั่วบริเวณชิ้นงานพูลเลย์
ผลิตภัณฑ์พูลเลย์สำเร็จรูป			
			

เอกสารการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ต

เม็ดมีดอินเสิร์ต(Insert) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดเนื้อของชิ้นงานให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆ ซึ่งในหนึ่งเม็ดมีดอินเสิร์ตจะประกอบด้วยคมตัดหลายๆ คม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่าง เช่น รูปร่างเม็ดมีดอินเสิร์ตแบบสี่เหลี่ยมจะมีคมตัดที่ใช้งานได้ 8 คมตัด เม็ดมีดอินเสิร์ตส่วนใหญ่จะประกอบกับค้ำม โดยใช้กลไกในการจับยึดหลายวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดมีดอินเสิร์ตหลุดออกจากค้ำมมีลักษณะเมฆขึ้นชิ้นงาน

1. รหัสสำหรับเม็ดมีดอินเสิร์ตงานกลึงตามมาตรฐาน ISO

รหัสตัวที่ →

W	N	M	G	06	04	08			M3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

รหัสสำหรับเม็ดมีดอินเสิร์ตจะประกอบไปด้วย

- รหัสตัวที่ 1 บอกรูปร่างของเม็ดอินเสิร์ต

รูปร่างของเม็ดมีดอินเสิร์ตแบบต่าง

L		D		H	
A		E		O	
B		M		P	
K		V		S	
R		W		T	
				C	

เช่น
C คือ เม็ดมีดอินเสิร์ตรูปสี่เหลี่ยมมุม 80°
H คือ เม็ดมีดอินเสิร์ตรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า

- รหัสตัวที่ 2 บอกขนาดของมุมหลบของเม็ดมีดอินเสิร์ต

ขนาดของมุมหลบของเม็ดมีดอินเสิร์ต

A	3°		F	25°	
B	5°		G	30°	
C	7°		N	0°	
D	15°		P	11°	
E	20°				

เช่น
A คือ มุมหลบหน้ามีดเป็น 3°
E คือ มุมหลบหน้ามีดเป็น 20°

• รหัสตัวที่ 3 บอกพิถัความเผื่อของขนาดเม็คมีคอินเล็รต์

พิถัความเผื่อของขนาดเม็คมีคอินเล็รต์

Eckenrundung, ungerade Seitenzahl
Corner rounding uneven number of sides

Eckenrundung, gerade Seitenzahl
Corner rounding, even number of sides

Fasenplatten
Chamfered inserts

	m	s	d	Tab. 4	d	J, K, L, M	U
A	±0,005				3,9	10,0	±0,05
C	±0,013	±0,025	±0,025		10,0	15,0	±0,08
E	±0,025				15,0	20,0	±0,10
F	±0,005		±0,013		20,0	26,0	±0,13
G	±0,025	±0,13	±0,025		26,0	32,0	±0,15
H	±0,013		±0,013				
J	±0,005	±0,025		Tab. 5	10,0	15,0	±0,08
K	±0,013			siehe see	15,0	20,0	±0,10
L	±0,025			Tab. 4	20,0	26,0	±0,13
M	siehe see	±0,13			26,0	32,0	±0,15
N	siehe see	±0,025					
U	Tab. 5	±0,13					

เช่น M ถ้าเม็คมีคอินเล็รต์มีขนาดคมตัด 16 มิลลิเมตร ค่าพิถัความหนา(S) เป็น±0.13

• รหัสตัวที่ 4 บอกรูปแบบของเม็คมีคอินเล็รต์

รูปแบบของเม็คมีคอินเล็รต์

A (70°-90°) H (70°-90°) R

B (70°-90°) J (70°-90°) T (20°-25°)

C (70°-90°) M (40°-50°) U (40°-50°)

F (40°-50°) N (40°-50°) W (40°-50°)

G (40°-50°) Q (40°-50°) X (40°-50°)

เช่น

A คือ ไม่มีร่องหักเศษทั้งสองด้าน

G คือ มีร่องหักเศษทั้ง 2 ด้าน

• รหัสตัวที่ 5 บอกความยาวของคมตัดของเม็คมีคอินเล็รต์

ความยาวของคมตัดของเม็คมีคอินเล็รต์

W H

L O

A B K P

R S

C D E M V

เช่น

O6 คือ ความยาวของคมตัดมีค่าเท่ากับ 6 มิลลิเมตร

● รหัสตัวที่ 6 บอกความหนาของเม็ดมีดอินเสิร์ต

ความหนาของเม็ดมีดอินเสิร์ต	
Dicke Thickness	S
02	2,38
03	3,18
04	3,97
05	4,76
06	5,56
07	6,35
08	7,14
09	7,94
10	8,73
11	9,52

เช่น
01 คือ ความหนาของเม็ดมีดอินเสิร์ตเท่ากับ 1.59 มิลลิเมตร

● รหัสตัวที่ 7 บอกขนาดของรัศมีที่ปลายคมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต

ขนาดของรัศมีที่ปลายคมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต	
Schneidenecke Cutting edge corner	Eckradius-r Corner radius-r
Für Radiusplatten For radius inserts	00 scharfkantig sharp-edged
	02 0,2
	04 0,4
	08 0,8
	12 1,2
	16 1,6
	20 2,0
	usw. etc.

เช่น
00 คือ Sharp Corner
08 คือ รัศมี 0.8 มิลลิเมตร

● รหัสตัวที่ 8 บอกรูปแบบของมุมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต

รูปแบบของมุมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต		
F	T	K
scharfkantig sharp-edged	gehobelt chamfered	doppeltgehobelt double chamfered
E	S	F
gerundet rounded	gehobelt und gerundet chamfered and rounded	doppeltgehobelt und gerundet double chamfered and rounded

F : Sharp Cutting Edge
E : ER Treated Cutting Edge
T: Negative Land
K: Double Negative Land
S: Negative Land and ER Treated Cutting Edge

● รหัสตัวที่ 9 บอกการป้อนของเม็คมัดอินเสิร์ต

การป้อนของเม็คมัดอินเสิร์ต	
	<p>เช่น</p> <p>R: มีคเดินไปทางขวามือ</p> <p>L: มีคเดินไปทางซ้ายมือ</p> <p>N: มีคเดินไปได้ทั้ง 2 ทิศทาง</p>

● รหัสตัวที่ 6 บอกลักษณะเฉพาะการออกแบบของผู้ผลิต

ลักษณะเฉพาะการออกแบบของผู้ผลิต	
<p>จะเป็นการกำหนดรูปแบบของเม็คมัดอินเสิร์ต ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้ผลิต ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเกรดของเม็คมัดอินเสิร์ตหรือลักษณะการใช้งานของเม็คมัดอินเสิร์ต</p>	<p>เช่น</p> <p>M3 :เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับกลึงสแตนเลส</p> <p>ในการทำงานทั่วไปของผู้ผลิตยี่ห้อ SECO</p>

การเลือกใช้เม็ดมีด สำหรับการผลิตพุดเลย์

สำหรับการกลึงปานกลาง

ชื่อ ร่องคายเคย และรูปภาพ	คุณสมบัติเฉพาะ	รูปทรงภาพตัดขวาง	ขนาดเป็นมุม 90°	ขนาดเป็นมุม 55°	สีเหลี่ยมตัดหัว 50°	ขนาดเป็นมุม 60°	ขนาดเป็นมุม 35°	ขนาดตัดเฉียง 60°	วงกลม	ชื่อ ร่องคายเคย และภาพตัดขวาง
MV	สำหรับกลึงปานกลางของเหล็กทั่วไปและเหล็กอัลลอย เหมาะสำหรับการกลึงและยึดถึงปานกลาง ร่องคายเคยทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเคยหนาและกว้างเกือบได้งานถึงรอยหลัง พื้นที่มีมุมบวกให้การตัดที่คม	<p>ความกว้าง 22° มุม 30° สูง 0.2 มุม 6° มุม 11°</p>	CNMG_MV A025	DNMG_MV A030	SNMG_MV A034	TNMG_MV A040	VNMG_MV A044	WNMG_MV A047		MV
MA	สำหรับการกลึงและยึดเหล็กหล่อ ร่องคายเคยสำหรับงานกับปานกลางเหล็กเหนียวทั่วไป และเหล็กอัลลอย ร่องคายเคยทั้ง 2 ข้าง พื้นที่มีมุมบวกให้การตัดที่คม	<p>ความกว้าง 22° มุม 22° สูง 0.2 มุม 6° มุม 16°</p>	CNMG_MA A025	DNMG_MA A030, A031	SNMG_MA A034	TNMG_MA A040	VNMG_MA A044	WNMG_MA A047		MA
MH	สำหรับการกลึงปานกลางถึงหนายของเหล็กเหนียว ร่องคายเคยสำหรับงานกับปานกลางของเหล็กเหนียวทั่วไปและเหล็กอัลลอย ร่องคายเคยทั้ง 2 ข้าง พื้นที่มีราบให้ความแข็งแรงคมตัดสูง	<p>ความกว้าง 16° มุม 16° สูง 0.35 สูง 0.25 มุม 6° มุม 16°</p>	CNMG_MH A025	DNMG_MH A031	SNMG_MH A034	TNMG_MH A040	VNMG_MH A045	WNMG_MH A047		MH
ภาคเรขาคณิต	สำหรับการกลึงปานกลางของเหล็กหล่อ ร่องคายเคยสำหรับงานกับปานกลางของเหล็กเหนียวทั่วไปและเหล็กอัลลอย ร่องคายเคยทั้ง 2 ข้าง พื้นที่มีราบให้ความแข็งแรงคมตัดสูง	<p>ความกว้าง 15° มุม 15° สูง 0.2 สูง 0.25 มุม 6° มุม 15°</p>	CNMG A026	DNMG A031	SNMG A035	TNMG A040, A041	VNMG A045	WNMG A047	RNMG A049	ภาคเรขาคณิต
MW	ใบมีดไวเปอร์สำหรับการกลึงปานกลางเหล็กทั่วไปและเหล็กอัลลอย ร่องคายเคยทั้ง 2 ข้าง ใบมีดไวเปอร์ใช้แรงป้อนได้ 2 เท่า Chip pocket กั้นเศษที่ขุ่น	<p>ความกว้าง 19° มุม 19° สูง 0.3 สูง 0.25 มุม 6° มุม 19°</p>	CNMG_MW A026	DNMG_MW A031		TNMG_MW A041		WNMG_MW A048		MW

อ้างอิง หนังสือคู่มือมิชชี เมททีเรียล เครื่องมือการกลึง และชิ้นรูปโลหะ

การเลือกใช้มีดกัด สำหรับการผลิตรูเกลียว

สำหรับการกัดเกลียว

ชื่อวัสดุและรูปภาพ	คุณลักษณะ	รูปทรงภาพตัดขวาง	ขนาดเกลียว 80°	ขนาดเกลียว 55°	สีเคลือบผิว 50°	ขนาดเกลียว 60°	ขนาดเกลียว 35°	ขนาดเกลียว 30°	ขนาดเกลียว 25°	ชื่อวัสดุและภาพตัดขวาง
	สำหรับการกัดเกลียวของเหล็กเหนียว ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง มีประสิทธิภาพการควบคุมเศษเกาะติด									ชื่อวัสดุและภาพตัดขวาง
	สำหรับการกัดเกลียวเหล็ก ร่องคายเศษสำหรับงานกัดและยึดเหล็กเหนียวและเหล็กอ่อน ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ขอบที่โค้ง เพื่อให้เศษรวมเรียบ									C
	สำหรับการกัดเกลียวเหล็กแข็ง ร่องคายเศษสำหรับงานกัดและยึดเหล็กเหนียวและเหล็กอ่อน ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษแบบควบคุมการไหลของเศษ ร่องคายเศษแบบโนดส์									R/L-1M
	สำหรับการกัดเกลียวเหล็กเหนียว ร่องคายเศษสำหรับงานกัดและยึดเหล็กเหนียวและเหล็กอ่อน ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษแบบควบคุมการไหลของเศษ ร่องคายเศษชนิดมีขน									R/L-1G
	การกัดเกลียวเหล็ก ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษค้ำขนาน ควบคุมเศษดีเยี่ยม สำหรับแรงป้อนต่ำปานกลาง									R/L-K

อ้างอิง หนังสือคู่มือวิธี แมททีเรียล เครื่องมือการกัด และชิ้นรูปโลหะ

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 2 แล้วสามารถสรุปความเป็นไปได้ในการตรวจพบของเสีย ดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ระดับการตรวจพบของเสียหลังการปรับปรุงและลดของเสียครั้งที่ 2 ในแต่ละกระบวนการ

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection
ร่องสายพาน	กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	2
คุมใน	กลึง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	2
		รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	3
	รูตาปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	3	
การประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	3
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	3

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

4.6 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

จากการดำเนินการปรับปรุงการลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นตามรายงานสาเหตุของเสียของผลิตภัณฑ์พูลเลย์รุ่น NKR 1 ร่อง ระหว่างรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 ซึ่งในการผลิตร่องสายพานมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น, การผลิตคุมในมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น, และในการประกอบมีการผลิตทั้งสิ้น 1,432 ชิ้น ซึ่งผลสรุปจากการปรับปรุงการลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O) สำหรับ Process FMEA ตามตารางที่ 2.3 มีผลดังนี้

4.6.1 การผลิตร่องสายพาน

▪ กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 3 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.21% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

4.6.2 การผลิตคูมโน

▪ กระบวนการกลึง (คูมโน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 5 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.34% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

▪ กระบวนการเจาะ

รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ จากข้อมูลพบว่า รูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่มีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

รูตาปเลื้อย ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง จากข้อมูลพบว่า รูตาปเลื้อยที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น

(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

4.6.3 การประกอบ

▪ กระบวนการอัดยาง

ยางมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป จากข้อมูลการสุ่มตรวจชิ้นงานจากแผนกควบคุมคุณภาพพบว่า ยางมีโพรงอากาศที่เกิดจากสาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไปมีจำนวน 1 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,432 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 3
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพบว่า ยางมีโพรงอากาศที่เกิดจากสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,432 ชิ้น(ภาคผนวก ก)คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

ตารางที่ 4.20 ระดับความถี่ของแต่ละสาเหตุของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Occurrence
ร่อง สายพาน	กลิ้ง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5
คุมใน	กลิ้ง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5
		รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	4
	รูตาปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	4	
การ ประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	3
		อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม		4

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

4.7 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงตามตารางที่ 2.5 และจากการเก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียของการดำเนินการลดของเสียในรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.7.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ครั้งที่ 2 พบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 144 เหลือ 80

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.21 ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	หลังปรับปรุงครั้งที่1			หลังปรับปรุงครั้งที่2		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144	5	2	80

4.7.2 การผลิตคู่มือ

- **กระบวนการกลึง (คู่มือ)**

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(คู่มือ) ครั้งที่ 2 พบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 144 เหลือ 80

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.22 ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการกลึง (คู่มือ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144	5	2	80

- **กระบวนการเจาะ**

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 2 พบว่า รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 160 เหลือ 96

รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 128 เหลือ 96

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของรูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ และรูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.23 ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการเจาะ

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	5	4	160	4	3	96
รูตาปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง		4	4	128	4	3	96

4.7.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 2 พบว่า
ยางมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 112 เหลือ 63
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 140 เหลือ 84

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของยางมีโพรงอากาศที่เกิดจาก
สาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสมมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่ม
ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.24 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการอัดยาง

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ยางมีโพรง อากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	4	4	112	3	3	63
	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม		5	4	140	4	3	84

จากการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียดังกล่าว สามารถสรุปค่า RPN หลังการ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้ดังตารางที่ 4.25

ตารางที่ 4.25 สรุปค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	5	2	80
กลึง (คูมโน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	5	2	80
เจาะ	รูตปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	4	3	96
	รูตปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	8	4	3	96
อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	3	3	63
		อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	4	3	84

4.8 การลดของเสียโดยใช้ตาราง Process FMEA

ตารางที่ 4.26 การลดความเสี่ยงโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการผลิตเครื่องสายพาน (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

FMEA NUMBER
FMEA-001
แผ่นที่ ๑11
PAGE 2 OF 2

จัดเตรียมโดย
PREPARED BY : พัชราภรณ์
วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)
FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ
PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team
กำหนดเสร็จ
KEY DATE

ชื่องาน
ITEM : กระบวนการผลิต (เครื่องสายพาน)
รุ่น/ปี/คิดประเภท
MODEL YEAR (S)/VEHICLE (S)
CORE TEAM : ชนุวัฒน์, อนุชา, สกต, ชนุพท, ภูวนาท, อธิกร, ส่ววน, เบ็รชา

PROCESS กระบวนการ	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติตามแก้ไข			
									Severity	Occurrence	Detection	RPN
กึ่ง (เครื่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนัก	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานผิดพลาด	การป้องกันความล้มเหลวที่เหมือนกัน	การตรวจเช็คความถี่ที่ต่ำกว่า	240	- ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ - จัดให้มีผู้ฝึกสอนแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน	ผู้ผลิต 5/11/50	8	5	2	80
ชิ้นงานยาว	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	การจัดซื้อชิ้นงานของอุปกรณ์ชนิดไม่แน่นอน		ตรวจสอบโดยQC	5	- ติดตั้ง locator 3 จุด - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตเครื่องสายพาน	ชนุวัฒน์ 3/9/50	8	4	3	96

ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ที่ใช้โดย Process FMEA ในกระบวนการผลิตคู่มือใน

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน : หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ
 ITEM : กระบวนการผลิต (คู่มือ)
 รุ่นปีผลิตประเภท : กำหนดเสร็จ
 MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S) : กำหนดเสร็จ
 CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกต, ณัฐพล, ภูวนาท, อธิกรร, สำวาง, บัรธา
 จัดเตรียมโดย : FMEA NUMBER : FMEA-002
 PREPARED BY : พิชชากรณต์ : หน้า 1 จาก 1
 วันที่จัดทำ (ครั้งแรก) : วันที่ 17 สิงหาคม 2550 REV. 1 : PAGE 1 OF 2

PROCESS กระบวนการ	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
								ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กรณี(คู่มือ) REQUIREMENT	ใช้งานไม่ได้ ขนาด	ใช้งานไม่สามารถนำไป ประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	การใส่มีมิดอินเวิร์ตคิด ประเภท	การป้องกันความ ล้มเหลว	ตรวจสอบโดยQC	- จัดทำเอกสารการ เลือกใส่มีมิดอินเวิร์ต สำหรับการผลิตชุดยนต์	สกต 24/9/50	8	4	3	- เอกสารการเลือกใส่มีมิดอิน เวิร์ตสำหรับการผลิตชุดยนต์ - Inspection no. IS3012-H-F1 - Inspection no. IS3012-H-F2 - WI- PD-05	96
								Severity	Occurrence	Detection		
			พนักงาน ไม่เข้าใจการใช้ เครื่องมือวัดทำให้วัด ชิ้นงานผิดพลาดเคลื่อน		ตรวจสอบโดยQC	- จัดทำคู่มือวิธีการ ปฏิบัติงาน (WI) สำหรับ การผลิตคู่มือใน	ณัฐพล 21/9/50	5	5	3	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึก อบรมการใช้เครื่องมือวัด - Inspection no. IS3012-H-F1 - Inspection no. IS3012-H-F2 - WI- PD-05	144
								Severity	Occurrence	Detection		

ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ที่ใช้ Process FMEA ในกระบวนการผลิต (ดูใน) สำหรับการผลิต (ดูใน) (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน : หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ
 FMEA NUMBER : FMEA-002
 ITEM : กระบวนการผลิต (ดูใน)
 PREPARED BY : พิชราภรณ์ แก้วใจ
 รุ่น/ปีผลิตประเภท : วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)
 MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S) : FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1
 CORE TEAM : ธนวัฒน์, อรุษา, สกน, ณัฐพร, อธิกร, สัรวณ, ปรีชา

PROCESS กระบวนการ	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE	ACTION RESULTS ผลจากการปฏิบัติงานแก้ไข				
									Severity	Occurrence	Detection	RPN	
REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE	ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กสิ (ดูใน)	ชิ้นงาน ไม้สามารถนำไป ขนถ่าย	ชิ้นงาน ไม้สามารถนำไป ประกอบได้ ถูกจำกัดถึง (100%)	พนักงาน ไม้เข้าใจการใช้ เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงาน คลาดเคลื่อน	การป้องกันความ ล้มเหลว	การตรวจชิ้นงาน ล้มเหลว		- ฝึกอบรมในการ ปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับ พนักงานที่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนี้ - จัดให้มีคู่มือระบบควบคุม ตัวเกวี่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมิน	ธนวัฒน์ 8/11/50	- WF-PD-05 - Inspection no. IS3012-H-F1 - Inspection no. IS3012-H-F2	8	5	2	80

ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์ที่ใช้ Process FMEA ในกระบวนการผลิตคู่มือ

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน : หน่วยงานการผลิตระบบการนำร่อง
 ITEM : กระบวนการรีด
 รุ่นผลิตภัณฑ์ประเภท : รุ่นผลิตภัณฑ์ประเภท
 FMEA NUMBER : FMEA-004
 FMEA-004
 หน้า 1 จาก 1
 FMEA DATE (Orig) : 17 สิงหาคม 2550 REV. 0
 FMEA DATE (Orig) : 17 สิงหาคม 2550 REV. 0

CORE TEAM : ธนวัฒน์, อรุษา, สกศ, ณัฐพล, อุมาท, อธิกร, ดำรง, ปวีธา

PROCESS กระบวนการ	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
									ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	
รีด	ผิวรีดงานไม่เรียบ	- อนุภาคฝังงานของผลิตภัณฑ์ชิ้น - o-ring สีขาวขึ้น - มีการคัดแยกชิ้นงานและบดลงส่วนถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า100%)	การต่อระยะรีดมากเกินไป	- -	ตรวจสอบด้วยสายตาและสัมผัส	294	- นำ Roughness มาใช้ตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคู่มือ - ปรับค่าที่หัว Super roll	อนุภาค 3/9/50 ณัฐพล 21/9/50 ธนวัฒน์ 21/10/50	-FM-PD-02 -FM-PD-14 -WI- PD-05 -FM-PD-14 -Inspection no. IS3012-H-F4	7	5	4	140
					ตรวจสอบด้วยสายตาและสัมผัส	245	- ปรับปริมาณ - คัดล้างแรง - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคู่มือ	ธนวัฒน์ 6/9/50 ธนวัฒน์ 6/9/50 ณัฐพล 21/9/50	- FM-PD-14 - FM-PD-14 - WI-PD-05	7	4	4	112

4.9 การจัดทำแผนควบคุม

หลังจากการดำเนินการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการผลิตพุลเลย์ สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ในรอบการผลิตที่ 10-11 และรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 เรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดทำแผนควบคุม (Control Plan) เพื่อเป็นการติดตามรักษาระดับคุณภาพหลังการปรับปรุงและเป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนการผลิตได้รับการควบคุม ดูแลอย่างเหมาะสม การทำแผนควบคุมในงานวิจัยนี้จะทำแผนควบคุมเฉพาะกระบวนการที่มีการปรับปรุงเท่านั้น

โดยแผนควบคุมคุณภาพประกอบด้วยกระบวนการ/ขั้นตอน รายละเอียดของงาน เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์อื่นๆ เอกสารที่ใช้ประกอบ คุณสมบัติที่ต้องการควบคุม (ตัวชิ้นงาน และกระบวนการ) วิธีการที่ใช้ควบคุม (ลักษณะที่ต้องการ ขนาดตัวอย่าง ความถี่ในการตรวจสอบ และวิธีการควบคุม) ผู้ควบคุม และแผนการปฏิบัติเมื่อพบของเสีย แสดงดังตารางที่ 4.31-4.33

ตารางที่ 4.31 แผนควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิตร่องสายพาน

กระบวนการ	รายละเอียดของงาน	เครื่องจักร/เครื่องมือ/ อุปกรณ์/อื่นๆ	เอกสารที่ใช้	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม		วิธีการที่ใช้ควบคุม				ผู้ควบคุม	แผนการ ปฏิบัติเมื่อ พบข้อบกพร่อง
				ตัวรับงาน	กระบวนการ	ขนาด ตัวอย่าง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม			
รับวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	ใบสั่งซื้อ	ตัวรับงาน	กระบวนการ	100%	ตรวจสอบ	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ	
ตรวจสอบวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	ตรวจสอบตาม ข้อกำหนด	เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-03	ตามข้อกำหนด	กระบวนการ	8 ชิ้น / ลอต	ทุกจุด	สายตา และวัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ	
เตรียมวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	FM-PD-01	ตามข้อกำหนด	กระบวนการ	100%	ทุกจุด	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ	
กลึง (ปลอกหัว คว้านู)	ปลอกหัว คว้านู	Lathe CNC ด้ามมีด W, เม็ดมีด W ด้ามมีดคว้าน, เม็ดมีดคว้าน Locator เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด	ทุกชั่วโมง	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC	
กลึง (ปลอกหัว เซาะร่อง)	ปลอกหัว เซาะร่อง	Lathe CNC ด้ามมีด W, เม็ดมีด W ด้ามมีดเซาะ, เม็ดมีดเซาะ Locator เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด	ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC	
ล้าง	ทำความสะอาด ชิ้นงาน	หม้อล้าง, สารเคมี ท่อลีดน้ำ		-คราบไขมัน -ความสะอาด	ขึ้นงานสะอาด	100%	ทุกจุด	สายตา และสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต	
ตี	จะล้างคราบไขมัน	หม้อต้ม, เตาแก๊ส สารเคมี, น้ำสะอาด		คราบไขมัน	ขึ้นงาน ไม่มีคราบไขมัน	100%	ทุกจุด	สายตา และสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต	

ตารางที่ 4.32 แผนควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิตโมโน

กระบวนการ	รายละเอียดของงาน	เครื่องจักร/เครื่องมือ/ อุปกรณ์/อื่นๆ	เอกสารที่ใช้	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม		วิธีการที่ใช้ควบคุม				ผู้ควบคุม	แผนการ ปฏิบัติเมื่อ พบของเสีย
				ตัวรับงาน	กระบวนการ	ขนาด ตัวอย่าง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม			
รับวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	ใบสั่งซื้อ		วัตถุดิบครบตามจำนวน	100%	ทุกจุด	นับจำนวน.	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ	
ตรวจสอบวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจสอบตาม ข้อกำหนด	เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-03	ตามข้อกำหนด	ตามข้อกำหนด	8 ชิ้น / ลอต	ทุกจุด	สายตา และวัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ	
เตรียมวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	FM-PD-01		วัตถุดิบครบตามจำนวน	100%	ทุกจุด	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ	
กลึง (ปลอกผิวนอก ปาด หน้า)	ปลอกผิวนอก ปาด หน้า	Lathe CNC ค้ำมีด W, เม็ดมีด W เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด	ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC	
กลึง (ปาดหน้า คร้านรู)	ปาดหน้า คร้านรู	Lathe CNC.เม็ดเซรามิก ค้ำมีด W, เม็ดมีด W ค้ำมีดคว้าน, เม็ดมีดคว้าน เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด	ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC	
เจาะ	เจาะนำศูนย์ เจาะรู คาบเกลียว	Machining Center ดอกสว่าน ดอกคาบ เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด	ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC	
ล้าง	ทำความสะอาด ชิ้นงาน	หม้อล้าง, ท่อลัดน้ำ สารเคมี		-คราบไขมัน -ความสะอาด	ชิ้นงานสะอาด	100%	ทุกจุด	สายตา และสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต	
กระพูนลิ้ม	กระพูนลิ้ม	เครื่องกระพูนลิ้ม เม็ดกระพูนลิ้ม	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด	ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต	
ตี ตี	จะล้างคราบไขมัน	หม้อต้ม, เตาแกส สารเคมี, น้ำสะอาด		คราบไขมัน	ชิ้นงาน ไม่มีคราบไขมัน	100%	ทุกจุด	สายตาและสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต	

ตารางที่ 4.33 แผนควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิต

กระบวนการ	รายละเอียดของงาน	เครื่องจักร/เครื่องมือ/ อุปกรณ์/อื่นๆ	เอกสารที่ใช้	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม		วิธีการที่ใช้ควบคุม			ผู้ควบคุม	แผนการ ปฏิบัติเมื่อ พบข้อบกพร่อง	
				ตัวชี้วัด	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม			
รับชิ้นงานร่องสายพาน และคู่มือ	ตรวจสอบจำนวน	รถเข็น	FM-PD-01	ครบถ้วน	วัตถุประสงค์ปริมาณจำนวน	100%	ตัวอย่าง	ตรวจสอบ	นับจำนวน	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ทากาว	ทากาว 2 ชั้นให้ทั่ว ในของชิ้นงานร่อง สายพานและด้าน ข้างชิ้นงานคู่มือ	กาวสีเทา, สีดำ แปรงทาสี แท่นหมุน		ความหนืด	กาวที่ผิวชิ้นงาน	10%			ตรวจสอบด้วยสายตา	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
เตรียมยางปู	ตัดแผ่นยางปู นำยางปูมาล้าง	ยาง, มีด, ไม้มะ ตาชั่งดิจิตอล		น้ำหนักยาง	น้ำหนักตามกำหนด	100%			เครื่องชั่งดิจิตอล	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
อัดยาง	อัดยางให้ชิ้นงาน ประกบติดกัน	เครื่องอัดยาง		ลักษณะยางที่ ผ่านการอัดของ -การยึดติดของ ยางกับชิ้นงาน	-ยางที่ชิ้นงานไม่มีโพรง อากาศ -มีการยึดติดระหว่าง ชิ้นงานกับยางที่แน่น	100%	1-2 ชิ้น/หลอด	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา และสัมผัส เครื่อง Press กดชิ้นงาน	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ตกแต่ง	ตัดตกแต่งขอบยาง ที่เกินออกมา	กรรไกร, มีด		ความเรียบร้อย	ความเรียบร้อยของยาง	10%			ตรวจสอบด้วยสายตา	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ถ่วงน้ำหนัก	ทำการถ่วงน้ำหนัก	เครื่องถ่วงน้ำหนัก		Balance	ความ balance ของชิ้นงาน	100%			ตรวจสอบด้วยเครื่อง ถ่วงน้ำหนัก	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
พันสี	พันสีที่ชิ้นงาน	สี, กาทันสี, แท่นหมุน		สีที่กระจาย สม่ำเสมอ	สีที่ชิ้นงาน	100%			ตรวจสอบด้วยสายตา	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	ตรวจสอบชิ้นงาน ตามข้อกำหนด	เวอร์เนียร์	WI-QA-01	ตามข้อกำหนด	ตามข้อกำหนด	AQL 1.0 ตลอด		ตรวจสอบด้วย สายตา	ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด	QA	แจ้งแผนก QA
บรรจุ		ถุง, กล่อง, สติกเกอร์	WI-WH-01	ตามข้อกำหนด	ตามข้อกำหนด	10%			ตรวจสอบด้วยสายตา	พนักงาน คลังสินค้า	แจ้งหัวหน้า คลังสินค้า
จัดเก็บเข้าคลัง	นำชิ้นงานเก็บเข้า คลังสินค้า	Pallet	WI-WH-01	การจัดเก็บ	จัดเก็บตามแผนผังที่ กำหนด	100%		ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา	พนักงาน คลังสินค้า	แจ้งหัวหน้า คลังสินค้า