

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการ ขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- เฉลิมพล ลีลาผาดิกุล. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทางคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- ธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- นิพนธ์ ชวนะปราณี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- วิทย์ วรรณวิจิตร. การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- อรรถพล ฤทธิศักดิ์. การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- อนุวัตร หอมรสสุคนธ์ และ เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์. ปฏิบัติการ ISO/TS 16949 : 2002 มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
- ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบู๊คส์ จำกัด. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สกายบู๊คส์, 2547.
- ศ.เสรี ยูนิพันธ์, รศ.จรรยา มหิตทาฟองกุล และรศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
- ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และดร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย. เทคนิคการใช้เครื่องมือวัด. 2000เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: 70 สีการพิมพ์, 2538.

- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ. 2000เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551.
- สมบัติ ชิวหา. พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์,
2549.
- ศุภชัย รมยานนท์ และจวีวรรณ รมยานนท์. ทฤษฎีเครื่องมือกล 1. 500เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
- มิชชูบิชิ เมททีเรียลเครื่องมือการกลึง และขึ้นรูปโลหะ. กรุงเทพมหานคร: เมททีเรียล คาร์ไบด์,
2550.

ภาษาอังกฤษ

- Cassanelli, G., Mura, G., Fantini, F., Vanzi, M., and Plano, B. Failure Analysis-assisted FMEA.
Microelectronics Reliability 46 (2006): 1795–1799.
- Dhafr, N., Ahmad, M., Burgess, B., and Canagassababady, S. Improvement of quality
performance in manufacturing organizations by minimization of production defects.
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 2 (2006): 536-542.
- Douglax C. Montgomery. Introduction to Statistical Quality Control. 3rd John Wiley & Sons,
1997.
- Jerry Bank, Principles of Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., 1989.
- Johnson, K.G., Khan, M.K. A study into the use of process failure mode and effects analysis
(PFMEA) in the automotive industry in the UK. Journal of Materials Processing
Technology 139 (2003): 348-356.
- Potential Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Reference Manual, Third Edition, July, 2001.
- Rhee, S., J., Ishii, K. Using cost based FMEA to enhance reliability and serviceability.
Advanced Engineering Informatics 17 (2003): 179-188.
- Scipioni, A., Saccarola, G., Centazzo, A., and Arena, F. FMEA methodology design,
implementation and integration with HACCP system in a food company. Food Control
13 (2002): 495-501.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อมูลรายงานการผลิตและของเสีย

รายงานการผลิต สำหรับโรงสหภาพ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	รอบการผลิตปี 2550													รวม
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
กึ่ง (ปลดกวีว คว้านรู)	ไม่ได้ขนาด	2	2	1	3	4	7	10	8	6	3	2	2	1	51
	ตามค	1	1	2	2	4	2	0	1	0	1	0	1	0	15
	เบี้ยว	0	1	2	2	5	2	1	1	2	1	0	1	1	19
กึ่ง (ปลดกวีว เซาะร่อง)	ไม่ได้ขนาด	4	2	1	6	1	3	7	3	6	1	2	0	3	39
	ตามค	1	3	1	1	2	0	1	0	2	0	1	0	2	14
	เบี้ยว	2	3	2	1	3	4	2	1	0	0	1	1	0	20
ของเสียรวม		10	12	9	15	19	18	21	14	16	6	6	5	7	158
ยอดการผลิต		550	600	580	640	700	700	730	675	750	650	765	750	700	8,790

รายงานการผลิต สำหรับปดมโน

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	รอบการผลิตปี 2550												รวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
กึ่ง (ปลดก๊วนอก ปาดหน้า)	ไม่ได้ขนาด	5	9	5	4	7	8	5	6	5	2	0	1	1	58
	ตามด	1	1	0	3	1	1	0	1	2	1	1	1	0	13
กึ่ง (ปาดหน้าคว้านรูใน)	ไม่ได้ขนาด	8	6	7	2	4	6	9	7	10	3	4	3	2	71
	ตามด	0	0	1	2	2	0	2	0	2	1	0	2	0	12
เจาะ	รูตาบเบื้องตำแหน่ง	2	1	4	5	7	1	1	0	0	2	2	3	1	29
	รูตาบเอียง	4	6	7	9	7	13	10	8	11	3	1	2	0	81
	รูตาบเฉียง	3	4	4	5	3	14	7	5	2	2	0	1	1	51
รีด	ผิวไม่เรียบ	5	4	8	6	10	4	8	7	10	4	2	0	0	68
กระทิ้งถิม	ร่องถิมไม่ได้ขนาด	1	2	1	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	12
ของเสียรวม		29	33	37	37	42	50	43	35	43	18	10	13	5	395
ยอดการผลิต		550	600	580	640	700	700	730	675	750	650	765	750	700	8,790

รายงานการผลิต สำหรับการประชุม

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	รอบการผลิต ปี 2550													รวม
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
อัตราย	ขามมีพรองอากาศ	5	8	11	8	9	13	10	12	14	2	4	1	2	99
	แตกหัก บิน	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
ถ่วงน้ำหนัก	ไม่ balance	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	12
ของเสียรวม		6	9	14	10	11	14	12	13	15	2	4	2	2	114
ยอดการผลิต		521	567	543	603	658	650	687	640	707	634	753	740	692	8,395

รายงานสาเหตุของเสีย รอบการผลิตที่ 6-9 ปี 2550

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนผลิต (ชิ้น)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวมเสีย (ชิ้น)		
ร่องสายพาน	กลึง(ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	2,855	9	41	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
		ชิ้นงานเบี้ยว		-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
คูมใน	กลึง(คูมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	2,855	14	42	-	-	-	-	-	-	-	-	56		
		รูตาบเอียงตำแหน่ง		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
		รูตาบเอียง		-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42
		รูตาบเลื่อย		-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28
การประกอบ	อัดยาง	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	2,684	-	-	-	-	-	-	21	8	-	-	29		
		ยางมีโพรงอากาศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	18	49	

หมายเหตุ 1:การใช้แม่คีมค้อนเสี้ยนตีผิดประเภท, 2:พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน, 3:การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น, 4:การตั้งงานที่มีพิทักไม่ตรงตำแหน่ง, 5:อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่, 6:การเจาะนำศูนย์เบี้ยว, 7:การเผื่อระยะรีดมากเกินไป, 8:การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี, 9:ปริมาณยางน้อยเกินไป, 10:อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม

รายงานสาเหตุของเสีย รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนผลิต (ตัน)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวมเสีย (ตัน)	
ร่องสายพาน	กลึง(ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	1,415	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
		ชิ้นงานเบี้ยว		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
คุมใน	กลึง(คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	1,415	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
		รูตาบเขื่องตำแหน่ง		-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
		รูตาบเขื่อง		-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
		รูตาบเล็กน้อย		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
การประกอบ	อัดยาง	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	1,387	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	6	
		ยางมีโพรงอากาศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6

หมายเหตุ 1:การใช้เม็ดค้อนอินทรีย์ตัดตีบประเภท, 2:พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน, 3:การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น, 4:การตั้งงานที่มีพิทักไม่ตรงตำแหน่ง, 5:อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่, 6:การเจาะนำศูนย์กลางเบี้ยว, 7:การเผื่อระยะรีดมากเกินไป, 8:การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี, 9:ปริมาณยางน้อยเกินไป, 10:อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม

รายงานสาเหตุของเสีย รอยการผลิตที่ 12-13 ปี 2550

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	จำนวนผลิต (ตัน)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	รวมเสีย (ตัน)
ร่องสายพาน.	กลึง(ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	1,450	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		ชิ้นงานเบี้ยว		-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
คูมใน	กลึง(คูมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	1,450	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		รูตาบ/เอียงตำแหน่ง		-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	เจาะ	รูตาบ/เอียง	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
		รูตาบ/เอียง	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
	รีด	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ยางมีโพรงอากาศ	1,432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

หมายเหตุ 1:การใช้เครื่องมือตัดผิดพลาด, 2:พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือตัดทำให้วัสดุชิ้นงานคลาดเคลื่อน, 3:การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น, 4:การตั้งงานที่มีพิทักไม่ตรงตำแหน่ง, 5:อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่, 6:การเจ้านำชิ้นงานไป, 7:การต่อระยะรีดมากเกินไป, 8:การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ได้, 9:ปริมาณยางน้อยเกินไป, 10:อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม

ภาคผนวก ข


INSPECTION STANDARD

APPROVED	CHECKED	ISSUE
ISSUE REPORT DATE		
IS3012-H	MODEL PULLEY NKR 1 GROOVE	
IS3012-H-F3	DOCUMENT No. DW - EG - 02	
PART NO. PULLEY NKR 1 GROOVE HUB	INSPECTION NO. F3	

1

2

6									
5									
4	ตามต	สังเกต	ทุกชิ้น	ทุกชิ้น					
3	ร่วมดูและร่วมทวนค่าแรงไม่เกิน t ≤ 0.3 mm.	เวอร์เนียร์	ทุก10ชิ้น	ทุก10ชิ้น					
2	M8x1.25	สกรูM8x1.25	ทุกชิ้น	ทุกชิ้น	8				
1	87.2 (+0.10/-0.10)	เวอร์เนียร์	ทุก10ชิ้น	ทุก10ชิ้น	7				
ลำดับที่	ค่ามาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่	ค่าดัชนีที่	จำนวนรอบวัด	เครื่องมือวัด	ความถี่	ผู้แก้ไข	ผู้อนุมัติ

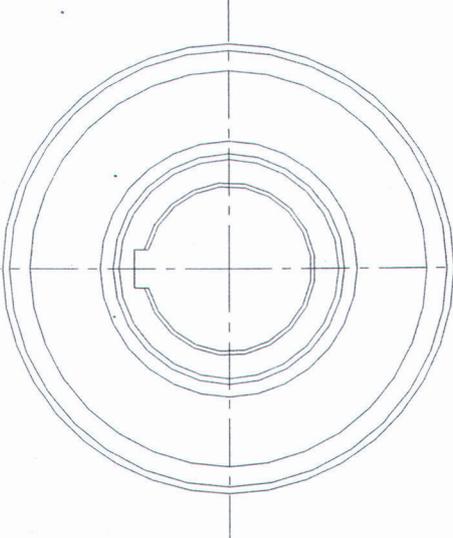INSPECTION STANDARD				APPROVED	CHECKED	ISSUE
				ISSUE REPORT DATE		
PART NAME	PULLEY NKR 1 GROOVE HUB	PART NO.	IS3012-H	MODEL	PULLEY NKR 1 GROOVE	
PROCESS NAME	F4	INSPECTION NO.	IS3012-H-F4	DOCUMENT No.	DW - EG - 02	
						
6						
5						
4						
3						
2	ตามค	สังเกต	ทุกชิ้น	ทุกชิ้น	ความดี	ความดี
1	Ra 0.8	Roughness tester	เครื่องวัด	ค่าลบที่	ค่าลบที่	ค่าลบที่
ค่าลบที่	ค่ามาตรฐาน	ค่าลบที่	ค่ามาตรฐาน	ค่าลบที่	ค่าลบที่	ค่าลบที่
				ครั้งที่ผ่านมา	บันทึกการแก้ไข	ผู้แก้ไข
						ผู้อนุมัติ

เอกสารส่งซื้อ

ใบขอซื้อ / PR

วันที่: _____ เวลา: _____

ขอซื้อ ส่วนเกิน ขาด ส่วนเกินคุณภาพ ครรภ์เกิน

วันที่ 20 / 8 / 50 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน: วัสดุงาน วัสดุ

ลำดับ	รายการที่ขอซื้อ	จำนวน	หน่วย	วันที่ต้องการ	หมายเหตุ
1	Thermocouple	1	คู่	20/8/50	-

ผู้ขอซื้อ: _____ ผู้อนุมัติ: _____

ตำแหน่ง: _____ ตำแหน่ง: _____

PM-PU-01 REVA (11/06/07)

ใบขอซื้อ / PR

วันที่: _____ เวลา: _____

ขอซื้อ ส่วนเกิน ขาด ส่วนเกินคุณภาพ ครรภ์เกิน

วันที่ 20 / 8 / 50 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน: วัสดุงาน วัสดุ

ลำดับ	รายการที่ขอซื้อ	จำนวน	หน่วย	วันที่ต้องการ	หมายเหตุ
1	สาย Dayton 2 kg.	1	Set	20/8/50	-











ผู้ขอซื้อ: _____ ผู้อนุมัติ: _____

ตำแหน่ง: _____ ตำแหน่ง: _____

PM-PU-01 REVA (11/06/07)

ภาคผนวก ก



การใช้เครื่องจักร

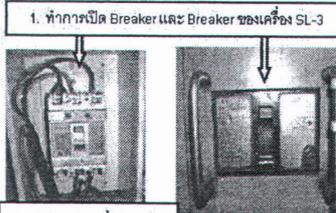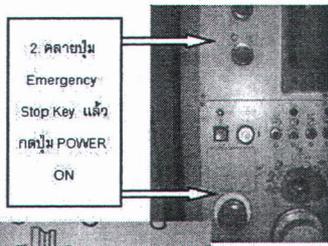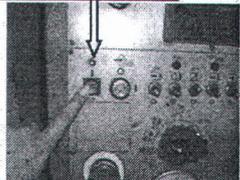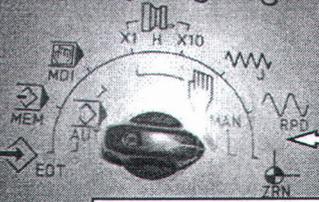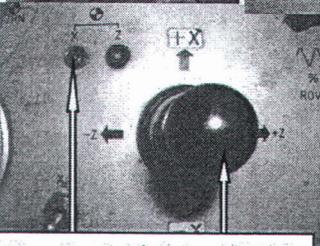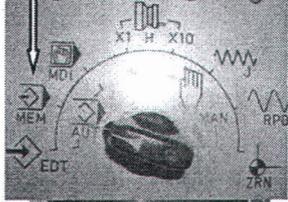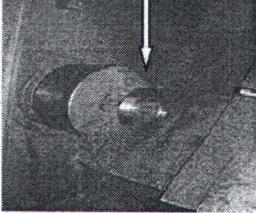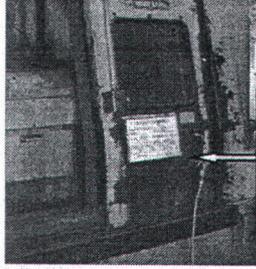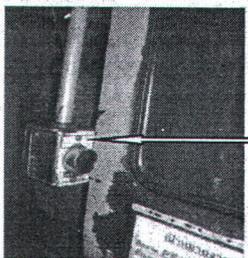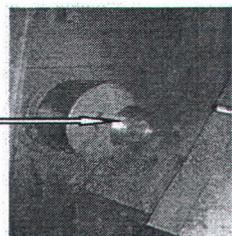กระบวนการ : กลึง	เครื่องจักร : Lathe CNC 1
<p>1. ทำการเปิด Breaker และ Breaker ของเครื่อง SL-3</p> 	<p>2. กดปุ่ม Emergency Stop Key แล้ว กดปุ่ม POWER ON</p> 
<p>3. กดปุ่ม CON เพื่อปลดล๊อค</p> 	<p>4. จากนั้นทำการตั้งเครื่องโดยปรับสวิตช์หมุนไปที่ ZERO</p> 
<p>5. ทำการปรับแกน X,Z ให้อยู่ในสถานะ ZERO คือโยกปุ่มไปที่ +X จนไฟที่ X ติดแล้วแกน Z ก็เช่นกัน</p> 	<p>6. หลังจากนั้นก็ปรับสวิตช์หมุนไปที่ MEM</p> 
<p>8. นำชิ้นงานเข้าไปในเครื่อง</p> 	<p>7. กดปุ่ม PROGRAM</p> 
<p>9. กดปุ่มล๊อคชิ้นงาน</p> 	<p>10. เมื่อแน่ใจแล้วว่าล๊อคชิ้นงานแน่นแล้วทำการปิดการวิ่งและกดปุ่ม Start</p> 
<p>11. ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานเสร็จกดปุ่มล๊อคชิ้นงานเพื่อเอาชิ้นงานออก</p> 	



**หมายเหตุ จันทอนการปิดเครื่องทำการปรับแกน X, Z ไปยังตำแหน่งที่ไม่เป็น ZERO แล้วกดปุ่ม POWER OFF ปิด Breaker ลงทุกตัว


กระบวนการ : กิ่ง	เครื่องจักร : Lathe CNC 2
------------------	---------------------------

1. ทำการปิด Breaker และ Breaker ของเครื่อง HITACHI - 4NE

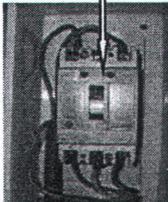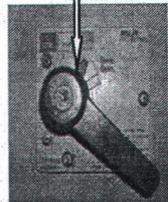



2. คลายปุ่ม Emergency Stop Key แล้วกดปุ่ม POWER ON

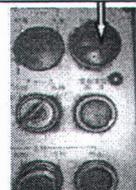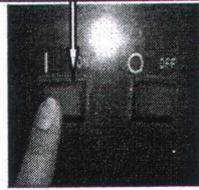


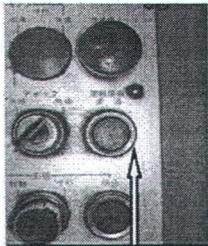3. จากนั้นกดปุ่ม STANDBY

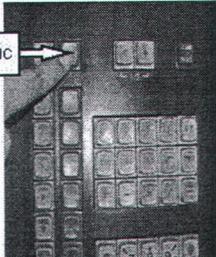


4. กดปุ่ม NC


5. จากนั้นทำการตั้งเครื่องโดยปรับสวิตช์หมุนไปที่ ZERO

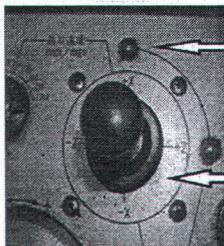


6. ทำการปรับแกน X,Z ให้
อยู่ในสถานะ ZERO คือ
กดปุ่มบวกหรือลบไฟฟ้ที่
แกน X ติดแล้วแกน Z ก็
เช่นเดียวกัน

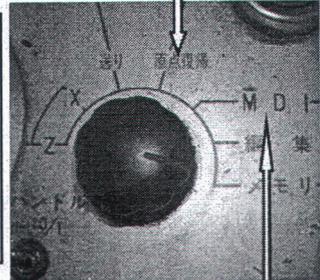

7. จากนั้นทำการตั้งเครื่องโดยปรับ
สวิตช์หมุนไปที่ MDI

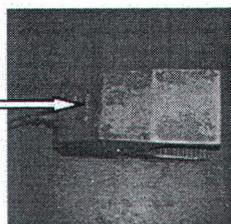

8. แล้วเหยียบสวิตซ์ให้
เหยียบด้วย

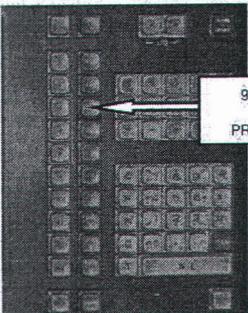

9. กดปุ่ม
PROGRAM

<p>กระบวนการ : กลึง</p>	<p>เครื่องจักร : Lathe CNC 2</p>
-------------------------	----------------------------------

ต่อ

10. ป้อน M41 INPUT START

11. ป้อน M3 INPUT ,S200 INPUT START เพื่อทดลองหมุน

12. ป้อน M5 INPUT START เพื่อทำการหยุดหมุน

13. แล้วเหยียบสวิตซ์ทำเหยียบอีกครึ่ง

15. กดปุ่ม PROGRAM

ปุ่ม INPUT

ปุ่ม START


14. จากนั้นทำการตั้งเครื่องโดยปรับสวิตซ์หมุนไปที่ AUTO

16. นำชิ้นงานเข้าไปในเครื่อง

17. เหยียบฟุตสวิตซ์เพื่อล็อคชิ้นงาน



18. เมื่อแน่ใจแล้วว่าล็อคชิ้นงานแน่นแล้วทำการปิดการ์ดและแล้วกดปุ่ม Start

19. รอจนเครื่องทำงานเสร็จนำเหยียบฟุตสวิตซ์แล้วเอางานออก

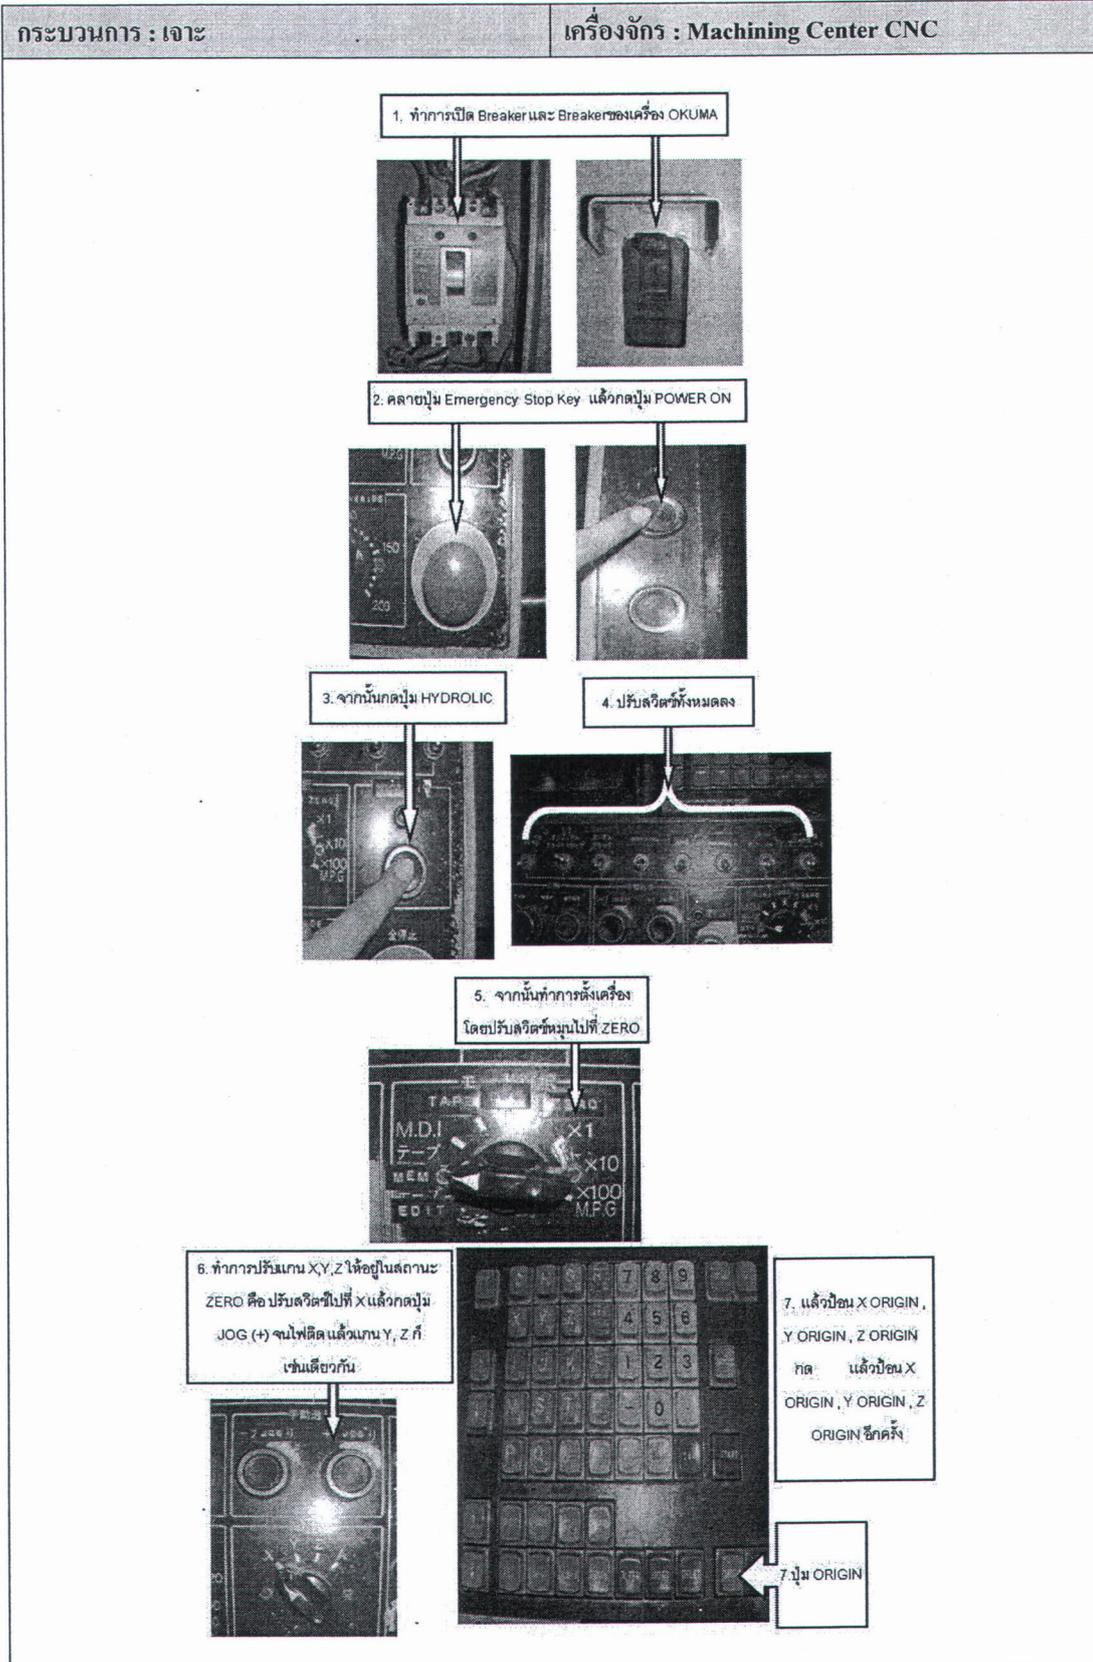


ต่อ

8. หลังจากนั้นก็ปรับสวิตช์หมุนไปที่ MEM

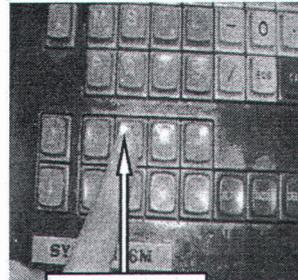
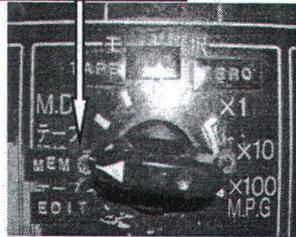


9. กดปุ่ม PROGRAM

10. นำชิ้นงานเข้าไปในเครื่องแล้วหมุนล้อคิ้นงาน












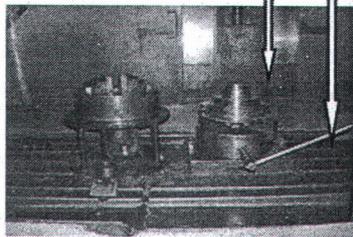


11. เมื่อแน่ใจแล้วว่าล้อคิ้นงานแน่นแล้วกดปุ่ม Start

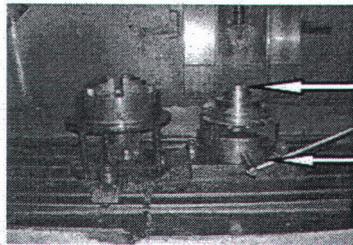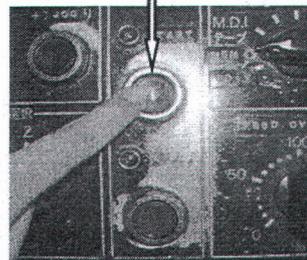

12. พองานเสร็จก็คลายล้อคิ้นงานออก


หมายเหตุ ขั้นตอนการปิดเครื่องทำการปรับแกน X,Y,Z ไปยังตำแหน่งที่ไม่เป็น ZERO แล้วกดปุ่ม POWER OFF ปิด Breaker ลงทุกตัว

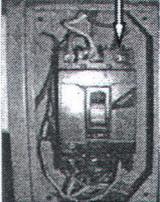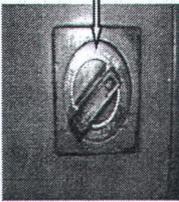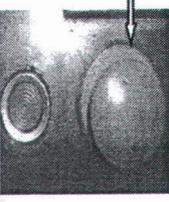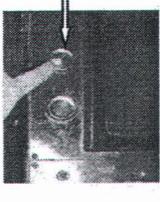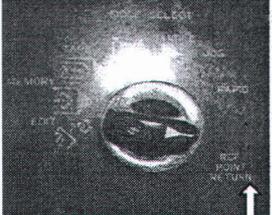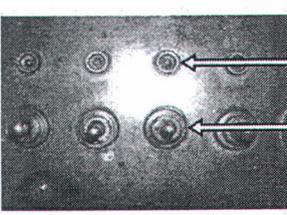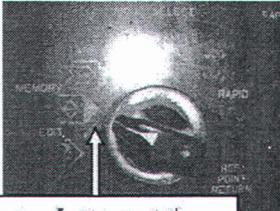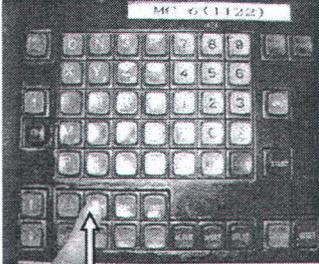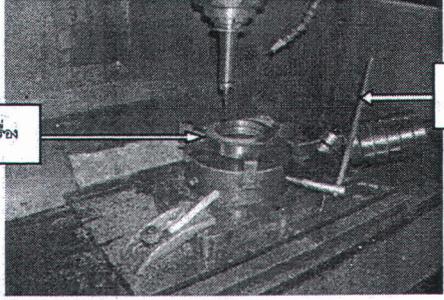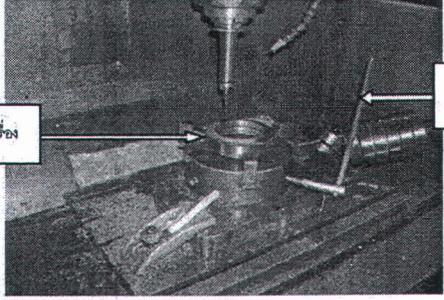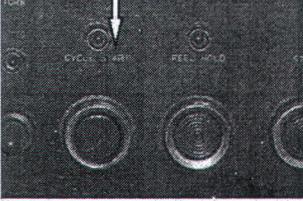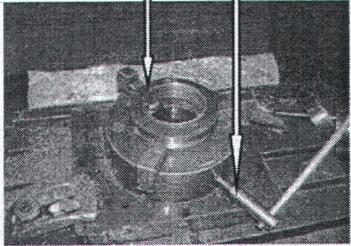กระบวนการ : ริด	เครื่องจักร : Machining Center CNC
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1. ทำการเปิด Breaker และ Breaker ของเครื่อง MAC-V3</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2. คลายปุ่ม Emergency Stop Key แล้วกดปุ่ม POWER ON</p>    </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>3. จากนั้นทำการตั้งเครื่องโดยปรับสวิตช์หมุนไปที่ ZERO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4. ทำการปรับแกน X,Y,Z ให้อยู่ในสถานะ ZERO คือ โยกไม่ไปที่ +X จนไฟที่ X ติด แล้วแกน Y,Z ก็เช่นเดียวกัน</p>  </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>5. หลังจากนั้นก็ปรับสวิตช์หมุนไปที่ MEM</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>6. กดปุ่ม PROGRAM</p>  </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>7. นำชิ้นงานเข้าไปในเครื่อง</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>8. หมุนล้อตั้งงาน</p>  </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>9. เมื่งแน่ใจแล้วว่าล้อตั้งงานแน่นแล้ว กดปุ่ม CYCLE START</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>10. เมื่งเครื่องทำงานเสร็จหมุนล้อตัดคดาบขึ้นมาแล้วนำงานออกมา</p>  </div> </div>	
<p><small>*หมายเหตุ ขั้นตอนการเปิดเครื่องทำการปรับแกน X,Y,Z ไปยังตำแหน่งที่ไม่เป็น ZERO แล้วกดปุ่ม POWER OFF ปิด Breaker ลงทันที</small></p>	

กระบวนการ : กระทั่งลิ้ม


เครื่องจักร : กระทั่งลิ้ม

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง

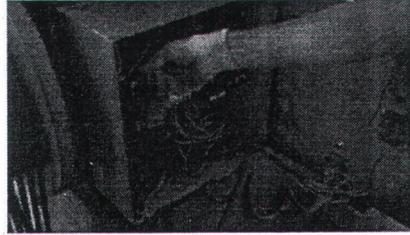


2. ทำเครื่องหมายในการจัดระยะของชิ้นงาน

3. นำชิ้นงานเข้าหัวจับชิ้นงาน เพื่อทำการตั้งลิ้ม

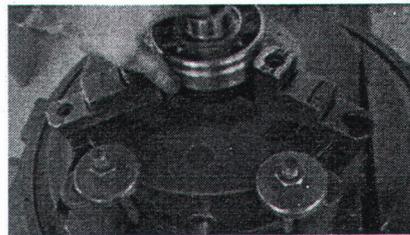


4. ทำการยึดชิ้นงานให้แน่น

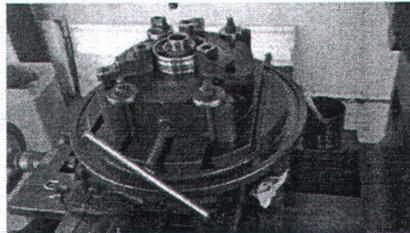


5. การตั้งค่าและการเริ่มทำงานของเครื่อง

5.1 หมุนลูกศรให้ชี้ไปทางตำแหน่งขีดสีเขียวเพื่อตั้งค่าให้เครื่องทำงานอัตโนมัติ

5.2 กดปุ่มสีเขียวเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

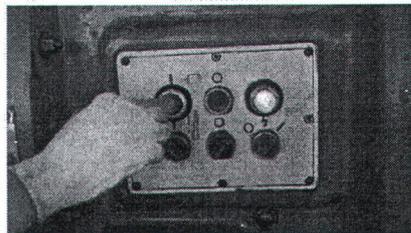


6. เครื่องเริ่มการทำงาน

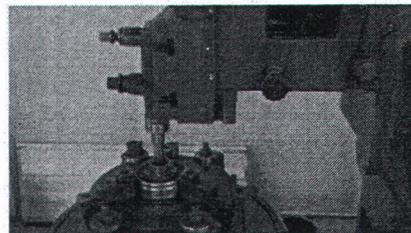


กระบวนการ : อัดยาง

เครื่องจักร : เครื่องอัดยาง


กดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่อง

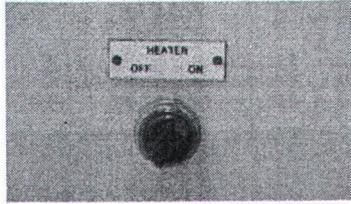


กดปุ่ม CONTROL - ON เพื่อตั้งเครื่องอัดยาง

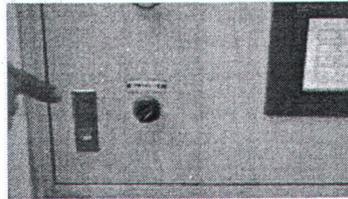

กดปุ่ม HEATER - ON เพื่อเปิดอุณหภูมิของเครื่อง

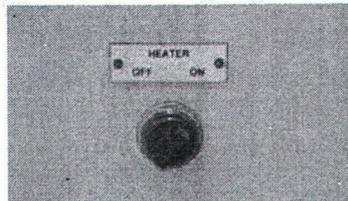

นำแม่พิมพ์รุ่นที่ต้องการผลิตชิ้นน้อัดด้านบน 4 ตัว ด้านล่าง 4 ตัว

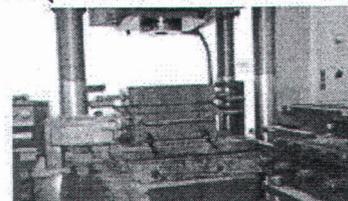

นำชิ้นงาน โขแม่พิมพ์



นำยางที่เตรียมไว้ใส่ลงในแม่พิมพ์



กระบวนการ : อัดยาง


เครื่องจักร : เครื่องอัดยาง

ต่อ


การตั้งโปรแกรมการทำงานของเครื่องอัดยาง-ตั้งอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ 170°C โดยอุณหภูมิที่ใช้งานจริงจะอยู่ในช่วง $170 \pm 15^{\circ}\text{C}$

-ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับชิ้นงาน


-ตั้งแรงดันการอัดยางให้ตรงกับรุ่นของชิ้นงานที่ต้องการอัด

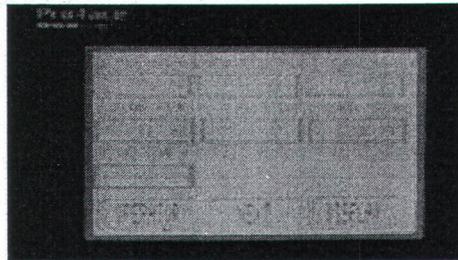**การอัดยางลงชิ้นงานที่ต้องการ**

กดปุ่ม AUTO START ที่กล่อง CONTROL

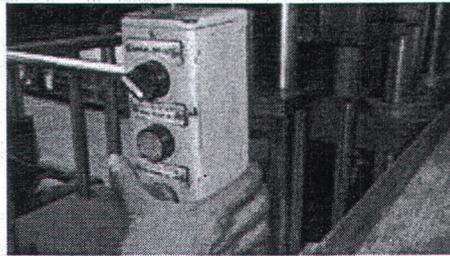


ชิ้นงานและแม่พิมพ์จะเข้าไปสู่แท่นอัดยาง

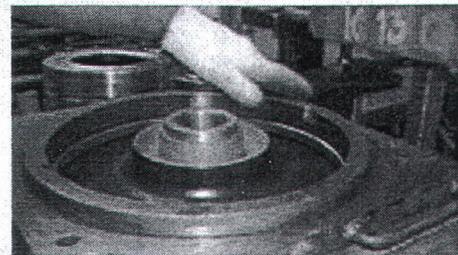


กระบวนการ : ถ่วงน้ำหนัก

เครื่องจักร : Balancer


1. กดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่อง

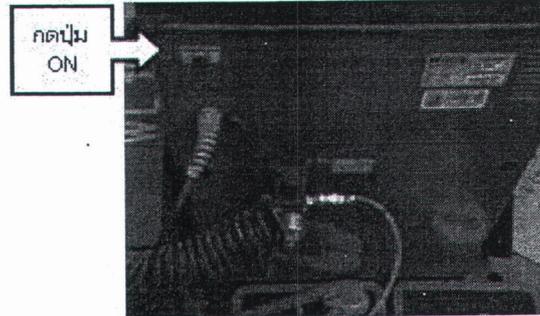

2. ตั้งค่าไปที่ CAR

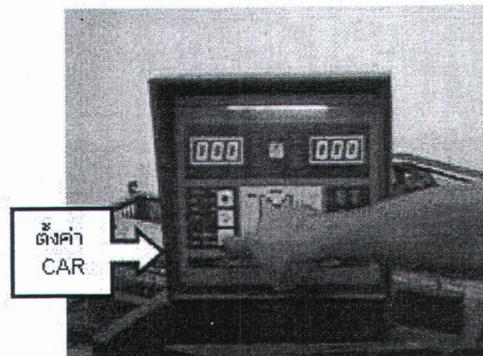

3. SAVE ค่าใหม่ให้ค่าเปลี่ยนแปลง

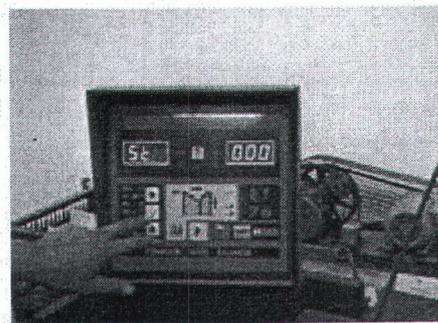

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวพัชรภรณ์ ผ่องแผ้ว เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2523 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548



