

บทที่ 5

เฟส III ระยะการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา

ทำการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมซึ่งได้คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตที่พิจารณา จากนั้นก็ทำการคัดเลือกปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบในลำดับต้นๆ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในขั้นตอนนี้ได้ นำมาแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ของ FMEA โดยเลือกสาเหตุจากการเรียงลำดับจากเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า หรือมีความร้ายแรงมากกว่า เพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก่อนตามลำดับ

ในการกำจัดสาเหตุของปัญหานั้น ได้ทำการยึดหลักกำจัดสาเหตุหลักๆ ให้หมดก่อน แล้วทำการติดตามผลของปัญหาต่อไป ซึ่งเป็นไปได้ที่ข้อบกพร่องอาจจะหมดไปหรือดีขึ้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหามิได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และปัจจัยของปัญหาให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าสาเหตุเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาคุณภาพหรือไม่

5.1 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ (Cause and effect matrix)

เพื่อค้นหาสาเหตุสำหรับการวิเคราะห์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด โดยการสร้างภาพความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเกิดในอนาคต ซึ่งต้องเจาะจงเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุของข้อกำหนดจากลูกค้าด้วยการระดมความคิดจากทีมงาน จากแผนภาพแสดงกระบวนการผลิตรวมได้ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกับ Drive exceeded time limit fail ในกระบวนการผลิตต่างๆ แสดงปัจจัยที่ส่งผลทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แสดงในตารางที่ 5.1

1. ทำการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รุ่นชาสด้า

2. ระดมความคิดเพื่อระบุปัจจัยที่เป็นไปได้ที่มีผลกระทบต่อการเกิด Drive exceeded time limit fail ซึ่งเครื่องมือที่จะนำมาประยุกต์ใช้ช่วยในการพิจารณา คือ แผนผังก้างปลา ในการระดมความคิดนี้จะกระทำโดยสมาชิกในทีมทำการระดมความคิดโดยอิสระ เพราะในขั้นตอนนี้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือจำนวนปัจจัยที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยผลของการระดมความคิดแยกตามแหล่งที่มาของสาเหตุทั้ง 6 ประเภท ดังแสดงแผนผังก้างปลาของการเกิด Drive exceeded time limit fail สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ส่วนบุคคล รุ่นชาสด้า ดังรูปที่ 5.1

3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาใส่ลงในตาราง Cause and effect matrix ในที่นี้กำหนดให้อัตราความสำคัญเท่ากับ 10 เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงข้อเดียว
4. ให้กลุ่มสมาชิกทำการลงคะแนนความสำคัญให้กับทุกปัจจัยที่ได้ ซึ่งจะให้คะแนนในช่วง 1 ถึง 10 คะแนน โดยแต่ละคนจะให้คะแนนของตนเองจนครบทุกปัจจัย
5. ผู้วิจัยรวบรวมคะแนน พร้อมทั้งทำการคูณค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยในแต่ละสมาชิกด้วย อัตราความสำคัญที่มีกับลูกค้ำเท่ากับ 10 จากนั้นทำการรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดในแต่ละปัจจัย และทำการสรุปผลคะแนนลงในตาราง Cause and effect matrix ดังแสดงในตาราง 5.2 และจัดลำดับสำคัญของปัจจัยโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยด้วยแผนภูมิพาเรโต ดังแสดงในรูปที่ 5.2

ตารางที่ 5.1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ Drive exceeded time limit fail

ขั้นตอน ที่	กระบวนการ ผลิต	ปัจจัยนำเข้า (KPIV)		Define mode
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
1	กระบวนการเตรียมซอฟต์แวร์ในการเขียนสัญญาณ (Test software)	1.1 ซอฟแวร์ที่ใช้ในการเขียนสัญญาณไม่เหมาะสมกับรุ่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ทำการเขียนสัญญาณ		1.1 Machine
		1.2 ซอฟแวร์ที่ใช้ในการเขียนสัญญาณมีความผิดพลาดในการตรวจจับค่าตาม Spec. ที่กำหนด		1.2 Machine
		1.3 วิศวกรในการเตรียมซอฟต์แวร์ไม่ทราบล่วงหน้าถึงรุ่น และโมเดลที่จะทำการเขียนซอฟต์แวร์		1.3 Man
		1.4 ซอฟแวร์ในการเขียนสัญญาณไม่พร้อมต่อการใช้งาน		1.4 Machine
2	กระบวนการอัดก๊าซฮีเลียม (Helium charge)	2.1 พนักงานไม่ทราบว่าขณะนี้ต้องทำการอัดก๊าซฮีเลียมกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร โมเดลอะไร เพื่อส่งไปให้กระบวนการเขียนสัญญาณ		2.1 Method
		2.2 พนักงานไม่ทราบว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนเป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไรบ้าง และจำนวนเท่าไร		2.2 Method
		2.3 มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รออยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป		2.3 Method

ตารางที่ 5.1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ Drive exceeded time limit fail (ต่อ)

ขั้นตอน ที่	กระบวนการ ผลิต	ปัจจัยนำเข้า (KPIV)		Define mode
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
2	กระบวนการอัด ก๊าซฮีเลียม (Helium charge)	2.4 ไม่มีระบบการตรวจสอบสภาพของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนนำมาอัดก๊าซฮีเลียม		2.4 Measurement
		2.5 การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ เครื่องอัดก๊าซฮีเลียม (Helium charge) ไม่ เหมาะสม		2.5 Machine
		2.6 พนักงานทำการอัดก๊าซฮีเลียมเข้าสู่ ภายในตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกวิธี		2.6 Man
		2.7 ไม่มีระบบแก้ไขปัญหาเมื่อการอัดก๊าซ ฮีเลียมไม่ได้ตามค่าที่กำหนด		2.7 Method
		2.8 ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างชัดเจน		2.8 Method
		2.9 พนักงานขาดความรู้ความชำนาญ		2.9 Man
			2.10 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีรอยร้าวใน ตำแหน่งต่างๆ เนื่องจากการ ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาไม่ดี ทำ ให้ก๊าซฮีเลียมมีการรั่วออกเร็วกว่า อัตราปกติ	2.10 Material
			2.11 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีรอยร้าวใน ตำแหน่งต่างๆ ตามชิ้นส่วนประกอบ เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ ไม่ดีมี รอยร้าว ทำให้ก๊าซฮีเลียมมีอัตราการ รั่วออกเร็วกว่าปกติ	2.11 Material
			2.12 ค่า Spec. ในการขันสกรู ตำแหน่งต่างๆ บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ทำให้การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ แน่นสนิท	2.12 Method
			2.13 เครื่องที่ทำหน้าที่ในการขันสกรู ขันสกรูไม่ได้ตามค่าที่กำหนด ทำให้ การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่แน่น	2.13 Machine
			2.14 ค่าความเร็วรอบในการขันสกรู ตำแหน่งต่างๆ ทำให้การประกอบ	2.14 Machine


ตารางที่ 5.1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ Drive exceeded time limit fail (ต่อ)

ขั้นตอน ที่	กระบวนการ ผลิต	ปัจจัยนำเข้า (KPIV)		Define mode
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
.	.		ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่แน่นสนิท ก๊าซ ฮีเลียมจรั่วเร็วกว่าปกติ 2.15 ชิ้นส่วนประกอบมาจากผู้ขาย หลายราย	2.15 Material
3	กระบวนการติด ซีล (Seal install)	3.1 พนักงานติดซีล ทำการติดซีลไม่ถูกวิธี 3.2 พนักงานลืมติดซีลลงบนตำแหน่ง Beather filter บนตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 3.3 พนักงานทำการติดซีลผิดตำแหน่ง 3.4 ตำแหน่งของตัวย้ำซีลติดตั้งไม่เหมาะสม ไม่ตรงตำแหน่ง 3.5 ตัวย้ำซีลอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน มี การชำรุด 3.6 มีงานรออยู่ในกระบวนการผลิตมาก เกินไป 3.7 ซีลที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ปริมาณก๊าซ ฮีเลียมรั่วออกนอกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากกว่า ปกติ		3.1 Man 3.2 Man 3.3 Man 3.4 Machine 3.5 Machine 3.6 Method 3.7 Material
4	กระบวนการ จับคู่ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ (Pairing)	4.1 พนักงานโหลดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่รุ่น และ โมเดลแตกต่างกัน หลากหลาย ทำให้เครื่อง ทดสอบไม่สามารถจับคู่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ 4.2 พนักงานไม่ทราบว่าตู้ทดสอบมีช่องเล็กๆ ว่างสำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร โมเดล อะไร จำนวนเท่าไรเพื่อที่จะโหลดฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์เข้าตู้ทดสอบ		4.1 Method 4.2 Method
5	กระบวนการ เขียนสัญญาณ (HX-Filler)	5.1 พนักงานไม่ทราบว่าตู้ทดสอบมีช่องเล็กๆ ว่างสำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร โมเดล อะไร จำนวนเท่าไรเพื่อที่จะโหลดฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์เข้าตู้ทดสอบ 5.2 พนักงานไม่ทราบว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่อยู่ใน พื้นที่ของตนเป็นโมเดลอะไร รุ่นอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร		5.1 Method 5.2 Method

ตารางที่ 5.1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ Drive exceeded time limit fail (ต่อ)

ขั้นตอน ที่	กระบวนการ ผลิต	ปัจจัยนำเข้า (KPIV)		Define mode
		ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
5	กระบวนการ เขียนสัญญาณ (HX-Filler)	5.3 ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างชัดเจน		5.3 Man
		5.4 มีงานรออยู่ในกระบวนการผลิตมาก เกินไป		5.4 Method
		5.5 ตู้ทดสอบเอ็กคาร์ลิเบอร์มีการ เคลื่อนย้ายบ่อย		5.5 Machine
		5.6 ตู้ทดสอบเอ็กคาร์ลิเบอร์อยู่ในสภาพที่ ชำรุดเสียหาย ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย พนักงาน		5.6 Machine
		5.7 พนักงานขาดความรู้ความชำนาญ		5.7 Man
		5.8 พื้นที่ตั้งเครื่องทดสอบเอ็กคาร์ลิเบอร์มี ความสั่นสะเทือน		5.8 Environment
			5.9 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนนำงานเข้า กระบวนการเขียนสัญญาณ ว่าเกิด ปัญหา Drive exceeded time limit fail ขึ้นหรือยัง	5.9 Measurement
6	กระบวนการ ขนส่งฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ไปสถานี งานต่อไป	6.1 พนักงานขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง ตาม Process flow		6.1 Man
		6.2 พนักงานไม่ทราบตำแหน่งการวางตู้ ทดสอบสำหรับเขียนสัญญาณว่าตู้ของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร ตั้งอยู่ที่บริเวณไหน		6.2 Man
		6.3 ระยะเวลาของการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จากสถานีงานการอัดก๊าซฮีเลียม (Helium charge) มาสถานีงานเขียนสัญญาณ (HX- Filler) อยู่ห่างกันเกินไป		6.3 Method
		6.4 ไม่มีการกำหนดระเบียบวิธีการ ปฏิบัติงานและส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระหว่าง สถานีงานในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง		6.4 Method
		6.5 พนักงานจัดส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง		6.5 Man

จากตารางแสดงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ Drive exceeded time limit fail สามารถนำสร้างแผนภาพการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and effect matrix) ดังรูปที่ 5.1

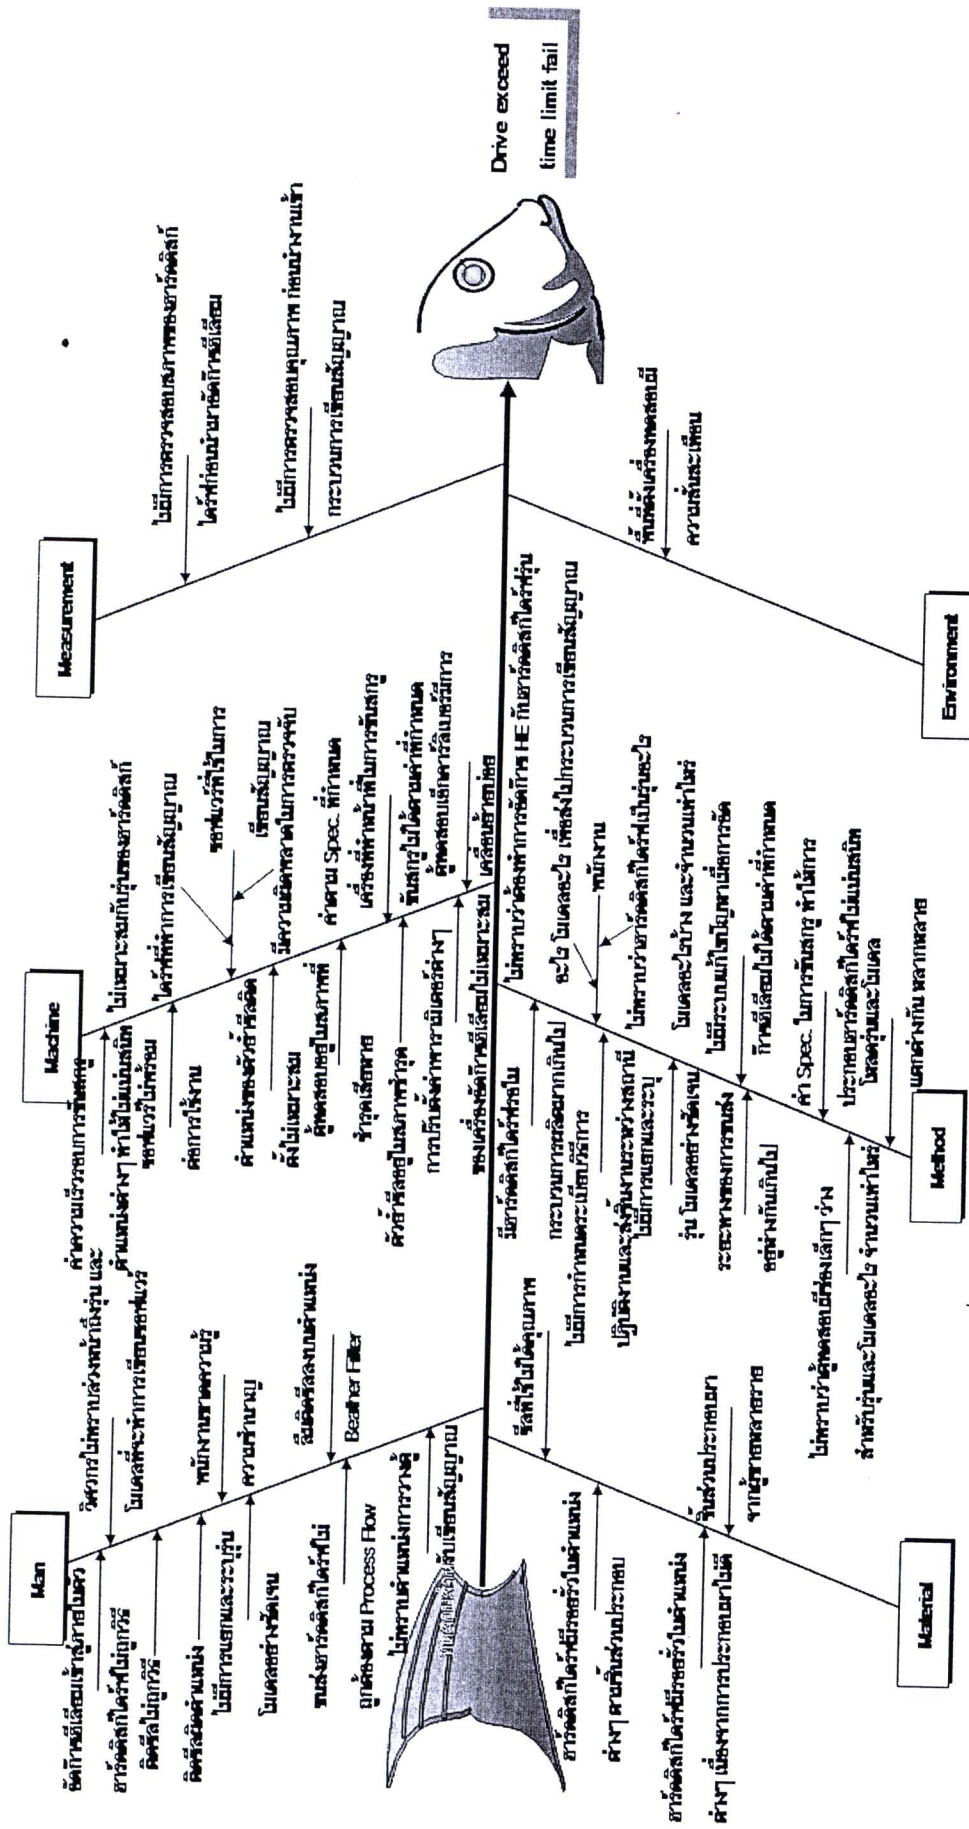

รูปที่ 5.1 แผนผังแสดงเหตุและผลของปัญหา Drive exceeded time limit

5.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix)

จากตารางปัจจัยภายในและภายนอกมีผลต่อ Drive exceeded time limit fail ได้นำปัจจัยเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix) ดังแสดงในตารางที่ 5.2 กำหนดให้อัตราส่วนความสำคัญต่อลูกค้ามีค่า 0-10 โดยที่

0 = ไม่มีความสำคัญต่อลูกค้า/ ไม่มีผลต่อ Drive exceeded time limit

10 = มีความสำคัญต่อลูกค้าอย่างยิ่ง/ มีผลต่อ Drive exceeded time limit อย่างยิ่ง

จากเกณฑ์คะแนน ได้ให้ทีมงานให้คะแนนปัจจัยที่มีผลกับตัวแปรตอบสนอง โดยให้ทีมงานแต่ละคนให้คะแนนในกระดาษ ดังแสดงแบบฟอร์มการให้คะแนนในภาคผนวก ก แล้วนำคะแนนที่ได้จากแต่ละคนในทีมงานมาทำการโหวต แล้วเลือกคะแนนที่มีทีมงานโหวตมากที่สุด หรือถ้าการโหวตแล้วมีคะแนนเท่ากัน ทีมงานก็จะมีการประชุม เพื่อหาข้อสรุปว่าควรจะใช้คะแนนเป็นเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เหตุที่ต้องทำการให้คะแนนแบบนี้ ก็เนื่องมาจากต้องการลดอคติที่อาจเกิดขึ้นในทีมงาน เช่น ความเกรงใจเนื่องจากความอาวุโส เป็นต้น แล้วนำคะแนนที่ได้สำหรับแต่ละปัจจัยมาคูณด้วยค่าคงที่ที่กำหนดไว้ในที่นี้คือ 10


จากความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลในตาราง 5.2 เมื่อนำการให้คะแนนมาใช้ดังพาเรโต้ดังแสดงในรูปที่ 5.2 จะทำให้สามารถคัดเลือกเฉพาะปัจจัยที่สอดคล้องกับตัวแปรตอบสนองที่มีผลต่อ Drive exceeded time limit จริงๆ

ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix)

อัตราความสำคัญของลูกค้า/ ผลกระทบต่อ Drive exceeded time limit fail			10
ลำดับที่	จำแนกตามสาเหตุ	ปัจจัยที่มีผล	รวม
1	Man	วิศวกรในการเตรียมซอฟต์แวร์ ไม่ทราบล่วงหน้าถึงรุ่น และโมเดลที่จะทำการเขียนซอฟต์แวร์	15
2		พนักงานทำการอัดก๊าซฮีเลียมเข้าสู่ภายในตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกวิธี	25
3		พนักงานขาดความรู้ความชำนาญ	40
4		พนักงานติดซิล ทำการติดซิลไม่ถูกวิธี	60
5		พนักงานลืมติดซิลลงบนตำแหน่ง Beater Filter บนตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	40
6		พนักงานทำการติดซิลผิดตำแหน่ง	30
7		ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างชัดเจน	55
8		พนักงานขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกต้องตาม Process Flow	20
9		พนักงานไม่ทราบตำแหน่งการวางตู้ทดสอบสำหรับเขียนสัญญาณว่าตู้ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร ตั้งอยู่ที่บริเวณไหน	15
10		พนักงานจัดส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง	25
11	Machine	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนสัญญาณไม่เหมาะสมกับรุ่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทำการเขียนสัญญาณ	30
12		ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนสัญญาณมีความผิดพลาดในการตรวจจับค่าตาม Spec. ที่กำหนด	30
13		ซอฟต์แวร์ในการเขียนสัญญาณไม่พร้อมต่อการใช้งาน	20
14		การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องอัดก๊าซฮีเลียม (Helium Charge) ไม่เหมาะสม	90
15		เครื่องที่ทำหน้าที่ในการขึ้นลูก รูนลูกไม่ได้ตามค่าที่กำหนด ทำให้การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่แน่นอน	85
16		ตำแหน่งของตัวยาล็อคติดตั้งไม่เหมาะสม ไม่ตรงตำแหน่ง	80
17		ตัวยาล็อคอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน มีการชำรุด	80
18		ตู้ทดสอบเช็คคาร์ลิเบอรัมีการเคลื่อนย้ายบ่อย	30
19		ตู้ทดสอบเช็คคาร์ลิเบอรัอยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยพนักงาน	30
20	Material	ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีรอยร้าวในตำแหน่งต่างๆ เนื่องจากการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาไม่ดี ทำให้ก๊าซฮีเลียมมีการรั่วออกเร็วกว่าอัตราปกติ	90
21		ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีรอยร้าวในตำแหน่งต่างๆ ตามชิ้นส่วนประกอบ เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ ไม่ดีมีรอยร้าว ทำให้ก๊าซฮีเลียมมีอัตราการรั่วออกเร็วกว่าปกติ	80
22		ชิ้นส่วนประกอบมาจากผู้ขายหลายราย	30
23		ซิลที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ปริมาณก๊าซฮีเลียมรั่วออกนอกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากกว่าปกติ	35

ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix) (ต่อ)

อัตราความสำคัญของลูกด้า/ ผลกระทบต่อ Drive exceeded time limit fail			10
ลำดับที่	จำแนกตามสาเหตุ	ปัจจัยที่มีผล	รวม
24	Measurement	ไม่มีระบบการตรวจสอบสภาพของอาร์คติกไดร์ฟก่อนนำมาอัดก๊าซฮีเลียม	60
25		ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอาร์คติกไดร์ฟก่อนนำงานเข้ากระบวนการเขียนสัญญาณว่าเกิดปัญหา Drive exceeded time limit fail ขึ้นหรือยัง	70
26	Method	พนักงานไม่ทราบว่าขณะนี้ต้องทำการอัดก๊าซฮีเลียมกับอาร์คติกไดร์ฟรุ่นอะไร โมเดลอะไร เพื่อส่งไปให้กระบวนการเขียนสัญญาณ	75
27		พนักงานไม่ทราบว่าอาร์คติกไดร์ฟที่อยู่ในพื้นที่ของตนเป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไรบ้าง และจำนวนเท่าไร	80
28		มีอาร์คติกไดร์ฟที่อยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป	75
29		ไม่มีระบบแก้ไขปัญหาเมื่อการอัดก๊าซฮีเลียมไม่ได้ตามค่าที่กำหนด	70
30		ค่า Spec. ในการขึ้นลูกด้าแต่ละตำแหน่งต่างๆ บนอาร์คติกไดร์ฟ ทำให้การประกอบอาร์คติกไดร์ฟไม่แน่นอน	90
31		ค่าความเร็วรอบในการขึ้นลูกด้าแต่ละตำแหน่งต่างๆ ทำให้การประกอบอาร์คติกไดร์ฟไม่แน่นอน ก๊าซฮีเลียมจึงรั่วเร็วกว่าปกติ	85
32		พนักงานโหลดอาร์คติกไดร์ฟที่รุ่น และโมเดลแตกต่างกัน หลากหลาย ทำให้เครื่องทดสอบไม่สามารถจับคู่อาร์คติกไดร์ฟได้	25
33		พนักงานไม่ทราบว่าตู้ทดสอบมีช่องเล็ก ๆ วางสำหรับใส่อาร์คติกไดร์ฟรุ่นอะไร โมเดลอะไร จำนวนเท่าไรเพื่อที่จะโหลดอาร์คติกไดร์ฟเข้าตู้ทดสอบ	20
34		ระยะทางของการขนส่งอาร์คติกไดร์ฟจากสถานะงานการอัดก๊าซฮีเลียม (Helium Charge) มาสถานะงานเขียนสัญญาณ (HX-Filler) อยู่ห่างกันเกินไป	65
35		ไม่มีการกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและส่งอาร์คติกไดร์ฟระหว่างสถานะงานในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง	30
36	Environment	พื้นที่ตั้งเครื่องทดสอบไฮดรอลิกมีความชื้นสูงเกินไป	20
รวม			1,800

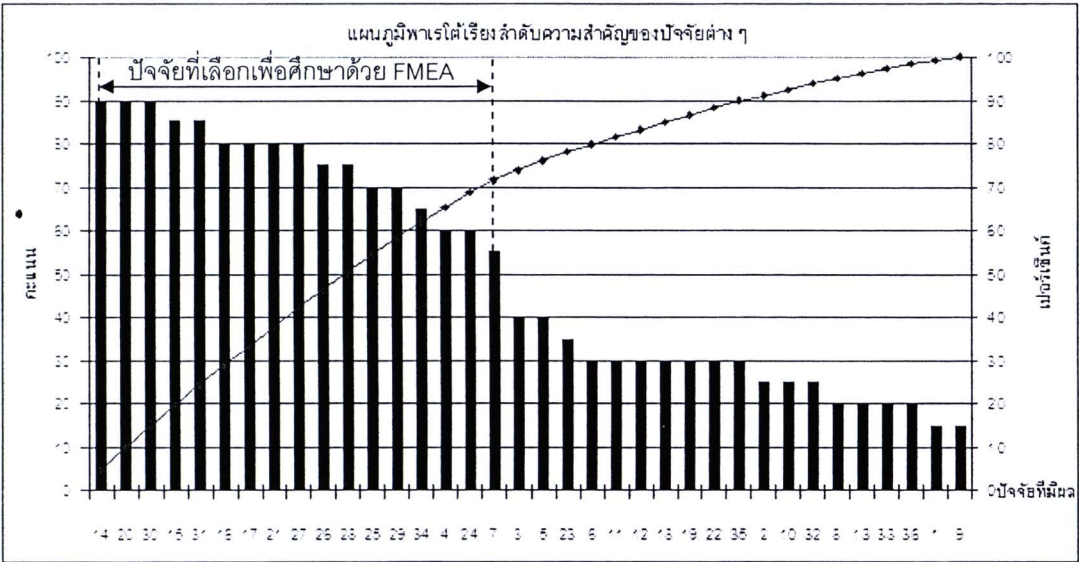

รูปที่ 5.2 แผนภูมิพาร์โตรีงลำดับปัจจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์ด้วย Cause and effect matrix

จากผลการให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยที่มีต่อ Drive exceeded time limit โดยสมาชิกในทีมพบว่าคะแนนรวมทั้งหมดของปัจจัยมีค่าเท่ากับ 1,800 คะแนน และทำการเลือกปัจจัยตามลำดับคะแนนที่ได้จัดเรียงไว้ในแผนภูมิพาร์โตรีง เพื่อนำไปศึกษาต่อด้วย FMEA ต่อไป โดยปัจจัยที่เลือกได้มี ดังนี้

1. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องอัดก๊าซฮีเลียมไม่เหมาะสม (14)
2. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีรอยร้าวในตำแหน่งต่างๆ เนื่องจากการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาไม่ดี ทำให้ก๊าซฮีเลียมมีการรั่วออกเร็วกว่าอัตราปกติ (20)
3. ค่าแรง Spec. ในการขันสกรูตำแหน่งต่างๆ บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ทำให้การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่แน่นสนิท (30)
4. เครื่องที่ทำหน้าที่ในการขันสกรู ขันสกรูไม่ได้ตามค่าที่กำหนด ทำให้การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่แน่นสนิท (15)
5. ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตำแหน่งต่างๆ ทำให้การประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่แน่นสนิท ก๊าซฮีเลียมจึงรั่วเร็วกว่าปกติ (31)
6. ตำแหน่งของตัวย้ำซิลติดตั้งไม่เหมาะสม ไม่ตรงตำแหน่ง (16)

7. ตัวยี่ห้ออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน มีการชำรุด (17)
 8. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีรอยร้าวในตำแหน่งต่างๆ ตามชิ้นส่วนประกอบ เนื่องจากวัตถุที่นำมาใช้ ไม่ดีมีรอยร้าว ทำให้ก๊าซฮีเลียมมีอัตราการรั่วออกเร็วกว่าปกติ (21)
 9. พนักงานไม่ทราบว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนเป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไรบ้าง และจำนวนเท่าไร (27)
 10. พนักงานไม่ทราบว่าขณะนี้ต้องทำการอัดก๊าซฮีเลียมกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร โมเดลอะไร เพื่อส่งไปให้กระบวนการเขียนสัญญาณ (26)
 11. มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รออยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป (28)
 12. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนนำงานเข้ากระบวนการเขียนสัญญาณ ว่าเกิดปัญหา Drive exceeded time limit fail ขึ้นหรือยัง (25)
 13. ไม่มีระบบแก้ไขปัญหาเมื่อการอัดก๊าซฮีเลียมไม่ได้ตามค่าที่กำหนด (29)
 14. ระยะเวลาของการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากสถานงานการอัดก๊าซฮีเลียม (Helium Charge) มาสถานงานเขียนสัญญาณ (HX-Filler) อยู่ห่างกันเกินไป (34)
 15. พนักงานติดซีล ทำการติดซีลไม่ถูกวิธี (4)
 16. ไม่มีระบบการตรวจสอบสภาพของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนนำมาอัดก๊าซฮีเลียม (24)
 17. ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างชัดเจน (7)
- ผลรวมของคะแนนความสำคัญของปัจจัยทั้งหมดที่ได้อ้างไว้ มีค่าเท่ากับ 1,290 คะแนน ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ 71.67% ของคะแนนรวมทั้งหมด

5.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

หลังจากที่ได้พิจารณาเลือกปัจจัยที่สำคัญจากการพิจารณาด้วย Cause and effect Matrix แล้ว ในขั้นตอนนี้จะนำปัจจัยเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์ลักษณะของข้อบกพร่องและผลกระทบ ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.3 เพื่อที่จะศึกษาถึงลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ พร้อมกับพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อที่จะกลั่นกรองให้เหลือแต่ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อปัญหาที่ทำการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นทำการใช้ผังพาเรโตเพื่อจัดลำดับความสำคัญดังแสดงในตาราง 5.4 และรูปที่ 5.3 ก่อนที่จะนำไปทดลองในขั้นตอนต่อไป

การคำนวณค่า RPN ได้มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ $O \times S \times D$ เมื่อ

$O = \text{Occurrence}$ คือระดับความถี่ของการเกิดปัญหาความล้มเหลวหรือความผิดพลาด เกณฑ์การให้คะแนน คือ 1-10 โดย 1 คือความถี่น้อยที่สุดของการเกิดความล้มเหลวหรือความผิดพลาด และ 10 คือ ความถี่มากที่สุดของการเกิดปัญหาความล้มเหลวหรือความผิดพลาด

$S = \text{Severity}$ คือระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้น เกณฑ์การให้คะแนน คือ 1-10 โดย 1 คือความรุนแรงน้อยที่สุดของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้น และ 10 คือความรุนแรงมากที่สุดของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้น

$D = \text{Detecting}$ คือระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหานั้นก่อนที่จะส่งมอบงานหรือผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า เกณฑ์การให้คะแนนคือ 1-10 โดย 1 คือความสามารถในการตรวจจับปัญหาที่ดีที่สุด และ 10 คือความสามารถในการตรวจจับปัญหาที่แย่ที่สุด

ค่า O , S และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 ดังนั้นค่าระดับความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหา คือค่า RPN เท่ากับ 1 ซึ่งมาจาก $1 \times 1 \times 1$ หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้น้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้น้อยมากเช่นกัน และสามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์

ในขณะที่ค่าระดับความเสี่ยงสูงสุดของการเกิดปัญหาคือค่า RPN เท่ากับ 1,000 ซึ่งมาจาก $10 \times 10 \times 10$ หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีมากและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้มีมากรวมถึงความสามารถในการตรวจจับปัญหามีต่ำ

การให้คะแนนของทั้ง 3 พารามิเตอร์นั้นจะทำการวิเคราะห์และให้คะแนนโดยการระดมความคิดของทีมงาน ซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายๆ ฝ่าย

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ FMEA สำหรับกระบวนการเขียนสเปกนิยามฮาร์ดแวร์

FMEA สำหรับกระบวนการ									
Process Name: กระบวนการเขียนสเปกนิยามฮาร์ดแวร์ (HX-F102)					Product: Spasite				
FMEA Committee: วิศวกรรมการควบคุมคุณภาพ, วิศวกรรมการเขียนสเปกนิยาม, วิศวกรรมการควบคุมกระบวนการผลิต, วิศวกรรมการควบคุมและควบคุม					FMEA Number: WPD-001				
Process Step	Key Process Input	Potential Failure Mode	SEV	Potential Causes	OCC	Current Controls	DET/RPN	Action Recommended	
2	การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร (ความเร็ว, ความดัน, อุณหภูมิ)	ปริมาณการไหลของวัสดุไม่เพียงพอ	9	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	7	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	7 441	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	
		การไหลของวัสดุไม่สม่ำเสมอ	10	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	7	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	7 490	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	
		การไหลของวัสดุไม่ถูกต้อง	6	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	3	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	7 126	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	
3	ค่า Spec ในการขึ้นรูปชิ้นงาน	การขึ้นรูปชิ้นงานไม่ถูกต้อง	6	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	2	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	5 60	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	
		การขึ้นรูปชิ้นงานไม่สม่ำเสมอ	5	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	2	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	4 40	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	
4	การขึ้นรูปชิ้นงาน	การขึ้นรูปชิ้นงานไม่ถูกต้อง	8	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	7	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	6 336	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	
		การขึ้นรูปชิ้นงานไม่สม่ำเสมอ	8	มีข้อบกพร่องในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร	6	ค่า Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องจักร	7 336	ทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด	

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ FMEA สำหรับกระบวนการเขียนสัญญาณบนบอร์ด (ต่อ)

FMEA สำหรับกระบวนการ									
Process Name: กระบวนการเขียนสัญญาณบนบอร์ด (HX-F102)									
FMEA Committee: ทีมวิศวกรระบบควบคุม, ทีมวิศวกรฮาร์ดแวร์, ทีมวิศวกรออกแบบ, ทีมวิศวกรตรวจสอบ, ทีมวิศวกรตลาด, ทีมวิศวกรขาย, ทีมวิศวกรบริการ									
Product: Shasta FMEA Number: WD-001									
Process Step	Key Process Input	Potential Failure Mode	SEV	Potential Causes	OC	Current Controls	DET	RP	Action Recommended
5	ค่าความไวของเซ็นเซอร์สัญญาณ ด้านหน้าตัวถัง	ค่าความไวของเซ็นเซอร์สัญญาณ ด้านหน้าตัวถัง ไม่ถูกต้อง ทำให้การประมวล ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่แม่นยำ อาจส่งผล ถึงความปลอดภัย	7	การถอดแบบข้อมูลของเซ็นเซอร์ ประกอบ Top Cover ไม่เหมาะสม	7	เอกสารการปฏิบัติงาน (WI) กลุ่ม ตรวจสอบวิธีการทำงานโดย OC	7	343	ทำการตรวจสอบเพื่อหาความไวของเซ็นเซอร์ ที่ถูกต้อง เพื่อให้ฮาร์ดแวร์ที่ได้ออกมาตรงตาม ข้อกำหนด
6	ตัวแบ่งของบอร์ดตัวถัง	ตัวแบ่งของบอร์ด ไม่ตรงตามแบบ หรือขาดหายไป	6	ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของสาเหตุ ที่ผิดพลาด	4	คำ Spec ตามเอกสารการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร	4	96	ขอแบบการตรวจสอบเพื่อหาตำแหน่งที่ เหมาะสมที่สุด
7	ตัวถังที่ติดตั้งในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน	ตัวถังที่ติดตั้ง ไม่แน่นหนา หรือ ไม่มั่นคง	4	ระบบการบำรุงรักษาเครื่อง Sea Inset ไม่ มีประสิทธิภาพ พนักงานซ่อมบำรุงขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษา	2	ตรวจสอบจากกระบวนการที่ทำการ โดยวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง ตรวจสอบเครื่อง (PM) ทุกๆ 3 เดือน	4	32	จัดทำระบบการอบรมและพบหารือความ รู้ให้พนักงานซ่อมบำรุง เป็นระบบ บำรุงรักษา (PM) ด้วยความถี่ที่มากขึ้น
8	ฮาร์ดแวร์ที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	คุณภาพของวัสดุไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	5	ไม่มีการตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ในงาน	1	ไม่มีการควบคุม	10	50	ฝ่ายจัดส่งวัสดุต้องมีมีการสุ่มตรวจสอบ ก่อน
9	ไม่ทราบสาเหตุที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	ไม่ทราบสาเหตุที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	7	ไม่มีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มายอมรับ ให้กับพนักงาน	6	ไม่มีการควบคุม	10	420	ขอแบบการทำงาน เพื่อหาวิธีการ ทำงานที่เหมาะสมที่สุด
10	ไม่ทราบสาเหตุที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	ตัวถังที่ติดตั้งกับรุ่นและโมเดลของ ฮาร์ดแวร์ที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	5	ไม่มีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มายอมรับ ให้กับพนักงาน	5	ไม่มีการควบคุม	10	250	ขอแบบการทำงาน เพื่อหาวิธีการ ทำงานที่เหมาะสมที่สุด
11	มีฮาร์ดแวร์ที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	มีฮาร์ดแวร์ที่ได้ออกมาไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	8	ไม่มีการควบคุมและจัดการ WIP ใน กระบวนการผลิต	8	ไม่มีการควบคุม	10	640	ขอแบบการทำงาน เพื่อหาวิธีการ ทำงานที่เหมาะสมที่สุด
			7	ไม่มีการสื่อสารกับลูกค้าที่อาจต้อง เปลี่ยนแปลง	7	ไม่มีการควบคุม	10	490	ขอแบบการทำงาน เพื่อหาวิธีการ ทำงานที่เหมาะสมที่สุด




ตารางที่ 5.4 สาเหตุของปัญหาและค่า RPN

ลำดับที่	สาเหตุของปัญหา	ค่า RPN
11.1	ไม่มีวิธีการควบคุมและจัดการ WIP ในกระบวนการผลิต	640
1.2	มีขอบเขตในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอัดก๊าซฮีเลียมกว้างเกินไป กลุ่มของ Tooling สามารถตั้งค่าได้หลายค่า โดยที่ไม่ออกนอก Spec.	490
11.2	ไม่มีการสื่อสารกับสถานงานต่อไปอย่างชัดเจน	490
14.1	ไม่มีวิธีการควบคุมและจัดการการขนส่ง (Transfer) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในกระบวนการผลิต	448
1.1	มีขอบเขตในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอัดก๊าซฮีเลียมกว้างเกินไป กลุ่มของ Tooling สามารถตั้งค่าได้หลายค่า โดยที่ไม่ออกนอก Spec.	441
17.1	ไม่มีวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานในการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มาอบรมสอนให้กับพนักงาน	420
9.1	ไม่มีวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ทราบว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจำนวนเท่าไร มาอบรมสอนให้กับพนักงาน	420
5.1	ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องประกอบ Top Cover ไม่เหมาะสม	343
15.1	ขาดการติดตามผลหลังจากที่ทำการอบรมเรื่องวิธีการติดตั้งแล้ว	343
4.1	มีขอบเขตในการปรับตั้งค่า Torque ของเครื่องประกอบ Top Cover กว้างเกินไป กลุ่มของ Tooling สามารถตั้งค่าได้หลายค่า โดยที่ไม่ออกนอก Spec.	336
4.2	ระบบการบำรุงรักษาเครื่องประกอบ Top Cover ไม่มีประสิทธิภาพ/ พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษา	336
10.1	ไม่มีวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ทราบว่าต้องทำการอัดก๊าซฮีเลียมกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นอะไร โมเดลอะไร มาอบรมสอนให้กับพนักงาน	250
2.1	มีขอบเขตในการตั้งค่าเครื่องประกอบกว้างเกินไป กลุ่มของ Tooling สามารถตั้งค่าได้หลายค่า โดยที่ไม่ออกนอก Spec.	126
12.1	ไม่มีการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนนำไปใช้งาน	120
6.1	ไม่ทราบว่าตำแหน่งการติดตั้งตัวย้าซิลที่เหมาะสมที่สุดคือตำแหน่งใด	96
16.1	ไม่มีการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนนำไปใช้งาน	80
13.1	พนักงานที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา	72

ตารางที่ 5.4 สาเหตุของปัญหาและค่า RPN (ต่อ)

ลำดับที่	สาเหตุของปัญหา	ค่า RPN
2.2	ระบบการบำรุงรักษาเครื่องประกอบไม่มีประสิทธิภาพ/ พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องประกอบ	60
8.1	ไม่มีการตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบก่อนนำไปใช้งาน	50
13.2	พนักงานที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา	48
3.1	มีขอบเขตในการปรับตั้งค่า Torque กว้างเกินไป กลุ่มของ Tooling สามารถตั้งค่าได้หลายค่า โดยที่ไม่ออกนอก Spec.	40
7.1	ระบบการบำรุงรักษาเครื่อง Seal Install ไม่มีประสิทธิภาพ/ พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษา	32

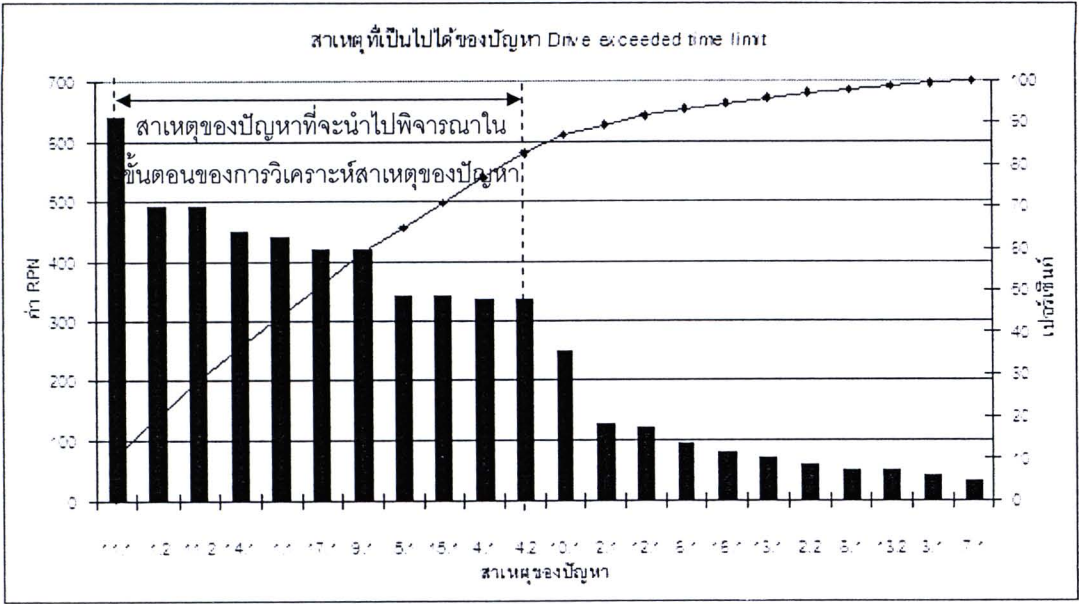

รูปที่ 5.3 แผนภูมิพาเรโต้จัดลำดับความสำคัญของค่า RPN

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ได้นำผลคะแนน RPN ที่ได้ มาจัดเรียงจากมากไปน้อยและพล็อตแผนภูมิพาเรโต เพื่อพิจารณาลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย ดังรูปที่ 5.3 และจากการพิจารณาแผนภูมิพาเรโตพบว่าปัจจัยนำเข้าที่สำคัญและถูกเลือกเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ มีดังต่อไปนี้

1. มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป
2. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอัดก๊าซฮีเลียม (ความดันในการเติมก๊าซฮีเลียมเข้าสู่ภายในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
3. ระยะทางของการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ห่างกันเกินไป
4. ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
5. ไม่ทราบว่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจำนวนเท่าไร
6. ค่าความเร็วรอบในการขนส่งตำแหน่งต่างๆ บน Top Cover
7. ทำการติดซีลไม่ถูกวิธี
8. เครื่องที่ทำหน้าที่ในการขนส่ง Top Cover ขนส่งไม่ได้ตามค่าที่กำหนด


ปัจจัยที่เลือกไว้ทั้งหมด 8 ปัจจัย และมีคะแนน RPN รวมกันทั้งสิ้น 4,707 คะแนน ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับ 82.86 เปอร์เซนต์ของคะแนน RPN ทั้งหมด โดยในขั้นตอนต่อไปจะทำการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เพื่อยืนยันความมีนัยสำคัญของผลกระทบต่อการเกิดปัญหา Drive exceeded time limit ต่อไป

จากระยะศึกษาโดยนำเครื่องมือการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) มาช่วยในการหาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่มีแนวโน้มกับผลกระทบต่อการเกิดอาการเสีย Drive exceeded time limit มีทั้งสิ้น 8 ปัจจัย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. การออกแบบการทดลอง เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ ซึ่งได้แก่ ค่าความเร็วรอบในการขนส่งตำแหน่งต่างๆ บนฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Top cover), แรงในการขนส่งบนฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Top cover) ไม่ได้ตามค่าที่กำหนด และค่าความดันของเครื่องอัดก๊าซฮีเลียม
2. การสร้างระเบียบวิธีปฏิบัติงานโดยใช้แนวคิดสิน สำหรับนำไปใช้ในการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับพนักงาน ประกอบด้วย การจัดการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป, ระยะทางของการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ห่างกันเกินไป, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดล

ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ไม่ทราบว่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจำนวนเท่าไหร่ และทำการติดซีลไม่ถูกวิธี

ซึ่งปัจจัยนำเข้าที่อยู่ในกลุ่มการออกแบบการทดลอง จะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าสาเหตุเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาคุณภาพหรือไม่ เพื่อที่จะนำไปหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

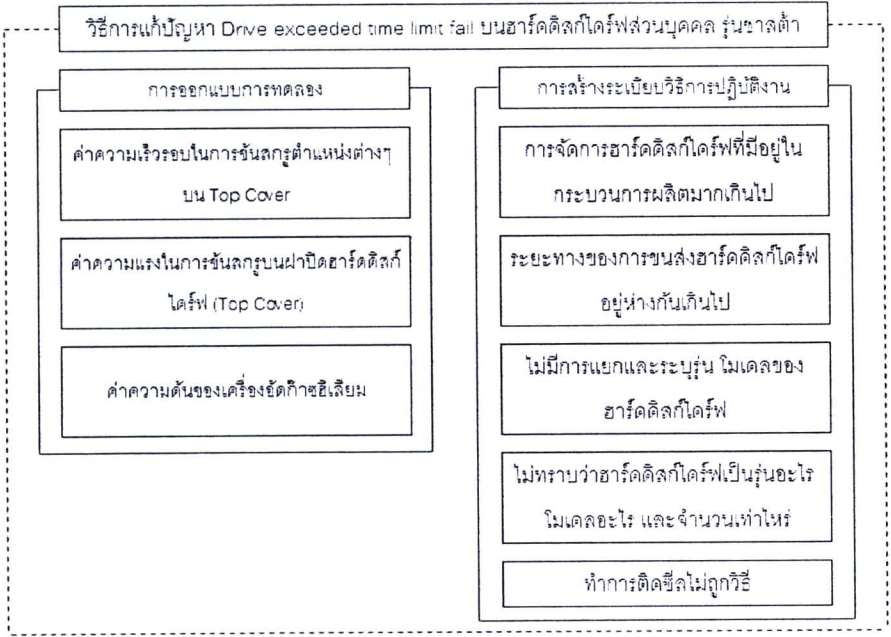

รูปที่ 5.4 การจัดกลุ่มปัจจัยนำเข้าของปัญหา Drive exceeded time limit บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ส่วนบุคคล รุ่นชาสด้า

5.3 สรุปผลขั้นตอนระยะการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา

ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือ ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุ โดยนำผลลัพธ์ที่ได้เหล่านั้นไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

5.3.1 ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and effect matrix)

จากปัจจัยนำเข้าที่นำมาพิจารณาทั้งสิ้น 36 ปัจจัย มาทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลของกระบวนการ (KPOV) และปัจจัยนำเข้า (KPIV) ด้วยตารางสาเหตุและผล (Cause and effect matrix) แล้วจัดเรียงลำดับคะแนนตามความสำคัญด้วยแผนผังพาเรโต จึงเหลือปัจจัยนำเข้าที่

ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองเพียง 17 ปัจจัย จากนั้นนำไปวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ต่อไป

5.3.2 ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

จากการนำจัดลำดับความสำคัญด้วยผังพาเรโต ในขั้นตอนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) พบว่าปัจจัยนำเข้าที่ทดสอบที่สำคัญที่มีแนวโน้มกับผลกระทบต่อ การเกิดอาการเสีย Drive exceeded time limit fail บนกระบวนการเขียนสัญญาณทั้งสิ้น 8 ปัจจัย ได้แก่ มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป, การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอัด ก๊าซฮีเลียม (ความดันในการเติมก๊าซฮีเลียม เข้าสู่ภายในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์), ระยะเวลาของการขนส่ง ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ห่างกันเกินไป, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ไม่ทราบว่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจำนวนเท่าไร, ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตำแหน่ง ต่างๆ บน Top cover, ทำการติดตั้งไม่ถูกวิธี และเครื่องที่ทำหน้าที่ในการขันสกรู Top cover ขันสกรู ไม่ได้ตามค่าที่กำหนด ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้จะนำไปวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญในขั้นตอนการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการต่อไป