

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน




ขั้นตอนการดำเนินงานจะยึดตามแนวทางของซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ ระบุปัญหา (Define phase) การวัด (Measure phase) การวิเคราะห์ (Analyze phase) การปรับปรุง (Improve phase) และการควบคุม (Control phase) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนการระบุปัญหา (Define phase)

สำหรับการเลือกปัญหาที่จะนำมาทำการแก้ไขโดยวิธีการซิกซ์ ซิกม่า ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการเลือกปัญหามาจากในส่วนของหน่วยงานการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ผลิตมาจากอลูมิเนียม (Aluminum) เนื่องจากบริษัทกำลังประสบปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ ทองแดง (Copper) ทองเหลือง (Brass) มีราคาสูง แต่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ จึงหันมาพยายามปรับเปลี่ยนวัตถุดิบมาใช้อลูมิเนียมแทน เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่ามากในการศึกษาจึงมุ่งไปที่หน่วยงานของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (Aluminum Brazing Cooler : ABC) ซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ ปัจจุบันแบ่งสายการผลิตแยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 สายการผลิต คือ หม้อน้ำ (Radiator) อินเตอร์คูลเลอร์ (Inter cooler) และออยล์คูลเลอร์ (Oil cooler) โดยข้อมูลจำนวนของเสีย (%) ของแต่ละสายการผลิตระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2550 แสดงดังภาพที่ 3.1

จากการพิจารณาจำนวนของเสียในแต่ละสายการผลิตพบว่า ในสายการผลิตอินเตอร์คูลเลอร์มีจำนวนของเสียสูงมากกว่าสายการผลิตอื่น ประกอบกับผลิตภัณฑ์อินเตอร์คูลเลอร์มีจำนวนคำสั่งซื้อจากลูกค้าสูง ทำให้มีการผลิตต่อวันจำนวนมาก เมื่อจำนวนของเสียสูงมากก็ต้องเสียเวลาในการซ่อมชิ้นงาน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตนี้ต่ำ เกิดปัญหาเรื่องการจัดการของเสีย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่ำ ปัญหาดังกล่าวจัดเป็นวิกฤติทางด้านคุณภาพ (Critical to Quality : CTQ) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งกระทบโดยตรงกับลูกค้า จึงพิจารณาเลือกสายการผลิตอินเตอร์คูลเลอร์มาทำการแก้ไขปัญหา


ข้อมูลระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550

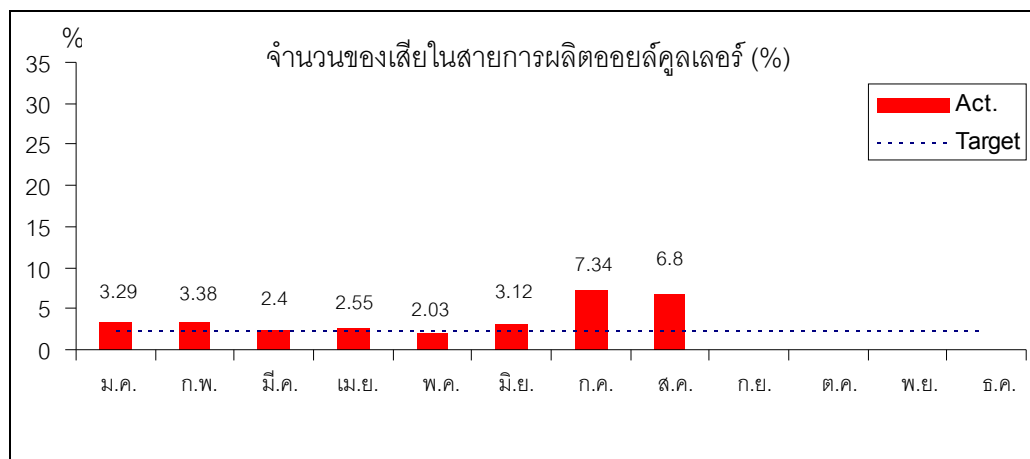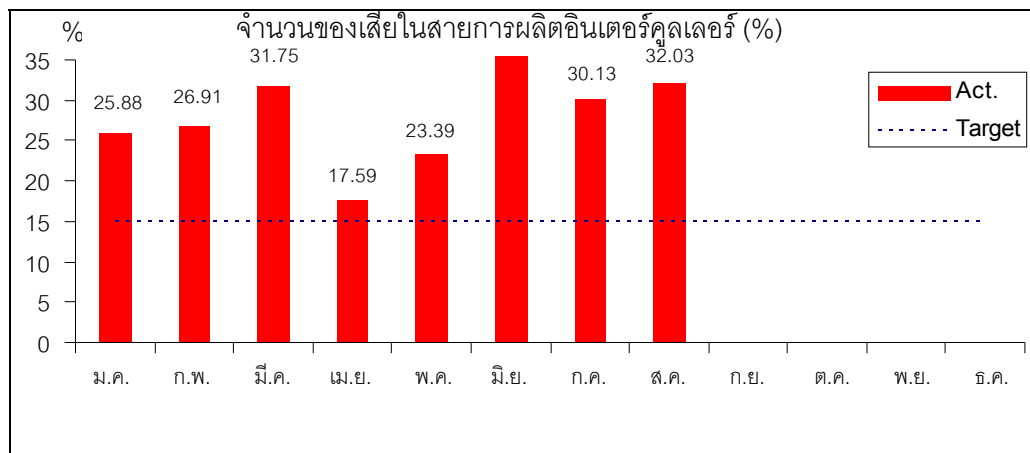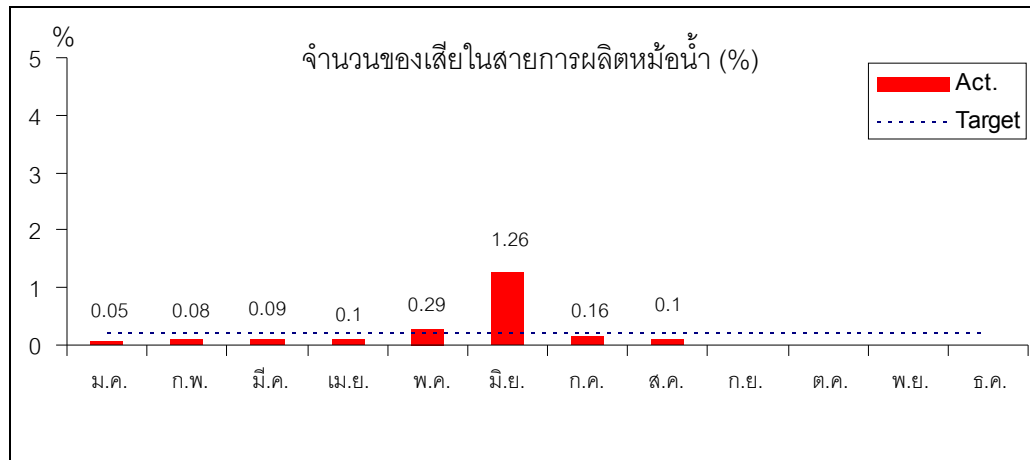

ภาพที่ 3.1 แสดงจำนวน (%) ของเสียในสายการผลิต หม้อน้ำ (Radiator) อินเตอร์คูลเลอร์ (Inter cooler) และ ออยล์คูลเลอร์ (Oil cooler) ตามลำดับ

3.1.1 สภาพปัญหาปัจจุบันในสายการผลิตอินเตอร์คูลเลอร์

สายการผลิตอินเตอร์คูลเลอร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน (Section) คือ ส่วนของการประกอบรังผึ้ง (Core build) ส่วนของการเชื่อมอลูมิเนียมโดยวิธีการทางความร้อน (Aluminum brazing) และส่วนการประกอบขั้นสุดท้าย (Final assembly) ดังภาพที่ 3.2 ทำการเก็บข้อมูลจำนวนของเสียในกระบวนการต่าง ๆ ของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อหาต้นตอของปัญหาที่จะนำมาแก้ไข

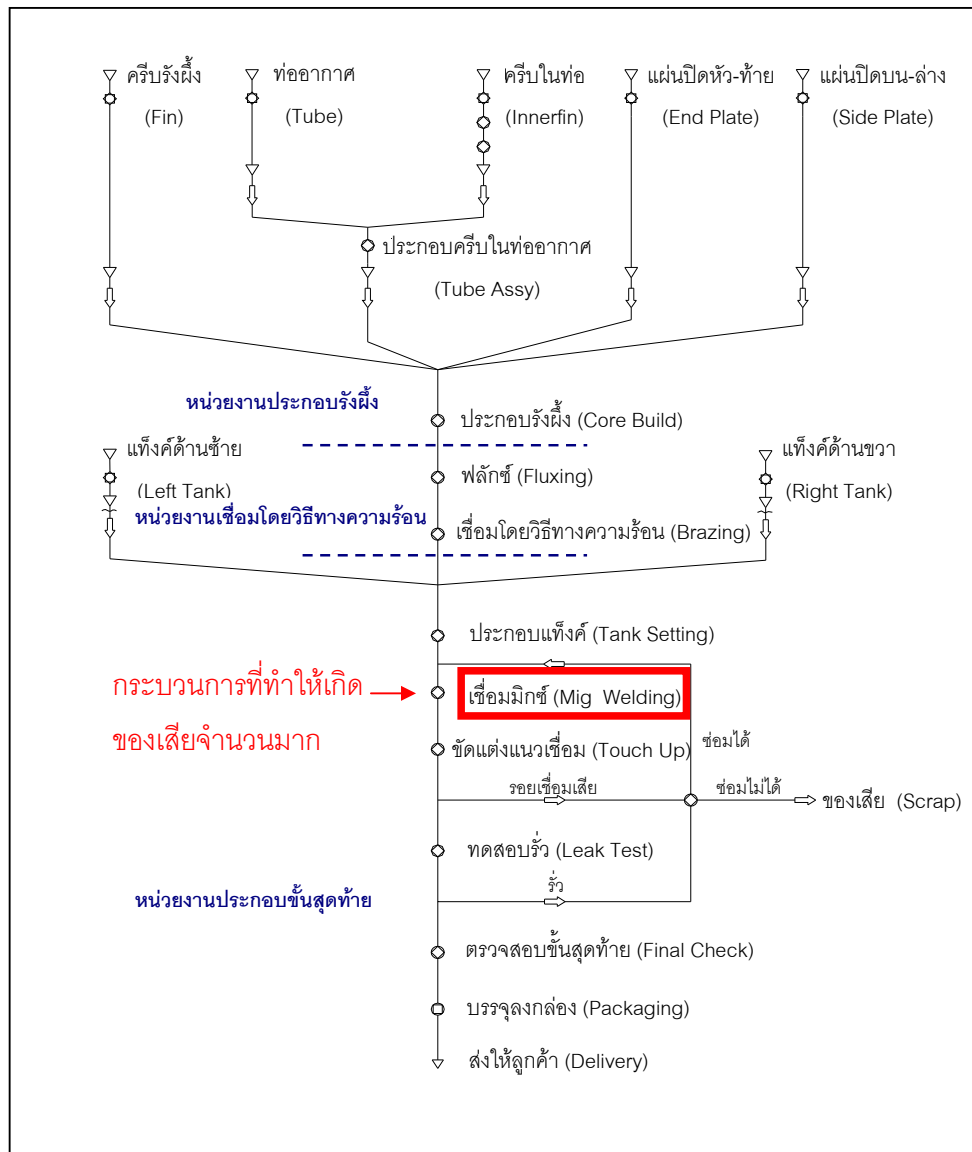

ภาพที่ 3.2 ลำดับขั้นตอนการผลิต (Flow Chart) ในสายการประกอบอินเตอร์คูลเลอร์

3.1.2 เป้าหมายในการทำการศึกษา

เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ลดจำนวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมมิกซ์ อลูมิเนียมหล่อในสายการผลิตอินเตอร์คูลเลอร์ลงให้ได้อย่างน้อย 70% กำหนดตามแนวทางของซิกซ์ ซิกม่า หรือลดจำนวนของเสียจากปัจจุบันอยู่ที่ 52% (ข้อมูลจากบันทึกการตรวจเช็คชิ้นงาน ประจำวันของพนักงาน) ลดลงเหลือ 15% โดยการกำหนดเป้าหมายนี้ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยคำนึงความเป็นไปได้ของการลดปัญหาดังกล่าว จากการกำหนด เป้าหมายคาดว่าเมื่อสามารถลดปัญหาหลงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะทำให้ประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิตอินเตอร์คูเลอร์เพิ่มขึ้น เกิดความเสถียรในสายงานนี้ และส่งผลให้ลูกค้ามีความ พึงพอใจในเรื่องคุณภาพ รวมทั้งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

3.2 ขั้นตอนการวัด (Measure phase)

3.2.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด

ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรตอบสนอง (Response) ที่สนใจ คือ จำนวนของเสียที่เกิด จากความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมระหว่างแท็งก์ (Tank) กับแผ่นปิดหัวท้าย (End Plate) ของ อินเตอร์คูเลอร์ หลังจากผ่านกระบวนการเชื่อมมิกซ์ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งอินเตอร์คูเลอร์ไปยัง กระบวนการต่อไปได้ทันที ต้องทำการซ่อมแนวเชื่อม (Repair) และทดสอบรอยรั่ว (Leak test) เพื่อ ยืนยันผลการซ่อมก่อน ทำให้เกิดคอขวดขึ้นในกระบวนการเชื่อมมิกซ์ ตัวแปรที่ทำการศึกษาใน ครั้งนี้เป็นตัวแปรที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ (Attribute Characteristic) โดยก่อนส่งไปยังขั้นตอนการ ชัดแต่งแนวเชื่อม (Touch Up) พนักงานเชื่อมต้องทำการตรวจสอบแนวเชื่อมก่อนทุกชิ้น (Appearance Check) ซึ่งเป็นการตรวจสอบด้วยสายตาและใช้การตัดสินใจของพนักงานเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ระบบการวัดก่อน เพื่อประเมินความสามารถของระบบการวัด โดยขั้นตอนในการประเมินความสามารถของระบบการวัดมีดังต่อไปนี้

- 1) ทำการสุ่มเลือกตัวอย่างจากกระบวนการผลิตจริงจำนวนทั้งหมด 30 ชิ้น โดยมีทั้ง ชิ้นงานที่แนวเชื่อมระหว่างแท็งก์กับแผ่นปิดหัวท้าย มีคุณภาพตามที่กำหนด (OK) และชิ้นงานที่ แนวเชื่อมไม่ได้คุณภาพเป็นชิ้นงานเสีย (NG) โดยมีลักษณะข้อบกพร่องและตำแหน่งที่เกิดต่าง ๆ กัน ดังที่เคยเกิดในกระบวนการเชื่อมมิกซ์ที่ผ่านมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

2) เลือกพนักงานที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนการเชื่อมมิกซ์ปัจจุบัน 2 คน ซึ่งพนักงานทั้ง 2 คนได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน และมีทักษะ (Skill) ในการทำงานเพียงพอตามที่กำหนด

3) ทำการทดลองโดยให้พนักงานคนแรกสุ่มตรวจเช็คแนวเชื่อมระหว่างแท่งค้ำกับแผ่นปิดหัวท้าย ของอินเตอร์คูลเลอร์ตามแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ตามตารางที่ 3.1 โดยหมายเลขของอินเตอร์คูลเลอร์จะถูกสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Complete Random) เพื่อป้องกันความลำเอียง (Bias) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทดลอง แล้วทำการตัดสินใจว่าคุณภาพงานเป็นไปตามที่กำหนด (OK) หรือเป็นชิ้นงานเสีย (NG) และกรณีที่ชิ้นงานเสียสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นลักษณะข้อบกพร่องแบบใด ทำการทดลองตรวจสอบ 30 ชิ้นงาน ชิ้นงานละ 2 ครั้ง

4) ทำการทดลองซ้ำกับพนักงานอีกคนด้วยวิธีการเช่นเดียวกับพนักงานคนที่ 1

5) ประเมินผลการตัดสินใจคุณภาพงานของพนักงานทั้ง 2 คน เทียบกับคุณภาพที่แท้จริงของตัวอย่างงานตามตารางที่ 3.2


6) ทำการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงาน

ตารางที่ 3.1 แผนการทดลองการวิเคราะห์ระบบการวัด

พนักงาน คนที่ 1				พนักงาน คนที่ 2			
ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน
1	3	31	2	1	8	31	5
2	10	32	8	2	12	32	9
3	16	33	14	3	21	33	14
4	20	34	23	4	30	34	18
5	4	35	11	5	3	35	1
6	25	36	18	6	23	36	24
7	29	37	5	7	9	37	13
8	1	38	24	8	14	38	25
9	14	39	28	9	5	39	3
10	7	40	10	10	17	40	16
11	18	41	19	11	10	41	6
12	27	42	13	12	24	42	15
13	2	43	16	13	1	43	20
14	11	44	1	14	22	44	2
15	22	45	21	15	27	45	23
16	24	46	29	16	6	46	27
17	30	47	6	17	29	47	17
18	26	48	25	18	15	48	10
19	5	49	17	19	2	49	28
20	15	50	30	20	20	50	11
21	13	51	3	21	25	51	30
22	19	52	26	22	18	52	21
23	8	53	4	23	28	53	26
24	23	54	7	24	4	54	29
25	28	55	20	25	16	55	7
26	21	56	27	26	11	56	12
27	9	57	15	27	19	57	22
28	17	58	9	28	26	58	19
29	12	59	22	29	13	59	8
30	6	60	12	30	7	60	4

3.2.2 ขั้นตอนการวัดผล

ในขั้นตอนการวัดผลจะเริ่มจากการศึกษากระบวนการ เจาะลึกกระบวนการเชื่อม มิกซ์ว่ามีปัจจัยนำเข้า(KPIV) อะไรบ้างที่มีผลทำให้เกิดปัญหาคุณภาพ โดยจัดทำแผนที่ กระบวนการ(Process Mapping) และใช้การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากนั้น ทำการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละสาเหตุให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ (Cause and Effect Diagram) ต่อมานำปัจจัยทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและ ผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของแต่ละปัจจัยโดย พิจารณาจากตัวเลขแสดงลำดับความเสี่ยง (RPN – Risk Priority Number) โดยจะเลือกจาก ปัจจัยที่มีตัวเลขแสดงลำดับความเสี่ยงสูงๆ มาทำการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพพาเรโต สิ่งที่จะได้รับ จากกระบวนการนี้คือ สาเหตุสำคัญเบื้องต้นที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาที่ทำการศึกษา

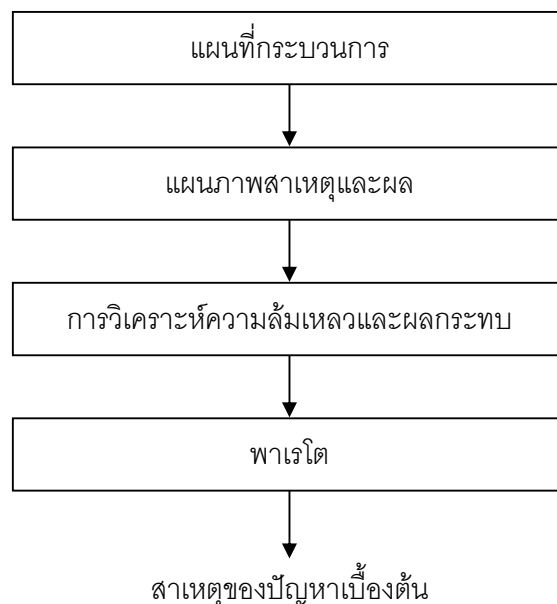

ภาพที่ 3.3 แนวทางการศึกษาในขั้นตอนการวัดผล

หลังจากที่ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดจำนวนของเสีย ขั้นตอนต่อไปคือ ทำการศึกษาปัจจัยหลักที่มีผลต่อจำนวนของเสีย โดยการเลือกปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาและปัจจัยที่ไม่เลือกใช้ในการศึกษาซึ่งจะถูกควบคุมให้คงที่ แล้วนำปัจจัยที่ถูกเลือกเหล่านี้มาทำการออกแบบ การทดลอง เพื่อพิสูจน์ยืนยันถึงสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลต่อจำนวนของเสียใน กระบวนการเชื่อมมิกซ์ ซึ่งในการทดลองนี้จะใช้หลักการทางสถิติวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้จาก

การออกแบบการทดลอง เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติแล้ว จะต้องทำการตีความหมายออกมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยผลสรุปที่ได้จากการทดลอง จะสามารถบอกได้ว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองที่สนใจในกระบวนการที่ทำการศึกษาดังนี้ด้วยระดับความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญตามที่ต้องการในการทำการทดลองเพื่อยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze phase)

แนวทางในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์นั้น จะใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา และเชิงสถิติ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้ที่ทำการระบุมาจากขั้นตอนการวัดผลจากสาเหตุเบื้องต้นที่ได้มาจากการระดมสมอง และพิจารณาผ่านแผนภาพพาเรโต โดยแผนภาพที่ได้เป็นไปตามหลักการของพาเรโตที่ว่า สิ่งที่มีความสำคัญมาก จะมีจำนวนเพียงเล็กน้อย ในขณะที่สิ่งที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยจะมีจำนวนมากมาย ดังนั้นจึงทำการเลือกสาเหตุที่น่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแนวเชื่อมในกระบวนการเชื่อมมิกซ์อลูมิเนียมหล่อ ที่มีค่าตัวเลขแสดงลำดับความเสี่ยง (RPN) สูงสุด 4 อันดับแรก มาทำการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา และพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขั้นตอนนี้จะต้องทำความเข้าใจกระบวนการ และทบทวนมาตรฐานการทำงานต่าง ๆ ซึ่งจะใช้การออกแบบการทดลอง (Factorial Design) รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Minitab) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลจากการทดลอง

3.3.1 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของแท่งคัลลูมินัมหล่อ

จะพบว่าสาเหตุที่น่าจะส่งผลกระทบต่อปัญหาที่ทำการศึกษามากที่สุด คือ คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ หรือข้อบกพร่องของแท่งคัลลูมินัมหล่อ เนื่องจากแท่งคัลที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมมิกซ์เป็นแท่งคัลลูมินัมหล่อ (Cast Tank) ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่า จุดเด่นของงานหล่อ คือ ความสามารถในการผลิตชิ้นงานในทุกรูปทรง และทุกขนาด โดยมีรูปลักษณะตามการออกแบบที่ซับซ้อนทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามการควบคุมกระบวนการผลิตงานหล่อยังคงทำได้ไม่ง่ายนัก ด้วยภาพลักษณ์ของงานหล่อที่ว่า เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง ซึ่งข้อบกพร่องที่พบบ่อยมากในกระบวนการผลิต ได้แก่ รูพรุน (Porosity) เนื่องจากแท่งคัลที่ใช้ในการผลิตอินเตอร์คัลเลอร์ เป็นการสั่งซื้อจากผู้ส่งมอบ (Supplier) จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้อย่างใกล้ชิด ส่งผล

ให้แท้งค์ที่ได้รับมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทอย่างมาก จึงดำเนินการทดสอบดังต่อไปนี้

1) ทดสอบเพื่อหาตำแหน่งงานเสีย (NG) บนแท้งค์ทั้ง 2 ข้าง ในการทดสอบได้ทำการเก็บข้อมูลปัญหาของเสียจากกระบวนการเชื่อมมิกซ์ โดยสนใจเฉพาะปัญหาหลักที่ทำการศึกษาคือ แนวเชื่อมระเบิด ขาดแหง่ง ทำให้ทราบตำแหน่งงานเสียของแท้งค์ทั้ง 2 ด้าน

2) ตัดชิ้นงานตำแหน่งต่าง ๆ ของแท้งค์ ทั้ง 2 ด้าน โดยสุ่มชิ้นงานตัวอย่างแท้งค์ที่ผู้ส่งมอบส่งมาในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งงานเสีย ไปทำการตัดทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 2 ชิ้น แล้วส่งด้วยกล่องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 50 เท่า เพื่อดูลักษณะของแท้งค์บริเวณที่พบข้อบกพร่อง ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดของเสียในกระบวนการ

3) สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของแท้งค์ลูมินัมหล่อ

3.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลต่อการเชื่อมมิกซ์

การตั้งค่าเงื่อนไขในการเชื่อมของหุ่นยนต์ (Robot) ที่คณะทำงานและวิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการเชื่อมมิกซ์ ลงความเห็นที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมในกระบวนการเชื่อมมิกซ์ คือ กระแส และแรงดัน ที่ใช้ในการเชื่อม ซึ่งจะได้ทำการวิเคราะห์ต่อไปนี้

การออกแบบการทดลอง โดยทำแบบสุ่ม (Randomization) เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเกลี่ยออก และใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) โดยมีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ กระแส และแรงดันที่ใช้ในการเชื่อม ในแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 3 ระดับ โดยกำหนดให้ระดับของปัจจัยเป็นค่าสูงสุด (+) ค่ากลาง (0) และค่าต่ำสุด (-) ดังตารางที่ 3.3 ในการทดลองแต่ละครั้งจึงประกอบไปด้วยการทดลอง 9 การทดลอง ซึ่งในการทดลองนี้กำหนดให้มีการทำซ้ำ 3 ครั้ง ที่ระดับของปัจจัยต่าง ๆ เหมือนกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นจำนวนครั้งของการทดลองทั้งหมด คือ 27 การทดลอง ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.3 ค่าการปรับตั้งระดับของปัจจัยในการทดลอง

ปัจจัย	ค่าที่กำหนดในการใช้งาน	ระดับ			หน่วย
		1	2	3	
กระแสที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมมิกซ์	70 ± 5	65	70	75	แอมแปร์
แรงดันที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมมิกซ์	15 ± 5	10	15	20	โวลต์


ตารางที่ 3.4 ลำดับการทดลองที่เกิดจากการสุ่ม

ลำดับการทดลอง	ปัจจัยที่ศึกษา	
	กระแส(แอมแปร์)	แรงดัน(โวลต์)
1	75	20
2	70	10
3	65	20
4	65	10
5	65	15
6	70	15
7	70	15
8	75	20
9	70	20
10	70	10
11	75	15
12	75	10
13	75	15
14	70	10
15	75	15
16	65	10
17	65	20
18	75	20
19	70	20
20	65	20
21	65	15
22	70	15
23	75	10
24	75	10
25	70	20
26	65	15
27	65	10

3.3.3 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบหล่อเย็นหัวเทอร์ช

ในกระบวนการเชื่อมมิกซ์ระบบหล่อเย็นหัวเทอร์ช เป็นกระบวนการช่วยลดความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหัวเทอร์ช นอกจากนั้นยังอาจส่งผลให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในกระบวนการเชื่อม การหล่อเย็นหัวเทอร์ชที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท คือ ใช้อากาศในการหล่อเย็น (Air cooling) และใช้น้ำในการ

หล่อเย็น (Water cooling) ซึ่งประเภทที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คือ ใช้น้ำในการหล่อเย็น (Water cooling) ช่วยถ่ายเทความร้อนโดยมีวงจรดังภาพที่ 3.4

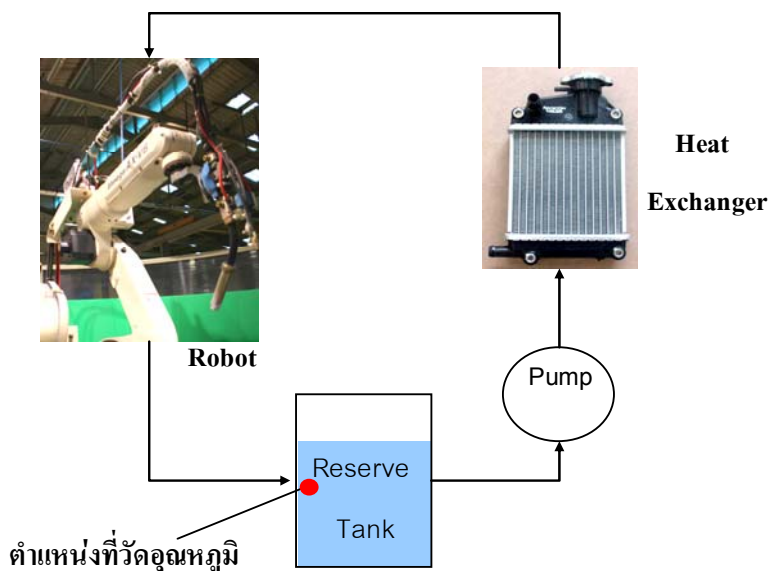

ภาพที่ 3.4 วงจรการหล่อเย็นของกระบวนการเชื่อมมิกซ์

การทดลองนี้เพื่อต้องการทราบว่าคุณสมบัติของน้ำหล่อเย็น ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ในการทำงานของหุ่นยนต์ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อปริมาณของเสียอย่างไร โดยควบคุมให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ และทดลองตามขั้นตอนดังนี้

1) กำหนดให้ทำการวัดอุณหภูมิ ดังตำแหน่งที่แสดงในภาพที่ 3.4 ซึ่งเป็นอุณหภูมิหลังจากผ่านการหล่อเย็นหัวทอร์ช โดยทดลองตามสภาวะการทำงานจริง ซึ่งโหนดในการใช้งานหุ่นยนต์มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

2) ทำการวัดอุณหภูมิทุก ๆ 2 ชั่วโมง ดังนั้นใน 1 วันจะทำการวัดทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

- เวลา 08.00 - 10.00 น.
- เวลา 10.00 - 12.00 น.
- เวลา 13.00 - 15.00 น.
- เวลา 15.00 - 17.00 น.

3) ทำการเก็บค่าจำนวนงานเสียทั้ง 4 ช่วงเวลา โดยกำหนดให้แต่ละช่วงเวลาทำการเชื่อมจำนวน 35 ชิ้น ทดลองซ้ำเป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการทดลอง

3.4 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve phase)

3.4.1 การปรับปรุงข้อบกพร่องของแท่งคี่ที่นำมาใช้ในกระบวนการเชื่อมมิกซ์

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแล้ว ทางคณะทำงานได้ทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหล่อแท่งคี่ ในเรื่องของคุณสมบัติพื้นฐานของงานหล่อ ได้แก่

1) คุณสมบัติของน้ำโลหะ

- ส่วนประกอบของน้ำโลหะตามมาตรฐานกำหนด
- อุณหภูมิของน้ำโลหะตามมาตรฐานกำหนด
- กระบวนการไล่อากาศในน้ำโลหะ (แก๊สไฮโดรเจน)
- การควบคุมและกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ในน้ำโลหะ

2) คุณสมบัติของแม่พิมพ์

- การออกแบบที่ดี
- ระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ที่ดี
- ระบบการไล่อากาศ (Air vent) ที่ดี

3) วิธีการเทน้ำโลหะลงในแม่พิมพ์

- ไม่เทเร็วเกินไป เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดฟองอากาศรวมตัวเข้าไปในน้ำโลหะด้วย
- ไม่เทช้าเกินไป เพราะอุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้เกิด Flow Line
- เทอย่างต่อเนื่อง และนิ่ง

4) ทิศทางการแข็งตัว

- พิจารณาถึงตำแหน่งต่าง ๆ ในแม่พิมพ์ที่อาจเกิดการเย็นตัวของน้ำโลหะไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจาก ความหนาที่ต่างกันของชิ้นงาน


จากการวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำสภาวะที่ได้จากการออกแบบการทดลองและข้อมูลดังกล่าว ไปดำเนินงานในขั้นตอนการปรับปรุงตามกระบวนการต่อไป ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตงานหล่อ (Die Casting) เป็นไปได้ยากที่จะไม่พบการเกิดข้อบกพร่องเลย แต่สามารถที่จะควบคุมและปรับปรุง เพื่อลดข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ได้ชิ้นงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งจากขั้นตอนการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานให้สม่ำเสมอได้ ดังนั้นคณะทำงานจึงได้มีการประชุม และได้ข้อสรุปว่าทางบริษัทจะส่งวิศวกรที่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแม่พิมพ์เข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิต ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ส่งมอบซึ่งมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

3.4.1.1 การปรับปรุง เพื่อลดการเกิดรูพรุนที่ขอบแท่งค์

เนื่องจากการออกแบบแม่พิมพ์ให้ทางเข้าน้ำโลหะ (Gate) เข้าทางด้านหลังแท่งค์ ดังนั้น ในการฉีดขอบแท่งค์ด้านล่าง ซึ่งเป็นบริเวณตำแหน่งเชื่อมที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดรูพรุน จากปัญหานี้ จึงได้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

- 1) เพิ่มความหนาช่องทางระบายอากาศ (Air vent) จาก 1 มิลลิเมตร เป็น 2 มิลลิเมตร เพื่อให้เนื้อโลหะไหลออกบ่อล้นได้ง่ายขึ้น
- 2) เพิ่มขนาดบ่อล้น (Over flow) โดยกัดเพิ่มจาก 1 มิลลิเมตร เป็น 2 มิลลิเมตรเช่นกัน

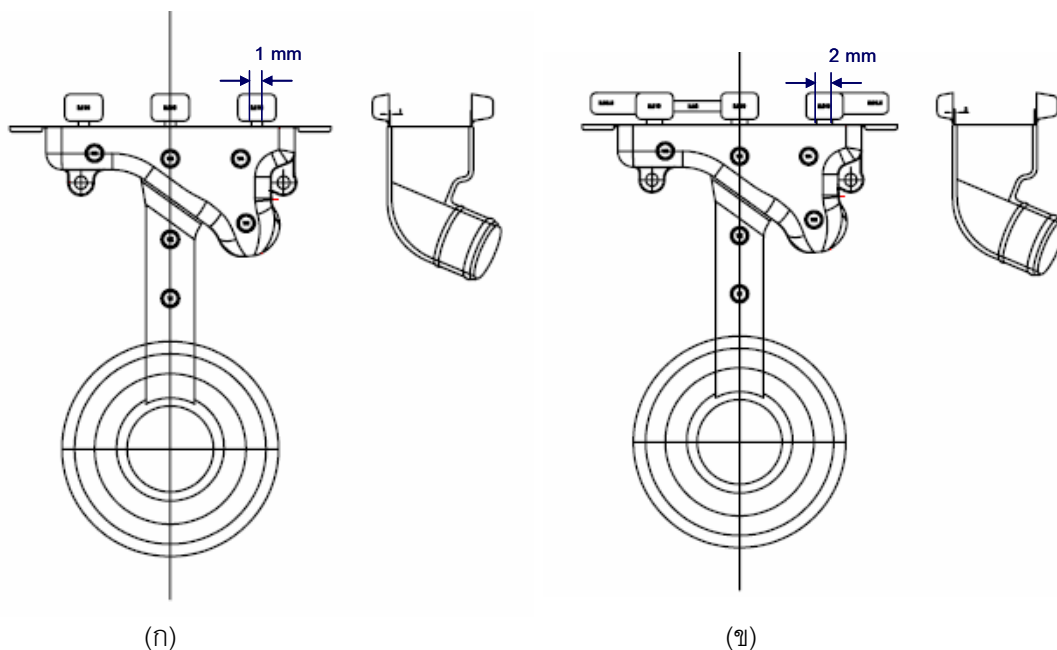

ภาพที่ 3.5 แสดงแม่พิมพ์ก่อนการปรับปรุง (ก) และหลังการปรับปรุง (ข)

3) ปรับปรุงวิธีการเทน้ำโลหะลงในแบบ ซึ่งเดิมเทโดยวิธีการใช้พนักงานตัก มาเป็นวิธีการเทโดยใช้หุ่นยนต์ ด้วยเหตุผลที่ว่าแท่งค์ ดังกล่าวจะต้องนำมาใช้ในกระบวนการเชื่อม จึงต้องให้ความสำคัญกับพารามิเตอร์เหล่านี้มากกว่าการนำไปใช้ในบางกระบวนการ เช่น การประกอบ กรอบกับจำนวนการสั่งซื้อที่สูง การปรับปรุงทำให้สามารถควบคุมพารามิเตอร์ที่สำคัญได้แก่

- ปริมาณน้ำโลหะที่สม่ำเสมอ ลดการเกิดเนื้อโลหะสูญหาย หรือลดการสูญเสีย น้ำโลหะ
- ความเร็วในการเทน้ำโลหะลงในแบบที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเกิด ฟองอากาศ
- สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเทน้ำโลหะลงในแบบแต่ละครั้งได้อย่าง สม่ำเสมอ

3.4.1.2 การควบคุมสิ่งปนเปื้อนในน้ำอลูมิเนียม

จากการตรวจเช็คใบรับรองคุณภาพของวัตถุดิบ (Material Certificate: ADC-12) ของผู้ผลิตทั้ง 2 ราย พบว่าค่าส่วนประกอบพื้นฐานอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด จึงทำการ ตรวจสอบ ณ สถานที่ทำงานจริง และขั้นตอนการผลิตจริง พบว่า ในบ่อหลอมน้ำอลูมิเนียมของผู้ผลิตรายหนึ่งมีสิ่งปนเปื้อนลอยอยู่ที่ผิวของน้ำโลหะจำนวนมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตอีกราย ถึงแม้ ในกระบวนการผลิตงานหล่อจะมีขั้นตอนในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนก็ตาม จากสาเหตุดังกล่าวจึงร้องขอให้ผู้ผลิตแห่งค้เปลี่ยนมาใช้รายที่สามารถควบคุมเรื่องของสิ่งปนเปื้อนได้ดีกว่า

3.4.2 การปรับปรุงกระแสที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมมิกซ์

จากการทดลองในขั้นตอนการวิเคราะห์ จะได้ค่ากระแสที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำการทดลองในสภาวะที่ได้จากการออกแบบการทดลอง เทียบกับสภาวะปกติที่ทำในกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุง คือ ค่ากระแสเท่ากับ 70 แอมแปร์ ถึงแม้การปรับแรงดันที่ค่าต่าง ๆ กัน จะไม่มีมีผลต่อจำนวนของเสียจากกระบวนการเชื่อมมิกซ์ แต่จากการเก็บข้อมูลในการทดลองยังพบว่า ค่าแรงดันที่มากหรือน้อยเกินไปส่งผลต่อความสมบูรณ์ ความสวยงาม ของชิ้นงานที่ฝ้ายคุณภาพไม่ยอมรับ ถึงแม้จะไม่ต้องซ่อมแต่ก็ต้องไปตักแต่งในขั้นตอนตรวจสอบขั้นสุดท้าย จึงกำหนดให้ใช้ค่าแรงดันที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจากผลการทดลองมีค่าประมาณ 15 โวลต์

3.5 ขั้นตอนการควบคุม (Control phase)

เพื่อเป็นการยืนยันว่าปัจจัยที่ได้ทำการปรับปรุงไปนั้น ส่งผลให้จำนวนของเสียในกระบวนการเชื่อมมิกซ์ลดลงจริง และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการในการควบคุม โดยใช้แผนภูมิควบคุม (P-Chart) ในการบันทึกจำนวนของเสียประจำวัน เพื่อต้องการทราบผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถหาสาเหตุของปัญหา

หรือแก้ปัญหาได้ทัน่วงทีในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิต และควบคุมปัจจัยที่ได้ปรับปรุงไปแล้ว ดังนี้

3.5.1 การควบคุมคุณภาพของแท่งค้

ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก โดยต้องเข้าไปควบคุมในส่วนของผู้ผลิต โดยมอบหมายให้หัวหน้าแผนกคุณภาพ เป็นผู้ดูแลติดตามและรายงานผลคุณภาพ มาตรการควบคุมกำหนดไว้ดังนี้

1) กำหนดให้ผู้ผลิตขึ้นส่วนจัดทำแผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) หรือข้อกำหนดของการปฏิบัติในกระบวนการผลิตที่ชัดเจนไว้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องควบคุมและทราบถึงมาตรฐานในกระบวนการผลิต

2) จัดทำแผนในการเข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิต กำหนดความถี่ 4 เดือน/ ครั้ง จนมั่นใจว่าผู้ผลิตขึ้นส่วนสามารถรักษามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นความถี่ปกติ คือ 6 เดือน/ ครั้ง

3) กำหนดในแผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) ให้มีการสุ่มตรวจแท่งค้ อลูมิเนียมหล่อ โดยการตัดเพื่อดูปัญหาารุพูน และเมื่อพบปัญหาให้ดำเนินการทวนสอบกระบวนการผลิตแท่งค้ เพื่อยืนยันว่ายังคงเป็นไปตามมาตรฐานหลังการปรับปรุง หรือพบปัญหาจากสาเหตุอื่น

3.5.2 การควบคุมกระบวนการเชื่อมมิกซ์

ซึ่งเป็นปัจจัยภายในบริษัทเอง โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Operation Standard) และเงื่อนไขในการปรับตั้งเครื่องจักร (Condition Standard) ของกระบวนการเชื่อมมิกซ์ เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานในการทำงานที่เหมือนกันทุกครั้ง

2) จัดทำแบบฟอร์มการตรวจเช็คคุณภาพ เพื่อให้พนักงานเช็คเงื่อนไขการทำงานว่าถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ก่อนเริ่มผลิต

3) จัดทำแผนการควบคุมคุณภาพ (Control Plan) ในกระบวนการเชื่อม และทำการทวนสอบเดือนละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ายังสามารถรักษามาตรฐานการทำงานไว้ได้

4) ฝ่ายคุณภาพเก็บข้อมูลของเสียประจำวัน เมื่อพบจำนวนของเสียสูงผิดปกติให้ดำเนินการเพื่อค้นหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง