


บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประวัติความเป็นมาของกรรมวิธีอีดีเอ็ม

เครื่อง EDM ที่เราเห็นอยู่ในทุกปัจจุบันนี้เป็นการค้นพบโดย Joseph Priestly ในปี ค.ศ. 1770 โดยเขาได้ทำการทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้าจาก Electrodes ไปสู่ชิ้นงานทำให้เขาพบว่ามีการกัดกร่อนเกิดขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1940 Soviet ได้ทำการพัฒนาและวิจัยทำเครื่อง EDM ออกมาซึ่งเป็นพื้นฐานมาจนถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1955 เครื่อง EDM ที่ชื่อ Charmilles ของทวีปยุโรป ได้ถูกนำมาจัดแสดงขึ้นในเมืองมิลานการทำงานโดยการสปาร์ค โดยอาศัยการจ่ายประจุไฟฟ้าระหว่างชิ้นงาน (ขั้วลบ) และตัวกัดอิเล็กโทรด (ขั้วบวก) ซึ่งกระทำภายใต้ของเหลวฉนวนที่เรียกว่าไดอิเล็กตริก(Dielectric) การสปาร์คจะทำให้เกิดความร้อนสูงถึง 8000 ถึง 12000 องศาเซลเซียส ทำให้ชิ้นงานเกิดการหลอมละลายและกัดกร่อน โดยขั้วอิเล็กโทรด Electrode (ขั้วบวก) จะเคลื่อนตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน NC โปรแกรม ซึ่งระหว่างการหลอมละลายไดอิเล็กตริก(Dielectric) จะมีหน้าที่ช่วยลดอุณหภูมิและกำจัดเศษ อนุกรมลิมป์ปียพันธ์ [2]

กรรมวิธีอีดีเอ็ม (EDM) นั้นใช้หลักการตัดวัสดุโดยใช้ความร้อนซึ่งความร้อนที่ได้เกิดจากการสปาร์คทางไฟฟ้าจะทำให้อนุภาควัสดุที่ถูกแยกออกมาซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือแก๊สการตัดโดยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้านี้ วัสดุเครื่องมือตัดซึ่งเรียกว่าอิเล็กโทรดจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานที่สำคัญเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้ายังสามารถใช้ขจัดผิวชิ้นงานในขั้นสุดท้ายได้อีกด้วยปัจจุบันวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเช่นเซรามิกสามารถกัดด้วยเครื่อง EDM โดยใช้อิเล็กโทรดช่วยสปาร์ค

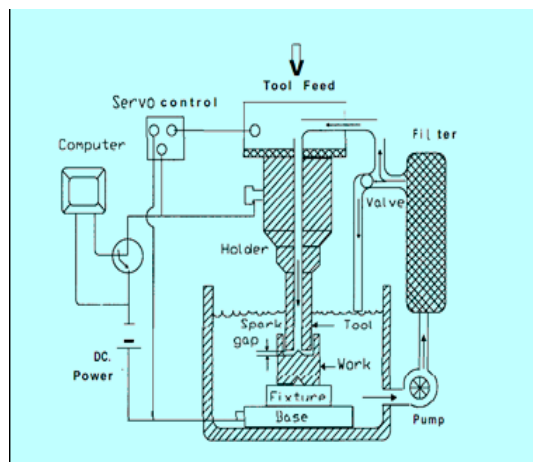

รูปที่ 2.1 แสดงหลักการทำงานของกรรมวิธีอีดีเอ็ม[4]

ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะหรืออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์สำหรับโลหะหรือแม่พิมพ์สำหรับพลาสติกนั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่ใช้เครื่อง EDM หรือที่เรียกว่า Electrical Discharged Machine โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Sink-EDM และ Wire-EDM

2.1.1 การกัดเจาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (Electrical Discharge Machining) ใช้ในงานผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนที่ทำด้วยวิธีการตัดเฉือนทั่วไปได้ยาก สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ใช้ผลิตส่วนเบ้าของแม่พิมพ์ การตัดเฉือนโลหะจะใช้การกัดเจาะทางไฟฟ้ามีอิเล็กโทรดเป็นตัวนำไฟฟ้า ข้อเสียคือ ในงานที่ต้องการความละเอียดจะต้องใช้ตัวอิเล็กโทรดหลายอัน และงานที่ซับซ้อนจะมีค่าใช้จ่ายสูง



รูปที่ 2.2 แสดงเครื่องกัดเจาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า
(Electrical Discharge Machining)


2.1.2 เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire Cutting Machine) จัดเป็นเครื่องจักรประเภทเดียวกับเครื่อง EDM แต่เปลี่ยนจากการใช้ อิเล็กโทรดเป็นตัวตัดเฉือนชิ้นงานมาใช้ลวดทองเหลือง เป็นตัวตัดให้ได้รูปร่างตาม ต้องการในแนวตั้ง เครื่อง Wire cut เป็นเครื่องที่ตัดงานด้วยความเที่ยงตรง ขนาดสูงมาก สามารถควบคุมขนาดได้เล็กกว่า 5 ไมครอนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ในการทำชิ้นงานจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง



รูปที่ 2.3 แสดงเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire Cutting XMachine)

2.2 กระบวนการกัดโลหะด้วยไฟฟ้า มีดังนี้

1. อิเล็กโทรดเข้าใกล้ชิ้นงานขั้วไฟฟ้าประจุบวกและประจุลบจะเกิดการถ่ายเทพลังงาน
2. เกิดการรวมกันของสนามไฟฟ้าที่บริเวณพื้นที่ระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน
3. เกิดการถ่ายเทประจุที่บริเวณพื้นที่ระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน
4. เมื่อความต่างศักย์ระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงานสูงขึ้นเกิดการปลดปล่อยพลังงานทำให้เกิดการสปาร์กและความร้อนเกิดการแปรรูปชิ้นงาน
5. หุุดการปาร์กเพื่อคืนสภาพของการแปรรูปให้เข้าสู่สภาวะปกติเหมือนกับก่อนเริ่มการสปาร์กชิ้นงาน
6. หลังจากการหุุดสปาร์กเศษชิ้นงานถูกขจัดออกไปโดยแรงฉีกของน้ำมันหรือของเหลวตัวกลาง (Delectric fluid)

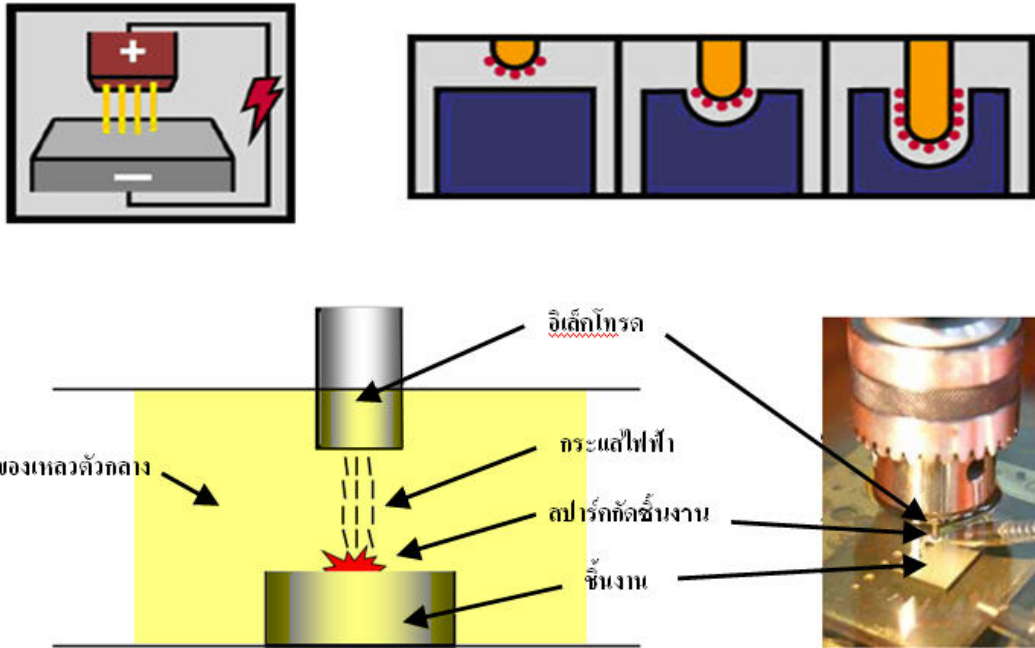


รูปที่ 2.4 แสดงหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องอีดีเอ็ม[4]

2.3 ประเภทของเครื่องอีดีเอ็ม

เครื่องอีดีเอ็มสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้ 3 ประเภทดังนี้

2.3.1 ซี -เฟรมแมชีน (C-Frame Machine)


ลักษณะสำคัญของเครื่องประเภทนี้คือ โต๊ะงานจะทำหน้าที่เคลื่อนไหวในแนวระนาบแกน X- Y ในขณะที่หัวอิเล็กโทรดจะสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงเท่านั้นตู้ชิ้นงาน (Working container) ของเครื่องประเภทนี้ส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุแข็งและมีประตูเปิดเข้าออกข้อดีของเครื่องประเภทนี้คือมีความมั่นคงแข็งแรงสูงซึ่งทำให้สามารถทำงานกับชิ้นงานหรืออิเล็กโทรดขนาดหนักได้ดีความแม่นยำของเครื่องค่อนข้างสูงเนื่องจากหัวอิเล็กโทรดเคลื่อนที่ได้จำกัดเฉพาะขึ้น-ลง เท่านั้น

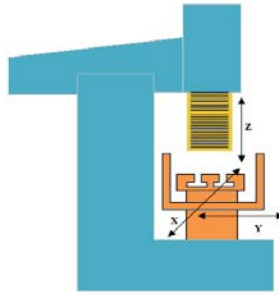

รูปที่ 2.5 แสดงเครื่องประเภท C-frame machine [4]

2.3.2 คอนโซลแมชชีน (Console machine)


เครื่องในลักษณะ Console ที่จริงแล้วเป็นรูป C-Frame ประเภทหนึ่งนั่นเองแต่การเคลื่อนไหวทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่หัวอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นข้อดีของเครื่องประเภทนี้คือมีฐานเครื่อง (Machine bed) ที่แข็งแรงและสามารถติดตั้งตู้ใส่ชิ้นงานแบบเคลื่อนที่ขึ้น – ลงได้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการทำงานในบริเวณรอบ ๆ ชิ้นงานจากหลักการของคอนโซลแมชชีน ทำให้เหมาะที่จะนำไปใช้ในระบบอัตโนมัติอีกด้วยเช่นการเปลี่ยนหัวอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ระบบถาดในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน(Pallet)

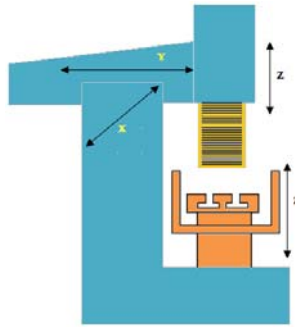

รูปที่ 2.6 แสดงเครื่องประเภท Console machine[4]

2.3.3 โพรทัลแมชชีน (Portal machine)

ใช้สำหรับรองรับงานที่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่และสามารถรองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ตามไปด้วยซึ่งข้อดีของเครื่องประเภทนี้คือมีความมั่นคงมาก

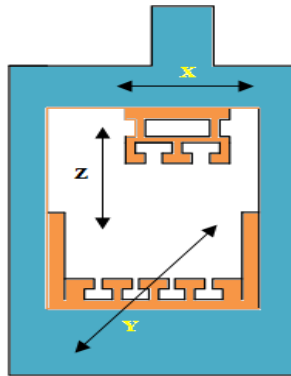

รูปที่ 2.7 แสดงเครื่องประเภท Portal machine [4]

2.3.4 การแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสปาร์ค ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

2.3.4.1 การสร้างแม่พิมพ์ (Sinking by EDM)

2.3.4.2 การตัด (Cutting by EDM)

2.3.4.3 การเจียรระโน (Grinding by EDM)

2.4 ความต้องการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีอีดีเอ็ม

2.4.1 เหตุผลของการใช้เครื่องอีดีเอ็ม

2.4.1.1 สามารถขึ้นรูปวัสดุที่ยากต่อการตัดโลหะที่มีความแข็งแรงมากยากต่อการตัดขึ้นรูปเช่น โลหะผ่านการชุบแข็งโลหะ Cemented Carbide โลหะ Sintered Alloy หรือโลหะพิเศษเป็นต้นโลหะเหล่านี้แม้จะมีความแข็งแรงมากเท่าไรถ้าเป็นสื่อไฟฟ้าได้ก็สามารถจะขึ้นรูปด้วยเครื่องอีดีเอ็มได้

2.4.1.2 สามารถขึ้นรูป รูปทรงที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างง่าย การพัฒนาระบบ NC ทำให้สามารถขึ้นรูปทรงระบบ 3 มิติแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่มีความแข็งแรงและมีรูปทรงสลับซับซ้อนเช่นแม่พิมพ์แล้วการใช้เครื่องตัดหรือเครื่องไสนั้นจะดีสู้การขึ้นรูปด้วยเครื่องอีดีเอ็มไม่ได้

2.4.1.3 สามารถขึ้นรูปของรูปทรงที่ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีอื่นได้ตัวอย่างเช่นการขึ้นรูปมุมเหลี่ยมที่ไม่ต้องการให้เกิดมุมโค้ง R แม้ว่าจะคัดแปลงหัว EDM MILL ของเครื่องไสหรือหินขัดของเครื่องขัดอย่างไรก็ตามตามหลักการทางกายภาพแล้วเราไม่สามารถจะขึ้นรูปลักษณะเช่นนั้นได้แต่เราทำข้อดีเอ็มโดยไม่มีมุมโค้ง R ก็จะสามารถขึ้นรูปของรูปที่ไม่มีมุมโค้งได้อย่างสวยงาม

2.4.1.4 ลดกระบวนการผลิตได้ การลดกระบวนการผลิตนั้นเป็นตัวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตได้ในเวลาสั้นและยังผลให้เกิดความเชื่อถือได้จากลูกค้าอีกด้วย ระบบ NC ในเครื่องอีดีเอ็มนั้นนอกจากข้อดีในหัวข้อ 2 แล้วการควบคุมกระแส (Pulse control) และควบคุมแกนพิกัดการขึ้นรูปนั้นทำให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนซึ่งทำให้ได้แม่พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงและเป็นการลดกระบวนการผลิต ของแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างสลับซับซ้อนลงได้

2.4.2 ประโยชน์ของกรรมวิธีอีดีเอ็ม

2.4.2.1 ความสามารถในการแปรรูปโลหะแข็งหรือโลหะผสม ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยวิธีธรรมดากรรมวิธีอีดีเอ็มจึงมีบทบาทสำคัญในการทำแม่พิมพ์ และเครื่องมือที่ทำจากโลหะแข็งทั้งสแตนคาร์บอนสเตลไลท์

2.4.2.2 ความสามารถในการผลิตรูปร่างใดๆก็ได้เนื่องจากการกัดเนื้อโลหะอาศัยการสปาร์คจึงไม่ต้องการความสัมผัสของการเคลื่อนที่ระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน นอกจากอิเล็กโทรดเคลื่อนที่ลงมาในชิ้นงานเท่านั้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะแปรรูปโลหะรูปร่างใด ๆ โดยใช้เพียงหนึ่งอิเล็กโทร

2.4.2.3 พื้นผิวงานจากกรรมวิธีอีดีเอ็มมีลักษณะเป็นครีเตอร์จำนวนมากจึงช่วยให้สามารถเก็บรักษาน้ำมันหล่อลื่นได้ดีจึงช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการหล่อลื่นได้

2.4.2.4 ในระหว่างทำการแปรรูปชิ้นงานจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเนื่องจากไม่มีแรงจากการสัมผัสของอิเล็กโทรดหรือไม่มีแรงทางกดทำให้สามารถแปรรูปชิ้นงานที่บอบบางหรือเปราะได้

2.4.2.5 แม้กรรมวิธีอีดีเอ็มจะมีผลกระทบของความร้อนแต่เป็นผลกระทบเฉพาะที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อวัสดุเป็นส่วนใหญ่

2.5 นิยามและความรู้พื้นฐานของกรรมวิธีอีดีเอ็ม

2.5.1 คำนิยามของอีดีเอ็ม

กรรมวิธีอีดีเอ็ม Electrical Discharge Machining เป็นประเภทหนึ่งของกระบวนการเทคโนโลยีการแยกอนุภาควัสดุโดยไม่ใช้วิธีกล (Non - Machinic means) กระบวนการแยกอนุภาควัสดุโดยไม่ใช้วิธีกลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. วิธีความร้อน (Thermal)
2. วิธีทางเคมี (Chemical)
3. วิธีเคมีไฟฟ้า (Electro Chemical)

ดังนั้นจึงสามารถอธิบายอย่างง่าย ๆ ได้ว่าอีดีเอ็มคือกระบวนการแยกอนุภาควัสดุโดยวิธีความร้อนซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสปาร์คทางไฟฟ้าอนุภาควัสดุที่ถูกแยกออกมาอาจจะอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือแก๊ส


กรรมวิธีการ Machine (แบบกด) โดยใช้ปรากฏการณ์ปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า ได้ถูกจัดอยู่ในพวกเทคโนโลยีการผลิตทั่วไปตามมาตรฐาน DIN 8580 ซึ่งเน้นไปทางด้านกรรมวิธีการสกัดเนื้อวัสดุออกจากชิ้นงานโดยใช้ความร้อน สารเคมีและกรรมวิธีทางเคมี (Electro Chemical)

คำว่า Electro นั้นใช้กับสารสกัดเนื้อวัสดุโดยใช้การเคลื่อนที่ของประจุ (Electrical Discharge) ระหว่างสองตัวนำ (Electrode) โดยผ่านของเหลวที่นำไฟฟ้า (Dielectric)

2.5.2 การกัดงานแบบกัดกร่อน (Erosion Machining)

หลักการของการกัดเซาะไฟฟ้าชิ้นงานและอิเล็กโทรดถูกนำมาวางไว้ในตำแหน่งที่พร้อมจะทำงานแต่ไม่สัมผัสกันกลับกระบวนการทั้งหมดจะเกิดในของเหลวที่เป็นฉนวนให้กับชิ้นงานและอิเล็กโทรดถูกต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงกระแสไฟฟ้านี้จะถูกตัดหรือขัดจังหวะด้วยสวิทช์ ปิดเปิดเมื่อสวิทช์ปิดความต่างศักย์ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน ซึ่งเป็นการสร้างสนามไฟฟ้าระหว่างแอโนดกับแคโทดเนื่องจากตัวกลางไดอิเล็กตริกเป็นฉนวน จึงไม่มีกระแสไหลในตอนเริ่มต้นจากระบบความก้าวหน้าของเครื่องจักรทำให้อิเล็กโทรด และชิ้นงานเคลื่อนที่เข้าหากันดังนั้นจึงเกิดการสปาร์คที่มีสนามไฟฟ้าสูงสุดการเกิดสปาร์คนี้ เรียกว่าการปล่อยประจุไฟฟ้ากระบวนการนี้ กระแสไฟฟ้าแปรผันเป็นความร้อนทำให้พื้นผิวรอบ ๆ เส้นทางที่ปล่อยประจุไฟฟ้ามีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งสูง 800°C ถึง 12,000°C ถ้ากระแสที่ไหลอยู่ถูกขัดจังหวะ ให้หยุดโดยการเปิดสวิทช์

เส้นทางสปาร์คจะยุบพลังงานใช้สวิตช์ให้หยุดจ่ายพลังงานจะเป็นสาเหตุทำให้ความดันที่บริเวณเส้นทางที่ปล่อยประจุไฟฟ้าลดลงอย่างทันทีทันใดมีผลทำให้โลหะหลอมเหลวเกิดการแตกกระจายเป็นไอหลุดออกมาจากโลหะหลอมเหลวและของแข็งด้วยความลึกที่แน่นอนจึงเกิดเป็นครีเตอร์บนพื้นผิวของการกัดเซาะไฟฟ้าของวัสดุ

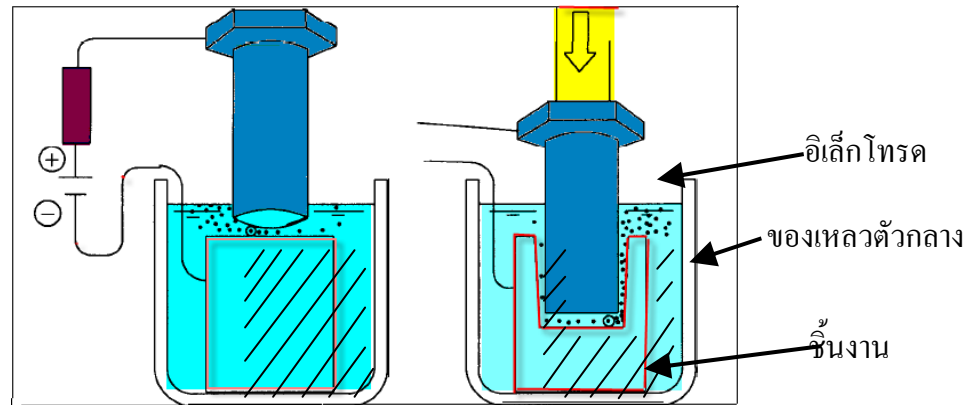


รูปที่ 2.8 แสดงขบวนการคิสร้าง [3]

2.5.3 คำนิยามของ EDM

บุญธรรม ลิ้มปิยพันธ์ [2] การขึ้นรูปด้วยเครื่องอีดีเอ็ม หมายถึง วิธีการขึ้นรูปซึ่งใช้กับโลหะเป็นส่วนใหญ่โดยการประยุกต์ใช้การสปาร์คที่เป็นประกายไฟ (พลังงานไฟฟ้า) ซึ่งขาดเสถียรภาพอย่างมากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเราสามารถที่จะเปรียบวิธีการขึ้นรูปนี้ได้เสมือน “การใช้ฟ้าผ่าเข้าไปในช่องแคบ ๆ ระหว่างขั้วไฟฟ้ากับวัตถุที่จะขึ้นรูป”

ในการขึ้นรูปด้วยเครื่องอีดีเอ็ม นั้นจะไม่ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลอย่างต่อเนื่องกันเหมือนกับเครื่องแบบอาร์ค แต่ต้องใช้วิธีการเปิด/ปิด กระแสไฟฟ้าเป็นช่วงจังหวะเพื่อป้องกันมิให้ความร้อนจากการสปาร์คหลอมละลายวัสดุมากเกินไปจนเสียรูปทรง

วิธีการขึ้นรูปประเภทนี้ อาศัยการใช้พลังงานระดับสูงซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่สั้นมาก ดังนั้น ปัญหาที่สำคัญมากสำหรับวิธีการขึ้นรูปนี้ก็คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการสปาร์คที่เป็นประกายไฟอย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง ในการใช้งานจริงนั้นจะใช้ระบบควบคุมเชิงเลข (Numerical Control System: NC) ควบคุมให้เกิดการสปาร์คถึงหลายแสนครั้งใน 1 วินาที สภาพของพัลส์ (Pulse) แต่ละลูกของการสปาร์คจะเป็นไปดังต่อไปนี้

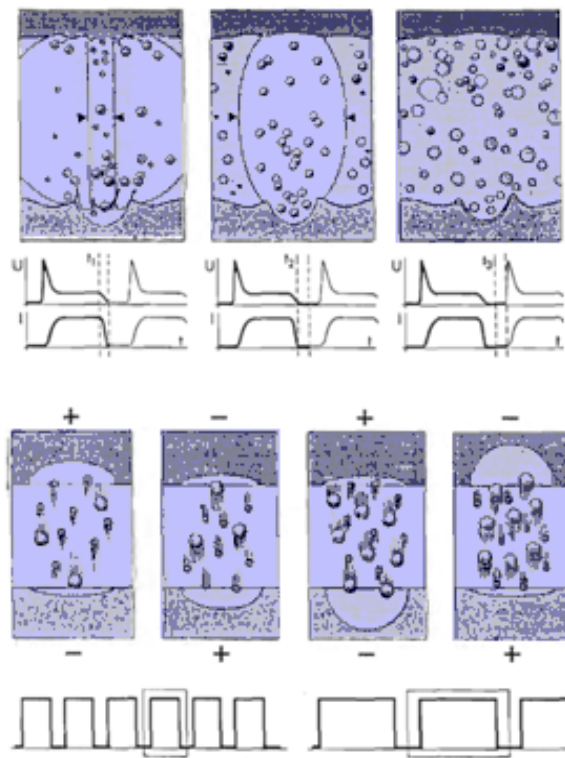

รูปที่ 2.9 แสดงสภาพการสปาร์คในแต่ละครั้ง [4]

2.5.3.1 ใส่แรงดันไฟฟ้า

เริ่มต้นด้วยการใส่แรงดันไฟฟ้า (ประมาณ 60V ถึง 280 V) ที่ระหว่างชิ้นงานกับชิ้นไฟฟ้า (เรียกว่าระหว่างขั้ว) ในการขึ้นรูปชิ้นงานนั้น โดยปกติจะใช้น้ำมัน เพื่อที่จะรักษาให้ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วมีค่าสูง เพราะว่าถ้าค่าความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วสูงก็จะสามารถลดระยะระหว่างขั้ว (ช่องว่างการสปาร์ค) ให้แคบลงได้ ซึ่งจะมีผลดีในการขึ้นรูปที่มีความละเอียดสูง

2.5.3.2 ใส่แรงดันไฟฟ้า

เมื่อย่นระยะระหว่างขั้วให้ใกล้เข้าเรื่อย ๆ จนถึงระยะหนึ่ง (หลาย μm ถึงหลายร้อย μm) สารละลายจะเกิดการสูญเสียความเป็นฉนวน อีออนประจุลบจะถูกดึงไปสู่ขั้วที่เป็นบวก

2.5.3.3 สปาร์ค หรือ หลอมละลาย

เมื่อเกิดการสูญเสียความเป็นฉนวนขึ้นแล้ว อิเล็กตรอนที่ซึ่งประจุลบจะเริ่มไหลเป็นจำนวนมากอย่างรุนแรง ซึ่งก็คือ การสปาร์คนั่นเอง บริเวณส่วนที่เกิดการสปาร์คนี้จะมีกระแสไฟฟ้าที่ความหนาแน่นสูงมากไหลในช่วงเวลาสั้นๆ ในการขึ้นรูปงานจริงนั้น กระแสไฟฟ้าจะมีขนาดตั้งแต่ 0.1 แอมแปร์ จนถึงหลายร้อยแอมแปร์ พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงนี้จะทำให้บริเวณที่เกิดการสปาร์คมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก (3,000 °C ขึ้นไป) จบบางส่วนของชิ้นงานถูกหลอมละลาย นอกจากนั้นแล้ว

สารละลายบริเวณที่เกิดการสปาร์ค ก็จะถูกความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้กลายเป็นก๊าซ และเกิดความดันสูงขึ้นมากเป็นบางส่วน

2.5.3.4 เย็นตัว

ความดันที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้ส่วนที่หลอมละลายของชิ้นงานหลุดกระเด็นไป ซึ่งเมื่อถูกสารละลายรอบข้างดูดแย่งความร้อนไปก็จะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นเศษผงชิ้นเล็กๆ

2.5.3.5 กลับคืนสู่ความเป็นฉนวน

หลังจากที่การสปาร์คหนึ่งครั้งให้จบลงแล้ว จะรอจนกว่าสารละลายจะกลับคืนสู่ความเป็นฉนวน โดยไม่มีการใส่แรงดันไฟฟ้าเข้าไป การรอในช่วงนี้จะช่วยป้องกันการเกิดสปาร์คแบบผิดปกติ เช่น สปาร์คซ้ำหรือ สปาร์ค เฉพาะเป็นบางจุดอันเนื่องจากการสะสมหรือทับถมจับตัวกันของไอออนที่ตกค้างอยู่ระหว่างขั้วหรือเศษผงที่เกิดจากสปาร์ค ภายหลังจากที่กลับคืนสู่ความเป็นฉนวนแล้ว ก็จะทำการสปาร์คเช่นเดิมอีก โดยเริ่มจากข้อ 2.5.3.1 ใหม่

การสปาร์คซ้ำ: คือการสปาร์คที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของระบบ NC ในกรณีที่สถานะแวดล้อมของการสปาร์คเลวลง อาจเกิดการสปาร์คขึ้นได้โดยไม่สัมพันธ์กับช่วงจังหวะของพัลส์ของการสปาร์ค ซึ่งถูกส่งมาจากวงจรการสปาร์ค เนื่องจากการสปาร์คประเภทนี้เป็นปรากฏการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม จึงไม่อาจถือว่าเป็นสภาพการสปาร์คที่เหมาะสมได้

2.6 อิเล็กโทรด (Electrode)

อิเล็กโทรดในกรรมวิธีอีดีเอ็มจะใช้กำหนดรูปร่างของชิ้นงานหรือรูที่ต้องการเจาะ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาส่วนประกอบของอิเล็กโทรดและชนิดของวัสดุที่ใช้ ปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายในการทำอิเล็กโทรดจะประมาณเท่ากับหรือมากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายการแปรรูปทั้งหมด จะเห็นว่าการเลือกจำนวนอิเล็กโทรดที่ใช้งานมีความสำคัญมาก

2.6.1 คุณสมบัติของอิเล็กโทรดในกรรมวิธีอีดีเอ็ม

1. เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี
2. เป็นตัวนำความร้อนที่ดี
3. มีจุดหลอมละลายและจุดเดือดสูง
4. ต่อด้านการกัดเซาะจากไฟฟ้าหรือการสึกหรอต่ำ

5. มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ
6. มีความสามารถทำงานได้ดี ราคาต่ำ และความหนาแน่นต่ำ


2.6.2 วัสดุทำอิเล็กโทรด

1. โลหะ เช่น ทองแดง ทองแดงผสมทั้งสแตน อลูมิเนียมผสม ทองเหลืองและเหล็ก เป็นต้น
2. อโลหะ เช่น กราไฟท์เกรดต่างๆ
3. โลหะผสมอโลหะ เช่น ทองแดงผสมกราไฟท์

2.6.3 การสึกหรอของอิเล็กโทรด

การลดการสึกหรอของอิเล็กโทรดทำได้โดยการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอจากดิซซาร์จ เช่น ซิลเวอร์ทั้งสแตน (AgW) และทองแดงทั้งสแตน (CuW) จะมีอัตราขอบและมุม การกำหนดการสึกหรอของอิเล็กโทรดสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. อัตราการสึกหรอที่ปลาย (End Wear Ratio) = d/L_e
2. อัตราการสึกหรอด้านข้าง (Side Wear Ratio) = d/L_s
3. อัตราการสึกหรอที่มุม (Corner Wear Ratio) = d/L_c
4. การสึกหรอน้ำหนักสัมพัทธ์ (Weight relative wear) คืออัตราส่วนของน้ำหนักอิเล็กโทรดที่สึกกร่อนต่อน้ำหนักของชิ้นงานที่ถูกกัดออกมา
5. การสึกหรอปริมาตรสัมพัทธ์ (Volume relative wear) คือ อัตราส่วนของปริมาตรอิเล็กโทรดที่สึกกร่อนต่อปริมาตรของชิ้นงานที่ถูกกัดออกมา

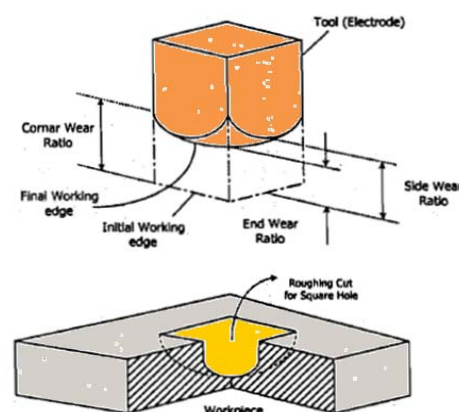

รูปที่ 2.10 แสดงการสึกหรอของอิเล็กโทรดที่บริเวณต่าง ๆ [4]

สมจิตร์ ลากโนนเขวา (2543)[3] กล่าวถึง ปรากฏการณ์ดิสชาร์จว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการใส่แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าที่มีฉนวนไฟฟ้าที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ กั้นกลางอยู่ จนทำให้ฉนวนไฟฟ้านั้นเกิดการสูญเสียความเป็นฉนวน (Dielectric break down) และมีกระแสไฟฟ้าไหลอย่างรุนแรง

2.6.4 โอเวอร์คัตของอิเล็กโทรด (Overcut of Electrode)


ทวีป จิระประดิษฐ์[4] กล่าวว่า เป็นขนาดความกว้างและลึกที่เกิดขึ้นโดยรอบบริเวณที่อิเล็กโทรดทำการกัดเจาะชิ้นงานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โอเวอร์คัตด้านหน้า (Frontal Overcut) และโอเวอร์คัตด้านข้าง (Lateral Overcut) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

2.6.4.1 โอเวอร์คัตด้านหน้า (Frontal Overcut) ซึ่งจะมีขนาดความกว้างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้

- 1) โวลต์เทจเริ่มจุด ถ้าหากโวลต์เทจเริ่มจุดสูง ค่าของโอเวอร์คัตก็จะกว้างขึ้น
- 2) พลังงานดิสชาร์จ ถ้าพลังงานดิสชาร์จสูงขึ้น ค่าของโอเวอร์คัตก็เพิ่มขึ้น
- 3) ความหยาบของผิว ถ้าผิวงานหยาบ โอเวอร์คัตก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
- 4) ปริมาณของอนุภาคพิเศษโลหะ ถ้าหากมีอนุภาคพิเศษโลหะมากขึ้น โอเวอร์คัตจะกว้างขึ้น

2.6.4.2 โอเวอร์คัตด้านข้าง (Lateral Overcut) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- 1) โอเวอร์คัตด้านเข้า (Inlet Overcut)
- 2) โอเวอร์คัตด้านออก (Outlet Overcut) ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้
- 3) ความลึกในการแปรรูป ถ้าแปรรูปชิ้นงานลึก โอเวอร์คัตนี้จะกว้างขึ้น
- 4) การไหลของสารไดอิเล็กตริก ถ้าการไหลไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้โอเวอร์คัตกว้างขึ้น
- 5) เสถียรภาพของดิสชาร์จ ถ้าการเกิดดิสชาร์จไม่เสถียร โอเวอร์คัตก็จะกว้างขึ้น แต่ถ้าการเกิดดิสชาร์จเสถียรตลอดเวลาโอเวอร์คัตก็จะลดลงรูปร่างของโอเวอร์คัต

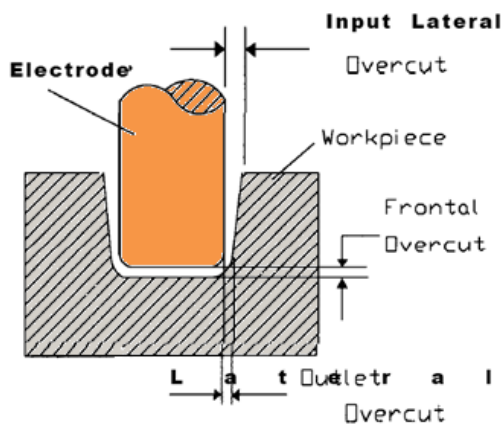

รูปที่ 2.11 แสดงโอเวอร์คัต [2]

2.7 ระบบไดอิเล็กตริก (Dielectric System)

ระบบไดอิเล็กตริกประกอบด้วย สารไดอิเล็กตริก, ท่อส่ง, ปั๊ม, เครื่องกรอง และถังบรรจุสารไดอิเล็กตริก สารไดอิเล็กตริกมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ น้ำมันไฮโดรคาร์บอนด์ น้ำมันซิลิกอน และน้ำกำจัดไอออน น้ำกำจัดไอออนจะใช้ไม่มาก แม้ว่าจะมีอัตราการกัดเนื้อโลหะสูงและมีความสามารถหล่อเย็น แต่การสึกหรอของอิเล็กโทรดในการเจาะรู เมื่อทำงานเสร็จต้องตัดปลายลวดออกแล้วจึงเริ่มเจาะรูใหม่ได้ การใช้น้ำกำจัดไอออนใช้มากในกรรมวิธีของ Wire-EDM

ประสพ อนุชาติ(2539)[5] กล่าวถึง สารไดอิเล็กตริกเป็นตัวแปรที่สำคัญ ที่มีผลต่อความเร็วในการตัด และลักษณะอื่นๆของกรรมวิธีอีดีเอ็มโดยปกติสารไดอิเล็กตริกจะทำหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการ คือ

- เป็นฉนวนระหว่างลวดอิเล็กโทรดและชิ้นงาน
- ระบายความร้อนเป็นตัวกลาง ในการพัดพาเอาเศษและสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้น ระหว่างการทำงานออกไปดังนั้นระบบของสารไดอิเล็กตริกจึงต้องมีการควบคุมอย่างดี โดยเฉพาะอุณหภูมิและความต้านทาน(Strength and Resistivity) ปัจจุบันนิยมใช้น้ำกลั่นมาเป็นสารไดอิเล็กตริก โดยการผ่าน Ion Exchange Resin เพื่อปรับสภาพให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

2.7.1 หน้าที่ของสารไดอิเล็กตริก

2.7.1.1 ฉนวน (Insulation) จุดประสงค์หลักของสารไดอิเล็กตริก คือ การทำหน้าที่เป็นฉนวนระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน การดิสชาร์จไม่ควรจะเกิดขึ้นจนกว่าระยะช่องว่างจะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ความละเอียดที่ถูกต้องมากที่สุด

2.7.1.2 ไอออน (Ionization) สารไดอิเล็กตริก ควรที่จะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเกิด ดิสชาร์จเร็วที่สุดและเมื่อสวิตช์ออก (Off) สารไดอิเล็กตริกจำเป็นต้องกำจัดไอออนในเส้นทาง ดิสชาร์จเพื่อให้เกิดการดิสชาร์จใหม่ในตำแหน่งอื่นต่อไป

2.7.1.3 การหล่อเย็น (Cooling) อุณหภูมิที่เกิดขึ้นในช่องว่างประมาณ 10,000°Cภายในเวลาเศษส่วน ล้านของวินาที ความร้อนที่เกิดขึ้นต้องระบายออก ดังนั้นสารไดอิเล็กตริกจึงทำหน้าที่ระบายความร้อน จากชิ้นงานและอิเล็กโทรด ความร้อนที่สูงเกินไปจะทำให้อิเล็กโทรดสึกหรอมาก ในเวลาเดียวกัน ไอของโลหะก็จะกลั่นตัวในสารไดอิเล็กตริกด้วย

2.7.1.4 พัดพาอนุภาคโลหะ อนุภาคโลหะจากกระบวนการอีดีเอ็ม ในช่องว่างดิสชาร์จจะถูกสาร ไดอิเล็กตริกพัดพาออกมา จึงช่วยกระบวนการให้ดำเนินไปได้ตามปกติมีประสิทธิภาพ ถ้าการไหลพัด พาอนุภาคโลหะไม่ดีจะทำให้เกิดการหยุดนิ่งของสารไดอิเล็กตริก ทำให้มีอนุภาคโลหะตกค้างใน ช่องว่างและอาจจะเกิดการลัดวงจรได้ เนื่องจากสารไดอิเล็กตริกที่ใช้งานแล้วต้องผ่านการทำ ความสะอาดโดยเครื่องกรอง กรองเอาอนุภาคโลหะออกจากสารไดอิเล็กตริก แล้วจึงนำกลับมาใช้งานใหม่ ต่อไป

2.7.2 ประเภทของสารไดอิเล็กตริก แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.7.2.1 นำกำจัดไอออน

2.7.2.2 ไฮโดรคาร์บอน

สารละลายประเภทน้ำมันและสารละลายประเภทน้ำ สารละลายประเภทน้ำมัน มีค่าความต้านทานสูง จึงสามารถที่จะขุ่นระยะระหว่างขั้วให้แคบลงมาก ๆ ได้ แต่กระแสไฟฟ้าที่ไหลจะมีขนาดไม่ใหญ่ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วความเร็วในการขึ้นรูปจึงต่ำ แต่ในทางกลับกัน ผิวงานขึ้นรูปจะละเอียดส่วน สารละลายประเภทน้ำหรือน้ำมัน ถ้าในสภาวะปกติแล้ว จะมีปริมาณไอออนผสมอยู่มาก จึงมีค่าความ ต้านทานต่ำเวลาที่ขึ้นรูปก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำให้ความต้านทานสูงขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการสับเปลี่ยน

ไอออน(Ion Exchange) การขึ้นรูปโดยปกติ นั้นโดยส่วนมากจะตั้งกำหนดให้อยู่ระหว่าง 50,000 ถึง 100,000 Ω/cm เนื่องจากว่าน้ำมีค่าความต้านทานต่ำกว่าน้ำมัน จึงสามารถที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าการ ขึ้นรูปโดยเฉลี่ยมีขนาดใหญ่ได้ ความเร็วในการขึ้นรูปจึงสูง แต่ในทางกลับกัน ความละเอียดของการ

ขึ้นรูปขั้นสุดท้าย โดยปกติจะดีกว่า คุณสมบัติเหล่านี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่า น้ำ และ น้ำมันมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เครื่องอีดีเอ็ม ประเภท Die sinking โดยส่วนมากจะใช้สารละลายประเภทน้ำมันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในทางตรงกันข้ามเครื่องอีดีเอ็มประเภท Wire Cut โดยทั่วไปจะใช้น้ำในการเลือกประเภทสารละลายที่ใช้กับเครื่องอีดีเอ็มประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นการปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติกันมาเสียมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท โซดิกส์ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำเพื่อที่จะได้สามารถใช้ประโยชน์ของคุณสมบัติพิเศษของสารละลายแต่ละประเภทให้เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดโดยไม่ให้ความคิดหรือวิธีการที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นข้อจำกัด ซึ่งก็ได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา

2.7.3 คุณสมบัติของสารไดอิเล็กตริก


1. มีความหนืดต่ำ
2. มีจุดเดือดสูง และจุดวาบไฟสูง
3. มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนสูง
4. ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนัง
5. ต้องไม่เกิดแก๊สที่เป็นอันตรายจากการแตกตัวหรือสลายเนื่องจากความร้อน
6. ไม่กัดกร่อนชิ้นงาน
7. มีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดี
8. มีราคาถูกหรือประหยัด

2.7.4 ระบบการไหลของไดอิเล็กตริก(Flushing)

เราจะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรด และชิ้นงานเมื่อไม่มีการไหลของสารไดอิเล็กตริกในตอนเริ่มแรกไดอิเล็กตริกยังสะอาดอยู่ ซึ่งไม่มีอนุภาคของชิ้นงาน ที่หลุดออกมาในช่วงนี้สารไดอิเล็กตริกยังทำหน้าที่เป็นฉนวนอยู่ แต่หลังจากที่สารไดอิเล็กตริกเต็มไปด้วยอนุภาค จะทำให้เปลี่ยนสภาพจากฉนวนเป็นตัวนำไฟฟ้า ดังนั้น การดีสชาร์จสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งจะทำลายผิวหน้าของชิ้นงาน ระบบการระบายการไหลของสารไดอิเล็กตริก จึงมีส่วนสำคัญ เพราะจะช่วยกำจัดอนุภาคที่ทำให้เกิดการอาร์ค ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดดังนี้


2.7.4.1 การไหลแบบฉีด

การไหลแบบนี้ สารไดอิเล็กตริกจะถูกฉีดเข้าไปในบริเวณช่องว่างของชิ้นงานและอิเล็กโทรด

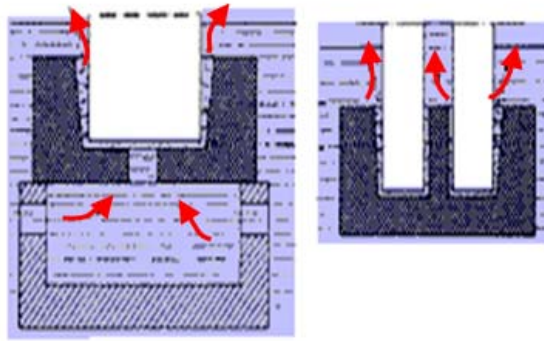

รูปที่ 2.12 แสดงการไหลของสารไดอิเล็กตริกแบบฉีด [5]

การไหลของไดอิเล็กตริกแบบฉีดจะใช้ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นรีเวว หรือใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแนวคิงคองที่ สำหรับลักษณะของรีเววที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการดิซชาร์จทางด้านข้างของอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการไหลที่จะทำให้สามารถเจาะรูลึก ๆ ได้ โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์กราฟไฟท์ และตั้งความดันของไดอิเล็กตริกให้สูงขึ้นและไหลเข้าไปในอิเล็กทรอนิกส์กราฟไฟท์ รูพรุนของกราฟไฟท์จะทำให้ไดอิเล็กตริกไหลผ่านออกมายังบริเวณช่องว่างได้ ซึ่งวิธีนี้ใช้กันมากกับอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกราฟไฟท์ และกีดชิ้นงานเป็นหลุมลึก ซึ่งคิดค้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

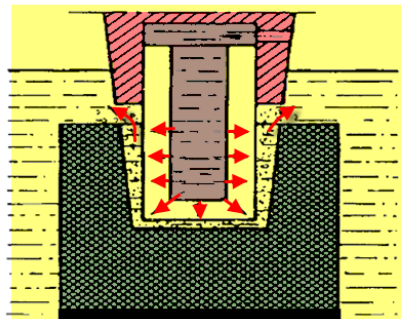


รูปที่ 2.13 แสดงสารไดอิเล็กตริกไหลผ่านรูพรุนกราฟไฟท์ออกมาที่บริเวณช่องว่าง [5]

2.7.4.2 การไหลแบบคูด

การไหลแบบนี้สารไดอิเล็กตริกจะถูกคูดออกผ่านรูของชิ้นงาน หรือรูของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปรียบเทียบกับกรไหลระบบฉีดจะเห็นว่าแบบคูดหลีกเลี่ยงผลกระทบของเสียงจากการเกิดดิซชาร์จทางด้านข้างของอิเล็กทรอนิกส์ รูที่เจาะจึงเป็นทรงกระบอกกลม ความดันของการคูดสุญญากาศต้องไม่มากกว่า

0.8 ถึง 0.9 kg/cm² การใช้งานของการไหลแบบคูดจะสามารถใช้ลักษณะเดียวกับการไหลแบบฉีดแต่ การไหลแบบคูดนิยมให้ไดอิเล็กตริกผ่านอิเล็กโทรดมากกว่าที่จะผ่านชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้การกัด ชิ้นงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

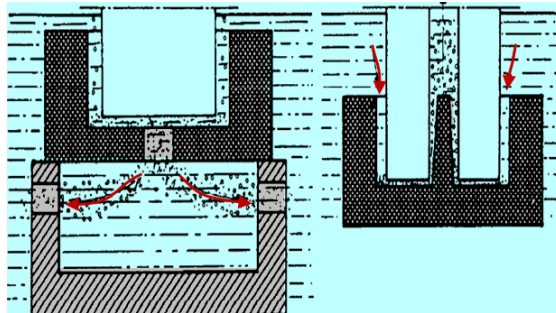


รูปที่ 2.14 แสดงการไหลของสารไดอิเล็กตริกแบบคูด [5]

2.7.4.3 การไหลด้านข้าง

วิธีนี้จะใช้เมื่อไม่สามารถเจาะรูของอิเล็กโทรดหรือชิ้นงานได้ เช่น กรณีของแม่พิมพ์ปั๊มหรือร่องลึก ที่แคบของแบบหล่อพลาสติก จึงต้องให้การไหลของไดอิเล็กตริกกระทำทางด้านข้าง โดยการใช้หัวฉีด ซึ่งต้องระมัดระวังในการปรับให้พื้นผิวของการทำงานอิเล็กโทรดมีการไหลที่เท่า ๆ กันเทคนิคนี้จะใช้ ร่วมกับการกระเพื่อมของอิเล็กโทรด เพื่อช่วยให้การไหลดีขึ้น เมื่อทำการแปรรูปพื้นผิวหน้าเรียบ ทิศทางการไหลของไดอิเล็กตริกจะต้องสอดคล้องกับมุมฉีดไดอิเล็กตริกเข้า สำหรับแม่พิมพ์ปั๊ม หรือแม่พิมพ์แบบตามยาวไม่เรียบจะต้องใช้หัวฉีดแบบพิเศษมาใช้ และเมื่อทิศทางการไหลของ ไดอิเล็กตริกไม่ขนานกับด้านข้างของอิเล็กโทรดจะทำให้การไหลปั่นป่วนขึ้น ดังนั้นจะมีไดอิเล็กตริก จำนวนน้อยเข้าไปภายในช่องว่างเท่านั้น จึงทำให้ระบบการไหลไม่ดี แต่ถ้าการไหลของไดอิเล็กตริก จำนวนน้อยเข้าไปภายในช่องว่างเท่านั้น จึงทำให้ระบบการไหลไม่ดี แต่ถ้าการไหลของไดอิเล็กตริกมี ทิศทางเข้าไปในช่องว่างโดยตรงจะทำให้ปริมาณของไดอิเล็กตริกเข้าไปจำนวนมาก ทำให้การไหลมี ประสิทธิภาพดีขึ้น ระบบการไหลทางด้านข้างจะไม่ใช้พร้อมกันทั้งสองด้านของอิเล็กโทรด เพราะจะทำให้ อนุภาคโลหะที่บริเวณส่วนล่างของชิ้นงานไม่สามารถจะถูกขับออกมาจากช่องว่างได้

2.7.4.4 การไหลของไดอิเล็กตริกทางด้านข้าง


การไหลของไดอิเล็กตริกแบบนี้จะอาศัยการยกขึ้น-ลงของอิเล็กโทรด เมื่ออิเล็กโทรดถูกยกขึ้นจะทำให้ ช่องว่างกว้างขึ้น สารไดอิเล็กตริกที่สะอาดจะถูกดูดเข้าไปผสมกับอนุภาคโลหะ และเมื่ออิเล็กโทรด เคลื่อนที่ของอนุภาคโลหะก็จะถูกขับออกไป วิธีการนี้จะใช้กับชิ้นงานที่มีความลึก

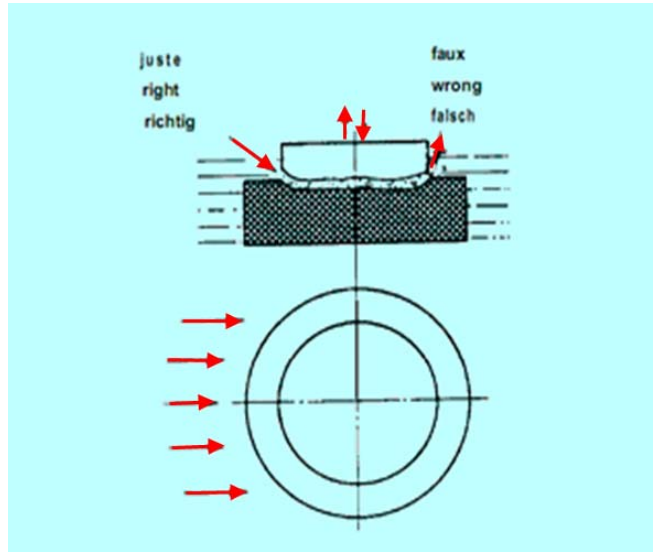

รูปที่ 2.15 แสดงการไหลของสารไดอิเล็กตริกทางด้านข้าง[5]

2.7.4.5 การไหลแบบฉีดพร้อมกับการยกอิเล็กโทรดขึ้น

เมื่อทำการแปรรูปโลหะ โดยใช้อิเล็กโทรดชนิดโลหะจะเห็นความผิดปกติของอิเล็กโทรดที่ใช้ในระบบการไหลแบบฉีด มีการสึกหรอมาก และเพิ่มขึ้นตามความดันในบริเวณที่ฉีดการที่จะป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากความดันจะใช้วิธีการฉีดไดอิเล็กตริกเข้าไปในช่องว่าง ในขณะเดียวกันอิเล็กโทรดก็เคลื่อนที่ยกขึ้นด้วย

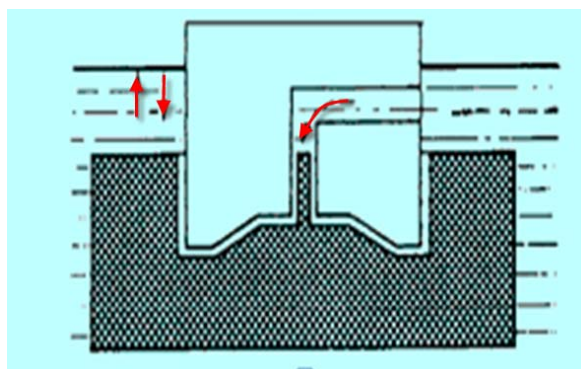


รูปที่ 2.16 แสดงการไหลแบบฉีดพร้อมกับการยกอิเล็กโทรดขึ้น[5]

2.7.4.6 การไหลที่ใช้การขึ้น - ลงของอิเล็กโทรด

การไหลของสารไดอิเล็กตริกแบบนี้อาศัยการยกขึ้น - ลงของอิเล็กโทรด เมื่ออิเล็กโทรดยกขึ้นจะทำให้ช่องว่างกว้างขึ้น สารไดอิเล็กตริกที่สะอาดจะถูกดูดเข้าไปผสมกับอนุภาคโลหะและเมื่ออิเล็กโทรด


เคลื่อนที่ลงอนุภาคโลหะจะถูกขับออกไป วิธีนี้จะใช้กับชิ้นงานที่มีความลึกและระบบการไหลต้องไม่มีความดัน

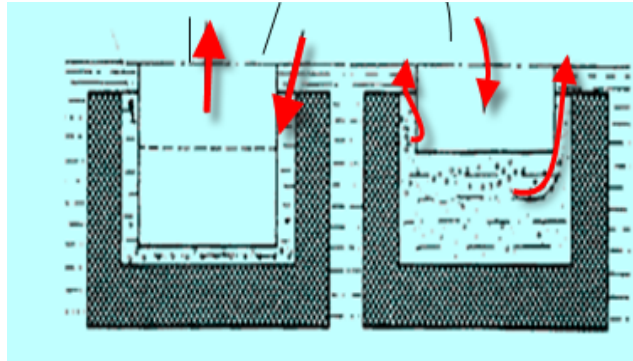

รูปที่ 2.17 แสดงการไหลของสารไดอิเล็กตริกโดยอาศัยการขึ้น – ลงของอิเล็กโทรด[5]

2.7.4.7 ปัญหาแก๊ส Gas Problem

ในระบบการไหลแบบฉีดระหว่างการแปรรูปจะมีการสะสมของแก๊สซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดและจะทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ได้จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นต้องหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุของการระเบิดเช่นแก๊สอากาศดังนั้นก่อนจะเริ่มทำการแปรรูปต้องมั่นใจว่า ภายในอุปกรณ์ฉีดมีสารไดอิเล็กตริกเต็มและภายในถังบรรจุมีสารไดอิเล็กตริกก็ตามที่

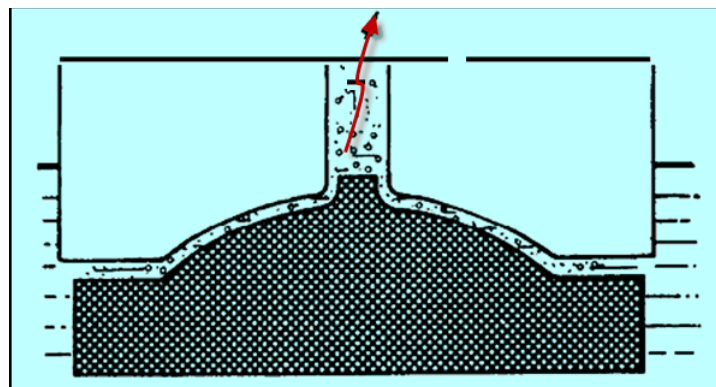

รูปที่ 2.18 แสดงการเจาะรูอิเล็กโทรดเพื่อระบายแก๊สที่เกิดขึ้น[5]


กำหนด เพื่อป้องกันป้อนไม่ให้คุณอากาศเข้าไปเข้าไปเพื่อที่จะลดปริมาณของการสะสมของแก๊สในอุปกรณ์ ต้องพยายามให้ทางคูลของอุปกรณ์อยู่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อทำการแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์แบบเว้าเข้าจะทำให้มีการสะสมของแก๊สภายในส่วนที่เว้า นั้น จึงต้องทำการเจาะรูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบายแก๊สออกไป

2.8 ระบบเซอร์โว (Servo System)


สันติรัฐ นันสะอาจ และสมจิตรลาภ โนนขวา [3] ระบบเซอร์โว คือ ระบบควบคุมบังคับกลไกป้อนอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยสัญญาณความแตกต่างของโวลต์เทจจากช่องว่างดิซชาร์จกับโวลต์เทจอ้างอิงเป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อทำการควบคุมกลไกการป้อนอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับอัตราการกัดเนื้อโลหะงานเนื่องจากช่องว่างจะมีเศษอนุภาคโลหะจากการดิซชาร์จ แก๊สและการที่เกิดจากการแตกต่างของไดอิเล็กตริกเนื่องจากความร้อน จะทำให้การเกิดดิซชาร์จครั้งต่อไปขาดเสถียรภาพและอาจทำให้เกิดลัดวงจร การสัมผัสโดยตรงระหว่างอิเล็กทรอนิกส์กับชิ้นงานจะทำให้เกิดการลัดวงจรด้วย ทำให้การดิซชาร์จขาดหายไป ประสิทธิภาพการกัดจะจึงลดลง เมื่อช่องว่างมีความพอเหมาะ ปริมาณการกัดเนื้อโลหะจะคงที่แต่เมื่อช่องว่างแคบลงพลังงานดิซชาร์จที่ช่องว่างก็จะลดลง ทำให้ประสิทธิภาพการกัดเนื้อโลหะต่ำลงเพื่อที่จะรักษาการกัดเนื้อโลหะให้เหมาะสม จะต้องทำการควบคุมกลไกการป้อนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีระยะช่องว่างคงที่ ในขณะที่เดียวกันก็ป้องกันการสัมผัสระหว่างอิเล็กทรอนิกส์กับชิ้นงานขณะที่อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นงานจะสึกไปด้วย เนื่องจากช่องว่างนี้จะแคบมากจึงไม่สามารถรักษาให้คงที่ตามสัดส่วนของการสึก ดังนั้นการป้อนอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ระบบควบคุมแบบ Adaptive Control

ระบบควบคุมการป้อนอิเล็กทรอนิกส์ในกรรมวิธีอีดีเอ็ม แบ่งออกเป็น


1. ควบคุมการป้อนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โซลินอยด์
2. ควบคุมการป้อนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เซอร์โวไฟฟ้า
3. ควบคุมการป้อนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เซอร์โวไฮดรอลิก

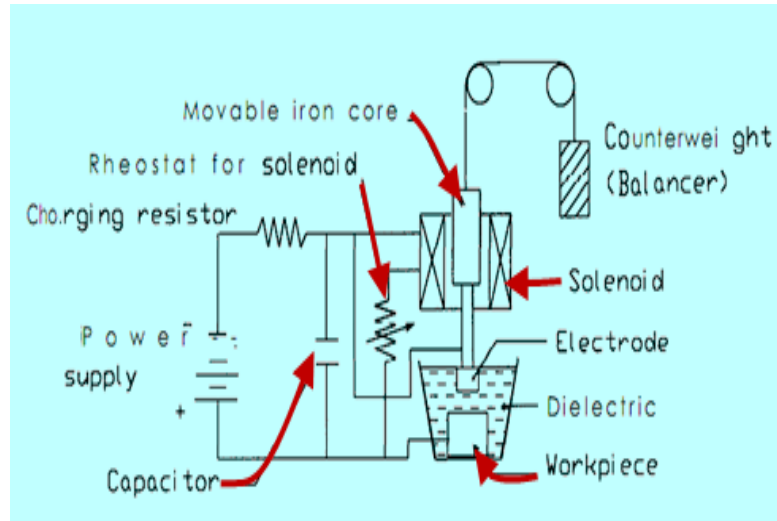

รูปที่ 2.19 แสดงการควบคุมการป้อนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โซลินอยด์[3]

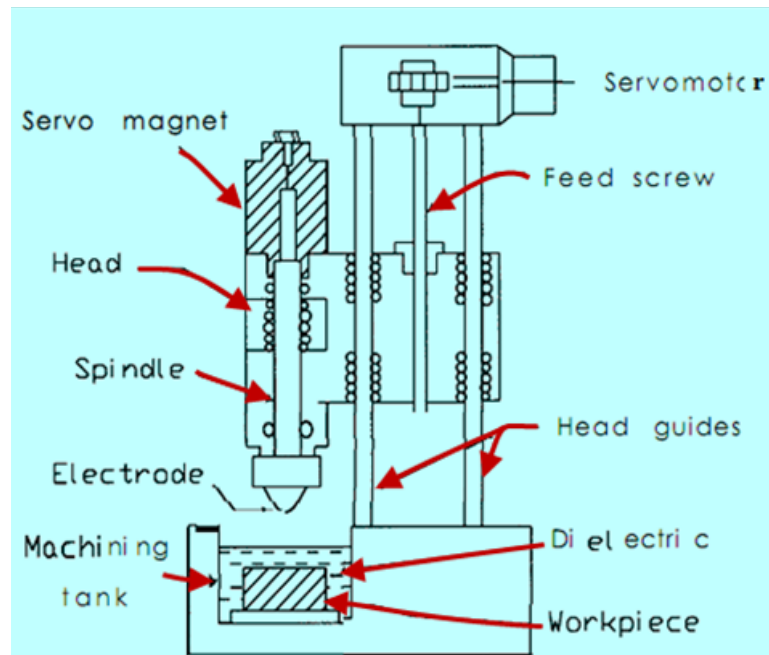

รูปที่ 2.20 แสดงการควบคุมการป้อนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เซอร์โวไฟฟ้า[3]

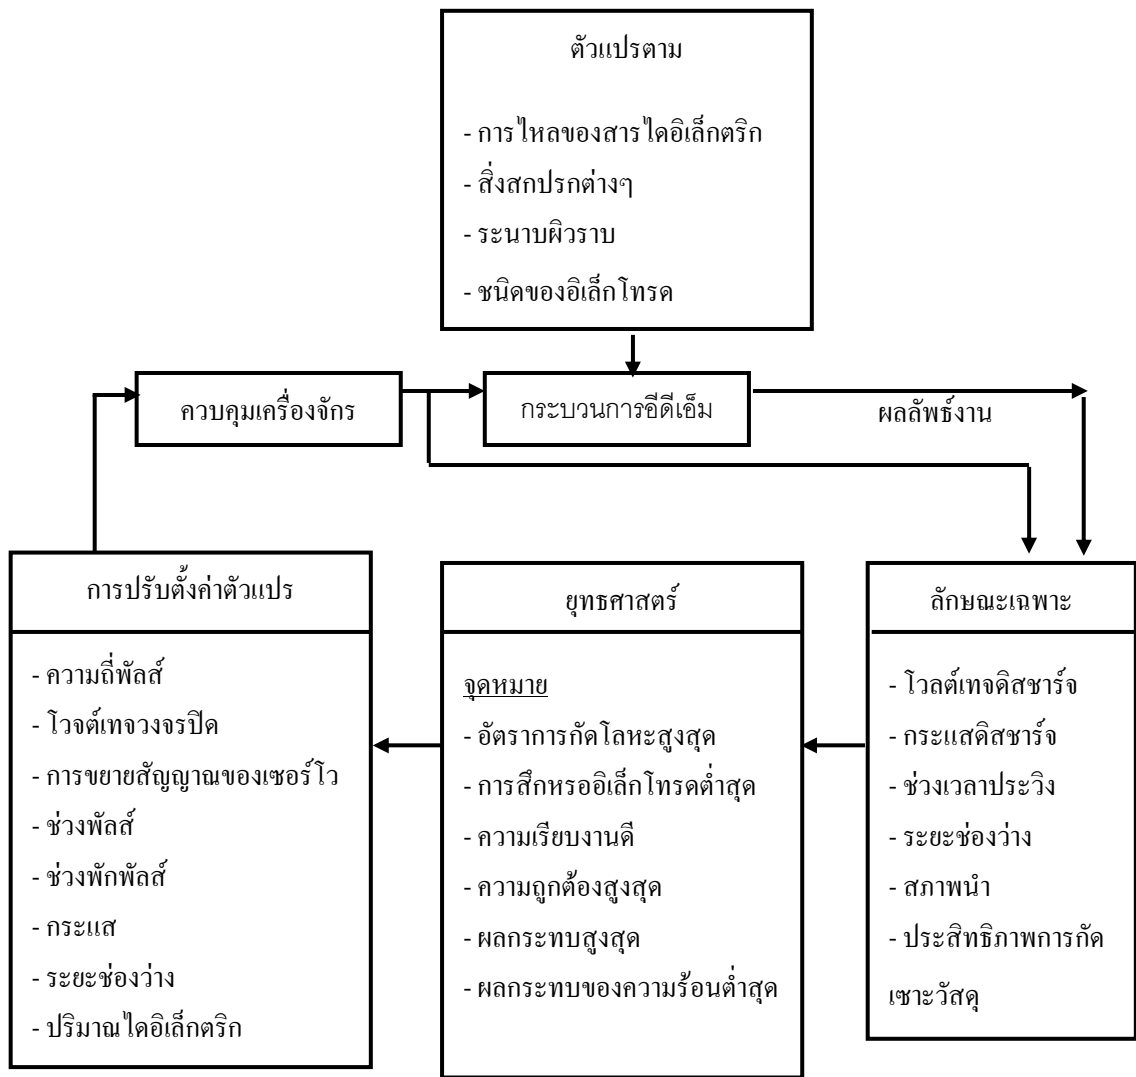

รูปที่ 2.22 แสดงไดอะแกรมความสัมพันธ์การปรับตั้งตัวแปรกับกระบวนการอีดีเอ็ม

การเลือกค่าตัวแปรในการทำงานของกระบวนการอีดีเอ็มจะมีความสำคัญที่ทำให้ชิ้นงานมีความถูกต้องและผิวงานมีคุณภาพ การปรับตั้งค่าตัวแปรจากเครื่องจักรก็เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานชนิดต่าง ๆ จากไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของการตั้งตัวแปรกับกระบวนการอีดีเอ็ม

2.10 เหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool Steels)

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุคาร์บอน (Carbon) และธาตุผสมอื่น ๆ ในปริมาณสูง เพื่อให้มีความสามารถในการชุบแข็งสูง และเพื่อสร้างคาร์ไบด์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติแข็งแรงแรง และทนทานการสึกหรอ เพื่อให้เหมาะสำหรับทำเครื่องมือขึ้นรูป เช่น แม่พิมพ์ (Moulds) ในกระบวนการอัด-ฉีด แม่พิมพ์

สำหรับตีขึ้นรูป หรือเครื่องมือตัดวัสดุ (Dies) ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็กและพลาสติก เป็นต้น

คุณสมบัติที่สำคัญของเหล็กกล้าเครื่องมือ ความสามารถในการชุบแข็ง (Harden-Ability) โดยใช้ โคบอลต์ (Cobalt) เป็นธาตุที่ควบคุมความแข็ง ความเหนียว (Toughness) คือ กลุ่มที่มีปริมาณ คาร์บอนต่ำ-ปานกลาง เหมาะกับงานที่ต้องรับแรงกระแทก ความทนต่อการเสียดสี (Wear Resistance) คือ การใช้คาร์ไบด์ที่ไม่สลายตัวในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงการรักษาความแข็งไว้ได้ที่ อุณหภูมิสูง (Red-Hardness) สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 480 °C ความสามารถในการกลึง ไส (Machine-ability) คือ สามารถตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงาน และมีผิวที่เรียบ ความต้านทานการสูญเสีย คาร์บอน (Decarburization Resistance) จะมีธาตุคาร์บอนในปริมาณสูง การไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือ ขนาด (Non Deformation Properties) โดยทั่วไป การชุบแข็งได้ด้วยลม (Air) จะมีการบิดตัวน้อยที่สุด การชุบแข็งด้วยน้ำมัน (Oil) ทำให้เกิดการบิดตัวปานกลาง การชุบแข็งด้วยน้ำ (Water) ทำให้เกิดการ บิดตัวสูงที่สุด

2.10.1 คุณสมบัติที่สำคัญของเหล็กกล้าเครื่องมือรอบสูง

2.10.1.1 ความสามารถในการชุบแข็ง (Hardenability) คือ คุณสมบัติที่เหล็กกล้าที่บ่งถึงความยาก-ง่าย ในการชุบแข็งและความลึกของเหล็กที่แข็งขึ้นจากการชุบแข็ง (quenching) คุณสมบัตินี้จะขึ้นกับ ส่วนผสมทางเคมีและขนาดของเกรนของเหล็กกล้า โดยเหล็กกล้าที่มีความสามารถในการชุบแข็งสูง จะสามารถทำการชุบแข็งได้ง่ายด้วยลม แต่ถ้าเหล็กกล้ามีความสามารถในการชุบแข็งต่ำ การชุบ แข็งด้วยลมจะไม่สามารถทำให้ได้เฟสมาร์เทนไซต์ จึงอาจต้องทำการชุบแข็งด้วยน้ำหรือของเหลว อื่น ซึ่งจะมีผลต่อการบิดตัวของชิ้นงานที่ทำการชุบ คุณสมบัตินี้เพิ่มขึ้นตามปริมาณธาตุ ผสม ดังนั้น การทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความแข็งสูงตลอดชิ้น หรือสามารถชุบแข็งได้ลึก จึงควรเลือกใช้ เหล็กกล้าที่มีธาตุผสมสูง โดยโคบอลต์เป็นเพียงธาตุเดียวที่ลดคุณสมบัตินี้

2.10.1.2 ความเหนียว(Toughness)คือ ความสามารถในการรับพลังงานของวัสดุก่อนที่จะเกิดการ แตกหัก เหล็กกล้าเครื่องมือที่ถือว่ามีคุณสมบัติด้านความเหนียวที่ดี คือกลุ่มที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ หรือปานกลาง คุณสมบัตินี้จำเป็นสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องรับแรงกระแทก

2.10.1.3 ความทนต่อการเสียดสี (Wear resistance) คือความสามารถทนต่อการถูกขัดสี ซึ่งรวมถึงการ เสียดสีของคมตัดด้วย คุณสมบัตินี้จะเกี่ยวข้องกับความแข็งของเหล็กและปริมาณคาร์ไบด์ที่ไม่ละลาย (คาร์ไบด์ที่ไม่สลายตัว เมื่อมีการใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง) โดยหากเหล็กกล้าเครื่องมือมีความ

แข็งสูงก็จะทนการเสียดสีได้ดี หรือหากมีคาร์ไบด์ที่ไม่ละลาย (แม้อุณหภูมิสูง) ก็จะทำให้ทนการเสียดสีได้ดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากคาร์ไบด์จะมีความแข็งสูง

2.10.1.4 การรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง (Red-hardness) เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ต้องได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงกว่า 480 °C โดยธาตุผสมที่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ที่เสถียรจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัตินี้ ซึ่งจะทำให้เหล็กกล้าเครื่องมือไม่อ่อนลง (ความแข็งลดลง) อันเนื่องมาจากผลของความร้อนในขณะที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง หรือในขณะที่ทำการอบคืนตัว (Tempering)

2.10.1.5 ความสามารถในการกลึงไส (Machine ability) คือ ความสามารถของโลหะที่จะ กลึงไส ตกแต่งได้ง่าย และมีผิวที่เรียบภายหลังการกลึงไส

2.10.1.6 ความต้านทานการสูญเสียคาร์บอน (Resistance to decarburization) การสูญเสียคาร์บอนซึ่งจะเกิดเมื่ออบเหล็กที่อุณหภูมิสูงกว่า 704 °C (1300 °F) เป็นผลให้ความแข็งที่ได้ภายหลังการชุบแข็งต่ำลง เหล็กกล้าเครื่องมือที่มีคุณสมบัตินี้ต่ำจะต้องมีวิธีป้องกัน/ควบคุมบรรยากาศในการอบชุบความร้อนเพื่อไม่ให้ชิ้นงานสูญเสียคาร์บอน โดยเฉพาะที่ผิว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลักจะสามารถต้านทานการสูญเสียคาร์บอนได้ดี

2.10.1.7 การไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือขนาด (Non deformation properties) คุณสมบัตินี้สัมพันธ์กับความความสามารถในการชุบแข็ง โดยทั่วไปเหล็กกล้าที่สามารถชุบแข็งได้ด้วยลมจะมีการบิดตัวน้อยที่สุด เหล็กกล้าที่ทำการชุบแข็งด้วยน้ำมันทำให้เกิดการบิดตัวปานกลางและเหล็กกล้าที่ทำการชุบแข็งด้วยน้ำทำให้เกิดการบิดตัวสูงที่สุด ดังนั้นในการออกแบบเลือกเหล็กกล้าเครื่องมือจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติด้านนี้ด้วย

2.10.2 อิทธิพลของธาตุผสมต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ

คาร์บอน (C) เป็นธาตุผสมสำคัญของเหล็กกล้าเครื่องมือ จะมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลหลายประการ โดยช่วยเพิ่มความแข็ง ความเค้นแรงดึง ความสามารถในการชุบแข็ง แต่จะลดคุณสมบัติความเหนียวและการยึดตัวของเหล็ก นอกจากนี้คาร์บอนจะรวมตัวกับธาตุผสมตัวอื่น เช่น โครเมียม โมลิบดีนัม ทังสแตนและฟอสฟอรัสเป็นคาร์ไบด์ด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง ความทนต่อการเสียดสี การรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น

ซิลิกอน (Si) โดยปกติจะพบในเหล็กกล้าเครื่องมือประมาณ 0.2 ถึง 0.3% เพราะในการหลอมเหล็กกล้าจะใช้ซิลิกอนเพื่อไล่แก๊สออกซิเจน สำหรับซิลิกอนที่เป็นธาตุผสมจะมีบทบาทช่วยให้คาร์บอนรวมตัวเป็นกราฟไฟต์ ดังนั้นในเหล็กกล้าเครื่องมือบางประเภทที่มีปริมาณคาร์บอนสูงและผสมซิลิกอนประมาณ 1% จะมีโครงสร้างหลังการชุบแข็งที่ประกอบด้วยกราฟไฟต์กระจาย ซึ่งช่วยให้เกิดความลื่นเมื่อใช้ทำแม่พิมพ์ ลดปัญหาการติดของโลหะในขณะที่ทำการขึ้นรูป ธาตุนี้จะไม่ใช้ตามลำพัง แต่จะผสมร่วมกับโมลิบดีนัมหรือวานาเดียม โดยให้ผลดีทั้งด้านการลดการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง ช่วยให้ชุบแข็งง่ายขึ้นและช่วยให้คงความแข็งไว้ได้ดีในขณะที่อบคืนตัว (Tempering)

แมงกานีส (Mn) เป็นธาตุที่มีอยู่ทั่วไปในเหล็กกล้า เนื่องจากในกระบวนการผลิตเหล็กกล้าจะใส่แมงกานีสเป็นตัวกำจัดแก๊ส และรวมตัวกับกำมะถัน (S) การจัดว่าแมงกานีสเป็นธาตุผสมในเหล็กกล้าก็ต่อเมื่อมีปริมาณสูงกว่า 0.6% ขึ้นไป แมงกานีสมีบทบาทในการเพิ่มความสามารถในการชุบแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับเหล็กที่ผสมแมงกานีสเพียงลำพังจะมีข้อเสียคือจะเปราะหลังจากอบคืนตัวในช่วงอุณหภูมิ 400 ถึง 600 °C จึงมักผสมแมงกานีสจะผสมร่วมกับโครเมียม (Cr) และโมลิบดีนัม (Mo) ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการชุบแข็งได้มากขึ้น กว่าที่การผสมแมงกานีสเพียงธาตุเดียว

โครเมียม (Cr) เป็นธาตุผสมที่ใส่ลงไปเพื่อคุณสมบัติหลายประการ เช่น เพิ่มความสามารถในการชุบแข็ง เพิ่มคุณสมบัติทนต่อการเสียดสี เพิ่มความเหนียว เป็นต้น โครเมียมสามารถรวมตัวกับคาร์บอนให้คาร์ไบด์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งหากมีการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและคาร์ไบด์เหล่านี้ละลายหมด เกรนจะขยายตัวมาก ดังนั้นการใช้งานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผสมโครเมียมตามลำพัง ต้องเลี่ยงการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและทิ้งแช่ไว้ระยะเวลาสั้นหรืออาจแก้ไขได้โดยผสมวานาเดียมเพื่อชะลอการขยายตัวของเกรน

โมลิบดีนัม (Mo) ส่วนใหญ่เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อน และเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงจะผสมโมลิบดีนัมเพื่อผลในการชุบแข็ง นอกจากนี้ยังทำให้สามารถคงความแข็งของมาร์เทนไซต์ได้จนถึงอุณหภูมิ 500 °C แต่ข้อเสียของโมลิบดีนัม คือ เหล็กจะเป็นออกไซด์มากที่อุณหภูมิ 1000 ถึง 1100 °C และมีแนวโน้มทำให้สูญเสียคาร์บอนที่ผิวได้ง่าย จึงมักเติมซิลิกอนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องนี้

ทังสเตน (W) ที่ผสมลงไปในเหล็กกล้าเครื่องมือทำให้เกิดคาร์ไบด์ที่มีเสถียรภาพสูง สลายตัวได้ช้าที่อุณหภูมิสูง จึงมีบทบาทด้านทนต่อการสึกหรอสำหรับการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติทนต่อการเสียดสี และทนความร้อน โดยเฉพาะหากผสมทังสเตนสูงถึง 18% จะช่วยคงความแข็งไว้ที่อุณหภูมิสูงและรักษาคมตัดได้ดี

โคบอลต์(Co) เป็นธาตุเดียวที่ลดความสามารถในการชุบแข็ง แต่จะมีบทบาทอย่างมากที่จะช่วยให้เหล็กมีความคม ตัดโลหะได้ดี (High cutting ability) และสามารถรักษาความแข็งได้จนถึงอุณหภูมิสูง จึงพบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (high speed tool steel) จะผสมโคบอลต์อยู่ด้วย

วานาเดียม(V) มีผลอย่างมากที่ทำให้ได้คาร์ไบด์ที่แข็ง เสถียรขนาดละเอียด และกระจายตัว ซึ่งมีส่วนทำให้ได้โครงสร้างที่มีเกรนละเอียด สามารถเพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวให้กับชิ้นงานได้

2.10.3 เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (High speed tool steels)

เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อใช้เป็นวัสดุในการตัดโลหะด้วยความเร็วสูง เช่น ใบเลื่อย (saws), ใบตัด (milling cutters) เป็นต้น คุณสมบัติสำคัญของเหล็กกล้ากลุ่มนี้คือ ความสามารถในการรักษาความแข็งของคมตัดที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติไว้ได้ (ความแข็งของคมตัดยังคงสภาพเดิม แม้จะเกิดความร้อนจนร้อนจัดเป็นสีแดง) ซึ่งเหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อนจะรักษาความแข็งไว้ไม่ได้ เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงที่มีการใช้งานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

2.10.3.1 เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงที่มีทั้งสแตนเป็นส่วนผสมหลัก ปริมาณทั้งสแตนที่สูงมาก (12-20%) จะเพิ่มคุณสมบัติความสามารถรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง ปริมาณคาร์บอนกับธาตุผสมที่สูงมีผลทำให้ความสามารถในการชุบแข็งสูง และมีปริมาณคาร์ไบด์ที่มีเสถียรภาพสูง (ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิสูง) ซึ่งจะมีผลทำให้ต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม นอกจากนี้ส่วนผสมของวานาเดียมซึ่งฟอร์มตัวเป็นคาร์ไบด์ที่มีเสถียรภาพสูง และกระจายตัว จะช่วยป้องกันการขยายตัวของเกรนได้ในช่วงที่อุณหภูมิสูง และทำให้เกรนมีความละเอียดซึ่งส่งผลถึงความเหนียวของเหล็กด้วย เกรดที่นิยมใช้งานคือ T1

2.10.3.2 เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงที่มีโมลิบดีนัมเป็นส่วนผสมหลัก เป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงที่มีทั้งสแตนเป็นส่วนผสมหลัก เนื่องจากโมลิบดีนัมส่งผลให้คุณสมบัติคล้ายคลึงกับการผสมทั้งสแตน โดยพบว่าคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ความสามารถรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง การทนต่อการเสียดสี หรือความเหนียวจะใกล้เคียงกัน โดยโมลิบดีนัม 1% จะแทนทั้งสแตนประมาณ 1.6-2.0% สำหรับข้อแตกต่างมีเพียงเล็กน้อย คือ กลุ่มที่ผสมโมลิบดีนัมจะต้องระวังการสูญเสียคาร์บอนในการอบชุบ เนื่องจากทั้งสแตนมีราคาสูงกว่าโมลิบดีนัมมาก ปัจจุบันการใช้งานส่วนใหญ่จึงนิยมกลุ่มที่ผสมโมลิบดีนัม เกรดที่นิยมใช้งาน เช่น M2 M4 และ M42

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเติมธาตุโคบอลต์มากกว่า 10% เพื่อให้ได้คุณสมบัติความสามารถรักษาความแข็งแรงไว้ได้ที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่า 2 กลุ่มแรก ทำให้ได้เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงประเภทซูเปอร์ (Superhigh-speed tool steels) แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือ การสูญเสียคาร์บอนในระหว่างการอบชุบ และการสั่นและกระแทกแรงๆ เนื่องจากเป็นเกรดที่เปราะมาก

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง

เกรด	ด้านทานการเสียดสีคาร์บอน	ความลึกในการชุบแข็ง	การบิดเบี้ยว	ด้านทานต่อการแตก	ความแข็งโดยทั่วไป (HRC)	การกลึงไส*	ความเหนียว*	ความแข็งได้ที่อุณหภูมิสูง*	ความต้านทานต่อการสึกหรอ*
T1	สูง	ลึก	อากาศ หรือ อ่างเกลือ : ต่ำ น้ำมัน : ปานกลาง	สูง	63-65	5	3	8	7
T4	ปานกลาง	ลึก	อากาศ หรือ อ่างเกลือ : ต่ำ น้ำมัน : ปานกลาง	ปานกลาง	63-65	3	2	8	7
T5	ต่ำ	ลึก	อากาศ หรือ อ่างเกลือ : ต่ำ น้ำมัน : ปานกลาง	ปานกลาง	63-65	2	1	9	7
T15	ปานกลาง	ลึก	อากาศ หรือ อ่างเกลือ : ต่ำ น้ำมัน : ปานกลาง	ปานกลาง	64-68	1	1	9	9
M2	ปานกลาง	ลึก	อากาศ หรือ อ่างเกลือ : ต่ำ น้ำมัน : ปานกลาง	ปานกลาง	60-65	5	3	8	7
M4	ปานกลาง	ลึก	อากาศ หรือ อ่างเกลือ : ต่ำ น้ำมัน : ปานกลาง	ปานกลาง	61-66	3	3	8	9

หมายเหตุ* สำหรับระดับความสามารถด้านการกลึงไส ความเหนียว ความแข็งได้ที่อุณหภูมิสูง ความต้านทานต่อการสึกหรอ ตัวเลขยิ่งสูงหมายถึงยิ่งคุณสมบัติ

ตารางที่ 2.2 แสดงส่วนผสมทางเคมีเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง

(AISI M2 high speed die steel) [24]

Chemical composition

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	V	Mo
0.80-0.90	0.20-0.45	0.15-0.40	≤0.030	≤0.030	3.80-4.40	≤0.30	1.75-2.20	4.50-5.50

Heat treatment:

Quenching temperature:730~840°C

Preheat:1210~1230°C

oil cooling

Tempering temperature: 540~560°C twice

2.10.4 สรุปกลุ่มหลักๆ ของเหล็กกล้าเครื่องมือและสัญลักษณ์ตาม AISI [24]

W = เหล็กกล้าเครื่องมือที่ชุบแข็งด้วยน้ำ Water-hardening tool steels

S = เหล็กกล้าเครื่องมือทนแรงกระแทก Shock-resisting tool steels

O = เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นที่ชุบแข็งด้วยน้ำมัน Oil-hardening cold-work tool steels

A = เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นที่ชุบแข็งด้วยลม Air-hardening, medium-alloy cold-work tool steels

D = เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นผสมโครเมียมและคาร์บอนสูง High-carbon, high-chromium cold-work tool steels

P = เหล็กทำแม่พิมพ์ Mold steels

H = เหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน Hot-work tool steels, chromium, tungsten, and molybdenum

T = เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงผสม W Tungsten high-speed tool steels

M = เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงผสม Mo Molybdenum high-speed tool steels

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Erden และ Kaftanoglu [6] ได้ทำการศึกษาวิจัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางความร้อนและรูปแบบของการพัลส์ในกรรมวิธีอีดีเอ็ม ที่ให้เงื่อนไขความเหมาะสมที่ดีที่สุดต่อการแปรรูปโลหะจากการศึกษาพบว่า

- พัลส์ที่เหลี่ยมพื้นผิวให้ผลต่ออัตราการกัดเนื้อโลหะต่ำกว่าพัลส์ที่เหลี่ยมคางหมู
- รูปร่างคลื่นที่มีความลาดเอียงเป็นบวก (Position Slope) เมื่อเทียบกับเวลาจะให้ผลอัตราการกัดเนื้อโลหะน้อยกว่าแต่อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดต่ำ เคลื่อนที่มีความลาดเอียงเป็นลบ (Negative Slope) จะให้ผลอัตราการกัดเนื้อโลหะ สูงกว่าแต่อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดสูง

Bhattacharyya และคณะ [7] ได้ทำการศึกษาวิจัยหาความสัมพันธ์ของ 2 พารามิเตอร์ระหว่างช่วงพัลส์ (Discharge pulse time) ตั้งค่าอยู่ระหว่าง 20 ถึง 800 μ s และกระแสไฟฟ้า (Main power supply current) ที่ใช้ คือ 3.5 และ 70 แอมแปร์ ในการศึกษาทดลองใช้เหล็ก Richard Carr Nichr 552 เป็นชิ้นงาน และใช้ทองแดงและกราฟไฟต์เป็นอิเล็กโทรดเพื่อหาอิทธิพลต่อลักษณะของการแปรรูป จากผลการทดลองนำมาเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยและลักษณะของการแปรรูป และยังชี้ให้เห็นถึงชั้นผิวงาน (Surface layer) ที่เกิดจากกรรมวิธีอีดีเอ็ม ซึ่งประกอบด้วย White Etching Zone และ Heat Affected Zone (HAZ)

Wells และ Willey [8] ได้ศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของสารไดอิเล็กตริก (Dielectrics fluid flow rate) ว่าอิทธิพลต่อลักษณะของการแปรรูปหรือไม่อย่างไร พบว่าอัตราการไหลของสารไดอิเล็กตริกมีผลอย่างมากต่อลักษณะของการแปรรูป และพบว่าอัตราการไหลของสารไดอิเล็กตริกที่ 6.3 เมตรต่อวินาที จะเป็นเงื่อนไขที่ให้ผลในการทำงานที่ดีที่สุดต่ออัตราการตัดโลหะและความหยาบของผิวงาน

Jilani และ Pandey [9] ได้ทำการศึกษาชนิดของสารไดอิเล็กตริก (Dielectrics fluid type) ชนิดต่าง ๆ ว่ามีอิทธิพลต่อลักษณะการแปรรูปโลหะหรือไม่ชนิดของสารไดอิเล็กตริกที่ใช้ในการทดลอง คือน้ำประปา 100% น้ำกลั่น 100% น้ำประปา 75% น้ำผสมกับน้ำกลั่น 25% และน้ำมันก๊าด ผลการทดลองใช้สารไดอิเล็กตริกต่าง ๆ เป็นตัวกลางในการสปาร์ค (Spark) พบว่าน้ำประปาที่ใช้ในกรรมวิธีการแปรรูปโลหะมีความเสถียรดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำกลั่น และน้ำประปามผสมน้ำกลั่น และยังพบว่าน้ำประปาให้ความหยาบของผิวงานดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันก๊าด แต่ถ้าใช้สารไดอิเล็กตริกชนิดน้ำประปามผสมกับน้ำกลั่นจะให้อัตราการกัดเซาะโลหะสูงสุด 150 mg/min ที่ช่วงเวลา 10 μ s และกระแสไฟฟ้า 7.5 แอมแปร์

Lee และคณะ [10] ได้ทำการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของผิวงานและชั้นงานที่ถูกทำลาย (Damager Layer) ภายหลังจากการผ่านกรรมวิธีอีดีเอ็ม ในการทดลองใช้เหล็กเครื่องมือ AISI O1, A2, D2 และ D6 จากการทดลองสรุปได้ว่าความลึกของรอยแตกที่ผิวสัมพันธ์กับความหนาของชั้นผิวที่ถูกทำลาย ชั้นผิวที่ถูกทำลายจะสัมพันธ์กับพลังงานดิสชาร์จ และความหนาของชั้นผิวที่ถูกทำลายจะเพิ่มขึ้นตาม

ความหยาบของผิว ค่ากระแสไฟฟ้าและช่วงพัลส์จะมีอิทธิพลที่สำคัญต่อชิ้นผิวที่ถูกทำลาย แต่สำหรับความหยาบผิวนั้นค่ากระแสจะมีอิทธิพลมากกว่าช่วงพัลส์

Murthy และ Philip[11]ได้ทำการศึกษาวิจัยการนำเอาระบบอุลตราโซนิกมาช่วยในการขับเศษอนุภาคโลหะออกจากช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงานในกรณีที่ไม่สามารถใช้แรงจากการไหลของสารไดอิเล็กตริกได้ จากการศึกษาพบว่าอัตราการกัดเนื้อโลหะและความหยาบผิวงานดีขึ้น แต่อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การนำเอาระบบอุลตราโซนิกมาช่วยขับเศษอนุภาคโลหะในกรรมวิธีอีซีเอ็ม ยังทำให้การคิซซาร์จมีเสถียรภาพมากขึ้น การไหลของสารไดอิเล็กตริกดีขึ้น

Murthy และ Philip [12] ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของคิซซาร์จด้วยระบบต้นสะเทือน อุลตราโซนิกในกรรมวิธีอีซีเอ็ม โดยการวิเคราะห์หอนุกรมพัลส์ตามระยะเวลาเพื่อตรวจสอบช่วงเวลาประวิง วงจรปิด พัลส์อาร์ค การลัดวงจร และพลังงานพัลส์ทำให้ผลดี คือการลัดวงจรและการเกิดพัลส์อาร์คลดลง ทำให้อัตราการกัดเนื้อโลหะเพิ่มขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อช่วงเวลาประวิงและพัลส์ ทำให้ประสิทธิภาพการสปาร์กเพิ่มขึ้น

Lasc°C [13] ได้ทำการศึกษาวิจัยการทดลองใช้อิเล็กโทรดชนิดต่าง ๆ และสารไดอิเล็กตริก 4 ชนิด โดยใช้ชิ้นงานเหล็กเครื่องมือและเหล็กแข็ง เพื่อหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อลักษณะที่สำคัญของกรรมวิธีอีซีเอ็ม ผลจากการทดลองสรุปได้ดังนี้

- อิเล็กโทรดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าและเป็นตัวนำความร้อนที่ดีจะทำให้การแปรรูปโลหะมีประสิทธิภาพ
- สารไดอิเล็กตริกต่างชนิดจะให้อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดแตกต่างกัน
- สารไดอิเล็กตริกที่อุณหภูมิสูง (74 °F) จะทำให้อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดสูงกว่าที่อุณหภูมิต่ำ (50°F)

Jeswani [14] ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเจาะรูขนาดเล็ก 0.75ถึง2.00 mm.บนเหล็กที่มีความแข็ง โดยใช้อิเล็กโทรดทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.19ถึง0.71 mm.แรงดันไฟฟ้าคิซซาร์จกำหนดที่ 80,110 และ 160 โวลต์ วงจรมีค่าคาปาซิแตนซ์ 0.1 μ F ถึง 0.6 μ F จากการศึกษาพบว่า โอเวอร์คัตจะเพิ่มขึ้น เมื่อค่าคาปาซิแตนซ์และความลึกของรูเพิ่มขึ้นแต่จะลดลงเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางของอิเล็กโทรดเพิ่มขึ้น และความเร็วของรูเป็นอิสระจากคิซซาร์จ โวลต์เทจ และคาปาซิแตนซ์ แต่จะสัมพันธ์กันเส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรดและความลึกของรูที่เจาะ

Pandit และ Rajukar [15] ทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตและปริมาตรของครีเตอร์จากกรรมวิธี อีดีเอ็ม โดยการใช้ Data Dependent Systems (DDS) ฟังก์ชันที่ตอบสนองของพัลส์จะเป็นตัวกำหนด รูปทรงเรขาคณิตและปริมาตรของครีเตอร์ จากการทดลองใช้ช่องพัลส์ 36-1296 μ s ใช้เวลาแปรรูป 25-125 วินาที โดยใช้ทองแดงและกราไฟท์เป็นอิเล็กโทรดกระแสไฟฟ้าดิสชาร์จ 7.5 แอมแปร์ และ ดิสชาร์จโวลต์เทจ 40 โวลต์ ผลสรุปจากการทดลองได้ว่าความลึกของครีเตอร์เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงพัลส์ เพิ่มขึ้น และเมื่อเวลาการแปรรูปมากขึ้นจะทำให้ความลึกของครีเตอร์ลดลงอิเล็กโทรดกราไฟท์ความ ลึกได้ดีกว่าทองแดง อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางกับความลึกของครีเตอร์จะเพิ่มขึ้นตามเวลาแปรรูป และช่วงพัลส์

จิรวรรณ ค้อยภยันต์ อภิวัฒน์ มุตตามระ กานต์ ไม้สุขจิตร และพรชนะ ชื่อสุทธิกุล [16] ทำการศึกษาการแมชชีนนิ่งวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมขึ้นรูป ชนิด 316L ด้วยเครื่องกัดขึ้นงานด้วยไฟฟ้า (Electrical discharge Machining) เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการกัดเนื้องาน และค่าความหยาบ เฉลี่ยของผิว โดยได้ออกแบบการทดลองและกำหนดตัวแปรที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ความ เข้มของกระแสไฟฟ้า ค่าเวลาเปิด (On-time) และค่าเวลาปิด (Off-time) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึง ลักษณะของรูพรุนของผิวหน้างานทั้งก่อนและหลังการกัดด้วย จากผลการทดลองพบว่าอัตราการแปร รูปขึ้นงานและค่าความหยาบของผิวมีค่าแปรตามค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเวลาปิด (Off-time) แต่จะมี ค่าผกผันกับค่าเวลาเปิด (On-time) นอกจากนี้ผิวหน้าของชิ้นงานภายหลังการกัดมีค่าความเป็นรูพรุน ลดลง

ณวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ [17] ทำการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการตัดที่มี ผลกระทบต่ออัตราการตัดเนื้อชิ้นงาน (Material Removal Rate : MRR) และอัตราการสึกหรอของ อิเล็กโทรด (Electrode wear rate : EWR) ในเหล็กกล้าเครื่องมือ DC53 ด้วยวิธีการจ่ายประจุไฟฟ้า (Electric Discharge Machining : EDM) โดยตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาประกอบด้วย ช่วงระยะเวลา ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในการสปาร์ค และขนาดพื้นที่หน้าตัดของอิเล็กโทรด โดยอิเล็กโทรดที่ใช้เป็นแท่งทองแดงผสมรูปทรงกระบอก ผลการทดลองสรุปได้ว่า ขนาด พื้นที่หน้าตัดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในการสปาร์คมีผลต่อค่า MRR และ EWR อย่างชัดเจน จากนั้นนำผลมาใช้เทคนิคของแบบจำลองการถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้สมการที่ได้จะมีค่าความ ผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7 % สำหรับค่า MRR และ 11.1 % สำหรับค่า EWR

อภิวัฒน์ มุตตามระ และ อนันต์ เพ็ชรผึ้ง [18] ทำการศึกษาการกัดขึ้นรูปโลหะด้วยไฟฟ้าด้วย อิเล็กโทรดหลายชนิด ได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง และกราไฟท์ โดยค่าตัวแปรที่สนใจ คือ ขั้วของ อิเล็กโทรด ค่ากระแสไฟฟ้า เวลาเปิด และค่าปัจจัยประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนด

อัตราการจัดเนื้องาน ผลการทดลองพบว่าค่าปัจจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพการกัดจะดีเมื่ออิเล็กทรอนิกส์ทองแดงเป็นขั้วบวกส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลืองและกราไฟต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเป็นขั้วลบ อิเล็กทรอนิกส์ทองเหลืองจะให้อัตราการกัดเนื้องานสูงที่สุดถึง 300 ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่ออนาที มีค่าปัจจัยประสิทธิภาพ เท่ากับ 94% กราไฟต์ มีค่าปัจจัยประสิทธิภาพ เท่ากับ 6% และทองแดง มีค่าปัจจัยประสิทธิภาพ เท่ากับ 50%

สันติรัฐ นันสะอาจ และสมจิตร ลากโนนเขวา [3] ทำการศึกษาถึงอิทธิพลของการแปรพารามิเตอร์ของกระบวนการกัดเจาะด้วยไฟฟ้าต่อคุณสมบัติงาน โดยการทดลองในครั้งนี้พิจารณาจากพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการสปาร์ก ที่ระดับ 900 1200 และ 1500 μ s ช่วงเวลาหยุดการสปาร์ก ที่ระดับ 8 10 และ 12 μ s และเซอร์โวโวลต์เทจ ที่ระดับ 40 50 และ 60 V ซึ่งใช้ทองแดงเป็นอิเล็กโตรดและเหล็กกล้าเครื่องมือ D2 เป็นชิ้นงานในการทดสอบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความหยาบผิวของชิ้นงาน โอเวอร์คัต และอัตราการกัดเนื้อโลหะ ผลการทดลองพบว่า เมื่อช่วงเวลาสปาร์กเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อการเพิ่มความหยาบของผิวชิ้นงาน โอเวอร์คัต แต่อัตราการกัดเนื้อโลหะลดลง การเพิ่มของช่วงเวลาหยุดการสปาร์กทำให้ความหยาบของชิ้นงาน โอเวอร์คัต และอัตราการกัดเนื้อโลหะลดลง และการเพิ่มขึ้นของเซอร์โวโวลต์เทจจะให้ความหยาบผิวของชิ้นงานและโอเวอร์คัตเพิ่มขึ้น แต่อัตราการกัดเนื้อโลหะลดลง จากผลลัพธ์ที่ได้นำมาสร้างสมการออร์โธโกนัลโพลีโนมียัล เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าความหยาบผิวของชิ้นงาน โอเวอร์คัต และอัตราการกัดเนื้อโลหะ เมื่อแทนค่าในสมการปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย

กรรมชัย กัลป์ยาศิริ [19] ทำการศึกษากำหนดลักษณะของการตัดของกระบวนการตัดด้วยวิธีการจ่ายประจุไฟฟ้า โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม ชนิด Feed forward error back propagation ลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตัดที่พิจารณา ได้แก่ อัตราการตัดเนื้อชิ้นงาน อัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด และความหยาบผิวของชิ้นงาน วัสดุชิ้นงานที่ใช้ คือ เหล็กกล้าเครื่องมือ DC53 และใช้ทองแดงเป็นอิเล็กโตรด โดยมีตัวแปรในการตัด คือช่วงเวลาในการจ่ายไฟฟ้าในการสปาร์ก และกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในการสปาร์ก ผลการวิจัยพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการทำนายอัตราการตัดเนื้อชิ้นงาน อัตราการสึกของอิเล็กโตรดและความหยาบผิวของชิ้นงาน เท่ากับ 1.12% 5.68% และ 15.62%

สันติรัฐ นันสะอาจ , กิตติพงษ์ ธีรสมบุญกุล,ไพศาล บำเพ็ญรัตน์ และสมชัย มิ่งมิตร [21] ทำการศึกษอิทธิพลของอุณหภูมิต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าแมงกานีสสูง ที่มีผลต่อการให้ความร้อนแก่เหล็กกล้าแมงกานีสสูงที่อุณหภูมิแล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วโดยการชุบน้ำ และปล่อยให้เย็นตัวในเตาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลและโครงสร้าง

จุลภาคของเหล็กกล้าแมงกานีสสูง เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง โดยการอบให้ความร้อนแก่เหล็กกล้าแมงกานีสสูง โดยการควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ 1050 °C 1100 °C 1150 °C และ 1200 °C เพื่อให้แมงกานีสคาร์ไบด์สลายตัวและควบคุมการเย็นตัวด้วยการทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วโดยการชุบน้ำ ผลการทดลองพบว่า ในการให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ แล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วโดยการชุบน้ำ และปล่อยให้เย็นตัวในเตาจะทำให้คุณสมบัติด้านความแข็งของเหล็กกล้าแมงกานีสสูงนั้นเปลี่ยนแปลงได้น้อย แต่จะส่งผลให้ค่าความเค้นสูงสุด (Ultimate Strength) มีค่าลดลง ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวจะมีค่าสูงที่อุณหภูมิ 1050 °C และพบว่าเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1200 °C จะทำให้คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าแมงกานีสสูงต่ำลง แต่การอบที่อุณหภูมิ 1100 °C แล้วปล่อยให้เย็นตัวภายในเตา สามารถเพิ่มคุณสมบัติด้านความเหนียวของเหล็กกล้าแมงกานีสสูงขึ้นได้อย่างมาก แม้ว่าคุณสมบัติด้านความแข็งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง