

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย


3.1 การวิจัยสามารถแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. การทดลองเพื่อศึกษาการส่งผลของอัตราการขจัดเนื้องานที่เกิดจากการใช้ อิเล็กโตรด 2 ชนิดคือ ทองเหลือง และทองแดง
2. เลือกชนิดของอิเล็กโตรดจากการทดลองข้อที่ 1 ที่ส่งผลให้อัตราการขจัดเนื้องานมากที่สุด จากนั้นนำมาออกแบบการทดลอง(Design Of Experiment) ด้วยวิธีฟูลแฟคทอเรียล วิธีพื้นที่ตอบสนอง และวิธีการวิเคราะห์ถดถอย เพื่อหาสมการทำนายผลและตรวจความแม่นยำ

3.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือการทดลอง

1. ชิ้นงาน คือ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมาร์เทนซิติก
2. อิเล็กโตรด คือ ทองเหลือง และทองแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร
3. เครื่องกัดอาร์คโลหะด้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองเป็นเครื่องจักรของบริษัท Supermilles Technologies จำกัด
4. ขงเหลวตัวกลางที่ใช้เป็นน้ำบริสุทธิ์
5. เครื่องวัดโปรไฟล์ (Profile Projector) ใช้ในการวัดช่องไฟและ ขนาดของรูหลังการกัด
6. นาฬิกาจับเวลา
7. เครื่องวัดความหนาผิวเฉลี่ย


3.3 ขั้นตอนการทดลอง

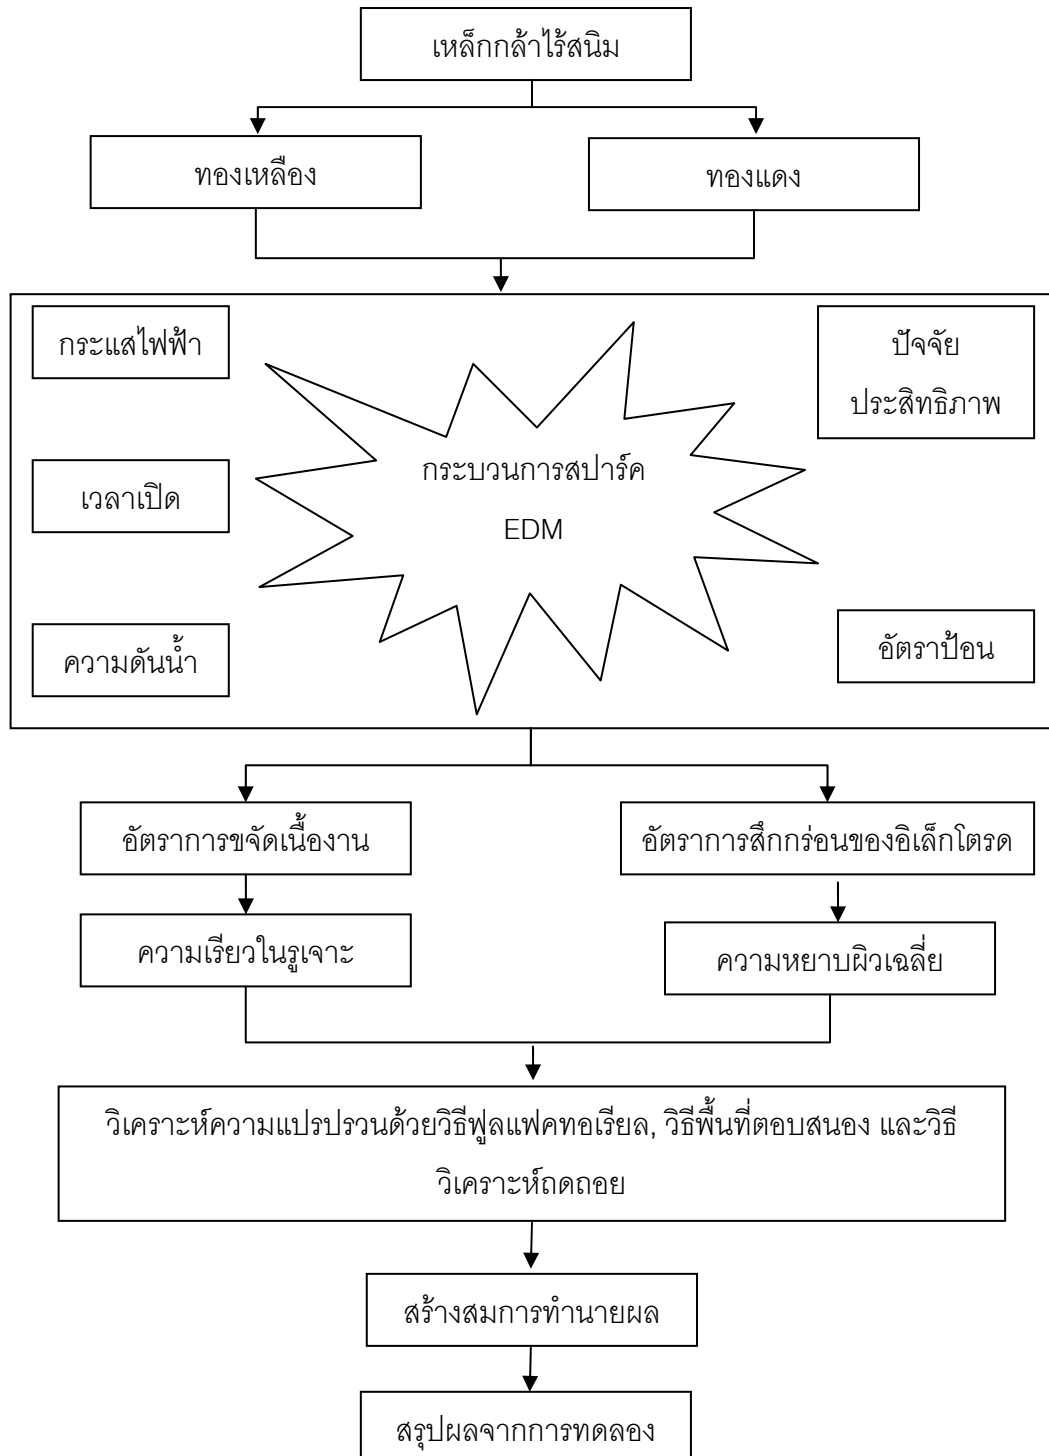

ภาพที่ 3.1
ขั้นตอนแผนงานวิจัย

จากภาพที่ 3.1 สามารถอธิบายแผนงานวิจัยได้ดังนี้

1. ทำการทดลองกักอาร์คขึ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอิเล็กโตรด 2 ชนิด คือ ทองเหลืองและทองแดง
2. วิเคราะห์ผลการทดลองจากข้อ 1 ทำให้ทราบว่าอิเล็กโตรดชนิดใดส่งผลให้เกิดอัตราการขจัดเนื้องานมากที่สุด จึงเลือกอิเล็กโตรดชนิดนั้นมาทำการออกแบบการทดลองต่อไป
3. ทำการทดลองหาค่าระดับของตัวแปร ดังนี้ กระแสไฟฟ้า, เวลาเปิด, ปัจจัยประสิทธิภาพ, ความดันน้ำ และอัตราป้อน เพื่อออกแบบการทดลองแบบฟูลแฟคทอเรียลและทดลองต่อไป
4. นำผลการทดลองจากข้อ 3 มาวิเคราะห์ผลด้านต่างๆ ดังนี้ คือ อัตราการขจัดเนื้องาน, อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กโตรด, ความเร็วในรูเจาะ และอัตราป้อน
5. นำผลการวิเคราะห์จากข้อ 4 มาทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธีฟูลแฟคทอเรียล, วิธีพื้นที่ตอบสนอง และ วิธีวิเคราะห์ถดถอย
6. สร้างสมการทำนายผล และสรุปผลการทดลอง

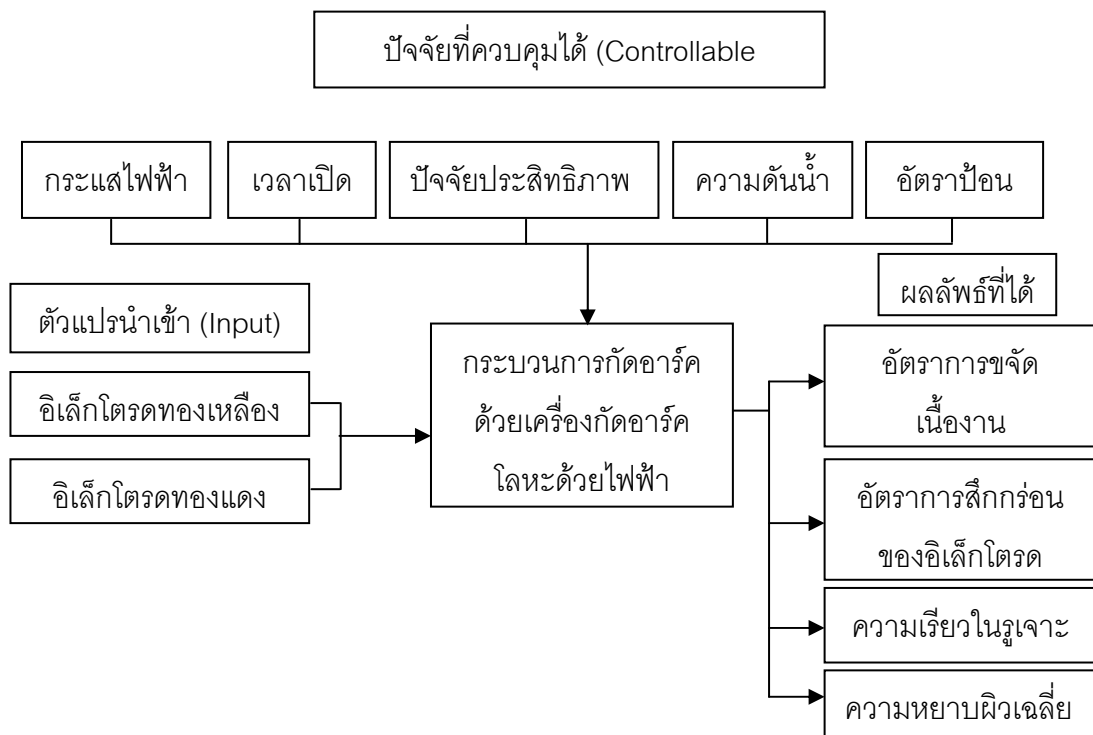

ภาพที่ 3.2

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการกักอาร์คด้วยเครื่องกักอาร์คโลหะด้วยไฟฟ้า

3.4 การออกแบบการทดลองโดยอาศัยวิธีการทางวิศวกรรม

การออกแบบวิธีการทดลองนั้น ได้ใช้หลักการออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment) แบบแฟคทอเรียล การทำการทดลองประเภทนี้ สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบร่วม (Interaction) ระหว่างปัจจัยได้ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ต้องใช้ต้นทุน และระยะเวลาในการทดลองมาก ดังนั้น โดยทั่วไปจึงทำการทดลองเพียง 2 ระดับสำหรับแต่ละปัจจัย โดยมีผลตอบสนอง และปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ผลตอบสนอง (Response)

ผลตอบสนองของการทดลองนี้มี 4 ผลตอบสนองคือ อัตราจัดการโรงงาน, อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์, ความเร็วในรูเจาะ และความหยาบผิวเฉลี่ย

- ปัจจัย (Factor)

การทดลองนี้กำหนดให้มีปัจจัย 5 ปัจจัย คือ กระแสไฟฟ้า, เวลาเปิด, ปัจจัยประสิทธิภาพ, ความดันน้ำ และ อัตราป้อน

- ระดับของปัจจัย (Level) กำหนดให้มี 2 ระดับ ดังนี้

กระแสไฟฟ้า มีช่วงระดับที่ 1.4 แอมแปร์ และ 14.4 แอมแปร์

เวลาเปิด มีช่วงระดับที่ 10 ไมโครวินาที และ 90 ไมโครวินาที

ปัจจัยประสิทธิภาพ มีช่วงระดับที่ 50% และ 83.33%

ความดันน้ำ มีช่วงระดับที่ 20 กก./ ซม.² และ 60 กก./ ซม.²

อัตราป้อน มีช่วงระดับที่ 2 มิลลิเมตรต่อวินาที และ 6 มิลลิเมตรต่อวินาที

ตารางที่ 3.1

ตัวแปรที่ใช้ในการทดลองด้วยวิธีแฟคทอเรียล และระดับของตัวแปร

| สัญลักษณ์ | ตัวแปร | หน่วย | ระดับ 1 | ระดับ 2 |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------|---------|
| Ip | กระแสไฟฟ้า | แอมแปร์ | 1.4 | 14.4 |
| T-on | เวลาเปิด | ไมโครวินาที | 10 | 90 |
| D.F. | ปัจจัยประสิทธิภาพ | เปอร์เซ็นต์ | 50 | 83.33 |
| P | ความดันน้ำ | กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร | 20 | 60 |
| Servo | อัตราป้อน | มิลลิเมตรต่อวินาที | 2 | 10 |

ตารางที่ 3.2
การทดลองแพคทอเรียล


| การทดลองที่ | ระดับของตัวแปร | | | | |
|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| | เวลาเปิด | กระแสไฟฟ้า | ปัจจัยประสิทธิภาพ | ความดันน้ำ | อัตราป้อน |
| 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 4 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 10 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 12 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 15 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 19 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 20 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| 21 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 23 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ตารางการทดลองแฟคทอเรียล

| การทดลองที่ | ระดับของตัวแปร | | | | |
|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| | เวลาเปิด | กระแสไฟฟ้า | ปัจจัยประสิทธิภาพ | ความดันน้ำ | อัตราป้อน |
| 24 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 25 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 26 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 27 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| 30 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |

3.5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis Of Variance) หรือเรียกอีกอย่างว่าการวิเคราะห์ ANOVA เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่มี มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปด้วยการทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่แบ่งความแปรปรวนของข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ตามแหล่งที่มาหรือสาเหตุของความแปรปรวนนั้น แล้วทำการทดสอบโดยเปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยตัวสถิติ P (P -Statistic) เพื่อตรวจสอบว่าความแตกต่างของแหล่งที่มาของความแปรปรวนนั้น มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่

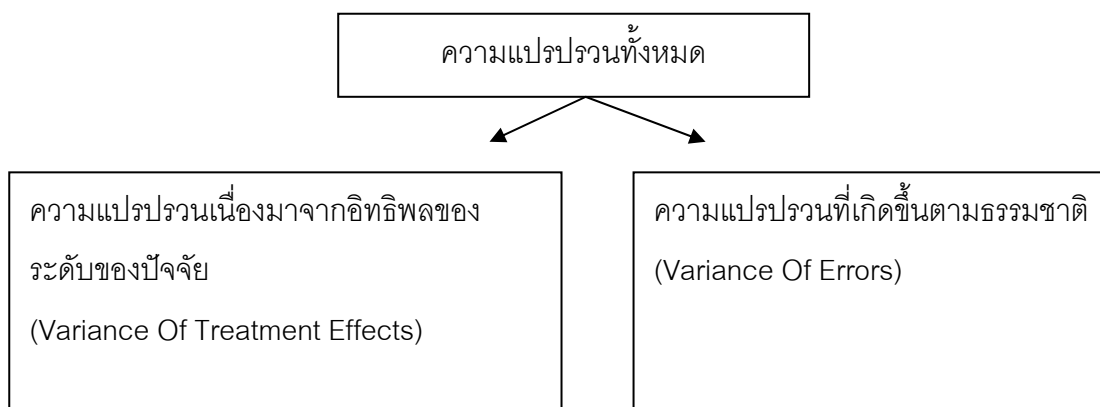

ภาพที่ 3.3
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้น

3.5.1 ตั้งสมมติฐานการทดลอง

ทำการทดสอบสมมติฐานสำหรับ อัตราการจัดเนื้องาน, อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ และความเที่ยงตรงของรู กับตัวแปรทั้ง 4 คือ กระแสไฟฟ้า, เวลาปิด, เวลาเปิด และแรงดันน้ำ ว่ามีผลต่อกันหรือไม่ สมมติมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นค่านัยสำคัญ α เท่ากับ 0.05 โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี้

1. อัตราการจัดเนื้องาน

- H_0 : อัตราการจัดเนื้องาน ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ไม่แตกต่างกัน หรือ

- H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ โดยที่

μ_1 = อัตราการจัดเนื้องาน ของตัวแปรเวลาเปิด

μ_2 = อัตราการจัดเนื้องาน ของตัวแปรเวลาปิด

μ_3 = อัตราการจัดเนื้องาน ของตัวแปรกระแสไฟฟ้า

μ_4 = อัตราการจัดเนื้องาน ของแรงดันน้ำ

- H_1 : อัตราการจัดเนื้องาน ของตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว มีค่าแตกต่างจากตัวแปรอื่น

2. อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์

- H_0 : อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ไม่แตกต่างกัน หรือ

- H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ โดยที่

μ_1 = อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ ของตัวแปรเวลาเปิด

μ_2 = อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแปรเวลาปิด

μ_3 = อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแปรกระแสไฟฟ้า

μ_4 = อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ของแรงดันน้ำ

- H_1 : อัตราการสึกกร่อนของอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว มีค่าแตกต่างจากตัวแปรอื่น

3. ความเร็วในรูเจาะ

- H_0 : ความเร็วในรูเจาะ ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ไม่แตกต่างกัน หรือ

- H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ โดยที่

μ_1 = ความเร็วในรูเจาะ ของตัวแปรเวลาเปิด

μ_2 = ความเร็วในรูเจาะ ของตัวแปรเวลาปิด

μ_3 = ความเร็วในรูเจาะ ของตัวแปรกระแสไฟฟ้า

μ_4 = ความเร็วในรูเจาะ ของแรงดันน้ำ

- H_1 : ความเร็วในรูเจาะ ของตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว มีค่าแตกต่างจากตัวแปรอื่น