

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีงานผลิต (Production Technology) คือการใช้เครื่องมือกล ทำงานปั๊บผิวโลหะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูปจากวัสดุคงในกระบวนการผลิตลักษณะนี้ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ความชำนาญงาน ความคิดและประสบการณ์ประกอบกัน ขอให้เข้าใจโดยแท้จริงว่างานเทคโนโลยีการผลิตเป็นกระบวนการงานผลิตที่ต้องปั๊บผิวโลหะขึ้นรูปแบบรูปเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เครื่องมือกลที่ใช้งานผลิตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาหรือที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับด้วยงานนี้ จะเป็น เครื่องจักรงานผลิตซึ่งส่วนใหญ่โลหะเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้น

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) สเกลของกระบวนการผลิตโดยส่วนรวม หมายถึงงานผลิตที่แบ่งรูปขึ้นรูปโลหะ ด้วยกระบวนการทั้งงานปั๊บผิวโลหะและขึ้นทรงโลหะ เหตุที่แยกกระบวนการไว้ให้ชัดเจนเป็นสองประการ ก็เพื่อให้สามารถแยกกล่าวและศึกษาว่าเป็นงานคนและประเภทให้ชัดเจนมากขึ้น งานขึ้นทรงโลหะมีลักษณะต่างๆ ได้แก่ งานหล่อ, งานรีด, งานตีเหล็ก, งานตอกดูกเฉพาะ, งานเชื่อม เป็นต้น ให้สังเกตงานต่างๆ ดังกล่าวไม่ต้องใช้เครื่องปั๊บผิวโลหะแต่อย่างใด

#### 2.1 การกลึง

การกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน (work piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีคอกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ

- 1) การกลึงปั๊บหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีคตัดซึ่งงานไปตามแนวขวา (across the work)
  - 2) การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีคตัดเคลื่อนที่ตัดซึ่งงานไปตามแนวบนัน กับแนวแกนของชิ้นงาน
- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีคอกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเนื้อ (Work piece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ขนาดของชิ้นงาน (Work piece Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีคกลึง (Tool Wear)

### 2.1.1 อัตราป้อน

อัตราป้อนหมายถึง ระยะทางการเดินป้อนของมีดไปตามความยาวของชิ้นงาน ในแต่ละรอบของการหมุนของเพลาของเครื่องหรือการป้อนตัด อาจพิจารณาจากความหนาของเศษตัด (Chips) การป้อนตัด 0.5 มม. หมายถึง มีดตัดเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 0.5 มม. ตามความยาวของชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานหมุน 1 รอบ

1) การกลึงayan ใช้อัตราป้อนที่สูง มีดตัดชิ้นงานได้ปริมาณแคนมากผิวงานออกมาไม่เรียบ

2) การกลึงละเอียด อัตราป้อนที่น้อย ทำให้ผิวงานเรียบ ตัววนมากจะใช้กลึงในขั้นสุดท้ายจะได้ผิวเรียบและขนาดถูกต้องในทางปฏิบัติที่ต้อง

การเลือกใช้ความลึกในการตัดปานกลางจะทำการป้อนตัดหน้าๆ และใช้ความเร็วตัดให้ถูกต้อง เมื่อกลึงงานหยาบ ถ้าต้องการให้กลึงงานผิวเรียบในขั้นสุดท้ายให้เพิ่มความเร็วตัดมากขึ้น การป้อนกินลึกน้อยลง พร้อมกับให้อัตราการป้อนตัดละเอียดให้สัมพันธ์กัน ในการผิวที่ใช้ความลึกในการตัดมาก และอัตราการป้อนตัดน้อยๆ จะดีกว่าการใช้ความลึกในการตัดเท่ากับอัตราป้อนตัด ถึงแม้ว่าอัตราการไฟลของเศษโลหะจะเท่ากัน

### 2.1.2 ผลกระทบของอัตราป้อนและความลึกในการตัด

อัตราป้อนตัดและความลึกในการตัดมีผลต่อแรงตัดเฉือนและอุณหภูมิในการทำงาน โดยจะเกิดแรงกระแทกับมีดกลึงและเกิดอุณหภูมิในการตัดเฉือนสูงถ้าใช้อัตราป้อนตัดและความลึกในการตัดสูงๆ นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีดกลึงเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าต้องการให้อายุการใช้งานของมีดกลึงสูงขึ้น ก็จะต้องเลือกใช้ความเร็วตัดต่ำๆ การเพิ่มอัตราการป้อนจะส่งผลให้ต้องลดค่าความเร็วตัดมากกว่าการเพิ่มความลึกในการตัด (เพื่ออายุการใช้งานของมีดคงที่) นั่นคือการเพิ่มอัตราการป้อนจะทำให้มีดกลึงสึกหรอได้มากกว่า การเพิ่มความลึกในการตัด ซึ่งในการพิจารณาจะต้องพิจารณาถึงแรงที่กระทำบนมีดกลึง ต่อความยาวสัมคมตัด สำหรับในกรณีนี้เมื่อเพิ่มอัตราป้อนตัด ความยาวสัมคมตัดที่รับแรงกระทำก็ยังคงเท่าเดิม แต่ความหนาของเศษตัดจะเพิ่มขึ้น

### 2.1.3 ความเร็วตัด

ความเร็วตัด (Cutting speed) คือความเร็วที่คันมีดกลึงตัด หรือป่าดผิวโลหะออก เมื่อโลหะหมุนครบ 1 รอบ คันมีดกลึงก็จะตัดโลหะเป็นแนวตัดยาวเท่าเส้นรอบวงพอดี ความเร็วตัดมีหน่วยเป็น เมตรต่อนาที หลักเกณฑ์การเลือกใช้ความเร็วตัดมีดังนี้ คือ

1) วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด (Cutting tools) ที่ทำมาจากเหล็ก robin สูง (High Speed Steel) สามารถใช้ความเร็วตัดเป็น 2 เท่า ของความเร็วตัดของมีดที่ทำจากวัสดุเหล็กคาร์บอน ส่วนวัสดุคงตัวที่มีส่วนผสมพิเศษออกไปสามารถใช้ความเร็วตัดได้กว่าเหล็ก robin สูง

2) ชนิดของวัสดุ (Material) ที่จะนำมาทำการตัดมีอยู่ทั่ว ๆ ไปวัสดุงานที่แข็งมากจะใช้ความเร็วตัดช้ากว่าวัสดุที่อ่อนกว่า

3) รูป่างของคงตัว (Form Cutting Tool) มีผลต่อการทำงานมาก เช่น มีตัวคงงานขาด จะใช้ความเร็ว robin ต่ำกว่ามีค่าลึงปอกผิว

4) ความลึกในการตัด (Depth of Cut) ถ้าป้อนตัวลึกจะใช้ความเร็ว robin น้อยกว่าป้อนตัวตื้น

5) อัตราป้อน (Rate of Feed) ในการป้อนตัวคงงานหมายความเร็วที่ใช้ในการตัดจะต่ำกว่า การป้อนตัวคงตัวที่จะใช้ความเร็ว robin สูง

6) การระบายน้ำ robin (Cutting Lubricant) ความเร็วตัดของวัสดุบางชนิดอาจเพิ่มให้สูงขึ้นได้เมื่อมีการระบายน้ำ robin ที่ถูกต้อง ซึ่งสารระบายน้ำ robin นี้จะช่วยรักษาอุณหภูมิของคงตัวไม่ให้ร้อนสูงเกินไปขณะทำงาน

7) การจับงานให้มั่นคงแข็งแรง (Rigidity of the Work) ในกรณีงานที่ถูกจับด้วยหัวจับ โผล่ออกมาสัก ๆ จะใช้ความเร็วได้สูงกว่างานที่ถูกจับโดยอ้อมายาวๆ

8) ความสามารถของสภาพเครื่อง เครื่องที่แข็งแรงมีกำลังสูง สามารถใช้ความเร็วตัดได้สูง อย่างไรก็ตามอย่าใช้สูงจนคงตัวใหม่มี

#### 2.1.4 กฏทั่วไปในการใช้ความเร็วตัด และอัตราป้อน

1) ถ้า Feed อัตราป้อน (มม./รอบ) เพิ่ม Speed ความเร็ว (รอบต่อนาที) ต้องลดลงเมื่อความลึกของการตัดคงที่

2) ถ้า Speed ความเร็ว เพิ่ม Feed อัตราป้อน ต้องลดลง เมื่อความลึกของการตัดคงที่

3) ถ้าความลึกในการตัดเพิ่มขึ้น Speed ต้องลดลงเมื่อ Feed คงที่

#### 2.1.5 ผลกระทบของความเร็วตัดที่มีต่ออายุการใช้งานของมีคคลิง (Effect of Cutting Speed)

ในการตัดเนื่องจากงาน ถ้าใช้ความเร็วตัดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเนื่องจากงานซึ่งได้แก่ วัสดุงาน วัสดุมีค ขนาดของชิ้นงาน ฯลฯ ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ เช่นถ้า

ใช้ความเร็วตัดสูงเกินไปก็จะทำให้มีคลื่นสีกหรอได้เร็วกว่าปกติ นั่นก็คืออาชญาการใช้งานของมีดกลีบสั่นลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะต้องลับมีดบ่อยๆ ทำให้เสียเวลาในการทำงาน คือเสียเวลาในการลับมีด และเสียเวลาในการติดตั้งมีดใหม่อีกด้วย ซึ่งเป็นการลดความสามรถ และจำนวนผลิตชิ้นงาน เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำงานโดยใช้เหตุ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตัดและอาชญาการใช้งานของมีดกลีบนี้ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ขณะที่ใช้ความเร็วตัดต่ำ ๆ การสีกหรอของมีดจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ เพราะอุณหภูมิจาก การเสียดสี ระหว่างมีดกลีบกับชิ้นงานจะมีค่าต่ำ แต่ถ้าใช้ความเร็วตัดสูงขึ้นความร้อนระหว่างผิวมีด กลีบกับชิ้นงาน และเศษตัดจะเกิดมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสีกหรอที่บีบเวลามีดกลีบกับ ชิ้นงานที่เสียดสีกัน ซึ่งจะทำให้อาชญาการใช้งานของมีดกลีบสั่น โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วตัด และอาชญาการใช้งานของมีดกลีบ ได้โดยสมการของ Taylor

#### 2.1.6 ความลึกในการตัด

ความลึกในการตัด (Depth of cut) ทำให้เศษโลหะไอลอออกมา ทุกครั้งที่ทำการกลึงധาน ในการตั้งความลึกในการตัด และอัตราการป้อนตัด จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการรับได้ของ มีดตัด และเครื่องที่จะทนได้หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ความลึกในการตัดสำหรับงานปักรีด หัวไปควรพิจารณาดังนี้

1) ขนาดความтолของชิ้นงานก่อนทำการตัดเฉือน (โตกว่าขนาดงานสำเร็จ) ควรจะ โตกว่าประมาณ 3.18 มม.

2) ถ้าคำนวณความเร็วรองอยู่ในช่วงกลางของค่าสองค่า ให้เลือกใช้ความเร็วรองใน ขั้นต่ำ ถ้าหากสภาพของเครื่อง มีดกลีบ และชิ้นงานเหมาะสม อาจจะเลือกใช้ความเร็วรองในขั้นสูง ได้ แต่ถ้าความเร็วรองที่คำนวณได้ใกล้เคียงกับค่าในช่วงสูง ให้เลือกความเร็วรองในช่วงสูงได้

3) ความลึกในการกลึงധานควรป้อนลึกและധานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหลือไว้ ประมาณ 0.76 มม. สำหรับขนาดความтолของชิ้นงาน ก่อนจะกลึงผิวสุดท้าย

4) ใน การกลึงเหล็กหล่อ หรือโลหะอื่นๆ ซึ่งผิวรองฯ ชิ้นงานจะเป็นสะเก็ตความลึก ในการกลึงครั้งแรก การป้อนมีดกินลึกจะต้องให้คุณตัดของมีดกลึงตัดให้ลึกพอ ที่จะให้ส่วนผิว เปลือกแข็งหุคออกไปให้หมด เพราะผิวเปลือกแข็งนี้จะทำให้มีดสีกหรอเร็ว

## 2.2 มีดกลึง

มีดกลึง (Cutting Tool) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานให้เป็นรูปร่างต่างๆ ในขบวนการกลึง การดำเนินการผลิตในปัจจุบันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือกลดเข้าช่วยในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาในด้านของเครื่องมือและวัสดุในการผลิตเครื่องมือชิ้นนาเป็นลำดับ โดยวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตได้แก่ คือวัสดุที่ใช้ในการตัดปาดชิ้นงาน ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัสดุเครื่องมือกลดได้แก่ ความสามารถในการต้านทานการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง ความมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ความต้านทานต่อการขัดสีและความหนาแน่นของพิษที่จะต้านทานต่อการแตกร้าว ได้ ชุดเครื่องมือตัดใดๆ อาจทำขึ้นได้จากวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ไป เช่น ในการกลึงขนาดเด่นผ่านศูนย์กลาง 2 ขนาด จำต้องใช้อุตราการตัดของเครื่องมือแตกต่างกัน ไปตามขนาดของเด่นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ ซึ่งไม่จำเป็นที่เครื่องมือตัดต้องทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน อันอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งชิ้นงานและตัวเครื่องมือตัดเองวัสดุหลักที่ใช้ในการทำเครื่องมือตัดอาจกล่าวได้ดังนี้

### 2.2.1 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง

เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) ใช้กันในช่วงที่ยังไม่มีการคืนพูนเหล็กกล้าความเร็วสูง โดยวัสดุนี้จะมีปริมาณคาร์บอน  $0.8\%-1.20\%$  จึงสามารถทำการชุบแข็งได้ดีและด้วยกรรมวิธีทางความร้อนที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความแข็งของมันจนมีค่าไอล์เดียงกันเหล็กกล้าความเร็วสูงต่างๆ หรืออาจทำให้มีความหนาแน่นได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามเหล็กกล้านี้มีความสามารถในการชุบแข็งหรือความถึกในการชุบแข็งต่ำและจะสูญเสียความแข็งที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศา ดังนั้นจึงถูกจำกัดให้เฉพาะเครื่องมือตัดขนาดเด็ก และไม่เหมาะสมในการตัดด้วยความเร็วสูงหรือใช้ในงานหนัก แต่จะใช้ในการปฏิบัติกับวัสดุอ่อน

### 2.2.2 เหล็กกล้าความเร็วสูง

เหล็กกล้าความเร็วสูงหรือเหล็กกรอบสูง (High Speed Steel : HSS) จะมีส่วนประกอบของโลหะผสมสูง มีความสามารถในการชุบแข็งได้ดีเป็นพิเศษ และสามารถรักษาสภาพของคมตัดที่ดีไว้ได้จนถึงอุณหภูมิประมาณ 650 องศา ซึ่งสภาพนี้เป็นคุณสมบัติในด้านความต้านทานต่อการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูงหรือความแข็งขณะร้อนแดง (red hardness) อันเป็นคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดในเครื่องมือตัดต่างๆ โดยเหล็กกล้าทำเครื่องมือตัดชนิดแรกที่มีคุณสมบัติดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้น



โดย Frederick W. Taylor และ M. White ในปี พ.ศ. 1900 ซึ่งทำการเดินทั้งสแตน (tungsten) 18% และโครเมี่ยม 5.5% ลงเป็นชาตุพสมในเหล็กกล้า ส่วนผสมนี้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากชาตุพสมข้างต้นแล้ว ชาตุอื่นที่ใช้กันโดยปกติได้แก่ วานาเดียม โมลิบดินั่มหรือพลวงและคาร์บอน อนึ่งแม้ว่าเหล็กกล้าความเร็วสูงมีส่วนผสมแปรเปลี่ยนไปได้มากแต่อาจกลุ่มออกได้เป็น群กลุ่ม คือ

1) เหล็กกล้าความเร็วสูง 18-4-1 เหล็กกล้าชนิดนี้ประกอบด้วยทั้งสแตน 18% โครเมี่ยม 4% และวานาเดียม 1% จัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าที่ใช้ทำเครื่องมือได้開啟ประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ตัวหนึ่ง

2) เหล็กกล้าความเร็วสูงจากพลวง (Molybdenum High – Speed Steel) เหล็กกล้าความเร็วสูงจำนวนมากจะใช้พลวงเป็นชาตุพสมหลัก เมื่อจากนั้นส่วนผสมของมันจะใช้แทนทั้งสแตน ได้ถึงสองส่วนเหล็กกล้าความเร็วสูงจากพลวง 6-6-4-2 ประกอบด้วยทั้งสแตน 6% พลวง 6% โครเมี่ยม 4% และวานาเดียม 2% มีคุณสมบัติในด้านความเหนียวแน่นและความสามารถในการตัดที่ดีเยี่ยม

3) เหล็กกล้าความเร็วสูงพิเศษ เป็นเหล็กกล้ารอบสูงที่มีการเติมโคบอลต์ลงไปในช่วง 2%-5% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง ตัวอย่างในส่วนผสมหนึ่งในเหล็กกล้าชนิดนี้ ได้แก่ ส่วนชาตุพสมที่ประกอบด้วยทั้งสแตน 20% โครเมี่ยม 4% วานาเดียม 2% และโคบอลต์ 12% ซึ่งจะใช้เฉพาะการตัดขนาดหนักที่จะต้องดำเนินงานกับแรงดันและอุณหภูมิสูงเนื่องจากความร้อนสูงมาก

### 2.2.3 โลหะพสมหล่ออนอกกลุ่มเหล็ก (Cast Nonferrous Alloy)

โลหะพสมนอกกลุ่มเหล็กจำนวนมากประกอบด้วยส่วนผสมหลักคือ โครเมี่ยม โคบอลต์ และทั้งสแตนกับชาตุพสมในปริมาณน้อยกว่าตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปที่มีการสร้างรูปแบบการใบค์ เช่นแทนทาลัม(Tantalum) พลวงหรือบอรอน (Boron) ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับทำเครื่องมือตัด เมื่อหล่อให้เข้ารูปแล้วสุดจะมีความแข็งแข็งระดับมาก และสามารถอกรากยานูนตัดที่ดีไว้ได้จนถึงอุณหภูมิ 925 องศา เปรียบเทียบกับเหล็กกล้าความเร็วสูงมันจะสามารถใช้ได้ที่อุตราเร็วตัดสูงกว่าถึง 2 เท่าที่อุตราการป้อนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โลหะพสมนี้จะมีความประมาณมากกว่า ไม่ตอบสนองต่อกรรมวิธีทางความร้อนและการตัดปานกลาง ได้ด้วยการเจียรนัยเพียงวิธีเดียวเท่านั้น เครื่องมือตัดที่มีรูปร่างซับซ้อนสามารถขีดรูปได้โดยการหล่อในแม่แบบเซรามิกส์ หรือโลหะแล้ว ทำผิวสำเร็จโดยการเจียรนัย คุณสมบัติของชิ้นงานภายหลังการหล่อจะแปรไปตามระดับของการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
ชั่งน้ำหนัก วันที่ 8.11.2554	
น้ำหนัก.....	.....
เอกสารเดิม.....	.....
ตรวจสอบ.....	.....
242237	

หล่อเย็นที่เนื้อวัสดุได้รับในระหว่างการหล่อ ซึ่งส่วนผสมของเนื้อวัสดุเหล่านี้จะอยู่ในช่วงของ ทั้งสูต 12%–25% โคลอ븀 40%–50% และ โคโรเมี่ยม 15%–35% ร่วมกับธาตุที่ทำให้เกิดการก่อตัวของคาร์ไบด์ เช่น คาร์บอนในช่วง 1% –4% โดยสมบัติที่ได้จากส่วนผสมเหล่านี้คือ มีความต้านทานต่อการเกิดแองและความต้านทานต่อการกระแทก ส่วนในด้านของประสิทธิภาพในการตัดนั้นจะอยู่ระหว่างเหล็กด้าความเร็วสูงและเหล็กด้าคาร์ไบด์

#### 2.2.4 คาร์ไบด์ (Carbide)

มีคีเด็บคาร์ไบด์ (Carbide cutting tool) ทำขึ้นได้โดยการทางโลหะผงเท่านั้น โดยผงโลหะของทั้งสูตและการ์ไบด์และโคลอ븀จะถูกอัดให้มีรูปร่างตามต้องการแล้วนำเข้าสู่กระบวนการกึ่งชีดหนี๋ยวในเตาซึ่งมีบรรยายกาศของไฮดรเจนที่อุณหภูมิ 1550 องศา จากนั้นจึงทำผิวสำเร็จโดยการเจิรนัย เครื่องมือการ์ไบด์นี้ส่วนผสมของทั้งสูตและการ์ไบด์ประมาณ 94 % และโคลอ븀 6 % หมายความว่าการตัดป้ำด้วยเหล็กด้าและวัสดุอื่น ๆ จำนวนมากยกเว้นเหล็กด้า เนื่องจากเศษตัดจะบีบติดหรือเขื่อมตัวเข้ากับผิวน้ำคาร์ไบด์และผงตัวลงในเครื่องมือตัดอย่างเร็ว อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องนี้อาจแก้ไขได้โดยการเติมไททาเนียมและแทนทาลัมการ์ไบด์ เข้าผสมพร้อมกันกับเพิ่มปริมาณของโคลอ븀 ซึ่งในเครื่องมือตัดของการ์ไบด์ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติสำหรับเหล็กด้าจะประกอบไปด้วย ทั้งสูตและการ์ไบด์ 82% ไททาเนียมการ์ไบด์ 10% และโคลอ븀 8% ส่วนผสมนี้จะมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำเป็นผลให้มีแนวโน้มการสึกหรอที่ด้านบนหรือความเป็นแองลดน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนส่วนประกอบจะทำให้การ์ไบด์มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปโดยการ์ไบด์ระดับคุณภาพต่างๆสามารถหาซื้อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการทั่วไป

การ์ไบด์จะสามารถคงตัวไว้ได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1200 องศา ดังนั้นความแข็งขยะร้อนแรงของวัสดุนี้จึงมีเหนือกว่าวัสดุโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุจากการสังเคราะห์ที่แข็งที่สุดเท่าที่ผลิตขึ้นได้และยังมีความแข็งแรงทางด้านแรงอัดสูงเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามมันมีข้อเสียในด้านที่มีความประสาทสูง มีความต้านทานต่อการกระแทกต่ำและต้องการฐานรองรับอย่างมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการแตกร้าว ทั้งยังทำการเจิรนัยได้อย่างลำบากเฉพาะกับล้อขัดซิลิกอนการ์ไบด์หรือเพชรเท่านั้นโดยจะต้องรักษามุมห่าง (Clearance Angle) ไว้ให้ต่ำที่สุด เครื่องมือตัดการ์ไบด์จะสามารถทำการตัดด้วยอัตราเร็ว 2 – 3 เท่า ของเครื่องมือตัดจากโลหะผงเหล่านั้นแต่ในอัตราการป้อนที่น้อยกว่ามาก ในแต่ละชั่วโมงจะมีการใช้เวลาจัดเตรียมและจัดตั้งเครื่องมือการ์ไบด์มาใช้ให้มากที่สุด โดยเครื่องจักรสำหรับเครื่องมือการ์ไบด์จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีกำลังพอเพียงและมีช่วงของการป้อนและอัตราเร็วของที่เหมาะสมสำหรับวัสดุต่าง ๆ

ทั้งสแตนคาร์ไบด์ที่มีความละเอียดของเกรนสูง (Micro grain carbide) จะมีความแข็งและความแข็งแรงสูงเป็นอย่างยิ่ง ใช้งานในที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดคาร์ไบลด์ปกติเนื่องจากอัตราเร็วตัดที่ใช้มีค่าต่ำจนเกินไปและในการพิชั่งเครื่องมือตัดโดยทั่วไปไม่สามารถท่านต่อการสึกหรอได้ รวมทั้งปฏิบัติการขึ้นรูปหรือการตัดขาดเครื่องมือคาร์ไบด์อาจเคลือบด้วยขี้นตัวประสาน (Bonded Layer) ที่ขนาดความหนา 0.05-0.08 ม.m. ของไททาเนี่ยมคาร์ไบด์ อลูминัมออกไซด์ (Aluminum Oxide) หรือไนทัลี่เนี่ยไนไตรด์ (Titanium Nitride) เพื่อลดความร้อนจากการวิ่งผ่านของเศษตัดบนเครื่องมือและการแพร่ซึ่นหรือการยึดติดของเศษตัดรวมทั้งป้องกันการเกิดเยื่องจาก การสึกหรอ โดยเครื่องมือที่เคลือบด้วยอลูминัมออกไซด์จะสามารถทำ การตัดด้วยอัตราเร็วใกล้เคียงกัน 2 เท่าของอัตราเร็วที่ได้จากการเคลือบด้วยสารอื่น อย่างไรก็ได้เครื่องมือตัดที่มีการเคลือบนี้ไม่เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีสะเก็ดมากหรือน้ำทรายเจือปนอยู่

#### 2.2.5 เพชร

เพชร (Diamond) ใช้เป็นเครื่องมือตัดคมเดี่ยวสำหรับการตัดขนาดเบาะที่อัตราเร็วสูง ซึ่งต้องมีการรองรับอย่างมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากวัสดุเพชรมีความแข็งและเปราะสูงมากเป็นพิเศย รูปแบบของการใช้งานคือ ใช้ในการตัดปั๊วสตูลที่มีความแข็งจันหากต่อการปฏิบัติการด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหั่นต้องการความแม่นยำและผิวสำเร็จที่ต้องเขียนหรือใช้ในการตัดขนาดเบาที่ความเร็วสูงสำหรับวัสดุอ่อนกว่า เช่น การตัดปั๊วพลาสติก ยางแข็ง คาร์บอนอัลดีไฮด์และอลูминัมที่อัตราเร็วตัด 5-25 เมตรต่อวินาที รวมทั้งสามารถใช้ในการตบแต่งล้อหินเจียรนัข แม่แบบคงลวดขนาดเล็ก การเจียรนัขและการขัดถูจำเพาะอย่าง

#### 2.2.6 เซรามิก

เซรามิก (Ceramic) เป็นส่วนผสมของอลูминัมออกไซด์และสารตัวเดินจัมพาก ไททาเนี่ยน แมกนีเซียม หรือ โครเมี่ยมออกไซด์ (Chromium Oxide) รวมตัวประสานที่นำผ่านเข้าขบวนการทำมีดเล็ก (Cutting Tool Insert) ตัวมีดเล็บที่ได้อาจยึดเข้ากับฐานมีดได้ทั้งโดยการใช้ตัวบีบจับ (Clamp) หรือการใช้อีพอกซีเรซิ่น (Epoxy Resin) โดยสมบัติของมีดเล็บคือมีความแข็งแรงในด้านการรับแรงอัดสูงเป็นอย่างยิ่งแต่ค่อนข้างเบาะ ดังนั้นมีดเล็บจึงต้องมีค่านูนคายเป็นลบในช่วง 5-7 องศา เพื่อความแข็งแรงเช่นเดียวกับฐานการรองรับซึ่งต้องทำอย่างแน่นหนาเครื่องมือตัดซิลิกอนไนไตรด์ (Silicon Nitride) ซึ่งมีชื่อรหัสเป็น S-8 จะใช้ในการตัดปั๊วเหล็กหล่อวัสดุจาก

เซรามิกชนิดนี้มีอายุการใช้งานถึง 1,500 ชั้นงานเหล็กหล่อในขณะที่เครื่องมือทั้งสูตรการรีบค์เคลือบผิวเมียางานเพียง 250 ชั้นงาน

### 2.3 น้ำมันหล่อลื่น

หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น ในขบวนการตัดวัสดุไม่ว่าจะเป็นโลหะ เช่น เหล็กการรับอนค่าเหล็ก ไส้สนิม หรือโลหะ เช่น เซรามิก แก้ว เป็นต้น จุดประสงค์ที่สำคัญคือ ชั้นงานที่ถูกต้องทั้งขนาดและ ความเรียบของชั้นงานนั้น ชนิดของเครื่องจักร ชนิดของชั้นงาน ความเร็วในการตัดชนิดของคม เครื่องมือ จนกระทั่งน้ำมันหล่อมันหล่อลื่นที่ใช้ล้วนแต่มีผลกระแทก และมีหน้าที่แตกต่างกันไป การ ระบายน้ำร้อนและการหล่อถ่าน คือหัวใจของหน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งจะสำคัญมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและชั้นงานนั้นๆ หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่นมีดังนี้

- 1) ระบายน้ำร้อนชั้นงาน
- 2) มีประสิทธิภาพการหล่อถ่านสูง
- 3) ชะพาเศษ โลหะออกจากชั้นงาน
- 4) ทนต่อแรงเสียดทาน
- 5) ต้านทานทานเสื่อมสภาพ
- 6) ต้านทานการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
- 7) ป้องกันการเกิดสนิม
- 8) รวมตัวกันนำไปได้
- 9) ไม่เกิดฟองระหว่างใช้งาน
- 10) มีประสิทธิภาพในแทรกซึ้น
- 11) สามารถถ่ายออกได้
- 12) ไม่ติดไฟ หรือทำให้ไฟติด
- 13) ไม่ทำปฏิกิริยา กับวัสดุอื่น
- 14) ไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นน้อย
- 15) ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- 16) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 17) ไม่ระคายเคืองผิวหนัง

### 2.3.1 ประเภทของน้ำมันหล่อลื่นงานแปรรูปโลหะ

น้ำมันหล่อลื่นงานแปรรูปโลหะ จำแนกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดน้ำมันล้วน (ไม่ผสมน้ำ) และ ชนิดผสมน้ำแต่ละชนิดใช้ประโยชน์ต่างกัน ดังต่อไปนี้

1) น้ำมันหล่อลื่นชนิดน้ำมันล้วน (Neat Cutting Oils) น้ำมันหล่อลื่นชนิดน้ำมันล้วน คือน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานแปรรูปโลหะที่ผสมสำเร็จ สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องละลายน้ำหรือทำให้เจือจางมีส่วนประกอบสำคัญดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สารประกอบที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่นชนิดน้ำมันล้วน

1.สารหล่อลื่น (Boundary Lubricant)	กรดและไขมันช่วยในการลดแรงเสียดทานบนผิวโลหะ ในรูปของพิล์มน้ำมันหล่อลื่น
2.สารรับแรงกด <sup>(EP Additive)</sup>	สารคลอไรด์และสารกำมันมะถัน ในรูปของสารประกอบต่างๆ ช่วยในการสร้างพิล์มน้ำมันที่ผิวของโลหะ โดยพันธ์กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในบริเวณของการสัมผัส
3.สารต้านทานการสึกหล่อ <sup>(Anti-wear Additive)</sup>	ฟ้อสเฟตและโซเดียมหรือสารประกอบของมัน เป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพของสารกับแรงกด
4.สารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน <sup>(Anti-oxidants)</sup>	สารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา กับออกซิเจน ช่วยป้องกัน การเกิดเมือกเหนียว (Sludge) การเปลี่ยนแปลงความหนืด และการเกิดสภาพความเป็นกรดของน้ำมัน
5.สารต้านทานการกัดกร่อน <sup>(Anti-Additive)</sup>	สารซัลโฟเนตต่างๆ ใช้เพื่อป้องกันสนิมของชิ้นงานและเครื่องจักร
6.สารต้านทานการกัดกร่อน <sup>(Anti-corrosion Additive)</sup>	เพื่อเพิ่มสารเ加เตคิดของโนมเลกูล ซึ่งจะช่วยลดละของน้ำมัน
7.สารละลายน้ำ(Washable Agents)	เพื่อคุณสมบัติการล้างออกได้ทันที ให้กับน้ำมันล้วนได้ถ้าต้องการ

น้ำมันหล่อลื่นชนิดน้ำมันล้วน บางครั้งแบ่งตามปฏิกิริยาต่อโลหะอ่อนที่มีส่วนผสมของทองแดงเป็น 2 ประเภท คือ ชนิดที่ทำปฏิกิริยากับโลหะทองแดงทำให้ทองแดงเปลี่ยนสี (Active) และชนิดที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อโลหะทองแดง

2) น้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำ (Emulsifiable หรือ Water Soluble Oil) น้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำ ประกอบด้วยน้ำแร่ ตั้งแต่ 0.95% และสารตัวทำลาย (Emulsifier) และเซอร์เฟกแคนต์ (Surfactant) เพื่อที่ทำให้ออนุภาคของน้ำมันสามารถที่จะละลายตัวอยู่ในน้ำได้ เมื่อทิ้งหมุดผสมในน้ำสารตัวทำลายเป็นตัวแปรที่กำหนดชนิดและคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นนั้นๆ หน้าที่หลักคือการลดแรงดึงผิวของอนุภาคน้ำมันเมื่อถูกตัวในน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดฟลัมนำ้มันอย่างมีเสถียรภาพ โดยไม่ทำให้เกิดการแยกหรือรวมตัวของน้ำมันออกเป็นอนุภาคอิสระมีส่วนประกอบด้วยตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สารประกอบที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่นชนิดหล่อลื่น

1.สารหล่อลื่น (Lubricity Additives)	เพื่อหล่อลื่นและลดความร้อน บริเวณตัดเฉือนชิ้นงาน
2.สารต้านทานการสึกหรอ (Anti-Wear-Additive)	เพื่อลดการหลอมตัวของผิวสัมผัส
3.สารต้านทานการสัมผัส (EP Additive)	เพื่อลดความร้อนและการหลอมตัว โดยการสร้างฟลัม เกลือบผิวของโลหะชิ้น
4.สารต้านทานการสึกกร่อน (Corrosion Inhibitors)	เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของชิ้นงานและเครื่องจักร รวมทั้งชิ้นส่วนทองแดงทองเหลือง
5.สารตัวทำลาย (Emulsifiers)	เพื่อทำให้ออนุภาคของน้ำมันละลายตัวอยู่ในน้ำอย่างมีเสถียรภาพ
6.สารตัวทานการตึงผิว (Surface Active Agent)	เพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึม และทำให้สารทั้งหมุดสามารถรวมตัวเข้ากันได้ดี
7.สารต้านทานการเกิดฟอง (Anti-foam)	สารลดการเกิดฟองอากาศ
8.สารต้านทานแบคทีเรีย (Bacteriostare)	เพื่อลดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา
9.สารแต่งกลิ่น (Deodorant)	แต่งกลิ่น ไม่ให้กลิ่นเหม็น

### 2.3.2 การเก็บรักยาน้ำมันหล่อลื่น

วิธีเก็บรักษาระดับภัณฑ์หล่อลื่นที่ดีที่สุดคือ เก็บไว้ในโรงเก็บที่สามารถป้องกันแดดร้อน โดยโรงเก็บจะต้องมีที่ระบายอากาศที่ดี ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปซึ่งสาเหตุทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ

### 2.3.3 อันตรายจากน้ำมันหล่อลื่นสัมผัสผิวนังหรือร่างกาย

โดยปกติผิวนังของมนุษย์จะมีไขมันตามธรรมชาติเคลือบอยู่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคในให้เข้าสู่ร่างกายทางผิวนังได้โดยง่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปีโตรเลียมมีอำนาจในการละลาย ฉะล้างไขมันธรรมชาติออกจากผิวนัง เมื่อสัมผัสหรือฉาบด้วยน้ำมันปีโตรเลียม จะทำให้ผิวนังมีความต้านทานการแพ้น้อยลง น้ำมันปีโตรเลียมเบา เช่น น้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซมีอำนาจการละลาย การฉะล้างที่รุนแรงกว่าแต่น้ำมันปีโตรเลียมหนักปานกลาง เช่น น้ำมันโซล่าและน้ำมันเชื้อโลหะ ลดลงน้ำมันปีโตรเลียมหนัก เช่นน้ำมันเตา สารเพิ่มคุณภาพที่เป็นอันตรายต่อผิวนังได้ เช่น กันดองน้ำมันปีโตรเลียมอาจมีอาการต่างๆ ได้ เช่น ระคายเคือง เป็นผื่นแดง ผิวนังแตก หรือเป็นมะเร็งผิวนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัส ชนิดของน้ำมันที่สัมผัสและสภาพของผิวนัง ว่าໄວต่อการแพ้เพียงไร

### 2.3.4 ข้อแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

1) เครื่องจักรกลต่างๆ ควรมีอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งไว้ เพื่อป้องกันมิให้มีน้ำมันกระเทือนสัมผัสกับช่างที่ปฏิบัติงานอยู่ หากยังมีการกระเทือนหรือมีหมอกน้ำมันเกิดขึ้น ควรมีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงาน เช่น แวนดา ที่สวมปีกนก และผ้ายางกันเปื้อน

2) ควรมีที่สำหรับให้พนักงานได้ล้างทำความสะอาดร่างกายได้สะอาด พร้อมทั้งสนับสำหรับชำระ ไม่ควรใช้แห้งซักฟอก

3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันปีโตรเลียมบ่อยๆ หรือนานๆ หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ทาครีมป้องกัน (Barrier Cream) ก่อนลงมือปฏิบัติงาน และล้างด้วยสนับทันทีเมื่อเสร็จงาน

4) ไม่ควรล้างมือด้วยน้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด หรือน้ำมันโซล่า ควรใช้สนับในการชำระถัว

5) ระวังเสื้อผ้า ถุงมือ ถุงเท้า และรองเท้า มิให้ให้เปียกน้ำมัน และเมื่อเปียกต้องเปลี่ยนทันที ไม่ควรใส่เสื้อผ้า ถุงมือ ถุงเท้า และรองเท้า ที่เปียกน้ำมัน

6) ผ้าเช็ดมือที่ขึ้นด้วยน้ำมันไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋า

7) หลีกเลี่ยงการสูดคอมไอน้ำมัน

8) หลีกเลี่ยงการดูดน้ำมันด้วยสายยางโดยใช้ปากดูด

### 2.3.5 การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น

การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับงาน มีหลักเกณฑ์ตามตารางด้านล่าง โดยที่ลักษณะการทำงาน เช่น ลักษณะงาน และชนิดของวัสดุงานเป็นตัวแปรที่สำคัญ ตารางเลือกน้ำมัน

หล่อเย็นทั้งชนิดผสมน้ำและชนิดน้ำมันล้วน จะช่วยให้สามารถเลือกน้ำมันหล่อเย็นได้เหมาะสมง่ายขึ้น มีหลักเกณฑ์การเลือกซื้อน้ำมันหล่อเย็นดังนี้

- 1) การใช้งาน, ลักษณะงาน, ความเร็ว, อัตราการป้อน, ความสึกหรอ และวิธีใช้น้ำมันหล่อเย็น
- 2) ชนิดและขนาดชิ้นงาน
- 3) ชนิดวัสดุคงมีค่าและมุมคงมีค่า
- 4) ชนิดเครื่องจักรและความเหมาะสมของเครื่องจักรการตัดการของผู้ใช้งาน
- 5) ความปลดปล่อย
- 6) สิ่งแวดล้อม
- 7) ต้นทุน

### 2.3.6 การใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำและชนิดน้ำมันล้วน

ส่วนมากจะนิยมใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ และผู้ใช้มักไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่การใช้น้ำที่ไม่ได้คุณภาพจะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก และทำให้น้ำมันชนิดผสมน้ำใช้ไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นด้วย การใช้น้ำมันที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือกำมะถัน จะทำให้คุณสมบัติการป้องกันสนิมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง การใช้น้ำ DI (Deionizer water) จะทำให้น้ำมันผสมน้ำ สามารถละลายในน้ำและมีการอยู่ตัวในน้ำได้ดี แต่อาจทำให้เกิดฟองได้ง่าย โดยเฉพาะการใช้งานที่มีแรงดึงดันน้ำมันสูง น้ำที่มีความกระด้างสูงจะทำให้เกิดคราบสนุ่ลออกบนผิวน้ำ (Scum) และการแยกชั้นของน้ำมันออกจากน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมคุณภาพให้เหมาะสม และการเติมสารบางชนิด เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นตามตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติเหมาะสมของน้ำมันหล่อเย็น

- ลักษณะทางกายภาพของน้ำ	ใส่ไม่มีกลิ่น
- รสของน้ำ	จี๊ด ไม่มีรส
- ค่าความเร็วกรด ด่าง	6 – 7.5
- ค่าความกระด้าง	0 – 350 mg/
- ปริมาณ	< 30 ppm
- การปนเปื้อนผงซักฟอก	ไม่มี
- ปริมาณแบนค์ที่เรียบร้อย เชือรา	< 100 ml

การล้างเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำ การล้างเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น เป็นขั้นตอนที่มีการให้ความสนใจอย่างสูง และไม่ว่าจะล้างเปลี่ยนด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น เปลี่ยนล้างเพื่อการเกิดการเหนื่อยแน่ หรือล้างเพื่อเปลี่ยนการบำรุงรักษาเครื่องในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานอยู่ในสภาพดี การล้างเปลี่ยนที่ถูกต้อง คือ การทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งเจือปนเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นที่จะเดินลงไปสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่มันเก่าออกแล้วเดินน้ำมันลงไป จะไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อรากออกไปจากระบบน้ำมันหล่อลื่นได้ แต่ขั้นทำให้อาชญาการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นที่ผสมใหม่สักลงด้วย ดังนั้น การเปลี่ยนที่ถูกวิธีเป็นสิ่งที่ควรทำให้คุ้มค่าและเวลาที่เสียไปมากกว่าการเปลี่ยนถ่ายเพียงอย่างเดียว

### 2.3.7 ขั้นตอนการล้างเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น

- 1) ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น การเจือปนของแบคทีเรีย กลิ่น ตี และสภาพการเจือปนของสารอื่นๆ
- 2) เติมน้ำยาล้างเครื่องประมาณ 2% ลงในน้ำมันหล่อลื่นที่กำลังทำงาน และใช้งานหรือเดินระบบให้หมุนเวียนให้ทั่วอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (คุณธรรมนำการใช้งานของน้ำยาล้างเครื่องประกอบ)
- 3) ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นทิ้ง และทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าหรือแปรง
- 4) เติมน้ำมันหล่อลื่นผสมเพื่อการใช้งานด้วยอัตราส่วนที่ถูกต้อง

### 2.3.8 การผสมน้ำมันหล่อลื่น

- 1) กำหนดอัตราส่วนที่ต้องการใช้งาน
- 2) กำหนดปริมาณของน้ำสะอาดทึ่งหมดที่ต้องการใช้แล้วเติมลงในเครื่อง
- 3) คำนวณปริมาณของน้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำที่ต้องใช้
- 4) ค่อยๆ เก็บน้ำมันหล่อลื่นลงในน้ำอย่างช้าๆ และสังเกตว่า น้ำมันหล่อลื่นรวมตัวกับน้ำได้อย่างสมบูรณ์
- 5) ตรวจสอบอัตราส่วนผสมด้วยกล้องรีไฟล์ โคมิเตอร์ทุกครั้งหลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว และควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

### 2.3.9 การคุณและปัญหาในขณะใช้งานน้ำมันหล่อลื่น

- 1) น้ำมันปนเปื้อน (Tramp Oil) คือน้ำมันอื่น ๆ ทึ่งหมดที่ไม่ใช่น้ำที่ไม่ใช่น้ำที่ปะปนเข้าไปในระบบน้ำมันหล่อลื่น อาจโดยการรั่วของระบบน้ำมันหล่อลื่น หรือโดยการฉีดสเปรย์

น้ำมันต่าง ๆ ใน เครื่องหรือริ้นงานที่มีครบน้ำมันคิดอยู่ของน้ำมันหล่อลื่น หรืออื่น ๆ ที่ทำใหม่เกิด การปนเปื้อนของน้ำมันหล่อลื่น ผลกระทบจากน้ำมันปนเปื้อน

- 2) อัตราส่วนการรวมตัวของน้ำมันผสมกับน้ำไม่ถูกต้อง
- 3) แบนค์ที่เรียบร้อยเดินໂടໄດ້
- 4) ระบบการไหลของน้ำมันหล่อลื่นเย็นคิดข้น
- 5) เกิดสนิมที่เครื่องจักร และอาจเกิดที่ริ้นงาน
- 6) มีเกลื่นเหม็น เมื่อจากแบนค์ที่เรียบ
- 7) คุณภาพความเรียบของริ้นงานลดลง
- 8) สูญเสียประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
- 9) ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

แบนค์ที่เรียบและเชื้อร้า น้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำ มีโอกาสที่จะพบกับเชื้อแบนค์ที่เรียบและ เชื้อร้ายต่อต่อเวลา มีเชื้อเหล่านี้อยู่ในโลกมากหมายหลายชนิดแต่ละชนิดสามารถเจริญเดินໂടໄດ້ใน สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ที่พบน้ำมันหล่อลื่นต่ำน้ำนมขึ้นโดยกว้าง ๆ สามารถแบ่งแบนค์ที่เรียบໄດ້ 2 ชนิด คือแบนค์ที่เรียบໄດ້ 2 ชนิด คือ แบนค์ที่เรียบที่ใช้ออกซิเจนในการเพิ่มจำนวน และที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนซิ เชน ชั่งแบนค์ที่เรียบชนิดหลังจะใช้ในโทรศัพท์ หรือกำมะถัน และเป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อระบบมีออกซิเจนอย่างน้อย นอกจากนี้ยังมีแบนค์ที่เรียบอีกชนิดหนึ่ง ชั่งสามารถมี ชีวิตอยู่ในน้ำมัน โดยเฉพาะในสภาพที่เป็นคราบลดคน้ำมันลดลงบนน้ำและเป็นชนิดที่ตายยากมาก

### 2.3.10 ข้อควรจำ

เมื่อน้ำมันมีโอกาสสัมผัสกับร่างกายและเกิดอาการระคายเคือง ให้รีบล้างด้วยสบู่ไม่ควร ล้างด้วยพังพอก ชั่งมีความเป็นค่างสูงเพราจะยิ่งล้างไขมันธรรมชาติออกไปอีก อาจชดโอน ด้วยยาห้ามยาไม่นี้เพื่อลดอาการรุนแรง อาจต้องพายปอดหรือให้ออกซิเจน ถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปพบ แพทย์ทันที

### 2.3.11 ผลกระทบแบนค์ที่เรียบและเชื้อร้า

- 1) ตัวทำลายเมื่อเปลี่ยนประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการแยกชั้นของน้ำมันกับน้ำ
- 2) ตีของน้ำมันกับน้ำเปลี่ยน
- 3) ค่าความเป็นกรด ค่าคงคลง
- 4) ประสิทธิภาพของการป้องกันสนิมลดลง
- 5) เกิดกลิ่นเน่าเหม็น

- 6) เกิดการอุดตันของระบบปิดน้ำมันหล่อลื่น
- 7) อาจเกิดผลกระทบต้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
- 8) ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและการรับแรงกดลดลง
- 9) ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- 10) ประสิทธิภาพการผลิตลดลงต่ำ

#### 2.3.12 วิธีการควบคุมเบทที่เรียบและเชื้อร้า

- 1) ใช้น้ำสะอาดและอุปกรณ์ที่สะอาดเมื่อต้องการผสมน้ำมันหล่อลื่น
- 2) กำจัดเศษโลหะ น้ำมันloyหน้า และคราบสกปรกต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ
- 3) อย่านำสิ่งสกปรกที่เน่าเสียได้ปะปนลงในระบบทุกครั้ง
- 4) ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีการควบคุมเบทที่เรียบและเชื้อร้า
- 5) ควรและการเกิดความร้อนสูง การเกิดความร้อนสูง หรือวันในขณะใช้งานน้ำมันหล่อลื่น อาจเกิดจาก การปิดเฉือนชิ้นงานเกินกำลังของคอมเพรสเซอร์ของมือหรือของเครื่อง(Overloading)
- 6) น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ไม่เหมาะสม
- 7) อัตราการไหลของน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอ
- 8) ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำเกินไป
- 9) ความดันน้ำมันหล่อลื่นสูงเกินไป
- 10) ฟองน้ำมันหล่อลื่น การเกิดฟองในน้ำมันหล่อลื่น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งน้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำและชนิดน้ำมันล้วน ซึ่งมีสาเหตุจาก
  - 11) มีฟองอากาศภายในปืน เนื่องจากระดับน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินกำหนด หรือ เกิดการปั๊มน้ำมันหล่อลื่นภายในปืน
  - 12) แรงดึงของน้ำมันหล่อลื่นสูงเกินไป
  - 13) อัตราส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับน้ำมากเกินไป
  - 14) น้ำที่ใช้ผสมเป็นน้ำอ่อนมาก
  - 15) การดูแลรักษา'n้ำมันหล่อลื่นชนิดผสมน้ำขณะใช้งานการดูแลรักษา'n้ำมันหล่อลื่น ชนิดผสมน้ำขณะใช้งาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพที่ผู้ใช้ได้รับ การดูแลรักษา'n้ำมันหล่อลื่นดังที่แนะนำดังตารางที่ 2.4 จะทำให้อาชญาการใช้งานของเครื่องจักรและคอมเพรสเซอร์มีคุณภาพดีขึ้น การทำงานที่ดีขึ้น เกิดของเสียงน้อย ช่วยลดต้นทุนในการผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 2.4 ข้อแนะนำการตรวจสภาพน้ำมันหล่อลื่นชนิดผสม

สิ่งที่ตรวจจับ	ความถี่ที่ตรวจจับ	ระดับที่ควบคุม	ระดับที่ควรเปลี่ยนถ่าย
ลักษณะทางกายภาพ	ทุกวัน	เปรียบเทียบกับน้ำมันผสมใหม่	การเปลี่ยนสภาพอย่างมาก
กลิ่น	ทุกวัน	เปรียบเทียบกับน้ำมันผสมใหม่	มีกลิ่นแห้งหรือกลิ่นไข่
การอยู่ตัวของน้ำมันหล่อลื่น	ทุกสัปดาห์	ไม่มีการแยกตัวหรือคราบขาวๆ	มีการแยกตัวของน้ำมันอย่างมาก
อัตราส่วน	ทุกวัน	ช่วง +/- 10% จากค่าที่กำหนด	มีการเปลี่ยนสภาพอย่างผิดปกติ
PH	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	8.5 ถึง 9.5	ต่ำกว่า 7.5
ปริมาณเบนทีเรียและเชื้อรา	เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น	สูงสุดไม่เกิน 10	มากกว่า 10
น้ำมันอื่นเจือปน	ทุกวัน	คราบบางๆ หรือไม่มี	ค่อนข้างมาก

#### หมายเหตุ

1) ลักษณะทางกายภาพ การตรวจที่ง่ายที่สุดคือ การตรวจโดยการสังเกตลักษณะของน้ำมันหล่อลื่น เช่น คราบน้ำมันลอยหน้า ลักษณะของคราบสนุ่น ตะกรันซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เครื่องคราฟท์จะพบบันทึกลักษณะของน้ำมันหล่อลื่นและแหล่งที่มาของปัญหานั้นๆ ไว้

2) กลิ่น การตรวจกลิ่นเป็นวิธีแสดงถึงระดับของปริมาณเบนทีเรียได้เป็นอย่างดี ควรบันทึกແลະแก้ไขทันที

3) ลักษณะการอยู่ตัว การตรวจการอยู่ตัวของน้ำมันหล่อลื่น ทำได้ง่ายๆ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานและสังเกตลักษณะที่เป็นคราบที่ผิว และลักษณะความเข้มข้นจากๆ ที่ด้านล่างของตัวอย่างที่เก็บ ซึ่งจะแสดงระดับการอยู่ตัวของน้ำมันหล่อลื่น

#### 2.3.13 การคุ้มครองน้ำมันหล่อลื่น ชนิดน้ำมันล้วนขณะใช้งาน

1) สังเกตลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น และการไหลของน้ำมันหล่อลื่นทุกๆ วัน ควรสังเกตและจดบันทึกลักษณะของสารหล่อลื่นที่งานจะมีการลดปริมาณลง เนื่องจากการติดไปกับเศษโลหะและชิ้นงาน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมันใหม่เพิ่มลงไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปในระบบจะมีส่วนช่วยให้น้ำมันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่ต้องเติมเพิ่ม อุณหภูมิของน้ำมันในอ่าง อุณหภูมิของน้ำมันในขณะติดต่อส่วนความสกปรกของชิ้นงานประสีกธิภาพของการกรองน้ำและความละเอียดของชิ้นงานที่ต้องการทั้งหมดนี้ล้วนมีผลอย่างมาก และปัจจัยการทำหน้าที่ของรักษาความสะอาด

2) หมั่นทำความสะอาดและสิงสกปรกอื่น ๆ ของจากระบบน้ำมันหล่อเย็น โดยทั่วไปทุกๆ สัปดาห์ควรตรวจสอบการกรองน้ำมันหล่อเย็น และทำความสะอาดทันทีที่เห็นว่าระบบกรองน้ำมันหล่อเย็นสกปรก

3) หมั่นตรวจสอบทำความสะอาดเย็น และ ระบบคุณลักษณะของน้ำมัน โดยทั่วไปทุก ๆ เดือน ควรจัดให้มีการตรวจสอบทำความสะอาดเย็นของน้ำมัน (ถ้ามี) และระบบคุณลักษณะของน้ำ (ถ้ามี) เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของน้ำมันหล่อเย็นไม่สูงมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อเย็น

4) หากพบสิ่งปนกตหรือไม่น่าจะเป็นน้ำมันหล่อเย็นอยู่ในสภาพที่เหมาะสม อาจส่งตัวอย่างของน้ำมันเพื่อทำการวิเคราะห์คุณสมบัติ ซึ่งสามารถทราบรายละเอียดได้ โดยติดต่อแผนกเทคนิคน้ำมันหล่อเย็นของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันนั้น

5) ปริมาณน้ำมันหล่อเย็นในระบบ ปริมาณน้ำมันหล่อเย็นทั้งหมดในระบบมีผลต่อประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อเย็น ดังนี้

6) ใน การใช้งาน น้ำมันหล่อเย็นจะมีการสูญเสียไปเนื่องจากการระเด็นออกจากระบบและการเกิดละอองจากการติดไปกับชิ้นงานและเศษโลหะ

7) ในกรณีใช้งาน จะต้องมีการเติมน้ำมันหล่อเย็นเพิ่มเข้าไปในระบบ และระดับของน้ำมันหล่อเย็นไม่ควรต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเครื่อง เนื่องจากทำให้ระบบความร้อนต่ำลง อาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นทำให้เกิดควันฟองอากาศและประสิทธิภาพลดลงได้

## 2.4. คุณภาพผิวงาน

การขึ้นรูปโดยการตัดเฉือน เพื่อให้ได้รูปแบบชิ้นงานตามที่ต้องการ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยและผลที่จะเกิดขึ้นกับงานที่สำเร็จ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นหลังการตัดเฉือนอย่างหนึ่งคือคุณภาพผิวงาน โดยปกติของการผลิตทั่วๆ ไปนั้นจะต้องการงานที่มีคุณภาพผิวที่ดีนี้มาจากชิ้นงานที่มีคุณภาพผิวงานที่ดี จะมีผลต่อความสวยงามเมื่อมีการประกอบชิ้นส่วน และต่อความเสียหายเมื่อต้องการมีการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนที่สัมผัสกัน ลักษณะทั่วไปของผิวงานที่ผ่านการแปรรูปและผ่านการตัดเฉือน รวมทั้งองค์ประกอบหลัก ๆ ของสภาพผิวงาน ได้แก่

1) ผิวงาน (Surface) หมายถึงขอบเขตหรือบริเวณ ที่แยกออกจากส่วนเนื้อวัสดุงานรูปร่างและลักษณะผิวงาน ระบุได้ด้วยรูปภาพ (Drawing) หรือคำอธิบายจำกัดความ (Descriptive Specifications)

2) รูปทรงผิว (Profile) หมายถึงเส้นที่แสดงลักษณะพื้นผิวงาน ตลอดภาคหน้าตัดที่ถูกนำมาพิจารณา

3) ความหยาบของผิว (Roughness) หมายถึงความผิดปกติของผิวงานที่ผ่านกระบวนการตัดเฉือนอันเนื่องมาจากการตัดของมีดและจากอัตราปืน

4) คลื่นของผิวงาน (Waviness) หมายถึงความผิดปกติของผิวงาน ที่มีระยะในการพิจารณากว้างกว่าช่วงความหยาบผิว เกิดขึ้นจากการโถ่ตัวของทั้งชิ้นงาน และการหลุมคลอนของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รวมทั้งการสั่นสะเทือนขณะทำการตัดเฉือน

5) ฟลอก (Flaw) หมายถึงความผิดปกติของผิวงาน ที่เกิดขึ้นที่จุดหนึ่งบนผิวงาน เช่นรอยขีดข่วน รอยแตกกรุรุน เป็นต้น

6) เลเย์ (Lay) หมายถึงแนวทิศทางของรอยสัน ส่วนของความหยาบของผิวที่ตรวจสอบ

#### 2.4.1 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเรียบผิวงาน

คุณภาพผิวงานที่จะทำการตัดเฉือน สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ผิวงานที่ได้มีลักษณะอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสมบัติดังกล่าวจะเป็นข้อจำกัดขององค์ประกอบดังต่อไปนี้

- 1) ความแข็งแรงของเครื่องจักรและความเที่ยงตรงของจุดวัสดุรองลื่น (Bearing)
- 2) คุณสมบัติที่เหมาะสมสมต่อการตัดเฉือนเป็นผิวสำเร็จของวัสดุงาน
- 3) ชนิด ประเภท และลักษณะของวัสดุมีด
- 4) การเลือกใช้วัสดุนำมันตัดเฉือน
- 5) ลักษณะของการเกิดเศษ
- 6) มุมมีดที่ใช้
- 7) ตัวแปรที่ใช้ในการตัดเฉือน ได้แก่ อัตราปืน ความลึกการอยู่ตัด และความเร็วตัด

#### 2.4.2 ลักษณะของการเกิดเป็นคลื่น (Waviness) ของงาน

โดยปกติความผิดปกติของผิวงานดังกล่าว จะเกิดจากการสั่นสะเทือนระหว่างทำการตัดเฉือนซึ่งมีสาเหตุมาจากการปัจจัยต่างๆดังนี้

- 1) การสั่นสะเทือนจากภายนอกเครื่องจักร
- 2) จากการเหวี่ยงหนีศูนย์ของชิ้นส่วนภายในของเครื่องจักร
- 3) ความบกพร่องจากระบบการทำงานของเครื่องจักร

#### 4) เกิดจากการสั่นสะเทือนภายในของวัสดุเอง

### 2.5 การเกิดเศษโลหะจากการกลึงงานทั่วไป

1) การเกิดของเศษโลหะ เป็นผลมาจากการเฉือนของชิ้นงานบนระนาบเฉือน แต่เศษโลหะที่เกิดขึ้นอาจเป็นเส้นยาวหรืออาจจะเป็นท่อนสั้น ๆ โดยการเกิดของเศษโลหะเส้นยาว จะทำให้เกิดแรงตัดที่สมำเสมอ เม็ดมีดและชิ้นงานสั้น สะเทือนน้อย ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่โลหะยาว กำจัดยาก และอาจจะเป็นอันตราย เพราะอาจจะบาดช่างคุณเครื่อง หรือ พักรอบชิ้นงาน ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน

2) การเกิดเศษโลหะท่อนสั้น ๆ นั้นทำให้เกิดแรงตัดที่ไม่สมำเสมอ คือสูงๆ ต่ำๆ เม็ดมีดและชิ้นงานสั่นสะเทือนมาก แต่เศษโลหะกำจัดง่ายและไม่เป็นอันตราย การควบคุมให้เศษโลหะมีลักษณะตามความต้องการ บางครั้งก็มีคำจำกัดเป็น โดยอาจจะเลือกใช้เม็ดมีดที่มีลักษณะที่ช่วยหักเศษให้เป็นท่อนสั้น ๆ และอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน (Guard) สำหรับป้องกันเศษไม่ให้ออกมาหากบริเวณที่จำกัดไว้ จะได้ไม่ทำอันตรายหรือรบกวนการทำงาน

#### 2.5.1 กระบวนการตัดโลหะ มี 3 กระบวนการเกิดขึ้นพร้อมกันคือ


1) กระบวนการตัดเฉือน (Shearing Process) เกิดบริเวณแคน ๆ ต่อเนื่องตั้งแต่คัมมีดไปจนถึง Unmachined Work Surface บริเวณนี้อาจแตกง่ายได้โดยแผ่นบาง ๆ ที่เรียกว่า Shear Plane (ระนาบเฉือน) หรือ Thin Shear Zone

2) กระบวนการความตื้น (Friction Process) เกิดในบริเวณผิวสัมผัสของเศษโลหะและ Rake Face บางที่เรียกว่า Secondary Shear Process

3) กระบวนการที่เข้าใจกันว่าเป็นการขัดสีระหว่างพื้นผิวของ Machined Work Surface กับ Clearance Face ซึ่งเกิดจากมีดตัดไม่อาจจะคมโดยสมบูรณ์ที่เรียกว่า Effect

#### 2.5.2 ชนิดของเศษโลหะเกิดขึ้นแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ


1) เศษโลหะต่อเนื่อง (Continuous Chips ) รูปที่ที่ 2.14 (a) เกิดขึ้นในกรณีที่วัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุเหนียว เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ อลูминيومและ Stainless ลักษณะของเศษโลหะจะเป็นเส้นยาว เคลื่อนที่สัมผัสกับผิวคล้ายเศษโลหะเป็นระยะทางเล็กน้อย จากนั้นก็จะเคลื่อนที่พื้นผิวคล้ายเศษโลหะออกไป การประรูปของเศษโลหะเกิดขึ้นในสองบริเวณ คือ เขตการประรูปจากวัสดุชิ้นงานกล้ายเป็นเศษโลหะเกิดขึ้นเพราการเฉือนบริเวณที่สองเกิดการประรูปโดยความดันระหว่างผิวคล้ายเศษโลหะกับเศษโลหะ ส่วนที่สัมผัสกับผิวคล้ายเศษโลหะ เรียกว่า เขตการประรูปสอง (Secondary Deformation Zone)

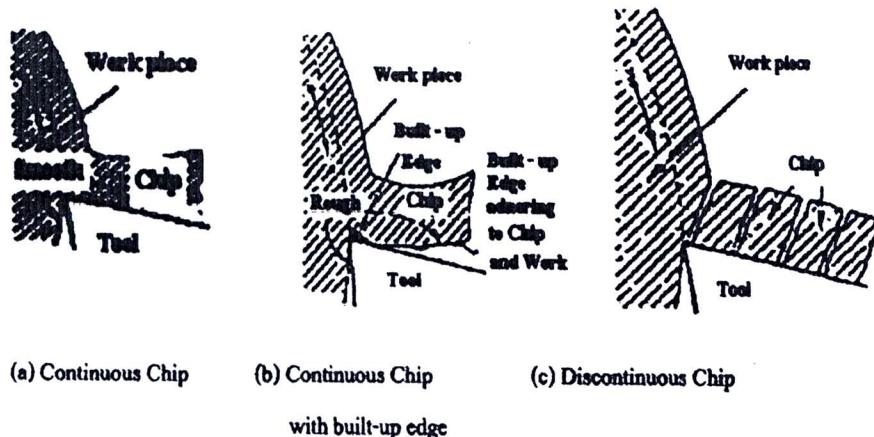

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของเศษต่างๆ


2) เศษโลหะต่อเนื่องจากที่มีการเย็บติดที่คมตัด (Continuous Chips with built-up Edge) จากรูปที่ 2.14 (b) เนื่องจากขณะเกิดการตัดบริเวณผิวสัมผัสระหว่างเศษโลหะและเครื่องมือตัดมีอุณหภูมิสูงประกอบกับความดันบน刃面ในบริเวณนี้ ทำให้มีเนื้อบางส่วนของเศษโลหะเย็บติดอยู่ที่บริเวณคมตัดและผิวเศษโลหะ มีผลให้ความเสียค่าในบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้น รูปที่ 14 (a) เมื่อส่วนนี้พอกตัวเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขนาดที่เรียกว่า ขนาดวิกฤต (Critical Size) รูปที่ 14 (c) ชิ้นส่วนนี้ก็จะหลุดออกมากซึ่งบางส่วนจะติดไปกับเศษโลหะและบางส่วนจะผงแตกบนผิวสำเร็จ ซึ่งจะทำให้คุณภาพของผิวสำเร็จแยลง

การเย็บติดที่คมตัดจะเกิดเป็นวุฏจักรคือ เกิดขึ้นแล้วหลุดออกไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเพื่ออัตราการสึกหรอของเครื่องมือตัด เนื่องจากส่วนที่หลุดออกไปนี้จะมีเนื้อของเครื่องมือตัดติดอยู่ไปด้วยการเพิ่มความเร็wtตัดให้สูงขึ้น มีผลให้ส่วนที่เย็บติดอ่อนตัวลง จึงทำให้ขนาดวิกฤตเล็กลงด้วย ซึ่งเมื่อเพิ่มความเร็wtตัดขึ้นสูงเพียงพอ จะไม่พบส่วนที่เย็บติดนี้

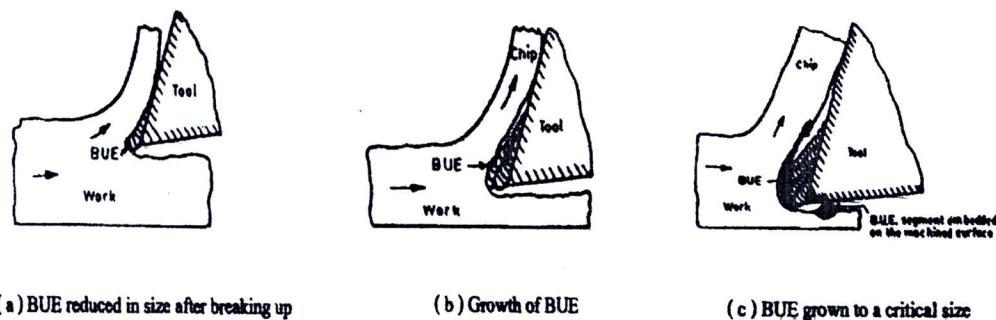

รูปที่ 2.2 แสดงการเย็บติดที่คมตัด

3) เศษโลหะไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Chip) เศษโลหะชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อวัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุประจำ เช่น เหล็กหล่อ ทองเหลืองที่มีส่วนผสมของสังกะสีอยู่มาก กลไกของการเกิดเศษโลหะชนิดนี้จะแตกต่างจากกลไกที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุชิ้นงานเป็นวัสดุหนึ่ง เช่น จากการสำรวจมีคุณสมบัติไม่สามารถรับความแคนนเลื่อนที่บริเวณเขตการแปรรูปหลัก จึงเกิดการแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ดังแสดงในรูป 2.16 (a), (b), (c), และ(d)

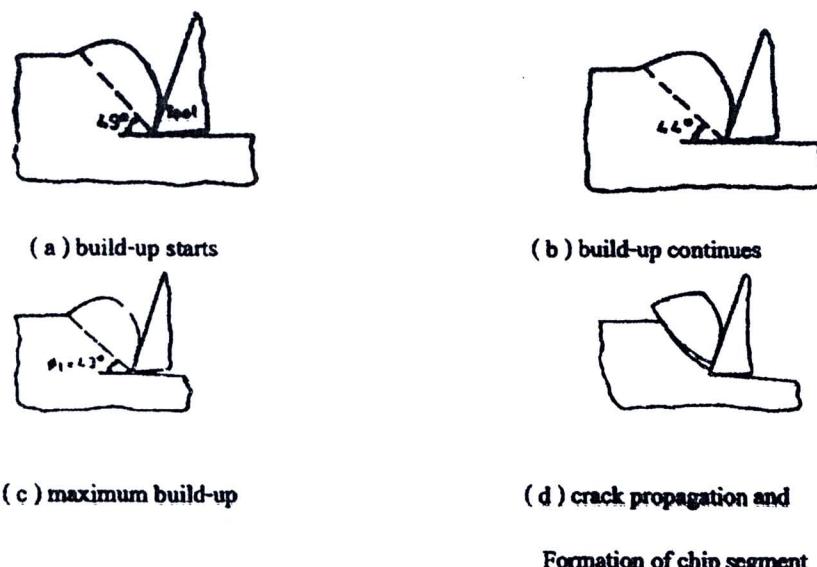

รูปที่ 2.3 แสดงการเกิดเศษโลหะไม่ต่อเนื่อง

เนื่องจากช่วงเวลาที่เศษโลหะสัมผัสถกับเครื่องมือตัด เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจึงติดไปกับเศษโลหะเสียเป็นส่วนมาก อุณหภูมิของเครื่องมือตัดจึงจะอ่อนตัวลง ทำให้อาชญาใช้งานของเครื่องมือตัดสูงขึ้นได้


## 2.6 การสึกหรอของเครื่องมือตัด

การสึกหรอของเครื่องมือตัด หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเครื่องมือตัด จากรูปร่างก่อนการใช้งานและหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นผลมาจากการสึกหักของเครื่องมือตัด เกิดความเสียหายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะใช้งานมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เกิดการสึกหรอของเครื่องมือตัด ซึ่งความเข้าใจโดยทั่วไปการสึกหรอของเครื่องมือตัดเกิดจากการเสียดสี โดยอนุภาคที่มีความแข็งของชิ้นงานที่เกิดการถูกไนน์ของเครื่องมือตัด การสึกหรอมักจะเกิดโดยเกิดการกระจายของโลหะผสมระหว่างการทับถมและความอ่อนตัวของเครื่องมือตัด สำคัญกว่าการหลอมละลายน้ำยครั้งการทับถม

เหล่านี้จะมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจากเศษโดยการหลอมเหลวหรือเกิดการแตกหักออกจากแรงของการชนของเศษที่หักออกมานา

ปฏิกิริยาเคมีระหว่างค์ประกอนในการทำงานโดยการใช้สารหล่อเย็นในบางครั้งอาจจะเร่งอัตราของการสึกหรอของเครื่องมือตัด การเกิดออกซิเดชั่น (Oxidation) ของโลหะที่มีความร้อนไกส์คณมีด จะมีการกระหายทำให้เกิดการสึกหรอของเครื่องมือตัดอีกด้วย โดยเฉพาะการใช้ความเร็วตัดที่สูงเกินไปร่วมกับอุณหภูมิในการตัดเฉือนที่สูง การแตกหักของคณตัดเป็นสาเหตุให้เกิดการรับภาระในการตัดเฉือนที่มากเกินไป หรือเกิดการกระแทกอย่างกะทันหัน หรือการอกรอบแบบเครื่องมือตัดที่ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานส่วนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

ปรากฏการณ์ในการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือตัด เนื่องจากความเค้นที่สูงที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างผิวคล้าย (Rake Face) กับเศษของวัสดุงาน เป็นสาเหตุในการเกิดการเสียดสีรุนแรงที่ผิวคลายนี้ องจากความเสียดทานระหว่างผิวหนบค้านข้าง (Flank) กับผิวที่ถูกตัดเฉือน ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจขึ้นต้นด้วยการสึกหรอของเครื่องมือตัด ได้คือบริเวณผิวคล้าย (Rake Face) และผิวหนบค้านข้าง (Flank Face) ดังแสดงในรูปที่ 2.4

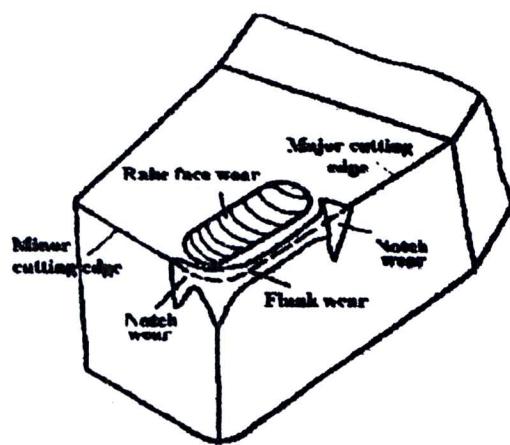

รูปที่ 2.4 ปรากฏการณ์ในการเกิดการสึกหรอของเครื่องมือตัด


### 2.6.1 การสึกหรอผิวหนบค้านข้าง

การสึกหรอผิวหนบค้านข้าง (Flank Wear) การสึกหรอลักษณะนี้จะเกิดที่ผิวหนบค้านข้างของเครื่องมือตัดค้านล่างของคณตัด ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของการตัดเฉือนและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งไม่ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีขนาดของบริเวณของการสึกหรอที่มากเกินไป ขนาดของการสึกหรอผิวหนบค้านข้างนี้สามารถวัดได้จากระยะห่างขอบบนสุดของคณตัดและขอบ

ด้านล่างในการสึกหรอ ในทางปฏิบัติ โดยปกติจะใช้วิธีการสังเกต โดยประมาณแทนการวัดที่ต้องการความเที่ยงตรง ถึงแม้ว่าการสึกหรอผิวહลบด้านข้างจะไม่สนใจการสึกหนอโดยการวัดจาก การสูญเสียขนาดของส่วนดังกล่าว เครื่องมือวัดที่ดีที่สุดของการสึกหรอของเครื่องมือตัด อย่างไรก็ตามยังถือว่าการสึกหรอประเภทนี้เป็นคัววัดที่ดีที่สุด เมื่อบริเวณการสึกหรอมีขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดการถูกของผิวที่เกิดการสึกหนอกับผิวของชิ้นงานเพิ่มขึ้น เช่นกัน จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยน หรือลับคมตัดใหม่ เมื่อจากมีสภาวะที่หลักหลายจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดขนาดบริเวณของการ สึกหรอประเภทนี้ให้มีค่าแน่นอนที่จะชี้ให้รู้จะทำการเปลี่ยนหรือลับเครื่องมือตัดเมื่อใด ถึงแม้ว่าจะ มีข้อยกเว้นมากมาย ในการทำงานในลักษณะผิวที่มีความหยาบ โดยใช้เครื่องมือตัดที่เป็นเหล็กอบ ซุ่ง (High Speed Steel) ควรจะต้องนำไปลับใหม่เมื่อความกว้างของการสึกหรอประเภทนี้ถึงระยะ 0.005 นิ้ว ถึง 0.010 นิ้ว การลับเครื่องมือตัดสำหรับผิวละเอียดอยู่ระหว่าง 0.030 นิ้ว ถึง 0.060 นิ้ว ส่วนเครื่องมือตัดที่เป็นซีเมนต์คาร์ไบด์ (Cemented Carbides) 0.005 นิ้ว ถึง 0.010 นิ้ว สำหรับผิว ละเอียดและ 0.020 นิ้ว ถึง 0.040 นิ้วสำหรับผิวหยาบ การสึกหรอบริเวณผิวહลบด้านข้างนี้สามารถ วัดได้โดยขนาดเฉลี่ยและขนาดสูงสุดของบริเวณที่เกิดการสึกหรอ ( $V_B$  และ  $V_{B_{max}}$ )


### 2.6.2 การสึกหรอแบบแอลจ์บริเวณผิวคาบ

การสึกหรอแบบแอลจ์บริเวณผิวคาบ (Crater Wear) เกิดการหลอกของเศษงานบนผิวคาบ มี การสึกสีที่รุนแรงมีแรงเศษทานระหว่างเศษงานกับผิวคาบ จะเกิดการสึกหนอซึ่งโดยปกติจะเกิด เป็นแนวนานกับคมตัดหลัก (Major Cutting Edge) การสึกหรอแบบแอลจ์จะทำให้มุมคาบที่ใช้ใน การทำงานเพิ่ม เป็นสาเหตุให้ความแข็งแรงของคมตัดลด คัวแปร (Parameters) ที่ใช้ค่าการสึก หรอแบบแอลจ์ได้จากรูปที่ 2.5 แผนภาพความลึกของแอลจ์ KT ปกติส่วนมากแล้วจะเป็นคัวแปรใน การประเมินค่าการสึกหรอของผิวคาบและรูปที่ 2.6 เป็นรูปทรงเลขคณิตอย่างง่าย

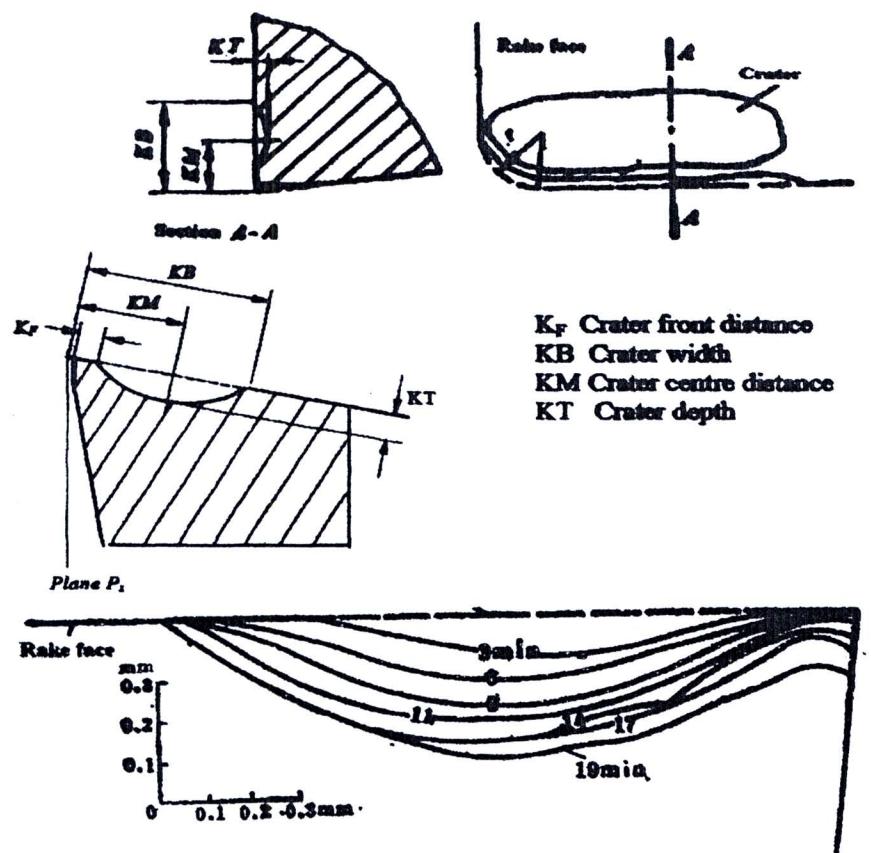

Change of the crater depth  $KT$  and width  $KB$  with cutting time

รูปที่ 2.5 การเปลี่ยนแปลงความลึกของแอง KT และความกว้าง KB ต่อเวลา

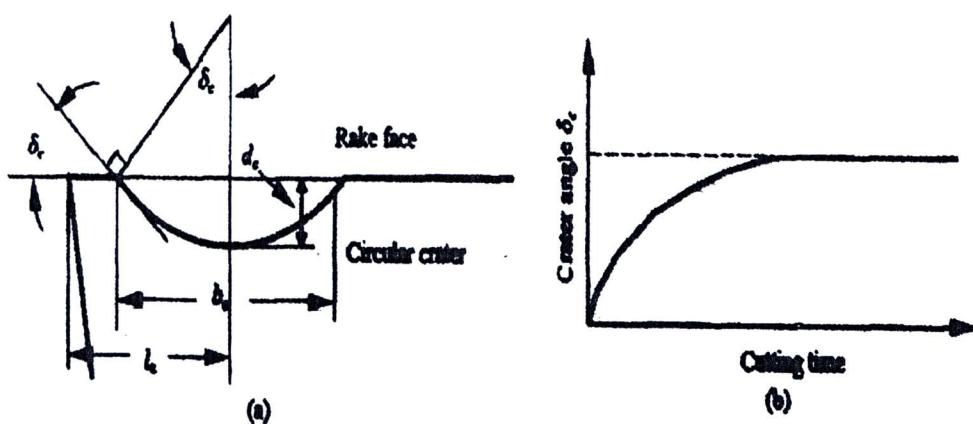

รูปที่ 2.6 (a) รูปทรงเรขาคณิตของแอง (b) บุนในการเจริญเติบโตของแอง

### 2.6.3 การสึกหรอแบบแอลจันพิวหน้า

สามารถเกิดจากการเสียบคลีและกลไกการกระจายในการขุดคลอกการเกิดของแอลจันเป็นการขุดคลอกจากพิวหน้าของเศษงานซึ่งมีสภาพเป็นอนุภาคที่มีความแข็งทำหน้าที่คล้ายการเจียรนัย หรือส่วนที่ร้อนที่สุดที่มีการกระจายระหว่างเศษตัดกับพิวของเครื่องมือตัดความแข็งและความแข็งที่ประกอบด้วยความร้อนและค่าความดึงดูดที่น้อยที่สุดระหว่างวัสดุจะมีแนวโน้มที่ลดลงในการเกิดการสึกหรอแบบแอลจัน ขนาดของแอลจันมากเกินไปนี้จะเปลี่ยนรูปทรงของคมตัดและทำให้การตัดเฉือนมีประสิทธิภาพที่แย่ลงด้วย รวมทั้งการเปลี่ยนทิศทางของแรงในการตัดเฉือนซึ่งทำให้คมตัดช่อนตัวลง

แอลจันมีความลึกบางครั้งจะมีรูปแบบบนพิวหน้าของเครื่องมือตัดซึ่งง่ายต่อการจัดรูปแบบของแอลจันที่มีระยะที่สั้นหลังด้านข้างของคมตัดที่ถูกยกขึ้นเด็กน้อบระหว่างคมตัดกับของของแอลจันด้วยซ้ำ ซึ่งพิวส่วนนี้อาจปักดูมด้วยเศษที่หลอมละลายและในเวลาอื่นๆ อาจจะไม่เกิดสภาพเช่นนี้ บ่อยครั้งที่บริเวณก้นของแอลจันจะถูกปักดูมด้วยวัสดุงานที่เกิดการหลอมละลาย ภายใต้สภาพเช่นนี้ บ่อยครั้งที่บริเวณก้นของแலจันจะถูกปักดูมด้วยวัสดุงานที่เกิดการหลอมละลาย ภายใต้สภาพการปฏิบัติปกติแอลจันจะขยายออกจนกระทั่งเกิดการแตกหักบริเวณคมตัด โดยปกติเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นบนปลายของคมตัดหลังปลายเครื่องมือตัด เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น การสึกหรอบริเวณพิวหลังด้านข้างจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะเกิดความเสียหายต่อเรื่องมือตัดในเวลาอันสั้น บางครั้งการสึกหรอแบบแอลจันไม่สามารถหลีกเลี่ยงและมีการเพิ่มน้ำดูดของแอลจันอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามถ้าอัตราของการขยายตัวของแอลจันเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะนำไปสู่อุบัติเหตุการใช้งานที่สั้นของเครื่องมือตัด จำเป็นต้องมีการใช้การวัดขนาดของแอลจันเพื่อการแก้ไขขึ้นต่อไป

### 2.6.4 การพอกหน้ามีด

การพอกหน้ามีด (Cutting Edge Chipping) เป็นการที่สามารถสืบสานได้โดยตัดกับคมตัด รวมถึงการเคลื่อนขึ้นของนุภาคซึ่งแยกกันค่อนข้างมากของวัสดุเครื่องมือ เป็นสาเหตุที่ทำให้คมตัดไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งการแตกหักของเศษจากการตัดเฉือนของคมตัดเฉือนของคมตัดที่มีอัตราการเร่งของ การสึกหรอของเครื่องมือตัด แต่ไม่ใช่สาเหตุใหญ่ในการทำให้เกิดความเสียหายในทันทีทันใด การพอกหน้ามีดสามารถสังเกตเห็นได้โดยการเกิดเศษตัดที่หันดูมันกับบริเวณของการสึกหรอแสดงว่าเกิดการพอกหน้ามีดของเศษและถ้าขอบของการสึกหรอนี้มีรอยขรุขระปรากฏอยู่ก็จะปรากฏอุจจาระแสดงว่ามีปรากฏอยู่ก็จะแสดงว่ามีปริมาณของเศษจำนวนมากที่ปักดูมอยู่ เคยสถานที่ที่ใช้ บ่อยครั้งที่เกิดความว่างเปล่าหรือร่องบริเวณคมตัดซึ่งเป็นผลมาจากการเติมเศษงานที่หลอมละลายติดกับคมเครื่องมือตัด การเกิดเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว


เมื่อเกิดบริเวณผิวน้ำของเครื่องมือตัด ในลักษณะนี้ความเสียหายที่คุณตัดควรจะมีการรักษาอย่างไรก็ตามโดยปกติความกว้างบริเวณของการสึกหรอได้ผิวการเคลื่อนที่ของเศษจะเพิ่มขึ้นคลอดและจะทำให้อาชญาใช้งานของเครื่องมือตัดสั้นลง

#### 2.6.5 การเปลี่ยนรูปร่างจากการหลอมละลาย

การเปลี่ยนรูปร่างจากการหลอมละลาย (Plastic Deformation) เกิดขึ้น เพราะผลของอุณหภูมิสูงและความกดดันที่สูงบนคุณตัด การใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่สูงสำหรับวัสดุงานที่มีความแข็งเป็นสารเหตุของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว การเปลี่ยนรูปร่างจากการหลอมละลาย (Plastic Deformation) นักจะเกิดกับเครื่องมือตัดที่เป็นคาร์ไบด์ (Carbide) เมื่ออุ่นในสภาพการทำงานที่หนักโดยใช้ความเร็วตัดที่ต่ำๆ และใช้อัตราป้อนที่อยู่ในระดับสูง คุณตัดส่วนมากจะเริ่มมีความร้อนที่สะสมขึ้นเรื่อยๆ และมีความกดดันที่ปลายเครื่องมือตัด ด้วยเหตุนี้ผิวน้ำด้านล่างของเครื่องมือตัดในพื้นที่ของปลายคุณตัด จะลดลง และเพิ่มความกว้างของบริเวณของการสึกหรอซึ่งทำให้อาชญาใช้งานของเครื่องมือตัดสั้นลงด้วย

#### 2.7 อาชญาใช้งานของเครื่องมือตัด

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณตัดมีความแข็งแรงลดลง เนื่องจากอุณหภูมิและความเครียดที่เกิดมาจากการเสียบปร่างแบบพลาสติกของเครื่องมือตัด หรือการแตกหักของคุณตัดจากแรงที่มาระบุ ไม่คาดใหญ่ หรือชิ้นงานมีความแข็งมาก ก็จะทำให้คุณตัดเกิดความเสียหายได้

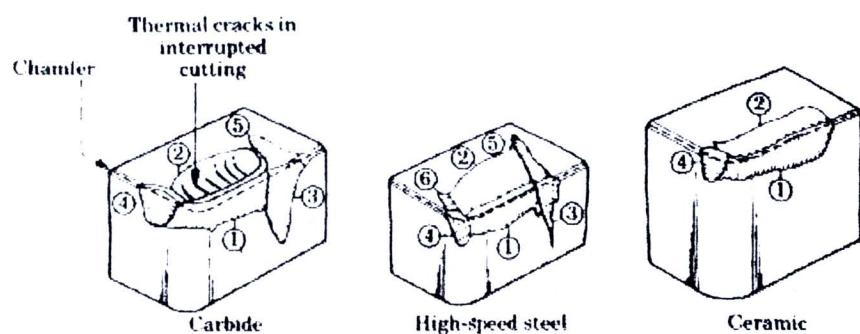


- 1) การสึกหรอด้านข้าง (Flank wear or wear land)
- 2) การสึกหรอแบบหลุม (Crater wear)
- 3) การสึกหรอที่เส้นความลึกตัด (Primary groove)

- 4) การสึกหรอจากปฏิกิริยาเคมี (Secondary groove or depth-of-cut line oxidation wear)
- 5) รอยบากด้านนอก (Outer metal chip notch)
- 6) รอยบากด้านใน (Inner chip notch)

รูปที่ 2.7 แสดงลักษณะการสึกหรอของเครื่องมือตัด


เช่นเดียวกัน ถ้าพิจารณาขนาดของแรงที่ใช้ในการตัดออกมาในรูปความสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการตัด จะเห็นว่าแรงที่ใช้ในการตัดที่เกิดขึ้นหลังจากที่คอมตัดเกิดการเสียหายจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทำ ให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องมือตัดนั้นไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ในรูปที่ 2.8 แสดงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

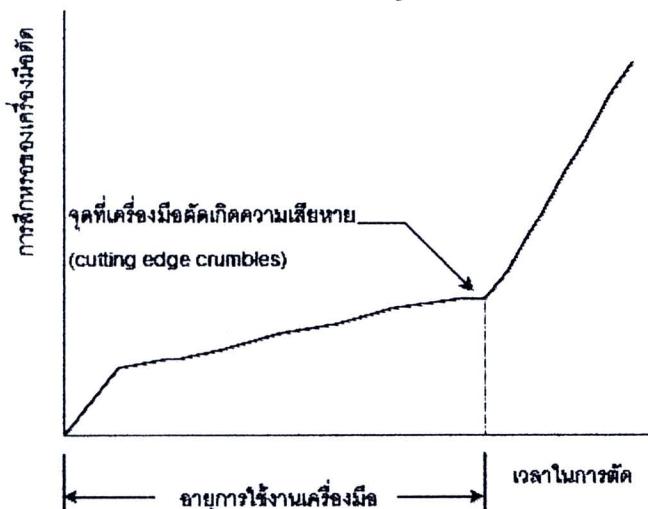


รูปที่ 2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสึกหรอกับอายุการใช้งานมีคุณลักษณะ

จากรูปจะเห็นได้ว่าการสึกหรอเกิดที่เกิดขึ้นในช่วงแรก (Initial Breakdown) จะรวดเร็วมากทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น และการเสียรูปแบบพลาสติก ช่วงที่สอง (Uniform Wear Rate) อัตราการสึกหรอที่เกิดขึ้นจะช้าลงและมีลักษณะคงที่ทั้งนี้ เพราะการสึกหรอในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลจากการสึกหรอทางกล และในช่วงสุดท้าย (Rapid Breakdown) การสึกหรอจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดการแตกหักของเครื่องมือตัดขึ้น โดยทั่วไปแล้วอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดกำหนดได้จากหลักเกณฑ์ที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

- 1) เครื่องมือตัดเกิดการแตกหักหรือเสียหาย
- 2) ขนาดของบริเวณที่เกิดการสึกหรอด้านข้าง (Flank Wear) ใหญ่เกินไป ดังรูปที่ 2.9
- 3) ขนาดของบริเวณที่เกิดการสึกหรอแบบหลุม (Crater Wear) กว้างหรือลึกเกินไป ดังรูปที่ 2.10
- 4) การสูญเสียความเที่ยงตรงของขนาดชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้
- 5) คุณภาพผิวของชิ้นงานไม่ได้ตามความต้องการ ชิ้นงานมีความเรียบผิวดลลง
- 6) แรงที่ต้องใช้ในการตัด โดยมีค่าสูงเกินไป

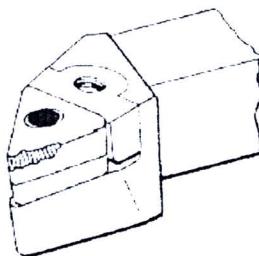

รูปที่ 2.9 แสดงการสึกหรอที่เกิดตรงด้านข้างมีคลึง

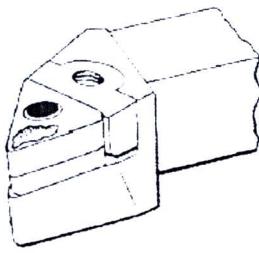

รูปที่ 2.10 แสดงการสึกหรอที่เกิดตรงด้านบนมีคลึง


## 2.8 สมการอายุการใช้งานเครื่องมือตัด

ในปี ค.ศ. 1906 Frederick W. Taylor ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตัดกับอายุการใช้งานเครื่องมือตัดไว้ดังนี้

$$V \times T^n = C$$

เมื่อ  $V$  คือ ความเร็วตัด มีหน่วยเป็นเมตรต่อนาที (หรือฟุตต่อนาที)  
 $T$  คือ อายุการใช้งานของเครื่องมือตัด มีหน่วยเป็นนาที  
 $n$  และ  $C$  คือ ค่าคงที่ของสมการอายุการใช้งาน

สมการดังกล่าวนี้ ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในการอ้างอิง โดยเรียกกันว่า สมการอายุการใช้งานเครื่องมือตัดของเทเลอร์ ค่าคงที่ในสมการนี้ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของกระบวนการตัด สามารถหาได้จากการทดลองวัดการสึกหรอของเครื่องมือตัด อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำ การทดลองจะต้องมีการเลือกใช้หลักเกณฑ์ที่พิจารณาอายุเครื่องมือตัดก่อน เพื่อที่จะนำ มาคำนวณขอบเขตของ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาหาอายุการใช้งานเครื่องมือตัด ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการใช้งานเครื่องมือ และความเร็วตัดแสดงในรูปที่ 2.11

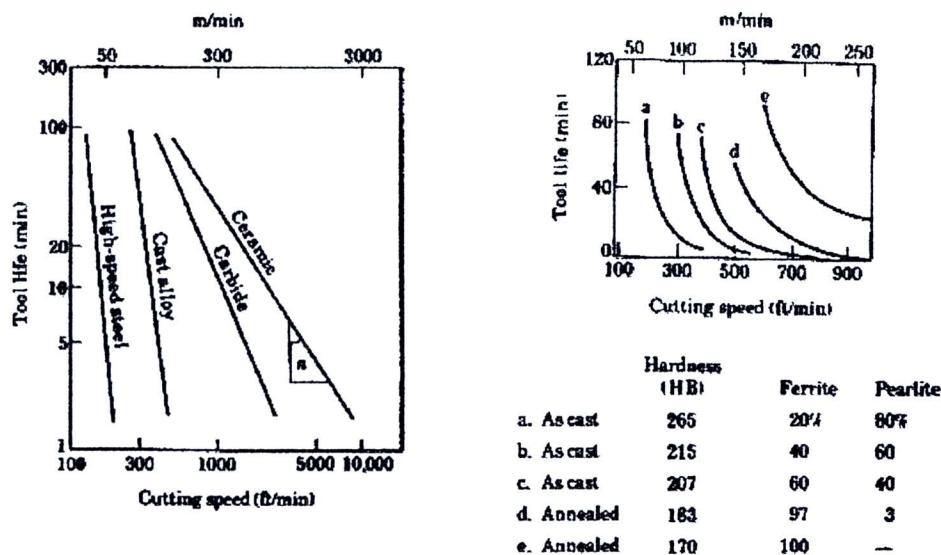

รูปที่ 2.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุการใช้งานกับค่าความเร็วตัด

ต่อมากเทเลอร์ได้กันพบความสัมพันธ์ของอัตราการปืนและความลึกตัดที่มีผลต่ออายุการใช้งานเครื่องมือตัดซึ่งทำให้สมการอายุการใช้งานเครื่องมือตัดเปลี่ยนเป็น

$$V_a \times f_b \times d_c \times T = K$$

เมื่อ  $f$  คือ อัตราปีอน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อรอบ (หรือนิวต่รอบ)  
 $d$  คือ ความลึกตัด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (หรือนิว)  
 $a b c$  และ  $K$  คือ ค่าคงที่ของสมการอาบุการใช้งาน

## 2.9 อัตราการผลิต

ในการที่จะกลึงชิ้นงานออกแบบแต่ละครั้งนั้น เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปต่อหนึ่งชิ้นงานจะประกอบไปด้วยเวลาอย่างๆ สามส่วนด้วยกัน ได้แก่

- 1) เวลาที่ใช้ในการกลึงชิ้นงาน คือเวลาทั้งหมดที่มีคอกลึง ได้ทำการกลึงตัวชิ้นงานหนึ่งชิ้น
- 2) เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนมีคอกลึง คือเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเปลี่ยนมีคอกลึงต่อหนึ่งชิ้นงาน
- 3) เวลาที่ไม่เกี่ยวกับการกลึง คือเวลาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเวลาข้างต้น เป็นเวลาของกิจกรรมที่จำเป็นในการกลึงชิ้นงานแต่ละครั้ง แต่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต เช่น เวลาที่ใช้ในการหยินชิ้น
- 4) งานเข้าออกแบบเครื่องกลึง เวลาที่ใช้ในการตั้งเครื่องกลึงโดยนำ เวลาเหล่านี้คิดเฉลี่ยต่อหนึ่งชิ้นงาน

$$T_T = T_m + T_{cp} + t_n$$

เมื่อ  $T_T$  คือ เวลารวมที่ใช้ในการกลึงชิ้นงานหนึ่งชิ้น มีหน่วยเป็นนาที  
 $T_m$  คือ เวลาที่ใช้ในการกลึงชิ้นงาน  
 $T_{cp}$  คือ เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนมีคอกลึง  
 $t_n$  คือ เวลาที่ใช้หยินชิ้นงานเข้า-ออก และเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกลึง

โดยที่


$$T_m = \frac{\pi D L}{1000 f V}$$

และ

$$T_{cp} = T_m \times \frac{1}{T} \times t_c$$

เมื่อ D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (หรือนิ้ว)  
 L คือ ระยะในการกลึงตัวชิ้นงาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (หรือนิ้ว)  
 tc คือ เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนมีดกลึงต่อครั้ง มีหน่วยเป็นนาที

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลารวมที่ใช้ในการกลึงและความเร็วในการตัด สามารถแสดงด้วยกราฟ ในรูปที่ 2.11 เริ่มต้นความเร็วตัดที่ต่ำมาก ๆ เวลาที่ใช้สูงขึ้นมากตามไปด้วย เพราะใช้เวลาในการกลึงนาน ต่อมาเมื่อความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้จะลดลงอย่างชัดเจนไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่มีเวลารวมที่ต่ำสุด และ เมื่อความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่จุดนี้เวลาที่ต้องใช้จะเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากเกิดการสึกหรอเพิ่มขึ้นกับมีดกลึงนั้นเอง ทำ ให้เกิดเวลาสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องเปลี่ยนมีดกลึงบ่อยขึ้น ทำ ให้เวลาที่เครื่องจักร ไม่ได้ทำ งานเพิ่มขึ้นด้วย จนในที่สุดความเร็วในการตัดที่สูงมากถึงจุดหนึ่ง จะทำให้เครื่องมือตัดเสียหายทันทีที่เกิดการสัมผัส กับชิ้นงานทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ยัง

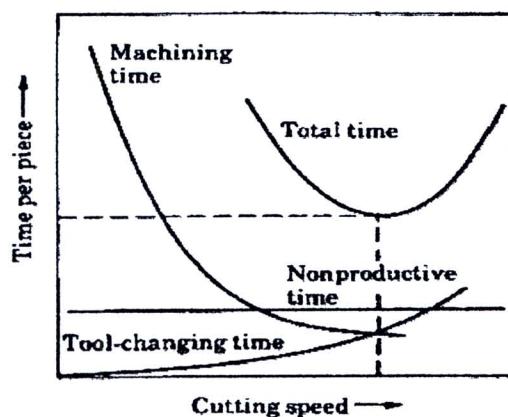

รูปที่ 2.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการกลึงชิ้นงานกับความเร็วตัด

พิจารณากราฟพบว่าถ้าเครื่องจักร ไม่ได้ปฏิบัติการที่ค่าความเร็วตัดที่ทำให้เวลาที่ใช้ในการกลึงต่ำสุดแล้ว จะต้องมีความเร็วตัดสองค่าที่ให้เวลารวมที่ใช้เท่ากันเสมอ ในการปฏิบัติงานควรที่จะเลือกใช้ความเร็วตัดที่ต่ำกว่าแทนที่จะใช้ความเร็วตัดที่สูงกว่า ทั้งนี้ เพราะที่ความเร็วต่ำจะใช้เวลาใน

การผลิตข่าวนานกว่า ส่วนที่ความเร็วสูงจะใช้เวลาในการผลิตสั้นกว่า แต่จะมีเวลาที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนเครื่องมือ ดังนั้นจึงเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในส่วนของเครื่องมือตัดมากกว่า

ส่วนกลับของเวลาที่ใช้ในการผลิตนี้ ก็คือค่าอัตราการผลิตนั้นเอง เนื่องจากการพิจารณาข้อมูลในรูปของอัตราการผลิตจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น จึงนิยมเปลี่ยนค่าของเวลาที่ใช้ไปต่อชั้นงานหนึ่งขึ้นเป็นอัตราการผลิต ดังนี้

$$P_r = \frac{1}{T_T}$$

หรือ

$$P_r = \frac{1}{T_m + T_{cp} + t_n}$$

เมื่อ  $P_r$  คือ อัตราการผลิต มีหน่วยเป็นจำนวนชั้นงานต่อนาที

## 2.10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ทฤษฎีทางสถิติ การหาค่าเฉลี่ยของความเรียบผิวและค่าการสึกหรอของมีดกลึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ

จากสูตร

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X}{N}$$

เมื่อ

$\bar{X}$  = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด

$\sum_{i=1}^n X$  = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

$N$  = จำนวนของข้อมูล

### 2.10.1 การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Variability)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัญลักษณ์  $s$  คือการกระจายของข้อมูล

สูตร คำนวณจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่แยกແงความถี่

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$


$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X^2 - (\sum X)^2}{n(n-1)}}$$

สูตร คำนวณจากประชากร

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{N}}$$

## 2.11 หลักการออกแบบการทดลอง

การทดลองถูกสร้างขึ้นโดยผู้ทดลอง ซึ่งมาจากหลายสาขาวิชาพิที่ต้องการค้นหาคำตอบจากกระบวนการหรือระบบที่ผู้ทดลองมีความสนใจ การทดลองในที่นี้อาจหมายถึงการทดสอบหรือชุดของ การทดสอบที่คาดหมายว่าเมื่อเปลี่ยนตัวแปรป้อนเข้าของกระบวนการหรือระบบ จะเป็นผลให้ ตัวแปรตอบสนองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในงานทางด้านวิศวกรรม การทดลองมีบทบาทสำคัญ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาระบบวิธีการผลิตของกระบวนการและการปรับปรุง กระบวนการผลิต บางกรณีอาจต้องการพัฒนาระบบการที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จากแหล่งภายนอกกระบวนการจะมีผลกระทบไม่น่าก่อต่อกระบวนการ (Robust Design)

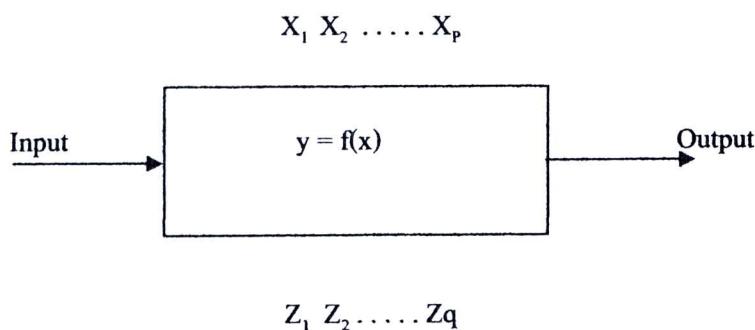

รูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบของกระบวนการหรือระบบ

เมื่อ

$y$  คือ ตัวแปรตามหรือผลิตภัณฑ์

$X, Z$  คือ ตัวแปรอิสระหรือปัจจัย

จากสูตร

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

เมื่อ

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ย

$\tau$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากปัจจัย

$\epsilon$  คือ ความคลาดเคลื่อน

โดยทั่วไป การทดลองถูกใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการหรือระบบ (Process or System) รูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบของกระบวนการหรือระบบ ส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นภาพของกระบวนการเป็นการรวมกันของเครื่องจักร วิธีการ คน และทรัพยากรอื่น ๆ และเมื่อมีสิ่งป้อนเข้า (Input) ผู้กระบวนการจะถูกเปลี่ยนรูปออกมาได้เป็นผลลัพธ์ (Output) ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวอาจมีได้ตั้งแต่หนึ่งคำหรือนากกว่าหนึ่งคำ

จากรูปที่ 2.13 จะเห็นได้ว่ากระบวนการหรือระบบยังประกอบด้วยปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Factors) คือ  $X_1, X_2, \dots, X_p$  และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors) คือ  $Z_1, Z_2, \dots, Z_q$


### 2.11.1 ปัจจัยในกระบวนการผลิต

ปัจจัยในกระบวนการผลิตสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ประเภท คือ


1) ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Factors) หมายถึง ปัจจัยที่สามารถกำหนดค่าของปัจจัยนี้ได้ในกระบวนการ ซึ่งเป็นผลต่อการทดลอง เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ทำการทดลองต้องการกำหนดค่าต่าง ๆ ที่คิดว่ามีผลต่อค่าตอบสนองที่สนใจ

2) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนดค่าของปัจจัยนี้ได้ในกระบวนการ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีไม่ทันสมัยพหอรือดันทุนในการควบคุมสูงมากหรือมีความรู้ไม่เพียงพอ ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการอย่างมาก ผู้ทำการทดลองควรพยายามกำหนดปัจจัยลักษณะนี้เพื่อให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการทดลอง

การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์หรือไม่ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยอย่างน้อย 2 ระดับแล้วทำการทดลอง จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลการทดลอง ตัวอย่างเช่น ให้  $y$  เป็นความยาวของเหล็กปลายสันที่มีรูกลวง  $A$  เป็นความเร็วในการหล่อเหล็กเท่านั้น ซึ่งจะสรุปผลเมื่อได้กราฟ แสดงดังรูปที่ 2.8

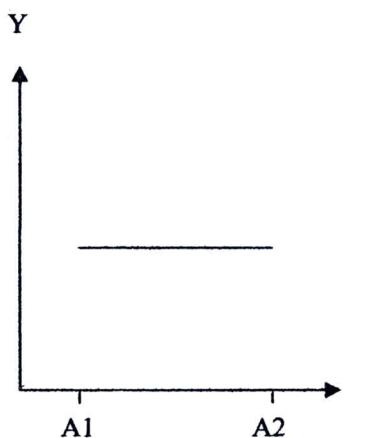

ปัจจัย A ไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์

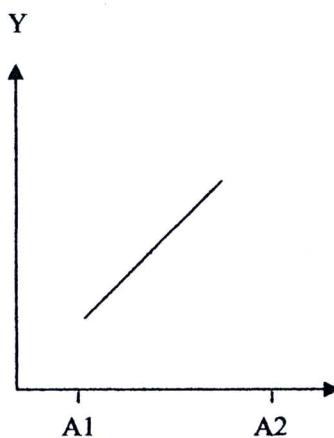

ปัจจัย A มีผลต่อผลิตภัณฑ์

รูปที่ 2.14 แสดงอิทธิพลที่ไม่มีผลและอิทธิพลที่มีผลของปัจจัยต่อผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบการทดลอง มีดังต่อไปนี้

- 1) หาตัวแปรที่มีผลต่อค่าตอบสนอง  $y$  มากที่สุด
- 2) กำหนดค่า  $x$  ที่ทำให้ค่า  $y$  ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการ
- 3) กำหนดค่า  $x$  ที่ทำให้ค่า  $y$  มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

4) กำหนดค่า  $x$  ที่ทำให้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors)  $Z_1, Z_2, \dots, Z_q$  มีผลน้อยมาก

คำจำกัดความ มีดังต่อไปนี้

- 7) อิทธิพลหรือผล (Effect) หมายถึง ผลของตัวแปรต้นที่มีตัวแปรตาม
- 8) ปัจจัย (Factor) หมายถึง สิ่งที่คิดว่ามีอิทธิพลต่อผลการทดลองของคุณสมบัติในตัวผลิตภัณฑ์
- 9) ระดับของปัจจัย (Level of Factor) หมายถึง สถานะต่าง ๆ ของปัจจัยหนึ่ง ๆ ที่ทำ การกำหนดในการทดลอง
- 10) ปัจจัยรบกวน (Noise Factor) หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจากผลกระทบเล็ก ๆ น้อย ๆ และไม่สามารถควบคุมได้

#### 2.11.2 หลักในการออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลองเป็นกระบวนการวางแผนของการทดลองซึ่งข้อมูลในการทดลอง นั้นจะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ จนได้ข้อมูลของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลักการทางสถิติก็ถูก นำมาใช้ในการออกแบบการทดลองเพื่อทำความเข้าใจในข้อมูล และหาผลสรุปของมันนั้นเอง หลัก ในการออกแบบการทดลองมีดังนี้

1) การทำซ้ำ (Replication) คือการทำการทดลองซ้ำในแต่ละข้อมูลเพื่อกำจัดผลของ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ออกไป การทำซ้านี้ความสำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อการประมาณค่าความ ผิดพลาดของการทดลอง และเพื่อการประมาณค่าเฉลี่ยนั้นให้มีความมั่นใจมากขึ้น

2) การทำแบบสุ่ม (Randomization) คือการให้โอกาสในการเก็บข้อมูลของข้อมูลแต่ ละตัวให้เท่ากันเพื่อกระจายผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ให้กับข้อมูลทุกรอบในการทดลองให้เท่า ๆ กัน การทำแบบสุ่มสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีดังนี้

- 2.1) การทำแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomization)
- 2.2) การทำแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Randomization)
- 2.3) การทำแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (Complete Randomization within Blocks)

3) การบล็อก (Blocking) คือการจัดกลุ่มทำการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเพื่อลดผลกระทบปัจจัย ที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้การทดลองนั้นมีความเที่ยงตรงมากขึ้น การบล็อกส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับวัสดุที่

ใช้ในการทดลองนั้น ไม่มีความสมำ่เสมอ จึงจำเป็นต้องแยกเอาผลของวัสดุที่แตกต่างกันออกไป จะส่งผลกระทบการทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละบล็อกเท่านั้น

### 2.11.3 ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง

การใช้หลักการทางสถิติในการออกแบบ และวิเคราะห์การทดลองเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ทำการทดลองต้องมีความเข้าใจวิธีการในการเก็บข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา

1) การนิยามปัญหา เป็นการระบุว่าความต้องการในการผลิตคืออะไร และต้องการรู้อะไรบ้างในการผลิต ซึ่งการนิยามปัญหานี้จะเกี่ยวโยงไปถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง

2) การเลือกปัจจัยที่มีผลและระดับของปัจจัย เป็นการใช้หลักการทางทฤษฎีและประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาในการผลิต เพื่อระบุว่ามีปัจจัยใดบ้างที่น่าจะมีผลต่อการทดลอง และในแต่ละปัจจัยนั้นอาจจะมีช่วงในการทดลองอย่างไร เพื่อระบุระดับของปัจจัยในการทดลองสุดท้ายคือระบุว่าระดับที่ใช้เป็นแบบกำหนด (Fixed Levels), แบบสุ่ม (Random Levels) หรือแบบผสม (Mixed Levels)

2.1) แบบกำหนด (Fixed Levels) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่สามารถควบคุม หรือกำหนดค่าได้แน่นอน

2.2) แบบสุ่ม (Random Levels) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม หรือกำหนดค่าของปัจจัยได้แน่นอน

2.3) แบบผสม (Mixed Levels) หมายถึง การผสมผสานระดับของปัจจัยที่เป็นทั้งแบบกำหนดได้และแบบสุ่ม

3) การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Response Variables) ในการเลือกตัวแปรตอบสนอง ผู้ทำการทดลองต้องนั่น ใจว่าเลือกตัวแปรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการที่ทำการศึกษา ค่าเฉลี่ยหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าวัดจะใช้เป็นตัวแปรตอบสนอง โดยทั่วไปจะเก็บข้อมูลของตัวแปรตอบสนองเพียงค่าเดียว แต่ก็มีบางการทดลองที่ทำการวัดค่าตัวแปรตอบสนองหลายค่า การวัดค่าจะต้องมีความแม่นยำรวมทั้งความถูกต้องของเครื่องมือวัดค่าวิชัย

4) การเลือกแบบการทดลอง จะต้องพิจารณาถึงขนาดของข้อมูลหรือจำนวนที่ใช้ในการทำซ้ำ (Replicate) ความเหมาะสมของลำดับในการทดลอง ข้อจำกัดในการสุ่ม (Randomization) และการบล็อก (Blocking) ที่จำเป็น ทั้งนี้ต้องนำมาเกี่ยวโยงกันในด้านความเสี่ยงและต้นทุนที่ใช้ในการทดลอง

5) การดำเนินการทดลอง เมื่อทำการทดลองต้องทำการตรวจสอบการทดลองอย่างระมัดระวังว่ามีการดำเนินการตามที่วางแผนไว้ ข้อควรระวังในการทำการทดลองคือความถูกต้องของ

กระบวนการเครื่องมือวัด และความสมำเสมอในการทดลองเพื่อให้เกิดความผิดพลาด (Error) น้อยที่สุด เพราะความผิดพลาดในขั้นตอนนี้ก็จะทำให้การทดลองล้มเหลวได้

6) การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการทางสถิติกูณนำมายังการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลจากการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้ซอฟต์แวร์ (Software) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีซอฟต์แวร์อยู่หลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ วิธีการถูกนำมาใช้อย่างได้ผลคือการฟอย่างง่ายโดยช่วยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลจากการทดลอง การตรวจสอบความเพียงพอของโมเดล (Model Adequacy Checking) เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์เพื่อความเชื่อมั่นของข้อมูลที่เก็บมาจากการทดลอง จึงจำไว้ว่าวิธีการทางสถิติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลได้แน่นอน เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ให้แนวทางในการวิเคราะห์ภายใต้ความเชื่อมั่น โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ในการสรุปผลการทดลอง แต่อย่างไรก็ต้องใช้หลักการทางสถิติช่วยให้การตัดสินใจเป็นนามธรรมมากขึ้น

7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ เมื่อข้อมูลถูกวิเคราะห์ จะต้องสรุปผลของการวิเคราะห์ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะจากการทดลอง เมื่อสรุปผลแล้ว ควรมีการทดสอบเพื่อยืนยันผลจากการทดลองอีกครั้งหนึ่ง

#### 2.11.4 การใช้หลักการทางสถิติในการทดลอง

การใช้หลักการทางสถิติในการทดลองนี้ ผู้ทำการทดลองต้องมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ทำการทดลอง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานในสาขาที่จะทำการทดลอง โดยใช้ความรู้ที่ไม่ใช่วิธีการทางสถิติในการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น
- 2) ผู้ทำการทดลอง ควรเลือกการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
- 3) ผู้ทำการทดลอง ควรเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างนัยสำคัญในทางปฏิบัติและนัยสำคัญทางสถิติ เพราะว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในการทดลอง ซึ่งเรียกว่าความแตกต่างทางค้านสถิตินั้น ไม่สามารถประกันได้ว่า จะมีความแตกต่างมากเพียงพอที่จะใช้ในทางปฏิบัติ และจะต้องคำนึงถึงด้านทุนว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่
- 4) ผู้ทำการทดลอง ควรทำการทดลองซ้ำๆ หลายครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลที่ได้ถูกต้อง

### 2.11.5 การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบ (Hypothesis Testing)

1) ความหมายของสมมติฐานทางสถิติ (กับยา วนิชย์บัญชา) สมมติฐาน คือ ความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของกลุ่มบุคคลใดๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าสมมติฐานเป็นสิ่งที่บุคคลหรือองค์กรคาดว่าจะเกิดขึ้น ความเชื่อหรือสิ่งที่คาดนั้นอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้

2) ชนิดของสมมติฐาน (ศรีจันทร์ ทองประเสริฐ, จันทนา จันทoro) สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

2.1) สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ใช้สัญลักษณ์  $H_0$

2.2) สมมติฐานอื่นๆ (Alternative Hypothesis) ใช้สัญลักษณ์  $H_1$

สมมติฐานหลักที่ตั้งขึ้น เพื่อทดสอบว่าจะยอมรับหรือไม่ว่าเป็นจริง การปฏิเสธไม่ยอมรับ สมมติฐานหลัก ก็คือการยอมรับสมมติฐานอื่นๆ ว่าเป็นจริง

### 2.11.6 ประเภทของสมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1) สมมติฐานเดียว (Simple Hypothesis) คือ สมมติฐานประเภทที่กำหนดค่าเฉพาะของพารามิเตอร์เจาะจงลงไว้ว่ามีค่าเท่ากันเท่าใด

2) สมมติฐานรวม (Composite Hypothesis) คือ สมมติฐานประเภทที่มีค่าพารามิเตอร์หลายค่า

สมมติฐานหลักและสมมติฐานอื่นๆ อาจเป็นสมมติฐานประเภทสมมติฐานเดียวหรือ สมมติฐานรวมก็ได้ แสดงตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

#### ตัวอย่างที่ 1

$$H_0 : \mu = 72$$

$$H_1 : \mu \neq 72$$

ในตัวอย่างนี้ สมมติฐานหลักคือค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 72 ซึ่งเป็นค่าเฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั้นสมมติฐานหลักจึงเป็นสมมติฐานเดียว การทดสอบกระทำเพื่อพิสูจน์ว่า  $\mu$  มีค่าเท่ากับ 72 หรือไม่ ส่วนสมมติฐานอื่นๆ เป็นเรื่องเดียวกับสมมติฐานหลัก คือเป็นประเภทสมมติฐานเดียว

#### ตัวอย่างที่ 2

$$H_0 : \mu \geq 72$$

$$H_1 : \mu < 72$$

ในตัวอย่างนี้ ทั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานอื่นๆ เป็นประเกทสมมติฐานรวม กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่จะทดสอบในสมมติฐานหลักนั้นมีค่าได้ๆ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 72 ส่วนค่าเฉลี่ยใน สมมติฐานอื่นๆ มีค่าได้ๆ ใกล้ที่น้อยกว่า 72

### ตัวอย่างที่ 3

$$H_0 : \mu = 72$$

$$H_1 : \mu \neq 72$$

ในตัวอย่างนี้ สมมติฐานหลักเป็นประเกทสมมติฐานเดียว ส่วนสมมติฐานอื่นๆ เป็น ประเกทสมมติฐานรวม

3) ความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น 2 ประเกท ดังต่อไปนี้

3.1) ความผิดพลาดประเกทที่ 1 (Type I Error) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า ระดับ นัยสำคัญ (Level of Significance) ใช้สัญลักษณ์  $\alpha$  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธ สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานอื่นๆ โดยที่สมมติฐานหลักเป็นจริง

3.2) ความผิดพลาดประเกทที่ 2 (Type II Error) ใช้สัญลักษณ์  $\beta$  เป็นความ ผิดพลาดที่เกิดจากการยอมรับสมมติฐานหลักและปฏิเสธสมมติฐานอื่นๆ โดยที่สมมติฐานอื่นๆ เป็น จริงในการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้ทดสอบย่อมต้องการให้มีความผิดพลาดทั้งสองประเกท ( $\alpha$  และ  $\beta$ ) น้อยที่สุด แต่เมื่อค่าของ  $\alpha$  ลดลง ค่าของ  $\beta$  จะเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อค่าของ  $\alpha$  เพิ่มขึ้น ค่า ของ  $\beta$  จะลดลง ดังนั้นเมื่อต้องการลดความผิดพลาดทั้งสองประเกทให้คล่องได้พร้อมๆ กัน ทำได้ ด้วยการเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้มากขึ้น

4) การตั้งสมมติฐานในการออกแบบการทดลอง (ปารเมศ ชูตินา) การตั้งสมมติฐาน ในการออกแบบการทดลอง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

4.1) การออกแบบการทดลองแบบผลกระทบคงที่ (Fixed Effects Model) จะ ทำการตรวจสอบว่าปัจจัยต่างๆ มีผลกระทบต่อกระบวนการหรือไม่ สามารถตั้งสมมติฐานได้ ดังต่อไปนี้

$$H_0 : \text{ปัจจัยไม่มีผลต่อกระบวนการ}$$

$$H_1 : \text{ปัจจัยมีผลต่อกระบวนการ}$$



หรือสามารถเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์  $\mu$  เมื่อ  $\mu$  คือค่าเฉลี่ยของปัจจัย

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_\alpha$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j ; \text{ อย่างน้อยที่สุดหนึ่งคู่ } (i,j)$$

หรือสามารถเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์  $\tau$  เมื่อ  $\tau$  คือค่าเฉลี่ยของปัจจัย

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_\alpha = 0$$

$$H_1 : \tau_i \neq 0 ; \text{ อย่างน้อยที่สุดหนึ่งค่า } i$$

4.2) การออกแบบการทดลองแบบผลกระทบแบบสุ่ม (Random Effects Model) จะทำการตรวจสอบว่า ความแปรปรวน ( $\sigma^2\tau$ ) จะมีค่าเท่ากับ 0 หรือไม่ เพราะไม่สามารถหาค่าของอิทธิพล (Effect) ของระดับของปัจจัยที่เกิดขึ้นแน่นอน สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้

$$H_0 : \sigma^2\tau = 0$$

$$H_1 : \sigma^2\tau > 0$$

4.3) การออกแบบการทดลองแบบผสม (Mixed Effects Model) เมื่อปัจจัยในการทดลองมีลักษณะเป็นแบบผลกระทบคงที่ (Fixed Levels) และแบบสุ่ม (Random Levels) รวมกันอยู่ จะต้องใช้การทั้งสมมติฐานของ 2 กรณีที่กล่าวข้างต้น โดยแยกตามลักษณะรูปแบบของปัจจัยนั้น ๆ

#### 2.8.6 ชนิดของแผนการออกแบบการทดลอง

แผนการออกแบบการทดลองสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้

1) แผนการออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว (Single Factor Design) จะต้องเก็บข้อมูลโดยระดับของปัจจัยหรือทรีเม็นต์ (Treatment) เพื่อทดสอบว่าระดับของปัจจัยต่างๆ มีผลต่อค่าตอบสนองหรือไม่ โดยแผนการออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ


1.1) การทดลองแบบสุ่มโดยสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) เป็นการทดลองที่มีปัจจัยเดียว แต่จะทำการเปรียบเทียบระหว่างระดับของปัจจัย มีปัจจัยที่

ควบคุมไม่ได้ มีผลกระทบน้อย และไม่มีปัจจัยรบกวน (Nuisance Factor) โดยการทดลองจะใช้หลักการทำแบบสุ่ม (Randomization) และการทำซ้ำ (Replication)


1.2) การทดลองแบบสุ่มโดยสมบูรณ์ภายในล็อก (Completely Randomized Block Design) เป็นการทดลองที่มีปัจจัยเดียวและมีปัจจัยรบกวน (Nuisance Factor) ที่มีผลกระทบต่อค่าตอบสนอง และต้องทำการกำจัดปัจจัยรบกวนดังกล่าวทิ้ง บางครั้งปัจจัยรบกวนนี้ไม่ทราบและไม่สามารถควบคุมได้ จึงใช้วิธีการบล็อก (Blocking) ในการกำจัดผลของปัจจัยรบกวนออกได้

2) แผนการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล (Factorial Design) แผนการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเป็นการทดลองที่พิจารณาถึงผลที่เกิดจาก การรวมกันของระดับ (Level) ของปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้นๆ จึงเป็นวิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ในการศึกษาถึงผลของปัจจัย (Factor) ตัวละ 2 ปัจจัยขึ้นไป ตัวอย่างเช่น กรณี 3 ปัจจัย ถ้าปัจจัย A ประกอบด้วย 3 ระดับ ปัจจัย B ประกอบด้วย 3 ระดับ และปัจจัย C ประกอบด้วย 3 ระดับ ใน การทดลองทำซ้ำ (Replicate) 2 ครั้ง จะประกอบด้วยการทดลองทั้งหมด  $3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$  การทดลอง และเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบของการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีการไขว้ (Crossed) ซึ่งกันและกัน

ผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่ง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลตอบสนอง (Response) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยนั้นๆ ซึ่งเรียกว่าปัจจัยหลัก (Main Effect) และหากผลตอบสนองของปัจจัยหนึ่งขึ้นกับระดับของปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเรียกว่าการมีอันตรกิริยา (Interaction) ตอกันระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดคังกล่าว สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.15 และ 2.16

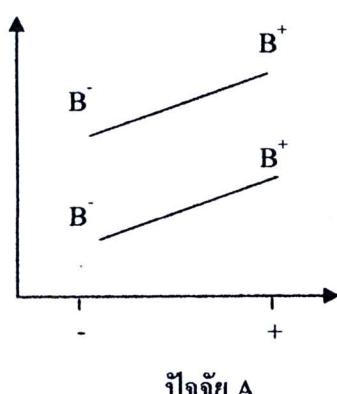

รูปที่ 2.15 แสดงการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลที่ไม่มีอันตรกิริยาระหว่างปัจจัย

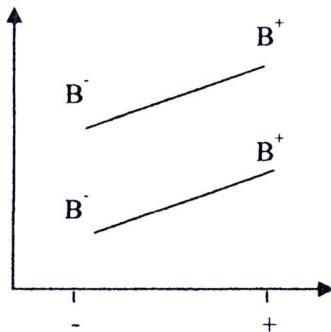

ปัจจัย A

รูปที่ 2.16 แสดงการออกแบบเชิงแฟคทอรีเดียวที่มีอันตรกิริยาระหว่างปัจจัย

จากรูปที่ 2.15 จะเห็นได้ว่า เส้นของ B- และ B+ จะประมาณได้ว่าขนานกัน ซึ่งลักษณะของกราฟเช่นนี้จะบ่งบอกถึงการไม่มีอันตรกิริยาซึ่งกันและกันของปัจจัยทั้งสอง ในทำนองเดียวกัน จากรูปที่ 2.16 จะเห็นได้ว่า เส้นของ B- และ B+ ไม่ขนานกัน และสามารถกล่าวได้ว่าปัจจัยทั้งสองมี อันตรกิริยาต่อ กัน บ่อยครั้งที่กราฟลักษณะเช่นนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึงการมีนัยสำคัญ (Significant) ของอันตรกิริยา อย่างไรก็ตามกราฟเช่นนี้ไม่ควรนำมาใช้แทนเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลในทางสถิติ เพราะว่าการตีความจากกราฟค่อนข้างที่จะขึ้นกับความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งอาจ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือวิเคราะห์ผิดพลาด ได้รูปแบบของแผนการออกแบบการทดลองเชิง แฟคทอรีเดียวแบบง่ายในกรณีที่แผนการทดลองมีลักษณะเฉพาะตัวอีกดังต่อไปนี้

- 1) การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอรีเดียว  $2^k$  ( $2^k$  Factorial Design) เป็นการทดลอง ที่มี  $k$  ปัจจัย แต่ละปัจจัยมีระดับของปัจจัยอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับต่ำ ใช้สัญลักษณ์  $-1$  หรือ (-) และ ระดับสูง ใช้สัญลักษณ์  $1$  หรือ (+) การทดลองแบบนี้หมายความว่าการทดลองที่มีปัจจัยมากๆ เป็น การทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลเบื้องต้นจะช่วยในการทดลองที่จะเลือกต่อไป

- 2) การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอรีเดียว  $3^k$  ( $3^k$  Factorial Design) เป็นการทดลอง ที่มี  $k$  ปัจจัย แต่ละปัจจัยมีระดับของปัจจัยอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ ใช้สัญลักษณ์  $-1$  หรือ (-) ระดับกลาง ใช้สัญลักษณ์  $0$  หรือ (0) และระดับสูง ใช้สัญลักษณ์  $1$  หรือ (+) การทดลองแบบนี้ หมายความเมื่อผู้ทดลองกำลังสนใจกับผลตอบสนองที่มีลักษณะเป็นส่วนโดย

- 3) การออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอรีเดียว (Fractional Factorial Design) เป็นการทดลองที่ใช้ในกรณีเมื่อการทดลองมีหลายปัจจัย ทำให้ต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลมาก ดังนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์ของทรีทเม้นต์ (Treatment Combination) บางค่าวุ้งตัดออกไปโดย อาศัยหลักการของการคอนฟาวด์ (Confounding) ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองนั้นลดลง

#### 4) แผนการออกแบบการทดลองอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

- 4.1) แผนการออกแบบการทดลองลาตินสแคร์ (Latin Square Design)
- 4.2) แผนการออกแบบการทดลองเนสต์ед (Nested Design)
- 4.3) แผนการออกแบบการทดลองสปีทพล็อก(Split-Plot Design)
- 4.4) แผนการออกแบบการทดลองพื้นผิวผลตอบ (Response Surface Design)
- 4.5) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)

#### 2.8.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

คือเทคนิคที่ใช้ในการจัดสรรความแปรปรวนหรือความแปรผัน(Variance) ที่เกิดขึ้นในข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามแหล่งที่คาดว่าทำให้เกิดความแปรผัน ความแปรผันที่เกิดขึ้นในข้อมูล เจียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้

$$\text{ความแปรผันทั้งหมด} = \text{ความแปรผันเนื่องจากปัจจัย} + \text{ความแปรผันโดยธรรมชาติของข้อมูล}$$

สมการดังกล่าวได้จากการข้อคิดที่ว่า ความแตกต่างกันของข้อมูลนั้น ไม่น่าจะมาจากสาเหตุ ของความแปรผันโดยธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random Error) ของข้อมูลแต่ เพียงอย่างเดียว แต่น่าจะมาจากปัจจัย (Factor) หนึ่งปัจจัยใดหรือหลายปัจจัยทำให้เกิดความแปรผัน ดังนั้นความแปรผันทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับข้อมูลจึงเนื่องมาจากการอิทธิพลของปัจจัยและธรรมชาติของ ข้อมูล

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มของข้อมูลถือได้ว่าเป็นตัวแปรอิสระซึ่งมีผลต่อ ตัวแปรตาม โดยเป็นข้อมูลที่วัดผลหรือเก็บรวบรวมมา ตัวแปรอิสระดังกล่าวมักจะไม่ได้มีแค่ค่า เดียวแต่จะมีหลาย ๆ ค่าซึ่งเรียกว่าระดับ (Level) ของปัจจัย ถ้าปัจจัยนั้นๆ มีผลต่อตัวแปรตามจริงๆ แต่ละระดับก็จะมีผลต่อตัวแปรตามไม่เหมือนกัน การวิเคราะห์จึงทำโดยการทำการทดลอง (Treatment) กำหนดค่าตัวแปรอิสระที่ระดับต่างๆ เพื่อหาตัวแปรตามที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้นๆ แล้วนำไปวิเคราะห์คุณว่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของการทดลองนั้นมีนัยสำคัญ หรือไม่มีอิทธิพลกับความแปรผันโดยธรรมชาติของตัวแปรตาม และเพื่อที่จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์มี ความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดลอง จึงมักจะต้องทำการทวนซ้ำ (Replicated) ให้ได้ จำนวนข้อมูลที่แต่ละการทดลองมากพอ

การเลือกระดับของปัจจัยถ้าเป็นการเจาะจง รูปแบบของการทดลองจะถูกเรียกว่าแบบ ผลกระทบคงที่ (Fixed Effect Model) ผลที่ได้จากการทดสอบจะสรุปได้เฉพาะอิทธิพลของปัจจัยที่

ระดับที่นำมาทดสอบ แต่ถ้าเลือกระดับของปัจจัยเป็นการเลือกแบบสุ่มรูปแบบของการทดสอบจะเป็นแบบสุ่ม (Random Effect Model) ผลที่ได้จากการทดสอบจะสรุปอิทธิพลโดยรวม (in General) ของปัจจัยจาก

ความแปรผันทั้งหมด = ความแปรผันเนื่องจากปัจจัย + ความแปรผันโดยธรรมชาติของข้อมูล

หรือเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้เป็น

$$SS_T = SS_{Tr} + SS_E$$

โดยที่

$SS_T$  คือ ผลรวมกำลังสองทั้งหมด

$SS_{Tr}$  คือ ผลรวมกำลังสองเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัย

$SS_E$  คือ ผลรวมกำลังสองเนื่องจากความผิดพลาดแบบสุ่ม

การวัดความแปรผันจากข้อมูลในการทดลองนี้ จะใช้ค่าวariance ค่าของความแปรผัน (Variance) ที่ดีที่สุดคือ ค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังสอง (Mean Square : MS) โดยที่ค่า MS สามารถคำนวณได้จาก

$$MS = \frac{SS}{DF}$$

เมื่อ

$SS$  คือ ผลรวมกำลังสอง (Sum of Square)

$DF$  คือ จำนวนของความอิสระ

### 2.8.8 สถิติทดสอบ (Test Statistic) ที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าความแปรผันคือ

$$F = \frac{MS_{Tr}}{MS_E}$$

เมื่อ

$MS_{Tr}$  คือ ค่าเฉลี่ยผลบวกกำลังสองของปัจจัย

$MS_E$  คือ ค่าเฉลี่ยผลบวกกำลังสองของความผิดพลาดแบบสุ่ม

เปรียบเทียบค่าสถิติสำหรับทดสอบ  $F$  กับค่า  $F_\alpha, V_1, V_2$

ถ้า  $F \geq F_\alpha, V_1, V_2$  ปฏิเสธ  $H_0$

ถ้า  $F < F_\alpha, V_1, V_2$  ยอมรับ  $H_1$

เมื่อ  $\alpha$  คือระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)

$V_1$  คือ ขั้นของความอิสระของปัจจัย

$V_2$  คือ ขั้นของความอิสระของความผิดพลาดแบบสุ่ม

### 2.8.9 รูปแบบเชิงเส้นทางสถิติ (Linear Statistical Model)

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้จำเป็นต้องมีการสร้างรูปแบบเชิงเส้นขึ้นด้วย ซึ่งลักษณะรูปแบบเชิงเส้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของแผนกรอกแบบการทดลอง จะแสดงดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีที่มี 3 ปัจจัย รูปแบบเชิงเส้นคือ

$$Y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta \phi + \gamma \kappa + (\tau\beta)\iota\phi + (\tau\gamma)\iota\kappa + (\beta\gamma)\phi\kappa + (\tau\beta\gamma)\iota\phi\kappa + \varepsilon$$

โดยที่

$i = 1, 2, 3, \dots, a$  (ระดับของปัจจัย A)

$j = 1, 2, 3, \dots, b$  (ระดับของปัจจัย B)

$k = 1, 2, 3, \dots, c$  (ระดับของปัจจัย C)

$l = 1, 2, 3, \dots, n$  (จำนวนช้ำ)

เมื่อ

- $Y_{ijkl}$  คือ ค่าตัวแปรตอบสนองหรือตัวแปรตาม  
 $\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าคงที่  
 $\tau_l$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัย A  
 $\beta_\phi$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัย B  
 $\gamma_K$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัย C  
 $(\tau\beta)_l\phi$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของอันตรกิริยาของปัจจัย A และ B  
 $(\tau\gamma)_l\kappa$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของอันตรกิริยาของปัจจัย A และ C  
 $(\beta\gamma)_{l\phi\kappa}$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของอันตรกิริยาของปัจจัย B และ C  
 $\varepsilon_l\phi\kappa_l$  คือ ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของความผิดพลาดแบบสุ่ม

โดยข้อมูลจะถูกนำมาคำนวณและใส่ไว้ในตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัย แสดงดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 แสดงการคำนวณการวิเคราะห์ความแปรปรวน

Source of Variation	Sum of Square	Degree of Freedom	Mean Square	$F_0$
A	$SS_A$	$a-1$	$\frac{SS_A}{DF}$	$\frac{MS_A}{MS_E}$
B	$SS_B$	$b-1$	$\frac{SS_B}{DF}$	$\frac{MS_B}{MS_E}$
C	$SS_C$	$c-1$	$\frac{SS_C}{DF}$	$\frac{MS_C}{MS_E}$
AB	$SS_{AB}$	$(a-1)(b-1)$	$\frac{SS_{AB}}{DF}$	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
AC	$SS_{AC}$	$(a-1)(c-1)$	$\frac{SS_{AC}}{DF}$	$\frac{MS_{AC}}{MS_E}$
BC	$SS_{BC}$	$(b-1)(c-1)$	$\frac{SS_{BC}}{DF}$	$\frac{MS_{BC}}{MS_E}$
ABC	$SS_{ABC}$	$(a-1)(b-1)(c-1)$	$\frac{SS_{ABC}}{DF}$	$\frac{MS_{ABC}}{MS_E}$

ตารางที่ 2.5 (ต่อ) แสดงการคำนวณการวิเคราะห์ความแปรปรวน

Error	$SS_E$	$abc(n-1)$	$\frac{SS_E}{DF}$	
Total	$SS_T$	$abcn - 1$		

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c \sum_{l=1}^n Y_{ijkl}^2 - \frac{Y^2}{abcn}$$

$$SS_A = \frac{1}{bcn} \sum_{i=1}^a Y_{i...}^2 - \frac{Y^2}{abcn}$$

$$SS_B = \frac{1}{acn} \sum_{j=1}^b Y_{j...}^2 - \frac{Y^2}{abcn}$$

$$SS_C = \frac{1}{abn} \sum_{k=1}^c Y_{k...}^2 - \frac{Y^2}{abcn}$$

$$SS_{AB} = \frac{1}{cn} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b Y_{ij...}^2 - \frac{Y^2 - SS_A - SS_B}{abcn}$$

$$SS_{AC} = \frac{1}{bn} \sum_{i=1}^a \sum_{k=1}^c Y_{ik...}^2 - \frac{Y^2 - SS_A - SS_C}{abcn}$$

$$SS_{BC} = \frac{1}{an} \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c Y_{jk...}^2 - \frac{Y^2 - SS_B - SS_C}{abcn}$$

$$SS_{ABC} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c Y_{ijkl}^2 - \frac{Y^2 - SS_A - SS_B - SS_C - SS_{AB} - SS_{AC} - SS_{BC}}{abcn}$$

$$SS_E = SS_T - SS_{ABC}$$

การทดสอบสมมติฐานของการทดลอง จะใช้ค่าสถิติทดสอบที่มีการกระจายแบบเอฟ ( $F$ -Distribution) โดยกำหนดค่า  $\alpha$  ก่อน หากค่า  $F < F_{\alpha}, V_1, V_2$  ยอมรับ  $H_0$  นั้นคือปัจจัยนั้นไม่มีผลต่อค่าตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น  $(1-\alpha)\%$  แต่ถ้าหาก  $F \geq F_{\alpha}, V_1, V_2$  ปฏิเสธ  $H_0$  นั้นคือปัจจัยนั้นมีผลต่อค่าตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น  $(1-\alpha)\%$

#### 2.8.10 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ (Model Adequacy Checking)

การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ เป็นวิธีการตรวจสอบที่ทำให้ทราบว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามหลักการทางสถิติหรือไม่ โดยอาศัยข้อสมมติฐานที่สำคัญซึ่งอธิบายได้โดยใช้แบบจำลองดังต่อไปนี้

$$\text{สมการเชิงเส้นตรง} : Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

โดยที่

- $Y_{ij}$  คือ ค่าตัวแปรตอบสนองหรือตัวแปรตาม
- $\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าคงที่
- $\tau_i$  ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัย
- $\varepsilon_{ij}$  ค่าที่เกิดจากอิทธิพลของความผิดพลาดแบบสุ่มหรือความผิดพลาดแบบสุ่ม

โดยความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random Error) จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระต่อกันคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และ  $\sigma^2$  มีค่าคงตัวแต่ไม่ทราบค่า ซึ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้

$$Y_{ij} - NID(0, \sigma^2)$$

ถ้าสมมติฐานเหล่านี้เป็นจริง กระบวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้ก็จะเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการไม่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของระดับที่ถูกต้อง

ในทางปฏิบัติ สมมติฐานมักจะไม่เป็นเช่นนี้ ซึ่งจะเชื่อถือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ก็ต่อเมื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานว่าเป็นจริงเสียก่อน โดยสามารถตรวจสอบสมมติฐานขั้นต้นและความถูกต้องของแบบจำลองได้โดยการตรวจสอบส่วนตาก้าง (Residual) สำหรับค่าสังเกต  $j$  ของระดับที่  $i$  ส่วนตาก้างจะมีค่าเป็น

$$e_{ij} = Y_{ij} - \hat{Y}_{ij}$$

โดยที่  $\hat{Y}_{ij}$  คือค่าประมาณของค่าสังเกต  $Y_{ij}$  ซึ่งหาได้จาก

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{ij} &= \hat{\mu} + \hat{\tau}_i \\ &= \bar{Y}_{...} + (\bar{Y}_i - \bar{Y}_{...}) \\ &= \bar{Y}_i\end{aligned}$$

จากสมการ ค่าประมาณของค่าสังเกตใด ๆ ในระดับที่  $i$  ก็คือค่าเฉลี่ยของระดับนั้น ๆ ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบมีอยู่ 3 ประเภท คือ

2.8.11 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) หรือไม่ โดยนำค่าส่วนตกค้าง (Residual) ไปทดสอบ ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- 1) การทดสอบแบบไครสแควร์ ( $\chi^2$ -Goodness of Fit Test)
- 2) การทดสอบแบบโคลโกรอฟ-สมอร์โนฟ (Kolgomorov-Smirnov Test)
- 3) การทดสอบโดยใช้กราฟตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (NOPP)

2.8.12 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเป็นอิสระซึ่งกันหรือไม่ ทดสอบโดยใช้แผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่างค่าส่วนตกค้าง (Residual) กับลำดับเวลาของการเก็บข้อมูล แล้วคุณภาพของข้อมูลว่ามีการกระจายเป็นอิสระหรือมีลักษณะเป็นรูปแบบใดๆ

2.8.13 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน เป็นการทดสอบความสม่ำเสมอของการกระจายของข้อมูล ทดสอบโดยใช้แผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่างค่าส่วนตกค้าง (Residual) กับค่าที่ถูกพิจารณา (fitted Value) ถ้าหากข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวนหรือมีความสม่ำเสมอของการกระจายของข้อมูล รูปที่พล็อตขึ้นมาจะกระจายอยู่ทั่วไป ไม่มีรูปแบบหรือโครงสร้างใดๆทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นใด และทดสอบโดยใช้แผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) ระหว่างค่าส่วนตกค้าง (Residual) กับระดับของปัจจัยแต่ละปัจจัย ถ้าหากข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวนหรือมีความสม่ำเสมอของการกระจายของข้อมูล รูปที่พล็อตขึ้นมาจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก แต่ถ้ารูปที่พล็อตขึ้นมาไม่มีลักษณะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นลำดับ (Megaphone) แสดงว่าข้อมูลนั้นไม่มีความเสถียรของความแปรปรวนหรือไม่มีความสม่ำเสมอของการกระจายของข้อมูล

2.8.14 การทดสอบพารามิเตอร์ของสองประชากร

การทดสอบพารามิเตอร์ของสองประชากร (Test of Two Parameters) เป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของสองประชากร โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์

กับค่าความน่าจะเป็นของการขอมรับสมมติฐานหลักสมมติฐานสำหรับการทดสอบพารามิเตอร์ของสองประชากร มีดังต่อไปนี้

### กรณีการทดสอบด้านเดียว

$$H_0 : \mu_x = \mu_y$$

$$H_1 : \mu_x > \mu_y$$

### กรณีการทดสอบด้านเดียว

$$\begin{aligned} 1) \quad H_0 &: \mu_x = \mu_y \quad \text{หรือ} \quad \mu_x \leq \mu_y \\ H_1 &: \mu_x > \mu_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad H_0 &: \mu_x = \mu_y \quad \text{หรือ} \quad \mu_x \geq \mu_y \\ H_1 &: \mu_x < \mu_y \end{aligned}$$

การทดสอบพารามิเตอร์ของสองประชากร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

1) การทดสอบสมมติฐานว่า ค่าเฉลี่ยของสองประชากรซึ่งมีการแจกแจงของความน่าจะเป็นแบบปกติที่มีค่าเท่ากัน โดยที่ทราบค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองประชากร (Test of the hypothesis that the means of two normal distributions are equal when both standard deviations are known.)

2) ในการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของสองประชากรมีค่าเท่ากันหรือไม่ โดยทราบค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองประชากร สถิติสำหรับการทดสอบคือ  $U$  ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\left( \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

โดยที่  $X$  คือค่าเฉลี่ยของค่าของตัวแปรแบบสุ่มที่มาจากการตรวจซึ่งมี  $\sigma_x^2$  เป็นค่าความแปรปรวน โดยมีจำนวนประชากร  $n_x$

$Y$  คือค่าเฉลี่ยของค่าของตัวแปรแบบสุ่มที่มาจากการที่สองซึ่งมี  $\sigma_y^2$  เป็นค่าความแปรปรวน โดยมีจำนวนประชากร  $n_y$

1) การทดสอบสมมติฐานว่า ค่าเฉลี่ยของสองประชากรซึ่งมีการแจกแจงของความน่าจะเป็นแบบปกติที่มีค่าเท่ากัน โดยที่ไม่ทราบค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองประชากรแต่ทราบว่าเท่ากัน (Test of the hypothesis that the means of two normal distributions are equal, assuming that the standard deviations are unknown but equal.)

2) ในการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของสองประชากรมีค่าเท่ากันหรือไม่ โดยไม่ทราบค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองประชากรแต่ทราบว่าเท่ากัน สถิติสำหรับการทดสอบก็คือ  $t$  ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

3) เมื่อทราบแบบจำลองการถดถอยแล้ว จะต้องตรวจสอบขนาดของความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ ที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (The Coefficient of Determination : R-Square)

ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R-Square) แสดงโดยใช้ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ ต่อความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตัวแปรตาม ดังนั้น R-Square จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

1) ถ้า R-Square มีค่าเข้าใกล้ 0 เช่น  $R-Square = 0.1$  แสดงว่า 10% ของความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ ส่วนอีก 90% ที่เหลือจะมาจากปัจจัยอื่นๆ

2) ถ้า R-Square มีค่าเข้าใกล้ 1 เช่น  $R-Square = 0.9$  แสดงว่า 90% ของความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ ส่วนอีก 10% ที่เหลือจะมาจากปัจจัยอื่นๆ

3) ถ้า R-Square มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า ความแปรปรวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ

4) ถ้า R-Square มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า ความแปรปรวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ

### 2.8.15 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลอง เป็นเครื่องมือสำคัญในระบบงานของค้านวิศวกรรม สำหรับการเพิ่มสมรรถนะของกรรมวิธีการผลิตของกระบวนการ ซึ่งมักจะทำให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการใหม่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการพัฒนากระบวนการ สามารถพิจารณาในรูปแบบต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการ
- 2) การลดความผันแปรของกระบวนการ และกระบวนการนี้ค่าไกล์เดียงกับเป้าหมายที่ต้องการ
- 3) การลดเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนา
- 4) การลดต้นทุนโดยรวมของกระบวนการ วิธีการออกแบบการทดลอง มีบทบาทอย่างมากในการออกแบบทางวิศวกรรม ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมา การประยุกต์การออกแบบการทดลองในการออกแบบทางวิศวกรรม จะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
  - 4.1) การประเมินและเปรียบเทียบของพื้นฐานการออกแบบ
  - 4.2) การประเมินทางเดือกของวัสดุ
  - 4.3) เดือกพารามิเตอร์ของการออกแบบที่เมื่อพารามิเตอร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
  - 4.4) หากพารามิเตอร์ในการออกแบบที่มีผลต่อสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้การออกแบบการทดลองในลักษณะนี้ สามารถส่งผลต่อผลิตภัณฑ์คือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายกว่า มีความน่าเชื่อถือ มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สั้นกว่า

### 2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวขังการกลึงปอก ได้มีผู้ทำการวิจัยไว้มากนัก ดังเช่น ชัยพฤกษ์ อากา渥 คณะได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการตึงมีดลีกและอัตราการป้อนที่มีผลต่อแรงตัดเฉือนที่เกิดขึ้นระหว่างการกลึงชิ้นงานเหล็กกล้า St. 37 โดยในงานวิจัยนี้ใช้เหล็กกล้าแบบ St.37 กับมีดเล็บแบบ Carbide Tip K10  $\chi = 45^\circ$   $r = 12^\circ$   $\alpha = 80^\circ$  และทำการตึงมีดกลึงให้มีอัตราการตึงมีดลีกต่างกัน 5 ค่า ได้แก่ 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 และ 1.2 ม.ม. โดยกำหนดค่าอัตราป้อนที่ 0.04, 0.07, 0.1, 0.16, 0.2 และ 0.28 ม.ม. ต่อรอบ จากนั้นทำการกลึงและบันทึกค่า จากการศึกษาพบว่าแรงการตัดเฉือนจะแปรผันตรงกับอัตราการป้อนตัด และอัตราการกินลีก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแรงร่วมกับลักษณะของเศษ โดยหากการกลึง พบร่วมแรงเนื่องตัดในทิศทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่ำจะเป็นชุด

ที่ได้เศษตัดที่คือ โดยไม่มีรอยใหม่ เนื่องจากความร้อน ในขณะที่ บรรยงค์ จงไทรรุ่งเรือง (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ 3 ตัวแปร อันได้แก่ ส่วนโถงปลายมีด ความลึกในการกินชิ้นงาน และอัตราการเดินมีดต่อรอบ ที่มีผลต่อความเรียบผิวโดยนำหลักการของ Design and Analysis of Experiments เป็นพื้นฐานในการวิจัย มาช่วยในการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความเรียบผิว พนว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเรียบผิวคือ ส่วนโถงปลายมีดและอัตราการเดินมีดต่อรอบ โดยมีความสัมพันธ์กันตามสมการของความเรียบผิว ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลโดยหลักการของ Design and Analysis of Experiments พนว่าส่วนโถงปลายมีดไม่มีผลต่ออัตราการหลุดออกของเศษโลหะ เนื่องจากความลึกในการกินชิ้นงานไม่มีผลต่อความเรียบผิว แต่สามารถควบคุมอัตราการหลุดออกของเศษโลหะให้ได้ความเรียบผิวที่ต้องการ ได้ โดยการเลือกใช้อัตราการเดินมีดต่อรอบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความเรียบที่ต้องการ ในขณะที่ ปัญญา วนทะ ไชย, (2548) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหลักในการกลึงเหล็กหล่อศีเทา(Gray Cast Iron) ชนิด FC 30 ตามมาตรฐาน JIS G5501 โดยใช้ใบมีด 2 ชนิด คือ ใบมีดคาร์ไบด์(Carbide Tools) และใบมีดเซรามิก(Ceramic Tools) ที่สภาวะเสื่อมใน การตัดต่างๆ โดยใช้ความเร็วตัด(Cutting Speed) ที่ 250, 400 และ 550 เมตรต่อวินาที อัตราป้อน(Feed rate) เท่ากับ 0.02, 0.06 และ 0.1 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการตัด(Depth of Cut) เท่ากับ 0.1, 0.2 และ 0.3 มิลลิเมตร และใช้วิธีการทดลองแบบ Factorial Design จำนวน 11 ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม MINITAB พนว่าในการกลึงด้วยใบมีดเซรามิก ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความขรุขระของพื้นผิวและค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดชิ้นงานคือ ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการป้อน รวมทั้งอิทธิพลร่วม (Interaction) ของทุกปัจจัย โดยที่สภาวะการตัดที่ดีที่สุดคือ ที่ความเร็วตัด 550 เมตรต่อนาที อัตราป้อนที่ 0.02 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการป้อน 0.2 มิลลิเมตร แต่เมื่อเทียบกับค่าความขรุขระของพื้นผิว และค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดชิ้นงานคือ ความเร็วตัด อัตราป้อนและอิทธิพลร่วม (Interaction) ของทุกปัจจัย โดยที่สภาวะการตัดที่ดีที่สุดคือ ที่ความเร็วตัด 400 เมตรต่อนาที อัตราป้อนที่ 0.06 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการป้อน 0.1 มิลลิเมตร และสภาวะการตัดที่ดีที่สุดจากการทดลองนี้พบว่า ใบมีดเซรามิกให้ค่าความขรุขระของพื้นผิวและค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดชิ้นงานที่น้อยกว่าใบมีดคาร์ไบด์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  ในขณะที่ Lee, B.Y., Tamg, Y.S and Lii H.R.,(2000) ได้ศึกษาลึงพารามิเตอร์ใช้สำหรับการกลึงเพื่อให้อัตราการผลิตสูงสุด หรือให้ต้นทุนต่อชิ้นต่ำสุด โดยใช้การศึกษาแบบจำลอง Polynomial Network ซึ่งวิธีการแบบ Polynomial Network นี้สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัด ได้ เช่น

ความเร็ว อัตราป้อน ความลึกในการตัด ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการตัด เช่น ความชุรยะของพื้นผิว แรงที่ใช้ตัด อายุการใช้งานของมีด การหาค่าที่ดีที่สุดของแบบจำลอง Polynomial Network จะใช้วิธีการของ Sequential Quadratic Programming Method ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ Non-Linear Programming Method โดยกำหนดคุณที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับการตัด เป็นสมการ วัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการหาจุดที่ให้อัตราการผลิตสูงสุด หรือเพื่อหาต้นทุนต่อชิ้นต่ำสุด โดยมีสมการขอบข่ายคือ ความชุรยะที่ยอมรับ แรงที่ใช้ในการตัด และช่วงที่เป็นไปได้ของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตัด ในขณะที่ Choudhury, S.K., Kuman Eswar and Ghosh A (1999) ได้ศึกษาเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการตัดในสภาพต่างๆ เพื่อให้มีจำนวนการทดลองน้อยที่สุด โดยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการหาสภาวะที่ดีที่สุดของสมการอาบุคุมมีด โดยได้พัฒนาแบบจำลองต่อเนื่องจากสมการของ Taylor ซึ่งประกอบไปด้วยสมการ Exponent-n และค่าคงที่ C ซึ่งต้องการให้ใช้จำนวนการทดลองน้อยที่สุดในการทดลองใช้ระบบ Online Monitoring of Tools Wear จากการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่เพิ่มมากขึ้นในการตัดกับการสึกหรอของใบมีด ในขณะที่ Choudhury, S.K. and Appa Rao, I.V.K., (1999) ได้ศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้สมการอาบุคุมมีดมีค่าสูงขึ้น ซึ่งวิธีการใหม่นี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงสมการอาบุคุมมีดให้มีค่าสูงขึ้น โดยศึกษาวิธีถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการตัดและอัตราการป้อนควบคู่กันไป ซึ่งผลจากการทดลองพบว่า เมื่อตัดที่ความเร็วต่ำ ฝอยที่เกิดขึ้นจะมีน้อยและสัมผัสกับหน้ามีดยาวนานขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ความร้อนมีการกระจายที่ดีขึ้น ลดการเกิด Flank Wear และ Crater Wear ทำให้อาบุคุมมีดยาวนานขึ้นอีกด้วย ความเป็นไปได้ที่จะกำลังตัดที่ความเร็วสูง ใกล้กับค่าที่ดีที่สุดนั้นให้ลดความเร็วตัดลงเล็กน้อย เพื่อให้อาบุคุมมีดมีค่าสูงขึ้น เพราะความเร็วในการตัดมีอิทธิพลต่ออาบุคุมมีดสูงแต่ให้เพิ่มอัตราการป้อนแทน ซึ่งจะทำให้อัตราการผลิตมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก

จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่าการนำเทคนิคการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองคัววิธีทางสถิตินั้น ได้ถูกนำมาใช้ในทดลองเพื่อการคัดเลือกปัจจัยและหาค่าที่ดีที่สุดของปัจจัย ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถยืนยันผลที่ได้ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่ต้องการทำการทำทดลองในเชิงสถิติ และให้มีความเชื่อมั่น มีความเที่ยงตรง และแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงาน หรือพัฒนาระบบการทำงานใหม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในการทำงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำหลักการออกแบบการทดลองมาใช้ในการคัดกรองปัจจัยและหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วผิวงานกลึงปอกเหล็กกล้า St 37 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนต่อไป