

บรรณานุกรม

- ชัยพฤกษ์ อาภาเวท และคณะ, การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในการกึ่งกับลักษณะเศษที่
เกิดขึ้นของเหล็กกล้า St.37 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2547
- ประกิจ ทองระอา, การสร้างแบบจำลองของงานกึ่งปอกผิวแบบหลายชั้น สำหรับใช้ในการ
เลือกค่าพารามิเตอร์การตัดเฉือนที่เหมาะสม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ , 2541
- บรรยงค์ จงไทยรุ่งเรือง, การศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนโค้งปลายมีด ความลึกในการตัดและ
อัตราการเดินมีดที่มีผลต่อความเรียบผิว : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2547
- ปัญญา วินทะไชย, อิทธิพลของตัวแปรหลักในการกึ่งเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และ
เซรามิก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
- กิตติชัย หล่อบุญสม และศิริชัย ต่อสกุล, การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อเย็นในขบวนการกึ่ง
เหล็กหล่อ FCD 400 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550
- บรรเลง ศรีนิล และรศ.สมนึก วัฒนศรียุทธ, ตารางคู่มืองานโลหะ, กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
- ปารเมศ ชูติมา, การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- รศ.คมสัน จิระภัทรศิลป์, เอกสารประกอบการสอน ทฤษฎีการตัดเฉือน : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540
- ปฏิพันธ์ หงส์สุวรรณ, การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการหาพารามิเตอร์ในการตัดเฉือน
สำหรับชิ้นงานกลมและชิ้นงานเหลี่ยม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ , 2544
- นายวิทยา รุ่งเจริญวัฒนา, การใช้การออกแบบการทดลองในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ของเสียในขบวนการผลิตชิ้นส่วน CMC P-CAR : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550
- หนึ่งฤทัย ทุมสิทธิ์, การประยุกต์ใช้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการผลิตรีวคอนกรีต
โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองและวิธีการพื้นผิวผลตอบ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551

- ศุภวิทย์ อินตะแก้ว, การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร
 สัตว์ โดยการ ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบผสมผสาน :
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
- รัชกุล กุลคิดก, การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบชิ้นงานในขบวนการหล่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ คว
 อด แพลสติก โน ลีค โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
 2550
- สุรพงศ์ บางพาน, การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวกล้อง โดยใช้เทคนิคการออกแบบการ
 ทดลองทดลอง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
- สายใจ ชัยศิขริน, การพัฒนาคุณภาพของการผลิตชาฝรั่ง โดยแนวทางการออกแบบการทดลอง
 ทดลอง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
- พลวริน พลยิ่ง, การพัฒนาเทียนหอมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทดลอง :
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
- ปานิภา เสนาะคนตรี, การพัฒนาประสิทธิภาพงานหล่อเครื่องประดับด้วยการออกแบบการ
 ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง กรณีศึกษา โรงงานเครื่องประดับ : สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550
- สมหมาย สารมาท, การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการเชื่อมแบบทังสเดนอาร์ค เพื่อ
 ลดการแตกร้าวสำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
 2550
- การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดการแตกร้าวของแผ่นอลูมินาซึบสเทรท โดยเทคนิคการออกแบบการ
 ทดลองทดลอง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
- วรุตม์ บุญภักดี, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ SOLVENT RECOVERY
 โดยวิธีการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน
 จำกัด : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550
- ปัญญาคม เจริญไชย, การศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อความเรียบผิวและการสึกหรอของมีดกลึงในการ
 กลึงเหล็กเครื่องมือ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549
- เจริญ พัฒนตรีคุณฐ์, การศึกษาเปรียบเทียบการสึกหรอของใบมีดกลึงทั้งสเดนคาร์ไบด์
 อุดสาหกรรมในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง SCM420 :
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549

- เรืองวิทย์ สว่างแก้ว, การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ฟิเคชันในเม
 ทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่องในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง :
 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
- วิชาญ วรรณ, ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเหล็กปลายสั้น สำหรับกระบวนการหล่อเหล็กแท่ง
 แบบต่อเนื่องโดยวิธีการออกแบบการทดลอง : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
 2545
- Lee, B.Y., Tamg, Y.S and Lii H.R. "An Investigation of Modeling of the Machining Database
 in Turning Operation", *Journal of Material Processing Technology*.105,1-6, 2000
- Choudhury, S.K., Kuman Eswar and Ghosh A. "A Scheme of Adaptive Turning Operations",
Journal of Material Processing Technology.87, 119-127, 1999
- Choudhury, S.K. and Appa Rao, I.V.K. "Optimization of Cutting parameters for Maximizing
 Tool Life", *International Journal of Machine Tools & Manufacture*. 39,343-353,
 1999
- Lakovou, Eleftherios, Chi, M. Ip and Koulamas Chritos. "Theory and Methodology Optimal
 Solutions for the Machining Economics Problem with Stochastically Distributed
 Tool Lives", *European Journal of Operational Research*. 63-68, 1996
- Ribeiro, M.V. and Coppini. "An Applied Database System for the Optimization of Cutting
 Conditions and Tool Selection", *Journal of Material Processing Technology*. 92-93,
 371-374, 1999
- Bulijan, S.-T., & Wayne, S.F. "Wear and Design of Ceramic Cutting Tool Materials", *Journal of
 the Ceramic Society*, 309-321, 1989
- Boothroyd, G., "Effect of Sursafe Slope on Shear Angle in Metal Cutting", *Journal of
 Engineering for Industry*, Vol.92, No.1, pp. 115-118, 1970

ภาคผนวก


ภาคผนวก ก

การคลัง

เครื่องกลึง

1. เครื่องกลึง (Lathe)


เป็นเครื่องจักรกลที่ทำงานโดยการจับยึดชิ้นงานให้แน่นและหมุนขณะที่ทำการตัดเฉือน ชิ้นงานที่ถูกตัดเฉือนด้วยมีดกลึงซึ่งจะเคลื่อนที่ไปตามความยาวของชิ้นงาน ชิ้นงานจะถูกตัดเฉือนออกเป็นรูปทรงกระบอกเรียกการกลึงชนิดนี้ว่า การกลึงปอกผิว หรือมีดกลึงเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานตามแนวขวาง เรียกการกลึงชนิดนี้ว่า การกลึงปาดหน้า นอกจากนี้จะทำงานได้ในรูปทรงกระบอกแล้วยังสามารถขึ้นรูปทรงต่างๆบนชิ้นงานได้ โดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษต่างๆ ร่วมกับระบบขับเคลื่อนของเครื่อง เช่น การเจาะซึ่งต้องอาศัยสว่าน การพิมพ์ลาย การกลึงเกลียว โดยต้องให้ความเร็วในการตัดเฉือนสัมพันธ์กับการทำงาน

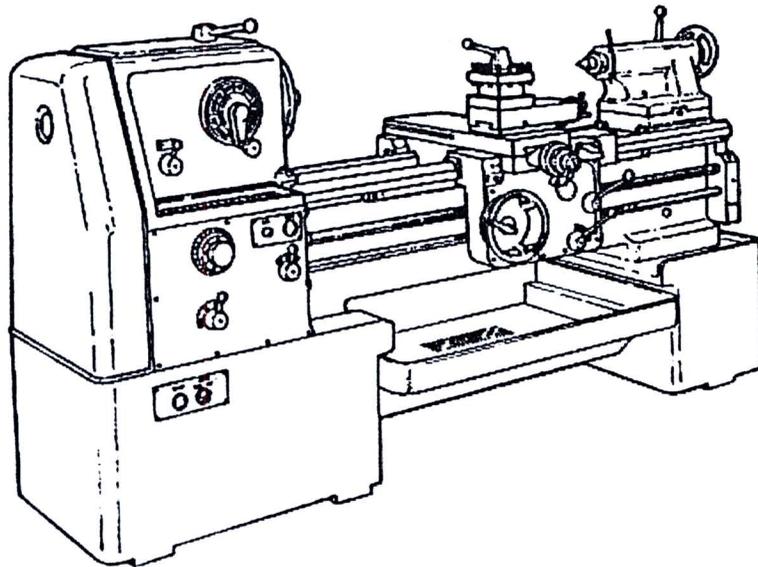

รูปที่ 1-ก เครื่องกลึงขั้นศูนย์ (CENTER LATHE)


เครื่องกลึงจะแบ่งส่วนใหญ่ออกไปได้ 5 ส่วน ได้แก่

- 1) สะพานแทนเครื่อง (BEN)
- 2) หัวแทน (HEAD STOCK)
- 3) ระบบป้อน (FEED MECHANISM)
- 4) ชุดท้ายแทน (TAIL STOCK)
- 5) ชุดแทนเลื่อน (CARRIAGE)

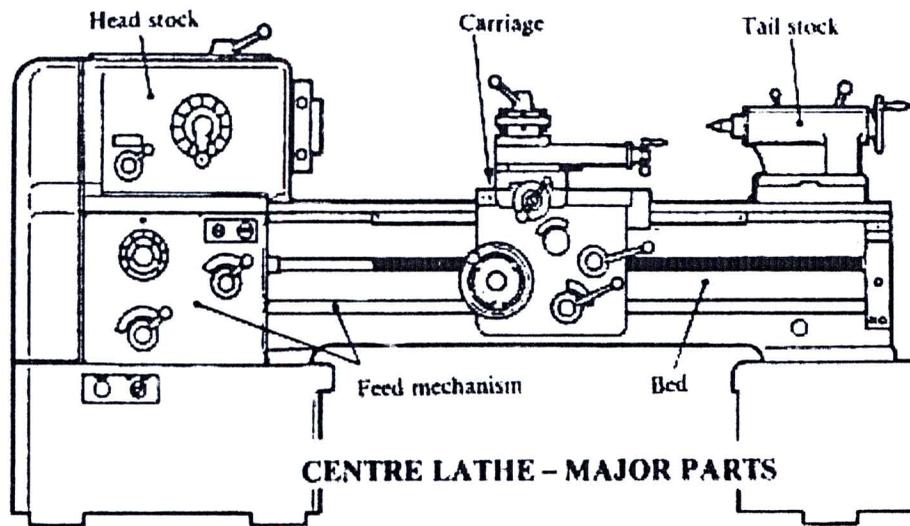

รูปที่ 2-ก ส่วนต่างๆ ของเครื่องกลึง

1) สะพานแทนเครื่อง (BEN) ทำมาจากเหล็กหล่อแข็ง ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับชุดแทนเลื่อนและชุดท้ายแทนให้เลื่อนไป - มาบนสันค้ำวี ซึ่งมีกริบยึดให้ความแข็งแรง บางบริษัทจะผลิตออกมาเป็นสันแบนเรียบ

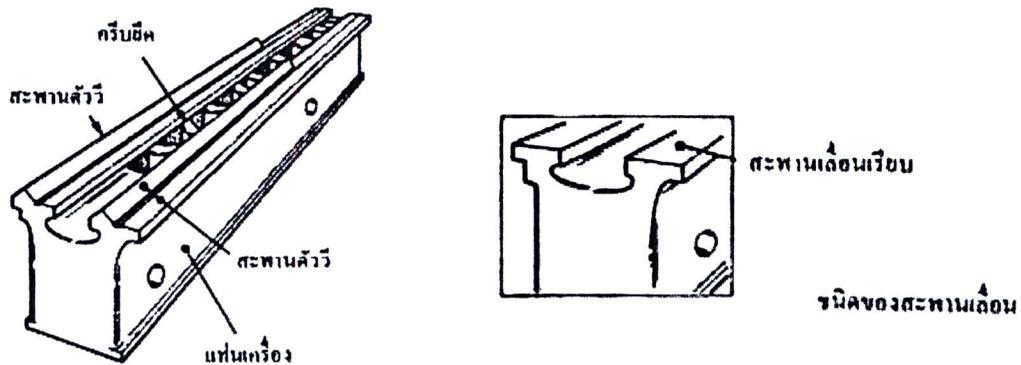


รูปที่ 3-ก ชนิดของสะพานแทนเครื่องของเครื่องกลึง

2) ชุดหัวแทน (HEAD STOCK) จัดเป็นชุดที่มีระบบกลไกต่างๆ ทำให้เกิดการขับเคลื่อน บางครั้งจะเรียกว่า ระบบส่งกำลัง ซึ่งทำให้งานเกิดการหมุนและสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของชุดแทนเลื่อนในขณะทำงาน และมีส่วนประกอบที่สำคัญๆ ได้แก่

2.1) ระบบเฟืองขับ (FEED DRIVE MECHANISM)


- 2.2) คันโยกเปลี่ยนทิศทางการป้อน (FEED DIRECTION LEVEL)
- 2.3) คันปรับความเร็ว (SPINDLE SPEED SELECTER)
- 2.4) กัลต์ซ์ (CLUTCH)
- 2.5) เพลางาน (LATHE SPINDLE)
- 2.6) สวิตช์มอเตอร์ (MOTOR SWITCHES)
- 2.7) สวิตช์เครื่องทำงาน (POWER ISOLATING SWITCH)
- 2.8) ระบบเฟืองป้อน (FEED GEAR BOX)
- 2.9) ระบบเฟืองขับในหัวเครื่อง (DRIVER GEAR HEADSTOCK)

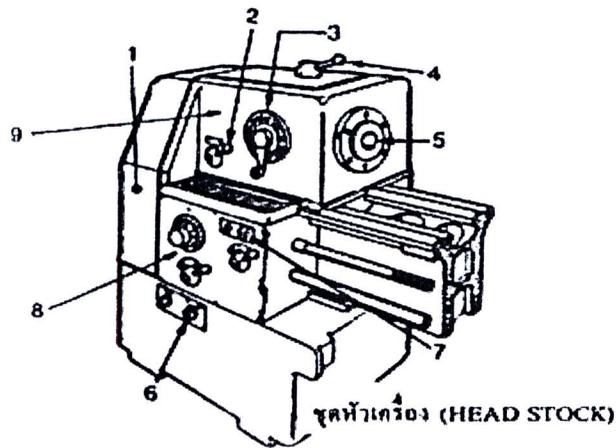

รูปที่ 4-ก ชุดหัวเครื่อง

3) ระบบป้อน (FEED MECHANISM) เป็นชุดเกี่ยวกับระบบส่งกำลังทำงาน ประกอบไปด้วย

- 3.1) ชุดเฟืองป้อน (FEED GEAR)
- 3.2) ชุดเฟืองขับ (DRIVER GEAR)
- 3.3) เพลาป้อน (FEED SHAFT)
- 3.4) เพลานำ (LEAD SCREW)

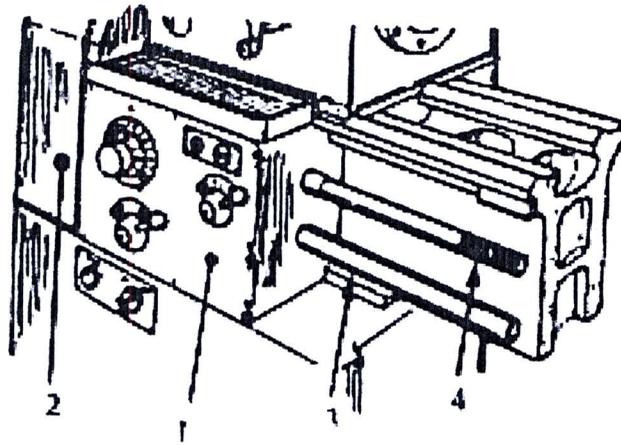


รูปที่ 5-ก ระบบป้อน

ชุดเฟืองขับจะส่งกำลังขับไปให้กับเพลางาน ในขณะที่เดียวกันก็จะส่งกำลังขับไปยังเพลานำและเพลाप้อนให้ทำงานไปพร้อมๆกันได้ตามความต้องการในการทำงาน โดยตั้งค่าต่างๆ ตามตารางที่ติดไว้กับเครื่อง เช่น อัตราป้อน ทิศทางการทำการตัดเฉือน ความเร็วรอบในชั้นต่างๆ การเดินตัดเฉือนด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้การทำงานตัดเฉือนได้อย่างสม่ำเสมอ

4) ชุดท้ายแทน (TAIL STOCK) ชุดท้ายแทนสามารถเลื่อนไป – มาบนสะพานเลื่อนได้ ทำหน้าที่ประคองชิ้นงาน หรือเจาะคว้านงาน โดยอาศัยเครื่องมือประกอบช่วยชุดท้ายแทนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้


- 4.1) มื่อหมุน (HEAD WHEEL)
- 4.2) ก้าน โยกล็อค (BODY CLAMP)
- 4.3) ก้านล็อคเพลลา (SPINDLE CLAMP)
- 4.4) เพลลาท้ายแทน (SPINDLE)
- 4.5) รูเพลลาเอียง (TAPERED BORE)
- 4.6) ตัวแทน (BODY)

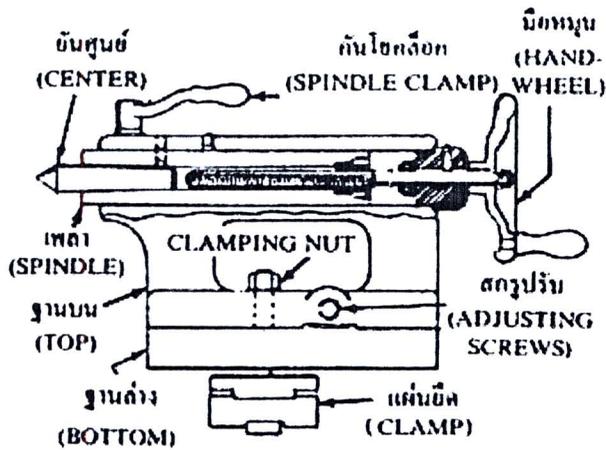


รูปที่ 6-ก ชุดท้ายแท่น

ชุดท้ายแท่นสามารถเลื่อนไป – มาบนสะพานเครื่อง เมื่อขยับให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปรับแขนโยกให้ไปในทิศทางท้ายแท่นจะทำให้ชุดท้ายแท่นถูกยึดอยู่กับที่ การหมุนปรับเพลลาท้ายแท่นจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ออกได้ด้วยการหมุนของมือหมุน และสามารถปรับล็อกให้อยู่กับที่ได้โดยการดันคันล็อก ในกรณีที่หมุนปรับเข้า จะต้องหมุนมือหมุนกลับ

5) ชุดแท่นเลื่อน (CARRIAGE) เป็นชุดที่ใช้สำหรับจับยึดพวกเครื่องมือตัด (TOOL) ให้เลื่อนไปทำงานในทิศทางที่ต้องการ การเคลื่อนที่ของชุดแท่นเลื่อน (CARRIAGE) จะเลื่อนไปได้ 2 ทิศทาง โดยการหมุนของมือหมุน ในกรณีที่หมุนตามเข็มนาฬิกาชุดแท่นเลื่อนจะเลื่อนไปทางท้ายแท่น ในกรณีที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาชุดแท่นเลื่อนจะเลื่อนเข้าหาแท่นเครื่อง (HEAD STOCK)

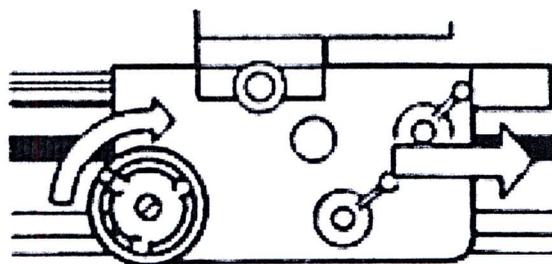

รูปที่ 7-ก หมุนชุดแท่นเลื่อน ไปทางชุดท้ายแท่น

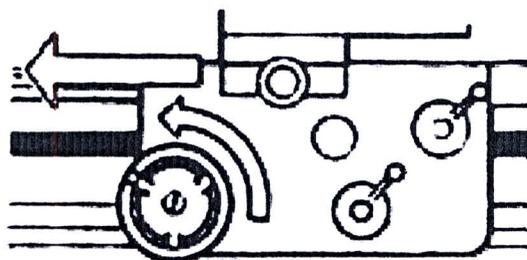

รูปที่ 8-ก หมุนชุดแทนเลื่อนไปทางหัวเครื่อง

ชุดแทนเลื่อนจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่นะ 2 ส่วน


1) กล่องเฟือง (APRON) จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังนี้

- 1.1) มือหมุน (TRAVERSING HAND WHEEL)
- 1.2) ป้อนอัตโนมัติ (FEED SELECTOR)
- 1.3) ปรับหมุนเปลี่ยนทิศทางของเพลางาน (FEED LEVER)
- 1.4) คันโยกกลึงเกลียว (LEAD SCREW ENGAGEMENT LEVER)
- 1.5) FEED SHAFT LEVER เป็นตัวบังคับเพลางานให้ตัดได้ 2 ทิศทาง
- 1.6) LEAD SCREW LEVER เป็นตัวบังคับในการเดินตัดเกลียว สามารถเดิน


ตัดเกลียวได้ทั้งเกลียวซ้ายและเกลียวขวา

2) แคร่คร่อม (SADDLE) จะเป็นจุดที่ใช้จับยึดคมตัด (TOOL) ประกอบด้วย

- 2.1) ป้อมมีด (TOOL POST)
- 2.2) แทนเลื่อนบน (TOP SLIDE)
- 2.3) แทนเลื่อนขวาง (CROSS SLIDE)
- 2.4) แทนปรับมุม (COMPOUND REST)
- 2.5) ตัวล็อก (SADDLE LOCK)

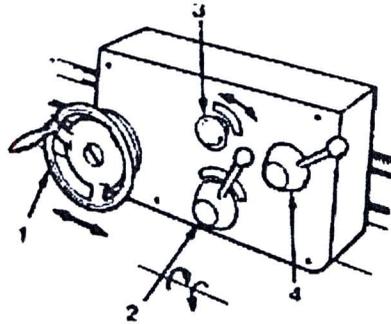

รูปที่ 9-ก ชุดกล่องเฟือง

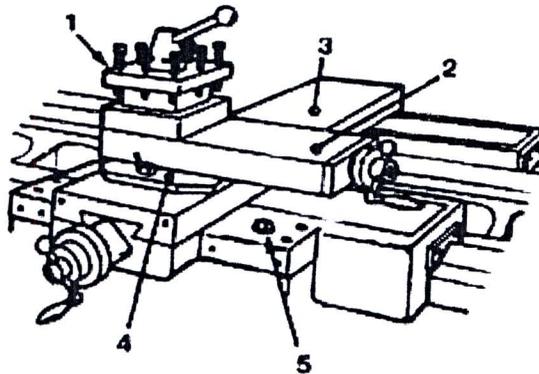


รูปที่ 10-ก ชุดแตรพร้อม

2. อุปกรณ์จับชิ้นงาน

1) หัวจับงาน ที่ใช้กันปรกติจะเป็นชนิด 3 ฟันจับ หมุนเข้าจับงานพร้อมๆกันทั้ง 3 ฟัน และคลายออกพร้อมๆกันเช่นกัน ร่องทางเดินของฟันจับจะต้องสะอาดอยู่เสมอ อย่าให้มีเศษหรือผงโลหะเข้าไปอยู่ จะทำให้การเคลื่อนเข้าหรือคลายออกเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ จะทำให้การจับงานไม่ได้ศูนย์ และการหมุนฟันจับเข้าจับงาน จะใช้ประแจขัน และยังมีหัวจับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้คือ หัวจับแบบฟันอิสระ เหมาะสำหรับจับงานกลม งานที่ไม่เรียบ งานเหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมก็ได้ หรือจะเป็นรูปทรงอื่นๆ ที่ใช้การกดจับแบบสี่จุด แล้วสามารถจับชิ้นงาน ได้แน่นพอที่จะทำการตัดเฉือนได้ หัวจับแบบนี้ฟันจับแต่ละอันปรับได้อย่างอิสระ จับงานได้แน่น ฟันจับสามารถจะถอดกลับจับชิ้นงานที่มีขนาดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม



รูปที่ 11-ก หัวจับแบบพินพร้อม

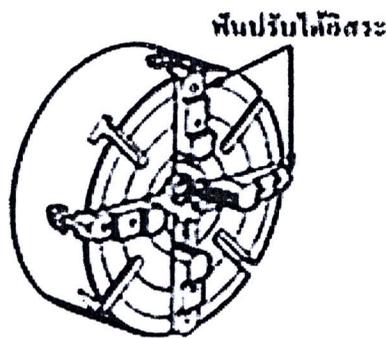


รูปที่ 12-ก หัวจับแบบพินอิสระ


2) การจับงานด้วยหัวจับแบบพินพร้อมและหัวจับแบบพินอิสระ

- 2.1) เป็นการจับงานทรงกระบอกที่ผิวภายนอกใส่งานเข้าไปขันหัวจับ พินทั้ง 3 จะเคลื่อนที่จับงานพร้อมๆ กัน ทำให้งานได้ศูนย์ด้วย
- 2.2) งานที่มีขนาดใหญ่จะถอดสลักออกและกลับพินจับ หรือถอดออกเปลี่ยนพินชุดใหม่ทั้ง 3 พิน
- 2.3) งานที่มีรูคว้านโตๆ ก็ใช้พินจับจับยึดรูภายในของชิ้นงาน
- 2.4) ยันศูนย์หัวและยันศูนย์ท้าย กรณีที่ใช้ศูนย์ด้านหัวเครื่องประกอบเข้ากับเพลา โดยอาศัยปลอกยันศูนย์และตัวยันศูนย์ซึ่งจะต้องเป็นเรียวมาตรฐานเดียวกัน เมื่อทำการตรวจสอบศูนย์เรียบร้อยแล้ว จะใช้ปลายแหลมของยันศูนย์นี้ช่วยในการติดตั้งมีดกลึง ส่วนยันศูนย์

ทำนั้นจะใช้เป็นตัวประกอบชิ้นงานที่ไม่มั่นคง โดยมักจะใช้ศูนย์ตาย ซึ่งจะมีมุมแหลมของเรียวโตประมาณ 60 องศา

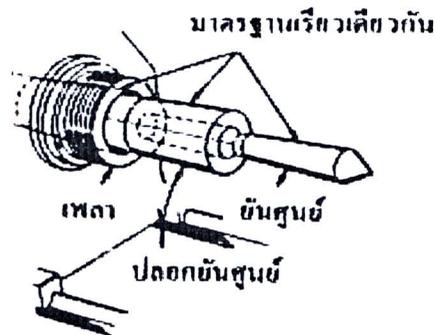


รูปที่ 13-ก ขันศูนย์หัว

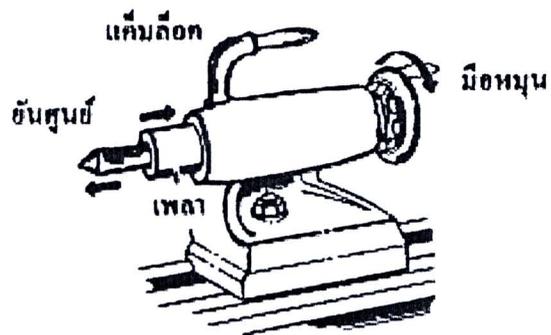

รูปที่ 14-ก ขันศูนย์ท้าย

3. มีดกลึง (Tool lathe)


การกลึงงานให้เป็นรูปร่างลักษณะตามแบบที่กำหนด จำเป็นต้องอาศัยมีดกลึงทำหน้าที่ตัดเฉือนออกในขณะหมุนงาน มีดกลึงมีหลายลักษณะ รูปร่างแตกต่างกันออกไปตามการปฏิบัติงาน

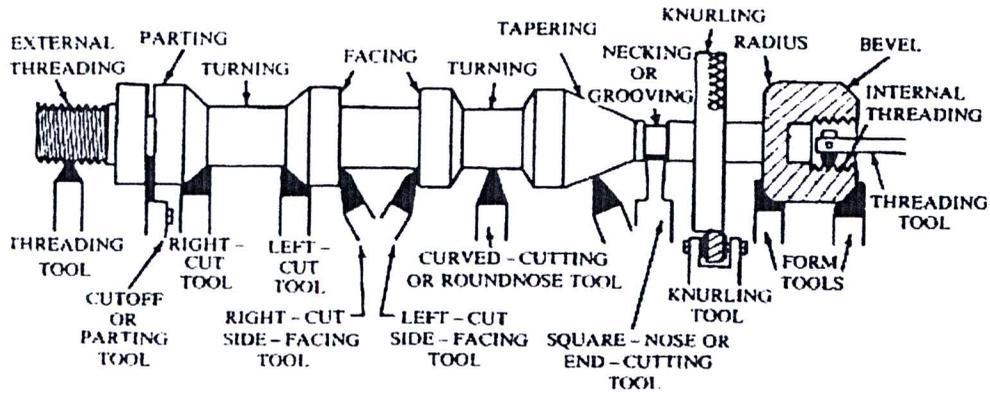

รูปที่ 15-ก ชนิดของคมตัดเฉือนบนเครื่องกลึงที่ใช้กันทั่วไป


3.1 ชนิดของค้ำจับมีดกลึงและการทำงานของมีดกลึง

1) รูปร่างลักษณะมีดกลึงที่ทำมาจากเหล็ก High speed steel ชนิดนี้มีขนาดเล็ก ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับค้ำจับ ส่วนชนิดที่เป็นแท่งใหญ่ไม่ต้องใช้ค้ำจับ

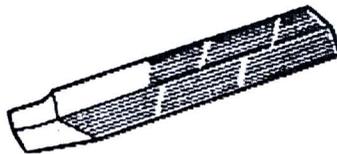


รูปที่ 16-ก มีดกลึง

2) ลักษณะของค้ำจับซึ่งมีมีดจับอยู่ด้วย มีดจะโผล่ออกมาเฉพาะคมตัด ต้องไม่โผล่ออกมามากเกินไปเพราะจะทำให้แตกหักได้ให้ขณะใช้งาน

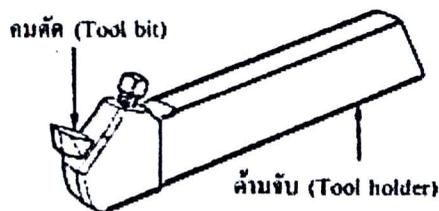

รูปที่ 17-ก ค้ำจับและมีดกลึง


3) ลักษณะของมีดเล็บ (Tipped tool) จะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ ซึ่งมีความแข็งสูง มีราคาแพง เหมาะกับงานที่มีความแข็งมากๆ การลับคมจะแตกต่างไปกว่ามีดคดถึงทั่วๆ ไป

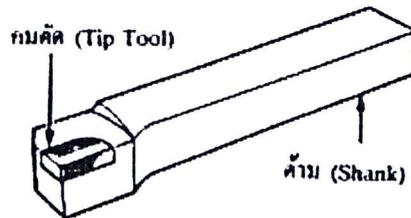


รูปที่ 18-ก มีดเล็บ

4) ลักษณะของค้ำจับ จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามรูปร่างและการใช้งาน


- 4.1) ค้ำมีดจับตรง (Straight tool holder)
- 4.2) ค้ำมีดจับเอียงขวา (Right hand tool holder)
- 4.3) ค้ำมีดจับเอียงซ้าย (Left hand tool holder)

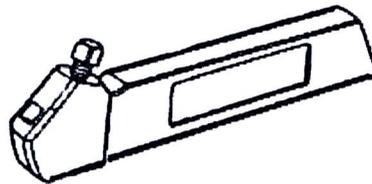

รูปที่ 19-ก ค้ำจับตรง

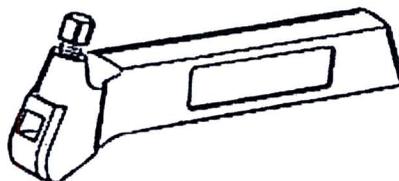

รูปที่ 20-ก ค้ำมีดจับเอียงขวา

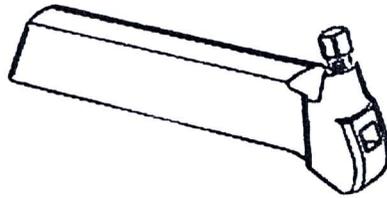


รูปที่ 21-ก ค้ำจับเอียงซ้าย

ค้ำมีดทั้ง 3 แบบนิยมใช้ในงานต่างๆ ไปและใช้กันมาก ค้ำมีดจะถูกเจาะเอียงทำมุมประมาณ 15-20 องศา เพื่อให้คมมีดสูงและไม่เกิดการเสียดสีขณะทำงานนอกจากเฉพาะค้ำเท่านั้น

3.2 การประกอบมีดคลึงเข้ากับค้ำจับ

การประกอบมีด (Tool) เข้ากับค้ำมีด (Tool holder) เมื่อนำไปจับยึดด้วยป้อมมีด (Tool post) และป้อมมีดนี้จะถูกจับยึดอยู่บน Compound rest สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนลงมือทำงานคือ


- 1) ค้ำมีดและตัวมีด จะต้องไหลออกมาจากที่จับเพียงเล็กน้อย เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยในการทำงาน
- 2) ปลายคมตัดจะต้องอยู่เหนือแนวศูนย์กลางของงานประมาณ 0-5 องศา เพื่อไม่ให้เกิดการรั้งในขณะทำงาน
- 3) มุมหลบหน้ามีด (Front clearance) จะหลบประมาณ 10 องศา เพื่อลดการเสียดสีของงานในขณะทำการตัด

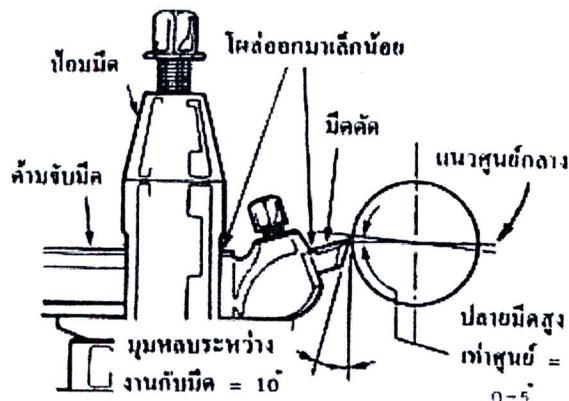


รูปที่ 22-ก แสดงการทำงานของคมมีด

เมื่อนำค้ำมีด (Tool holder) มาจับยึดบนป้อมมีด (Tool post) ค้ำมีดนี้จะถูกวางอยู่บนลิ้ม (Wedge) ซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนโค้ง และปรับซบได้ในแนวรัศมีนี้ ลิ้มจะวางอยู่บนแหวนรอง สามารถหมุนไป-มาได้รอบตัว (360 องศา) ดังนั้นการปรับปลายคมตัด ให้เอียงอยู่ในระดับต่างๆ กับผิวงาน ทำได้โดยการขยับค้ำมีดและลิ้มร่วมกัน

กรรมวิธีการตรวจสอบความสูงของปลายมีด ให้สูงอยู่ในแนวระดับเส้นศูนย์กลางของงาน กระทำได้โดยให้ปลายมีดแตะเทียบกับปลายขั้นศูนย์กลางของชุดท้ายแทน (Tail stock) ซึ่งปลายของมีด (Tool) จะอยู่ในระดับเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน

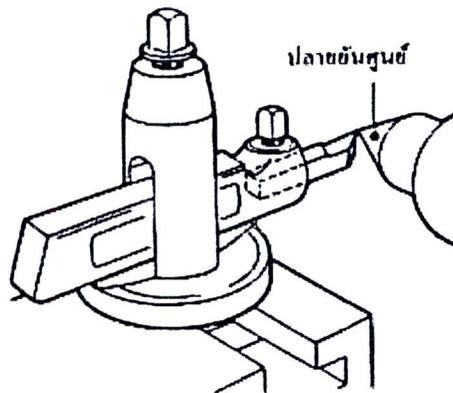


รูปที่ 23-ก การตรวจสอบปลายมีดกับขั้นศูนย์กลาง

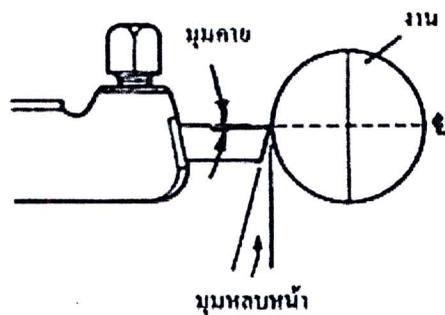

รูปที่ 24-ก ระดับปลายมีดจะอยู่ที่เส้นศูนย์กลาง

ลักษณะการทำงานของค้ำมีดแบบ Standard tool post แสดงไว้ดังรูปที่ 25

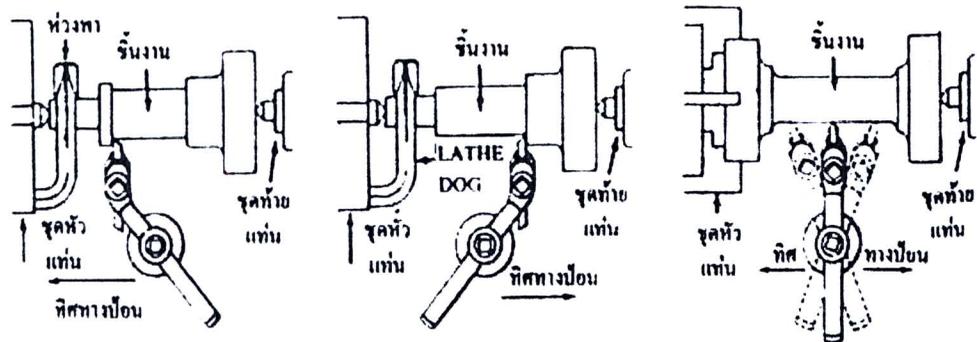


รูปที่ 25-ก แสดงการทำงานของมีดแบบต่างๆ

3.3 ชนิดของมีดกลึงและการทำงาน

1) มีดกลึง (Tool lathe) มีดกลึงที่ใช้ในงานกลึงโดยทั่วไป จะทำมาจากเหล็กทำเครื่องมือ (Tool steel) ทนความร้อนได้สูง มีความเหนียว ความแข็ง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเหล็กروبสูง (High speed steel) ถ้างานที่มีความแข็งสูงจะใช้วัสดุที่ทำมีดกลึงด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ ซึ่งเรียกว่า Carbide tip หรือมีดเล็บ มีดกลึงโดยทั่วไป ในการกลึงปอกผิวจะมีคมตัด 2 ลักษณะ คือ

- 1.1) มีดกลึงคมตัดขวา (Right hand tool)
- 1.2) มีดกลึงคมตัดซ้าย (Left hand tool)

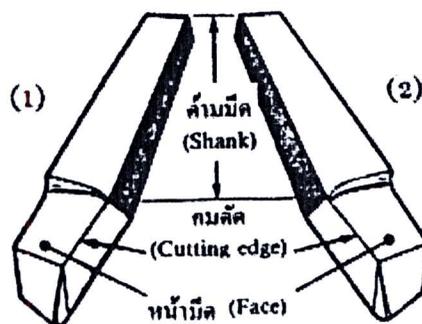


รูปที่ 26-ก ชนิดของมีดกลึง

2) รูปร่างลักษณะและส่วนต่างๆ ของมีดกลึงมีการเรียกชื่อคือ

- 2.1) ความยาวของคมตัด
- 2.2) ลำตัว


- 2.3) กมตัด
- 2.4) ปลาชคม
- 2.5) กมตัดด้านหน้า
- 2.6) ผิวข้างของกมตัด

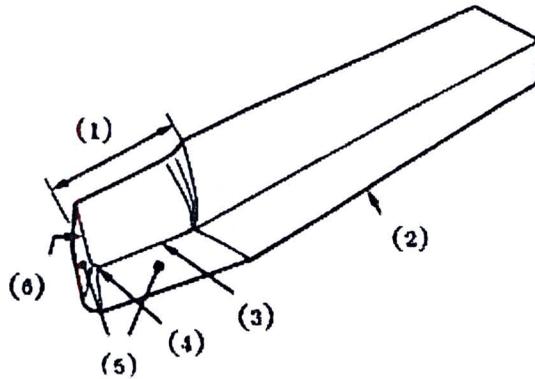


รูปที่ 27-ก ส่วนต่างๆ ของมีดกลึง

3) ชนิดของงานกลึงปอกโดยทั่วๆ ไปแล้วมีดกลึงจะกลึงตัดผิวงาน ทำให้เกิดบ่างาน แบ่งออกโดยทั่วๆ ไปได้ดังนี้


- 3.1) บ่าฉาก (Square)
- 3.2) บ่าเอียง (Bevelled)
- 3.3) บ่าโค้ง (Filletted)

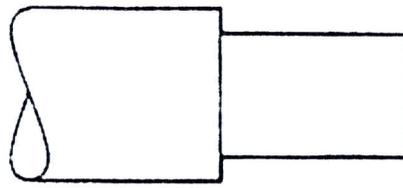

บ่าฉาก (Square)

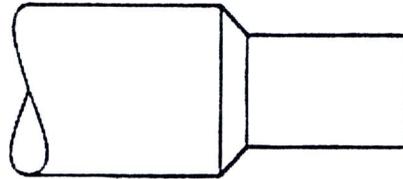

บ่าเอียง (Bevelled)

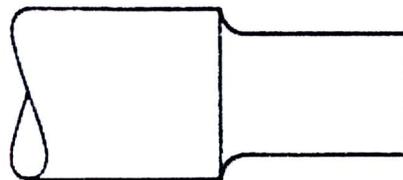


บ่าโค้ง (Filleted)

รูปที่ 28-ก ลักษณะงานกลึง


4) การปรับขั้วคมมีดให้ทำการตัดเนื้อชิ้นงานจะทำได้ 2 ทิศทางคือ

4.1) เอียงคมมีดมาทางด้านหัวเครื่อง (Head stock) ไม่นิยมใช้เพราะจะทำให้มีดตีกลับกินเนื้องานถ้ามีดหลุด

4.2) เอียงคมมีดมาทางชุดท้ายแทน (Tail stock) นิยมใช้งานกันมาก เมื่อมีดหมุนจะไม่กินเนื้องาน

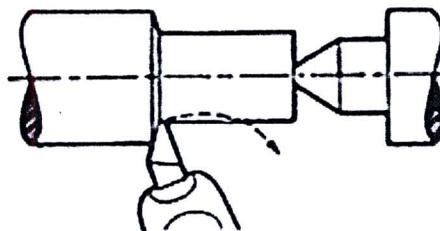

รูปที่ 29-ก แสดงการตั้งมีดกลึงเอียงเข้าหาหัวเครื่อง

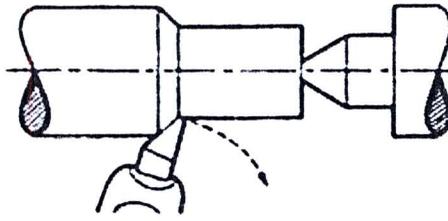

รูปที่ 30-ก แสดงการตั้งมีดกลึงเอียงหนีหัวเครื่อง

5) ลักษณะและรูปร่างของคมตัดของมีดกลึงจะถูกกลับและแต่งคมตามความต้องการของการใช้งาน

5.1) มีดกลึงหยาบ (Rough turning) จะมีคมตัดทั้งซ้ายและขวา ใช้สำหรับปอกกลึงผิวงาน ออกในช่วงแรกๆ

5.2) มีดกลึงผิวเรียบแบบคมตัดตรง (Straight round nose tool) จะทำการตัดเหมือนได้ 2 ทิศทาง (ดูตามลูกศร) จะใช้กลึงผิวสำเร็จ เพื่อที่จะให้ผิวเรียบนำไปใช้งานได้ จะทำการตัดเหมือนผิวงานได้ที่ละน้อยๆ

5.3) มีดกลึงผิวเรียบแบบคมตัดขวา (Right hand finishing tool) ใช้กลึงผิวเรียบในขั้นสุดท้าย สามารถทำการตัดเหมือนได้ในทิศทางเดียว (ดูตามลูกศร)

5.4) มีดกลึงปอกผิวแบบสปริง (Spring finishing tool) จะมีคมตัดทั้งซ้ายและขวา ตามภาพเป็นคมตัดขวา

5.5) มีดกลึงหน้าจ (Facing operation) จะมีทั้งคมตัดซ้ายและคมตัดขวา ใช้สำหรับกลึงปาดผิวฉากโดยทำการตัดเหมือนได้ 2 ทิศทาง ตามภาพเป็นคมตัดซ้าย


5.6) มีดกลึงปาดหน้า (Facing between center) ใช้ปาดหน้าผิวงาน มีลักษณะคมตัดทั้งซ้ายและขวาตามความต้องการใช้งาน จะใช้ปาดหน้าผิวงานที่ถูกจับอยู่ด้วยยันศูนย์ ตามภาพเป็นคมตัดขวา

6) การตั้งมีดกลึงทำงาน

6.1) ลักษณะของมีดที่ตั้ง ต่ำกว่าศูนย์กลาง เมื่อตัดเฉือนแล้วจะเกิดการตัดเฉือนไม่หมด ทำให้เกิดการหักได้ง่าย คมมีดอาจจะแตกบิ่นชิ้นงานเสียหายได้

6.2) ลักษณะของมีดที่ตั้ง พอดีศูนย์กลางของงาน การปาดหน้าผิวงาน หรือการตัดขาจะทำได้ดีโดยที่มีดและงานไม่เสียหาย


6.3) ลักษณะของมีดที่ตั้ง อยู่สูงกว่าศูนย์กลางของงาน ปลายมีดจะอัดกับงาน ทำให้แตกหัก และงานจะถูกตัดเฉือนไม่ตลอด

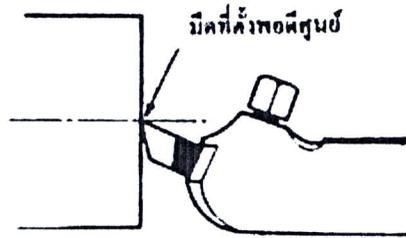


รูปที่ 31-ก ตั้งมีดพอดีสุนัข

7) มุมของมีดกลึงที่เหมาะสมกับวัสดุงาน มีดกลึง โดยทั่วไปจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัน ซึ่งมีข้อขายกันอยู่ทั่วไป ทั้งยังแบ่งเป็นขนาดต่างๆ ตามการใช้งาน ก่อนที่จะนำมีดกลึงไปใช้งาน จะต้องมีการลับแต่งมีดให้เกิดคมตัดเสียก่อน ส่วนต่างๆ ที่ถูกลับออกไปจะทำให้เกิดมุมขึ้น ซึ่งมีเรียกดังนี้

- 7.1) มุมคายเศษ (Top rake angle) มีไว้สำหรับคายเศษ โลหะ
- 7.2) มุมคมตัดหน้า (Front cutting angle)
- 7.3) มุมหลบหน้า (Front clearance angle)
- 7.4) มุมหลบข้าง (Side rake angle)
- 7.5) มุมคมตัดข้าง (Side cutting angle)
- 7.6) มุมหลบข้าง (Side clearance angle)

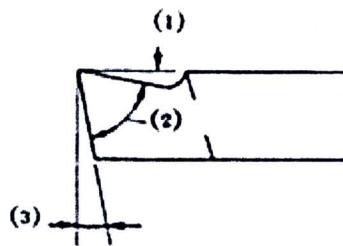

รูปที่ 32-ก ภาพด้านข้างของมีดกลึง

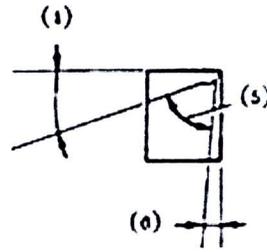

รูปที่ 33-ก ภาพด้านหน้าของมีดกลึง

8) ลักษณะคมตัด (Tool angle) เมื่อทำการตัดเฉือนผิวงาน ปลายคมตัดจะตะแคงอยู่ที่ผิวงาน ทำการเฉือนตัดออกด้วยมุมตัด และดันเศษโลหะคายออกทางด้านมุมคาย และลดการเสียดสีด้วยการทำมุมหลบ

8.1) กรณีมีดกลึงที่ไม่มีมุมคาย เศษโลหะ ขณะทำการตัดเฉือน เศษจะหักเป็นชิ้นเล็ก

8.2) กรณีมีดกลึงที่มีมุมคาย เศษโลหะ ขณะทำการตัดเฉือน เศษจะหักเป็นชิ้นๆ

ตารางที่ 8.1-ก ตารางค่ามุมต่างๆ ที่เหมาะกับวัสดุงาน


ตารางค่ามุมต่างๆ ของมีดที่เข้ากับวัสดุงาน						
วัสดุงานที่นำมากลึง	Front Clearance	Side Clearance	Top Rake	Side Rake	Front Cutting Angle	Side Cutting Angle
Low Carbon Steel	8°	12°	15°	17°	67°	61°
Medium Carbon Steel	8	10	12	15	70	65
High Carbon Steel	8	10	8	12	74	68
Cast Iron	8	8	5	12	77	70
Brass	8	10	0	0	82	80
Bronze	8	10	0	0	82	80
Aluminium	8	12	35	15	47	63

ค่าตารางข้างบนนี้ เป็นค่าของมุมต่างๆ ของมีดที่ใช้กลึงวัสดุต่างชนิดกัน เนื่องจากความแข็ง-เปราะ-เหนียว ไม่เท่ากัน จึงได้มีการทดลองลับมีดที่มุมต่างๆ จนได้กำหนดเป็นหลักในการลับมีดสำหรับการกลึงงาน

9) ส่วนต่างๆ ของล้อหินเจียรไน และการลับมีดกลึง ส่วนประกอบต่างๆ ของหินเจียรไนตั้ง โตะ ซึ่งประกอบด้วนส่วนใหญ่ดังนี้

- 9.1) ล้อหินเจียรไนหยาบ (Coarse grined wheel) ใช้ลับงานหยาบ
- 9.2) ล้อหินเจียรไนละเอียด (Fine grined wheel) ใช้ลับงานละเอียด
- 9.3) แท่นรองลับ (Tool rest close) ใช้วางพักงานที่นำมาลับ
- 9.4) กระบังนิรภัย (Safety shield) ป้องกันการกระเด็นของเศษลับเข้าตาและ

โดนส่วนต่างๆของร่างกาย

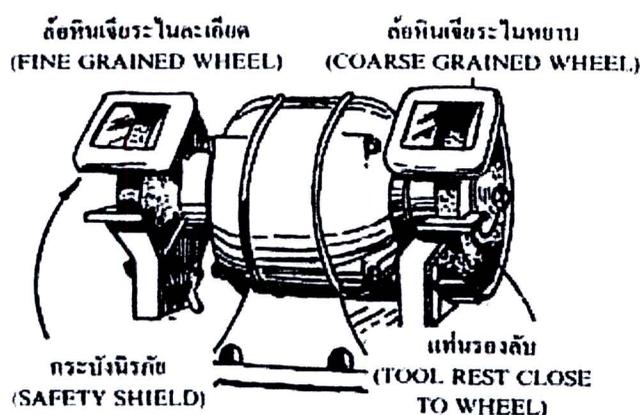

รูปที่ 34-ก เครื่องเจียรไน

10) ข้อควรปฏิบัติในการการลับมีดกลึงด้วยมือ

10.1) ใช้ชุดทำงานที่รัดกุม อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีดชนิดป้องกันการกระเด็น โดนส่วนต่างๆ ของร่างกาย

10.2) สวมแว่นตานิรภัย (Safety goggles)

10.3) สวมรองเท้านิรภัย (Safety boots)

10.4) เก็บกวาดพื้นให้สะอาดอยู่เสมอ

10.5) เครื่องจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีที่รองลับมีด มีกระจกป้องกันการกระเด็น และมีกล่องใส่น้ำ สำหรับระบายความร้อนในขณะลับ

11) การลับมีดกลิ้ง การจับมีดกลิ้งจะต้องจับให้กระชับมือ และถนัด จับให้แน่น ป้องกันการกระเด็น หมั่นนำจุ่มน้ำบ่อยๆ เพื่อไม่ให้มีดไหม้ และเป็นการระบายความร้อน



รูปที่ 35-ก แสดงการจับและการลับมุมหลบข้าง


* หมายเหตุ- อย่าจับมีดเฉพาะที่จะต้องเคลื่อนที่ไป-มาตลอดหน้าเจียรไน และออกแรงกดมีดอย่าใส่แรงมาก-น้อยเกินไป การลับนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์

12) ข้อควรปฏิบัติในการการลับมีดกลิ้งด้วยมือ

12.1) แท่นรองรับชนิดเกินไป จะทำให้ประกายและเศษลูกไฟระบายนกลงด้านล่างไม่ได้ จะกระเด็นถูกมือเจ็บ


12.2) แท่นรองรับห่างเกินไป จะทำให้เกิดการจับได้ง่ายขณะทำการลับ

12.3) แท่นรองรับจะต้องห่างจากหน้าเจียรไน ไม่เกิน 1.5 มม. จึงจะทำให้การลัดนั้นปลอดภัยและทำงานดีมีดหลังจากการลับแล้วจะนำมาประกอบเข้ากับด้ามจะเกิดมุม Clearance บนมีดมากขึ้นอีก

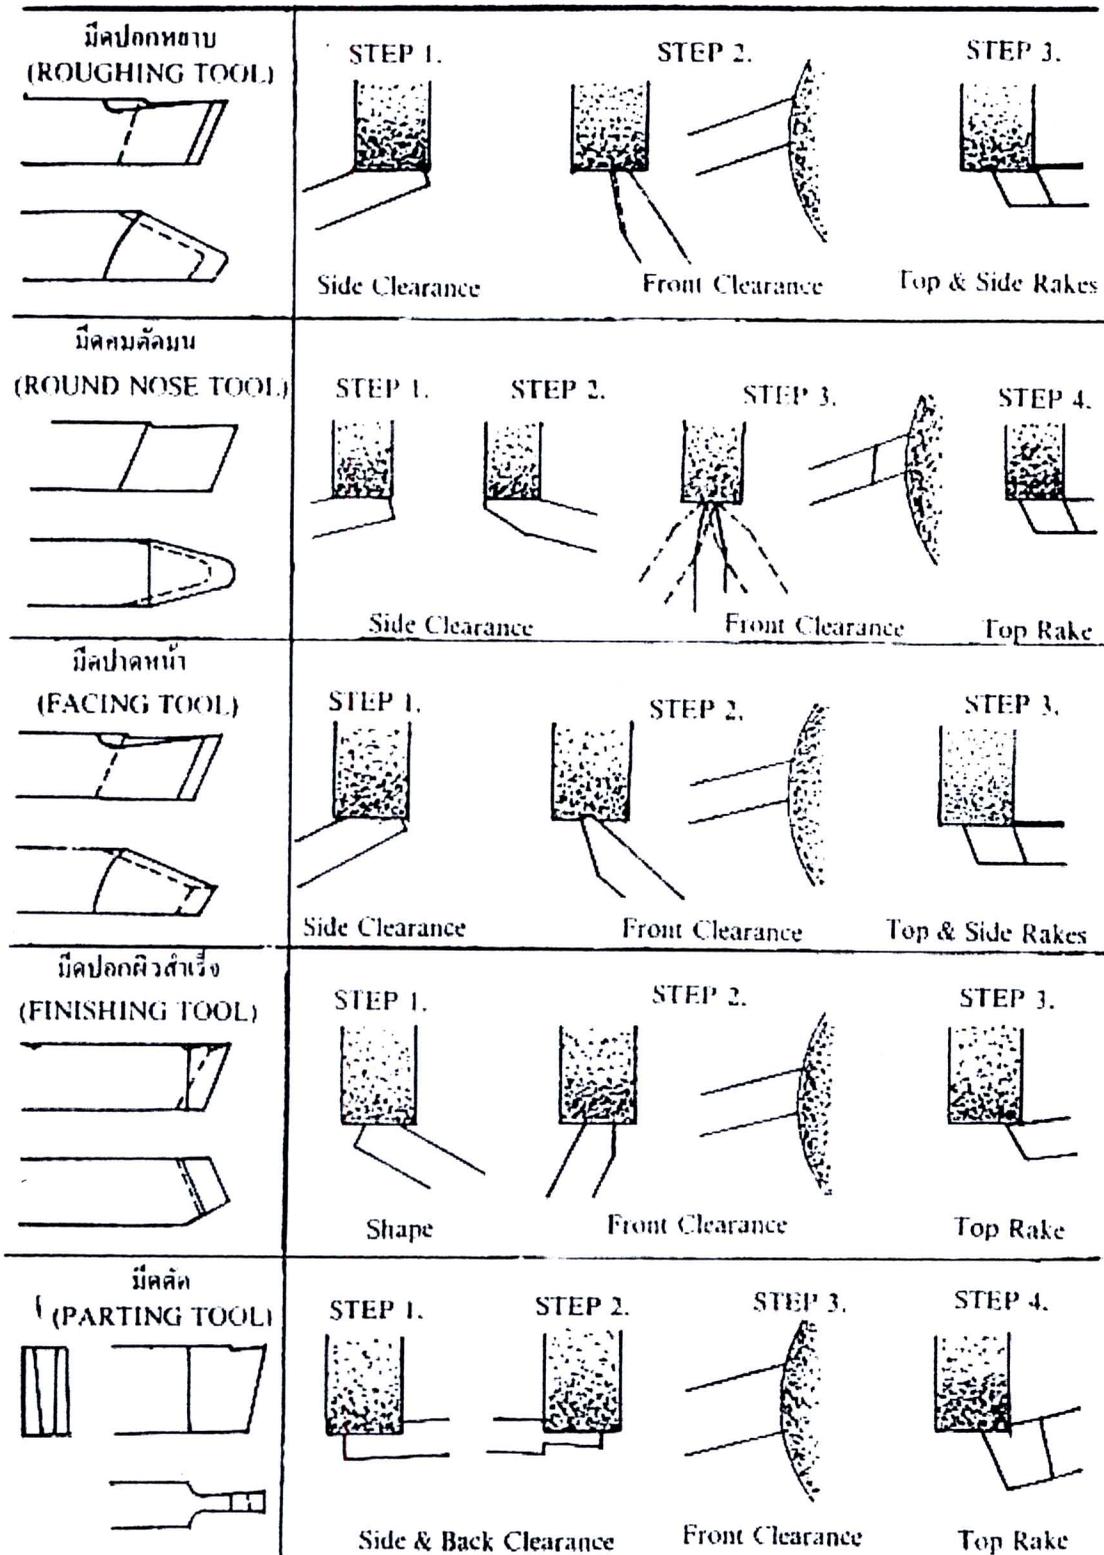

รูปที่ 36-ก แสดงท่าทางการลับมีดในลักษณะต่างๆ

13) วิธีการสังเกตลักษณะคมตัดของมีด ว่าจะเป็นคมตัดชนิดใด เพื่อจะเลือกใช้งานได้ ถูก วิธีการง่ายๆ โดยการจับคมมีดเข้าหาตัว (ดูตามภาพ ก และ ข) แล้วสังเกตดูที่คมตัดว่าจะอยู่ในลักษณะใด หรือจะสังเกตจากการทำงานบนเครื่อง โดยดูที่คมตัดทำการตัดเฉือน ถ้าตัดจากหัวเครื่อง มาทางชุดท้ายแทน (Tail stock) คมตัดลักษณะนี้เรียกว่า คมตัดซ้าย (Left) ถ้าทำการตัดจากชุดท้าย แทน ไปยังหัวเครื่อง (Head stock) เรียกว่าคมตัดขวา (Right) หรือการทำงานตัดเฉือนในแนว Cross slide ถ้าเริ่มตัดจากด้านที่ยืนปฏิบัติงานออกไปทางด้าน Attachment จะเรียกว่ามีดคมตัดซ้าย

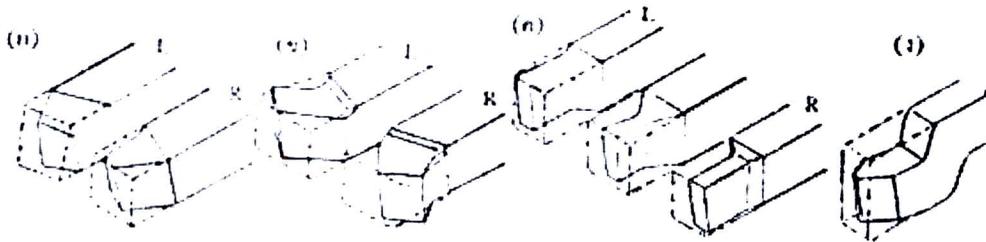

รูปที่ 37-ก แสดงถึงลักษณะคมตัดซ้ายและขวา ของมีดที่ใช้กันมาก

ภาพ ก มีดปอกผิวงานหยาบ

ภาพ ข มีดลบคม

ภาพ ค มีดตัดซึ่งแบ่งคมตัดออกเป็น 3 แบบ ซ้าย ขวา และกลาง

ภาพ ง มีดกลึงเกลียว สามารถทำงานได้ 2 ทิศทาง (ซ้ายและขวา)

14) การแต่งล้อหินเจียรระโน


หินเจียรระโน (Grinding) เมื่อใช้งานไปนานๆ เม็ดหินจะทื่อ และเกิดการอุดตันของ เศษเจียรระโน ทำให้หินไม่คม เมื่อใช้งานจะเกิดความร้อนสูง

วิธีแก้ปัญหานี้โดยใช้ที่แต่งหน้าหินเจียรระโน แบ่งออกเป็น 3 แบบที่นิยมใช้งานกันอยู่ ทั่วๆ ไป สำหรับหินเจียรระโนมือ

14.1) Diamo-Carbo dresser

14.2) Diamond Dresser

14.3) Huntington Dresser

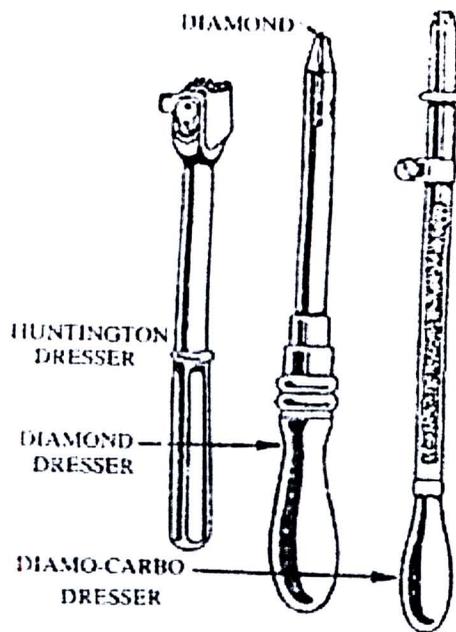

รูปที่ 38-ก ที่แต่งล้อหินเจียรไน

15) ข้อควรระวังในการลับมีด

- 15.1) สวมแว่นตาทุกครั้งที่ทำกรลับเพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษหินเข้าตา
- 15.2) สวมชุดฝึกงานให้เรียบร้อย พร้อมทั้งใส่รองเท้าหุ้มส้นด้วยจะช่วยป้องกันอันตรายได้
- 15.3) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนจะเปิดเครื่องทำงาน
- 15.4) หน้าล้อหินเจียรไนจะต้องเรียบและอยู่ไม่ห่างจากแท่นรองรับมีดเกิน 1.5 มิลลิเมตร
- 15.5) ขณะทำการลับจะต้องนำมีดชุบน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันการไหม้ของคมมีด
- 15.6) เมื่อหน้าหินเจียรไนไม่เรียบจะต้องแต่งด้วยล้อหินให้เรียบก่อนจะลงมือลับ
- 15.7) ล้อหินเจียรไนที่ใช้สำหรับลับมีด ห้ามนำวัสดุอื่นๆ ไปลับ
- 15.8) เริ่มต้นลับให้ลับกับล้อหินหยาบก่อนแล้วลับแต่งด้วยล้อหินชนิดละเอียด

4. ความเร็วตัดและอัตราป้อนตัด

- 1) ความเร็วตัด (Cutting speed) หมายถึง คมตัดของเครื่องมือทำการตัดเฉือนผิวงานในเวลา 1 นาที จะได้ระยะความยาวคิดออกมาเป็นเมตร

สูตร

$$n = \frac{\text{Cutting Speed}}{\pi D} \text{ (RPM)}$$

กำหนดให้


n = ค่าความเร็วรอบของเพลาใน 1 นาที (RPM)

d = เป็นขนาดความโตของชิ้นงาน

คิดที่งานหมุนครบ 1 รอบ คมตัดจะตัดผิวงานเท่ากับ d

ความเร็วรอบจำนวน n รอบ ผิวงานจะถูกตัดเท่ากับ dn

ตารางค่าความเร็วตัดเลือกใช้ตามชนิดของวัสดุงานและการทำงาน

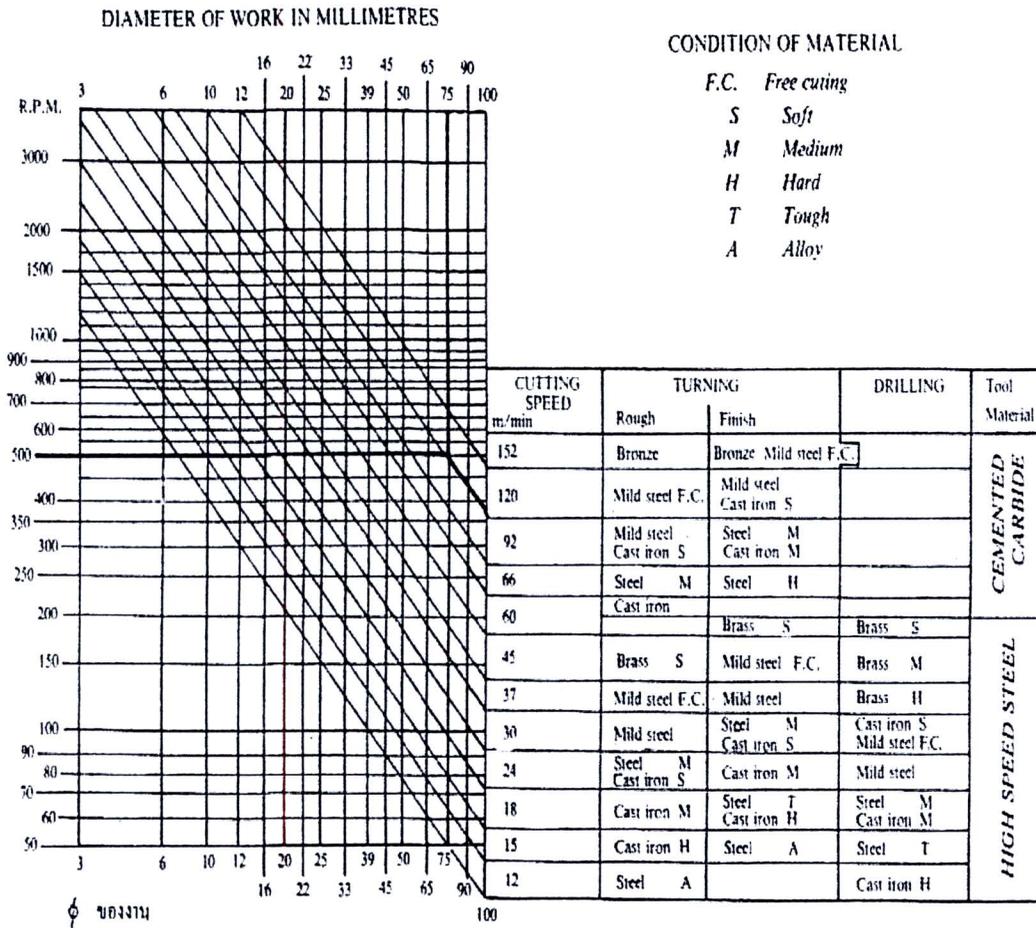

รูปที่ 39-ก ตารางค่าความเร็วตัด

2) อัตราป้อนตัด (Feed) หมายถึงระยะทางการเดินป้อนของมีดไปตามความยาวของชิ้นงาน ในแต่ละรอบของการหมุนของเพลลาของเครื่อง หรือการป้อนตัดอาจพิจารณาจากความหนาของเศษตัดการป้อนตัด 0.5 มม. หมายถึง มีดตัดเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 0.5 มม. ตามความยาวของชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานหมุนได้ 1 รอบ

ดังนั้นถ้าเพลลาเครื่องหมุนได้ 20 รอบ คมตัดจะเคลื่อนที่เป็นระยะทาง $0.5 \times 20 = 10.0$ มม. ในกรณีที่ทำการตัดเฉือนผิวงานออกเพียง 2 ครั้ง ให้ได้ผิวงานสำเร็จขั้นสุดท้าย ควรตัดเฉือนผิวงานออก 1 ครั้ง แล้วตัดเฉือนผิวงานขั้นสุดท้าย ศษกถึงขณะที่ทำการกลึง ไหลออกมาเร็วมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ผิวงานออกมาไม่เรียบ การกลึงลักษณะนี้เรียกว่า การกลึงหยาบ เศษกถึงขณะทำงาน ไหลออกมาน้อย ผิวงานเรียบ เรียกกรรมวิธีการกลึงลักษณะนี้ว่า การกลึงละเอียด ส่วนมากจะใช้กลึงในขั้นสุดท้าย จะได้ผิวเรียบและขนาดถูกต้อง

$$\text{ระยะทางเดินมีด} = \text{Feed} \times \text{RPM}$$

เมื่อ

$$\text{RPM} = \text{จำนวนรอบต่อนาที}$$

$$\text{FEED} = \text{อัตราป้อนตัด (มม./รอบ)}$$

ภาคผนวก ข

การกำหนดปัจจัย ระดับขอบเขต และ
สัญลักษณ์ ในการหาปัจจัยที่มีผลต่อ
การกลิ้งปกผิวเหล็กกล้า St.37

การกำหนดปัจจัย ระดับขอบเขต และสัญลักษณ์

ตารางที่ 1-ข ระดับและขอบเขตของปัจจัยในการคัดกรองปัจจัย

ปัจจัย	ระดับการตั้งค่า		สัญลักษณ์
	-1 (ระดับต่ำ)	+1 (ระดับสูง)	
น้ำมันหล่อเย็น	น้ำมันสูง	น้ำมันกึ่งสังเคราะห์	A
อัตราป้อน	0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ	0.10 มิลลิเมตรต่อรอบ	B
ความเร็วตัด	28 เมตรต่อนาที	70 เมตรต่อนาที	C
ระยะป้อนลึก	0.1 มิลลิเมตร	0.5 มิลลิเมตร	D
มุมมีดกลึง α	5 องศา	8 องศา	E
มุมมีดกลึง β	68 องศา	75 องศา	F
มุมมีดกลึง γ	10 องศา	14 องศา	G

รูปแบบการทดลอง

ตารางที่ 2-ข รูปแบบและลำดับขั้นการออกแบบการทดลองในการคัดกรองปัจจัย

ลำดับการทดลองมาตรฐาน	ลำดับการทดลองตามการสุ่ม	บล็อก	ค่าระดับปัจจัย						
			A (น้ำมันหล่อเย็น)	B (อัตราป้อน)	C (ความเร็วตัด)	D (ระยะป้อนลึก)	E (มุมมีดกลึง α)	F (มุมมีดกลึง β)	G (มุมมีดกลึง γ)
1	9, 53	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1
2	13, 49	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
3	11, 58	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1
4	4, 55	1	-1	1	1	-1	-1	-1	1
5	1, 39	1	-1	-1	1	-1	1	1	1
6	12, 42	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
7	6, 46	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1
8	3, 47	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1
9	8, 40	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1

ตารางที่ 2-ข (ต่อ)รูปแบบและลำดับชั้นการออกแบบการทดลองในการคัดกรองปัจจัย

ลำดับการทดลองมาตรฐาน	ลำดับการทดลองตามการสุ่ม	บล็อก	ค่าระดับปัจจัย						
			A (น้ำมันหล่อเย็น)	B (อัตราป้อน)	C (ความเร็วตัด)	D (ระยะป้อนลึก)	E (มุมมีดกลึง α)	F (มุมมีดกลึง β)	G (มุมมีดกลึง γ)
10	7, 59	1	1	1	1	1	1	1	1
11	16, 44	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1
12	5, 50	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1
13	10, 61	1	1	1	1	1	1	1	1
14	15, 52	1	-1	1	1	1	-1	1	-1
15	2, 62	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
16	14, 34	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1
17	18, 51	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
18	21, 35	2	-1	1	1	-1	-1	-1	1
19	31, 48	2	1	-1	1	1	-1	-1	1
20	25, 33	2	1	1	1	-1	1	-1	-1
21	19, 36	2	1	-1	-1	1	1	1	-1
22	20, 54	2	-1	1	1	-1	-1	-1	1
23	32, 56	2	1	-1	-1	-1	1	-1	1
24	29, 38	2	-1	-1	1	1	1	-1	-1
25	28, 63	2	1	-1	-1	-1	1	-1	1
26	23, 43	2	1	-1	1	1	-1	-1	1
27	22, 57	2	1	-1	-1	1	1	1	-1
28	27, 37	2	1	1	-1	1	-1	-1	-1
29	17, 60	2	-1	-1	1	-1	1	1	1
30	26, 45	2	-1	1	-1	1	1	-1	1
31	30, 41	2	1	1	-1	-1	-1	1	1
32	24, 64	2	-1	1	1	1	-1	1	-1

ภาคผนวก ค

ข้อมูลผลลัพธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ
การกลิ้งปกผิวเหล็กกล้า St.37

จากการออกแบบการทดลองเบื้องต้น ปัจจัยที่ใช้ในการทดลองมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ปัจจัย และในแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ ซึ่งถ้าทำการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบบริบูรณ์จะต้องทำการทดลองเท่ากับ 128 การทดลองซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการทดลองเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงทำการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบเศษส่วน $\frac{1}{4}$ ของการออกแบบ 2^{k-p} หรือการออกแบบการทดลองแบบ 2^{7-2} ซึ่งจะเหลือการทดลองทั้งหมด 32 การทดลอง และทำการทดลองซ้ำจำนวน 1 ครั้ง รวมการทดลองทั้งหมดเท่ากับ 64 หน่วยการทดลอง ซึ่งการกำหนดรูปแบบสำหรับการทดลองและผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองคือ ค่าเฉลี่ยความเรียบผิวงานกลึง แสดงไว้ในตารางที่ 1-ง

ตารางที่ 1-ก ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองในการคัดกรองปัจจัย

ลำดับการทดลองมาตรฐาน	ลำดับการทดลองตามการสุ่ม	บล็อก	ค่าระดับปัจจัย							ผลตอบ	
			A (น้ำหนักหล่อเย็น)	B (อัตราป้อน)	C (ความเร็วตัด)	D (ระยะป้อนลึก)	E (มุมมีดถึง α)	F (มุมมีดถึง β)	G (มุมมีดถึง γ)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	9, 53	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	5.47	5.24
2	13, 49	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	5.78	6.55
3	11, 58	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	5.97	5.65
4	4, 55	1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	4.73	4.56
5	1, 39	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	5.70	6.02
6	12, 42	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	3.47	3.83
7	6, 46	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	5.65	5.15
8	3, 47	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	4.96	4.49
9	8, 40	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	4.23	5.00
10	7, 59	1	1	1	1	1	1	1	1	4.69	3.87
11	16, 44	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	5.47	5.85
12	5, 50	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	5.31	5.27
13	10, 61	1	1	1	1	1	1	1	1	3.75	4.70
14	15, 52	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	3.63	4.21
15	2, 62	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4.31	2.68

ตารางที่ 1-ค (ต่อ) ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองในการคัดกรองปัจจัย


ลำดับการทดลองมาตรฐาน	ลำดับการทดลองตามการสุ่ม	บล็อก	ค่าระดับปัจจัย							ผลตอบ	
			A (น้ำมันหล่อเย็น)	B (อัตราป้อน)	C (ความเร็วตัด)	D (ระยะป้อนลึก)	E (มุมมีดถึง α)	F (มุมมีดถึง β)	G (มุมมีดถึง γ)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
16	14, 34	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	3.13	4.44
17	18, 51	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5.55	5.49
18	21, 35	2	-1	1	1	-1	-1	-1	1	4.94	4.49
19	31, 48	2	1	-1	1	1	-1	-1	1	4.38	4.60
20	25, 33	2	1	1	1	-1	1	-1	-1	2.76	3.25
21	19, 36	2	1	-1	-1	1	1	1	-1	7.31	6.40
22	20, 54	2	-1	1	1	-1	-1	-1	1	2.56	3.78
23	32, 56	2	1	-1	-1	-1	1	-1	1	6.37	5.09
24	29, 38	2	-1	-1	1	1	1	-1	-1	3.95	3.68
25	28, 63	2	1	-1	-1	-1	1	-1	1	2.46	4.98
26	23, 43	2	1	-1	1	1	-1	-1	1	4.89	6.01
27	22, 57	2	1	-1	-1	1	1	1	-1	5.41	3.03
28	27, 37	2	1	1	-1	1	-1	-1	-1	4.81	3.45
29	17, 60	2	-1	-1	1	-1	1	1	1	3.60	4.98
30	26, 45	2	-1	1	-1	1	1	-1	1	5.18	3.57
31	30, 41	2	1	1	-1	-1	-1	1	1	4.75	3.10
32	24, 64	2	-1	1	1	1	-1	1	-1	4.28	5.80

การวิเคราะห์หาคัดกรองปัจจัย


ตารางที่ 2-ค การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การทดลองเพื่อคัดกรองปัจจัย

ชื่อเรียก	ผลกระทบ	Coef	SE Coef	T	P
Constant		4.6448	0.1579	29.4100	0.0000
Block		0.2617	0.1579	1.6600	0.1040
A	-0.2444	-0.1222	0.125	-0.98	0.333
(B)	0.7821	0.391	0.1252	3.12	(0.003)
(C)	-0.5258	-0.2629	0.1252	-2.10	(0.041)
D	-0.3031	-0.1516	0.125	-1.21	0.231
E	0.2431	0.1216	0.125	0.97	0.336
F	0.2247	0.1124	0.1261	0.89	0.377
G	0.0996	0.0498	0.1252	0.40	0.693
A*B	0.0746	0.0373	0.1252	0.30	0.767
A*C	-0.1426	-0.0713	0.1275	-0.56	0.579
A*D	0.0853	0.0426	0.1261	0.34	0.737
A*E	-0.0494	-0.0247	0.125	-0.2	0.844
A*F	0.3531	0.1766	0.125	1.41	0.164
A*G	0.0954	0.0477	0.1252	0.38	0.705
(B*D)	0.4254	0.2127	0.1252	1.7	(0.096)
B*C*G	-0.0812	-0.0406	0.1275	-0.32	0.752

และมีลักษณะกราฟดังรูปที่ 1-ค

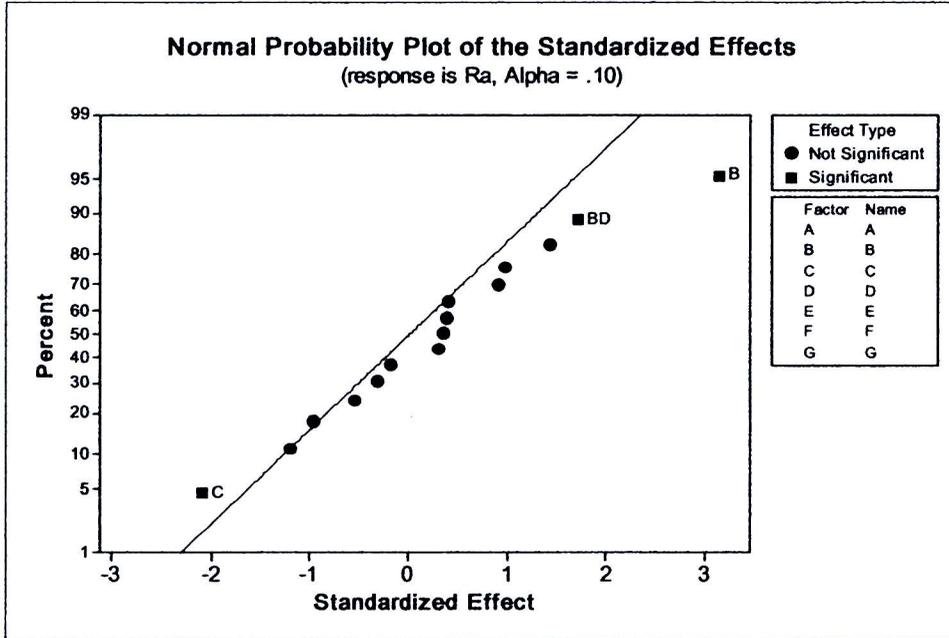

รูปที่ 1-ก กราฟแสดงการแจกแจงของข้อมูลแบบปกติของการทดลองเพื่อคัดกรองปัจจัย

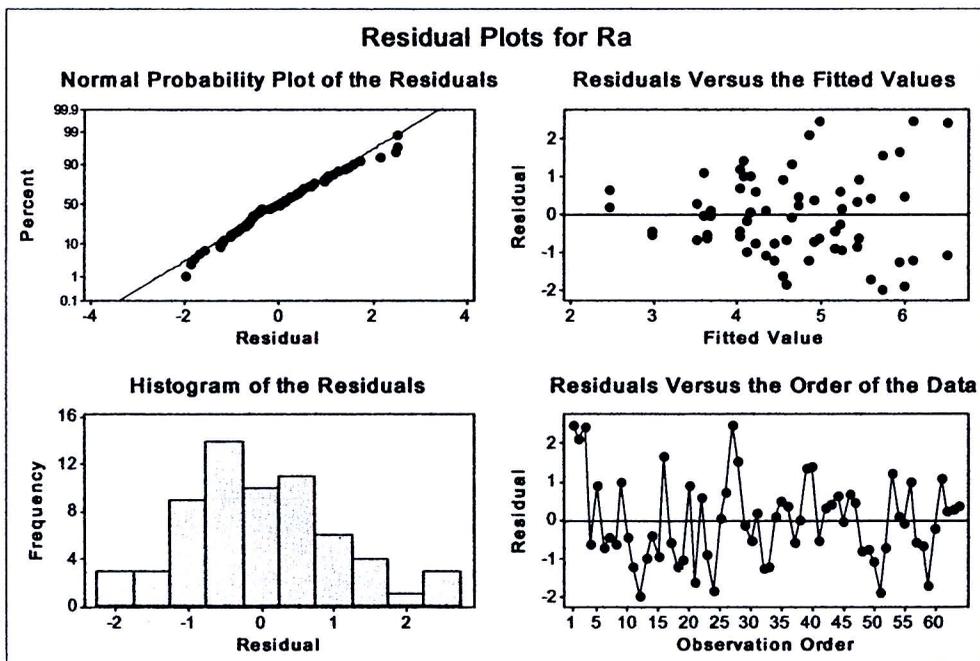

รูปที่ 2-ก กราฟแสดงส่วนตกค้างของการทดลองเพื่อคัดกรองปัจจัย

พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วของผิวงานกลึงคือ อัตราป้อนและความเร็วตัด มีอิทธิพลต่อความเร็วผิวงานกลึงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และปัจจัยที่เป็นอิทธิพลร่วม ที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วผิวงานกลึงคืออัตราป้อน มีความสัมพันธ์กับระยะป้อนลึก ส่งผลกระทบต่อความเร็วผิวงานกลึงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีอิทธิพลต่อความเร็วผิวงานกลึง

แล้วทำการตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง และตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานที่สร้างขึ้นความเพียงพอของแบบจำลองสามารถตรวจสอบ โดยการนำส่วนตกค้างของข้อมูลมาพล็อตกราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง ดังรูป 2-ก พบว่าข้อมูลส่วนตกค้างของผลตอบมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งดูได้จากลักษณะของกราฟ จุดของส่วนตกค้างบนกราฟเรียงตัวกันมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง

ภาคผนวก ง

ขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อหาสัมประสิทธิ์
ของปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิว
ในการกลึงปอกผิวเหล็กกล้า St.37

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการกลึงปอกผิว เหล็กกล้า St.37

จากการทดลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเรียบของผิวงานกลึงคือ อัตราป้อน ความเร็วตัด และระยะป้อนลึก แล้วนำปัจจัยที่ได้ไปทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเรียบของผิวงานกลึง และได้ทำการทดลองแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการกลึงปอกผิวเหล็กกล้า St.37 ที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญของผลตอบ โดยนำผลของค่าความเรียบผิวที่วัดได้ไปป้อนลงใน โปรแกรม MINITAB Release 14 ที่ได้ทำการออกแบบการทดลองไว้แล้ว ในคอลัมน์ที่อยู่ถัดจากคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วใน Work sheet โดยกำหนดชื่อของคอลัมน์ว่า Ra จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสมการทำนายตามขั้นตอนดังนี้

- 1) เข้าเมนู State > Response Surface > Analyze Response Surface Design
- 2) เลือกตัวแปรตอบ ซึ่งตัวแปรตอบ คือ Ra
- 3) เลือกลักษณะข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยเลือก Code หรือ Uncode มีหลักการ

ดังนี้

3.1) ถ้าเลือก Code Units เมื่อต้องการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันตัวแปรเข้ารหัส (0, 1)

3.2) ถ้าเลือก Uncode Units เมื่อต้องการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันตัวแปรธรรมชาติ (ค่าในขอบเขตปัจจัย)

4) กำหนด Term ของปัจจัย โดยเลือกลักษณะในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบ Full quadratic

5) Click OK

6) โปรแกรมจะทำการคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับ Coefficients ของค่า Ra

7) ทำการตรวจสอบสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ โดยทั่วไปสมการที่นำไปใช้ควรมีค่า R^2 อย่างน้อย 0.75 (Haaaland, 1989 และ HU, 1999) หากสูงกว่า 0.90 ถือว่าดีมาก (ค่า R^2 มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยที่ 0 แสดงถึงว่าไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ 1 แสดงถึงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์)

8) สร้างสมการทำนาย โดยนำค่าของ Coefficients ในเทอมต่าง ๆ ของปัจจัยไปทำการเขียนสมการทำนายค่าความเรียบผิว ตามสมการดังนี้

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \varepsilon \quad (1)$$

หลังจากทำการหาค่าที่ดีที่สุดของปัจจัย ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการหาค่าที่ดีที่สุด โดยใช้ Response Optimizer ในโปรแกรม MINITAB Release 14 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- 1) เข้าเมนู State > Response Surface > Response Optimizer
- 2) เลือกตัวแปรตอบ ซึ่งตัวแปรตอบ คือ Ra
- 3) ทำการกำหนดค่า Lower Target Upper Weight และ Importance ทั้งนี้เพื่อหาผลตอบที่ดีที่สุดของปัจจัย โดยพารามิเตอร์ของแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

- 3.1) Lower คือ ค่าต่ำสุดของผลตอบ
- 3.2) Target คือ ค่าเป้าหมายสูงสุดของผลตอบ
- 3.3) Upper คือ ค่าสูงสุดของผลตอบ
- 3.4) Weight คือ ค่ากำหนดน้ำหนักของเป้าหมาย การกำหนดน้ำหนักมีค่าอยู่ในช่วง 0.1-10 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ถ้าค่าน้อยกว่า 1 (ต่ำสุดคือ 0.1) หมายถึงเน้นเป้าหมายน้อย
- (2) ถ้าค่าเท่ากับ 1 หมายถึงเน้นเป้าหมายและขอบเขตเท่ากัน
- (3) ถ้าค่ามากกว่า 1 (ต่ำสุดคือ 10) หมายถึงเน้นเป้าหมายมาก

ในงานวิจัยนี้เลือกค่า Weight เท่ากับ 1 เพราะค่าความเรียบผิวที่ต้องการนั้น ต้องได้ตามที่แบบกำหนด

4) Importance คือ ที่กำหนดความสำคัญระหว่างผลตอบ กล่าวคือกำหนดว่าผลตอบใดมีความสำคัญมากกว่ากัน โดยกำหนดความสำคัญเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0.1-10 ซึ่งผลตอบใดมีความสำคัญมากให้กำหนดตัวเลขที่มีค่ามาก และผลตอบที่มีความสำคัญรองลงมาให้กำหนดตัวเลขให้มีค่ารองลงมาตามอัตราส่วนความสำคัญ แต่ถ้าผลตอบที่นำมาวิเคราะห์มีเพียงผลตอบเดียวหรือมีผลตอบหลายผลตอบซึ่งแต่ละผลตอบมีความสำคัญเท่ากัน จะกำหนดค่าความสำคัญเป็นตัวเลขเท่าใดก็ได้ที่มีความเท่ากัน ในการทดลองนี้มีผลตอบเพียงค่าเดียว ผู้วิจัยจึงกำหนดค่า Importance เท่ากับ 10

- 5) Click OK
- 6) โปรแกรมจะทำการคำนวณค่าที่ดีที่สุดของแต่ละปัจจัย
- 7) ตรวจสอบผลการคำนวณ Response Optimizer ที่ได้ ว่าค่าแต่ละปัจจัยเป็น Global Solution หรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าผลการวิเคราะห์นี้เป็นค่าเป้าหมายของผลตอบจริงซึ่งสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการกลึงปอกผิว
เหล็กกล้า St.37

Welcome to Minitab, press F1 for help.

Central Composite Design

Factors:	3	Replicates:	1
Base runs:	20	Total runs:	20
Base blocks:	1	Total blocks:	1

Two-level factorial: Full factorial

Cube points:	8
Center points in cube:	6
Axial points:	6
Center points in axial:	0
Alpha:	1.68179

Response Surface Regression: Ra versus A, B, C

The analysis was done using coded units.

Estimated Regression Coefficients for Ra

Term	Coef	SE Coef	T	P
Constant	7.2087	0.4965	14.518	0.000
A	0.7052	0.3294	2.141	0.058
B	-0.1268	0.3294	-0.385	0.708
C	-0.5519	0.3294	-1.675	0.125
A*A	-0.7427	0.3207	-2.316	0.043
B*B	-0.6667	0.3207	-2.079	0.064
C*C	-0.9655	0.3207	-3.010	0.013

A*B	-0.1012	0.4304	-0.235	0.819
A*C	0.2387	0.4304	0.555	0.591
B*C	-0.3013	0.4304	-0.700	0.500

S = 1.217 R-Sq = 70.7% R-Sq (adj) = 44.4%

Analysis of Variance for Ra

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Regression	9	35.8119	35.8119	3.97910	2.68	0.070
Linear	3	11.1712	11.1712	3.72375	2.51	0.118
Square	3	23.3766	23.3766	7.79219	5.26	0.020
Interaction	3	1.2640	1.2640	0.42135	0.28	0.836
Residual Error	10	14.8226	14.8226	1.48226		
Lack-of-Fit	5	14.6665	14.6665	2.93330	93.97	0.000
Pure Error	5	0.1561	0.1561	0.03122		
Total	19	50.6344				

Estimated Regression Coefficients for Ra using data in uncoded units

Term	Coef
Constant	7.20869
A	0.705234
B	-0.126812
C	-0.551869
A*A	-0.742731
B*B	-0.666716
C*C	-0.965470
A*B	-0.101250
A*C	0.238750
B*C	-0.301250

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการกลึงปอกผิว เหล็กกล้า St.37

Response Optimization

Parameters

	Goal	Lower	Target	Upper	Weight	Import
Ra	Target	3.1	3.2	3.3	1	10


Global Solution

B = 0.090
 C = 136.892
 D = 0.100

Predicted Responses

Ra = 3.2, desirability = 1

Composite Desirability = 1.00

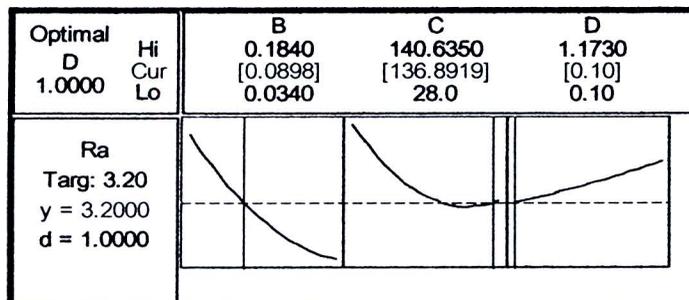


ค่าปัจจัยที่เหมาะสมจากสมการทำนาย คือ


- 1) อัตราป้อน ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.0898 รอบต่อนาที
- 2) ความเร็วตัด ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 136.892 เมตรต่อนาที
- 3) ระยะป้อนลึก ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.10 มิลลิเมตร

ภาคผนวก จ

แบบการคลังงาน

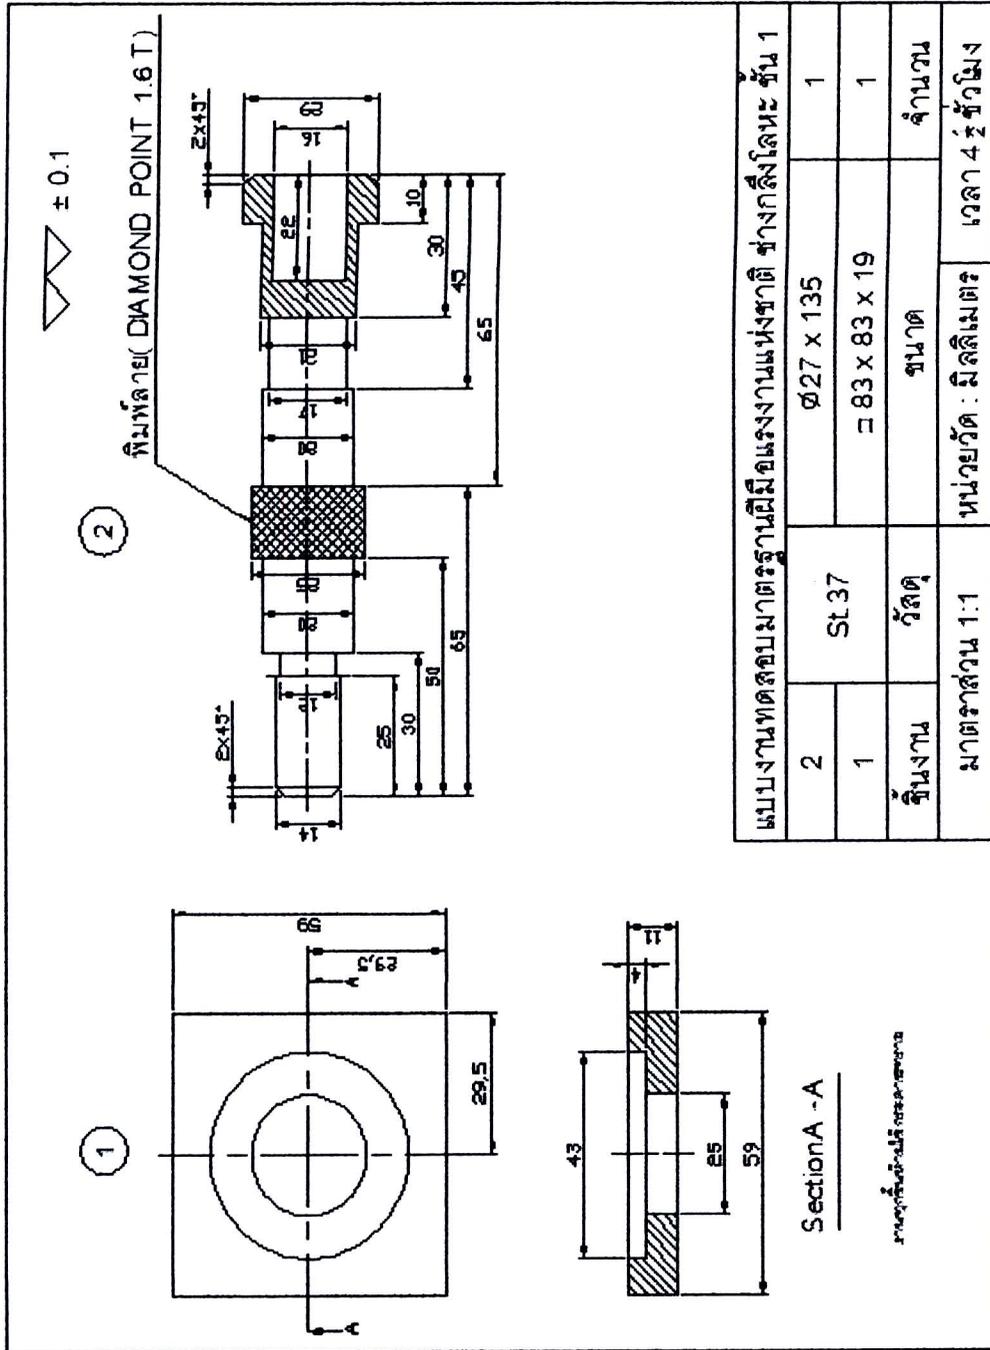

รูปที่ 1-จ แบบงานทดสอบมาตรฐาน

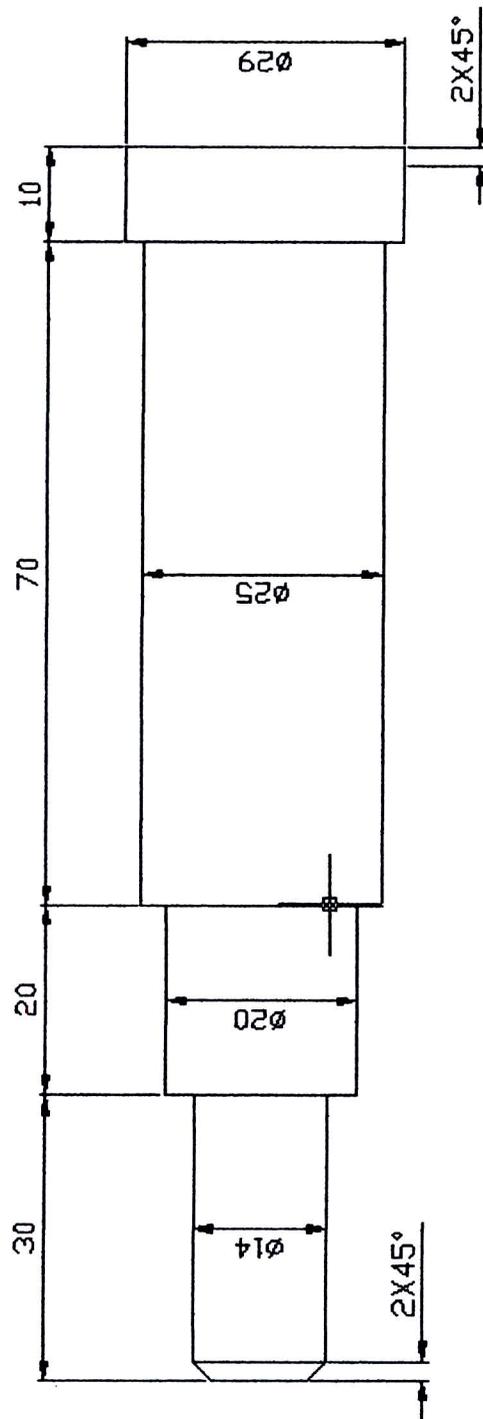


รูปที่ 2-๑ แบบงานกลึง

ภาคผนวก ฉ


รูปการกลึงและการวัดผิวชิ้นงาน



รูปที่ 1-ฉ การลับคมมีดกลึง

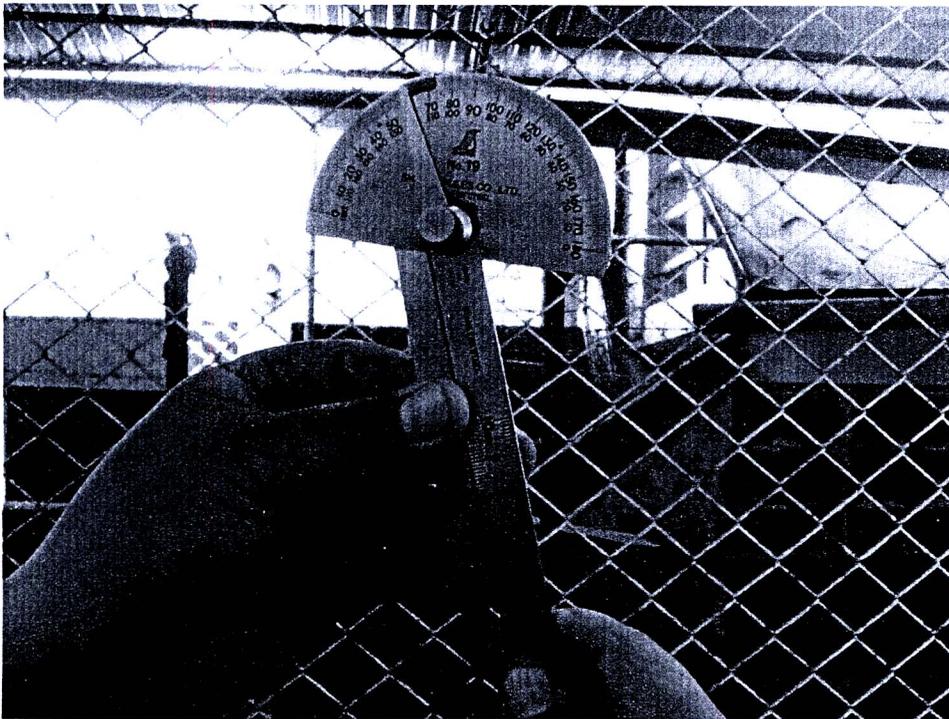

รูปที่ 2-ฉ การวัดมุมมีดกลึง

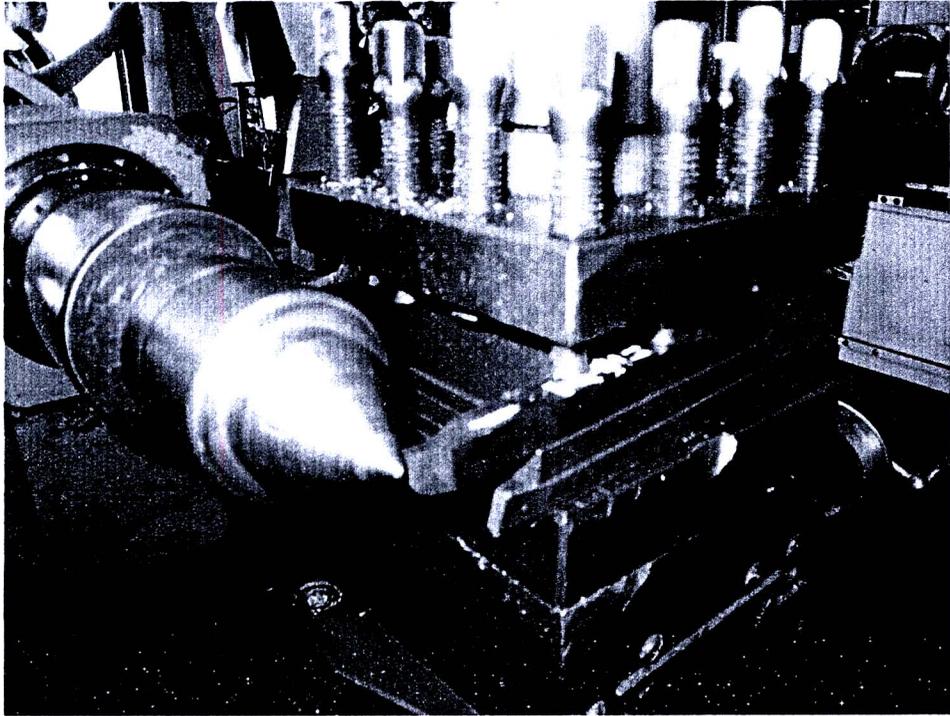


รูปที่ 3-ฉ การตั้งศูนย์มีดกลึง




รูปที่ 4-ฉ การจับยึดชิ้นงาน



รูปที่ 5-ฉ การกลึงปาดหน้าชิ้นงาน

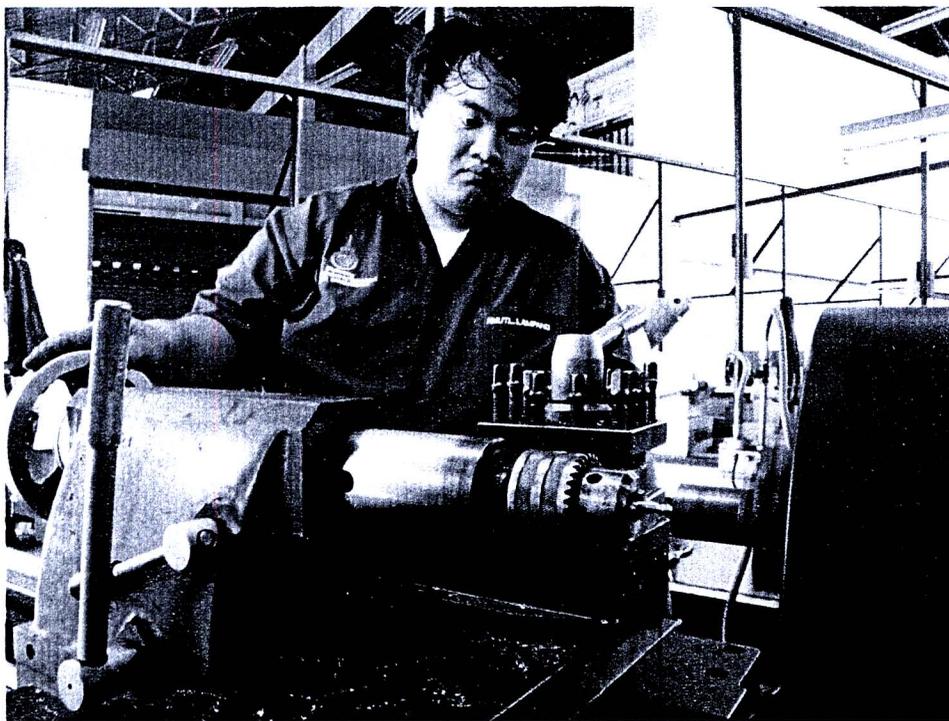

รูปที่ 6-ฉ การเจาะรูนำศูนย์ชิ้นงาน

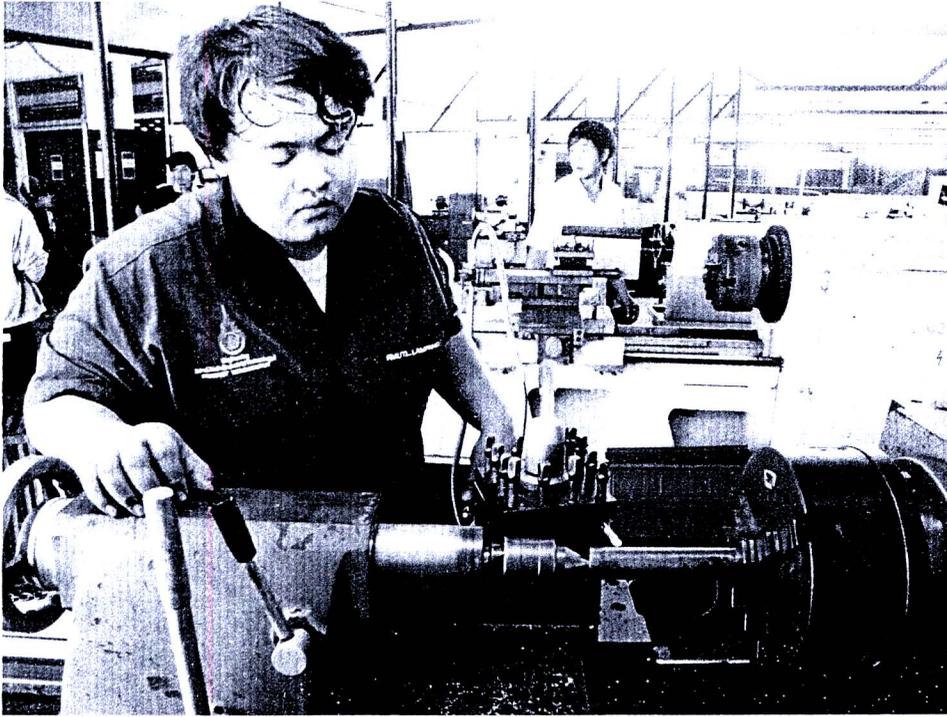

รูปที่ 7-ฉ การจับยึดชิ้นงานเพื่อทำการกลึงปอก



รูปที่ 8-ฉ การจับยึดชิ้นงานเพื่อทำการกลึงปอก

ภาคผนวก ช

มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการกึ่งชิ้นงาน



กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT, MINISTRY OF LABOUR

ให้วุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
This is to certify that
 นายประภาสดี วงศ์คำตู่
Mr. PRAKASIT WONGKUMTUY

ได้สำเร็จการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา กลึงรูปพรรณ
 has completed the Upgrading Training Course in GENERAL FORM CUTTING LATHE OPERATION จำนวน 60 ชั่วโมง
 (60 hours)

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2547
 from 20 MARCH - 18 APRIL 2004

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2547
 Given on 18 APRIL 2004



(นายสมชาติ เสงฆาวงค์)
 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 Director-General
 Department of Skill Development



(นายชัช ศรีนา)
 ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
 Director of
 Institute for Skill Development Region 10 Lampang

รูปที่ 1-ช ไบมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน

รูปที่ 35.1 มุมตัด - ความเร็วตัด - ความกว้างรอยกลึง - ช่วงกลึงลึก - วิธีหล่อเย็น

วัสดุงาน	วัสดุ มีด	มุมมีด			กลึงปอก ▽			กลึงละเอียด ▽▽			วิธีหล่อเย็น และการหล่อเย็น	
					ช่วงกลึงลึก $a \approx 4-10 s$			ช่วงกลึงลึก $a \approx 2-5 s$				
		α	β	γ	ความเร็ว ตัด x ม./นาที	ความ กว้าง รอยกลึง s มม./รอบ	ช่วง กลึง ลึก a มม.	ความเร็ว ตัด x ม./นาที	ความ กว้าง รอยกลึง s มม./รอบ	ช่วง กลึง ลึก a มม.	กลึง ปอก ▽	กลึงละเอียด ▽▽
เหล็กกล้า ความแข็ง 50 กก./มม. ²	W	8°	62°	20°	14	0,5	4	20	0,2	1	E หรือ P	
	SS				22	1	10	30	0,5	1		
	H	5°	67°	18°	150	2,5	15	250	0,25	1,5		
50-70	W	8°	68°	14°	10	0,5	4	15	0,2	1	E หรือ P	
	SS				20	1	10	24	0,5	1		
	H	5°	75°	10°	120	2,5	15	200	0,25	1,5		
70-85	W	8°	68°	14°	8	0,5	4	12	0,2	1	E หรือ P	
	SS				15	1	10	20	0,5	1		
	H	5°	75°	10°	80	2	15	140	0,2	1,5		
เหล็กเครื่องมือ	W	8°	76°	6°	6	0,5	3	8	0,2	1	E หรือ P	
	SS				12	1	8	16	0,5	1		
	H	5°	79°	6°	80	0,6	5	56	0,15	1		

W = เหล็กเครื่องมือ
SS = เหล็กครอบสูง

H = โดหะแข็ง
E = น้ำมันตะขุ

R = น้ำมันพืช
P = ปีโตรเลียม

tr = แท่ง ๆ

ถ้าเป็นงานกลึงกลิ้งให้ใช้ x ประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วตัดในงานกลึงยาว

รูปที่ 2-ช ค่ามาตรฐานการตั้งค่าการกลึงปอกชิ้นงาน


ตารางสำหรับงานกลึงด้วยเหล็ก High speed steel ¹⁾								
กลุ่มวัสดุ ²⁾	R_m N/mm ²	ความ แข็ง	เงื่อนไข- การ- ทำงาน	มีด HSS ไม่เคลือบผิว			มีด HSS เคลือบผิว ³⁾	
				v_c m/min	f mm	a mm	v_c m/min	f mm
เหล็กสร้างไม่เจือ และเจือ, เหล็ก Case-hardening และเหล็กอบชุบ	< 500	< 150	แบบ แปดกลบ หนัก	70	0.1	0.5	-	
				55	0.5	3		
				45	1.0	6		
เหล็กสร้างไม่เจือ และเจือ, เหล็ก Case-hardening, เหล็กอบชุบ และเหล็กเครื่องมือ	500 700	150 200	แบบ แปดกลบ หนัก	60	0.1	0.5	80	
				40	0.5	3		
				30	1.0	6		
เหล็กอบชุบและเหล็กชุบไนไตรต์	1180	>200 350	แปดกลบ	-			60	
เหล็กหล่อ	-	< 250	แบบ แปดกลบ หนัก	35	0.1	0.5	60	ถึง 1.0
				30	0.3	3	50	
				20	0.6	6	35	
Al-เจือ	-	< 90	แบบ หนัก	180	0.3	3	800	
				120	0.6	6		
Cu-เจือ	-	-	แบบ หนัก	125	0.3	3	200	
				100	0.6	6		

¹⁾ ค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากเวลามาตรฐาน 15 นาที ควรพิจารณาตำแหน่งและน้ำหนักของผู้ผลิตเครื่องมือกลึง
²⁾ พลาเหล็กกลุ่ม A 290; ³⁾ แคลเคลมตัด High speed steel (HSS) เคลือบผิวด้วย TiN/TiCN และ TiAlN

รูปที่ 3-ช ตารางสำหรับงานกลึงด้วยเหล็ก High Speed Steel

Correction factors สำหรับหาความเร็วตัดที่อายุใช้งานของคมตัดเปลี่ยนแปลง							
อายุของคมตัดเป็นนาที	10	15	20	25	30	45	60
Correction factor k	1.1	1.0	0.95	0.9	0.87	0.8	0.75

รูปที่ 5-ช ตารางหาความเร็วตัดที่อายุใช้งานของคมตัดเปลี่ยนแปลง

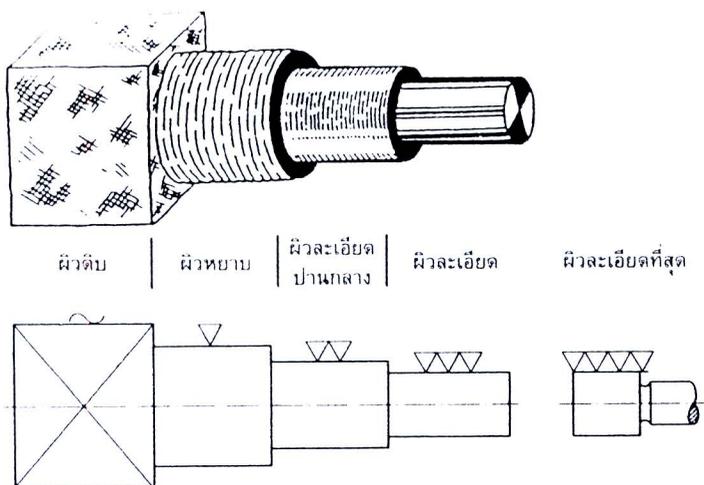

การกำหนดค่าความหยาบผิวของผิวงานในแบบตาม DIN ISO 1302

ค่าความหยาบผิวของผิวงาน		ค่าความหยาบผิวของผิวงาน Ra		ค่าความหยาบผิวของผิวงาน Rz(Rz-ITD)		ชั้นความหยาบผิวของผิวงานตาม DIN 3141 ตาราง 2
สัญลักษณ์เขียนในแบบ	โมโนลิทิก μm	สัญลักษณ์เขียนในแบบ	โมโนลิทิก μm	สัญลักษณ์เขียนในแบบ	โมโนลิทิก μm	
N12	√N12	50	√Ra50	250	√Rz250	~
N11	√N11	25	√Ra25	160	√Rz160	
N10	√N10	12.5	√Ra12.5	100	√Rz100	
N9	√N9	6.3	√Ra6.3	50	√Rz50	▽
N8	√N8	3.2	√Ra3.2	25	√Rz25	
N7	√N7	1.6	√Ra1.6	12.5	√Rz12.5	▽▽
N6	√N6	0.8	√Ra0.8	6.3	√Rz6.3	
N5	√N5	0.4	√Ra0.4	4	√Rz4	
N4	√N4	0.2	√Ra0.2	2	√Rz2	
N3	√N3	0.1	√Ra0.1	1	√Rz1	▽▽▽
N2	√N2	0.05	√Ra0.05	0.63	√Rz0.63	
N1	√N1	0.025	√Ra0.025	0.40	√Rz0.4	
DIN 3141 ตาราง 2	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽	
DIN ISO 1302	√	√Ra12.5	√Ra3.2	√Ra0.8	√Ra0.4	

รูปที่ 5-ข สัญลักษณ์ความเรียบผิว

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ - สกุล

นายชาญชัย ศิวีไล

วัน เดือน ปี เกิด

7 สิงหาคม 2518

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี

ประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานประกอบและงานเชื่อม บริษัท STB (สร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ROC มาบตาพุด จังหวัดระยอง)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานประกอบและงานเชื่อม และเป็นผู้ควบคุมคนงานประกอบและงานเชื่อมบริษัท STB (ทำโครงสร้างโรงกลั่นน้ำมัน มาบตาพุด จังหวัดระยอง)

ช่างประจำโรงงาน บริษัท ที.ไอ.จี ลำปางออกซิเจน จังหวัดลำปาง พนักงานขายและช่างเทคนิค บริษัท ไพลิน (ขายปั๊มและวาล์วที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม) จังหวัดลำปาง

พนักงานขายและช่างเทคนิค บริษัท ลำปาง เอ็น.ที.เอส (ขายคลัทช์ลูกปืนและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม) จังหวัดลำปาง

อาจารย์สอนประจำโรงเรียนลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเครื่องมือกล จังหวัดลำปาง

