


บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการตัด (Blanking Mechanism)

กรรมวิธีการตัด คือ การทำให้ชิ้น โลหะแยกออกจากกัน โดยใช้คมตัดของพunchและคายนกลงบนชิ้น โลหะจนยึดเลยจุดต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Strength) ของโลหะ จึงทำให้โลหะ निकออกจากกัน

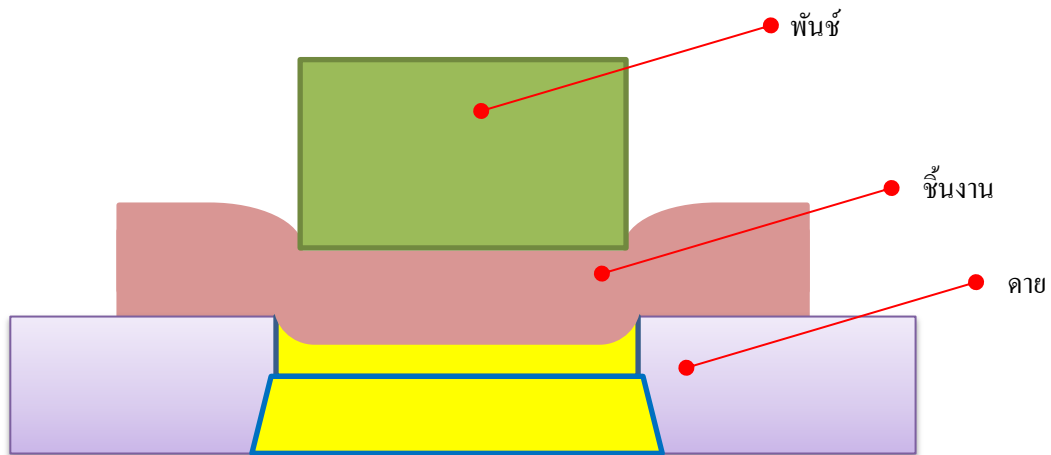

รูปที่ 2.1 การตัดชิ้นงานด้วยพunchและคายน

ในกระบวนการตัดเริ่มจากการนำพunchคกลงบนชิ้น โลหะแล้วคกลงพาเนื้อโลหะยึดลงไปในช่วงของว่างของคายนจนเลยจุดความยืดหยุ่น (Elastic Limits) ของชิ้น โลหะ ซึ่งโลหะไม่สามารถหดกลับคืนสภาพเดิมได้ ในช่วงขณะนี้ผิวด้านล่างของชิ้น โลหะเริ่มยึดลงไปในช่วงว่างระหว่างคายนและผิวด้านบนก็ถูกกดลงด้วยพunch ในช่วงจังหวะการทำงาน แรงที่เกิดและส่งมาที่พunchกระแทกไปที่ผิวชิ้น โลหะ พunchจะกดเข้าไปในเนื้อของชิ้น โลหะ โดยความลึกของผิวโลหะที่ถูกกดด้านบนของผิวจะลึกเท่ากับส่วนที่ถูกกดลงไปในคายนที่ผิวด้านล่าง (รูปที่ 2.1) เมื่อแรงที่พunchกดชิ้น โลหะจนเลยจุดความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate Strength) ของโลหะแล้ว เนื้อโลหะจะ निकออกจากกัน (รูปที่ 2.2) [1] การที่โลหะ निकออกจากกันนั้น ผิวที่ขอบหรือคุณภาพของงานจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับระยะช่องว่างคมตัด (Clearance) ระหว่างพunchกับคายน ถ้าช่องว่างระหว่างคมตัดมากหรือน้อยไปจะทำให้มีผลต่อแรงที่ใช้ในการตัดชิ้นงาน และที่สำคัญมีผลต่อการสึกหรอของพunch นอกจากนี้ยังทำให้มีผลต่อรอยฉีกขาดและครีบบที่ชิ้นงานอีกด้วย

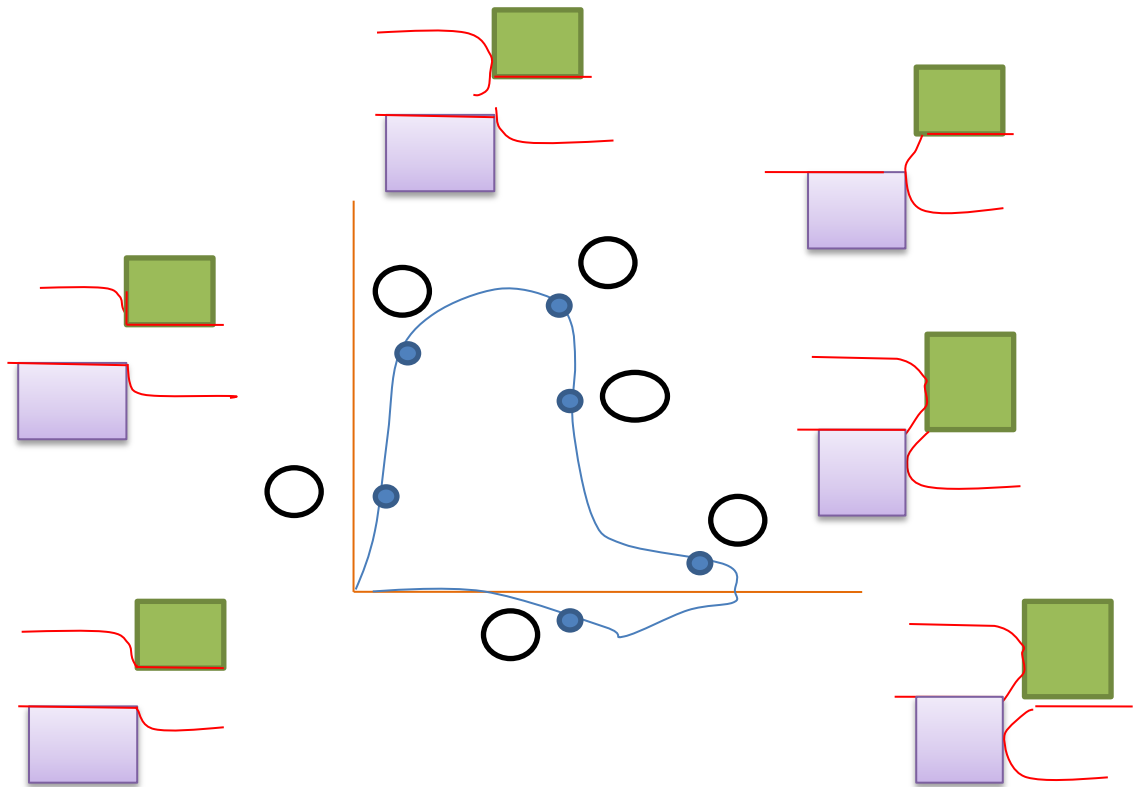

รูปที่ 2.2 ลำดับขั้นตอนการตัดโลหะ[1]

จากรูปที่ 2.2


1. การเกิดส่วนโค้งมน
2. การเกิดส่วนเรียบตรง
3. การเกิดรอยแตก
4. การขยายตัวของรอยแตก
5. พลังงานชิ้นงานลงไปอย่างรวดเร็ว
6. การปลดชิ้นงาน

2.2 การเลือกขนาดกำลังของเครื่องปั๊มโลหะ

ในการเลือกขนาดของเครื่อง จะต้องเลือกเครื่องที่สามารถส่งแรงอัดได้มากกว่าค่าแรงที่ต้องใช้ในการตัด 30-50% ก็เพื่อช่วยให้สามารถตัดชิ้นงานได้ ในกรณีที่ขึ้นโลหะหนาไม่สม่ำเสมอ ขึ้นโลหะแข็งเกิดจากการทำให้แข็งด้วยความเครียด การเลือกใช้สารหล่อลื่น ขนาดของช่องว่างคมตัดระหว่างพินซ์และคาย และกรณีที่คมตัดของคายที่ [2]


2.3 แรงตัดเฉือน (Cutting Force)

แรงที่ส่งมาที่พันธักัดชิ้นงานให้ผ่านคายด้วยแรงที่กดลงที่ผิวโลหะพร้อมกับเกิดแรงต้านจากคาย จึงทำให้ชิ้นโลหะถูกเฉือนจนฉีกขาด ทำให้ชิ้นงานออกมามีลักษณะเหมือนพันธักัดคาย เมื่อแรงกดเกิดที่พันธักัด การตัดชิ้นงานก็เกิดขึ้น โดยขณะที่พันธักัดลงไปนั้น แรงกระทำต่างๆก็เกิดขึ้นที่ชิ้นงาน บริเวณผิวหน้าสัมผัสของชิ้นงานกับพันธักัดและคาย และเกิดแรงดึงขึ้นที่ชิ้นงานบริเวณคมตัดของพันธักัดและคาย

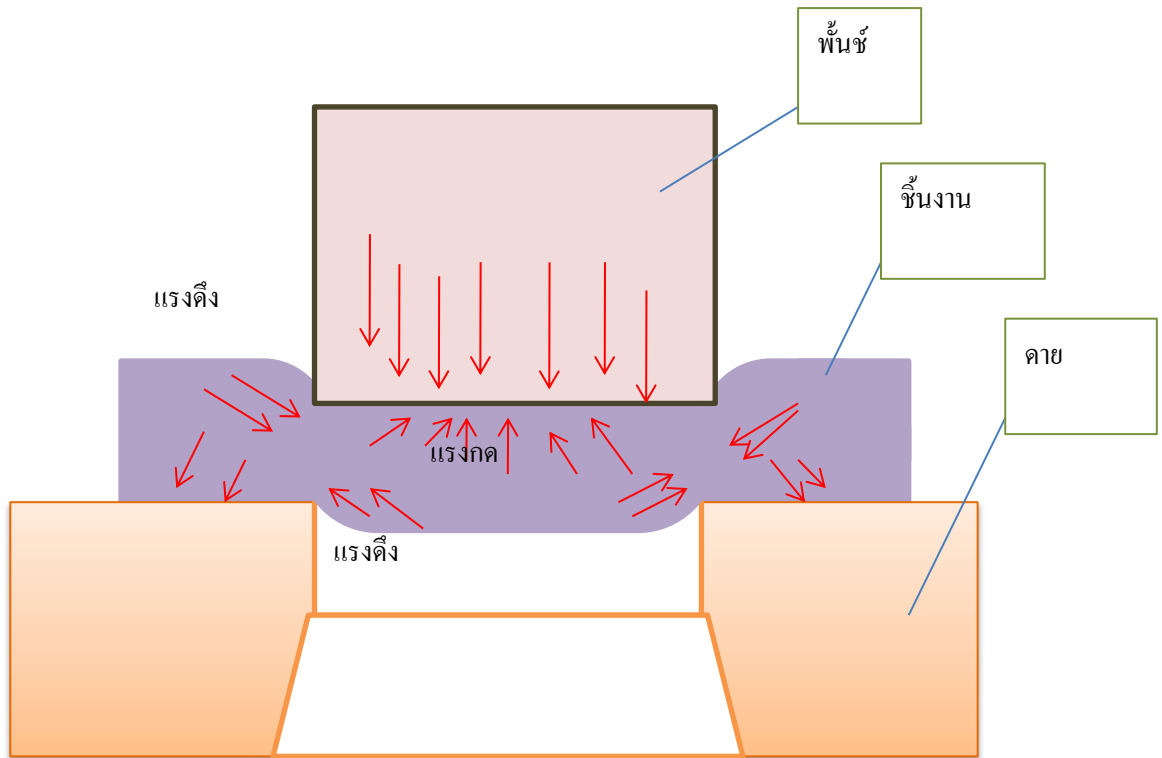

รูปที่ 2.3 ทิศทางแรงที่กระทำขณะทำการตัดโลหะ [3]

2.4 การคำนวณแรงตัดเฉือน (Cutting Force)

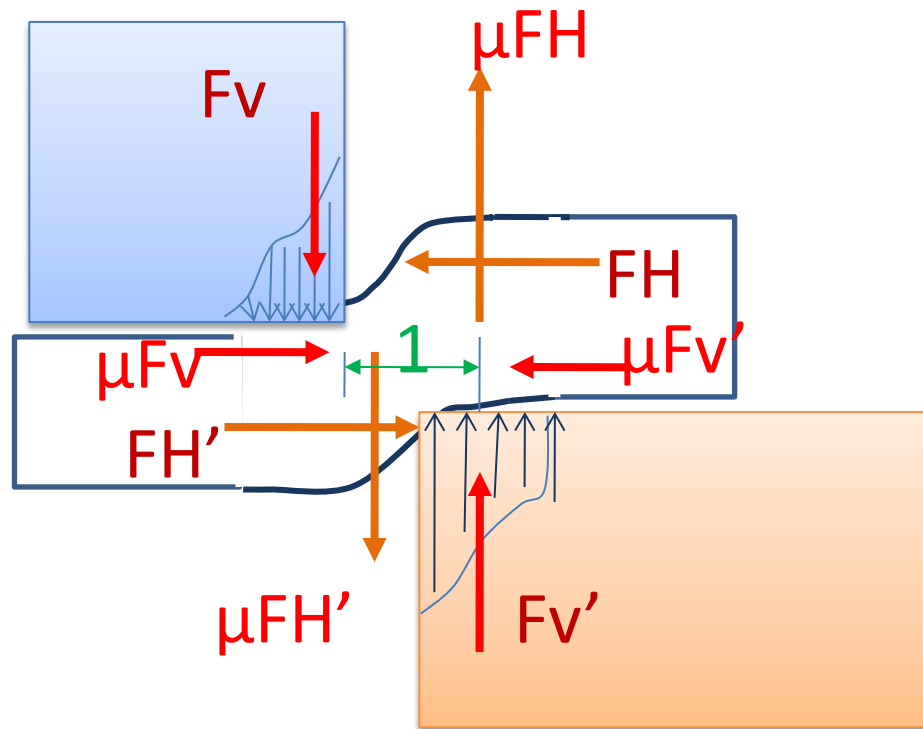

รูปที่ 2.4 แรงย่อยในการตัดเฉือน [4]

แรง F_v และ F_v' กระทำออกห่างจากคมตัดเล็กน้อยเกิดจากความเค้นกดในบริเวณใกล้คมตัดกระทำอย่างที่ไม่สม่ำเสมอ แรงที่กระทำห่างกันเป็นระยะ 1 จึงเกิดโมเมนต์ที่พยายามตัดหรือเอียงชิ้นงาน (รูปที่ 2.4) จึงเกิดโมเมนต์ปฏิกิริยาขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการตัดและความเค้นตั้งฉากกับแนวระดับ สามารถแทนด้วยแรงลัพธ์ F_H และ F_H' และยังมีแรงในแนวระดับเกิดขึ้นขณะแม่พิมพ์ตัดมีมุมที่ขอบไม่เท่ากับ 90° หรือเมื่อผิวรอยตัดไม่ตั้งฉากกับระนาบของโลหะแผ่น ยังมีแรงเสียดทานที่กระทำกับพันธ์และคายอีก แรงในแนวระดับ F_H และ F_H' ทำให้เกิดแรงเสียดทานด้านข้างของผิวพันธ์และคาย ก็คือ μF_H และ $\mu F_H'$ แรงตัดเฉือนเพื่อซึ่งทำให้วัสดุเลื่อนลงไปบนผิวของพันธ์และคาย ทำให้เกิดแรงเสียดทาน μF_v และ $\mu F_v'$.

สมการสำหรับคำนวณหาค่าแรงตัดเฉือน F_s ที่ใช้ในการตัดหรือเจาะชิ้นงานหรือวัสดุ โดยให้ผิวหน้าตัดของพันธ์และคายมีลักษณะเรียบตรง คือคมตัดไม่เอียงในการตัดเฉือน

สมการแรงในการตัด

$F_s = K_s \dots L_s \dots t$ (นิวตัน), ใช้สำหรับตัดรูปทรงต่างๆ (คมตัดไม่ลาดเอียง)

$F_s = K_s \dots \pi \cdot d \cdot t$ (นิวตัน), ใช้สำหรับตัดงานรูปทรงกลม


เมื่อ

K_s = ความต้านทานแรงเฉือนของวัสดุ นิวตัน/ม.ม.²

L_s = ความยาวรอยตัด ม.ม.

d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน ม.ม.


t = ความหนาของวัสดุ ม.ม.

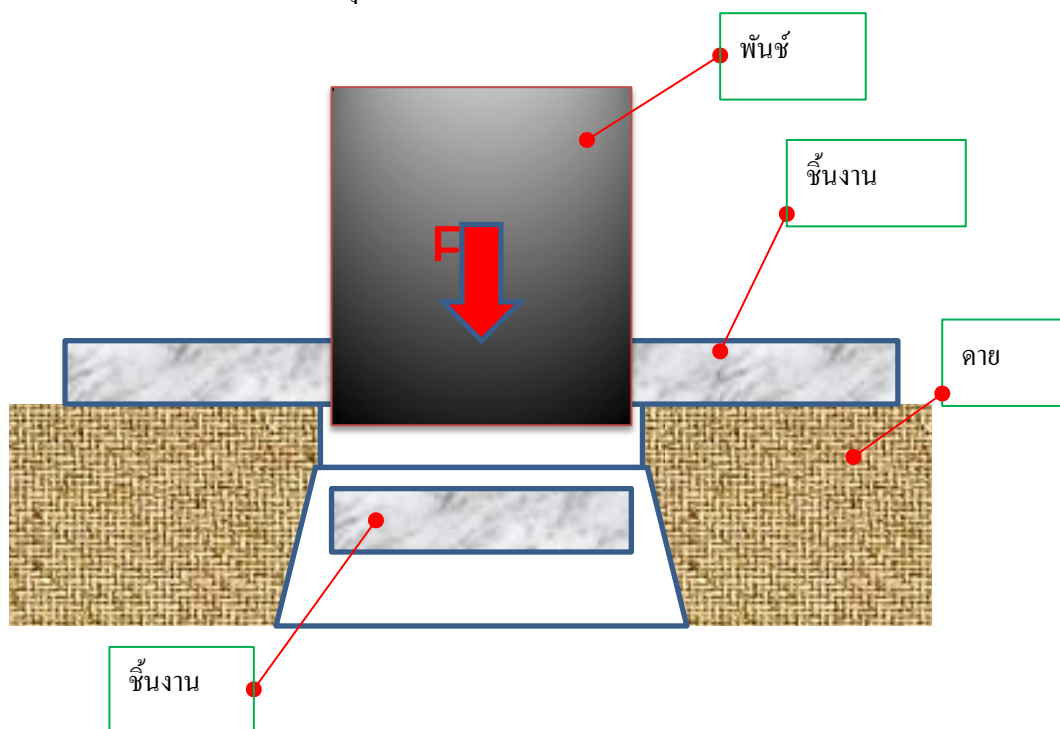


รูปที่ 2.5 พUNCH ดายในงานแม่พิมพ์ตัด (Blanking Die) [5]

2.5 ระยะช่องว่างระหว่างคมตัด (Cutting Clearance)

ช่องว่างระหว่างคมตัด (Clearance) มีผลต่อการตัด โลหะของแม่พิมพ์ตัดมาก การเลือกใช้ช่องว่างระหว่างคมตัดไม่เหมาะสมจะมีผลต่อชิ้นงานหรืออาจจะทำให้พUNCH และดายสึกหรอเร็วกว่าปกติ [6] ช่องว่างระหว่างพUNCH และดายเราจะเรียกเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ของความหนาชิ้นงานที่ใช้ในการตัด ผลจากการตัดจะมีลักษณะรอยตัดที่เกิดขึ้น (รูปที่ 2.6)

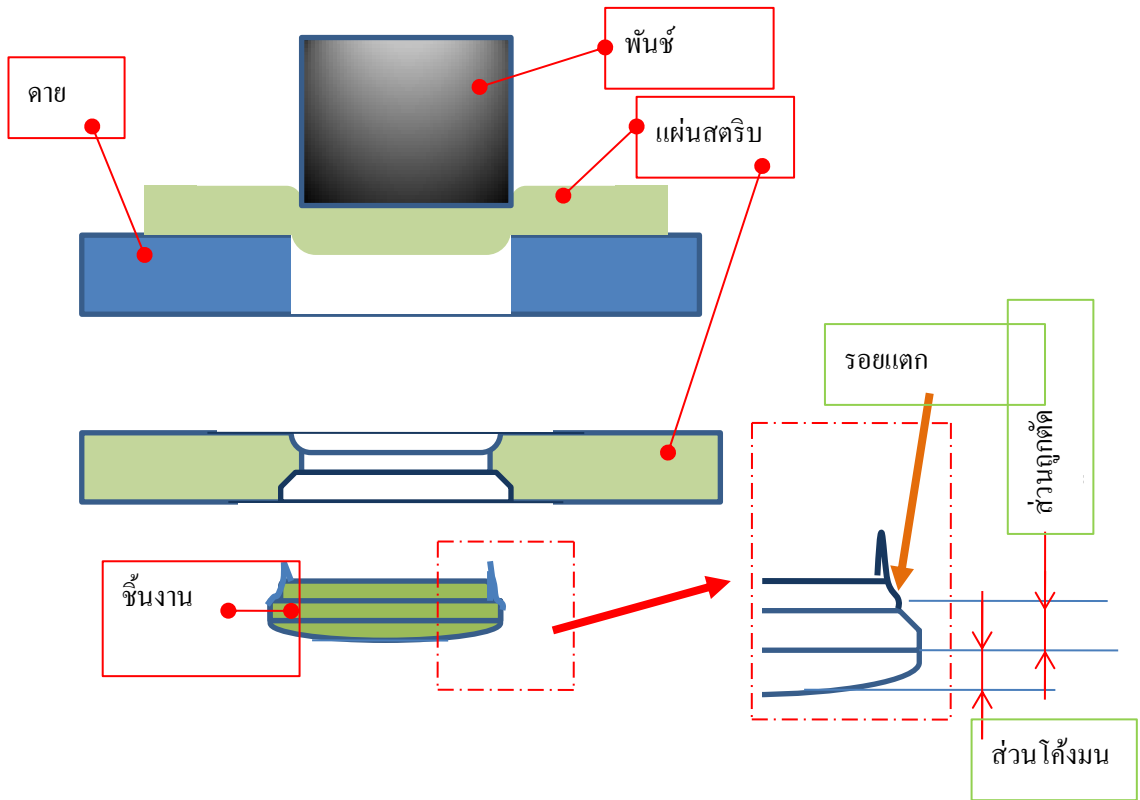

รูปที่ 2.6 หน้าตัดเฉือน [6]

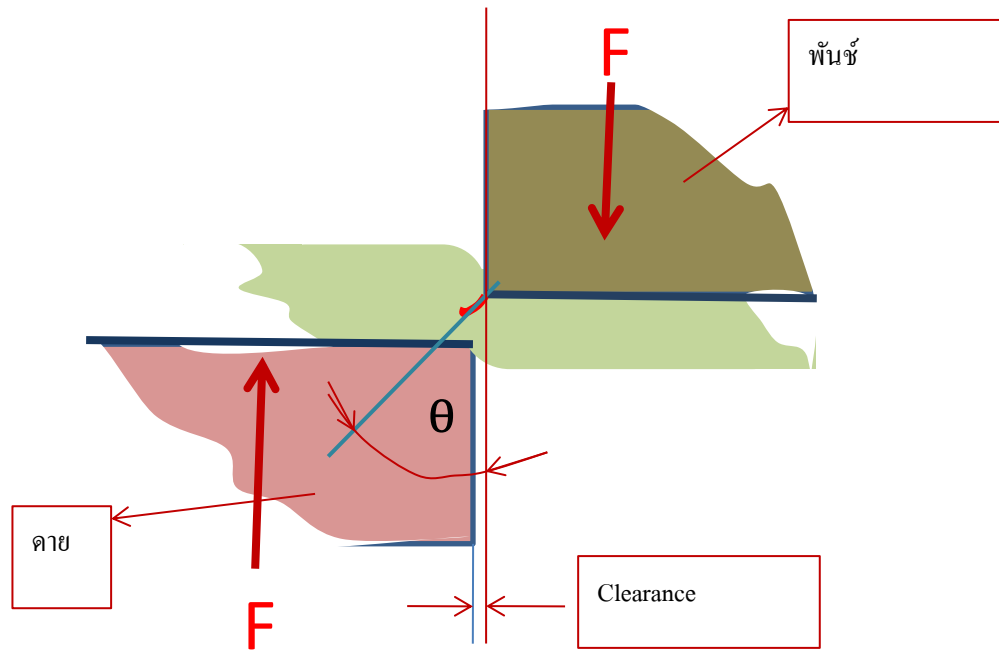


รูปที่ 2.7 ทิศทางของรอยฉีกขาด

จากรูปที่ 2.7 เมื่อพันทันคดลงมา รอยแตกจะขยายยาวขึ้น จนกระทั่งฉีกขาดแตกที่ขอบคมตัดพันทันซ์และคายที่มาบรรจบกันที่คมตัดทั้งคู่ กระบวนการตัดชิ้นงานก็เสร็จสมบูรณ์ รอยฉีกขาดที่เกิดขึ้นจะทำมุม θ กับทิศทางการคดลงของพันทันซ์


2.5.1 อิทธิพลของช่องว่างระหว่างคมตัดที่มีผลต่อชิ้นงาน

จากการกำหนดช่องว่างระหว่างคมตัดมีผลในลักษณะต่างๆ (Effect of Cutting Clearance) ระยะช่องว่างระหว่างคมตัดของพันทันซ์และคายที่เหมาะสมดูจากลักษณะของรอยตัดของชิ้นงาน การกำหนดระยะช่องว่างระหว่างคมตัดที่เหมาะสม (Optimum Cutting Clearance)

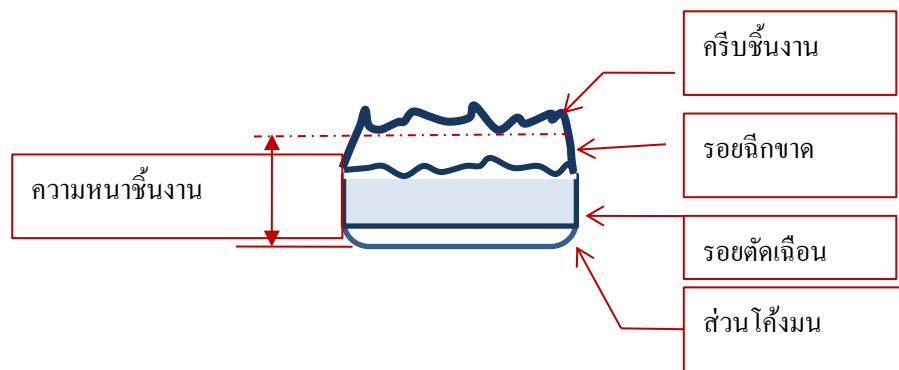

รูปที่ 2.8 ลักษณะของชิ้นงานที่มีระยะช่องว่างระหว่างคมตัดที่เหมาะสม



จากรูปที่ 2.8 ชิ้นงานหรือเศษโลหะที่ได้จากลักษณะการตัดของช่องว่างระหว่างคมตัดที่เหมาะสม จากสภาวะของการเปลี่ยนรูปของโลหะ (Plastic Deformation) ระหว่างการตัดจะทำให้เกิดขอบโค้งมน (Edge Radius) ของชิ้นงาน ช่วงที่ 2 รอยตัดเฉือน (Shear Surface) จะมีลักษณะเป็นแนวตรง มีลักษณะเงามัน เกิดจากสภาวะการตัด คือ การกดลึก (Penetration) ความกว้างของรอยตัดเฉือนจะมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาชิ้นงาน ช่วงที่ 3 ตรงรอยฉีกขาดเกิดจากปฏิกิริยาการตัดจะเป็นลักษณะของการฉีกขาดหรือรอยแตก (Fracture Surface) ในช่วงที่ 4 เกิดที่หลังการเกิดรอบแตกก็คือการกำหนดช่องว่างระหว่างคมตัดมากเกินไป (Excessive Cutting Clearance) ลักษณะของชิ้นงานที่มีช่องว่างระหว่างพันทันซ์และคายมากเกินไปคือ ในช่วงแรกของการกดพันทันซ์ลงไปจะเหมือนการขึ้นรูปโลหะมากกว่าการตัดที่ขอบมน โค้งของชิ้นงานจะใหญ่และรอยตัดเฉือนจะแคบและไม่ราบเรียบ สม่่าเสมอเป็นรอยขรุขระเยินยับ (รูปที่ 2.9) รอยฉีกขาดก็จะกว้างเพราะการฉีกขาดแตกร้าวมาถึงรอยตัดเฉือนและตรงมุมทำให้เกิดเสี้ยนหรือกริบ (Burr) ที่รอบขอบตัดสูง

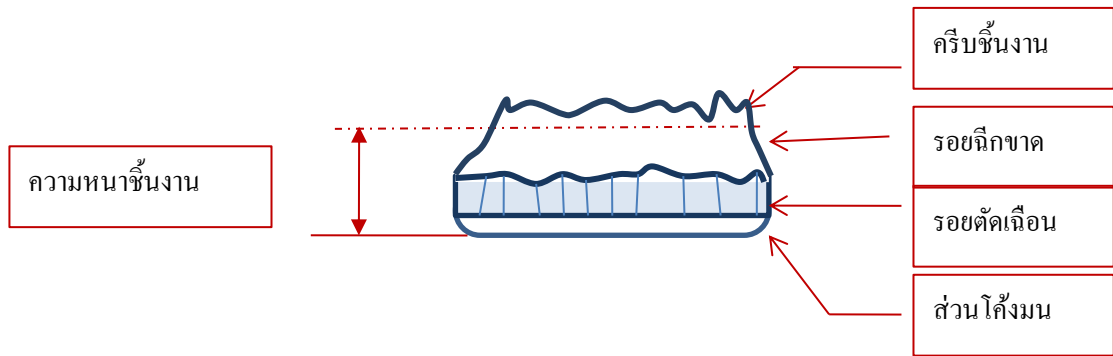

รูปที่ 2.9 ลักษณะชิ้นงานที่มีช่องว่างระหว่างคมตัดมากเกินไป

2.5.3 การกำหนดช่องว่างระหว่างคมตัดน้อย (Insufficient Cutting Clearance)

ผลของการกำหนดช่องว่างระหว่างคมตัดน้อยไปลักษณะของรอยตัดเนียนจะมีรอยกว้างไม่สม่ำเสมอและอาจเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งช่วง (รูปที่ 2.10)

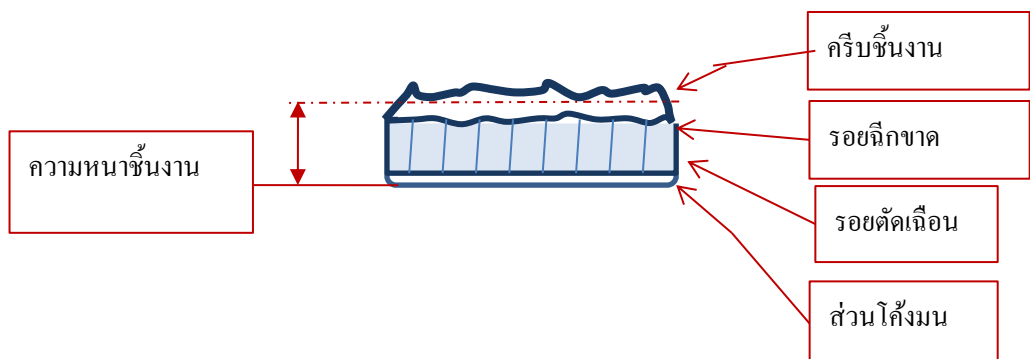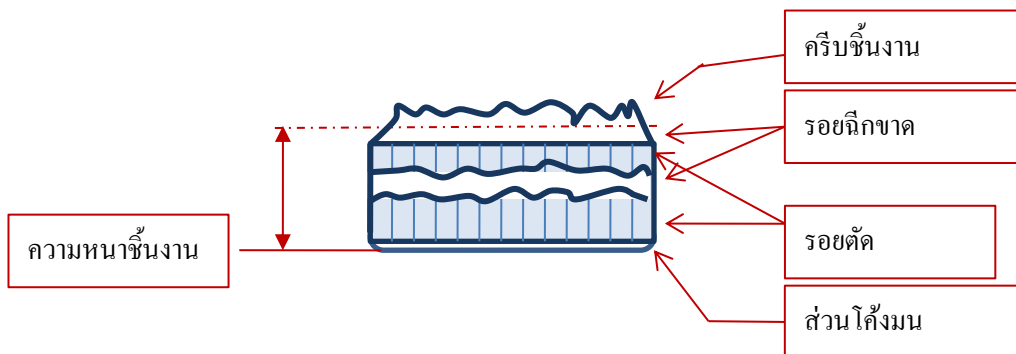


รูปที่ 2.10 ลักษณะชิ้นงานจากการกำหนดช่องว่างระหว่างคมตัดน้อยไป

เนื่องจากผิวของพันธ์และคายชิดกันมากทำให้มุมชันขึ้น จึงเป็นปัญหาของการหนีขาดของชิ้นงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้แรงกดที่ทำให้ชิ้นงานหนีขาดสูงกว่าปกติ แต่ถ้าวรอยแตกร้าวแยกออกไปแต่ไม่บรรจบกัน ทำให้รอยหนีขาดของชิ้นงานไม่สมบูรณ์เกิดเป็นบางจุดเท่านั้น แรงกดที่มีอยู่ พันธุ์จะเป็นเหตุทำให้เกิดการตัดเฉือนเป็นครั้งที่ 2 ขึ้น ก็คือจะเกิดรอยตัดเฉือนอีกครั้งที่รอยตัดเฉือนชิ้นงาน

2.5.4 ตำแหน่งพันธ์และคายเยื้องศูนย์กลาง


ถ้าพันธ์และคายเยื้องศูนย์กลาง จะทำให้เกิดพันธ์และคายรับแรงไม่เท่ากันทุกจุด ทำให้รอยตัดของชิ้นงานมีลักษณะไม่เหมือนกันทุกด้าน คือด้านหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับชิ้นงานที่มีช่องว่างระหว่างคมตัดมากเกินไป ลักษณะนี้จะทำให้อายุการใช้งานของพันธ์และคายสั้นลง การเยื้องศูนย์กลางของพันธ์และคายอาจเกิดจากเครื่องจักรไม่เที่ยงตรงหรือการผลิตแม่พิมพ์ที่ไม่เที่ยงตรง ในการทำงานเราสามารถตรวจพบความผิดปกติการเยื้องศูนย์กลางและแก้ไขได้ระหว่างใช้งาน

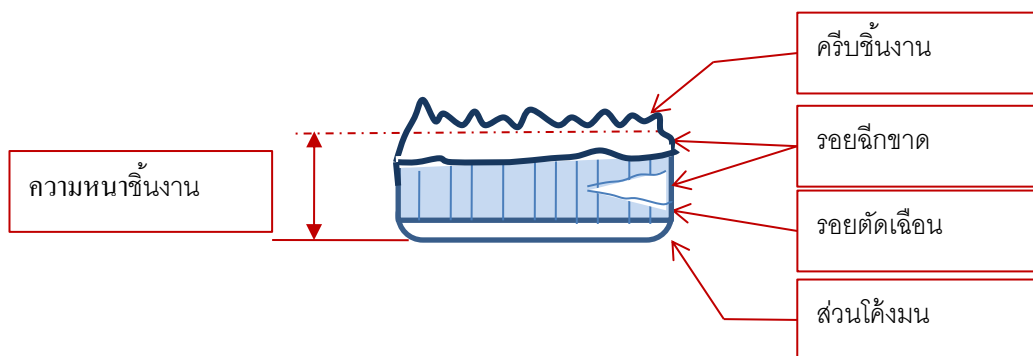

รูปที่ 2.11 ลักษณะของชิ้นงานที่เกิดจากการเยื้องศูนย์กลางของพันธ์และคาย

1. การตัดเฉือนของช่องว่างระหว่างพันธ์และคายที่เหมาะสม
2. การตัดเฉือนของช่องว่างระหว่างพันธ์และคายที่มากเกินไป
3. การตัดเฉือนของช่องว่างระหว่างพันธ์และคายที่น้อยเกินไป

ครีบน้ำงานที่เกิดขึ้นบนขอบตัดที่กำหนดช่องว่างระหว่างพันธ์และคายน้อยเกินไปแตกต่างกับกำหนดช่องว่างระหว่างคมตัดมาก ถ้า Clearance มาก ครีบน้ำงานจะเกิดจากการดึงชิ้นงานให้ขาดจากกัน แต่ถ้า Clearance น้อย ครีบน้ำงานจะมาจากแรงที่ทำให้ชิ้นงานหนีขาดออกจากกัน [7] จากทฤษฎีของ Schey [8] ได้กล่าวไว้ว่าความสูงครีบน้ำงานที่เพิ่มขึ้นนอกจากอิทธิพลของช่องว่างระหว่างคมตัดเพิ่มขึ้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกที่มีผลต่อการเกิดครีบน้ำงานเช่นลักษณะของคมตัดและคุณสมบัติของวัสดุชิ้นงาน

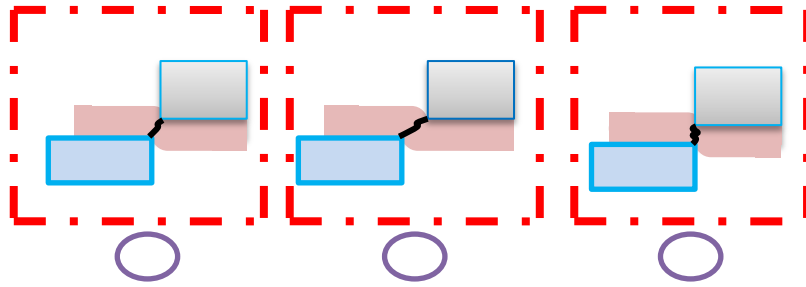


รูปที่ 2.12 ลักษณะรอยตัดเฉือนในลักษณะต่างๆของระยะช่องว่างระหว่างคมตัด

2.6 การสึกหรอ (Wear)

การตัดเฉือนในงานแม่พิมพ์ตัดเป็นการกระทบ (Impact) คือส่งกำลังมาที่ฟันซึ่งตกลงที่ชิ้นงานรุนแรงมาก จึงทำให้เกิดการสึกหรอของฟันและดาบ Hogmark [9] ได้ข้อสรุปไว้ว่าปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดการสึกหรอดังนี้

1. ช่วงคมตัดดาบลงไปถึงดาบแลนด์และผิวด้านข้างของฟันจะเห็นผิวของทั้งฟันและดาบเป็นผิวใหม่เกิดจากการตัดเฉือนสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ ทำให้เกิดการสึกหรอ มีการเกาะที่คมตัด (Edge Wear) และด้านข้างของฟัน (Flank Wear)
2. แรงอัดและแรงตัดเฉือนของฟันและดาบสูงมาก ในการผลิตจำนวนมากๆ ลักษณะของการทำงานเป็นการกระทบซ้ำๆจนทำให้คมตัดเกิดการฉีก จึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสึกหรอที่คมตัด และที่ผิวหน้า ตลอดจนผิวด้านข้างของฟัน
3. การยึดของชิ้นงานนั้นมีผลต่อผิวหน้าของฟันเกิดจากการคืนรูปของชิ้นงานระหว่างการกดอัด จึงเกิดการเสียดสีที่ผิวหน้าของฟันเป็นสาเหตุทำให้บริเวณหน้าของฟันสึกหรอ (Crater Wear)
4. การหดตัวของชิ้นงานจากการตัดแล้วจึงเกิดแรงต้านในการดึงกลับของฟันเนื่องจากการบีบตัวของชิ้นงานกับตัวฟัน จึงเกิดการสึกหรอด้านข้างของฟันเนื่องจากการเสียดสี
5. ในการผลิตชิ้นงานจำนวนมากๆชุดฟันและดาบเกิดความร้อนมากจากการเสียดสีฟันชิ้นงานและดาบ จึงเกิดการสึกหรอ เนื่องจากการเกาะติด (Adhesive Wear) และจากการกัดกร่อน (Corrosion Wear)

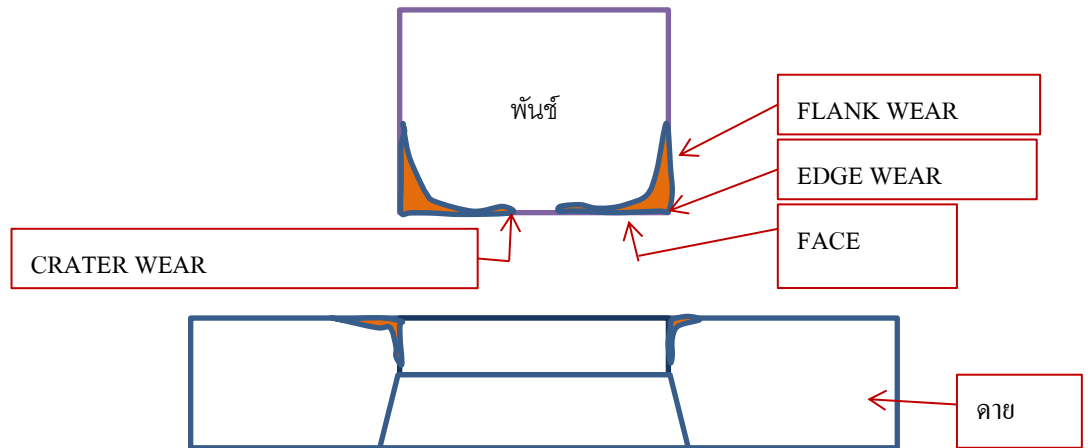

รูปที่ 2.13 การสึกหรอที่เกิดขึ้นกับฟันซี่และคาย [9]

2.6.1 การสึกหรอที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์ตัด

1. Flank Wear จะเกิดตามแนวยาวของฟันซี่คือ ขั้่นลงของฟันซี่จะเป็นการสึกหรอบริเวณด้านข้างของฟันซี่ ส่วนนี้มีความสำคัญ เพราะมีผลกับขนาดชิ้นงานที่ได้ เพราะจะทำให้ขนาดคมตัดของฟันซี่เปลี่ยนไป และจะทำให้ค่าระยะห่างระหว่างคมตัดของแม่พิมพ์เปลี่ยนไป

2. Edge Wear การสึกหรอที่เกิดขึ้นตรงด้านข้างของฟันซี่ ซึ่งจะทำให้เกิดครีบบนชิ้นงาน ถ้าคมตัดสึกหรอ การตัดชิ้นงานจะไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดครีบที่ชิ้นงานและสูงขึ้นๆเมื่อทำการตัดชิ้นงานจำนวนมากๆ

3. Face Wear การทำงานของฟันซี่ซึ่งเกิดจากการกระแทกซ้ำๆ จากการผลิตจำนวนมากๆจึงทำให้เกิดความล้าที่ผิวหน้าฟันซี่ เป็นเหตุให้มีการสึกหรอขึ้น

4. Crater Wear การเกิดจากการทำงานผลิตจำนวนมากๆขึ้นก็คือ การกระแทกซ้ำๆระหว่างผิวหน้าของฟันซี่กับผิวของชิ้นงานเกิดจากการยึดของผิวชิ้นงานขณะทำการตัดเนื่องมีการเสียดสีระหว่างการตัดที่ผิวหน้าของฟันซี่คือ เมื่อมีการตัดชิ้นงานฟันซี่จะกดชิ้นงาน คายเกิดแรงดันทำให้ชิ้นงานยึดก่อนที่จะขาดและเมื่อขาดก็จะหดกลับเป็นแบบนี้ซ้ำๆ ผิวหน้าฟันซี่จึงเกิดการสึกหรอ

2.6.2 ลักษณะการสึกหรอในงานแม่พิมพ์ตัด

1. การสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive Wear) เป็นผลจากกาเสียดสีของโลหะสองชนิดคือ ฟันซี่กับชิ้นงาน ในการยึดตัวของโลหะทำให้เกิดความเค้นอาจจะเท่ากับหรือเกินจุดคราก (Yield Point) ของชิ้นงาน แรงในการกระทำของฟันซี่กับชิ้นงาน จะทำให้เกิดแรงเกาะติดกันทางโมเลกุล ทำให้อนุภาคของวัตถุที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าถูกดึงหลุดออกมา จึงเป็นเหตุให้เนื้อโลหะติดกัน

2. การสึกหรอแบบขีดข่วน (Abrasive Wear) คือลักษณะของการกระแทก จึงเกิดการถูและเลื่อน จึงเป็นรอยขีดข่วน การเกิดลักษณะนี้จะทำให้เนื้อวัสดุหลุดออกไปในลักษณะอนุภาคเล็กๆ

3. การสึกหรอเนื่องจากความล้า (Fatigue Wear) เป็นการสึกหรออันเนื่องมาจากการล้าตัวของพื้นผิวเนื่องจากการทำงานที่กระแทกซ้ำๆ (Cyclic load) ทำให้พื้นผิวเกิดการแตกหรือหลุดเป็นชิ้นเล็กๆ

4. การสึกหรอแบบ (Crater Wear) คือการเกิดต้อเนื่องมาจากการสึกหรอแบบยึดติดและสึกหรอแบบขีดข่วนมาแล้ว จึงต้องใช้แรงในการตัดเฉือนชิ้นงานมากขึ้นกว่าเดิม การสึกหรอนี้จะเกิดที่บริเวณขอบของคมตัดและลามเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพื้นผิว

การหาปริมาตรของการสึกหรอ จากสมการ

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{WL}{H} \quad \text{Abrasive wear volume (1)}$$

$$V = \frac{2}{\pi \cdot \tan \theta} \cdot \frac{WL}{H} \quad \text{Adhesive wear volume (2)}$$

เมื่อ	V	=	ปริมาตรการสึกหรอ	ตารางมิลลิเมตร
	W	=	แรงตั้งฉากกับแนวนอน	กิโลนิวตัน
	L	=	ระยะการกดลึกของพื้นผิว	มิลลิเมตร
	H	=	ค่าความแข็งของพื้นผิว	HRC
	θ	=	มุมในการสัมผัสของพื้นผิว	องศา

กำหนดค่า K = 1 สำหรับการตัดโดยไม่ใช้สารหล่อลื่น