

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมปริทัศน์

2.1 ชิลเวอร์เคลย์ (Silver Clay) [5]

ชิลเวอร์เคลย์ คือวัสดุที่มีสมบัติคล้ายดินเหนียวซึ่งสามารถนำมาปั้นและแต่งขึ้นรูปได้ตามความต้องการ ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถลดข้อจำกัดของการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการอื่นออกໄປได้ อีกทั้งสามารถที่จะแก้ไขรูปทรงได้โดยง่ายเพื่อให้ได้รูปทรงตามความต้องการ


ชิลเวอร์เคลย์มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

- 1) ผงโลหะเงิน ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย ผงโลหะเงินที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 2 ขนาดขึ้นไปผสมกันในอัตราส่วนที่ทำให้ได้ชิลเวอร์เคลย์เหมาะสมแก่การใช้งานในลักษณะต่างๆ
- 2) ตัวประสานเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งทำหน้าที่ช่วยยึดจับระหว่างอนุภาค ช่วยให้เราสามารถนำผงโลหะเงินมาขึ้นเป็นรูปร่างໄได้โดยง่าย
- 3) น้ำเป็นส่วนประกอบที่เติมลงໄไปเพื่อทำละลายตัวประสานให้เกิดการยึดจับระหว่างอนุภาค จะได้ชิลเวอร์เคลย์ที่มีความยืดหยุ่นนำมาขึ้นรูปได้ง่าย
นอกจากนี้อาจจะมีการเติมสารลดแรงตึงผิว (Surface Active Agent) หรือน้ำมัน (Oil) เพื่อช่วยเพิ่มสมบัติในการขึ้นรูปของอนุภาค และการขึ้นรูปให้ดีขึ้น

2.2 กระบวนการขึ้นรูปชิลเวอร์เคลย์

กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยชิลเวอร์เคลย์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- 1) ปั้นแต่ง ขึ้นรูปให้ได้รูปทรงชิ้นงานตามที่ต้องการ
- 2) อบ หรือเป่า ให้แห้ง เพื่อให้ชิ้นงานสามารถคงรูปทรง และมีความแข็งแรงมากขึ้น
- 3) ตกแต่ง เก็บรายละเอียดของชิ้นงานก่อนที่จะนำไปเผา
- 4) เผาชิ้นงานด้วยหัวไฟ หรืออบในเตาโดยใช้อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมกับชิลเวอร์เคลย์ ตามที่ได้มีการระบุไว้
- 5) ขัดคลึงแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย ให้เป็นชิ้นงานสำเร็จ

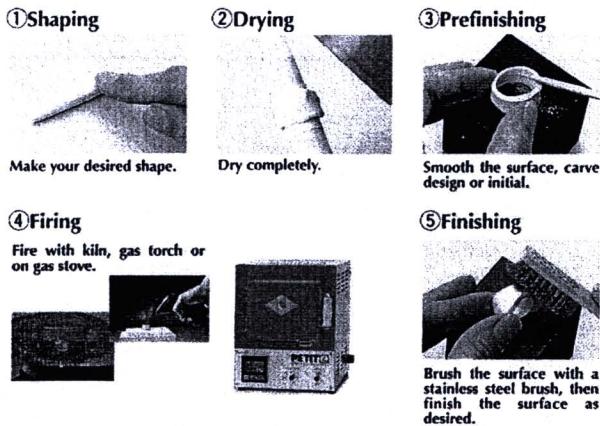

รูป 2.1 แสดงกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยซิลเวอร์เคลร์

2.3 ตัวประสาน (Binder) [13]

ตัวประสาน คือ สารอินทรีย์ไม่เกลุยขาวที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ใช้เติมในพงแกรนูล(Granule Powder) หรือสลิป (Slip) เพื่อให้เกิดการยึดเกาะระหว่างอนุภาค ทำให้ชิ้นงานขึ้นรูปได้ดี มีความแข็งแรงก่อนเผาอ่อนที่จะเคลื่อนย้ายจนถึงขั้นตอนการเผา และจะถูกขัดออกไปในขั้นตอนสุดท้าย [14]

ในการผลิตซิลเวอร์เคลร์นั้น ตัวประสานถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นสารที่ช่วยให้ผงโลหะเงินและน้ำผสมกันได้และมีลักษณะของดินเหนียว โดยในระหว่างที่เก็บรักษาไว้ในถุงตัวประสานจะช่วยคุณภาพให้ส่วนผสมไม่แข็งตัว ทำให้ผงโลหะเงินนั้นสามารถนำมารีดได้ โดยตัวประสานที่จะนำมาใช้ในการผลิตซิลเวอร์เคลร์จะต้องมีสมบัติหลักดังต่อไปนี้

- 1) ไม่เป็นอันตรายในการนำมาใช้เป็นส่วนผสม
- 2) สามารถรวมตัวกันได้ และมีการยึดเกาะระหว่างอนุภาคที่ดีมีความยึดหยุ่น
- 3) สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิต่ำ
- 4) ไม่ทำปฏิกิริยากับอนุภาคของผงโลหะเงินทำให้ผงโลหะเงินมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยส่วนใหญ่ตัวประสานที่ใช้ในการผลิตซิลเวอร์เคลร์จะเป็นสารอินทรีย์ซึ่งมีหลายชนิด เช่น เชลลูโลส แวกซ์ เรซิน และแป้ง

2.3.1 คาร์บอซิเมทิลเชลลูโลส (CMC) [15]

ตัวประสานที่น่าสนใจ คือ คาร์บอซิเมทิลเชลลูโลส เกิดจากการรวมตัวระหว่างอนุพันธ์เชลลูโลสกับหมู่คาร์บอซิล จับกับบางหมู่ของไครอโคซิลประเภทกลูโคไฟโนส ในโนเมอร์ซึ่งเกิดเป็นเชลลูโลสแบคใบอน คาร์บอซิเมทิลเชลลูโลสถูกสังเคราะห์จากอัลคาไลน์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี ผสมกับกรดคลอริก (กรดอินทรีย์) โดยคุณสมบัติของการบอซิเมทิลเชลลูโลสขึ้นอยู่กับการ

แทนที่ของโครงสร้างเซลล์โลส (จำนวนกลุ่มไไซด์ออกซิลในปฏิกิริยาแทนที่) รวมทั้งความยาวของเซลล์โลสแบคโอน และการเพิ่มขึ้นของหมู่คาร์บอชีเมทิลในการแทนที่ ในความเป็นจริงแล้ว โครงสร้างของคาร์บอชีเมทิลเซลล์โลสค่อนข้างสั้น โดยถูกตัดของคาร์บอชีเมทิลเซลล์โลสจะสามารถยึดหุ่นได้ดีเมื่อใช้ในการทดสอบที่มีความเข้มข้นน้อย แต่เมื่อความเข้มข้นมาก โครงสร้างจะเกิดการซ้อนทับ ไปยังกันภายในเป็นเจล และเมื่อเพิ่มแรง ไอออนิกแต่ลดความเป็นกรดเป็นด่างลงจะทำให้โครงสร้างเป็นเจลได้ดีขึ้น

2.3.2 สมบัติทางกายภาพของคาร์บอชีเมทิลเซลล์โลส (CMC)

- 1) เป็นสารไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นพิษ มักพบในลักษณะเป็นผงหรือเม็ด
- 2) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8 มีความเสถียรในช่วง 2-10
- 3) ไม่ละลายในสารละลายอินทรีย์
- 4) ทำปฏิกิริยากับเกลือของโลหะหนัก เพื่อเปิดเป็นฟิล์ม

2.3.3 ประโยชน์ของการบอชีเมทิลเซลล์โลส (CMC)

- 1) ใช้เป็นสนับ, ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยท่าน้ำที่เป็นตัวประสานและสารลดแรงตึงผิว
- 2) ใช้เคลือบกระดาษเพื่อเพิ่มความเรียบให้กับกระดาษ
- 3) ใช้ในอุตสาหกรรมทำสีน้ำมัน, ยา และเครื่องสำอาง

2.4 ผลโลหะเงิน [3], [16], [17]

ในปัจจุบันผงโลหะเงินถูกนำมาใช้ประโยชน์ในแวดวงอุตสาหกรรมมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากโลหะเงินมีความสามารถในการนำไฟฟ้าที่สูงมาก โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงโลหะเงินเป็นวัสดุหรือเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ อิเล็กโทรด (Electrode) หน้าสัมผัสของอุปกรณ์ไฟฟ้า และแพลงวชร โดยผงโลหะเงินที่นำมาใช้งานนั้นต้องมีความบริสุทธิ์และมีขนาดของผงเฉลี่ยระหว่าง 10 – 100 ไมครอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าของผงโลหะเงินสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการนำผงโลหะเงินมาประยุกต์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยการนำผงโลหะเงินเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำยาเคลือบในขั้นตอนของการหุบและเคลือบผิวด้วยวิธีอิเล็กโทรฟอร์มิ่ง (Electroforming) และเป็นวัสดุหลักของซิลเวอร์เคลล์ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปเครื่องประดับ จะเห็นได้ว่าผงโลหะเงินนั้นเริ่มนิยมบทบาทต่อแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรรมวิธีการผลิตผงโลหะนั้นมีหลายวิธีซึ่งสามารถแบ่งประเภทของกรรมวิธีผลิตผงโลหะได้แก่ กรรมวิธีทางกล (Physical Method) กรรมวิธีทางเคมี (Chemical Method) และกรรมวิธีทางไฟฟ้า (Electrolytic Deposit)

2.5 กรรมวิธีการผลิตโลหะ [3]

2.5.1 เทคนิคการผลิตเชิงกล

กระบวนการผลิตบดผงละเอียดเชิงกลมีพื้นฐานในการบด 4 วิธี คือการบดโดยใช้แรงกระแทก (impaction) การบดโดยใช้แรงขัดสี (attritioning) การบดโดยใช้แรงเฉือน (shearing) และการบดโดยใช้แรงกดอัด (compression) การบดโดยการกระแทกเกี่ยวกับความเร็วการตื้อย่างรวดเร็วไปยังวัสดุ มีผลทำให้เกิดการกระเทาะรอยแตกหรือแตกร้าว และทำให้อุณภูมิขึ้นมาด้วยการบดโดยการขัดสีเป็นการลดขนาดให้เล็กลง โดยการขัดสีพร้อมการเคลื่อนไหวการบดด้วยการเฉือน เป็นการทำให้เกิดรอยแยกของเทา โดยการตัดเฉือน (cutting) ลักษณะของโลหะที่ได้จากการตัดเฉือนจะขยายและไม่ค่อยนิยมใช้ในโลหะกรรมวัสดุคง ยกเว้นวัสดุนั้นมีความแข็งมากเป็นพิเศษ ส่วนการบดโดยการกดอัดทำให้วัสดุแตกเป็นผงหยาบๆ ถ้าวัสดุนั้นมีความประเพียงพอทั้งการกระแทก การขัดสี การตัดเฉือน และการกดอัดส่วนใหญ่นำมาใช้ผสมผสานกันเพื่อผลิตผงโลหะสำหรับผงโลหะที่มีขนาดในช่วง 1 - 100 ไมครอน การบดด้วยลูกบดลอกวน (stirred ball mill) หรือ วิธีการขัดสีอื่นๆ อาจมีความเหมาะสมกว่า ผงวัสดุที่ผลิตโดยเทคนิคเชิงกลจะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน (irregular) ทั้งอุดมเนียมที่ผ่านการตกแต่งด้วยเครื่องจักร (machined) และคาร์ไบด์ที่ผ่านการบดละเอียด ในหัวข้อข่ายต่อไปจะแสดงการบดพื้นฐานในการผลิตผงโลหะ


2.5.1.1 การตกแต่งด้วยเครื่องจักร

ผงที่มีลักษณะหยาบและรูปร่างไม่แน่นอนเป็นผลมาจากการตกแต่งโลหะที่ผ่านกรรมวิธีทางกลด้วยเครื่องจักร (machining wrought metal) เช่น โลหะจำานวนมากที่มาจากการใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติการทางโลหะ (metalworking) กล้ายเป็นเหล็กสำคัญของวัสดุคุณที่ใช้ผลิตผงโลหะ เช่น ขนาดเล็กสามารถทำให้ละเอียดลงโดยการบดละเอียด (grinding) การใช้เครื่องจักรเป็นเทคนิคที่ง่ายในการทำให้แห้งโลหะมีขนาดเล็กลงดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการผลิตผงโลหะจำานวนไม่น่า ก็อตด้วยของเทคนิคก็อตไม่สามารถควบคุมลักษณะของผงได้รวมไปถึงมีการปนเปื้อนของสารเคมี ออกซิเจน น้ำมัน และโลหะชนิดอื่นๆ การผลิตผงด้วยการใช้เครื่องจักรไม่ใช่ตัวเลือกอันดับแรกในการผลิตผงโลหะเนื่องจากโดยตัวมันเองแล้วไม่มีประสิทธิภาพและเป็นวิธีการที่ช้า แต่การที่วิธีนี้สามารถใช้เช่น โลหะที่เกิดจากกระบวนการผลิตโลหะวิธีอื่นๆ ทำให้ชีพผลิตผงโดยใช้เครื่องจักรมีประโยชน์ ผงที่ได้จากวิธีนี้มีรูปร่างไม่แน่นอนและค่อนข้างหยาบในการที่จะนำไปใช้โดยตรงเพื่อผลิตชิ้นงานสมรรถนะสูง ดังนั้นจึงต้องมีการบดก่อนนำไปใช้ผงที่ได้จากการใช้เครื่องจักรในปัจจุบัน เช่น เหล็กกล้า คาร์บอนสูงและผงที่ใช้ในงานทางค้านทันควรณ

2.5.1.2 การบด

การบดเป็นวิธีการผลิตผงเชิงกลโดยใช้ลูกบอลงที่มีความแข็งมากและเป็นวิธีที่ใช้สำหรับผลิตผงจากวัสดุเปราะ (brittle materials) โดยการทำให้วัสดุแตกเป็นชิ้นเล็กการบดทำในภาชนะทรงกระบอกดังแสดงในรูป 2.2 ประกอบด้วยภาชนะทรงกระบอกที่บรรจุวัสดุลูกบอลงและ วัสดุที่ต้องการทำให้เป็นผง เมื่อหมุนภาชนะทรงกระบอกจะทำให้เกิดการชนกันอย่างต่อเนื่องของลูกบอลง กับวัสดุที่ต้องการบด บดขึ้วัสดุจนเป็นผงความเดินจากการกระแทก (impact stress, σ) ที่ต้องการเพื่อทำให้วัสดุแตกในการบดมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างรอยตำหนิและมีความไวต่อการขยายตัวของรอยแตกร้าวดังความสัมพันธ์

$$\sigma = (2 E r / D)^{1/2} \quad (2.1)$$

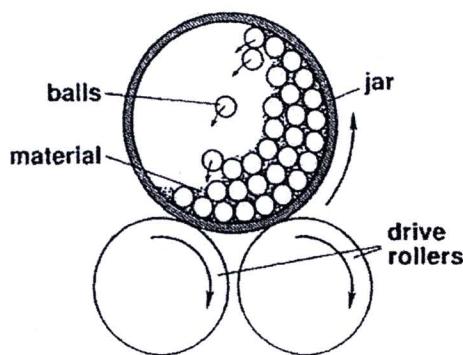


รูป 2.2 การบดในภาชนะทรงกระบอก เมื่อหมุนภาชนะแรงกระแทกของลูกบอลงที่ตกลงมาจะบดวัสดุให้ละเอียด [18]

เมื่อ E คือค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่น r คือรัศมีของรอยตำหนิหรือรอยแตกร้าวและ D คือขนาดอนุภาคจากความสัมพันธ์ในสมการ (2.1) อนุภาคขนาดใหญ่ใช้แรงน้อยในการกระแทกเพื่อทำให้เกิดการแตกหักขณะที่ทำการบดขนาดอนุภาคเล็กลงและทำให้แรงในการกระแทกที่ต้องการเพื่อลดขนาดอนุภาคมีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไม่เกิดประกายขนาดใหญ่และไม่คุ้มค่าในการบดเป็นเวลานานตัวอย่างความสัมพันธ์อย่างง่ายที่ใช้ประมาณพลังงานสัมพัทธ์ในการบดผงวัสดุเริ่มจากขนาดอนุภาคในตอนเริ่มต้น (D_i) พลังงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ขนาดอนุภาคสุดท้ายคือ W และขนาดอนุภาคสุดท้าย (D_f) โดยประมาณได้จากสมการเอ็นพริกัดดังนี้

$$W = g(D_f^3 - D_i^3) \quad (2.2)$$

เมื่อ ϕ เป็นค่าคงที่ขึ้นกับวัสดุที่ต้องการบด ลูกบด การออกแบบการบดและการปฏิบัติการบดค่าของ a มีค่าระหว่าง 1 และ 2 ค่าพัลส์งานที่ต้องการเพื่อลดขนาดผงและเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคดังนั้นเวลาที่ใช้ในการบดจึงขึ้นกับชนิดผงวัสดุการเปลี่ยนขนาดอนุภาคขนาดของตัวกลางที่ใช้บดและความเร็วในการบดการบดแบบนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับโลหะเนียนๆ เกิดการเชื่อมเย็น (cold weld) ติดกันทำให้ประสิทธิภาพของกระบวนการลดลง 1 ถึง 3 เท่อร์เซ็นต์ ในกรณีที่ต้องการบดโลหะเนียนๆ ต้องทำให้โลหะเนียนมีลักษณะเปราะก่อนโดยการบดกับอุกกาศ ก่อนการลดขนาดด้วยการบดในขณะที่โลหะบางชนิดเมื่อเปลี่ยนเป็นไฮไครค์แล้วจะเปราะจึงให้ทำปฏิกิริยากับไฮไครค์ก่อนการบด แล้วจึงทำการดีไฮไครค์ในสูญญากาศโดยการให้ความร้อนรูป 2.3 แสดงผงในโอบียมที่ผ่านกรรมวิธีการบดโดยเทคนิคไฮไครค์ผงอนุภาคที่ได้มีลักษณะเชิงมุม (angular) ซึ่งเป็นลักษณะของวัสดุประจำทั้งที่ความจริงมาจากการวัสดุที่มีลักษณะเนียนๆ

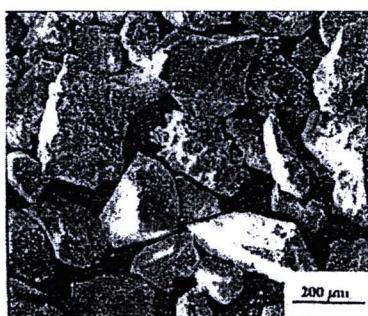

รูป 2.3 รูปถ่าย SEM ผงในโอบียมบดจากการไฮไครค์
บดดีไฮไครค์ในสูญญากาศ ได้ออนุภาครูปเชิงมุม [18]

ความเร็วของการหมุนภาชนะทั้งระบบอุปกรณ์การบดปรับเพื่อให้ได้ความเร็วของการกระแสมากที่สุด ซึ่งต้องมีความเร็วเพียงพอที่จะพาลูกบดขึ้นไปสู่ด้านบนสุดของภาชนะทั้งระบบ ก่อนที่จะตกลงมาสู่วัสดุที่จะถูกบดที่พื้นล่างของภาชนะ อัตราการหมุนที่คำนวณไปทำให้ลูกบดเคลื่อนที่ด้านข้างของภาชนะ ขณะที่การหมุนที่เร็วเกินไปทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง และ กันลูกบดไม่ให้ตกลงมาความเร็วในการหมุนภาชนะทั้งระบบอยู่ที่ดีที่สุด สำหรับการบดจะอึดจะแปรผกผันกับรากที่สองของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบอุปกรณ์ สำหรับการบดที่เหมาะสมที่สุด ลูกบดที่ใช้ควรมีขนาดประมาณ 30 เท่าของวัสดุที่ต้องการบด ปริมาตรของลูกบดประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาตรภาชนะทั้งระบบและควรใส่วัสดุประมาณ 25% ของปริมาตรภาชนะ ทั้งระบบเนื่องจากผงวัสดุที่เติมจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างลูกบด ดังนั้นปริมาตรที่แท้จริงของการเติมลูกบดและผงวัสดุรวมกันคือประมาณ 50% ของปริมาตรทั้งระบบทำให้เกิดคุณภาพ

ที่ดีระหว่างมวลลูกบอลและปริมาณการสัมผัสของลูกบอลการใช้ของไอลหรือบรรยายกาศการป้องกันเพื่อลดปฏิกิริยาออกซิเดชันและช่วยในการบดละเอียด การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการบดแสดงให้เห็นการสูญเสียพลังงานเป็นจำนวนมากในรูปของเสียงและ ความร้อนคงเหลือที่ได้จากการบดจะมีความแข็งรูปร่างไม่แน่นอน และแสดงลักษณะการไอลและสมบัติการจัดเรียงตัวที่ไม่ดีด้วย ปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นคือการปนเปื้อนจากภาระที่แรงกระแทกและลูกบอลการบดมีใช้มากในการแยกการเกราะรวมตัวกันของผงรีดิวซ์ ผงที่ผ่านการอะตอมไนซ์และผงอิเล็กโทรไดค์หลังการอบอ่อนรวมทั้งมีใช้มากในสารประกอบที่เปราะ รวมถึงพวกบอริด (borides) คาร์ไบด์ (carbides) ในไนตริด (nitrides) และโลหะผสมอินเตอร์เมทัลลิก

2.5.1.3 เทคนิคการกระแทกแบบอื่นๆ

เทคนิคการผลิตผงโดยการกระแทกที่มีอัตราความเครียดสูงเหมาะสมสำหรับวัสดุเพระการบดขี้ด้วยแรงอัดต่อวัสดุอ่อนแอทำให้มีขนาดเล็กลงถึง 1 ㎚. การบดกระแทกด้วยความเร็วสูงด้วยใบมีดทั้งสองครั้ง ทำให้ขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้อีกการผลิตผงด้วยวิธีนี้มีอัตราการผลิตต่ำและต้องควบคุมขนาดอย่างต่อเนื่อง ใช้ก้าชพ่นด้วยความเร็วสูงให้ออนุภาคหยานพุ่งชนเป้าหมายที่เย็บ อนุภาคที่ป้อนเข้าถูกเร่งด้วยก้าชที่ความดันประมาณ 7 MPa ผงที่ได้มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน และมีลักษณะมนแต่รูปร่างไม่แน่นอนอุณหภูมิต่ำทำให้ความหนืดของโลหะลดลงจึงช่วยให้การขัดสีด้วยการกระแทกด้วยเทคนิคนี้ใช้สำหรับผลิตผงเชื้อเพลิงมีดพ่น (flame spray powder) ซึ่งเป็นผงใช้สำหรับเคลือบป้องกันและ ผงเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับทำไส้กรอง ตัวแปรสำคัญในเทคนิคการกระแทกคือ การขัดสีกระแทกด้วยตัวเอง (self-impact attritioning) เป็นการพ่นกระเสบของผงชนิดเดียวกันให้พุ่งเข้าหากัน ไม่เหมือนของผงทำให้ผงพุ่งชนกันด้วยความเร็วสูง จุดมุ่งหมายของวิธีการนี้ เพื่อลดการปนเปื้อนจากวัสดุอื่นๆ การผลิตด้วยวิธีการนี้ทำให้ได้ออนุภาคหยาน (50 ไมครอน) ใช้สำหรับผลิตวัสดุเพระ เช่น เบริลเลียม

2.5.1.4 เมคานิคอลอัลลอยดิنج

กระบวนการเมคานิคอลอัลลอยดิنج (MA) ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ.1966 เพื่อใช้ในการผลิตวัสดุให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยการกระจายออกไซด์ เพื่อนำมาใช้สำหรับงานที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงในวัสดุประเภทนิกเกิลเบสชูปเบอร์ยัลโลหะจริงๆ แล้วกระบวนการ MA เป็นผลผลิตได้จากการวิจัยที่สนใจปัจจัยอื่น จากนั้นมีการนำวิธีการ MA เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบวัสดุต่างๆ เช่น โลหะผสมที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการกระจายออกไซด์ (ODS) เพื่อนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงการพัฒนาวัสดุประเภทไนไตร์ (Fe₄N, TiN, และ NbN) โดยบดโลหะผงพื้นฐานหลักภายใต้บรรยายกาศก๊าซในไตรเจน วิธีการนี้เรียกว่าการบดด้วยลูกบอลแบบรีแอคทิฟ(reactive ball milling) หลังจากนั้นมีการนำมาใช้ผลิตวัสดุที่มีผลึกเล็กมากขนาดนาโน (nanocrystalline materials) ที่อุณหภูมิห้องซึ่งงานที่ได้จากวิธีนี้มีความหนาแน่นสูงและมีสมบัติพิเศษเฉพาะทั้งทางด้านกายภาพ



และเชิงกลการทำให้เกิดการกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งวัสดุเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการผลิตด้วยวิธีทั่วไปกระบวนการ MA เป็นวิธีที่ได้ผลในการพัฒนาออกแบบให้มีขนาดเล็กและกระจายโดยทั่วในเมตริกซ์นอกจากนี้กระบวนการ MA ยังสามารถนำไปพัฒนาวัสดุสมรูปโลหะให้มีการกระจายเฟสเสริมแรงที่เป็นเซรามิกนิคอื่นๆ ให้สม่ำเสมอทั่วทั้งเมตริกซ์ได้ในปี ก.ศ. 2001 นกิสพร มีมงคล ได้ทำการผลิตวัสดุสมออลูминเนียมและซิลิกอนคาร์ไบด์ ชนิดอนุภาค (Al-SiC_p) โดยวิธีการบดผสมผงเริ่มต้น คือ ผงอลูминเนียม (Al) และผงซิลิกอนคาร์ไบด์ ($\beta\text{-SiC}$) ด้วยอุปกรณ์บดลูกบล็อกลังงานสูง (Szigvari attritor ball mill) จากบริษัทญี่ปุ่นโปรเซสเป็นที่ทราบกันว่าการผลิตวัสดุสมนิคนี้ทำได้ยากด้วยวิธีการผลิตทางโลหะกรรมแบบดั้งเดิม เนื่องจากความสามารถในการทำให้เปียกระหว่างอลูминเนียมที่หลอมเหลว (หรือโลหะผสมอลูминเนียม) กับเฟสเสริมแรงซิลิกอนคาร์ไบด์ ไม่ดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาทางโลหะวิทยาของโลหะเหลวจะเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ระหว่าง SiC กับ Al ที่หลอมเหลวเกิดเป็นเฟสที่มีลักษณะเปรอะของ Al_4C_3 และ Si และเมื่อเร็วนี้มีการนำกระบวนการ MA ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุสมนาคนาในระหว่างเซรามิกและเซรามิก (WC-MgO) เช่นกัน


กระบวนการหลักในการผลิตแบบ MA สำหรับผลิตผงที่มีคุณภาพของโลหะผสมหรือสารประกอบด้วยการควบคุมโครงสร้างจุลภาคและรูปร่างลักษณะคือ การเกิดช้ากันของกระบวนการเชื่อมเข็น การแตกหัก และ การเชื่อมเข็นอีกของผงที่มีการผสมมีกระบวนการบดหลายกระบวนการที่จัดอยู่ในการบดผสมแบบ MA เช่น การบดด้วยลูกบล็อกในถังบดกวนหรือการบดด้วยแอคทริเตอร์ (attritor-type ball mill) การบดด้วยลูกบล็อกแบบแพลเนต (planetary-type ball mill) การบดแบบเหวี่ยง (centrifugal-type ball mill) การบดด้วยลูกบล็อกแบบสั่น (vibratory-type ball mill) การบดแบบเขย่าหรือการบดแบบสเปกช์ (SPEX shaker mills) และการบดด้วยพลังต่ำ (low-energy tumbling mill) ปัจจัยที่มีผลต่อการบดแบบ MA เพื่อให้ได้วัสดุที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันมีหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ เช่น ชนิดของการบด ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ของการบด ชนิดของตัวกลางที่ใช้ ชนิดของบรรยาการ ชนิดของภาวะแวดล้อม (แบบเปียก หรือแบบแห้ง) อัตราส่วนของน้ำหนักของตัวกลางต่อผง อุณหภูมิที่ใช้บด และเวลาที่ใช้ในการบด

การบดด้วยลูกบล็อกในถังบดกวนใช้การเคลื่อนที่ขั้ดสีกันระหว่างลูกบล็อกที่ถูกกวนด้วยแกนและแขนกวนเพื่อทำให้เกิดเป็นอนุภาคผสมกระบวนการเริ่มต้นโดยการใส่ลูกบล็อก และผงวัสดุลงในถังสำหรับบด (stirred mill) จากนั้นส่วนผสมถูกกวนด้วยเพลาที่มีแขนกวนหมุนด้วยความเร็วประมาณ 250 รอบต่อนาที ส่งผลให้ลูกบล็อกเกิดแรงเฉือนและกระแทกต่อผงวัสดุเมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามีการเกิดช้ากันหลายครั้งของกระบวนการแทรกการเชื่อมเข็นติดกัน และการแตกหักจนได้ผงผสมตามที่ต้องการ ขนาดของผงคล่องเป็นผลจากการกระแทกระหว่างลูกบล็อกและผงวัสดุ เมื่อเทียบกับแกนกวนแล้วพบว่า ขนาดของลูกบล็อกกวนกวนต่อไปนี้

ผู้ที่..... 21.8.2556
ลงนาม.....
เลขทะเบียน.....
เลขเรียกหนังสือ.....

40 กิโลกรัม รูป 2.4 แสดงถังบดกวนหรือเครื่องบดแอ็ตทริเตอร์ (attritor mill) ที่ผลิตออกมากเชิงพาณิชย์ซึ่งมีหลายขนาดแตกต่างกันวัสดุที่ใช้ทำถังก็มีหลายชนิด เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบด้านในด้วย


อลูมินา ซิลิคอนคาร์ไบด์ ซิลิคอนไนโตรค์ เซอร์โคเนียม ยาง และ โพลียูรีเทน ส่วนลูกบดก็มีหลายชนิด เช่น กันเซ็น แก้ว ซิลิคอนคาร์ไบด์ ซิลิคอนไนโตรค์ เซอร์โคเนียมซิลิกเกต เซอร์โคเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าไร้คาร์บอน อลูมินา และหังสแตนคาร์ไบด์

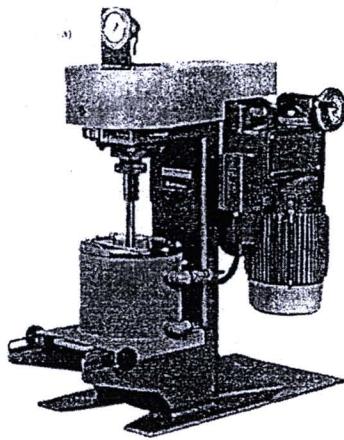

รูป 2.4 แสดงเครื่องบดแอ็ตทริเตอร์ [19]

รูป 2.5 แสดงภาพที่ผ่า开来ให้เห็นรายละเอียดข้างในของถังบดกวน และลูกบดบดขัดสีอยู่ภายในที่มีประสิทธิภาพสูงภาพที่เห็นด้านล่างของรูป 2.5 เป็นแนวคิดที่แสดงลักษณะโครงสร้างขุลภาคที่มีความผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันทางกลโดยภาพสเก็ตซ์เริ่มจากวัสดุเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปหลังจากนั้นจะถูกเย็บเป็นแผ่นลามิเนต (laminated) เพื่อฟอร์มตัวเป็นอนุภาคผสมเนื้อเดียวกันที่มีเฟสที่สองกระจายอย่างสม่ำเสมอเทคนิคการบดด้วยเครื่องบดแอ็ตทริเตอร์นี้ไม่เหมือนเทคนิคการบดแบบอื่นๆ การเชื่อมเย็บอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการเคลื่อนที่ขัดสีจะเป็นตัวป้องกันขนาดเล็กๆ ของอนุภาคไม่ให้เล็กลงตามเวลาที่ใช้บดเวลาที่ใช้บดจะอยู่ที่ $t = C d^2 / N^{1/2}$ ของเม坎ิคัลอลอยอิงเพื่อให้ได้ความเร็วในการหมุน (rotational speed , N) ที่มีหน่วยเป็นรอบต่อหน่วยเวลาดังนี้

$$t = C d^2 / N^{1/2} \quad (2.3)$$

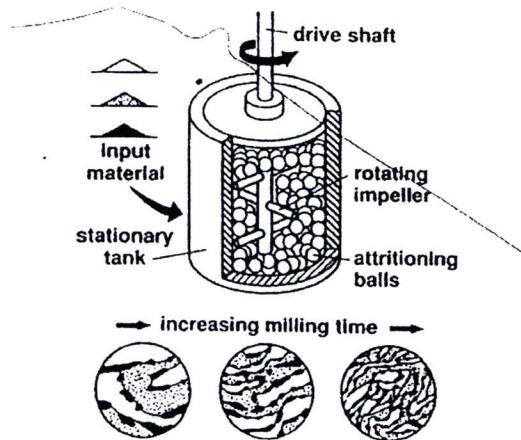


รูป 2.5 แสดงการทำเม็ดคัลล์ลอยอิง โดยใช้แกนหมุนวนภายในภาชนะที่บรรจุลูกบล็อก [18]

เมื่อ D เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกบล็อก C เป็นค่าคงที่ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต และระดับของการเป็นเนื้อเดียวกันเวลาที่ใช้ในการบดคล่องเมื่อขนาดของลูกบล็อกลดลง ถ้าพิจารณา ในแข่งของการใช้พลังงานเทคนิคนี้ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผงที่ได้จากเทคนิคนี้มีลักษณะ พิเศษเฉพาะเหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง การผลิตด้วยเทคนิค MA ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอนสามารถ ผลิตผงกึ่งสเตียรที่มีขนาดเล็กขนาดสเกลนาโน (ขนาดเกรณเดลิกกว่า 100 นาโนเมตร) หรือใช้ในการ ผลิตผงวัสดุอสัมฐาน (มีลักษณะคล้ายแก้วไม้เป็นผลึก)


การบดด้วยลูกบล็อกแบบแพลเนตเป็นวิธีที่นิยมใช้มากสุดในการวิเคราะห์วัสดุการเลือกใช้ ตัวกลางในการบดควิชินนี้ความสำคัญมากเพื่อให้ได้พลังงานสูงเพราะวัสดุที่ต้องการบดและลูกบล็อกทำ ให้แรงหนีศูนย์กลางมีค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นยี่สิบเท่าของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงหนีศูนย์กลางเกิดจาก แรงหมุนของถаторและการหมุนของขวดบรรจุลูกบล็อกและวัสดุที่ต้องการบดที่เป็นอิสระเนื่องจาก ทิศทางการหมุนถаторและการหมุนของขวดบรรจุลูกบล็อกทางตรงกันข้ามกัน จึงเกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นในเวลา เดียวกันและมีทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นจึงมีแรงส่งให้ตัวกลางที่ใช้บดและผงกลึงไปบนผนังของ ขวดและตกลงมาอีกด้านด้วยความเร็ว (ประมาณ 360 รอบต่อนาที)

ลักษณะการบดแบบสั่นในรูป 2.6 โดยรูปในข้อ (ก) เป็นภาพเครื่องมือบดและภาพ (ข) เป็น ภาพแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบล็อกและผงข้างในข้อดีของการบดควิชินนี้คือการใส่ขวดลงใน ภาชนะหมุนทำได้ง่ายความจุของขวดที่ใช้ทั่วไป 45 ถึง 500 มิลลิลิตร

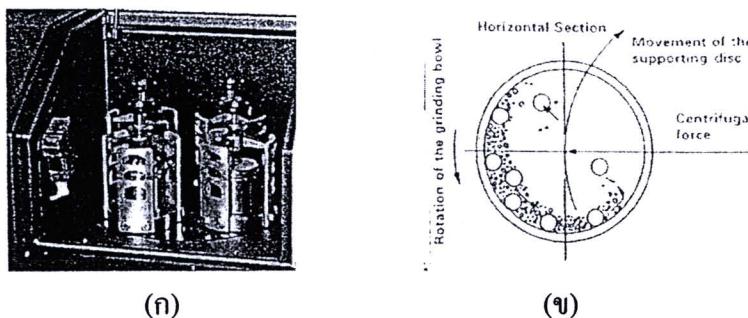

รูป 2.6 (ก) การบดพลังงานสูงด้วยลูกบดแบบแพลเนต
(ุ) ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบด [19]

การบดด้วยลูกบดแบบสั่นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบดด้วยลูกบดพลังงานสูงนี้ใช้มากในการเตรียมโลหะผสมชนิด อสัมฐานความจุของขวดในกรณีนี้อยู่เมื่อเทียบกับวิธีก่อนหน้าการบดวิธีนี้แล้วและตัวกลางในการบดถูกกว่า พสม และ เขย่าในสามทิศทางที่ตั้งฉากด้วยความเร็วสูงบางครั้งสูงถึง 120 รอบต่อนาที ดังแสดงในรูป 2.7

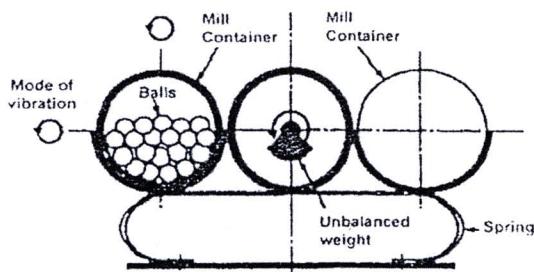


รูป 2.7 การบดพลังงานสูงด้วยลูกบดแบบสั่น [20]

กลไกที่สำคัญของมีคานิคัลอลอบอิงเพื่อให้ได้ผงที่มีคุณภาพและมีโครงสร้างจุลภาคที่ควบคุมได้ดังได้กล่าวมาข้างต้น คือการเกิดการเชื่อมติดกันการแตกหักและการเชื่อมติดกันอีกของส่วนผสมโดยการแพร์ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสมดุลระหว่างการแตกหักและการเชื่อมเย็นติดกันเพื่อความสำเร็จของเทคนิค MA เทคนิคที่ใช้ในการลดการเชื่อมเย็น และเพิ่มการแตกหักเทคนิคแรกคือ การเติมสารควบคุมกระบวนการ (process control agent, PCA) เพื่อไปขัดขวางการเชื่อมเย็นของผิวสัมผัสที่สะอาดของโลหะ สารที่ใช้เติมเป็นสารอินทรีย์ (เช่น เอปเทน หรือแอลกอฮอล์) เทคนิคที่สองโดยการปรับแบบของการเสียรูปของอนุภาคเกิดการแตกหักก่อนที่จะเสีย

รูปตามความเครียดจากการอัดสูงเป็นแผ่นแบนและเกิดการเชื่อมเย็น การหล่อเย็นให้กับภาชนะบด เป็นการเร่งให้เกิดการแตกหักและชวนให้กระบวนการเข้าสู่สถานะคงตัว

ผงเริ่มต้นของกระบวนการเม肯ิกัลอลอยอิงอาจเป็นผงโลหะสองชนิดหรือมากกว่า สารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก หรือผงคิสเพอร์ซอยด์กระบวนการ MA เริ่มโดยการบดผงผสมเริ่มต้น สองชนิดหรือมากกว่ารูปลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกกดบดกระแทกแสดงในรูป 2.8

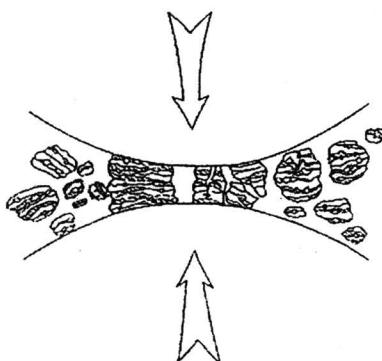


รูป 2.8 การบดพลังงานสูงด้วยถูกบดแบบสั่น [19]

เนื่องจากผงที่ได้มีความแข็งจากเวิร์กชาร์เดนสูงและรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนูนจึงมีการพัฒนา เทคนิคการทำให้แน่นแบบร้อน(hot consolidation) ขึ้นมาเพื่อใช้ขึ้นรูปผงที่ได้จากวิธี MA ต่อไป

2.5.2 เทคนิคการผลิตโดยการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า

ผงสามารถถูกตะกอนที่ข้าวแคโทดของเซลล์อิเล็กโทร ไลด์กายให้เงื่อนไขที่แน่นอน โลหะที่สามารถฟอร์มตัวเป็นผงที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการนี้ เช่น พัลลาเดียม ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานิส และเงิน ข้อดีของวิธีแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าคือ ได้รีซิ่นงานที่มีความบริสุทธิ์สูง วัสดุจัดเริ่มต้นด้วยการละลายข้าวแอโนดภายใต้ความต่างศักย์ของเซลล์อิเล็กโทร ไลด์ตั้งแสดงในรูป 2.9 ซึ่งแสดงปฏิกริยาของข้าวแอโนดและข้าวแคโทดของทองแดงและเหล็กการเคลื่อนที่ผ่านอิเล็กโทร ไลด์ (สารละลายชัลเฟต) ทำให้เกิดความบริสุทธิ์สูงของสารที่ฟอร์มตัวสะสมขึ้นที่ข้าวแคโทด หลังจากนั้น นำสารที่ฟอร์มตัวที่ข้าวแคโทดซึ่งมีลักษณะพรุนไปล้าง ทำให้แห้ง บดให้ละเอียด แล้วนำไปอบอ่อน เพื่อกำจัดความแข็งที่เกิดจากเวิร์กชาร์ดเคนนิ่งก่อนนำไปใช้

ถึงแม้ว่าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของอนุภาคน้ำได้ แต่ผงจากเทคนิคอิเล็กโทร ไลด์ มักมีลักษณะเป็นแผ่นแบนคล้ายกิ่งไม้ (dendritic) หรือคล้ายฟองน้ำ (sponge) เสมอสมบูรณ์เฉพาะของผงที่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสารละลาย และขั้นตอนกระบวนการในการผลิต ลักษณะที่สนับสนุนการ

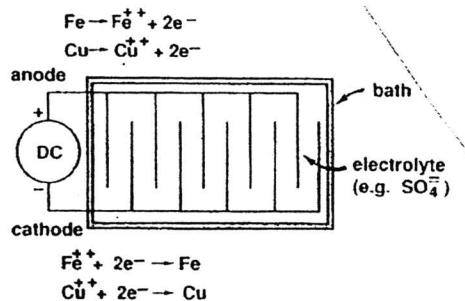

รูป 2.9 เซลล์อิเล็กโทรไลต์สำหรับการทำผง [18]

ฟอร์มตัวของผงที่มีความพุดนที่ข้าวแคโทดได้ดังนี้ความหนาแน่นกระแซสูง ความเข้มข้นของไอออนต่างๆในสารละลายมีลักษณะเป็นกรด และมีปริมาณคอลloid (colloidal) แขวนอยู่ในสารละลาย เนื่องจากการผลิตผงทองแดงอิเล็กโทรไลต์แสดงในตาราง 2.1 การฟอร์มตัวที่ข้าวแคโทดอย่างหลวมๆเกิดขึ้น ผงมีลักษณะพุดนรูปร่างไม่แน่นอนและคล้ายกับไม้รูบหั้น มีการจัดเรียงตัวที่ไม่คึกคัก

ตาราง 2.1 สภาวะของอิเล็กโทรไลต์สำหรับการผลิตผงทองแดง

พารามิเตอร์	ลักษณะสภาวะ
ความเข้มข้นของทองแดงในอิเล็กโทรไลต์	30 กรัม/ลิตร
ความเข้มข้นของ H_2SO_4 ใน อิเล็กโทรไลต์	150 ถึง 250 กรัม/ลิตร
ความหนาแน่นของกระแซที่ข้าวแอโนด	300 ถึง 600 แอนปี/ตารางเมตร
ความหนาแน่นของกระแซที่ข้าวแคโทด	300 ถึง 600 แอนปี/ตารางเมตร
อุณหภูมิสารละลาย	40 ถึง $60^\circ C$
แรงดันไฟฟ้าของสารละลาย	1 ถึง 2 โวลต์
ส่วนประกอบของข้าวไฟฟ้า	88%Pb – 12% Sb

กระบวนการผลิตด้วย กันที่เกี่ยวข้องกับการตกผลึกกัลวานิกของ ไอออนจากสารละลายโดยการพ่นโลหะที่ เนื้อยต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันน้อยกว่าเข้าไปด้วยย่าง เช่น พัลลาเดียมละลายได้ในกรดกัดทองคำ (aqua regia) ทำให้ได้สารละลายกรดโลหะ (displacement reaction) ซึ่งสังกะสีละลาย และพัลลาเดียมตกผลึกออกมานมีลักษณะเป็นรูพูนคล้ายฟองน้ำ แสดงตัวอย่างผงที่ได้การควบคุมสิ่งปลอมปนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในปฏิกิริยาการกรอง

ถึงแม้ว่าการทำผงด้วย อิเล็กโทรไลต์จะได้ผงที่บริสุทธิ์แต่เป็นเทคนิคที่ยุ่งยาก นอกจากนี้กรรมวิธีการผลิตแบบนี้ใช้ได้เฉพาะกับผงพื้นฐาน สารปนเปื้อนจะเป็นอุปสรรคในการฟอร์มตัว


และรวมตัวกันของผงที่ข้าวแคโตก สูคห์ไบฟงที่ได้ต้องมีการทำความสะอาด และบดให้ละเอียดก่อนนำไปใช้ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้และปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นข้อจำกัดในการผลิตผงด้วยเทคนิคเคมีเล็ก โทรไรล์ต

2.5.3 เทคนิคการผลิตทางเคมี

โลหะเกือบทุกชนิดสามารถทำให้เป็นผงได้โดยเทคนิคทางเคมี ขนาดและรูปร่างอนุภาคปรับเปลี่ยนได้โดยการควบคุมตัวแปรปฏิริยา ผงโลหะที่สังเคราะห์โดยเทคนิคทางเคมีอาจทำปฏิริยาในรูปของของแข็งของเหลวและไอ

2.5.3.1 การถลายตัวของของแข็ง โดยใช้ก๊าซ


วิธีผลิตผงโลหะที่ใช้กันมากคือปฏิริยาออกไซด์รีดักชัน (oxide reduction) หรือการลดออกไซด์กระบวนการเริ่มนั้นจากออกไซด์เนื่องจากง่ายในการบดให้ละเอียดปฏิริยาออกไซด์รีดักชันเกิดโดยปฏิริยาเคมีความร้อนที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ รีดิวช์ซิ่ง (reducing gases) หรือก๊าซที่ทำหน้าที่ลดออกไซด์โดยการทำปฏิริยากับออกซิเจน เช่น การรับอนุมอนนออกไซด์ (CO) หรือไฮโดรเจน (H_2) การผลิตอนุภาคขนาดเล็กใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดการเรื่อมต่อ กันโดยการแพร่น้อยที่สุด เพราะว่าปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลงมากในปฏิริยาออกไซด์รีดักชันที่อุณหภูมิต่ำผงที่ได้มีลักษณะเป็นรูพุนคล้ายฟองน้ำดังแสดงในรูป 2.10 ถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงอนุภาคที่ได้มีความหนาแน่นมากและมีรูปร่างหลายมุน (polygonal shape) ผงที่ผ่านการลดออกไซด์นี้ได้เรียกว่าผงรีดิวช์จะถูกนำมารบดเพื่อทำลายพื้นที่แบบแพร่ระหัสของอนุภาคและเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมถึงแม้ว่าผงรูปร่างคล้ายฟองน้ำมีความยุ่งยากในการอัด แต่การอบอ่อนทำให้ความสามารถในการอัดของผงดีขึ้น

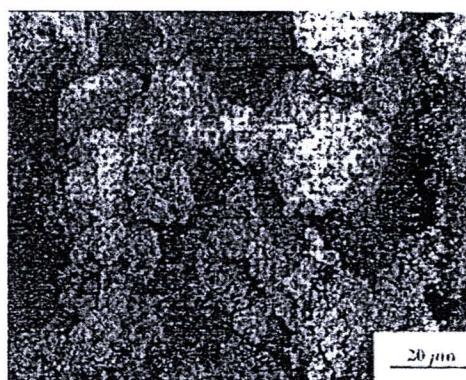

รูป 2.10 โครงสร้างพื้นผิวของผงโมลิบเดียมที่ผลิตโดยวิธีออกไซด์รีดักชัน [18]

2.5.3.2 การสลายตัวด้วยความร้อน

กรรมวิธีการผลิตผงอนุภาคสามารถทำได้โดยการผสมผasanระหว่างการสลายตัวกลาຍเป็นไอ (vapordecomposition) และความแน่น (condensation) ตัวอย่างที่ใช้หัวไประส่วนใหญ่คือ เหล็กคาร์บอนิล (iron carbonyl $\text{Fe}(\text{CO})_5$) และนิกเกิลคาร์บอนิล (nickel carbonyl $\text{Ni}(\text{CO})_4$) ตัวอย่างเช่น โลหะนิกเกิลทำปฏิกิริยา กับ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดเป็นนิกเกิลคาร์บอนิล การฟอร์มตัวของโมเลกุลของก๊าซต้องการทั้งความดันและความร้อนพร้อมกัน โมเลกุลของคาร์บอนิกเล็กๆ ทำให้เย็นตัวกลาຍเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ 43°C และทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นลำดับส่วน (fractional distillation) หลังจากนั้นให้ความร้อนกับของเหลวพร้อมใช้สารกระตุ้นอิกกริงเพื่อให้เกิดการสลายตัวของไอทำให้ได้ผงโลหะ ผงนิกเกิลที่ได้จากการนี้มีขนาดเล็ก มีความบริสุทธิ์สูง (99.5%) และมีรูปร่างไม่แน่นอน มีทั้งที่เป็นรูปมนหรือเป็นลูก్ชี้ (rounded or chain shape) รูป 2.11 แสดงอนุภาคขนาดเล็กที่มีรูปร่างแหลม ยาว (spiky) ของผงนิกเกิลที่ได้จากการนิลปฏิกิริยานี้มีความเป็นไปได้ในการควบคุมเพื่อให้ได้ขนาดตั้งแต่ 0.2 ถึง 20 ไมครอน และอนุภาคทรงกลมสำหรับอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้น

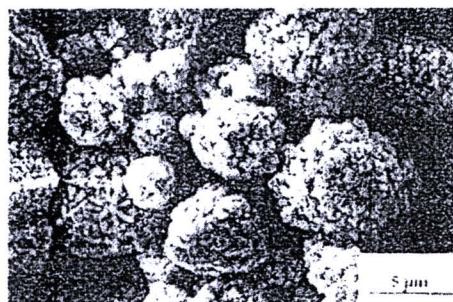

รูป 2.11 ผงนิกเกิลที่ผลิตด้วยวิธีการสลายคาร์บอนิล [18]

โลหะชนิดอื่น เช่น ทองแดง โตรเมียม แพลทินัม โรเดียม ทอง และโคนอลต์สามารถทำผงได้ด้วยวิธีการคาร์บอนิลแต่เนื่องจากต้องใช้พลังงานสูงและมีปัญหารื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพทำให้วิธีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้นอกจากในเหล็กและนิกเกิล ปัจจุบันมีการผลิตผงโลหะโดยการทำให้เกิดนิวเคลียชนเป็นเนื้อดีกวักัน (homogeneous nucleation) จากเฟสที่เป็นไอ วิธีการผลิตผงวิธีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทำวิชัยเพื่อให้ได้ออนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก โลหะจะกลาຍเป็นไอ ในความดันคงท้างของก๊าซอาร์กอน (0.015 บาร์ยาตราศ) เนื่องจากอุณหภูมิคงลงอย่างรวดเร็วจากที่เป็นไอในตอนต้นกลาຍเป็นไอที่มีความเย็นอย่างยิ่งยะด (supercooled) และหลังจากนั้นมีการเกิดเฟสของแข็งใหม่จากไอ และต่อมากลາຍเป็นอนุภาคอนุภาคที่ได้มีขนาดอยู่ระหว่าง $50 - 1,000$ นาโนเมตร รูปร่างอนุภาคเป็นรูปหลายหน้า (facet) หรือรูปลูกบาศก์ สิ่งที่น่าสนใจของการขึ้นรูปจากไอคือได้ออนุภาคที่มีขนาดเล็ก




และบริสุทธิ์มีการนำวิธีนี้ไปใช้กับการผลิตพลาสติกหอยทาก เช่น ทองแดง เงิน เหล็ก ทอง แมสทินัม โกลบอลต์ และสังกะสี

2.5.3.3 การตกผลึกจากของเหลว

โลหะที่ละลายในรูปของเกลือเตรท คลอไรด์ หรือซัลเฟต สามารถทำให้เกิดการตกผลึกของโลหะหรือของดัวที่บรรจุโลหะ เกลือของโลหะที่ได้จากการตกผลึกนำมาผลิตพลาสติกหอยทากในสารละลาย กรรมวิธีทางเคมีมีความง่ายต่อการผลิต ต้นทุนต่ำ เพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง โดยการตกผลึกโดยอาศัยจากของเหลวในการผลิตพลาสติกหอยทาก ตัวกระตุ้นที่เป็นของเหลวเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ตัวเรactiv เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตกผลึกของโลหะเงิน แต่พลาสติกหอยทากที่ได้จากการรวมวิธีนี้ พลาสติกหอยทากจะรวมตัวเป็นก้อน จึงต้องอาศัยการบดเพื่อทำให้เป็นผง หรืออาศัยปั๊บจัดยื่นเพื่อป้องกันการรวมตัว เช่น อัตราการกวน การสั่น เป็นต้น ซึ่งขนาดและความบริสุทธิ์ของพลาสติกหอยทากที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจัดต่างๆ ในขั้นตอนการผลิต เช่น อุณหภูมิของสารละลาย ความเป็นกรด-ด่าง อัตราเร็วการกวน ความเข้มข้นของสารละลาย ชนิดของตัวเรactiv โดยตัวเรactiv ที่ใช้เป็นสารอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ได้ ซึ่งสารอินทรีย์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น โปแทสเซียมซัลไฟต์ (Potassium Sulphite; K_2SO_3) จะถูกนำมาใช้เป็นตัวเรactiv สารประกอบของเงินเพื่อให้เกิดการตกผลึกของโลหะเงิน โดยปฏิกิริยาซิลเวอร์ในเตรท (Silver Nitrate; $AgNO_3$) กับโปแทสเซียมซัลไฟต์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโลหะเงิน (Silver; Ag) โปแทสเซียมซัลเฟต (Potassium Sulphate; K_2SO_4) โปแทสเซียมไนเตรต (Potassium Nitrate; KNO_3) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer Dioxide; SO_2)



ส่วนตัวเรactiv ประเภทสารอินทรีย์ เช่นกลีเซอรอล ฟอร์มาลดีไฮด์ น้ำตาล โนเกลูลเดี่ยว ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ตัวเรactiv ประเภทสารอินทรีย์โดยใช้กลีเซอรอล ($C_3H_8O_3$) เป็นตัวเรactiv โดยปฏิกิริยาของซิลเวอร์ในเตรทกับกลีเซอรอล (Glycerol; $C_3H_8O_3$) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโลหะเงิน ในโครงกลีเซอริน (Nitroglycerine; $C_3H_5N_3O_9$) และน้ำ (Water; H_2O)

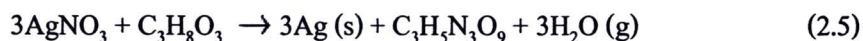

เงินที่เกิดจากการตกผลึกถูกนำไปบดค่อนเป็นผง การผลิตพลาสติกหอยทากอื่นอาจทำได้โดยการนำไปอบของโลหะไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเพื่อให้เกิดการตกผลึกของโลหะ ตัวอย่างเช่น

ผงทองแดงผงนิกเกิล และผงโภบอลต์ที่มีความบริสุทธิ์ 99.8 % วิธีการตกผลึกทางเคมีให้ผงโลหะที่ขนาดในช่วง 1 ไมครอน มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถปรับคุณลักษณะของผงโดยการปรับพารามิเตอร์ปัจจัยต่างๆ ของปฏิกิริยาผงมีแนวโน้มการรวมกันเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก การเพิ่มขนาดเฉลี่ยให้กับของผงทำได้โดยการนำผงกลับเข้ามาผ่านปฏิกิริยาการตกผลึกอีก ปัจจุบันนี้มีวิธีการการแยกสลายตัวความร้อน (pyrolysis) โดยการพ่นสารละลายที่มีไอออนของโลหะเข้าไปปั้งบรรยายกาศที่ร้อนการแยกสลายตัวความร้อนอย่างรวดเร็วและการให้ความร้อนอีกทำให้ได้รูปร่างอนุภาคหลักหลาຍฐานแบบตัวย่างเช่น อนุภาคของนิกเกิลขนาด 3 ไมครอนทำได้จากการฉีดพ่นสารละลายนิกเกิล ในtered เข้าไปในไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 800°C


การตกผลึกโดยวิธีโลหะวิทยาน้ำ (hydrometallurgical precipitate) ของผงจากสารละลายเป็นวิธีใหม่ที่สามารถควบคุมลักษณะของอนุภาคได้ ตัวอย่างเช่น ทองแดงถูกละลายเพื่อให้แตกตัวเป็นไอออนซับชั่อนแล้วตกผลึก สารละลาย CuSO_4 ปฏิกิริยากับไฮไนโตรเจนในน้ำที่อุณหภูมิ 130°C และความดัน 3 MPa เพื่อทำให้เกิด H_2SO_4 ที่อยู่ในรูปของแข็งการควบคุมต่อไปคือนำทองแดงไปทำปฏิกิริยาตกผลึกรังสูดท้ายเพื่อให้ได้ผงทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.8% วิธีนี้ยังสามารถใช้ในการผลิตผงโภบอลต์ และผงนิกเกิลได้เช่นกัน

แทนทาลัม และ โลหะหนไฟอื่นๆ ที่ใช้สำหรับทำอุปกรณ์เก็บประจุและการนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงสามารถผลิตได้โดยวิธีการตกผลึกจากของเหลว กระบวนการเริ่มต้นด้วยสารละลายเกลือเชไอล์ด์ เช่น K_2TaF_7 แทนทาลัมถูกปล่อยออกมายโดยการเติมโซเดียมคลอเมทอลว์ทำให้เกิดเป็นก้อนแข็งที่มีโซเดียมคลอไรด์ ละลายอยู่พร้อมผงแทนทาลัมหลังจากนั้นนำไปทำการสะอาทการทำให้แตกหักและบดละเอียดผงแทนทาลัมบริสุทธิ์สูงอาจผลิตโดยใช้ล้ำแสงอิเล็กตรอนทำให้บริสุทธิ์ และนำไปบดเหมือนกับไฮไนโตรเจนที่ได้มีพื้นที่ผิวสูงเหมาะสมสำหรับการใช้ทำอุปกรณ์เก็บประจุ

เทคนิคการตกผลึกใช้ได้กับผงผสม ที่ใช้เฟสตัวหนึ่งเป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาตกผลึก ตัวอย่างของนิวเคลีย คือ ทอรีติยา (thoria) ไททานเนียม (titania) และทังสเทนคาร์ไบด์ ที่เคลือบด้วยโภบอลต์นิกเกิล หรือเหล็ก ผงผสมเป็นตัวอย่างที่ดีของการกระทำให้โลหะผสมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยวิธีการกระจายอนุภาค (dispersion strengthening) ปฏิกิริยาตกผลึกยังใช้กับโลหะประเทรีแยกทีพ เช่น เชอร์โคเนียม และไทเทเนียม เกลือละลายที่มีคลอไรด์ เป็นหลักทำปฏิกิริยากับโลหะ เช่น โซเดียม หรือแมกนีเซียมเพื่อทำให้เกิดผงที่ลักษณะคล้ายฟองน้ำส่วนผลาพลดอยได้จากปฏิกิริยาคือคลอไรด์ จะถูกกำจัดออกโดยกระบวนการกรอง ผงที่ได้จากการตกผลึกมีขนาดผลึกเล็กและมีแนวโน้มการเกาะรวมตัวกันสูงความบริสุทธิ์ที่ได้ประมาณ 99.5% หรือมากกว่า ผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการอ่างปฏิกิริยาอนุภาคที่ได้มีรูปร่างไม่แน่นอนหรือเป็นรูปถูกบากบักหรือเหมือนฟองน้ำจึงทำให้สมบัติค้านการไหลไม่ดีและมีความหนาแน่นขั้นเรียงตัวต่ำ

2.5.3.4 การตกลดลึกลาก้าช

การตกลดลึกลาก้าชใช้สำหรับผลิตโลหะประเทททรีออกทิพและวิธีการนี้ทำให้ได้อุ่นภาคขนาดเล็กในช่วงนาโนสเกลผงวัสดุถูกผลิตขึ้นมาโดยไม่มีการหลอมละลายหรือชนกับเปลาหลอมจึงหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนได้เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผงที่บริสุทธิ์สูงกระบวนการจึงใช้วิธีการกลั่นไอ (vapor distillation) ตัวอย่างของกระบวนการนี้คือปฏิกิริยาของโนลิบดินัมไทรออกไซด์ (ในรูปของก้าช) กับไฮโครเจนบริสุทธิ์เพื่อผลิตผงโนลิบดินัมนอกจากนี้มีวิธีการตกลดลึกลาก้าชยังเหมาะสำหรับคลอร์ไรด์ฟลูออยไรด์ หรือออกไซด์ของโลหะ เช่น วานเดียม ไนโอลีบเนียม ทังสแตตน แซฟเนียม ไทเทเนียม เงิน โคงอลต์ นิกเกิล หรือเซอร์โคเนียมการผลิตผงโลหะในกรณีของไวลาไทล์คลอไรด์ (หรือไอของเชไลต์อื่นๆ) ทำโดยการทำปฏิกิริยากับไฮโครเจนที่อุณหภูมิสูง เช่น ที่ 1000°C

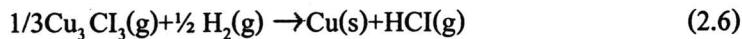

ผงทองแดงที่ตกลดลึกลาก้าชมีขนาดอนุภาค 0.2 ไมครอนและส่วนผสมอื่นๆจะเป็นไอทั้งหมดผงลึกขนาดนาโนสเกลที่เกิดจากจุดเล็กๆอย่างสม่ำเสมอ ได้มาจากการเกิดเป็นไอโดยการใช้ลำแสงอิเล็กตรอนเดเซอร์พลาสนา หรือ สนามเหนี่ยววนนำขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 10 ถึง 1000 นาโนเมตร และมีความพร้อมในการการรวมตัวเรียงเป็นกลุ่ม ปฏิกิริยาในเฟสไอใช้ในการผลิตผงผสมหรือผงเคลือบด้วยวัสดุทนไฟได้ถึงแม้ว่าวิธีนี้มีต้นทุนสูง แต่ขนาดอนุภาค ความบริสุทธิ์ รูปร่าง และการเกาะรวมตัวกันล้วนแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขของปฏิกิริยาโดยทั่วไปผงที่ได้มักมีลักษณะคล้ายฟองน้ำอย่างไรก็ตามสามารถผลิตผลลัพธ์ของกลมที่มีการเกาะรวมตัวกัน

2.5.3.5 การสังเคราะห์จากปฏิกิริยาระหว่างของแข็ง

ในระบบโลหะผสมที่ส่วนประกอบมีสัดส่วนทางเคมีที่ไม่ใช่สัดส่วนที่มีความต้องการที่ต้องการในรูปแบบที่ต้องการ จึงต้องมีการปรับปรุงสัดส่วนของตัวประกอบเพื่อให้เกิดพันธะสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิกส่วนใหญ่มีอัตราส่วนปริมาณสัมพัทธ์ของอะตอน (stoichiometric atomic ratios) ที่แม่นยำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น ระบบของ Fe_2Al , NiAl , NiTi , และ Ti_3Si_5 โลหะผสมเหล่านี้เป็นตัวนำไฟฟ้าและมีคุณลักษณะรวมกันหลายอย่างกับเซรามิกรวมไปถึงมีสัดส่วนทางเคมีที่อุณหภูมิสูงความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยออกมามีสารประกอบฟอร์มตัวจากองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ตัวอย่างเช่น การฟอร์มตัวของ NiAl ซึ่งเป็นสารประกอบโลหะผสมของนิกเกิลและอลูมิเนียมสารประกอบ NiAl ที่ได้มีจุดหลอมเหลวถึง 1649°C ขณะที่อุณหภูมิเนื้อยังคงมีจุดหลอมเหลวที่ 660°C และนิกเกิลมีจุดหลอมเหลวที่ 1453°C ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ NiAl เกิดขึ้นดังนี้



ถ้าไม่มีการควบคุมปฏิกิริยาให้ได้ความร้อนที่เกิดขึ้นและถูกปล่อยออกมานีค่าสูงเพียงพอที่จะหลอม NiAl ได้ การสังเคราะห์ NiAl จากการผสมนิกเกิลและอลูминียมจะเกิดเป็นสารประกอบโลหะผสมทันทีเมื่อบาปติกิริยาเริ่มเกิดบ้างครั้งเรียกว่า การสันดาปในสถานะของแข็ง (solid-state combustion) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการระเบิดของเฟสไวโอ (vapor phase explosions) การผลิตผงโดยการสังเคราะห์จากปฏิกิริยาระหว่างของแข็ง ได้จากการนำผงเริ่มน้ำมาระเทิดตัวกันอย่างหลวມๆ ทำการจุดระเบิดเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดและแพร่โดยตัวเองทำให้เกิดเป็นสารประกอบโลหะผสมที่ความเร็ว 10 ม.m./วินาที ถ้ามีการนำความร้อนออกจากปฏิกิริยาอย่างเหมาะสม สิ่งที่ได้จากปฏิกิริยามีลักษณะเป็นโครงสร้างพรุนซึ่งนำໄไปบดเป็นผงต่อไป รูป 2.12 เป็นผง TiAl ที่ได้จากการนี้ลักษณะผงที่ได้มีรูปร่างมนและค่อนข้างไม่แน่นอน



รูป 2.12 โครงสร้างของผง TiAl [18]


2.5.4 เทคนิคการอะตอนไม้เชื้อ

ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคนิคในการผลิตผงสามารถผลิตผงได้มากขึ้น เพราะเทคนิคการผลิตผงด้วยวิธีอะตอนไม้เชื้อ วิธีอะตอนไม้เชื้อในการกำจัดสารทำให้ผงติดตัวกัน 400 กิโลกรัมต่อนาที ก่อนที่จะมีการพัฒนาวิธีการอะตอนไม้เชื้อ ไม่สามารถควบคุมสมบัติทางเคมี และรูปร่างของผงได้ปัจจุบันการผลิตผงโลหะล้วนใหญ่ที่ใช้วิธีของอะตอนไม้เชื้อซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปจากโลหะหลอมเหลวให้เป็นผงโดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองที่เล็กมากการผลิตผงด้วยวิธีนี้สามารถใช้ผลิตได้ทั้งโลหะและพื้นฐานและโลหะพรีอัลลอยด์นี่น่าสนใจเพราะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับโลหะผสมหลายประเภทและมีความง่ายในการควบคุมการผลิตวิธีอะตอนไม้เชื้อนาคตในโลหะ การหลอมละลายที่ควบคุมได้ทั้งการทำให้บริสุทธิ์และล้วนผ่านทางเคมี


2.5.4.1 การอะตอนไม้เชื้อด้วยก๊าซ

ใช้อากาศ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซไฮเดรน หรือก๊าซอาร์กอน เป็นของเหลวทำให้โลหะเหลวแตกกระจายจากกันด้วยก๊าซที่ปล่อยออกมายากหัวฉีดอย่างรวดเร็วเทคนิคในการผลิตผงวัสดุด้วยวิธีนี้ใช้ผลิตผงได้เป็นจำนวนมากมากรวมทั้งสามารถผลิตผงโลหะผสมนิกเกิลและวัสดุผสมสูงชนิดอื่นๆ การ

ออกแบบขึ้นกับกลไกการป้อนโลหะและความซับซ้อนของการหลอมเหลวและถังที่เก็บผงแนวคิดหลักคือการส่งพลังงานจากหัวฉีดก๊าซไปยังโลหะเหลวเพื่อทำให้เกิดเป็นละอองเด็กๆ เครื่องอะตอมในเซชันแบบอุณหภูมิต่ำเป็นการออกแบบแนวอนดังแสดงในรูป 2.13 ก๊าซพุ่งออกจากหัวฉีดด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดการลักน้ำ (siphon) ที่ทำให้มีแรงดึงโลหะเหลวไปสู่โซนการขยายของก๊าซ ความเร็วของก๊าซช่วยให้โลหะที่แตกออกจากกันภายในเป็นละอองของเหลวขณะเคลื่อนที่ไปยังถังเก็บ ละอองโลหะมีการสูญเสียความร้อนและเกิดการแข็งตัวสำหรับโลหะอุณหภูมิสูงมีการใช้ระบบปิด และก๊าซเฉี่ยบเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันรูป 2.14 แสดงก๊าซอะตอมไม่เชอร์แนวตั้งที่ใช้ก๊าซเฉี่ยบโลหะเหลวถูกเครื่มนโดยวิธีการเหนี่ยวนำและเทลงไปยังหัวฉีดโลหะเหลวต้องมีความร้อนสูงกว่าจุดหลอมเหลว หรืออาจออกแบบให้มีหัวฉีดก๊าซหลายหัวโดยจัดเรียงเป็นวงกลมล้อมรอบโลหะเหลวเนื่องจากการใช้ก๊าซในการอะตอมไม่ใช่แค่ใช้หุบ (ถ้าไม่หุบให้คุกออกจนหุบ) เพื่อป้องกันการย้อนกับมาของความดันอะตอมไม่ใช่ชันแนวอนต้องการพื้นที่ในการกรองมากเพื่อเก็บผงไว้และให้ก๊าซผ่านไปได้แต่ในระบบอะตอมไม่เชอร์แนวตั้งจำเป็นต้องมีตัวแยกไชโคลนเพื่อช่วยดึงก๊าซให้ออกไป (เพื่อนำกับมาใช้ได้อีก) ขณะที่ทิ้งให้อุ่นภาคขนาดเล็กอยู่ข้างในขนาดของถังเก็บต้องใหญ่เพียงพอที่ให้อุ่นภาคขนาดใหญ่สุดเย็นตัวเสร็จก่อนกระบวนการพนังถังเก็บ การอะตอมไม่ใช่ชันด้วยก๊าซภายในตัวก๊าซมีความแปรปรวนมาก เช่น ชนิดของก๊าซที่ใช้บรรยายกาศ อุณหภูมิหลอมเหลวและระดับความหนืดของของไหลที่เข้าสู่หัวฉีดชนิดของโลหะผสม อัตราการป้อนโลหะ ความดันก๊าซ พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกปรับเพื่อรักษาระดับการควบคุมกระบวนการและปรับปรุงคุณลักษณะของผงเพื่อการใช้งานต่างๆ กัน ข้อได้เปรียบท่องอะตอมไม่ใช่ด้วยก๊าซคือ ได้ผงที่ความสม่ำเสมอเนื้อเดียวกันและมีสมบัติการจัดเรียงตัวที่ดี เทคนิคการผลิตผงวิธีนี้ใช้ได้กับการผลิตผงอะลูมิเนียม นิกเกิล แมกนีเซียม โคงอลต์ ทองแดง สังกะสี ทองเหลือง แพลเลเดียม ดีบุก และเบริลเลียม

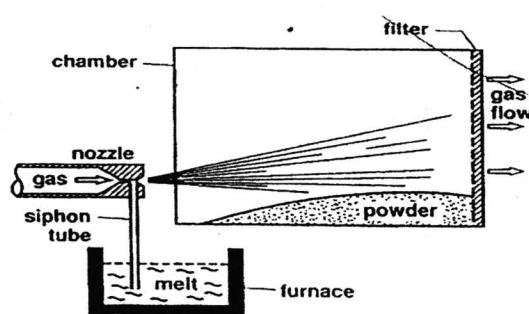


รูป 2.13 การอะตอมไม่ใช่ชันด้วยก๊าซแนวอนเนาสำหรับผลิตผงโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ [18]

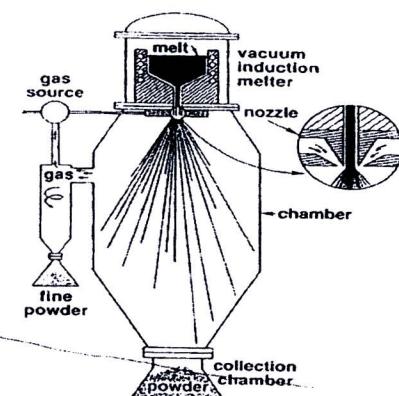


รูป 2.14 เครื่องอะตอมไนเซชันด้วยก๊าซแนวตั้ง [18]

ในวิธีอะตอมไนเซชันด้วยก๊าซ ถ้าใส่พลังงานให้กับโลหะมาก ผงโลหะที่ได้ยังมีความละเอียดมากขึ้น มีการศึกษาปฏิกริยา (การประทัดกัน) ระหว่างก๊าซกับโลหะที่ระหว่างทางออกของหัวฉีดโดยใช้ภาพถ่ายความเร็วสูง ลักษณะทางกายภาพของการอะตอมไนเซชันแสดงในรูป 2.15 ก๊าซที่แผ่รอบๆ โลหะเหลวจะลดความดันและทำให้โลหะเหลวแตกกระจายการลดความดันของก๊าซทำให้โลหะเหลวกระจายเป็นรูปทรงกรวยกลวงหลังออกจากหัวฉีด กรวยลักษณะบางจะไม่เสถียร เพราะมีสัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงสมมติให้ของเหลวมีความร้อนสูงมากเพียงพอจึงทำให้ไม่เกิดการแข็งตัวก่อนเวลา ดังนั้นของเหลวยังคงรับแรงเฉือนที่ผิวต่อไปและมีความเร่งจากก๊าซรูป 2.16 แสดงให้เห็นรูปทรงของลักษณะของเหลวตอนเริ่มต้นและค่อยๆ กลายเป็นรูปทรงขนาดเล็กการลดลงของขนาดของผงถูกจำกัด โดยความหนืดของโลหะเหลว อุณหภูมิและการตอบสนองต่อแรงที่เร่งการให้ความร้อนที่สูงกว่าจุดหลอมเหลวต่อโลหะเหลวจะลดความหนืด และทำให้วางในการแข็งตัวหลังการอะตอมไนเซชันนานขึ้นเวลาแข็งตัวที่นานขึ้นจะช่วยเสริมให้การปรับตัวของอนุภาคเป็นทรงกลมมากขึ้นลำดับขั้นตอนของการเกิดรูปทรงของลักษณะเดิกๆ เมื่อห่างจากหัวฉีดเริ่มจากทรงกระบอกราย แผ่น ลิกามเอนต์ ทรงกลม ปริมาณความร้อนสูงและปัจจัยอื่นๆ มีผลทำให้เกิดอนุภาครูปทรงดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ความบันปวนและการผสมกันที่บริเวณใกล้หัวฉีดจะทำให้ออนุภาคขนาดเด็กถูกคลบเข้าไปในแนวยายตัวของก๊าซอีกครั้งหนึ่ง อนุภาคขนาดเล็กที่แข็งตัวแล้วถูกนำเข้าสู่เส้นทางของของเหลวขนาดใหญ่ทำให้เกิดการรวมตัวและเกาะติดตามกันเป็นบริวาร (satellites) รูป 2.17 เปรียบเทียบผลที่ได้จากการอะตอมไนเซชันที่มีบริวารเนื่องจากความบันปวนและอนุภาคที่มีผิวเรียบที่ควบคุมการไหลบริเวณใกล้หัวฉีด การกำจัดของขนาดเล็กที่ติดกันเป็นบริวารมีความสำคัญสำหรับการจัดเรียงตัวที่ดีและสมบูรณ์การไหลที่ดี

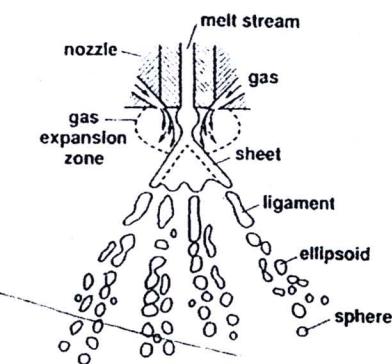

รูป 2.15 การฟอร์มตัวของผงโลหะด้วยอะตอม ไม่เชื่อมด้วยก๊าซ [18]

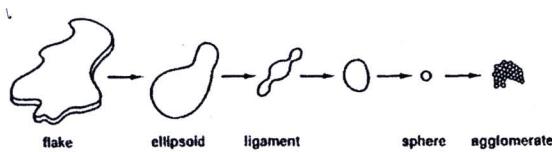


รูป 2.16 แสดงรูปร่างของหยดโลหะเหลวที่เปลี่ยนแปลงขณะอะตอม ไม่เชื่อม [18]


อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการจะเข้าใจได้ที่สุดในรูปของพลังงานที่ส่งเข้าไป ในโลหะเหลว ระยะทางระหว่างทางออกของก๊าซและ โลหะเหลวที่สั้นทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ค่อนข้างเสริมให้ได้อุณภูมิขนาดเล็กลงความเร็วของก๊าซที่ทางออกของอะตอม ไม่เชื่อม และความร้อนของโลหะเหลว เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดขนาดของอุณภูมิ รูป 2.18 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการกระจายของขนาดอุณภูมิสะสมของผงอลูมิเนียมซึ่งเปลี่ยนความคันของอะตอม ไม่เชื่อมและอุณหภูมิหลอมเหลว (จุดหลอมเหลวไกล์ 660°C) การแยกแขงขนาดอุณภูมิจะขยับไปยังอุณภูมิขนาดเล็กลง แสดงให้เห็นถึงพลังงานสูงของความคันก๊าซและความหนืดที่ต่ำลงของโลหะเหลว ดังแสดงในรูป 2.15 โลหะเหลวแตกออกเป็นแผ่นบางและสูดท้ายกลายเป็นละอองเล็กๆ สมมติให้ความร้อนสูงกว่า เส้นอุณหภูมิของเหลว (liquidus) เพียงพอ อุณภูมิที่ได้สูดท้ายมีขนาดขึ้นกับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลิกามเอนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางของลิกามเอนต์ (d_L) ขึ้นกับความหนาของแผ่นบาง (W) และความเร็วของก๊าซ (V) ดังแสดง

$$d_L = 3 [3\pi\gamma W / (\rho_m V^2)]^{1/4} \quad (2.8)$$

เมื่อ ρ_m เป็นความหนาแน่นของโลหะเหลว และ γ เป็นพลังงานพื้นผิว

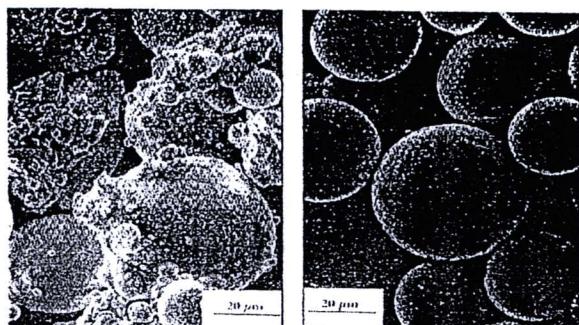

รูป 2.17 ภาพ SEM ของผงที่อะตอมไม้ซึ่ด้วยกําเนื้อย [18]

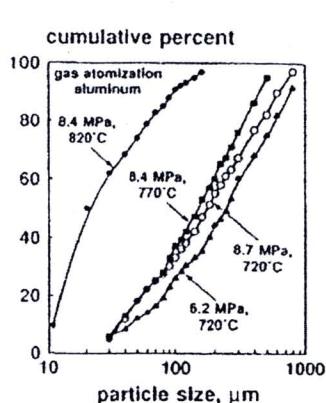


รูป 2.18 ตัวอย่างการแจกแจงขนาดอนุภาคสะสมของผงอลูมิเนียม
ภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิต่างกัน [18]

2.5.4.2 การอะตอมไม้เช็นด้วยน้ำ


เป็นเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับการผลิตผงจากธาตุพื้นฐานและธาตุผสมที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่า 1600°C รูปตัวอย่างของเครื่องอะตอมไม้เชอร์ แสดงในรูป 2.19 น้ำที่พุ่งด้วยความดันสูงไปชนสายโลหะเลวนานขาดจากกัน และมีความแข็งตัวอย่างรวดเร็วแรงน้ำที่ใช้มีอาจพุ่งออกจากหัวฉีดชนิดหัวเดียว หดหายหัวฉีด หรือหัวฉีดที่มีลักษณะเป็นวงแหวนกระบวนการอะตอมไม้เช็นด้วยน้ำนี้คือถ้ากับการอะตอมไม้เช็นด้วยกําเนื้อวีนีการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว และสมบัติของของไหหลีที่แตกต่างกันอนุภาคเกิดขึ้นได้ด้วยกลไกหดหายอย่างเร็ว การเกิดเป็นหลุม (cratering) และการแตกประทุ (bursting) ดังแสดงในรูป 2.20 เมื่อพิจารณากลไกการเกิดผังหักสึกกลไก การเกิดผังด้วยวิธีการแตกประทุทำให้ได้ผงที่มีขนาดเล็กที่สุดอัตราการไหหลีของมวลโดยทั่วไปประมาณ 5 (น้ำ 5 กิโลกรัมต่อผงโลหะ 1 กิโลกรัม) เนื่องจากมีการเย็นตัวอย่างรวดเร็วคงน้ำร้อนปร่างของผงจึงมีลักษณะ

ไม่แ่นอนมีพิวท์ขานและมีการทำปฏิกริยา กับอุกซิเจนบ้าง การควบคุมรูปร่างผงต้องให้ความร้อนอย่างยิ่งขัดกับโลหะเหลวและการเข็นตัวของอนุภาคเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นจึงจำกัดการใช้กรีเกรชันทางเคมีในอนุภาคของโลหะผสมมีการใช้น้ำมันสังเคราะห์หรือของเหลวที่ไม่ค่อยทำปฏิกริยาขนาด อื่นแทนการใช้น้ำเพื่อควบคุมรูปร่างอนุภาคและการอุกซิเดชันได้ดีขึ้น ตัวอย่างของผงเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผลิตขึ้นด้วยอะตอมไม่เชชันด้วยน้ำ ผงที่รูปร่างลิกาเมนต์แสดงในรูป 2.21 โค้งมนไม่เป็นทรงกลมและไม่แ่นอน

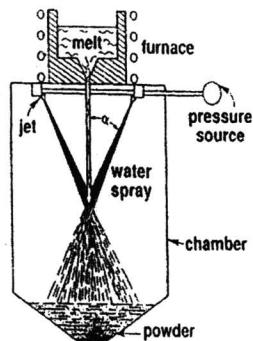


รูป 2.19 กระบวนการอะตอมไม่เชชันด้วยน้ำ [18]

ความดันเป็นตัวแปรควบคุมกระบวนการที่สำคัญในการอะตอมไม่เชชันด้วยน้ำที่มีความดันสูงจะทำให้เกิดความเร็วของน้ำในการชนกับโลหะเหลวสูงและได้ออนุภาคขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น เมื่อผลิตผงเหล็กกล้าด้วยวิธีอะตอมไม่เชชันด้วยน้ำ โดยใช้ความดันน้ำ 1.7 MPa จะได้ออนุภาคขนาดเฉลี่ย 117 ไมครอน แต่เมื่อกับเพิ่มความดันขึ้นแปดเท่าเป็น 13.6 MPa ผงที่ได้มีขนาดลดลงเพียงหนึ่งในสามเท่าคือเป็น 42 ไมครอน และเมื่อความดันของน้ำเพิ่มสูงขึ้น 150 MPa จะได้ออนุภาคอยู่ในช่วงขนาด 5 ไมครอน

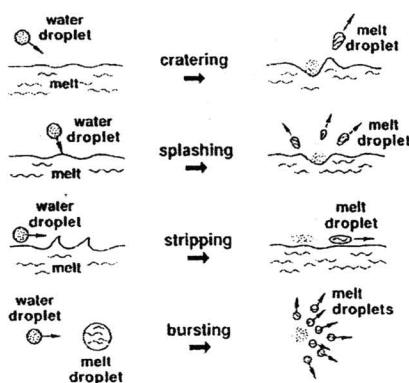

รูป 2.20 กลไกการเกิดอนุภาคในการอะตอมไม่เชชันด้วยน้ำ [18]

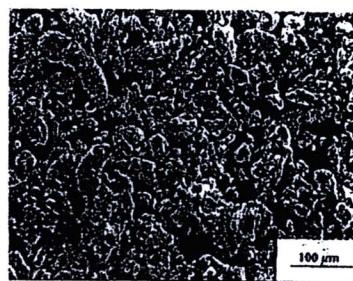

รูป 2.21 ภาพ SEM ของผงเหล็กกล้าไรีสันจากการอะตอมไนเชชันด้วยน้ำ [18]

ระยะจากหัวฉีดถึงโลหะเหลวมีผลกระทนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอะตอมไนเชชันด้วยก๊าซ เพราะน้ำมีความสามารถในการอัดน้อยกว่าและมีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซ ดังนั้นระยะห่างระหว่างน้ำจากหัวฉีดถึงจุดที่ชนกับสายโลหะเหลว (melt stream) จึงเป็นปัจจัยรองตาราง 2.2 แสดงผลที่ได้จากการอะตอมไนเชชันด้วยก๊าซกับการอะตอมไนเชชันด้วยน้ำ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากสองกระบวนการนี้คือ รูปร่างของผงที่ได้และการป่นเปื้อนที่ผิว รูป 2.22 แสดงรูปถ่ายกำลังขยายสูงของผงเหล็กที่ได้จากการอะตอมไนเชชันด้วยน้ำ แสดงผิวที่มีรูพรุนเชื่อมต่อกัน

ตาราง 2.2 การเปรียบเทียบกระบวนการอะตอมไนเชชันด้วยก๊าซและน้ำ [21]

คุณสมบัติ (attribute)	อะตอมไนเชชันด้วยก๊าซ	อะตอมไนเชชันด้วยน้ำ
ขนาดอนุภาค	100	150
รูปร่างอนุภาค	ทรงกลม	เป็นก้อนกลมไม่แน่นอน
การเกาะรวมกันเป็นก้อน	มีบ้าง	น้อย
ความหนาแน่นปรากฎ (%)	55	35
อัตราการเย็บตัว ($^{\circ}\text{C}/\text{วินาที}$)	10^4	10^5
การเซกรีเกชัน (segregation)	น้อย	น้อยมาก
ปริมาณออกไซด์ (ppm)	120	3000
ความดันของไอล (MPa)	3	14
ความเร็วของไอล (เมตร/วินาที)	100	100
ประสิทธิภาพ	ต่ำ	ปานกลาง



รูป 2.22 ผังเหล็กอะตอมไนซ์ด้วยน้ำยาหงายหลังจากการรีดกัชั่นด้วยไฮโดรเจนและผ่านการบด [18]


สมการคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคในการอะตอมไนเซ็นด้วยน้ำกับพารามิเตอร์ของกระบวนการมีลักษณะคล้ายกับความสัมพันธ์ในการอะตอมไนเซ็นด้วยก๊าซ ความดันสูงหรือความเร็วของน้ำสูงทำให้ขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ยลดลงเป็นในรูปสมการอย่างง่ายได้ดังนี้

$$D = \beta \ln(P) / [V \sin(\alpha)] \quad (2.9)$$

เมื่อ β เป็นค่าคงที่ขึ้นกับวัสดุและผลกระทบต่อการออกแบบเครื่องอะตอมไนเซอร์
 P เป็นความดันของการอะตอมไนเซ็น
 V เป็นความเร็วของน้ำ
 α เป็นมุมระหว่างโลหะเหลว กับหัวฉีดน้ำ

2.5.4.3 การอะตอมไนเซ็นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง

ความต้องการที่ควบคุมขนาดอนุภาค และความยุ่งยากในการผลิตผงโลหะประเทททรีแอคทีฟนำไปสู่การพัฒนาการอะตอมไนเซ็นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง การอะตอมไนเซ็นด้วยแรงหนีศูนย์กลางใช้แรงหนีศูนย์กลางให้ยิงโลหะเหลวในรูปของละอองเด็กๆ ออก และต่อมาแข็งตัวเป็นผง ตัวอย่างเช่น กระบวนการหมุนขี้ว้า (rotating electrode process) สำหรับโลหะผสมสูงและโลหะรี-แอคทีฟ เช่น เชอร์โโคเนียม ไทเทเนียม และนิกเกิลชูเปอร์อัลลอยแนวคิดของการหมุนขี้ว้าแสดงในรูป 2.23 และตัวอย่างของผงที่ได้จากการหมุนขี้ว้า เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตประกอบด้วยขี้ว้าไฟฟ้า ประเททสีนีเพลสิ่ง (consumable electrode) ที่ทำจากวัสดุที่ต้องการทำผงขี้ว้า ถูกหลอมที่ปลายโดยการ อาร์กด้วยพลาสม่าหรือด้วยขี้ว้าทั้งสองที่อยู่กับที่ ขี้ว้าสีนีเพลสิ่งเป็นขี้ว้าเอโนนดและหมุนด้วยความเร็ว สูงถึง 50,000 รอบต่อนาที (RPM) การหมุนของขี้ว้าถูกขับด้วยมอเตอร์จากภายนอกเมื่อขี้ว้าสีนีเพลสิ่ง เกิดการหลอมจะถูกป้อนเข้าไปยังช่องภายใน (chamber) ด้วยกลไกจากภายนอก การสัมผัสทางไฟฟ้า กับขี้ว้าเกิดขึ้นด้านนอกช่องโดยใช้ประกายไฟฟ้า ทำลายได้ก๊าซเมื่อ

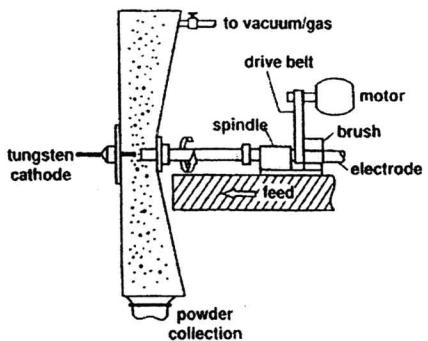

รูป 2.23 การอะตอมไนเซ็นด์วัยแรงหนีศูนย์กลางโดยกระบวนการหมุนขึ้น [18]

การฟอร์มตัวของละอองเล็กๆ ของการหมุนบนแกน ของเหลวฟอร์มตัวเป็นแผ่นและขยาย ยาวออกไปจากขอบของของแข็งที่กำลังหมุน (ข้อแอโนนค) เกิดการฟองตัว (protuberance) และฟอร์มตัวเป็นกิลามเอนต์เนื่องจากแรงเฉือนและแรงตึงผิวที่ความเร็วในการหมุนต่ำและอัตราการหลอมเหลว ข้อนุภาคจะฟอร์มตัวโดยตรงที่ขอบของข้อแอโนนค ขณะที่อัตราการหลอมเหลวสูงแผ่นฟิล์ม ของเหลวฟอร์มตัวเป็นลิกามเอนต์และกล้ายเป็นละอองเล็กๆ

กรรมวิธีการผลิตพลาสติกโลหะแต่ละประเภทนี้ จะได้พลาสติกที่มีขนาดและความบริสุทธิ์ของ พลาสติกต่างกัน นอกจากระยะของการผลิตพลาสติกที่ให้ขนาดและความบริสุทธิ์ของพลาสติกที่ แตกต่างกันแล้วนั้น ปัจจัยและการควบคุมในระหว่างการผลิตก็ยังให้ขนาดและความบริสุทธิ์ของพลาสติกที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยในตาราง 2.3 จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีทางเคมีที่ใช้สารอินทรีย์เป็นตัว รีดิวชันนั้นจะให้ขนาดของพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่ากรรมวิธีการผลิตแบบอื่นๆ และมีคันถุงในการ ผลิตที่ไม่สูงมาก

ตาราง 2.3 แสดงสมบัติทางฟิสิกส์ของพลาสติกเงินที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ [21]


กรรมวิธีการผลิต	Apparent density (g/cm ³)	Tap density (g/cm ³)	Particle size (10 ⁻⁶ m)	Surface area (m ² /g)
Atomization	3.0 – 7.0	4.0 – 7.0	> 40	< 20
Chemical				
- Organically reduced	0.4 – 1.5	0.8 – 3.0	0.5 – 3.0	0.2 – 4.0
- Inorganically reduced	1.0 – 2.0	1.0 – 3.0	3.0 – 20	< 0.3
Galvanic reduction	1.5 – 4.0	2.0 – 4.5	> 100	< 0.3
Electrolytic reduction	1.5 – 3.0	2.5 – 3.5	40 - 1000	< 0.2

2.6 การเผาผนึก [22]

การเผาผนึกหรือการอบผนึก เป็นกระบวนการทางความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมอนุภาคเข้าด้วยกัน สมบัติที่ได้จากการเผาผนึกเป็นการปรับปรุงสมบัติจากสถานะก่อนนำไปเผา (Green state)

2.6.1 ทฤษฎีการเผาผนึก

การเผาผนึก เป็นการทำให้ออนุภาคเชื่อมติดกันที่อุณหภูมิสูง อาจเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของวัสดุนั้นๆ โดยการเคลื่อนที่ของอะตอมในสถานะของแข็ง เมื่อพิจารณาโครงสร้างในระดับจุลภาค การเพิ่มขนาดของคอคอด (Neck growth) ที่เชื่อมต่อ กันบริเวณจุดสัมผัสของอนุภาคสอง ออนุภาค ดังแสดงในรูป 2.24 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปคอคอดในสถานะของแข็ง (Solid State Neck) ระหว่างการเผาผนึกออนุภาคทรงกลมจะเกิดการเพิ่มขนาดของคอคอดทำให้สมบัติของชิ้นงานเปลี่ยนไปหลังเผาผนึก

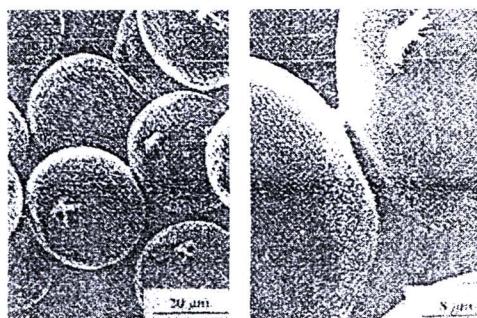

รูป 2.24 แสดงภาพถ่ายการฟอร์มตัวของคอคอดเนื่องจากการเผาผนึก [22]


อนุภาคของผงโลหะจะเชื่อมต่อ กันโดยการเคลื่อนที่ของอะตอม การเชื่อมต่อ กันของอนุภาค เป็นการกำจัดพลังงานพื้นผิวที่มีอยู่สูงของผงโลหะ ปริมาณพลังงานพื้นผิวต่อหน่วยปริมาตรขึ้นกับส่วนประกอบของขนาดอนุภาค และการประเมินพลังงานพื้นผิวจะประเมินจากพื้นที่ผิวของอนุภาค ดังนั้น ออนุภาคที่มีขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่ผิวมากกว่าจะมีพลังงานพื้นผิวมากกว่าจึงทำให้สามารถเผาผนึกได้เร็วกว่า

กลไกของการเผาผนึกอธิบายได้ในรูปของเส้นทางการเคลื่อนที่ของอะตอมทำให้เกิดการไหลของมวล สำหรับผงโลหะกลไกการเผาผนึกเป็นกระบวนการแพร่ผ่านพื้นผิว แพร่ผ่านของเกรน หรือแพร่ผ่านแลดทิชพลีก ขั้นตอนกระบวนการเผาผนึกอธิบายได้โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เทียบข้องกับแรงขันและจุดศูนย์


การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขณะเผาผนึกมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขนาดของคอคอดขณะเผาผนึกพื้นที่ผิวของอนุภาคลดลงอย่างรวดเร็ว และการลดลงของพื้นที่ผิวอนุภาคนี้เป็นตัวบ่ง

ปริมาณการเผาผนึก การวัดพื้นที่ผิวอนุภาควัดได้หลายวิธี เช่น วัดโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางจุลภาค (Microscopic analysis) และวัดปริมาณการดูดซับก๊าซ เป็นต้น

การวัดการเผาผนึกวิธีอื่นๆ เช่น การหาอัตราส่วนขนาดคอกออดสัมพัทธ์ X/D ซึ่งกำหนดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของคอกออดหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคดังแสดงในรูป 2.25 เมื่อคอกออดมีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้ขนาดของชิ้นงานหลังการเผาผนึกลดลง มีความหนาแน่นและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงชนิดอื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขนาดของคอกออดแสดงไว้ในรูป 2.26

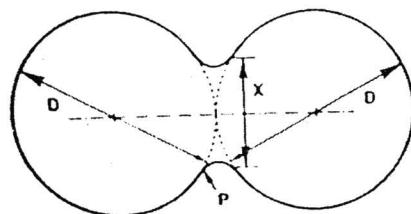

รูป 2.25 แสดงการเผาผนึกอนุภาคทรงกลมขนาดคอกออด X ขนาดอนุภาค D
และเส้นลักษณะรอบคอกออดรัศมี p [22]

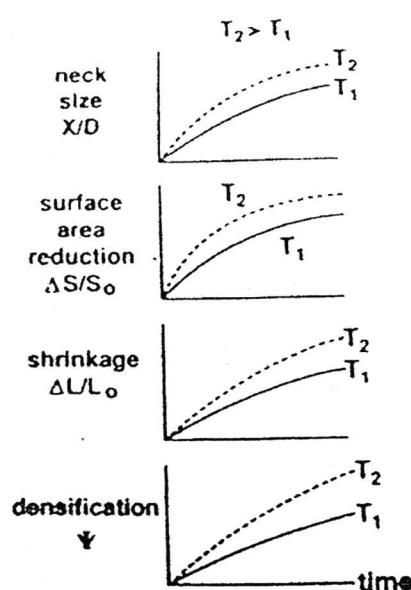

รูป 2.26 แสดงผลของเวลาในการเผาผนึกที่มีต่อขนาดคอกออด พื้นที่ผิว การหดตัว และการแน่นดัว
[22]



2.6.2 ขั้นตอนการเผาผนึก

ขั้นตอนการเผาผนึกไม่มีการแบ่งอย่างชัดเจน แต่พ่อจะแยกออกจากกันตามลักษณะที่เกิดขึ้นได้ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 (Initial State) ลักษณะ โครงสร้างจุลภาค มีความแตกต่างระหว่างความโค้งมาก (Curvature gradient) ทั้งอัตราส่วนขนาดคอกอคและการหดตัวมีค่าน้อยและขนาดเกรนไม่ต่อกัน ขนาดอนุภาคในตอนเริ่มต้น และจะเริ่มการเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็วที่คอกอคระหว่างอนุภาค

ขั้นตอนที่ 2 (Intermediate State) โครงสร้างรูปrun رابเรียบขึ้น มีความหนาแน่นประมาณ 70 – 92 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นทฤษฎี และมีการเชื่อมต่อกันของรูปrun เป็นลักษณะทรงกระบอก (Cylindrical Nature) ขณะที่สมบัติของชิ้นงานมีการพัฒนาในช่วงท้ายของขั้นตอนที่ 2 นี้เกิดการ โตของเกรน (Grain Growth) ส่งผลให้เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น และจำนวนเกรนลดน้อยลง

ขั้นตอนที่ 3 รูปrun มีลักษณะเป็นทรงกลมและปิด และเห็นการ โตของเกรนอย่างชัดเจน จะเกิดขึ้นพร้อมกับการแยกตัวออกไปอยู่โดยเดียวของรูปrun และอัตราการเผาผนึกช้าลง


เมื่อรูปrun หดตัวลงประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ (หรือความหนาแน่นทางทฤษฎี 92 เปอร์เซ็นต์) ทำให้โครงสร้างรูปrun เปิดไม่เสถียร จากรูปลักษณะ โครงสร้างของรูปrun ณ จุดนี้ทำให้รูปrun รูปทรงกระบอกยุบตัวลง (Collapse) กลายเป็นทรงกลมซึ่งไม่มีผลในการทำให้เกรนโตช้า การที่เห็นรูปrun เดียวปรากฏขึ้นแสดงว่าขั้นตอนการเผาผนึกมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ขณะเดียวกันยังต้องการแน่นตัวจะช้าลงสุดท้ายนี้ก็คือที่ค้างอยู่ในรูปrun จะเป็นตัวกำหนดความหนาแน่นสุดท้ายของชิ้นงาน ดังนั้นการเผาผนึกในสัญญาการซึ่งทำให้ได้ความหนาแน่นสูงขึ้นตระหง่านที่โลหะยังไม่เกิดการระเหย

ในรูป 2.27 แสดงลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในขณะเผาผนึกโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น ขนาดเกรน และลักษณะ โครงสร้างของรูปrun จากการเผาผนึกซึ่งเกิดการแตกหักตามขอบเกรนของชิ้นงานที่ผ่านการเผาผนึกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย รูปrun ทรงกลมตามขอบเกรนเป็นที่ต้องการ เพราะสามารถเพิ่มความหนาแน่นได้อีกในขั้นตอนสุดท้าย

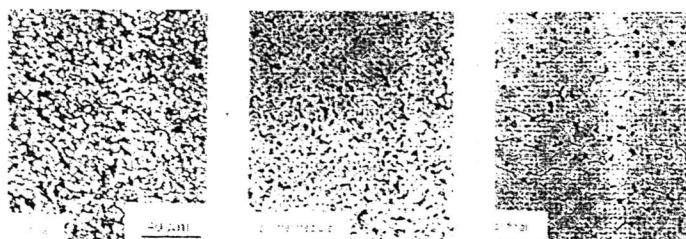

รูป 2.27 แสดงการแน่นตัวและการ โตของเกรนขณะเผาผนึก และรูปrun ทรงกลมตามบริเวณขอบเกรน [22]

กลไกการเผาผนึกสามารถอธิบายได้โดยการเคลื่อนที่ของอะตอม กลไกการเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การเคลื่อนที่ตามพื้นที่ผิว (Surface Transport) และการเคลื่อนที่แบบมวลรวม (Bulk Transport) ทั้งสองประกอบด้วยกลไรกระดับอะตอมที่สนับสนุนให้เกิดการไหลของมวลดังแสดงด้วยอนุภาคทรงกลมสองอนุภาคในรูป 2.28

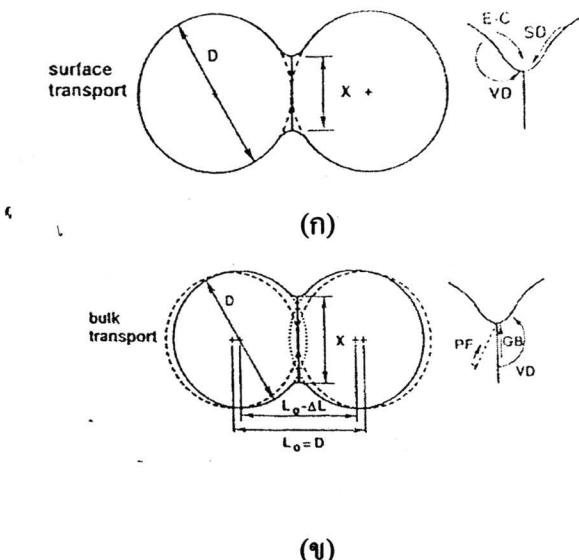

รูป 2.28 แสดงแบบจำลองกลไกการเผาผนึกโดยที่

(ก) คือการเคลื่อนที่ตามพื้นที่ผิวและ (ข) การเคลื่อนที่แบบมวลรวม [22]

(ก) การเคลื่อนที่ตามพื้นผิว (Surface Transport)


เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาดของคอกออดโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงระยะต่างๆ ภายในอนุภาค นั่นก็คือไม่มีการหดตัวและไม่มีการแน่นตัวเกิดขึ้น ในขณะเผาผนึกที่ควบคุมโดยการเคลื่อนที่ตามพื้นผิวมีกระบวนการสำคัญ 2 กระบวนการที่เกิดขึ้นขณะเผาผนึกคือ การแพร่ตามพื้นผิว และการระเหย – การควบแน่น การแพร่ตามพื้นผิวนี้มีความสำคัญในการเผาผนึกโลหะหลายชนิด รวมทั้งการเผาผนึกเหล็กด้วย ส่วนการระเหย – การควบแน่นมีความสำคัญต่อการเผาชินเตอร์โลหะที่มีความเสถียรต่ำ เนื่อง ตะกั่ว เป็นต้น

(ข) การเคลื่อนที่แบบมวลรวม (Bulk Transport)


ในทางตรงข้ามการเผาผนึกที่ควบคุมโดยการเคลื่อนที่มวลรวมนั้น จะทำให้เกิดการหดตัวมวลเริ่มต้นเคลื่อนที่จากภายในอนุภาคและลื้นสูดที่คอกออด กลไกการเคลื่อนที่แบบมวลรวมคือการแพร่ในเนื้อวัสดุ โดยทั่วไปการเคลื่อนที่แบบมวลรวมมีความสำคัญมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น

2.6.3 โครงสร้างรูปrunในการเผาผนึก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรูปrunขณะเผาผนึกดังแสดงในรูป 2.29 และรูป 2.30 โดยขั้นตอนแรกจะเห็นผิวสัมผัสระหว่างอนุภาคเกิดเป็นขอบเกรนและรูปrun ในตอนเริ่มต้นของขั้นตอนกลางลักษณะรูปrunมีการขาดซ้อนทับกันสูงและรูปrunอยู่ตามจุดตัดของขอบเกรน เมื่อเผาผนึกต่อไปรูปrunมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกและเกิดการแผ่นตัวขึ้นด้วยการลดรัศมีของรูปrun ขณะเผาผนึกที่ขั้นตอนต่างๆ จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดเกรโนบล็อกเด่นชัด จำนวนและขนาดรูปrun รวมทั้งการลดลงของความพูนรวม

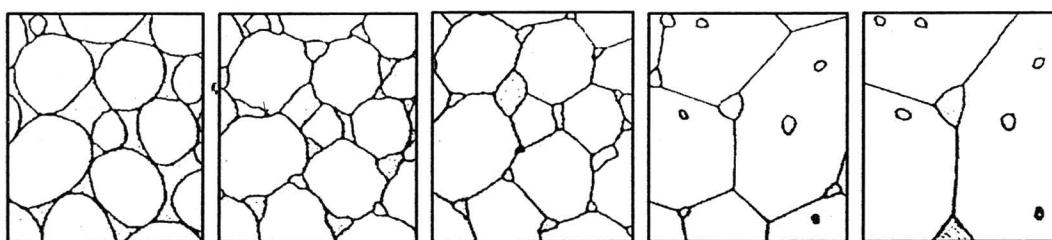


รูป 2.29 แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรูปrunตามปริมาณการเผาผนึก [22]

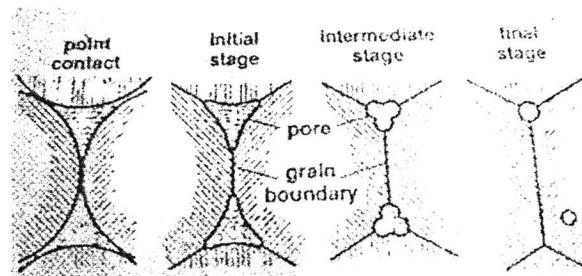


รูป 2.30 แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปrunขณะเผาผนึก [22]

ในขั้นตอนสุดท้ายของการเผาผนึกปฏิริษะระหว่างรูปrunและขอบเกรนเกิดขึ้น 3 ลักษณะคือ รูปrunทำให้เกรนโตชา รูปrunถูกลากไปกับการเคลื่อนที่ของขอบเกรนขณะเกิดการโตของเกรน และขอบเกรนแยกออกจากกรูพrunที่ให้รูปrunค้างอยู่ในเกรน วัสดุส่วนใหญ่แสดงอัตราการโตของเกรนตั้งแต่ปานกลางถึงสูงที่อุณหภูมิต่างๆ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัตราการเคลื่อนที่ของขอบเกรนเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากกรูพrunเคลื่อนที่ช้ากว่าขอบเกรน ส่งผลให้ขอบเกรนแยกออกจากกรูพrunดังแสดงในรูป 2.31 ที่อุณหภูมิค่าอัตราการโตของเกรนต่ำ ดังนั้นรูปrunยังคงอยู่กับขอบเกรนและขัดขวางการโตของเกรนทำให้การเคลื่อนที่ของขอบเกรโนยู่ภายในได้แรงดึง จนถึงขณะที่อุณหภูมิสูงอัตราการโตของเกรนเพิ่มขึ้นถึงจุดที่ขอบเกรนสามารถแยกออกจากกรูพrun

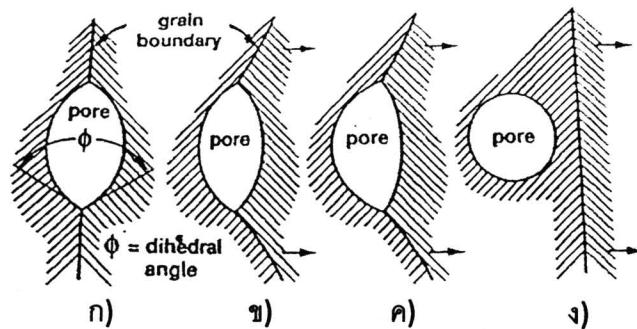

รูป 2.31 แสดงลำดับการแยกตัวของจากุพรุนในขั้นตอนสุดท้ายของการเผาผนึก [22]

- (ก) รูพรุนบนขอบเกรน
- (ข) และ (ค) การโถของเกรนที่ลากกรุพรุนไปด้วย
- (ง) รูพรุนโดยเดียวเพราะขอบเกรนแยกตัวออก

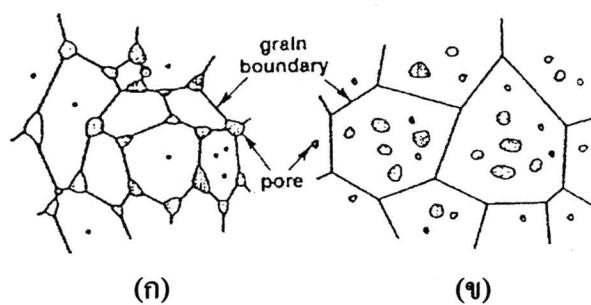

รูป 2.32 แสดงลักษณะที่เป็นไปได้ของรูพรุนและขอบเกรนในการเผาผนึกโดยที่ [22]


- (ก) ลักษณะรูพรุนที่อยู่ตามขอบเกรนทำให้มีการแ่นตัว
- (ง) รูพรุนที่แยกตัวออกจากขอบเกรนไม่ทำให้เกิดความหนาแน่น

การแยกตัวออกของรูพรุนจากขอบเกรนนั้นจะเป็นตัวกำหนดความหนาแน่นสุดท้ายในการเผาผนึกดังนี้ การลดการแยกตัวออกให้เหลือน้อยที่สุด โดยการควบคุมอุณหภูมิอย่างระมัดระวังจะเป็นสิ่งที่สำคัญ การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์การแยกตัวออกของรูพรุนและขอบเกรนมีความสำคัญในการเผาผนึกสตุโลหะที่ต้องการความหนาแน่นสูง เพราะรูพรุนที่อยู่กับที่และถูกตรึงกับขอบเกรนจะรักษาเกรนให้มีขนาดเด็กทำให้เกิดความหนาแน่นและความแข็งแรง ด้วยเหตุนี้ในการเผาผนึกจึงต้องมีการผสมผสานโครงสร้างจุลภาคของผงโลหะเริ่มต้นและรอบเวลาการให้ความร้อนที่ถูกต้อง

2.6.4 ผลกระทบของการอัดต่อการเผาผนึก

การอัดผงโลหะให้แน่นก่อนการเผาผนึกจะลดความพรุนลงและมีการเพิ่มปริมาณดิสโลเกชันเข้าไปในผงโลหะ เนื่องจากมีความพรุนต่ำกว่าดังนั้นการหดตัวของเผาผนึกจึงเกิดขึ้นน้อยกว่า นอกจากรูปนี้ความหนาแน่นของดิสโลเกชันที่สูงกว่าจะช่วยทำให้อัตราเผาผนึกเริ่มต้นเร็วกว่า ทำให้เกิดความแข็งแรง ความหนาแน่น การกำหนดครุประจัง และการควบคุมขนาดขึ้น

ผลกระทบของการอัดแน่นต่อการเผาผนึก แสดงในรูป 2.33 ซึ่งแสดงผลกระทบของการอัดแน่นต่อการเผาผนึกผงโลหะทองแดงทรงกลมขนาด 63 ไมครอน เผาผนึกที่อุณหภูมิ 1020°C ในบรรยากาศไฮโดรเจนบริสุทธิ์เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง เส้นกราฟ (รูป a) แสดงการเพิ่มขนาดของกองอุดตามแรงอัดที่เพิ่มขึ้น แต่ลดอัตราการเพิ่มขนาดของกองอุด ขนาดของกองอุดสูงขึ้นตามแรงอัดที่เพิ่มขึ้นแสดงในกราฟรูปกลาง (รูป b) กราฟรูปล่างสุด (รูป c) แสดงการหดตัวลดลงเมื่อแรงอัดเพิ่มขึ้นขนาดกองอุดหลังการเผาผนึกเป็นตัวกำหนดสมบัติบางอย่าง เช่น ความแข็งแรงและความเหนียว ดังนั้นแรงในการอัดแน่นสูงจึงเป็นสิ่งที่ต้องการ การเพิ่มแรงอัดทำให้การควบคุมขนาดทำได้ดีขึ้น การหดตัวจากการเผาผนึกลดลง และสมบัติสูดห้ำยสูงขึ้น

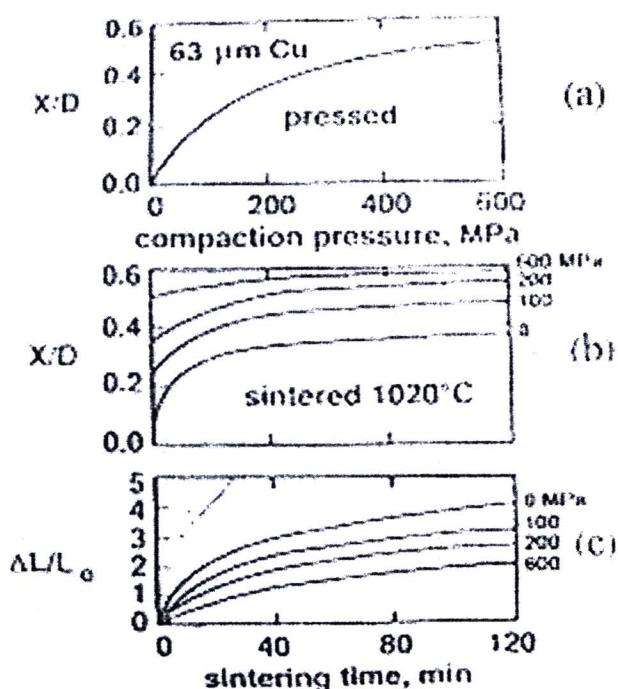

รูป 2.33 กราฟรูปบนและกราฟรูปกลางแสดงอัตราส่วนขนาดกองอุดในรูปฟังก์ชันของแรงอัดและเวลาในการเผาผนึก กราฟรูปล่างแสดงการหดตัวลดลงเนื่องจากการอัด [22]

2.6.5 การเผาผนึกผงโลหะผสมที่มาจากการเผาผนึกเหล็กและเหล็กกล้า


การเผาผนึกผงโลหะผสมที่มาจากการเผาผนึกเหล็กและเหล็กกล้ากับเหล็กซิลิคัมกันใช้เมื่อต้องการให้ความหนาแน่นจากการจัดเรียงตัวของส่วนผสมมีค่าสูง เมื่อขนาดอนุภาคเฉลี่ยสูงขึ้นการตอบสนองต่อการเผาผนึกจะต่ำลง ดังนั้นจึงเกิดเป็น 2 สถานการณ์คือ

- 1) ส่วนผสมผงโลหะที่อุณหภูมิเผาผนึกต่ำและช่วงเวลาการเผาผนึกสั้น ความสำคัญอยู่ที่ความหนาแน่นเริ่มต้นและทำให้ได้ความหนาแน่นสูงโดยที่ขนาดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
- 2) ส่วนผสมผงโลหะที่อุณหภูมิเผาผนึกสูงและเวลาเผาผนึกเพิ่มขึ้น และได้ความหนาแน่นสูงสุดเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็ก

2.6.6 บรรยายการเผาผนึก

เกณฑ์ในการเลือกบรรยายการที่ใช้สำหรับการเผาผนึกผงโลหะมีหลักเกณฑ์ เพราะในการเผาผนึกโลหะส่วนใหญ่ต้องมีการป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เนื่องจากออกไซด์และตัวปันเนื้อนอ่นๆ จะช่วยการเข้าจับตัวกันของอนุภาคในระหว่างการเผาผนึกดังนั้นเพื่อให้ได้สมบูรณ์ที่เหมาะสม บรรยายการเผาผนึกที่เหมาะสมจะจำกัดสารหล่อลื่นและสารยึดที่ใช้ในการอัด บรรยายการแบบปริวัชชิง (Reducing Atmosphere) ไม่เพียงแต่ป้องกันการเกิดออกซิเดชันแต่ยังช่วยลดออกไซด์ที่มีอยู่ด้วย บรรยายการในการเผาผนึกยังใช้ในการควบคุมจำนวนปริมาณการแทรกตัว (Interstitial) ในวัสดุหลังการเผาผนึก เช่น การควบคุมจำนวนการรับอนในเหล็กโดยใช้บรรยายการที่มีปริมาณการรับอน

ผงโลหะสูญเสียน้ำหนักประมาณ 1.5 เปลอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของเผาผนึก น้ำหนักที่หายไปเนื่องจากการลดออกไซด์มีมากที่สุด เช่น พิจารณาการลดสาร Fe_2O_3 ที่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิสูงโดยก๊าซไฮโดรเจน ดังแสดงในสมการ 2.10

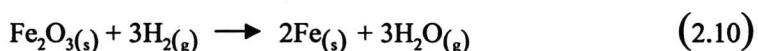

การลดออกไซด์โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนทำให้เกิดไอน้ำ นอกจากรินี้ยังเกิดการรับอนได้ออกไซด์ในบรรยายการปริวัชชิงด้วยก๊าซคาร์บอนอนออกไซด์ จึงง่ายในการจำกัดออก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดออกไซด์ที่ผิวถ้าต้องการสมบูรณ์ที่เหมาะสมที่สุดจากวัสดุที่ผ่านการเผาผนึก โดยทั่วไปบรรยายการเผาผนึกมี 6 ประเภทคือ ไฮโดรเจน ดิสโซไซเดตแอนโนมเนียม ก๊าซเหลือบ ไนโตรเจน สุญญากาศ และก๊าซธรรมชาติ ในทุกบรรยายการสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ความดันย่อยของออกซิเจน ในไนโตรเจน การรับอน และน้ำมีผลต่อความยากง่ายในการเผาผนึกและสมบูรณ์ที่ได้


การเผาผนึกในสูญญากาศใช้เมื่อต้องการรักษาความสะอาด สามารถผลิตซ้ำได้หลายครั้ง และเป็นบรรยายกาศที่ควบคุมได้ ก้าชอกซิเจนที่มีความดันย่อมต่ำทำให้มีการใช้สำหรับปฏิกริยา ออกไซเดอร์ดักชันในโลหะหลาภูมิ

การควบคุมและการจัดการบรรยายกาศที่เหมาะสมทำให้นักโลหกรรมวัสดุคงมีโอกาสเปลี่ยนปริมาณการเผาผนึกหรือเปลี่ยนส่วนประกอบทางเคมีขณะเผาผนึกที่สำคัญคือการที่บรรยายกาศไม่คงที่ตลอดช่วงเวลาการเผาผนึกนั้น ขึ้นส่วนอาจนำสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่เตา เช่น ออกไซด์คาร์บอน และก๊าซที่ถูกกักอยู่ข้างในชิ้นส่วนสารปนเปื้อนเหล่านี้ค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงขณะให้ความร้อน อาจส่งผลให้ส่วนผสมของบรรยายกาศมีการเปลี่ยนแปลงขณะให้ความร้อนอาจส่งผลให้ส่วนผสมของบรรยายกาศมีการเปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้น ไม่ใช่เฉพาะชนิดของบรรยายกาศเท่านั้นที่มีความสำคัญ แต่รวมไปถึงอัตราการให้พล อุณหภูมิเผาผนึกชนิดวัสดุ และสารปนเปื้อน การเติมสารบางชนิด เช่น เชาลิด (Halide) ให้กับบรรยายกาศการเผาผนึกช่วยส่งเสริมให้การเคลื่อนที่ตามพื้นผิวคือชิ้นขณะเผาผนึกซึ่งเป็นไปได้ที่รูปร่างของรูพูน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก บางกรณีผลิตภัณฑ์หลังการเผาผนึกมีความแข็งแรงและความเหนียวคือชิ้น

2.6.7 เตาเผาผนึก [23]

2.6.7.1 ทฤษฎีและหลักการ

หลักสำคัญของการใช้เตาเผาในงานด้านเซรามิกคือ ต้องกำหนดตารางการเผา (firing schedule) ที่ใช้ในการเผาในแต่ละครั้ง ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิสูงสุดช่วงการแช่ (soaking) ไว้ที่อุณหภูมิสูงสุดและช่วงการเย็นตัวเช่นดังรูป 2.34

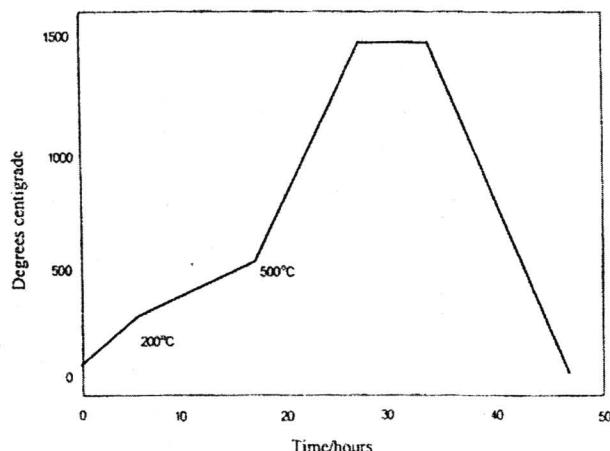

รูป 2.34 ลักษณะของตารางการเผาวัสดุเซรามิก [23]

อย่างไรก็ตามการกำหนดตารางการเผาที่เหมาะสมสำหรับวัสดุใดๆนั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาวัสดุดังกล่าวด้วยสำหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาวัสดุ เช่นมิกที่มักพบอยู่เสมอ มีดังนี้

1) การกำจัดความชื้น ชิ้นงาน เช่นมิกที่อบแล้วก่อนนำเข้าเผาควรมีความชื้นเหลืออยู่ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเริ่มเผา ถ้าหากชิ้นงานมีความชื้นมากเกินไปจะทำให้เวลาในการเผานานขึ้น โดยไม่จำเป็นและที่สำคัญคือหากชิ้นงานมีความชื้นมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะกระแทกน้ำกลายเป็นไอ ซึ่งเกิดแรงดันมากขึ้นหลายเท่าอาจทำให้ชิ้นงานแตกหักเสียหายได้ความชื้นจะเริ่มระเหยออกໄปที่อุณหภูมิระหว่าง 100 ถึง 200°C จึงจำเป็นต้องทำให้ปฏิกิริยาในช่วงนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด การเผาในช่วงนี้จึงต้องใช้เวลานาน

2) การเผาใหม่สารอินทรีย์ สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในชิ้นงาน ซึ่งอาจจะมาจากการตัวตัดดินเองหรือมา กับสารเติมแต่ง (additive) ในระหว่างการขึ้นรูปจะถูกเผาใหม่หมดไปในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 200 ถึง 800°C โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงอุณหภูมิ 300 ถึง 400°C ในขั้นตอนนี้ออกซิเจนจากอากาศจะเข้าไปรวมตัวกับคาร์บอนในสารอินทรีย์ถูกเผาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และให้ความร้อนออกบخارด้วย การเผาใหม่สารอินทรีย์และการกำจัดแก๊สที่เกิดขึ้นต้องกระทำให้หมดก่อนที่จะเกิดการหลีกตัวขึ้น มิฉะนั้นแล้วคาร์บอนที่เหลืออยู่จะทำให้เกิดจุดคำา ภายในเนื้อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแก๊สที่เกิดขึ้นอาจจะถูกกักกักอยู่ภายในรูพรุนทำให้เกิดการบวม (bloating) นอกจากนั้นแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดการแตกหักได้ง่าย


3) การถลายตัว (decomposition) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 480°C ถึง 700°C ในช่วงนี้น้ำที่เกิดจากการรวมตัวของหมุ่ไออกซิเจนในโครงสร้างผลึก ถูกเผาเป็นโมเลกุลของน้ำจะหลุดออกมามีอิ่มตัวรับความร้อนและสารประกอบที่มีอนุญลัติซึ่งถลายตัวได้ง่าย เช่น คาร์บอนเนตในเกรต และชัลเฟตจะถลายตัวให้ไอน้ำและแก๊สออกกมาระเหื่อเป็นออกไซด์อยู่ในเนื้อวัสดุ

4) การเปลี่ยนแปลงเฟส (phase transformation) การเปลี่ยนแปลงเฟสของวัสดุแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงเฉพาะ โครงสร้างผลึกแต่ไม่เปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมี เช่น ควอร์ต (quartz) ซึ่งเปลี่ยนจากแอลฟ่าควอร์ต (α -quartz) ไปเป็นเบต้าควอร์ต (β -quartz) ที่อุณหภูมิ 573°C ที่เรียกว่าการเปลี่ยนรูปของควอร์ต (quartz inversion) ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีด้วย เช่น การตกผลึกมัลลิต ($\text{mullite}, \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) จากการเผาเนื้อดินปืนประเภทไตรแอกซิเดล (triaxial) เป็นต้น

5) การเกิดเนื้อแก้ว (vitrification) เป็นวิธีการกำจัดรูพรุนที่มักเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เช่นมิก จำพวกไตรแอกซิเดล โดยจะเกิดเนื้อแก้วขึ้นในระหว่างการเผา เริ่มเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1100°C ขึ้นไป และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนื้อแก้วเหล่านี้จะหลุดเข้าไปอุดในรูพรุนต่างๆ และเมื่อยืนตัวลงเนื้อแก้วก็จะแข็งตัวในรูพรุนนั้นปริมาณเนื้อแก้วที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไป

ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ในอิฐทนไฟอาจจะมีไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ประเภทโบนไซน่า (bone china) อาจจะมีเนื้อแก้วมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ การมีเนื้อแก้วในเนื้อผลิตภัณฑ์มากจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงปริมาณรูพุนน้อยและดูโปร่งแสงมากขึ้นดังรูป 2.35 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบวัสดุก่อนเผาแล้วและเกิดเป็นเนื้อแก้ว

6) การเผาผลึก เป็นวิธีการกำจัดรูพุนที่มักเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัยใหม่ (advanced ceramic) โดยการทำให้เกิดการโตของแกรน (grain growth) และการเชื่อมตัวของแกรนอุณหภูมิในการเผาผลึกจะขึ้นอยู่กับวัสดุแต่ละชนิด เช่น วัสดุจำพวกเฟอร์ไรท์ (ferrite) บางชนิดอาจจะเริ่มต้นที่อุณหภูมิ 1250°C แต่สำหรับอลูมินา (alumina) ที่มีความบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ อาจจะต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1800°C ขึ้นไป เป็นต้น

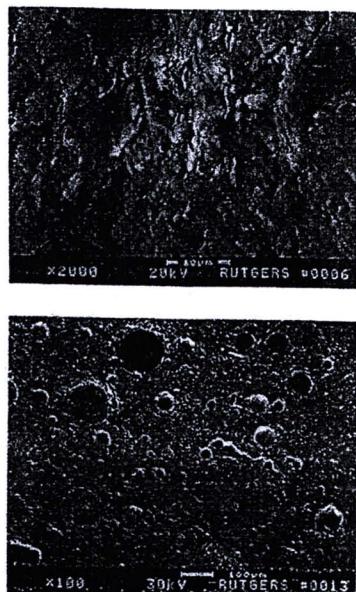


รูป 2.35 เนื้อผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลนที่ยังไม่เผา (บน) [23]
และที่ผ่านการเผาจนเกิดเนื้อแก้วแล้ว (ล่าง)

สำหรับในช่วงการเย็บตัว แม้ว่าโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เซรามิกจะเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ในช่วงอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ตาม แต่การเย็บตัวลงจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังเช่นกันเพื่อให้ความร้อนที่สะสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ค่อยๆ คลายออกมากอย่างช้าๆ มิฉะนั้นจะเกิดรอยแตกขนาดเล็ก (small crack) ขึ้นในขณะที่เนื้อผลิตภัณฑ์แต่ละส่วนมีการขยายตัวแตกต่างกันก่อให้เกิดการแตกหักในขณะเย็บตัว (dunting) ขึ้นได้ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแก้วอยู่มากหรือมีส่วนผสมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเฟสที่เป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงเฟสของมวลหินเป็นดิน


การกำหนดตารางการเผาจากขั้นตอนปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่เกิดขึ้นแล้วบังต้องคำนึงถึงขนาดของชิ้นงานด้วยชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะต้องใช้เวลาในการเผามากกว่าชิ้นงานที่มีขนาดเล็กที่มีส่วนผสมเดียวกัน ดังรูป 2.36 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เซรามิกส่วนใหญ่จะเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ค่อยดีนักดังนั้นการถ่ายเทความร้อนจากผิวเข้าไปยังเนื้อสารที่อยู่ด้านใน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ทั่วทั้งชิ้นงาน จะต้องใช้เวลาระบบที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หากให้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเร็วเกินไปจะทำให้เกิดเทอร์มอลกราเดียนต์ (thermal gradient) หรือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิแต่ละส่วน เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากผิวเข้าไปยังเนื้อสารด้านในไม่ทัน ทำให้การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (thermal expansion) ของเนื้อสารที่ผิวและด้านในแตกต่างกันมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดรอยแตกขึ้นภายในชิ้นงานและทำให้ชิ้นงานแตกหักเสียหายในที่สุด

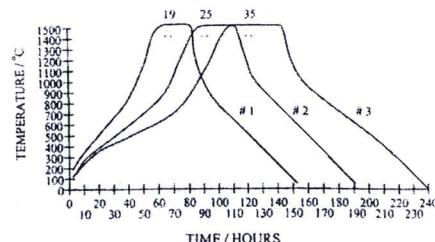

รูป 2.36 ผลกระทบของชิ้นงานที่มีต่อการกำหนดตารางการเผา [23]

2.6.7.2 ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่อง

สำหรับส่วนประกอบของเตาไฟฟ้าประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ห้องเผาแห่งวัสดุ ความร้อน และ ส่วนควบคุมอุณหภูมิในการเผา ซึ่งแสดงดังรูป 2.37

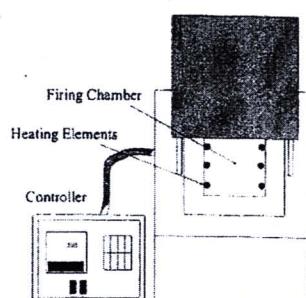

รูป 2.37 โครงสร้างของเตาไฟฟ้า [23]

ห้องเผา เป็นส่วนที่วางชิ้นงานที่จะเผาภายในห้องเผากรุด้วยวัสดุทนไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนแผ่กระจายออกมายังอุปกรณ์อื่นๆ ออกจากเป็นการลดการสูญเสียพลังงานแล้วยังป้องกันอัตราที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย แห่งวัสดุให้ความร้อนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นความร้อนสมบูติของแห่งวัสดุความร้อนจะเป็นวัสดุที่มีการนำไฟฟ้าไม่ดีนักแต่ไม่ถึงกับเป็นอนุวน เช่น โลหะผสมระหว่างนิกเกิล – โคเมียม (nickel - chromium, Ni / Cr) โลหะผสมระหว่างเหล็ก – โคโรเมียม - อัลูминัม (ferrous – chromium - aluminium, Fe – Cr - Al) ซิลิโคนคาร์บไบด์ (silicon carbide, SiC) และโมลิบเดนัมไดซิลิไซด์ (molybdenum disilicide, MoSi₂) เป็นต้น เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุดังกล่าวจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นแห่งวัสดุให้ความร้อนของเตาไฟฟ้า

การควบคุมอุณหภูมิในการเผาสำหรับเตาสมัยใหม่นั้นใช้ เทอร์โมคูปเปิลเป็นตัววัดอุณหภูมิ และส่งต่อไปให้ส่วนควบคุมการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิให้ตรงกับที่ตั้งไว้ด้วยการลดหรือเพิ่มเชื้อเพลิงหรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ให้เหมาะสมกับความต้านทานของแห่งวัตถุให้ความร้อน ซึ่งหลายชนิดจะมีค่าเปลี่ยนไปตามช่วงอุณหภูมิอย่างการใช้งาน

นอกจากนั้นแล้ว ในเตาไฟฟ้านางชนิดบังสามารถควบคุมบรรยายกาศภายในเตาเผาให้มีลักษณะต่างๆ กัน ได้ตามความต้องการ เช่น เพาในบรรยายกาศปกติ ในบรรยายกาศในโตรเจน และในบรรยายกาศแก๊สเชื้อเพลิง าร์กอน ไฮเดรียม ได้อีกด้วย สำหรับเตาเผาที่ใช้ในสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุฯ ผลงานกรณีมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่หลายเตา ซึ่งแต่ละเตาก็จะสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่างๆ กัน ตั้งแต่ 1600°C ถึง 1750°C และ 2400°C

2.6.7.3 การเตรียมตัวอย่าง

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับวัสดุที่นำมาเผาคือวัสดุต้องมีความชื้นต่ำ ปกติไม่ควรเกิน 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเพื่อลดเวลาในการเผา สำหรับวัสดุที่มีความชื้นสูงกว่า 1% ต้องเผาในอุณหภูมิประมาณ 100°C ถึง 110°C เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ชั้นอยู่กับขนาดและของวัสดุนั้นเพื่อกำจัดความชื้นออกจากตัวอย่างของวัสดุให้เกือบหมดก่อนนำมาเผา กระบวนการเผาจะเป็นสิ่งจำเป็นโดยมากจะต้องอบที่อุณหภูมิประมาณ 100 ถึง 110°C เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ชั้นอยู่กับขนาดและของวัสดุนั้นเพื่อกำจัดความชื้นออกจากตัวอย่างของวัสดุให้เกือบหมดก่อนที่จะนำมาเผา การศึกษาถึงปฏิกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่วัสดุที่ได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นนับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากก่อนที่จะมาวิเคราะห์ทางความร้อน สำหรับการเผา กำหนดตารางการเผาที่เหมาะสมกับวัสดุดังกล่าว ให้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีไม่เกิดการแตกหักเสียหายในระหว่างการเผา การศึกษาปฏิกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อanalyse โดยการวิเคราะห์ทางความร้อน (thermal analysis) การศึกษาเฟสที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ดิฟฟรัคชัน (X-ray diffraction) เป็นต้น



2.6.7.4 ข้อควรระวัง

1) แท่งวัสดุให้ความร้อนของเตาไฟฟ้าส่วนมาก เมื่อใช้งานแล้วจะกลایเป็นวัสดุที่ประดับน้ำ การใช้งานจึงต้องระมัดระวังมากต้องไม่ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระแทกตัวแท่งวัสดุให้ความร้อนอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดการแตกหักเสียหายได้

2) วัสดุที่นำมาเผารวนทั้งอุปกรณ์รองเผา เช่น แผ่นรองเผา ถ้วยรองเผา (crucible) เป็นต้น ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดไอระเหยที่จะทำลายชิ้นส่วนต่างๆภายในเตาเช่น วัสดุทนไฟ และ เทอร์โมคัปเปลี่ยนต้น ณ อุณหภูมิที่จะเผา ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของเตาเผาสั้นลงมากนอกจากนั้น แล้ว ต้องทนอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ใช้เผาไม่น้อยกว่า 50°C เพื่อป้องกันการหลอมหรืออ่อนตัวของวัสดุดังกล่าวติดกับผนังและพื้นของห้องเผาซึ่งจะทำให้เตาเสียหายได้

3) การเปิดเตาเพื่อนำชิ้นงานที่เผาแล้วออกจากต้องรอให้อุณหภูมิภายในเตาต่ำกว่า 200 ถึง 300°C เนื่องจากการเปิดเตาทันทีที่อุณหภูมิสูงออกจากทำให้ชิ้นงานเกิดการแตกหักเสียหายแล้วยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเผาและแท่งวัสดุให้ความร้อนด้วย

4) ควรเทียบมาตรฐาน (calibrate) เทอร์โมคัปเปลี่ยนที่ใช้เป็นครั้งคราว เพื่อให้อุณหภูมิที่อ่านได้ถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

2.7 เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน

(TGA; Thermogravimetric Analysis) [24]

การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ เป็นกลุ่มเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุต่าง ๆ เช่น พอลิเมอร์ สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ เชรามิก โลหะ และวัสดุทั่วไปอื่น ๆ การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความร้อน เสถียรภาพต่อความร้อน เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และลักษณะการผ่านกระบวนการทางความร้อนของวัสดุ โดยทำการศึกษาน้ำหนักที่หายไปเมื่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความร้อนที่วัสดุคงหรือหาย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเวลา และการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุ ชิ้นงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเวลา TGA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ทดสอบวัสดุ โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัสดุ เมื่อได้รับความร้อน ภายใต้บรรยากาศที่กำหนด

2.7.1 ตัวอย่างงานที่ทดสอบ

- 1) วิเคราะห์ปริมาณสารเติมแต่งในพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์พลาสติก
- 2) วิเคราะห์ปริมาณน้ำหรือปริมาณตัวทำละลายในสี สารเคลือบ กาว หรือเชรามิก

- 3) วิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยา เช่น ปริมาณยา สารเติมอินทรี และสารเติมอนินทรี

2.7.2 ความสามารถในการทดสอบ

- 1) แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่ออุณหภูมิ (TG curve) และสามารถแสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (SDTA) โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวอย่างกับห้องเผา
- 2) วิเคราะห์หาปริมาณสารที่ถ่ายตัวได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ หรือ น้ำหนักจริง และสามารถบอกถึงอุณหภูมิเริ่มต้นของการเผาไหม้ได้
- 3) สามารถเปลี่ยนชนิดแก๊สอัตโนมัติเมื่อถึงอุณหภูมิตามที่ได้ตั้งไว้
- 4) สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ใน 1 ขั้นตอนการทดลอง โดยสามารถตั้งได้ทั้ง dynamic และ Isothermal

2.7.3 ข้อจำกัดของเครื่อง

- 1) ช่วงอุณหภูมิ (temperature range) 25°C - 1100°C
- 2) อัตราความร้อน (heating rate) 0.1 - 200°C/นาที



รูป 2.38 เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน [25]

2.8 เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) [26]

ขนาดของอนุภาคเป็นสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมใน การเรียงตัวของอนุภาคเมื่อนำไปพัฒนาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งใน การวัดขนาดของอนุภาคสามารถทำได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสำหรับ เครื่องมือที่จะกล่าวถึงในบทนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการกระจายตัวของอนุภาคขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 0.1 ไมครอน ถึง 300 ไมครอน โดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีเอกซ์ในการหาปริมาณของอนุภาคที่มี ขนาดหรือเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันตามทฤษฎีของสโต๊ก (Stoke's Law)

2.8.1 กฎภีพีนฐาน

อนุภาคที่ปะปนอยู่ในของเหลวจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกในขณะเดียวกันแรงลอยตัว (buoyant force) ของของเหลวและแรงเสียดทาน (drag force) จะกระทำต่ออนุภาคในทิศทางที่ต้านกับการตกของอนุภาค สโต๊ก (George Gabriel Stokes) ได้ศึกษาการตกของอนุภาคที่เป็นทรงกลมในของเหลวที่เป็นตัวกลาง แล้วพบว่าอนุภาคที่มีขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่จะตกก่อนอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ณ เวลา และความสูงที่เท่ากันซึ่งสามารถเขียนได้ดังสมการ 2.11

$$a = (18\eta V / (\rho - \rho_0)g)^{1/2} \quad (2.11)$$

เมื่อ	a	เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคทรงกลม
	η	เป็นความหนืดของของเหลวที่เป็นตัวกลาง
	V	เป็นความเร็วในการตกของอนุภาคที่มีความหนาแน่น ρ ในของเหลวที่เป็นตัวกลางที่มีความหนาแน่น ρ_0
	ρ	เป็นความหนาแน่นของอนุภาค
	ρ_0	เป็นความหนาแน่นของของเหลวที่เป็นตัวกลาง
	g	เป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

จากสมการ 2.11 สามารถเขียนในเทอมของความเร็วในการตกของอนุภาคได้ดังสมการ 2.12

$$V = \frac{(\rho - \rho_0) g a^2}{18\eta} \quad (2.12)$$

แทนค่า V ด้วย H/t ในสมการ 2.11 จะได้

$$t = \frac{18\eta}{a^2 (\rho - \rho_0) g} \quad (2.13)$$

กฎของสโต๊ก เป็นกฎที่ใช้อธิบายการตกของอนุภาค โดยอาศัยการกระจายตัวของอนุภาคในของเหลว ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีในการนำมาใช้พัฒนาคุณภาพแต่กฎนี้ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการคือ

- 1) อนุภาคต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งอนุภาคโดยทั่วๆไปจะไม่เป็นทรงกลมดังนั้นจึงกำหนดให้ออนุภาคนั้นมีขนาดเทียบเท่ากับอนุภาคของทรงกลมที่มีความเร็วในการตกเท่ากันโดยเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมสมมูล (equivalent sphere diameter)
- 2) อนุภาคต้องมีการกระจายตัวอย่างสมบูรณ์ในของเหลวที่เป็นตัวกลาง
- 3) อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวที่เป็นตัวกลางต้องมีความเข้มข้นต่ำ
- 4) แต่ละอนุภาคต้องมีความเร็วในการตกช้าๆอย่างอิสระ
- 5) ผลของประจุไฟฟาระหว่างอนุภาคกับของเหลวที่เป็นตัวกลางต้องมีค่าอนุภาคจึงจะสามารถทำให้ออนุภาคมีการกระจายตัวได้อย่างสมบูรณ์ในของเหลวที่เป็นตัวกลาง
- 6) ขนาดของอนุภาคที่แขวนลอยในของเหลวที่เป็นตัวกลางต้องมีความแตกต่างกันในช่วงพอกเหนาที่ไม่ทำให้เกิดแรงดึงดูดจากอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จนทำให้ออนุภาคที่มีขนาดเล็กตกอย่างไม่เป็นอิสระ

อย่างไรก็ตามการณ์นำกฎของสโต๊กมาใช้ในการวัดขนาดของอนุภาคให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ

- 1) ในกรณีที่อนุภาคเป็นสารประเภทเซรามิกอนุภาคนั้นควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 ไมครอน
- 2) ในระหว่างการวัดขนาดของอนุภาคจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิของสารแขวนลอยให้คงที่ตลอดเวลาของการทดลอง เพราะเมื่อนุภาคจะมีขนาดเท่าเดิมแต่ความเร็วในการตกของอนุภาคนั้นๆ อาจผันแปรได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป
- 3) อนุภาคแต่ละอนุภาคจะต้องตกตกลงบนอย่างอิสระ โดยไม่มีอิทธิพลจากอนุภาคข้างเคียงหรือจากผนังของเซลล์ที่ใช้บรรจุสารแขวนลอยเข้ามาเก็บของดังนั้นสารแขวนลอยจะต้องมีความเข้มข้นไม่เกิน 5 เบอร์เซ็นต์ นั่นคือ ในสารแขวนลอยที่มีปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร จะต้องมีอนุภาคไม่เกิน 50 กรัม เพราะถ้าสารแขวนลอยมีความเข้มข้นมากเกินไปทำให้ออนุภาคที่อยู่ใกล้กันและอนุภาคที่อยู่ไกลกันผนังของเซลล์ที่ใช้บรรจุสารแขวนลอยมีโอกาสที่จะเสียดสีหรือกระทบกันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลวิเคราะห์ที่ได้ผิดจากความเป็นจริง


2.8.2 หลักการเบื้องต้น

การวัดขนาดอนุภาคจะอาศัยหลักการคูคูกลีนรังสีเอ็กซ์ในการหาปริมาณของอนุภาคที่มีขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันตามกฎของสโต๊กคังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

2.8.2.1 ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่อง

โดยทั่วไปเครื่องวัดขนาดอนุภาคจะมีส่วนประกอบที่สำคัญต่อไปนี้ (ดังรูป 2.39)

1. แหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ (x-ray soure)
2. เซลล์ใส่ตัวอย่าง (sample cell)
3. ตัวตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ (x-ray detector)

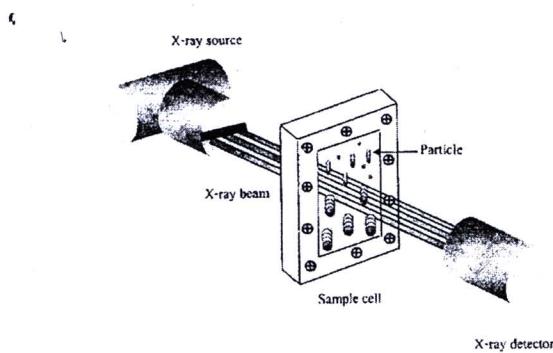

รูป 2.39 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค [26]

- 1) แหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ ทำหน้าที่ควบคุมรังสีเอ็กซ์ให้มีพลังงานพอที่จะทำการวัด โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าไปทำให้ไส้หลอด(filament) ของขั้วแคโทด(cathode) ชั่งทำด้วยทังสเตนร้อนขึ้น ทำให้เกิดอิเล็กตรอนที่ไส้หลอดอย่างหนาแน่น เมื่อใช้ศักย์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูง ขั้วแคโทดและขั้วแอนโอด(anode) จะมีค่าความต่างศักย์แตกต่างกันมาก ทำให้อิเล็กตรอนจึงวิ่งเข้าชนขั้วแอนโอดทำให้รังสีเอ็กซ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ส่องผ่านออกมานะ
- 2) เซลล์ใส่ตัวอย่าง เป็นเซลล์ที่ใช้บรรจุสารตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ หาปริมาณรังสีเอ็กซ์ที่ส่องผ่าน
- 3) ตัวตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ เป็นตัวตรวจวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ที่ส่องผ่านอนุภาค โดยเทียบกับรังสีเอ็กซ์ที่ส่องผ่านออกมามีไม่มีอนุภาค ทั้งนี้ตัวตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ที่ดีจะต้องมีสภาพไว้สูงนั่นคือสามารถตรวจวัดกำลังของรังสีเอ็กซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยได้และการตอบรับรังสีเอ็กซ์ต้องเป็นแบบเชิงเส้นคือ ถ้ามีรังสีเอ็กซ์ต่ำกระทนมากก็สามารถตรวจวัดรังสีเอ็กซ์มากในทำนองเดียวกัน ถ้ามีรังสีเอ็กซ์ต่ำกระทนน้อยก็สามารถตรวจวัดรังสีเอ็กซ์น้อย ทั้งนี้ระดับของ

สัญญาณรบกวนจะต้องมีน้อยด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปการตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ จะขึ้นอยู่กับความถี่หรือความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์และที่สำคัญก็คือตัวตรวจวัดจะต้องมีสensitivity มาก

2.8.2.2 การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคซึ่งการที่จะเตรียมตัวอย่างให้ได้คืนหมายถึงการทำให้ตัวอย่างมีการกระจายตัวของอนุภาคในของเหลวที่เป็นตัวกลางเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่เกาติดกันหรือรวมกันเป็นกลุ่มก้อน (aggregate) และไม่มีฟองอากาศในสารเขวนลอกยันนี้ รวมถึงมีความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณการคุณภาพรังสีเอกซ์ และ การที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ขนาดอนุภาคได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการคือ ประการคือ การใช้เครื่องได้อายุกต้องและการกระจายตัว (dispersion) ของอนุภาคที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วยังต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

1) แรงเฉือน (shear force)

สารตัวอย่างจะประกอบด้วยอนุภาคนาคต่างๆกันมากน้อยของอนุภาคเหล่านี้อาจอยู่เป็นอนุภาคเดียว (individual particle) หรืออยู่ติดกันเป็นกลุ่มอย่างหลวมๆ โดยไม่มีแรงขีดเห็นได้ระหว่างกัน หรือขีดติดกันด้วยแรงขีดเห็นที่เกิดจากประจุไฟฟ้า (flocculate) ซึ่งการที่จะทำให้สารตัวอย่างเหล่านี้ มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและไม่เกาติดกันสามารถทำได้โดยการใช้แรงเฉือนขามาช่วยทำให้อนุภาคกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น เช่น เครื่องกวน (stirrer) เครื่องผสม (blender) เครื่องสั่นสะเทือนด้วยกลีนเสียงอัลตราโซนิกส์ หรือ อัลตราโซนิกส์ไพร์บ (ultrasonic probe) ซึ่งการใช้แรงเฉือนจะขึ้นกับชนิดของเครื่องมือและเวลาที่ใช้ในแต่ละตัวอย่างเพาะสำหรับใช้แรงเฉือนในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะแตกต่างกันด้วยเช่นกัน

2) สารลดแรงตึงผิว (surfactant)

ในกรณีที่อนุภาคเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนด้วยแรงขีดเห็นที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต้องใช้สารเคมีที่เรียกว่า “สารลดแรงตึงผิว” ช่วยในการลดประจุไฟฟ้าที่ผิวหรือสายแรงขีดเห็นระหว่างอนุภาคเนื่องจากไม่เลกูลของสารลดแรงตึงผิวจะเข้าไปคุกซับบนผิวของอนุภาคทำให้ออนุภาคแยกออกจากกันได้โดยวิธีการกวน ซึ่งสารลดแรงตึงผิวที่เลือกใช้นั้นจะต้องไม่เป็นตัวทำละลายและมีความหนาแน่นน้อยกว่าสารที่นำมาวิเคราะห์และ โดยทั่วไป ไปควรจะเลือกสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนิโอนิก (anionic) กับสารที่มีสภาพเป็นด่างส่วนสารที่มีสภาพเป็นกรดหรือกลางควรเลือกสารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอโอนิก (cationic) และถ้าจะให้ออนุภาคมีการกระจายตัวที่ดีควรใช้ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวในช่วง 0.1 ถึง 10 เมอร์เซ็นต์

3) ความหนาแน่นของสารตัวอย่าง

ค่าความหนาแน่นของอนุภาคที่จะนำมาวิเคราะห์ต้องมากกว่าค่าความหนาแน่นของของเหลวที่เป็นตัวกลาง


4) การคุณภาพรังสีเอ็กซ์

สารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องเป็นสารอนินทรีย์ที่มีความสามารถในการคุณภาพรังสีเอ็กซ์ได้มากกว่าของเหลวที่เป็นตัวกลาง


2.9 เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน [27]

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานชนิดการวิเคราะห์แบบไม่ทำลาย (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก (crystal structure) การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่างๆทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) และปริมาณ (quantitative) โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอ็กซ์ และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก (crystallography) เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตสำหรับตรวจสอบสมบัติของวัสดุคิบ และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตขึ้นตอนต่างๆ

2.9.1 หลักการทำงานของเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน

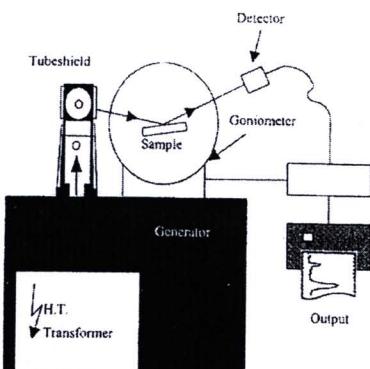


รูป 2.40 หลักการทำงานของเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน [27]

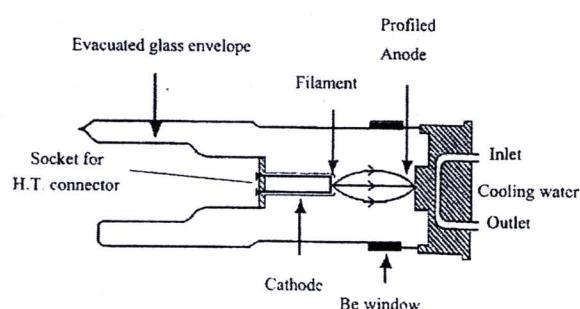

รูป 2.41 ส่วนประกอบของหลอดผลิตรังสีเอ็กซ์ [27]

กระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (high-tension transformer) ทำหน้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขั้วแคโทดทำให้ไส้ร้อนขึ้น อิเล็กตรอนไปจับกันหนาแน่นบริเวณไส้ ดังนั้นค่าความต่างศักดิ์ระหว่างขั้วแคโทดและแอดโนดเพิ่มสูงขึ้นทำให้อิเล็กตรอนวิ่งเข้าชนเป้าที่ขั้วแอดโนดมีการปลดปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกมาผ่านหน้าต่างที่ทำด้วยเบอริลเลียม (Be window) หลอดรังสีเอ็กซ์ (แสดงในรูป 2.41) มีหลายชนิดเรียกชื่อตามชนิดของโลหะที่ใช้ทำแอโนด เช่น Mo W Cr Cu Co Ag Fe ซึ่งจะให้รังสีเอ็กซ์ที่มีค่าความยาวคลื่นต่างๆ กัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสารที่ต้องการวิเคราะห์แต่โดยทั่วไปมักนิยมใช้ Cu ซึ่งให้ค่าความยาวคลื่น (λ) เท่ากับ 1.543 Å ตรงกับ K_{α} และ K_{β} สำหรับการวิเคราะห์นี้มีความจำเป็นต้องใช้รังสีเอ็กซ์ความยาวคลื่นเดียว (monochromatic X-ray) ดังนั้นจึงต้องใช้แผ่นกรองเบต้าเพื่อกำจัด K_{β} เพื่อให้เหลือเพียง K_{α} อย่างเดียว การเลือกแผ่นกรองเบต้าควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของหลอดรังสีเอ็กซ์โดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับมวล (mass absorption coefficient) จากนั้นรังสีเอ็กซ์ K_{α} จะถูกบีบให้เป็นลำแสงลงโดยไดเวอร์เจนสิติ ลำรังสีเอ็กซ์ที่ผ่านไดเวอร์เจนสิติจะตกกระบนตัวอย่างซึ่งติดไว้กับแกนของgoniometer (goniometer) รังสีที่สะท้อนกลับจากตัวอย่างจะผ่านไปยังรีซิฟิวสิตและเข้าไปยังหน่วยรับสัญญาณเพื่อแปลงสัญญาณออกมายังรูปดิจิทัลแกรม(diffractogram)แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุม 2θ และค่าความเข้มข้นของรังสีแสดงในรูป 2.42

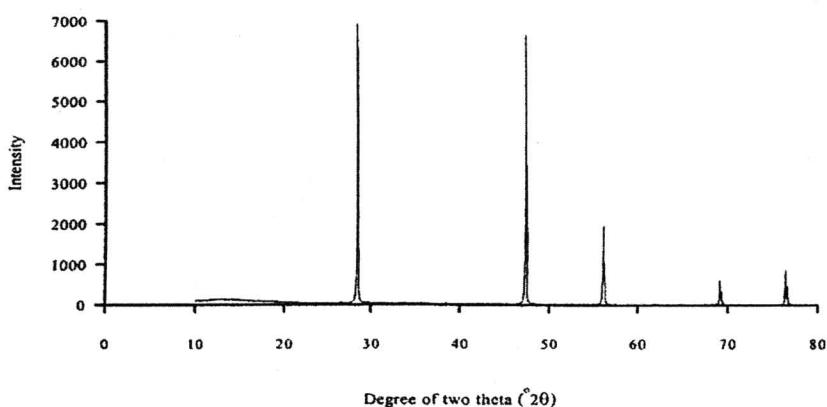

รูป 2.42 คิฟเฟรอกトイแกรมของแผ่นซิลิกอน [27]

ปัจจุบันมีองค์กร JCPD (Joint Committee on Powder Diffraction Standard) ได้ทำการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลของสารประกอบต่างๆ มากกว่า 60,000 ชนิด ทั้งในรูปแบบการ์ด (card) และคอมแพคดิส (compack disk หรือ CD) ซึ่งง่ายและสะดวกมากขึ้นในการวิเคราะห์เฟสของสาร

ตัวอย่าง โดยนำคิฟแฟร์กโตแกรมและค่าระยะห่างระหว่างรูปแบบที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับคิฟแฟร์กโตแกรมและข้อมูลมาตรฐานจากฐานข้อมูลของ JCPD

2.9.2 การวิเคราะห์ปริมาณ

ปริมาณของสารตัวอย่างแต่ละเฟลามารถคำนวณได้จากค่าความเข้มสัมพัทธ์ (relative intensity) ของพีคสูงสุด ในคิฟแฟร์กโตแกรมตัวอย่าง เปรียบเทียบกับพีคตำแหน่งเดียวกันในโนดิฟแฟร์กโตแกรมมาตรฐาน โดยหักค่าความเข้มของพื้นหลังออก ดังแสดงในสมการ 2.14

$$\text{ปริมาณของสารตัวอย่าง} (\%) = \frac{I(\text{sample}) - I(\text{background})}{I(\text{standard}) - I(\text{background})} \times 100 \quad (2.14)$$

2.9.3 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน

สารตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของของแข็งเป็นผงละเอียดขนาดเล็กกว่า 45 ไมครอน และ อัดด้วยแรงกระทำสม่ำเสมอเท่ากันทุกทิศทาง บริเวณผิวน้ำของตัวอย่างจะต้องเรียบสม่ำเสมอ ตัวอย่างที่ดีจะต้องมีการจัดเรียงตัวของผลึกอย่าง อิสระ (random orientation)

- 1) นำชิ้นตัวอย่างมาบดเป็นผงละเอียดด้วยกรอบดอลูминา (alumina mortar)
- 2) ร่อนผงละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 325 เมช
- 3) นำผงที่ได้มาทำการอัดลงในที่ใส่ตัวอย่าง

ข้อควรระวัง

- 1) การอัดผงตัวอย่างควรอัดด้วยแรงดันที่สม่ำเสมอ ไม่ควรกดแรงมากนัก เพราะอาจทำให้ผลึกตัวอย่างเกิดความเครียดและให้ค่ามนุนท์พิเศษลดลงได้
- 2) ตัวอย่างที่จะทำการวิเคราะห์ต้องมีผิวน้ำเรียบมีความหนาไม่ต่ำกว่า 20 ไมครอน
- 3) ตัวทำละลาย (solvent) หรือตัวชี้ดีประสาทที่ใช้ในการเตรียมจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง

หมายเหตุ

ในการฉีดผงตัวอย่างนี้ปริมาณน้อยมากควรจะผสมกับตัวชี้ดีประสาทหรือตัวทำละลายให้มีลักษณะเปียกและหนืด เพื่อยึดติดผ่านแก้วหรือแผ่นซิริกาชนิดพลาสติกเดียวที่ไม่แสดงคิฟแฟร์กโตแกรม

2.10 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) [28]

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) เกิดจากการคิดค้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการมองเห็นวัตถุของกล้องจุลทรรศน์ให้สามารถแยกแยะรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยการประยุกต์นำเอาอิเล็กตรอนที่มีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นแสงมาใช้แทนคลื่นแสงและใช้เลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาแทนเลนส์กระจก และมีตัวตรวจวัดที่จะจับสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจากการที่ลำอิเล็กตรอนไปกระแทบผิwtawoy่าง จากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณภาพประกอบบนจอรับภาพต่อไป ผลที่ได้คือ ภาพของวัตถุหรือตัวอย่างที่กำลังขยายมากกว่า 3,000 เท่า ถึงระดับมากกว่า 100,000 เท่า (กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดานามารถทำการขยายได้เต็มที่ไม่เกิน 3000 เท่า) และ สามารถแยกแยะรายละเอียดของภาพ ซึ่งขึ้นกับลักษณะตัวอย่าง ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 100 นาโนเมตร (nanometer) ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงส่องสว่างธรรมดานามีทำการขยายได้คุณภาพสุดเพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น

ในกรณีที่เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุประกอบอยู่ด้วยเรียกว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนวิเคราะห์ (analytical electron microscope) โดยในการวิเคราะห์ธาตุจะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะจุด (spot analysis) หรือพื้นที่เล็กๆ ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นหัววัด เรียกว่า อิเล็กตรอนโพรงไนโตรแอนาไลซิส (Electron Probe Microanalysis, EPMA) โดยใช้การวิเคราะห์ธาตุด้วยการวัดรังสีเอกซ์เฉพาะตัว (characteristic x-ray) ซึ่งมีทั้งแบบเวฟเลงท์ดิสเพอร์สีฟเอกซ์เรย์สเปกโทรโฟเมทรี (Wavelength Dispersive X-ray Spectrometry , WDS) และแบบเอนเนอร์ยีดิสเพอร์สีฟเอกซ์เรย์สเปกโทรโฟเมทรี (Energy Dispersive X-ray Spectrometry , EDS)


ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM) สัญญาณภาพที่ได้เกิดจากการใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนทุติกูนิ (Secondary Electron detector , SE detector) มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนทุติกูนิที่เกิดขึ้น หรือ ใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ BSE detector (Backscatter Electron detector , BSE detector) มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนกระเจิงกลับที่เกิดขึ้น ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบนี้จะสามารถประกอบอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ได้ทั้งแบบ EDS และ WDS เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธาตุโดยอาศัยหลักการแยกรังสีตามระดับพลังงาน

2.10.1 ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่อง

ในเครื่อง SEM ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ ที่สำคัญ (ตามรูป 2.42) ดังต่อไปนี้

- 1) แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron source)
- 2) อิเล็กโทรแมกнетิกเลนส์ (electromagnetic lens) หรือ ขดลวดทำหน้าที่ควบคุมการส่องกราดของลำอิเล็กตรอน
- 3) ปั๊มสูญญากาศ และ ระบบควบคุมความดัน (control pressure system)
- 4) ช่องใส่ตัวอย่าง (specimen chamber)

- 5) ตัวตรวจวัดสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal detector)
- 6) อุปกรณ์สร้างภาพ (imaging devices)

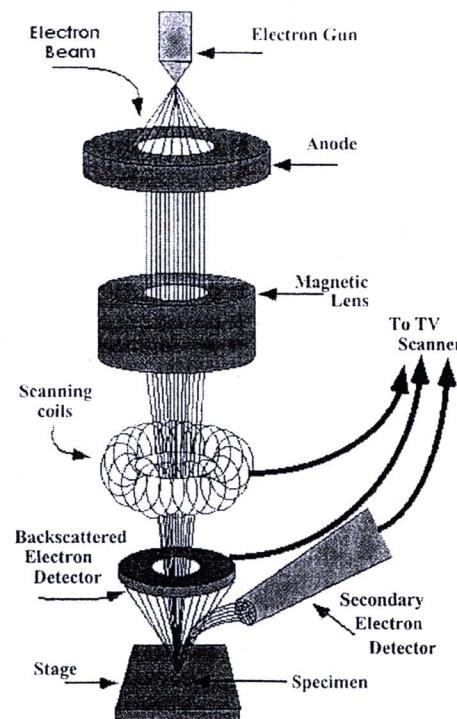

รูป 2.43 ส่วนประกอบและหลักการทำงานเบื้องต้นของ SEM [28]

2.10.1.1 แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน

แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของคอลัมน์ มีลวดหังสetenที่บิดตัวเป็นรูปตัววีอยู่ในโลหะรูป cylindar (wehnelt cylinder) ที่มีรูตรงกลาง เมื่อให้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงตั้งแต่ 1 ถึง 30 กิโลอิเล็กตรอน โวลต์เข้ามาทำให้ลวดพิลาเมนท์มีความร้อนสูงและทำให้ประจุอิเล็กตรอนกระจายออกมานอกนี้อิเล็กตรอนจะถูกดึงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด และผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่รวบรวมประจุอิเล็กตรอนจำนวนมากที่เกิดให้เป็นลำอิเล็กตรอนที่มีความหนาแน่นพอสำหรับการส่องกราดลงบนผิwtัวอย่าง


2.10.1.2 อิเล็กตรอนโทรัมแคนติกเลนส์

อิเล็กตรอนโทรัมแคนติกเลนส์ หรือ ขดลวดทำหน้าที่ควบคุมการส่องกราดของลำอิเล็กตรอน เป็นชุดของเลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมและบังคับประจุอิเล็กตรอนจำนวนมากที่เกิดขึ้นให้มีลักษณะเป็นลำแสงรูปกรวยขนาดที่เล็กสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ไปตกกระทบบนผิwtัวอย่างและใช้สนามแม่เหล็กขับหรือผลักให้ลำอิเล็กตรอนปั่นぐมิ โดยทั่วไปชุดของเลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะเรียงช้อนเป็นระยะห่างกันพอดีประมาณ 2 ถึง 3 ชุด โดยในแต่ละชุดจะมี

ช่อง (aperture) รับแสงประกอบอยู่ท่ามกลางหัวที่กำหนดให้ลำอิเล็กตรอนที่ผ่านลงมาเป็นกรวยที่สมมาตรที่สุด

2.10.1.3 ปั๊มสูญญากาศและระบบควบคุมความดัน

เนื่องจากภายในคลอลัมของ SEM จำเป็นต้องทำงานภายใต้ภาวะความดัน เพื่อป้องกันไม่ให้ลำอิเล็กตรอนถูกทำให้กระเจิงกลับด้วยแก๊สอะตอม ด้วยเหตุนี้เอง才วอย่างที่ใช้ศึกษาโดยเครื่อง SEM จำเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ไม่มีความดันไออกซ์เจน ซึ่งเครื่อง SEM รุ่น XL30CP นี้สามารถทำความดันได้ทั้งระบบสูญญากาศต่ำ (low vacuum ,LV system) และระบบสูญญากาศสูง (high vacuum ,HV system) สามารถสำรองที่จำเป็นต้องปรับสภาพภายในคลอลัมให้เป็นสูญญากาศโดยเฉพาะส่วนบนที่เป็นแหล่งกำนัลของลำอิเล็กตรอนเพื่อให้สามารถควบคุมลำอิเล็กตรอนได้ แต่ก็จะทำให้ความดันสูญญากาศในช่องใส่ตัวอย่างที่อยู่ส่วนล่างสูงตามไปด้วยถึงระดับประมาณ 10^{-5} ทอร์ ซึ่งจะมีผลตามตัวอย่างบางชนิดที่มีความชื้น และในตัวอย่างที่ไม่น้ำไฟฟ้าจะเกิดการแตกหักของประจุบันผิวด้วยตัวอย่างมาก ทำให้สัญญาณภาพที่ได้ไม่ดีเท่าตัวอย่างที่นำไฟฟ้า ดังนั้นการใช้ระบบควบคุมความดันที่สามารถปรับสภาพความดันในช่องใส่ตัวอย่างให้มีความดันสูญญากาศต่ำในช่วงกว้างประมาณ 0.1 ถึง 2 มิลลิบาร์ จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าได้

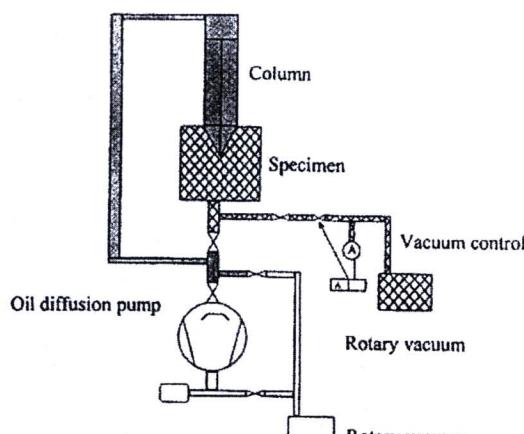

Vacuum system of XL with CP

รูป 2.44 ระบบความดันสูญญากาศของ SEM [28]

2.10.1.4 ช่องใส่ตัวอย่าง

ส่วนนี้จะอยู่ล่างสุดเป็นส่วนของช่องว่างให้เลนส์ชุดสุดท้ายมีขนาดกว้างพอที่จะติดตั้งอุปกรณ์ใช้รวมสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอันตรกิริยาระหว่างตัวอย่างและลำอิเล็กตรอน

ได้แก่ SE detector BSE detector และตัวตรวจวัดสัญญาณอีกชุดที่อยู่ในอุปกรณ์วิเคราะห์แบบ EDS เป็นต้น โดยมีส่วนสำคัญคือ แท่นวางตัวอย่าง ซึ่งมีอุปกรณ์ใช้ในการควบคุมการเดินทางของแท่นดังกล่าวไปมาได้รอบทิศทาง หรือที่เรียกว่า กอนิโอมิเตอร์สเตท (goniometer stage) แท่นนี้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างน้อย 6 ทิศทาง ทั้งในแนวนอน (4ทิศทาง) และแนวตั้ง (2ทิศทาง) และสามารถควบคุมการเอียง (tilt) และการหมุน (rotate) ของตัวอย่างได้

2.10.1.5 ตัวตรวจวัดสัญญาโนเล็กตรอน

ตัวตรวจวัด ที่ใช้มีด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ SE detector BSE detector c และ X-ray detector ซึ่งมีการติดตั้งและจัดวางทำมุมที่ได้ระดับกับแท่นวางตัวอย่างต่างๆ กัน เพื่อให้สามารถตรวจร่วมสัญญาณที่เกิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใน SE detector จะใช้หัวครองสีชนิดพลาสติกเรืองแสงกึ่งตัวนำ BSE detector จะใช้หัวครองสีโซลิดสเตทไคลโอด (Solid-State Diode , SSD) ตัวตรวจวัดชนิดกระแสจิงกลับความดันไฟฟ้าต่ำ (backscatte low voltage detector) และตัวตรวจวัดรังสีอีกชุดใช้หัวครองสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเภท Si(Li) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์

2.10.2 การเตรียมตัวอย่าง


ในห้องวางตัวอย่างของเครื่อง SEM มีแท่นควบคุมการเคลื่อนที่ของฐานใส่ตัวอย่าง (specimen holder) ที่มีตัวอย่างติดบนก้านวางตัวอย่าง (specimen stub) วางอยู่บนฐานใส่ตัวอย่าง (ตามรูป 2.45) ในการเตรียมตัวอย่างนั้นก็เพื่อให้ตัวอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมก่อนการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งสามารถแยกอธิบายการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

2.10.2.1 การติดตัวอย่างบนแท่นวางตัวอย่าง

- 1) กรณีตัวอย่างเป็นชิ้นงาน ก่อนนำเข้าศึกษาในเครื่องต้องทำการติดชิ้นงานเข้ากับก้านวางตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะจำพวกเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมน้ำ ก้านที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงพอเหมาะสมให้ได้พอดีกับช่องว่างในฐานวางตัวอย่าง และใช้สารยึดติดตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่ใช้วัสดุจำพวกเทปกาวสองหน้า (double-stick tape) เทปกาว carbon (carbon stick tape) หรือน้ำยาทาเล็บเป็นต้น วิธีการทำโดยการทาหรือติดสารยึดติดตัวอย่างลงบนแผ่นหน้าของก้านวางตัวอย่าง และติดตัวอย่างด้านที่ไม่ต้องการศึกษาลงบนแผ่นหน้าก้านวางตัวอย่างทึ่งให้ติดสนิทหรือแห้งดีระยะหนึ่งในกรณีที่ตัวอย่างไม่นำไฟฟ้าต้องนำตัวอย่างนั้นไปผ่านขั้นตอนการฉายผิวด้วยโลหะก่อนนำไปศึกษา

- 2) กรณีตัวอย่างเป็นผงมักใช้สารยึดติดตัวอย่างจำพวกที่เป็นเทปกาวสองหน้าหรือเทปกาว carbón ด้านบนของก้านวางตัวอย่างและโรยผงตัวอย่างให้กระจายลงบนด้านหน้าก้านวางตัวอย่างที่มีเทปกาวอยู่จากนั้นใช้ลูกยางเป่าลมและบีบผู้นและเศษของผงตัวอย่างที่ไม่ยึดติดบนก้านวางตัวอย่างออก หรือ

ใช้เครื่องเป่าลมเป่าช้าอีกครั้งเพื่อให้เศษผุนละองที่ยังคงค้างอยู่จากตัวอย่าง จากนั้นจึงนำเข้าเครื่อง SEM เพื่อทำการศึกษาต่อไปหรือทำการฉายผิวด้วยโลหะกรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า

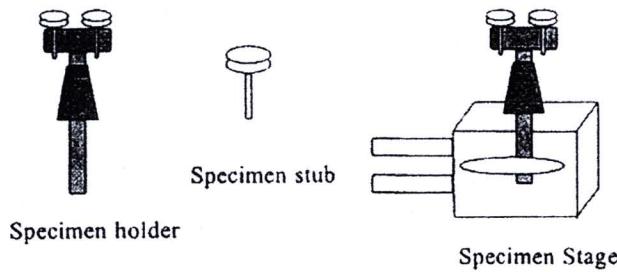

รูป 2.45 ลักษณะอุปกรณ์ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง [28]

2.10.2.2 การเคลือบ (coating) ผิวชิ้นงาน

ในการเคลือบหรือฉาบผิwtัวอย่างนิยมใช้สารตัวนำไฟฟ้าจำพวกโลหะหนักที่มีโนเลกุลขนาดเล็ก เช่น คาร์บอน(carbon , C) ทอง(gold , Au) และ โลหะผสมทอง- พัลลาเดียม (gold-palladium alloy , Au-pd) เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มสมบัติในการนำไฟฟ้าให้กับตัวอย่างทั้งนี้มีหลักการเบื้องต้นของการฉาบผิวคือต้องกระทำภายใต้ภาวะสูญญากาศ และ ให้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้โลหะหนักเปลี่ยนสภาพจากแท่งโลหะมาเป็นโนเลกุลและตกลงบนผิwtัวอย่างในอัตราส่วนเดียวกัน ทำให้โลหะฉาบผิwtัวอย่างได้เป็นเนื้อดีขากัน

ชนิดตัวอย่าง

- 1) วัสดุนำไฟฟ้า (conducting materials) จำพวกโลหะต่างๆที่ผ่านการขัดผิว (polishing) หรือกัดผิว (etching) เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาร่วมติดบนแท่งวางตัวอย่างเพื่อนำเข้าศึกษาโดย SEM ได้เลย
- 2) วัสดุไม่นำไฟฟ้า (non-conducting materials) ได้แก่ วัสดุจำพวกพอลิเมอร์ เชรามิกและวัสดุชีวภาพเป็นต้น โดยวัสดุที่เป็นชนวนนี้จะก่อให้เกิดความผิดปกติจากประจุ (charging artifacts) คือปรากฏการณ์ที่มีประจุไฟฟ้าสถิต หรือการสะสมของประจุอิเล็กตรอนปฐมภูมิ จำนวนมากที่ผิวของวัตถุทำให้ภาพที่ได้มีความสว่างจำเพิดปกตินมของรายละเอียดอื่นๆ ไม่เห็น ในการศึกษาตัวอย่างจำพวกนี้จึงต้องแก้ไขโดยลดการสะสมของประจุจำนวนมากเหล่านี้ ซึ่งทำได้โดยการให้แรงดันไฟฟ้าจำนวนน้อย (5 ถึง 15 กิโลโวลต์) หรือการทำให้ตัวอย่างนำไฟฟ้าได้ด้วยการฉาบผิวตัวอย่างด้วยโลหะหนักที่มีโนเลกุลขนาดเล็กๆ เช่น ทอง คาร์บอน พัลลาเดียมและ โลหะผสมทอง-พัลลาเดียมเป็นต้น

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- 1) หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่อง SEM ในตำแหน่งที่ใกล้เครื่องมือที่ใช้งานแม่เหล็กสูงๆ เช่น เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซโนนنس (Nuclear Magnetic Resonance , NMR) แมสสเปกโตรมิเตอร์ อิเล็กตรอนสปินเรโซโนนنس (Electron spin Resonance , ESR) เป็นต้น เพราะสนามแม่เหล็กดังกล่าวจะไปรบกวนการทำงานของกล้องชุดทรรศน์อิเล็กตรอน ได้ทั้งนี้รวมถึงเครื่องมือที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วยพระจันทร์ไปรบกวนการทำงานของเครื่องทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องที่มีความไวสูงลดลง
- 2) ในการศึกษาตัวอย่างที่มีลักษณะพื้นผิวราบรื่นจะพบว่าสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่ตรวจวัดได้จะมีน้อย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นผิวที่ราบรื่นน้ำเส舅อคลอดโดยทั่วจะทำให้ประจุอิเล็กตรอนทุติยภูมิออกมานในทุกๆ ทิศทาง โดยรอบพื้นผิว จึงเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ตรงกับตำแหน่งของตัวตรวจวัดที่วางทำหมุนอยู่กับตัวอย่างทำให้ได้ภาพที่มีความเปรียบต่าง(contrast)น้อยภาพที่ได้จึงไม่ชัดเจน การแก้ไขสามารถทำได้โดยการเอียงตัวอย่างให้ทำหมุนลาดเอียงกับตัวตรวจวัดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลำอิเล็กตรอนส่องกระดาษไปบนพื้นที่ผิวได้กว้างขึ้น ทำให้ประจุอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่ตรวจวัดได้มีจำนวนมากขึ้น สัญญาณภาพที่ได้จึงดีขึ้น
- 3) ในเครื่อง SEM ที่ใช้ระบบทำความดันสูญญากาศชนิดอย่างคดิฟชันปั๊ม (Oil Diffusion Pump, ODP) เมื่อใช้เป็นเวลานาน ๆ จะมีไอน้ำมันไปเกาะที่แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนและชุดเลนส์ในคอลัมน์ได้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน จึงควรมีการตรวจสอบและทำความสะอาดส่วนประกอบสำคัญดังกล่าวตามระยะเวลาตรวจเช็คภาพเครื่องประจำปี หรือทำการตรวจสอบทุกครั้งที่สงสัยว่าความสกปรกดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุทำให้คุณภาพที่ได้ด้อยลง
- 4) ควรมีเครื่องควบคุมความต่างศักย์ไฟฟ้าให้คงที่ (voltage stabilizer) ติดตั้งอยู่กับเครื่อง SEM เพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการทำงานของ SEM ได้
- 5) ควรตรวจสอบความสะอาดของตัวตรวจวัดสัญญาณด้วยเช่นกัน ในกรณีที่สงสัยว่าคุณภาพของภาพที่ด้อยลงนั้นมีสาเหตุมาจากการไม่สะอาดของตัวตรวจวัดสัญญาณ เนื่องจากมีสิ่งสกปรกเข้าไปเกาะจับบนผิวน้ำของตัวตรวจวัดสัญญาณ หากยังมีสภาพคงเดิมคือยังไม่ได้ภาพที่ดีขึ้นก็อาจเป็นได้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดการเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวตรวจวัดใหม่
- 6) ในตัวอย่างที่มีลักษณะพื้นผิวนาง มีรูพรุน และไม่แข็ง เช่น ตัวอย่างพอลิเมอร์บางตัวนี้การให้ความดันไฟฟ้าขนาดสูง(15 ถึง 30 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์)จะทำให้ลำอิเล็กตรอนที่มีพลังสูงทะลุผ่านพื้นผิwtตัวอย่าง ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจนและถูกต้องตามความต้องการ ดังนั้นควรทำการศึกษาตัวอย่างชนิดที่ความดันไฟฟ้าต่ำๆ (15 ถึง 15 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์)

- 7) ในการศึกษาตัวอย่างที่จำเป็นต้องทราบผิวด้วยโลหะนั้น ควรนำตัวอย่างนั้นเข้าศึกษาโดยทันที ที่เตรียมเสร็จ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ คุณภาพหรือปริมาณของชั้นผิวโนเลกุลโลหะที่นาบอยู่จะลดลงไป ทำให้ต้องเคลื่อนช้าใหม่ หรือถ้าจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างที่สถาบันผิวไวเพื่อศึกษาในคราวต่อไป ก็ควรจะจัดเก็บในภาชนะดูดความชื้นที่ปราศจากละอองฝุ่น
- 8) เมื่อจากใน SEM แต่ละบริษัทผู้ผลิตจะมีลักษณะการติดตั้งตำแหน่งของตัวตรวจวัดสัญญาณอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ์ที่ตำแหน่งและมุมต่างกัน จึงมีระบบการทำงานที่เหมาะสมไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่มีระบบการทำงานที่เหมาะสมตามตัวในการใช้ SEM ทุกรุ่นอาทิเช่น ในเครื่องรุ่นที่ทางสถาบันฯ มีอยู่นี้จะมีค่าระบบการทำงานที่เหมาะสมทั้งสำหรับการศึกษาภาพด้วย SEM และวิเคราะห์ธาตุแบบ EDS ที่ 10 นาโนเมตร ซึ่งค่านี้อาจจะไม่ใช่ระบบการทำงานที่เหมาะสมในเครื่อง SEM ชนิดหรือรุ่นอื่นก็ได้

2.11 การวัดความหนาแน่นแบบมวลรวม (Bulk Density) [21]

วิธีวัดความหนาแน่นของวัสดุที่ลักษณะเป็นเซรามิก เมทัลเคลร์ หรือวัสดุที่มีรูพรุนในเนื้อวัสดุ จะใช้วิธีวัดความหนาแน่นตามหลักการของอาร์คิมิดิส โดยมีหลักการอยู่ว่า้น้ำหนักของวัสดุที่อยู่ในน้ำจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักที่ซึ่งในอากาศลบด้วยแรงดึงดูดตัว การวัดความหนาแน่นลักษณะนี้เรียกวิธีการวัดความหนาแน่นแบบมวลรวม ซึ่งมีสูตรที่คำนวณดังนี้

$$\frac{W_1}{W_3 - W_2} \times \rho_{st} \quad (2.15)$$

เมื่อ W_1 เป็นน้ำหนักของชิ้นงานในอากาศ (g)

W_2 เป็นน้ำหนักของชิ้นงานที่ซึ่งในน้ำ (g)

W_3 เป็นน้ำหนักของชิ้นงานที่ผ่านการต้มในน้ำเดือด ให้อุ่นภาคของน้ำแทรกซึ้นเข้าไปในช่องว่างภายในชิ้นงาน แล้วปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้ 1 คืน ทำการเชื่อมบนอกให้แห้ง แล้วซึ่งน้ำหนักในอากาศ (g)

ρ_{st} เป็นความหนาแน่นของน้ำ ณ อุณหภูมิที่ทำการทดลอง

2.12 การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) [29]

ความแข็ง (Hardness) เป็นสมบัติหนึ่งของผิววัสดุ หมายถึงค่าความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง หรือการเกิดรอยขูดขีดเสียหายบริเวณพื้นผิววัสดุ การทดสอบความแข็งของวัสดุมี

หลาบวิชี และการทดสอบความแข็งเพียงวิธีเดียวไม่สามารถตอบเกี่ยวกับสมบัติที่แท้จริงของวัสดุได้ อย่างสมบูรณ์ บางครั้งอาจต้องนำผลการทดสอบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบความแข็งวิธีอื่นๆ โดยใช้ชั้นทดสอบเดียวกัน การทดสอบความแข็งแต่ละวิธีมีจุดประสงค์ของการทดสอบความแข็งแตกต่างกัน เช่น การทดสอบบางวิธี ผลการทดสอบบอกถึงความยากง่ายในการแปรรูปวัสดุนั้นๆ หรืออาจบอกถึงความต้านทานการลึกหรอ ความต้านทานต่อการนำไปตอกแต่งด้วยเครื่องจักร หรือ สมบัติในการที่จะนำไปทำหด漉สปริง ซึ่งจะเห็นว่าการทดสอบความแข็งให้ความหมายได้กว้าง หลาบประการ และยังไม่มีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการทดสอบความแข็งแต่ละวิธีไว้ เพียงแต่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขีดจำกัดของการทดสอบ แต่ละวิธีไว้เท่านั้น

การทดสอบความแข็ง หากแบ่งประเภทของการทดสอบความแข็งตามลักษณะการทดสอบ อาจแบ่งได้เป็น 2 ' แบบ คือ การทดสอบความแข็งโดยการบุดขีด การขัดศีษ (Scratching) และการทดสอบความแข็งจากการใช้แรงกดให้เกิดรอยที่ผิว (Indentation)

2.12.1 วัดความต้านทานต่อการขีดข่วน (Resistance to Scratching)

โดยการทดสอบการขีดข่วน (Scratching Hardness Test) เป็นวิธีการทดสอบความแข็งที่ได้รับความสนใจ และนิยมใช้ของนักธรณีวิทยาที่ใช้ในการทดสอบความแข็งของหินหรือแร่ การทดสอบโดยการขีดข่วนเป็นวิธีการทดสอบที่สะดวกเร็ว เพราะอาศัยหลักการที่ว่าวัสดุที่แข็งกว่าจะสามารถขีดข่วนเป็นร่องบนผิววัสดุที่อ่อนกว่าได้ แต่วัสดุที่อ่อนกว่าจะไม่สามารถขีดข่วนเป็นร่องบนผิววัสดุที่แข็งกว่าได้

MINERAL	SCALE NUMBER
Talc	—1—
Gypsum	—2—
Calcite	—3—
Fluorite	—4—
Apatite	—5—
Orthoclase	—6—
Quartz	—7—
Topaz	—8—
Corundum	—9—
Diamond	—10—

รูป 2.46 แสดงความแข็งของแร่ชนิดต่าง ๆ [29]


2.12.2 วัดความต้านทานต่อการกดให้เกิดรอยกดดาวร

การทดสอบโดยการกดให้เกิดรอยกด (Indentation Hardness Test) เป็นวิธีการทดสอบความแข็งที่นิยมใช้ในงานวิศวกรรม เพราะเป็นวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแน่นอน และสามารถระบุค่าความแข็งได้เนื่องจากใช้เครื่องทดสอบที่เป็นมาตรฐานในการทดสอบ

สำหรับหลักการของการทดสอบความแข็ง โดยวิธีนี้คือ ใช้เครื่องทดสอบกดบนผิวชิ้นทดสอบ ทำให้เกิดรอยบุ๋มดาวร (Permanent Indentation) แล้ววัดขนาดความตื้นหรือความลึกของรอยบุ๋ม ถ้าทดสอบกับวัสดุอ่อนก็จะทำให้เกิดรอยบุ๋มขนาดใหญ่หรือลึกมาก แต่ถ้าทดสอบกับวัสดุแข็งก็จะทำให้เกิดรอยบุ๋มขนาดเล็กหรือลึกน้อย จากหลักการดังกล่าว ได้ถูกนำไปสร้างเครื่องทดสอบมาตรฐานและวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานดังนี้

- 1) การทดสอบความแข็งบรินเนล (Brinell Hardness Test)
- 2) การทดสอบความแข็งวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test)
- 3) การทดสอบความแข็งนีอป (Knoop Hardness Test)
- 4) การทดสอบความแข็งร็อกเวลล์ (Rockwell Hardness Test)

ความแตกต่างของการทดสอบทั้ง 4 ประเภทที่เห็นได้ชัดเจนคือความแตกต่างของลักษณะหัวเข็มทดสอบ หรือรูปร่างของเข็มทดสอบ (Shape of Indentation) โดยหน่วยของการวัดความแข็งด้วยเครื่องทดสอบเพื่อหาความต้านทานต่อการกดให้เกิดรอยบุ๋มดาวรจะมีหน่วยการวัดเป็น กิโลกรัมต่�이ตราทางมิลลิเมตร

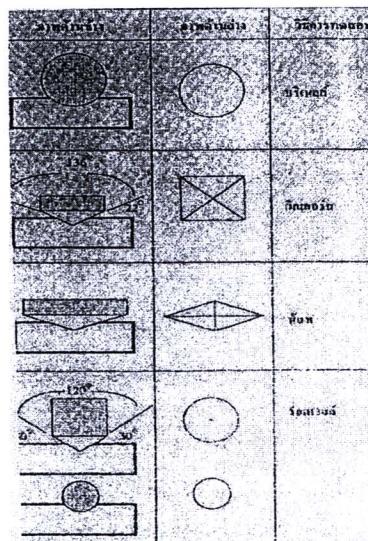

รูป 2.47 แสดงหัวกดทดสอบของวิธีการทดสอบแต่ละประเภท [29]




2.12.3 การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test)

เป็นการทดสอบความแข็ง โดยใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นปริมาเมิคฐานสี่เหลี่ยมแสดงในรูป 2.48 โดยที่ปลายหัวกดทำมุม 136° ซึ่งเป็นมุมที่มีองศาไกล์เคียงกับหัวกดลักษณะกลมมากที่สุด เป็นเวลา $10 - 15$ วินาที ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เช่นเดียวกับการทดสอบแบบบรินเนล แต่วิธีนี้หัวกดที่ใช้จะเป็นเพชรซึ่งมีความแข็งสูงมาก ดังนั้นในการใช้งานจึงสามารถวัดค่าความแข็งได้ตั้งแต่โลหะที่นิ่มมาก จนถึงโลหะที่แข็งมาก (ค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ประมาณ $5 - 1500$) โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกด จะเปลี่ยนกีฬาแรงกดเท่านั้น โดยมีตั้งแต่ $1 - 120 \text{ kgf}$ ขึ้นอยู่กับความแข็งของโลหะที่ทดสอบ ซึ่งทำให้วิธีนี้มีข้อได้เปรียวกว่าการทดสอบความแข็งแบบบรินเนล คือ ลดข้อจำกัดในเรื่องความหนาของชิ้นงานทดสอบเนื่องจากหัวกดเพชรมีขนาดเล็กมาก

$$HV = 1.854P / d^2$$

เมื่อ	HV	เป็นค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ (kgf/mm^2)
	P	เป็นแรงกด (kgf)
	D	เป็นขนาดเส้นทะแยงมุมเฉลี่ยของค่า d_1 และ d_2 (mm)

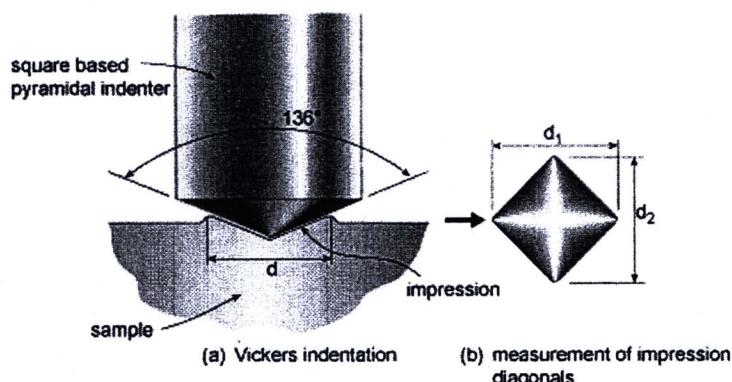

รูป 2.48 แสดงลักษณะของหัวกดเพชรของการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ [29]

- ลักษณะของหัวกดที่ทำมุม 136° ขณะกดลงไปบนชิ้นงาน
- ลักษณะการวัดเส้นทะแยงมุม

ข้อควรระวังสำหรับการวัดความแข็งด้วยวิธีนี้ได้แก่

- 1) การเลือกใช้น้ำหนักกดมีผลต่อความแข็งด้วย คือ ถ้าเลือกน้ำหนักน้อยเกินไป จะได้ค่าความแข็งที่ผิด แต่ถ้าชิ้นงานนั้นและใช้น้ำหนักกดมากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวกดเพชรตอนคลายหัวกดได้
- 2) ผิวของชิ้นงานทดสอบต้องไม่มีออกไซด์หรือสิ่งเปลกปลอก การเตรียมผิวของชิ้นทดสอบต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก และหลีกเลี่ยงกรรมวิธีร้อน (Heating) หรือกรรมวิธีเย็น (Cold Working)
- 3) ความหนาของชิ้นงานทดสอบควรมากกว่าอย่างน้อย 1.5 เท่าของเส้นทะแยงมุมของรอยกด และหลังจากการทดสอบวัดความแข็ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้เห็นทางด้านหลัง (อีกด้านหนึ่ง) ของชิ้นงานทดสอบ
- 4) การอ่านค่าความยาวเส้นทะแยงมุม จะขึ้นกับสายตาของแต่ละคน ดังนั้นควรให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้อ่านค่า

วิธีทดสอบนี้ไม่เป็นที่นิยมในการใช้งานสำหรับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากข้อจำกัดที่ทดสอบได้ช้า ต้องมีการเตรียมผิวที่ดีเพื่อให้ได้ค่าเส้นทะแยงมุมของรอยกดที่แน่นอน และมีโอกาสผิดพลาดในการวัดระยะเส้นผ่านศูนย์กลางได้