



การลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวในชิ้นส่วนงานหล่อของช่วงล่าง
รถบรรทุก

นายสุรวัช จินาพันธ์

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2549

การลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวในชิ้นส่วนงานหล่อของช่วงล่างรถบรรทุก

นายสุรวัช จินาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2549

คณะกรรมการสอบโครงการวิจัยอุตสาหกรรม

..... (รศ.กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ)	ประธานกรรมการโครงการวิจัยอุตสาหกรรม
..... (ผศ.พจมาน เตยวัฒนรัฐติกาล)	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
..... (อ.วาสนา เสียงดัง)	กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
..... (ผศ.พยูร เกตุกราย)	กรรมการ
..... (ดร.อัมภา จิระประยูรกุลเลิศ)	กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวในชิ้นส่วนงานหล่อของช่วงล่างรถบรรทุก

นายสุรวัช จินาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2549


คณะกรรมการสอบโครงการวิจัยอุตสาหกรรม


.....
(รศ.กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ)


ประธานกรรมการ โครงการวิจัยอุตสาหกรรม

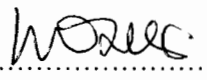
.....
(ผศ.พจมาน เตียววัฒนรัฐติกาล)


กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

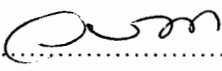
.....
(อ.วาสนา เสียงดัง)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

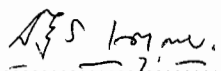
.....
(ผศ.พยูร เกตุกราย)

กรรมการ

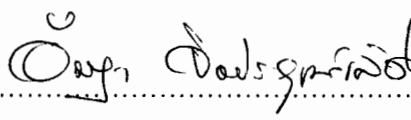
.....
(ดร.อัยญา จิระประยูศักดิ์เลิศ)

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Industrial Research Project Title	Shrinkage Defect Reduction in Casting Suspension Parts for Truck and Trailer
Industrial Research Project Credits	6
Candidate	Mr.Surathawat Jinaphan
Industrial Research Project Advisors	Asst. Prof. Pochamarn Teawattanakattikal Lect.Wassana Siangdung
Program	Master of Engineering
Field of Study	Quality Engineering
Department	Production Engineering
Faculty	Engineering
B.E.	2549

Abstract

The industrial research was conducted at Burapa Steel Co., Ltd under their real working conditions. The main objective of this study was to reduce the amount of rework of non-conforming steel casting parts. A trailer suspension part named “U-Bolt Plate UT005A40A” was chosen as a subject in order to analytically verify the influential factors that caused “Shrinkage defect” by the Design of Experiment method and the indicator was considered by the gross plant rework reduction. By root cause analysis and FMEA, there were four influential impacts on shrinkage defects, namely: pouring temperature, riser volume, sand mould moisture and pouring time. An effect of the pouring temperature on shrinkage could be explained by metallurgical theory, while the other three factors were analyzed by OFAT method. The result showed that the two significant conditions that cause the least shrinkage under studying constraints were riser volume and pouring temperature. The results from the design of experiment showed that the optimum condition was 271.3 cm³ of riser volume and 1600 °C of pouring temperature. When the experimental findings were applied to mass production process, the shrinkage in U-Bolt Plate UT005A40A was reduced from 13 percent to 2.28 percent. Consequently, the gross plant rework defect was successfully reduced from 15 percent to 10 percent.

Keywords: Steel Casting / Shrinkage Defect / Design of Experiment / FMEA

หัวข้อโครงการวิจัยอุตสาหกรรม	การลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวในชิ้นส่วน งานหล่อของช่วงล่างรถบรรทุก
หน่วยกิต	6
ผู้เขียน	นายสุรวิช จินาพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล อ.วาสนา เสียงดั่ง
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมคุณภาพ
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.	2549

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้ได้ทำการศึกษาใน บริษัท บุรพาเหล็กกล้า จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสัดส่วนงานซ่อมชิ้นงานในกระบวนการผลิตเหล็กกล้าหล่อ โดยมุ่งเน้นไปที่งาน U-Bolt Plate UT005A40A ด้วยการวิเคราะห์หาระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่มีผลต่อลักษณะข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณงานซ่อมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม จากการวิเคราะห์หาสาเหตุผ่านการระดมสมองและวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโพรงหดตัวมีสี่ปัจจัย คือ อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก ขนาดของรูล้น ความชื้นทรายทำแบบ และเวลาในการเทน้ำเหล็ก โดยที่อุณหภูมิเทน้ำเหล็กเป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการหล่อโลหะ ส่วนอีกสามปัจจัยนำไปทดลองโดยการวิเคราะห์ที่ละปัจจัย (OFAT) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโพรงหดตัวอย่างมีนัยสำคัญภายใต้เงื่อนไขของการศึกษานี้ คือ ขนาดรูล้น กับ อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก ผลจากการทำการออกแบบการทดลองพบว่า อุณหภูมิเทน้ำเหล็กที่ 1600 องศาเซลเซียส และขนาดรูล้นแบบใหม่ที่ปริมาตร 271.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้ผลการเกิดโพรงหดตัวน้อยที่สุด และจากการติดตามผลโดยผลิตงานจริง พบว่าข้อบกพร่องโพรงหดตัวของงาน U-Bolt Plate 005A40A ลดลงจากร้อยละ 13 เหลือ ร้อยละ 2.28 ส่งผลให้สัดส่วนงานซ่อมรวมของบริษัทลดลงจากร้อยละ 15 ของงานที่ผลิตทั้งหมดเหลือร้อยละ 10 ของงานที่ผลิตทั้งหมด ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ว่าสัดส่วนงานซ่อมไม่เกินร้อยละ 12 ของงานที่ผลิตทั้งหมด

คำสำคัญ : เหล็กกล้าหล่อ / โพรงหดตัว / การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม / การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยกราบขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะ ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล และอาจารย์ วาสนา เสียงดั่ง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิจัยที่กรุณาให้แนวคิดคำแนะนำตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ และขอกราบขอบพระคุณ รศ.กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ผู้ที่ให้แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงคณะกรรมการสอบคือ ผศ.พยุร เกตุกรายและดร.อัยญา จิรประยูรต์เลิศ

โครงการนี้อาจจะไม่สำเร็จได้ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีตลอดมา ซึ่งผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ เตชาพลาเลิศ คุณสมนึก เตชาพลาเลิศและคุณสมชัย อุดมพันธ์ุ ซึ่งทั้งสามท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัดที่สนับสนุนการศึกษา คุณศิริชัย อุดมพันธ์ุ ผู้จัดการทั่วไป ที่ให้คำแนะนำแนวคิดและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยนี้แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี และพนักงานบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด ทุกคนที่มีส่วนช่วยให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ในการปรับค่าระดับปัจจัยต่างๆ ในการทดลอง ตลอดจนถึงเพื่อนๆ สาขาวิศวกรรมคุณภาพ ที่ให้คำแนะนำต่างๆ สุดท้ายผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ คุณรัชและคุณสุรภี จินาพันธ์ุ พ่อและแม่ของผู้วิจัยและคุณวชิราภรณ์ หมั่นเพียรที่ให้กำลังใจตลอดมา รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้แต่มีส่วนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ทุกตัวอักษร ในโครงการวิจัยเล่มนี้ เกิดจากทุกๆ ท่านที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
รายการตาราง	ช
รายการรูปประกอบ	ญ
รายการสัญลักษณ์	ฎ
ประมวลศัพท์และคำย่อ	ฏ
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของงาน	2
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 เหล็กกล้า	6
2.2 การหลอมเหล็กกล้า	8
2.3 การออกแบบและตำแหน่งวางรูส้น	11
2.4 ตำแหน่งงานหล่อ	19
2.5 การวิเคราะห์ระบบการวัด	25
2.6 เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการดำเนินการ	29
2.7 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ (FMEA)	32
2.8 การทดสอบสมมุติฐาน	34
2.9 การออกแบบการทดลอง	35

3. สภาพปัจจุบันของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	40
3.1 รายละเอียดของบริษัท	40
3.2 ประวัติความเป็นมา	40
3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	41
3.4 โครงสร้างการบริหารงาน	41
3.5 หน้าที่ของฝ่ายผลิต	42
3.6 ประเภทของสินค้าที่ผลิตในปัจจุบัน	42
3.7 กระบวนการทางธุรกิจ	44
3.8 กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อ	47
3.9 สภาพปัญหาของโรงงาน	59
3.10 การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะไปทำการวิจัย	63
3.11 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา	69
3.12 สภาพการซ่อมชิ้นงานในปัจจุบัน	70
3.13 ตัวชี้วัดของโครงการ	72
4. การดำเนินงาน	73
4.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด	73
4.2 การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาที่ต้องการศึกษา	78
4.3 ขั้นตอนการระดมสมองเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา	78
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่น่าจะส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัวในชิ้นงาน	80
4.5 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ (FMEA)	80
4.6 การทดสอบกรองปัจจัย	86
4.7 ดำเนินการทดลองและวิเคราะห์ผลออกแบบการทดลอง	93
4.8 การทดลองเพื่อยืนยันผลการปรับปรุง	101
4.9 การติดตามผลการทดลอง	102
4.10 การวางแผนควบคุมระดับปัจจัย	105
5. สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	109
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	109
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน	111
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในอนาคต	111
5.4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของการทำโครงการ	112

เอกสารอ้างอิง	113
ภาคผนวก	115
ก รายละเอียดในการดำเนินการผลิต	115
ข ตารางการออกแบบทดลองและผลการทดลอง	131
ประวัติผู้วิจัย	143

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 ปริมาณ SiO ₂ ในเม็ดทรายที่เหมาะสมกับงานหล่อโลหะแต่ละชนิด	9
2.2 ปริมาณสัดส่วนผสมทรายหล่อแบบหล่อทรายขึ้นสำหรับโลหะชนิดต่าง	10
2.3 ปริมาตรหดตัวของโลหะงานหล่อชนิดต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการแข็งตัว	12
2.4 ช่วงระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำเหล็กในรูปทรงต่างกันแต่มีน้ำหนักเท่ากัน	18
2.5 ขนาดสิ่งตัวอย่างแนะนำในการประเมินผลระบบการตรวจสอบ	27
2.6 ตาราง ANOVA (สูตร)	38
3.1 เป้าหมายคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน	46
3.2 รายละเอียดของงานหล่อ	48
3.3 ปริมาณขอผลการผลิตและของเสียรวมทุกประเภทของแต่ละเดือน	60
3.4 แสดงการเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้า	60
3.5 จำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนในแต่ละปี	61
3.6 จำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนในแต่ละปีของลูกค้า Weweler	64
3.7 ปัญหาของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ลูกค้าพบและร้องเรียนมา	64
3.8 ข้อมูลการผลิตของงานทั่วไป เทียบกับงาน U-Bolt Plate UT005A40A	67
3.9 สัดส่วนงานซ่อมของลูกค้า Weweler ในปี 2547 และ 2548	68
3.10 ลักษณะบกพร่องของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ต้องซ่อมแซม	70
4.1 ผลการวัดคุณภาพชิ้นงานของพนักงานแผนกตรวจสอบ	75
4.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ	81
4.3 ค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	83
4.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัว	84
4.5 ผลการทดลองจากการปรับค่าความชื้นแบบทรายสองค่า	88
4.6 ผลการทดลองจากการปรับขนาดของรูสันสองค่า	90
4.7 ผลการทดลองจากการปรับเวลาในการเทสองค่า	91
4.8 ระดับของปัจจัยและปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง	93
4.9 ค่าของปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และทำการกำหนดค่าไว้	94
4.10 ค่าของปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และทำการปรับเปลี่ยนค่าการทำงาน	94
4.11 ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ	95
4.12 สรุปการจำแนกของเสียแต่ละระดับคู่ปัจจัยจากผลการทดลอง	100
4.13 ระดับการปรับตั้งของแต่ละปัจจัยก่อนและหลังการปรับปรุง	101

4.14 ผลการทดสอบการปรับปรุง	101
4.15 การเปรียบเทียบสัดส่วนงานซ่อมรวมของบริษัทฯ ก่อนและหลังการปรับปรุง	104
4.16 แผนการควบคุม (Control Plan) ในส่วนการผลิต	107
5.1 สภาพของปัจจัยที่ทำให้เกิดโพรงหดตัวน้อยที่สุด	110
5.2 การเปรียบเทียบสัดส่วนงานซ่อมโพรงหดตัวก่อนและหลังปรับปรุง	110
5.3 สัดส่วนงานซ่อมรวมและต้นทุนโลหะก่อนและหลังการปรับปรุง	110
ก.1 การหาที่มาของตัวชี้วัด	116
ก.2 ตัวอย่างใบบันทึกงานซ่อมประจำวัน	117
ก.3 ต้นทุนโลหะที่ใช้ในการผลิต	118
ก.4 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดอัตราของความรุนแรง (Sev)	121
ก.5 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดโอกาสในการเกิด (Occur)	122
ก.6 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดโอกาสในการตรวจจับ (Prot)	123
ก.7 แผนการควบคุม (Control Plan) ทั้งกระบวนการ	124
ก.8 แบบฟอร์มใบบันทึกการผสมทราย	128
ก.9 ใบบันทึกการตรวจสอบกระสวน	129
ก.10 ใบบันทึกการหลอมเหล็ก	130
ข.1 ตารางแผนการทดลองการทดสอบการวัด	132
ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab	134
ข.3 ผลการติดตามชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A ในข้อบกพร่องโพรงหดตัว	142

รายการรูปประกอบ

รูป	หน้า
2.1 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอน	7
2.2 Equilibrium Diagram ของเหล็กคาร์บอน	8
2.3 ปริมาตรหดตัวของเหล็กบริสุทธิ์	12
2.4 พฤติกรรมในระหว่างการแข็งตัวของน้ำเหล็ก	13
2.5 ขั้นตอนการแข็งตัวของน้ำโลหะที่เกิดขึ้นในชิ้นงานจริง	15
2.6 ลักษณะและตำแหน่งวางรูลึ้น	17
2.7 ลักษณะข้อบกพร่องของทรายร่วน	20
2.8 ลักษณะของโพรงหดตัว	21
2.9 Dendrite ในโพรงหดตัวของเหล็กเหนียวหล่อ	21
2.10 ลักษณะของตำหนิเนื้อไม้ประสาน	23
2.11 ลักษณะการเกิดตำหนิวงไม้เต็มแบบ	24
2.12 ตำหนิเทไม้เต็มที่เกิดในชิ้นงานหล่อ	24
2.13 แนวความคิดในการประเมินความผันแปร	29
2.14 ลักษณะของแผนภาพพาราโต	30
2.15 โครงสร้างของแผนภาพสาเหตุและผลแบบกำหนดรายการสาเหตุ	31
2.16 การแจกแจงของตัวสถิติ X ภายใต้ H_0 และ H_1	35
3.1 โครงสร้างขององค์กร	41
3.2 ชั้นส่วนของโรงปูนซีเมนต์	43
3.3 ชั้นส่วนในอุตสาหกรรมการเกษตร	43
3.4 ชิ้นงานช่วงล่างรถบรรทุก	43
3.5 กระบวนการทางธุรกิจ	45
3.6 แผนภูมิแสดงการผลิตชิ้นงานหล่อ	47
3.7 เศษเหล็กที่นำเข้ามาเพื่อทำการหลอม	49
3.8 การนำทรายแก้วไปตรวจสอบคุณภาพ	49
3.9 การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของเศษเหล็ก	50
3.10 การตรวจสอบคุณภาพทรายแก้ว	50
3.11 การผสมทรายทำแบบ	51
3.12 การตรวจสอบคุณภาพของทรายขึ้น	51
3.13 การทำแบบทราย	52

3.14 การตรวจสอบความแข็งแรงของแบบทราย	52
3.15 การหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแล้ววัดอุณหภูมิ	53
3.16 การตรวจสอบค่าเคมีในน้ำเหล็ก	53
3.17 การเทน้ำเหล็กลงในแบบทราย	54
3.18 การแกะเศษทรายออกจากชิ้นงาน	54
3.19 การตัดรูลึ้นออกจากชิ้นงาน	55
3.20 การยิงทรายชิ้นงาน	55
3.21 การเจียรแต่งชิ้นงานหลังการเชื่อม	56
3.22 การอบชุบชิ้นงาน	56
3.23 การเจียรละเอียดแล้วใช้เกจในการควบคุมขนาด	57
3.24 การกลึงชิ้นงานโดยใช้เครื่องกลึง CNC	57
3.25 การวัดขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกลึงแล้ว	58
3.26 การบรรจุชิ้นงานลงลัง	58
3.27 แผนภูมิสัดส่วนการสั่งซื้อของลูกค้ำในปีพ.ศ. 2547	62
3.28 แผนภูมิสัดส่วนการสั่งซื้อของลูกค้ำในปีพ.ศ.2548	63
3.29 โพรงหดตัวที่ลูกค้ำยอมรับได้และไม่ยอมรับ	65
3.30 วิธีการซ่อมชิ้นงานที่มีโพรงหดตัวของลูกค้ำทั่วไป	65
3.31 วิธีการซ่อมชิ้นงานที่มีโพรงหดตัวของลูกค้ำ Weweler	66
3.32 ชิ้นงาน U-BOLT PLATE UT005A40A	69
3.33 พารेटโตแสดงควมมีเสถียรภาพของอาการของเสียที่ต้องซ่อมปี พ.ศ.2547	71
3.34 พารेटโตแสดงควมมีเสถียรภาพของอาการของเสียที่ต้องซ่อมปีพ.ศ. 2548	71
4.1 ชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A	73
4.2 รูปงานดีของงาน U-Bolt Plate UT005A40A	74
4.3 รูปงานเสียของงาน U-Bolt Plate UT005A40A	74
4.4 สภาพหลังจากผ่าของชิ้นงานที่สภาพภายนอกเป็นของดี	77
4.5 สภาพหลังจากผ่าของชิ้นงานที่สภาพภายนอกเป็นของเสีย	77
4.6 แผนภาพก้างปลาแสดงเหตุและผลของการเกิดโพรงหดตัวในชิ้นงาน	79
4.7 แผนภาพพารेटโตค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของปัจจัย	83
4.8 ขนาดของรูลึ้นแบบเก่า	85
4.9 ขนาดของรูลึ้นแบบใหม่	85
4.10 ผลการคำนวณหาสิ่งตัวอย่างผ่านโปรแกรม Minitab	87

4.11 ผลการทดลองหาความมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่อง เนื่องจากค่าความชื้นของทรายทำแบบ	89
4.12 ผลการทดลองหาความมีนัยสำคัญของสัดส่วน ผลิตภัณฑ์บกพร่องเนื่องจาก ขนาดของรูลึ้น	90
4.13 ผลการทดลองหาความมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องเนื่องจาก เวลาในการเท	92
4.14 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ	96
4.15 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ	97
4.16 กราฟแสดงผลการค่าเฉลี่ยของปัจจัยหลักของสัดส่วนของเสียแต่ละระดับ ปัจจัย	98
4.17 กราฟแสดงผลของสัดส่วนของเสียของปัจจัยร่วม	99
4.18 ผลการวิเคราะห์หลังปรับปรุงและก่อนปรับปรุง	102
4.19 แผนภูมิควบคุมประเภท P Chart ของการเกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว	103
4.20 มาตรฐานการทำงาน	106

รายการสัญลักษณ์

n	=	จำนวนข้อมูล
N	=	ขนาดของประชากร
G	=	งานที่มีคุณภาพดี
NG	=	งานที่มีคุณภาพไม่ดี
2^k	=	การทดลองแบบ k ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยแบ่งเป็น 2 ระดับ
H_0	=	สมมติฐานหลัก
H_1	=	สมมติฐานอื่น
R^2	=	สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
x_i	=	ค่าวัดของข้อมูลตัวที่ i
y	=	ค่าของข้อมูลทางสถิติ
Z	=	ตัวแปรสุ่มแบบปกติมาตรฐาน
α	=	ความเสี่ยงของการตัดสินใจผิดพลาดแบบที่ 1
β	=	ความเสี่ยงของการตัดสินใจผิดพลาดแบบที่ 2
ϵ	=	ผลจากค่าที่ควบคุมไม่ได้
σ	=	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประมวลศัพท์และคำย่อ

Analysis of Variance (ANOVA)	=	การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Attribute Data	=	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
Bias	=	ความเอนเอียง
Blow Hole	=	โพรงอากาศ
Cause and Effect Diagram	=	แผนภาพสาเหตุและผล
Casting Defect	=	ข้อบกพร่องงานหล่อ
Cold Shut	=	เนื้อไม่ประสาน
Control Limit	=	พิสัยควบคุม
Defect	=	ข้อบกพร่อง
Design of Experiment	=	การออกแบบการทดลอง
Detection	=	การตรวจจับ
Expertise	=	ผู้มีความรู้เฉพาะทาง
Factorial Experiment	=	การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล
Gating	=	ทางเข้าของน้ำเหล็กตั้งขึ้นงาน
Gating System	=	ระบบป้อนเติมน้ำโลหะ
Hypothesis	=	สมมุติฐาน
Independent Test	=	การทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูล
Interaction Effect	=	อิทธิพลร่วม
Intrinsic Technology	=	เทคโนโลยีเฉพาะทาง
Key Process Input	=	ปัจจัยที่ป้อนเข้าที่มีผลสำคัญต่อกระบวนการ
Main Effect	=	อิทธิพลหลัก
Measurement System Analysis (MSA)	=	การวิเคราะห์ระบบการวัด
Misrun	=	วิ่งไม่เต็มแบบ
Normality Test	=	การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล
Null Hypothesis	=	สมมุติฐานหลัก
Occurrence	=	การเกิด
Output	=	ผลผลิต
Pareto Diagram	=	แผนภาพพาเรโต
Potential Cause of Failure	=	สาเหตุที่มีแนวโน้มทำให้เกิดข้อบกพร่อง
Precision	=	ความแม่นยำ

Process Description / Function	=	รายละเอียดของกระบวนการ
Quality Control	=	การควบคุมคุณภาพ
Quality Improvement	=	การปรับปรุงคุณภาพ
Response Variable	=	ตัวแปรตอบสนอง
Replication	=	การทำภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
Riser	=	รูต้น
Rough Surface	=	ผิวหยาบ
Runner	=	ทางวิ่งน้ำโลหะ
Sample	=	สิ่งตัวอย่าง
Sample Size	=	ขนาดของสิ่งตัวอย่าง
Sand Drop	=	ทรายตก
Screen Design	=	การออกแบบเพื่อกรองปัจจัยต่างๆ
Setting Value	=	ค่าปรับตั้ง
Severity of the Effect	=	ความรุนแรงของผลกระทบ
Shrinkage	=	โพรงหดตัว
Specification	=	ข้อกำหนดเฉพาะ
Sprue	=	รูหน้าเหล็ก
Statistical Hypothesis	=	สมมุติฐานเชิงสถิติ
Statistical Analysis	=	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
Test of Hypothesis	=	การทดสอบสมมุติฐาน
Variable	=	ตัวแปร
Variance	=	ความแปรปรวน
Vital Few	=	สิ่งสำคัญมากที่มีจำนวนน้อย

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการผลิต สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และถ้าผู้ผลิตรายใดสามารถรักษาคุณสมบัติดังที่กล่าวมาได้อย่างต่อเนื่องผู้ผลิตรายนั้นจะสามารถแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้

จากการศึกษากระบวนการผลิตเหล็กกล้าหล่อ พบว่าในกระบวนการหล่อชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A มีปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าอย่างมากคือ โพรงหดตัว (Shrinkage) ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้บริษัทสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพราะต้องทำการซ่อม (Rework) ชิ้นงานในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก และเมื่อพิจารณาสัดส่วนยอดผลิตที่เป็นอันดับหนึ่งของทางโรงงาน และมีสัดส่วนงานซ่อมของผลิตภัณฑ์นี้มากที่สุด ส่งผลให้สัดส่วนงานซ่อมรวมปัจจุบันอยู่ที่ 15% ของงานที่ผลิตทั้งหมด ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายคุณภาพที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้คือสัดส่วนงานซ่อมรวมไม่เกิน 12% ของงานที่ผลิตทั้งหมด ดังนั้นหัวข้อของโครงการวิจัยนี้ จะเป็นการไปถึงการลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวด้วยการนำกลวิธีทางสถิติ และการควบคุมคุณภาพและความรู้เฉพาะทางในด้านงานหล่อโลหะ มาทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดสัดส่วนงานซ่อมดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดสัดส่วนงานซ่อมรวมของงานที่ผลิตทั้งหมดในบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่มีข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว (Shrinkage) จากกระบวนการหล่อขึ้นรูป
2. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชิ้นงานอื่นที่ผ่านกระบวนการหล่อขึ้นรูปแล้วให้เกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัวน้อยที่สุด

1.3 ขอบเขตของงาน

งานวิจัยนี้มีขอบเขตของงานวิจัยคือ ศึกษาเฉพาะกระบวนการหล่อของผลิตภัณฑ์ U-Bolt Plate UT-005A40A ซึ่งเป็นชิ้นส่วนช่วงล่างรถบรรทุกเท่านั้นและใช้วิธีการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนหาสภาวะปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัวน้อยที่สุด

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหล่อเหล็กกล้า
2. ศึกษาและกำหนดปัจจัยในกระบวนการหล่อเหล็กกล้าที่ส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage)
3. ทำการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัวทั้งหมด ด้วยวิธีการระดมสมอง
4. ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่เลือกมาอีกครั้ง โดยวิธีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ
5. ทำการออกแบบและวางแผนการทดลองเพื่อหาข้อกำหนดเฉพาะ (Specification) ของแต่ละปัจจัยที่ทำให้ผลตอบรับเป็นไปตามลูกค้ำกำหนดและบรรลุเป้าหมายคุณภาพ
6. ดำเนินการทดลองตามแผนของการออกแบบการทดลอง
7. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยอาศัยหลักทางสถิติ
8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัวและทราบสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยที่ทำให้เกิดโพรงหดตัวน้อยที่สุด
2. สามารถลดสัดส่วนงานซ่อมชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องโพรงหดตัวและสามารถเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์

3. สามารถลดปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเช่น ลวดเชื่อมที่ใช้ในการซ่อม
ชิ้นงานลงได้
4. สามารถลดค่าร้อยละเรียนของลูกค้ำในส่วนของคุณภาพของสินค้า

1.6 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เสกสรร พลสุวรรณ [1] ได้ศึกษาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาค่าผิดปกติของบัพพร่องที่เกิดจากปัญหาเม็ดผง โดยเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ระบบการวัดของพนักงานก่อนที่จะให้มั่นใจได้ว่าผลการทดลองที่ได้จะไม่เกิดจากการวัดที่คลาดเคลื่อนของพนักงาน โดยทำการทดสอบโดยใช้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดี ชิ้นงานที่มีคุณภาพกำลังและชิ้นงานที่มีคุณภาพไม่ดี ซึ่งเมื่อทำการทดสอบแล้วได้ผลการทดสอบที่พึงพอใจ จึงทำการระดมสมอง (Brain storming) ร่วมกับพนักงานที่เกี่ยวข้องในงานพันสิรยนต์ โดยผ่านแผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ซึ่งจากการระดมสมองจะได้สาเหตุค่อนข้างมากคือ 25 สาเหตุซึ่งเกินกว่าที่จะนำไปทดลองทั้งหมด จึงทำการลดสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนโดยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) เพื่อดูว่าสาเหตุใดบ้างที่มีความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง (Strong Relationships) กับตัวแปรออกที่ทำการศึกษา และเมื่อทำการทอนปัจจัยออกไปแล้วจนเหลือปัจจัยที่คิดว่ามีผลต่อการบัพพร่องของผลิตภัณฑ์จึงทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ (FMEA) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการเข้าถึงปัญหาอย่างเป็นระบบ และใช้ในการศึกษาปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นมา และเพื่อเป็นการเสริมทักษะของวิศวกรให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการจัดลำดับก่อนหลังของการแก้ปัญหาโดยเน้นไปที่การป้องกันปัญหาที่มีโอกาสการเกิด (Most Likely Failure) โดยทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Process FMEA)

ณัฐพล สินตระการผล [2] ได้ศึกษาถึงวิธีการลดปริมาณผลิตภัณฑ์บัพพร่องของการผลิตเพลาช่างรถยนต์ ซึ่งในกระบวนการผลิตเพลาช่างนั้น ในส่วนของหน้าแปลนต้องอาศัยวิธีการตีขึ้นรูป โดยวัสดุที่ใช้เป็นทองเหลืองกลมเมื่อตัดให้ได้ขนาดตามมาตรฐานแล้ว นำไปให้ความร้อนโดยอาศัยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าผ่านวัสดุคืบ แล้วจึงนำไปตีให้ได้รูปร่างที่ต้องการ ปัญหาผลิตภัณฑ์บัพพร่องที่พบได้มากที่สุดจากกระบวนการผลิตดังกล่าวคือ ปัญหาหน้าแปลนเนื้อไม่เต็ม ดังนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้วิธีการทางสถิติ ในลำดับแรกนั้นมุ่งพิจารณาในส่วนของเครื่องจักรที่มีผลกระทบกับการเกิดผลิตภัณฑ์บัพพร่องโดยตรง เช่น เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องอัดขึ้นรูปร้อนและเครื่องตีขึ้นรูป ทำให้ทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการเกิดปัญหาหน้าแปลนไม่เต็ม ในลำดับต่อมาจึงพยายามแยกพารามิเตอร์ที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ออกจากกัน แล้วจึง

ดำเนินการควบคุมพารามิเตอร์ที่ควบคุมได้ คือ Spindle Pressure, Upsetting Temperature, Forging Force จากนั้นทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยทั้งสามด้วยการใช้การทดลองแบบ 2^3 แฟคทอเรียล พบว่าควรปรับตั้งค่า Spindle Pressure เท่ากับ 70 kg/cm^2 , Upsetting Temperature เท่ากับ 1200°C , Forging Force เท่ากับ 1250 Ton เพื่อให้การเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องประเภทหน้าแปลนไม่เต็มม้อยที่สุด และจากการปรับตั้งพารามิเตอร์ทั้งสามในสภาวะดังกล่าว พบว่ากระบวนการผลิตเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องเท่ากับ 2562 ppm มากกว่าค่าที่ตั้งเป้าไว้ คือ 1809 ppm การที่ยังเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องในระดับสูงอยู่นั้น สาเหตุจากยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้รับการควบคุม เช่น การไม่กำหนดมาตรฐานของการทำความสะอาดแผ่น Anvil หรือการปรับ Die Alignment ตามอายุการใช้งานของเครื่องตีขึ้นรูป เป็นต้น จากสาเหตุเหล่านี้ถ้าสามารถทำการควบคุมหรือเพิ่มความเข้มงวดในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานแล้วจะสามารถลดการเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องลงอีกได้

ธนพงศ์ เวชพงศ์ [3] ได้ทำการศึกษาสาเหตุ และปรับปรุงกระบวนการเจาะเพื่อลดการเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องเนื่องจากการเจาะรูเกินขนาด มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องในกระบวนการผลิต โดยมุ่งที่กระบวนการเจาะในสายการผลิตบี ซึ่งเป็นกระบวนการวิกฤต เนื่องจากมีการเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องมากที่สุดในโรงงาน การดำเนินการวิจัยมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง และแม่นยำ และเป็นข้อมูลที่ไม่มีความผันแปรและผิดพลาดจากการวัด จึงได้มีการวิเคราะห์ระบบการวัด ของกระบวนการเจาะ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า สามารถยอมรับความสามารถของระบบการวัดของกระบวนการเจาะได้ จึงได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยการศึกษาความสามารถของกระบวนการเจาะ ซึ่งเป็นการพิจารณาเพื่อบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ความผันแปรในกระบวนการ และพิจารณาถึงความคงที่ของกระบวนการ จากผลการศึกษาความสามารถของกระบวนการ พบว่ากระบวนการเจาะมีค่าดัชนี C_p , C_{pk} ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และกระบวนการเจาะมีกระบวนการทำงานที่ไม่คงที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อลดความผันแปรต่างๆ ในกระบวนการ โดยการจัดมาตรฐานในการทำงานของกระบวนการเจาะ ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา สำหรับการวิจัยนี้ได้ใช้หลักการทางสถิติในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเบื้องต้น ดำเนินการโดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล และแบบสอบถามสาเหตุและผล และการยืนยันสาเหตุของปัญหาได้ใช้การออกแบบการทดลอง แบบการทดลองหลายปัจจัย เมื่อแต่ละปัจจัยมี 2 ระดับ (2^k Factorial Design Experiment) โดยมีปัจจัยที่ให้ความสนใจ 3 ปัจจัย คือ เศษจากการเจาะส่วน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของริมเมอร์ ความคมของมุมตัดดอกส่วน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เศษจากการเจาะของตำแหน่งการเจาะส่วน มีผลต่อการเกิดผลิตภัณฑ์บกร่องเนื่องจากรูเจาะเกิน

ขนาดอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้ดำเนินการแก้ไขร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน โดยใช้แนวความคิดที่จะทำให้ไม่มีเศษจากการเจาะเข้าไปติดค้างในรูเจาะ จนไปถึงกระบวนการรีมเมอร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรูเจาะเกินขนาด โดยเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้ทำการออกแบบเครื่องพิเศษ และออกแบบปรับกระบวนการเจาะให้มีลักษณะการเจาะแบบเป็นจังหวะ และหยุดให้ดอกสว่านหมุนอยู่กับที่เพื่อพิเศษ ซึ่งผลของการปรับปรุงกระบวนการเจาะสามารถลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องจากปัญหาการเจาะเกินขนาด ในกระบวนการเจาะสายการผลิตปี ลงได้ร้อยละ 94.61 ของการเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่อง เนื่องจากปัญหาการเจาะเกินขนาดเดิมซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ จะทำการลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องลงร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์บกพร่อง เนื่องจากปัญหาการเจาะเกินขนาด

Whitcomb [4] ได้ทำการออกแบบการทดลองสำหรับการหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวที่น้อยที่สุดในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยนำตัวแปรที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การหดตัวอย่างมีนัยสำคัญมาออกแบบการทดลอง และกำหนดระดับของตัวแปรแต่ละตัวเท่ากับสองระดับเพื่อลดเวลาในการทดลองและเก็บข้อมูล จากผลการทดลองพบว่าความดันฉีดและระยะเวลาในการฉีดพลาสติกเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การหดตัวของพลาสติก และพบอีกว่าความชื้นในอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ถ้าควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับต่ำก็สามารถลดอัตราการหดตัวของพลาสติกลงได้แม้ว่าจะเปลี่ยนค่าของปัจจัยอื่นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้ค้นพบจากการทดลองนี้มีคุณค่าต่อการนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เหล็กกล้า (Steel) [5]

เหล็กกล้า หมายถึง เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนผสม โดยจะยึดหลักที่ว่าในเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ต่ำกว่า 1.7 หรือ 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด จะเรียกว่าเหล็กกล้า (ถ้ามีคาร์บอนผสมอยู่มากกว่า 1.7 หรือ 2% จะจัดเป็นเหล็กหล่อ) นอกจากธาตุคาร์บอนแล้วยังอาจจะมีธาตุอื่น ๆ ผสมอยู่ด้วย แต่จะอยู่ในลักษณะเป็นธาตุเจือปน (Impurities) เช่น ซิลิกอน แมงกานีส กำมะถัน และฟอสฟอรัส เหล็กกล้า แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ

เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ซึ่งเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก ธาตุอื่น ๆ มีอยู่น้อย ไม่เจาะจงผสมลงไป แต่อาจจะติดมาจากรวมวิธีทางถลุง หรือ กรรมวิธีการไล่แก๊ส เหล็กกล้าคาร์บอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) มีคาร์บอนน้อยไม่เกิน 0.2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด เป็นเหล็กที่อ่อนมีความแข็งแรงต่ำ สามารถรีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ที่ทำเป็นเหล็กเส้นใช้ในงานก่อสร้างหรือรีดเป็นแผ่นใช้ในงานวิศวกรรมทั่ว ๆ ไป บางทีเรียกเหล็กชนิดนี้ว่าเหล็กละมุน (Mild Steel)

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) มีคาร์บอนตั้งแต่ 0.2 - 0.5% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่าประเภทแรก ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่ว ๆ ไป สามารถทำการอบชุบได้


เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) มีคาร์บอนตั้งแต่ 0.5% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด ขึ้นไป จัดเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทำการอบชุบให้มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงได้ ใช้ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องการความต้านทานต่อการสึกหรอได้เป็นอย่างดี

เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) คือ เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่น ๆ ผสมอยู่ เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม วานาเดียม และโคบอลต์ สำหรับแมงกานีสและซิลิกอน ถ้ามีปริมาณสูงกว่าในเหล็กกล้าคาร์บอน จะจัดเป็นธาตุผสมเช่นเดียวกัน ดังเช่น ผสมแมงกานีสหรือซิลิกอนเกินกว่า 1% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด การผสมธาตุต่าง ๆ ลงไปในเหล็กกล้าคาร์บอน ส่วนใหญ่มุ่งที่จะปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการชุบแข็ง (Harden ability) คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนทั้งที่

อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง และในบางกรณีเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติตัวนำไฟฟ้าและคุณสมบัติเกี่ยวกับแม่เหล็ก เหล็กกล้าผสมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ เหล็กกล้าผสมต่ำ ซึ่งจะมีปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด และเหล็กกล้าผสมสูงซึ่งจะผสมธาตุสูงเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด


2.1.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (Plain Carbon Steel)

เหล็กคาร์บอน หรือ Carbon Steel เป็นวัสดุช่วงประเภทเดียวที่มีคุณสมบัติทางความแข็งแรง (Strength) และความอ่อนตัว (Ductility) ที่เปลี่ยนแปลงได้กว้างมากตามปริมาณของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก ทำให้เหมาะที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ดังตัวอย่างเช่น เหล็กคาร์บอน ถ้ามีปริมาณของคาร์บอนต่างกันเพียงเล็กน้อยจะทำการชุบแข็งด้วยวิธีการแตกต่างกันหรือทำการขึ้นรูป (Mechanical Forming) แตกต่างกันอีก อาจจะทำให้เหล็กมีความแข็งแรงแตกต่างกันได้อย่างมากมาย คือ อาจจะไม่แปรค่าความแข็งแรงได้ถึงจำนวน 10 กก. ต่อตาราง ม.ม. อัตราการยืดตัว (Elongation) ก็อาจจะต่างกันได้ตั้งแต่ 50% ถึง 100% ดังรูปที่ 2.1

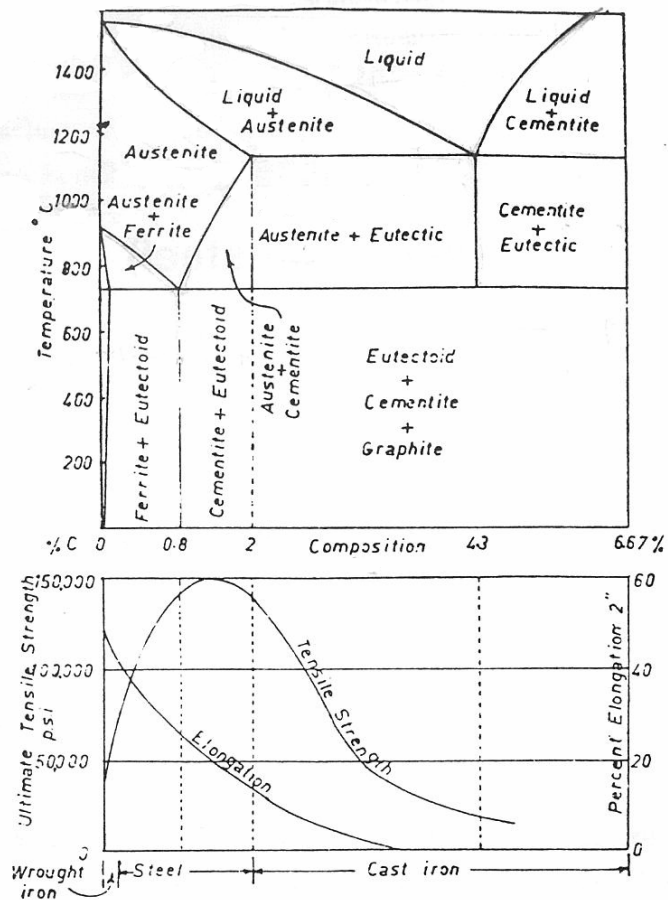

รูปที่ 2.1 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอน [5]

การศึกษาถึงคุณสมบัติและการควบคุมคุณสมบัติของเหล็กคาร์บอน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการอธิบายร่วมกับ Equilibrium Diagram ของเหล็กกับคาร์บอน ซึ่งเราทราบว่าปริมาณของคาร์บอนในเหล็กมีความสำคัญมากต่อความแข็งแรง (Strength) และความอ่อนตัว (Ductility) ดังรูปที่ 2.2

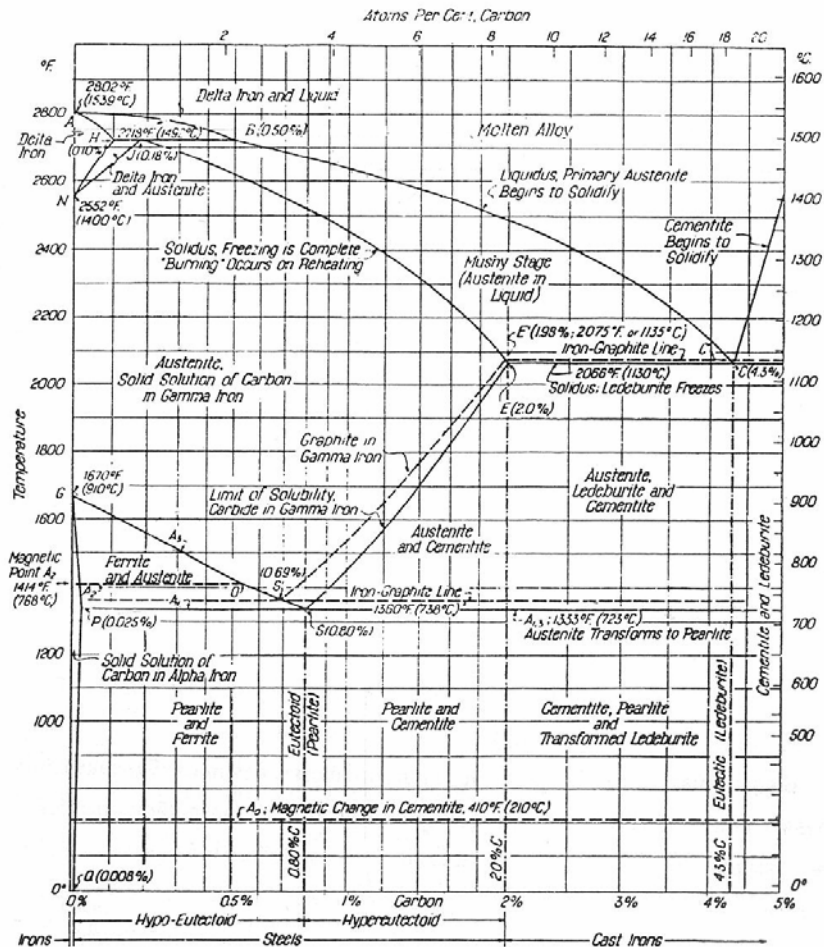

รูปที่ 2.2 Equilibrium Diagram ของเหล็กคาร์บอน [5]

จาก Equilibrium Diagram พบว่าน้ำเหล็กจะเริ่มมีการแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงมาถึงเส้น Liquidus ที่อุณหภูมิ 1539 °C ที่คาร์บอนประมาณ 0.1-0.4%ของน้ำหนักเหล็ก ซึ่งเป็นช่วงของสเปคผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิจัย

2.2 การหลอมเหล็กกล้า [6]

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงส่วนต่างๆในกระบวนการหลอมเหล็กกล้า ซึ่งประกอบด้วย ชนิดของเม็ดทราย ประเภททรายแบบหล่อและเตาที่ใช้หลอมเหล็กกล้า เป็นต้น

2.2.1 เม็ดทรายในงานหล่อ (Foundry Sand)

เม็ดทราย หมายถึง ก้อนวัสดุที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 - 2.5 มม. ที่แยกสลายมาจากหินโดยธรรมชาติหรือโดยการบดย่อยก้อนหิน องค์ประกอบทางเคมีหลักของเม็ดทรายที่พบโดยทั่วไปคือ ซิลิกา ซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบทางเคมีอื่น เช่น เฟลสปาร์, ไมกา และ ออกไซด์ของโลหะปะปนในเนื้อของเม็ดทรายอยู่ด้วย นอกจากนี้เม็ดทรายยังหมายถึง แร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นก้อนขนาดเล็ก เช่น แร่เซอร์โคเนีย (Zirconia) ที่นำมาใช้ในชื่อเม็ดทราย เซอร์คอน (Zircon) แร่โครเนีย (Chronia) นำมาใช้ในชื่อเม็ดทราย โครไมท์ (Chromite) เม็ดทรายอลูมินา และเม็ดทรายโอลิวิน เม็ดทรายเหล่านี้สามารถนำมาใช้งานเป็นวัสดุแบบหล่อได้เป็นอย่างดี และเหมาะสำหรับการเทน้ำโลหะแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ในทางปฏิบัติเม็ดทรายที่ใช้ในงานหล่อโดยทั่วไปจะเป็นเม็ดซิลิกาโดยปริมาณ SiO_2 แสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ปริมาณ SiO_2 ในเม็ดทรายที่เหมาะสมกับงานหล่อโลหะแต่ละชนิด [6]

โลหะงานหล่อ	ชิ้นงานใหญ่	ชิ้นงานเล็ก
เหล็กเหนียวหล่อ	>95%	>90%
เหล็กหล่อ	>90%	>80%
ทองแดงผสมหล่อ	>80%	>75%
อลูมิเนียมผสมหล่อ	>80%	>75%

2.2.2 แบบทรายหล่อทรายขึ้น (Green Sand Mold)

ทรายหล่อขึ้น หมายถึง ทรายหล่อที่ใช้ทำแบบทรายหล่อโลหะแต่สามารถใช้รองรับการเทน้ำโลหะได้หลังการทำแบบหล่อแล้วเสร็จ โดยการควบคุมปริมาณความชื้นของมวลก้อนทรายให้เหมาะสมกับชนิดของน้ำโลหะที่เท โดยทั่วไป ปริมาณความชื้นจะถูกควบคุมไม่ให้สูงเกินกว่า 5% ทรายหล่อขึ้น จัดเป็นแบบทรายหล่อโลหะที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เนื่องจากแบบทรายที่ขึ้นรูปเสร็จ จะสามารถใช้เทน้ำโลหะได้ทันทีทำให้ วงจรการนำกลับทรายหล่อมาใช้งานใหม่สั้น วงจรการนำหีบหล่อกลับมาใช้งานใหม่สั้น สามารถใช้เทน้ำโลหะได้ทุกชนิดและทุกขนาดน้ำหนัก (น้ำหนักใช้งานทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะใช้เทเหล็กเหนียวหล่อที่มีน้ำหนักชิ้นงานสูงถึง 10 ตันได้ แต่ต้องคัดเลือกชนิดและขนาดของเม็ดทรายที่เหมาะสม) ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าแบบทรายหล่อ

โลหะ ในทางปฏิบัติสัดส่วนของวัสดุงานหล่อที่ใช้ในการเตรียมทรายหล่อขึ้นที่จะผสมเตรียมใหม่ (ยังไม่มีทรายหล่อใช้งานเลยหรือมีอยู่แล้วจะผสมเตรียมใช้เป็นทรายหน้าแบบหล่อ) ดังตารางที่ 2.2

ดังที่กล่าวถึงในเรื่องคุณสมบัติของ Bentonite จะเห็นได้ว่าในกรณีที่เทน้ำโลหะที่มีอุณหภูมิสูง ๆ เช่น Cu - Alloy เหล็กหล่อ และเหล็กเหนียวหล่อ อุณหภูมิของทรายหล่อโดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับน้ำโลหะจะมีระดับอุณหภูมิสูงมากจนทำให้ Bentonite ในบริเวณดังกล่าวหมดสภาพการใช้งาน (Dead Clay) เมื่อนำทรายเก่ากลับมาใช้งานใหม่ Bentonite ที่หมดอายุเหล่านี้จะแตกออกเป็นฝุ่นละเอียด (Fines) ติดปนอยู่ในทรายหล่อ ฝุ่นละเอียดเหล่านี้จะทำให้คุณภาพของทรายหล่อลดลงเรื่อย ๆ ตามปริมาณฝุ่นละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ฝุ่นละเอียดเหล่านี้ยังเป็นต้นเหตุทำให้ชิ้นงานหล่อได้เกิดตำหนิงานหล่อได้หลายรูปแบบ ดังนั้นหลังการเทน้ำโลหะแต่ละครั้งแล้วควรปล่อยให้ทรายหล่อมีอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 40 °C เสียก่อน จากนั้นควรจะทำจัดฝุ่นละเอียดออกจากทรายหล่อในระบบก่อนจะผสมเตรียมเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่

ตารางที่ 2.2 ปริมาณสัดส่วนผสมเตรียมทรายหล่อแบบหล่อทรายขึ้นสำหรับโลหะชนิดต่างๆ [6]

โลหะ	%ดินเหนียว	Com. Str. Kg/cm ²	%ความชื้น	%S.S.I	Flowability	Permeability	%สารผสมเติม
เหล็กเหนียวหล่อ	<8	0.8	2-4	92	72	200	<1.5
เหล็กหล่อ	<10	1.0	4-6	88	75	150	<1.5
ทองแดงผสมหล่อ	<12	0.6	4-8	86	75	60	- (<1.0)
อลูมิเนียมผสมหล่อ	<15	0.5	4-8	85	75	60	-

ในทางปฏิบัติทรายหล่อแบบหล่อทรายขึ้นจำเป็นจะต้องควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบทรายหล่อในห้องปฏิบัติการทดสอบทรายหล่อ การทดสอบทั่วไปจะประกอบด้วยทดสอบวัดความสามารถในการรับแรงอัดของทรายหล่อ ปริมาณความชื้น ปริมาณดินเหนียว ประสิทธิภาพการยอมให้อากาศไหลผ่านหรือ Permeability และ Compact ability จึงต้องควบคุมให้ได้ค่าดังตารางที่ 2.2

2.2.3 เตาที่ใช้หลอมเหล็กกล้า (Steel Melting Furnace)


เนื่องจากวัตถุดิบที่นำกลับมาหลอมใหม่เป็นเศษเหล็กเหนียว 100% และจำเป็นจะต้องใช้อุณหภูมิหลอมละลายสูงมาก ซึ่งจะขอกกล่าวถึงชนิดของเตาหลอมที่ทางบริษัทฯ ใช้ทำการผลิตคือ

2.2.3.1 การหลอมด้วยเตาไฟฟ้ากระแสเหนี่ยวนำ

การหลอมเหล็กเหนียวด้วยเตาหลอมชนิดนี้ จะทำการคัดเลือกเศษเหล็กที่นำกลับมาหลอมให้เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากเตาหลอมจะต้องเป็นเตาเหนี่ยวนำความถี่สูงที่มีตั้งแต่ 1200 - 3000 Hz จะทำให้การหลอมดำเนินไปด้วยความรวดเร็วมาก หลังจากบรรจุเตาและผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดปฐมภูมิจะใช้ระยะเวลาเพียง 10-15 นาที เท่านั้นที่การหลอมจะสามารถหลอมเหล็กได้เต็มเตา พร้อมกับระดับอุณหภูมิสูงที่เพียงพอต่อการเทขึ้นงาน ซึ่งการหลอมด้วยเตากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำการหลอมให้มี Slag คลุมผิวหน้าน้ำเหล็ก เนื่องจากระหว่างการหลอมสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะผลักดันน้ำเหล็กให้เกิดการหมุนวนตลอดเวลา จนไม่สามารถรักษา Slag ให้ลอยคลุมผิวหน้าน้ำเหล็กไว้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การเกิด Oxidation ของน้ำเหล็กยังมีน้อยมาก ทำให้เตาชนิดนี้เหมาะสมกับงานหล่อที่ต้องการน้ำเหล็กแต่ละครั้งในปริมาณไม่มากนักและสามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมคีมของน้ำเหล็กได้ง่าย จึงเหมาะสมกับการหลอมเหล็กกล้าประเภท Low Carbon Steel และ Low Alloy Steel โดยตัวเตาที่ใช้งานจะมีความจุตั้งแต่ 15 - 2200 กก. แต่ที่นิยมใช้งานกันทั่ว ๆ ไปจะมีความจุระหว่าง 45 - 45000 กก.

2.3 การออกแบบและตำแหน่งวางรูต้น (Riser Design and Placement) [6]

โลหะเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตัวทำให้มีปริมาตรมากขึ้น ในสภาวะหลอมละลายปริมาตรของโลหะจะยิ่งมีขนาดโตมากขึ้น ดังนั้นเมื่อโลหะคายความร้อนออกไปจากสภาวะที่มีระดับอุณหภูมิหลอมละลายปริมาตรของโลหะก็จะลดลงหรือเรียกว่าหดตัวลง(Shrinkage and Contraction) การหดตัวในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเหลวเป็นของแข็งจะเรียกว่า Shrinkage ในขณะที่การลดปริมาตรลงในสภาวะของแข็งหรือของเหลวจากระดับอุณหภูมิสูงลงสู่ระดับอุณหภูมิต่ำกว่าจะเรียกว่า Contraction เราสามารถจัดแบ่งการหดตัวของโลหะจากการหลอมละลายลงสู่อุณหภูมิห้องได้เป็นสามระยะคือ (1) หดตัวในสภาวะที่เป็นโลหะหลอมละลายจากระดับอุณหภูมิสูงลงสู่อุณหภูมิ liquidus เรียกว่า Liquid Contraction (2) หดตัวในระหว่างกระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะ เรียกว่า Solid Contraction และ (3) หดตัวในสภาวะของแข็งจากอุณหภูมิ Solidus ลงสู่อุณหภูมิห้อง เรียกว่า Solidus Contraction ดังรูปที่ 2.3

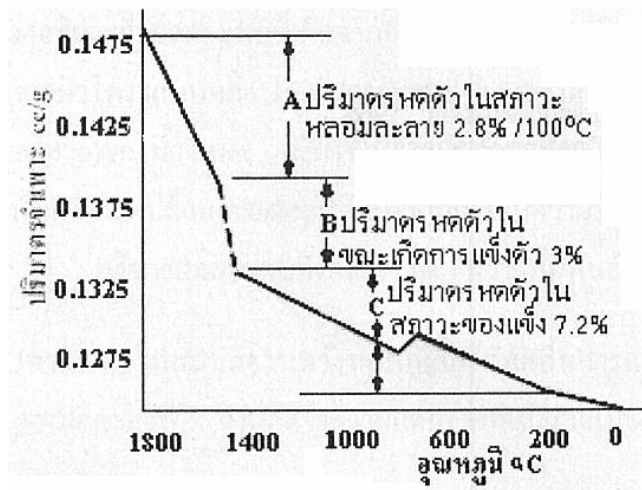

รูปที่ 2.3 ปริมาณของแข็งของเหล็กบริสุทธิ์ในระหว่างการลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิหลอมละลายสู่อุณหภูมิต่ำ [6]

สมมุติว่ามีการเทน้ำโลหะที่มีระดับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิหลอมละลาย (Superheated) อย่างรวดเร็วมากลงในแบบหล่อรูปทรงกระบอกจนเต็ม โดยไม่มีการป้อนเติมน้ำโลหะลงไปอีกเลย ก่อนโลหะหลังการแข็งตัวจะปรากฏโพรงหดตัวลดปริมาณลงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ปริมาณของแข็งของโลหะงานหล่อชนิดต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการแข็งตัว [6]

ชนิดโลหะ	% ปริมาณของแข็ง	ชนิดโลหะ	% ปริมาณของแข็ง
- เหล็กเหนียวคาร์บอน	2.5 - 3	- 90% Cu - 30% Zn	4
- 1.0% C เหล็กเหนียวคาร์บอน	4	- อลูมิเนียม	6.6
- เหล็กหล่อขาว	1.5 - 5	- Al - 4.5% Cu	6.3
- เหล็กหล่อเทา	ขยายตัว 2.5	- Al - 12% Si	3.8
- ทองแดง	4.9	- แมงกานีส	4.2
- 70% Cu-30%Zn	4.5	- สังกะสี	6.5


เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าโลหะที่หลอมเป็นเหล็กเหนียวที่มีคาร์บอนผสมในปริมาณน้อยมาก จะได้ว่าการหดตัวในสภาวะหลอมละลาย เมื่อเทน้ำเหล็กที่มีระดับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิหลอมละลายมาก น้ำเหล็กจะคายความร้อนและลดอุณหภูมิลงสู่อุณหภูมิลอมละลาย (แข็งตัว; liquidus) ในระหว่างการลดอุณหภูมิลงดังกล่าว น้ำโลหะจะลดปริมาณลงในอัตราการหดตัวประมาณ 2.8% ของปริมาณเริ่มต้นทุก 100°C ที่ลดลง และในระหว่างกระบวนการแข็งตัวของน้ำเหล็กปริมาณของ

เหล็กในสภาวะที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งจะลดลงประมาณ 4%ของปริมาตรเริ่มต้น เมื่ออุณหภูมิของเหล็กลดลงจากอุณหภูมิหลังการแข็งตัว (solidus) ลงสู่อุณหภูมิห้อง ; ปริมาตรของเหล็กจะลดลงประมาณ 7.2%ของปริมาตรเริ่มต้น

รูปร่างของโพรงหดตัวที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนออกจากน้ำโลหะรูปทรงกระบอกโดยวัสดุแบบหล่อ จะเห็นได้ว่าการถ่ายเทความร้อนสามารถพิจารณาได้เป็น สองลักษณะคือ

1. ความร้อนถูกถ่ายเทออกจากน้ำเหล็กทางด้านล่างที่สัมผัสกับทรายเพียงทิศทางเดียว
2. ความร้อนถูกถ่ายเทออกจากน้ำเหล็กทางด้านล่างและด้านข้างของทรงกระบอก

ในกรณีที่มีการถ่ายเทความร้อนออกจากน้ำโลหะในทิศทางด้านล่างทิศทางเดียว จะได้ว่าการลดปริมาตรลงของเหล็กจะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมบางๆที่ด้านบนและมีการลดลงเป็นชั้นๆ ดังรูปที่ 2.4 (ก) แต่ถ้าการคายความร้อนเกิดขึ้นที่ระนาบผิวทรงกระบอก การลดปริมาตรลงของน้ำโลหะจะมีลักษณะค่อยๆยุบตัวหดลงในแนวศูนย์กลางของชิ้นงานทรงกระบอกที่ชั้นๆเช่นกัน จนลักษณะโพรงหดตัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นรูปกรวยดังรูปที่ 2.4 (ข) เมื่อรวมผลกระทบที่เกิดจากการทิศทาง การคายความร้อนทั้งสองทิศทางเข้าด้วยกัน จะได้ว่าผลกระทบดังกล่าวจะทำให้โพรงหดตัวมีลักษณะเป็นรูปกรวยและลดปริมาตรลงมากกว่าการลดปริมาตรที่เกิดจากการคายความร้อนเพียงทิศทางหนึ่งทิศทางใดอย่างเดียว

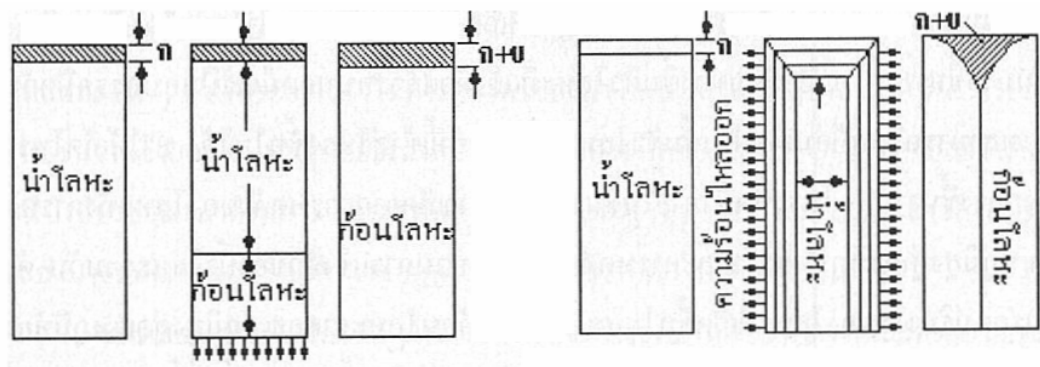


(ก) เมื่อการคายความร้อนมีทิศทางด้านล่างทิศทางเดียว

(ข) ทิศทางการคายความร้อนตามระนาบผิวทรงกระบอก

รูปที่ 2.4 พฤติกรรมในระหว่างการแข็งตัวของน้ำเหล็กทรงกระบอกที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาทิศทางการคายความร้อนของน้ำโลหะ [6]

ดังนั้นงานหล่อโลหะรูปทรงกระบอกดังรูปที่ 2.4 จึงจำเป็นต้องวางรูสัน เพื่อสามารถใช้น้ำโลหะจากรูสันไหลป้อนเต็มเข้าไปชดเชยการหดตัวของน้ำโลหะ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างแข็งตัวของน้ำโลหะ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการแข็งตัวที่เกิดขึ้นดังภาพที่ 2.4 (ข) จำเป็นต้องใช้รูสันที่มีขนาดใหญ่กว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามรูปที่ 2.4 (ก) ทั้งนี้เนื่องจากน้ำโลหะในรูสันบางส่วนจะเกิดการแข็งตัวขึ้นพร้อมกับน้ำโลหะในโพรงแบบหล่อชิ้นงาน ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าปริมาณของน้ำโลหะที่จะเพียงพอต่อการไหลป้อนเต็มเข้าสู่โพรงแบบหล่อ บริเวณที่จะเกิดการหดตัวของน้ำโลหะจะมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมและตำแหน่งที่ความร้อนถูกถ่ายเทออกจากน้ำโลหะในโพรงแบบหล่อ และเมื่อพิจารณาปริมาตรของน้ำโลหะที่หดตัวหรือลดลงในระหว่างกระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะ จะเห็นว่าการลดปริมาตรลงของน้ำโลหะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะเกิดขึ้นในขณะที่ระดับอุณหภูมิคงที่หรือเกิดขึ้นในระหว่างช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างแคบ เมื่อเทียบกับการลดอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิหลอมละลายจนถึงอุณหภูมิห้อง และเมื่อพิจารณาชิ้นงานเหล็กเหนียวหล่อขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วจะพบว่า หลังการเทน้ำโลหะลงในโพรงแบบหล่อจนเต็มแบบแล้ว เพียงช่วงเวลาที่ยาวนานๆ พบน้ำโลหะที่ผิวสัมผัสโพรงแบบหล่อจะแข็งตัวเป็นชั้นบางๆ โดยรอบและปิดล้อมน้ำโลหะบริเวณใจกลางที่อุณหภูมิสูงจัดมากไว้ภายในน้ำโลหะส่วนที่เหลือนี้จะแข็งตัวกลายเป็นมวลโลหะแข็งที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเหล็กพร้อมกับทำให้เกิดโพรงหดตัวของน้ำโลหะในบริเวณนี้ และเมื่อรูปร่างของชิ้นงานซับซ้อนมากขึ้น การปิดล้อมของชั้นผิวโลหะที่แข็งตัวแล้วรอบนอกนี้จะเป็นอุปสรรคปิดกั้นไม่ให้น้ำโลหะจากรูสันหรือรูที่สามารถไหลป้อนเต็มผ่านชั้นผิวโลหะที่แข็งบางๆ นี้เข้าสู่โพรงชิ้นในได้ ทำให้เกิดโพรงหดตัวขนาดใหญ่ขึ้นภายในใจกลางชิ้นงานได้ ซึ่งการเกิดโพรงหดตัวภายในชิ้นงานดังกล่าว เกิดจากการหดตัวของโลหะที่มาจากการหดตัวในสภาวะจากของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิแข็งตัวและการหดตัวจากกระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะรวมกัน ดังรูปที่ 2.5 (ก) จะแสดงการหดตัวของน้ำเหล็ก ณ เวลาการเย็นตัวที่ต่างกันและรูปที่ 2.5 (ข) จะแสดงการหดตัวของน้ำเหล็กในแบบหล่อจำลอง

ส่วนการหดตัวหรือการลดปริมาตรของโลหะที่เกิดขึ้น ในสภาวะที่เป็นก้อนโลหะจากอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิห้องนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะแต่จะทำให้เกิดความเค้นตกค้างในเนื้อโลหะ ทั้งนี้ขึ้นกับอิทธิพลที่เกิดจากรูปร่างของชิ้นงานและความแข็งแรงของแบบหล่อรวม กัน ถ้าความเค้นตกค้างนี้มีค่ามากกว่า Yield Strength ของเนื้อโลหะ จะทำให้เกิดการบิดงอ แต่ถ้าความเค้นตกค้างมากกว่า Ultimate Tensile Strength โลหะชิ้นงานที่ได้ก็จะแตกร้าว

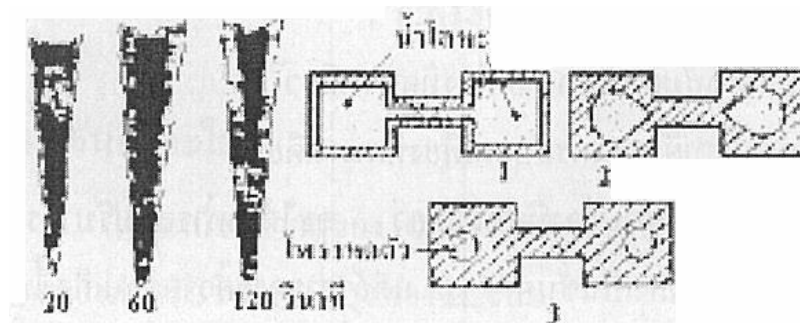

(ก)

(ข)

รูปที่ 2.5 (ก) ลิ่มเหล็กเหนียวจากการทดสอบ Drain Out ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน [6]

(ข) ขั้นตอนการแข็งตัวของน้ำโลหะที่เกิดขึ้นในชิ้นงานจริง [6]

การควบคุมอุณหภูมิและการควบคุมรูปแบบการแข็งตัวของน้ำโลหะที่เกิดขึ้นภายหลังการเท จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการหดตัวของน้ำโลหะในระหว่างกระบวนการแข็งตัวได้เป็นอย่างดี การทำให้โพรงหดตัวของน้ำโลหะในระหว่างกระบวนการแข็งตัวเกิดขึ้นในบริเวณที่ไม่ใช่เนื้อโลหะชิ้นงาน หรือเนื้อโลหะส่วนเกินจากชิ้นงาน จะทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะตามต้องการ จากการทดลองพบว่าในกรณีที่ต้องการผลิตชิ้นงานโลหะหล่อขึ้นรูปให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการนั้น “โพรงหดตัวของเนื้อโลหะจะต้องถูกบังคับให้เกิดขึ้นในเนื้อโลหะส่วนที่ไม่ใช่ชิ้นงานและจะต้องบังคับให้เกิดขึ้นในเนื้อโลหะบริเวณที่มีโอกาสจะมีความเค้นตึงค้ำงน้อยที่สุดด้วย ” เนื้อโลหะบริเวณที่ไม่ใช่ชิ้นงานนี้มักจะเป็นบริเวณที่เป็นแอ่งกักสำรองน้ำโลหะที่พร้อมจะป้อนเติมน้ำโลหะเข้าสู่โพรงแบบหล่อได้ทันทีที่เกิดการแข็งตัวของน้ำโลหะชิ้นงาน แอ่งกักสำรองน้ำโลหะนี้จะเรียกว่า “ รูลิ้น (Riser) ” รูลิ้น คือ แอ่งกักสำรองน้ำโลหะในส่วนที่ไม่ใช่ชิ้นงาน น้ำโลหะในรูลิ้นจะต้องแข็งตัวช้ากว่าน้ำโลหะในโพรงแบบหล่อชิ้นงาน ทั้งนี้เพื่อให้น้ำโลหะจากรูลิ้นสามารถไหลป้อนเติมเข้าไปในโพรงแบบหล่อในระหว่างเกิดกระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะโพรงแบบ รูลิ้นจะถูกกำจัดหรือตัดออกจากชิ้นงานก่อนการส่งมอบ รูลิ้นจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการสอบประการต่อไปนี้ได้

2.3.1 ขนาดของรูลิ้น

เมื่อวัสดุแบบหล่อที่หล่อหุ้มโลหะทั้งชิ้นงานและรูลิ้นเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน โมดูลัสของรูลิ้นจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าโมดูลัสของชิ้นงานส่วนที่ต้องการให้น้ำโลหะจากรูลิ้นไหลป้อนเติม (ทั้งนี้เพื่อให้ น้ำโลหะในรูลิ้นแข็งตัวช้ากว่า) ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้วัสดุเพิ่มความร้อน (Exothermic materials)

เป็นวัสดุเสริม เช่นการใช้ Exothermic sleeve เป็นวัสดุห่อหุ้มน้ำโลหะรูลัน การใช้ Exothermic powder ใส่คลุมผิวหน้าน้ำโลหะในรูลันยกเว้นเหล็กหล่อเทาชนิดที่ทนแรงดึงระหว่าง 15-20 กก./มม.² ที่น้ำโลหะในรูลันจะแข็งตัวก่อนขึ้นงานได้ สำหรับตำแหน่งที่จะวางรูลันมีหลักการดังนี้ คือ โลหะผสมใดๆที่มีช่วงห่างอุณหภูมิเริ่มต้นและแข็งตัวกว้างมากกว่า 50° C ตำแหน่งที่จะจัดวางรูลันควรจะมีควมถี่หรือมีจำนวนรูลันมากกว่าโลหะที่มีช่วงห่างอุณหภูมิแข็งตัวแคบ ระยะทางที่น้ำโลหะจากรูลันไหลป้อนเดิม และทำให้เนื้อโลหะขึ้นงานสมบูรณ์ปราศจากตำหนิตามต้องการจะเรียกว่า ระยะไหลป้อนเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feeding Distance) และตำแหน่งที่จะวางรูลันควรจะเป็นตำแหน่ง ที่น้ำโลหะขึ้นงานจะแข็งตัวช้าที่สุด รวมทั้งตำแหน่งที่ห่างไกลจากรูเทมากที่สุด จากข้อมูลที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว จะสังเกตเห็นได้ว่าพฤติกรรมของน้ำโลหะจะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดที่ ดังนั้นระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำโลหะในรูลันที่ต้องการให้ช้ากว่าระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำโลหะขึ้นงานจึงแตกต่างกันไปอย่างมากมาย โดยมีทั้งชนิดของโลหะ รูปร่าง และขนาดหน้าหนักของขึ้นงานจะเป็นดัชนีบ่งคับระยะเวลาดังกล่าว

2.3.2 ชนิดของรูลัน

โดยทั่วๆไปตำแหน่งที่จะวางรูลันให้กับขึ้นงาน แต่ละตำแหน่งจะนิยมเลือกส่วนของขึ้นงานที่มีปริมาตรมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณหรือส่วนอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันของขึ้นงานแต่ละส่วน หรือจะเลือกว่าวางรูลันในบริเวณที่ห่างไกลรูเท หรือทางวิ่งของน้ำโลหะที่น้ำโลหะจากบริเวณที่กล่าวถึงไม่สามารถไหลป้อนเดิมเข้าสู่ขึ้นงานในบริเวณนั้นได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เนื้อโลหะเกิดตำหนิตามหลังการแข็งตัว ลักษณะของรูลันที่จัดวางลงในตำแหน่งดังกล่าวจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปคือ


2.3.3 รูลันบน

หมายถึงรูลันที่จัดวางไว้บนขึ้นงานโดยตรง การเลือกใช้รูลันชนิดนี้เมื่อขนาดของหีบหล่อ (Flask) ไม่เหมาะสมจะวางรูลันข้างได้ รูลันบนเหมาะจะใช้งานกับขึ้นงานเหล็กหล่อและเหล็กเหนียวที่มีขนาดใหญ่หลายๆ ในกรณีที่น่ามาใช้งานกับเหล็กเหนียวส่วนของฐานรูลันที่สัมผัสกับขึ้นงานอาจจะต้องการขยายขนาดให้โตขึ้นเพื่อให้บริเวณนี้กลายเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Hot point หรือ Hot spot ซึ่งจะช่วยให้น้ำโลหะจากรูลันสามารถไหลป้อนเดิมเข้าสู่โพรงแบบหล่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้รูลันแข็งตัวช้ากว่าขึ้นงาน ในกรณีที่ใช้รูลันบนกับขึ้นงานเหล็กหล่อ ส่วนของรูลันที่สัมผัสขึ้นงานควรจะมีขนาดเล็กกลางเรียกว่า “ คอรูลัน ” (Riser Neck) คอรูลันนี้จะทำให้เราสามารถลดเวลาในการกำจัดรูลันออกจากขึ้นงานได้ นอกจากนี้ทรายหล่อส่วนที่ขึ้นรูปเป็นคอรูลันจะถูกน้ำโลหะทั้งจากขึ้นงานและรูลันทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าทรายหล่อในบริเวณอื่นๆ เนื่องจากทรายหล่อบริเวณนี้จะมีมวลน้อยมาก ทำให้น้ำโลหะจากรูลันสามารถไหลป้อนเดิมเข้าสู่ขึ้นงานได้ง่ายและดีกว่า

รูล้นบนที่ไม่มีคอรูล้น นอกจากนี้รูล้นบนที่ใช้งานกับเหล็กหล่อ โดยที่ไม่มีคอรูล้นมักจะถูกจัดเป็นส่วนงานที่ยื่นยาวออกไป และมักจะทำให้เกิดตำหนิงานหล่อได้ง่าย

2.3.4 รูล้นข้าง

หมายถึง รูล้นที่จัดวางไว้ด้านข้างของชิ้นงาน โดยมีฐานรูล้นที่หน้าผาหีบหล่อและมักจะไม่วางไว้ห่างจากชิ้นงานจนมีระยะมากเกินไป รูล้นข้างจะต้องจัดเตรียมช่องทางเดินของน้ำโลหะให้เชื่อมต่อกับชิ้นงานและต้องสามารถกำจัดออกจากชิ้นงานได้ง่าย โดยทั่วไปรูล้นข้างจะนิยมวางไว้บนทางวิ่งของน้ำโลหะที่จัดเตรียมไว้เป็นช่องทางเดินของน้ำโลหะจากรูเทไปยังโพรงแบบ มากกว่ารูล้นบนประมาณ 5 - 10% ของรูล้นที่ใช้ทั่วไป เมื่อปริมาตรของน้ำโลหะในรูล้นทั้งสองเท่าๆกัน รูล้นข้างเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานกับชิ้นงานโลหะหล่อทุกชนิด ทั้งชิ้นงานที่มีขนาดนี้้นกขนาดกลางและขนาดเล็ก ลักษณะการวางรูล้นให้กับชิ้นงานจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.6

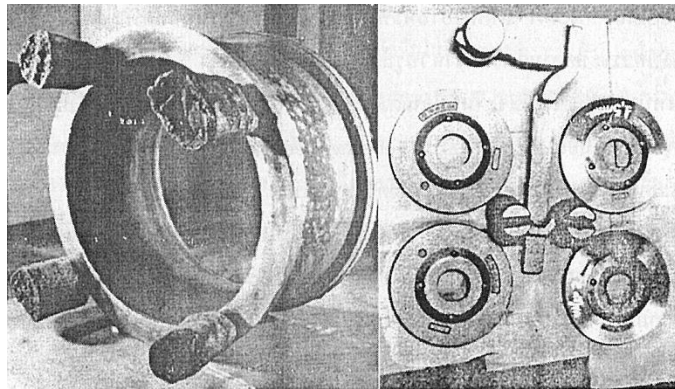

(ก) รูล้นเปิดวางบนชิ้นงาน

(ข) รูล้นปิดข้างบนทางวิ่งน้ำโลหะ
ชิ้นงานเหล็กเหนียว

รูปที่ 2.6 ลักษณะและตำแหน่งวางรูล้น [6]

2.3.5 รูล้นเปิดและรูล้นปิด (Open and Blind Riser)

รูล้นแบบใดก็ตามที่ปลายด้านบนของรูล้นยื่นโผล่สูงเท่ากับผิวด้านบนของทรายหีบหล่อ และเปิดออกสู่อากาศ รูล้นชนิดนั้นจะเรียกว่า รูล้นเปิด ส่วนรูล้นชนิดใดก็ตามที่ปลายด้านบนของรูล้นมีทรายหล่อปิดล้อมไว้เช่นเดียวกับโพรงแบบหล่อ รูล้นชนิดนั้นจะเรียกว่า รูล้นปิด น้ำโลหะในรูล้นปิด

จะถ่ายเทความร้อนให้กับผนังทราซห่อ ในขณะที่น้ำโลหะในรูล้นเปิดจะถ่ายเทความร้อนให้ทั้งกับอากาศและผนังทราซห่อ ทำให้อุณหภูมิของน้ำโลหะในรูล้นเปิดลดอุณหภูมิลงเร็วกว่าน้ำโลหะในรูล้นปิด แต่น้ำโลหะในรูล้นเปิดจะได้รับแรงกดดันของบรรยากาศทำให้ผิวหน้าด้านบนของน้ำโลหะมีแรงดันเพิ่มมากขึ้นกว่าน้ำโลหะในรูล้นปิด ในทางปฏิบัติสำหรับรูล้นปิดควรจะใช้ก้อนทรายที่มีลักษณะเป็นก้อนทรายแหลมยื่นเข้าไปในช่องว่างของรูล้น เพื่อที่จะช่วยเพิ่มแรงดันของน้ำโลหะและทำให้ในรูล้นปิดมีประสิทธิภาพในการไหลย้อนเต็มสูงกว่ารูล้นเปิด แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแม้ว่ารูล้นปิดจะมีขนาดเล็กกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าก็ตาม แต่รูล้นปิดจะมีความยุ่งยากในการเตรียมเพื่อการใช้งานมากกว่ารูล้นเปิด




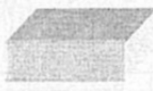

2.3.6 รูล้นที่จะใช้กับงานหล่อเหล็กเหนียว

วิธีการที่จะกำหนดขนาดของรูล้นจะสามารถกระทำได้สองวิธีคือ

1. ใช้ช่วงระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำเหล็กในรูล้นที่จะต้องยาวนานกว่าน้ำโลหะในชิ้นงาน
2. หาได้จากปริมาณน้ำโลหะในรูล้นต้องมากพอ ที่จะไหลย้อนเต็มให้กับน้ำโลหะในโพรงแบบ

หล่อ จากการทดสอบหาระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำเหล็ก (เหล็กเหนียวคาร์บอน) ที่มีน้ำหนัก 14 กิโลกรัมเท่ากันในรูปแบบทรงชิ้นงานที่แตกต่างกันดังตารางที่ 2.4 จะพบว่าชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางจะใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวที่สั้นที่สุด ในขณะที่ชิ้นงานรูปทรงกลมจะใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวที่ยาวนานที่สุด

ตารางที่ 2.4 ช่วงระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำเหล็กในรูปแบบทรงต่างกันแต่น้ำหนักเท่ากัน [6]

รูปทรง	ทรงกลม	ทรงกระบอก	แท่ง	แผ่นหนา	แผ่นบาง
					
ขนาด	ม.ม.	ม.ม.	ม.ม.	ม.ม.	ม.ม.
	Ø155	Ø112×198	95×95×216	59×153×216	25×38×203
ปริมาตร	cm ³	cm ³	cm ³	cm ³	cm ³
	1950	1950	1950	1950	1950
พื้นที่ผิว	cm ²	cm ²	cm ²	cm ²	cm ²
	753	898	1005	1101	1377
น้ำหนัก	kg	kg	kg	kg	kg
	14	14	14	14	14
ระยะเวลาที่ใช้ในการแข็งตัว นาที	7.3	4.7	3.6	2.7	1.5
อัตราส่วนเวลา	152	100	76	57	32

2.4 ตำหนิงานหล่อ (Casting Defects) [7]

งานหล่อโลหะที่ใช้ก่อนทรายแบบหล่อเป็นต้นแบบในการขึ้นรูปนั้น มักจะสามารถพบตำหนิขึ้นงานหล่อได้หลากหลายรูปแบบและเนื่องจากสาเหตุหลาย ๆ อย่าง ตำหนิบางชนิดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายอย่างซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากสาเหตุเพียงอย่างเดียวและในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากหลาย ๆ สาเหตุพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ขึ้นงานโลหะหล่อขึ้นรูปแบบเดียวกันที่แม้ว่าจะเหมือนกันหมดในทุกสิ่งทุกอย่างแต่แตกต่างกันเพียงช่วงเวลา และ/หรือ สถานที่ในการผลิตก็อาจจะมีตำหนิขึ้นงานหล่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาสาเหตุและรูปแบบและวิธีการแก้ไขตำหนิงานหล่อที่เกิดขึ้นจะทำให้สามารถผลิตขึ้นงานโลหะหล่อขึ้นรูปได้ด้วยความสมบูรณ์

ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาดำหนิงานหล่อสิ่งที่จะต้องทราบคือ **ขึ้นงานโลหะหล่อขึ้นรูปเพียงชนิดเดียว** จะต้องมีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอนรวมกันคือ

1. ขั้นตอนการผลิตกระสวนต้นแบบ (Pattern)
2. ขั้นตอนการขึ้นรูปก่อนทรายแบบหล่อ
3. ขั้นตอนการหลอมโลหะ
4. ขั้นตอนการเทน้ำโลหะในแบบหล่อ
5. ขั้นตอนหลังการแข็งตัวของน้ำโลหะ

ซึ่งจากขั้นตอนข้างต้นล้วนแล้วมีโอกาสก่อให้เกิดตำหนิงานหล่อได้ทั้งสิ้น ดังนั้น International System ได้จัดแบ่งรูปแบบของตำหนิงานหล่อที่เกิดขึ้นและสำรวจหรือตรวจพบได้จาก สภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ลักษณะโดยทั่วไป ขนาด และ ตำแหน่งที่เกิดตำหนิขึ้นทั้งภายนอกและภายในเนื้อโลหะขึ้นงานหล่อโดยระบบนี้จัดแบ่งตำหนิโดยใช้ตัวอักษรกำหนดเป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้

A Metallic projection	เนื้อโลหะส่วนเกินขึ้นงาน
B Cavity	โพรงและรูพรุนทั้งผิวนอกและเนื้อภายใน
C Discontinuities	ความไม่สม่ำเสมอต่อเนื่อง
D Defective surface	ผิวนอกเนื้อโลหะมีตำหนิ
E Incomplete casting	ลักษณะขึ้นงานไม่สมบูรณ์เต็มตามรูปร่างที่ต้องการ
F Incorrect dimension and shape	ขนาดหรือรูปร่างขึ้นงานไม่ถูกต้อง
G Inclusion or structure anomalies	โครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะผิดปกติ และมีสารแทรกฝังในเนื้อโลหะ

ตำหนิแต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่กำหนดโดยใช้ระบบตัวเลขสามตัวตามท้ายตัวอักษร เช่น A112 , B111 เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ตำหนิงานหล่อที่เกิดขึ้นดังนี้

2.4.1 Mold Drop (ก้อนทรายหีบบนร่วง)

ลักษณะทั่วไปของตำหนิ เป็นตำหนิที่รูปทรงของชิ้นงานในหีบล่างโดยเฉพาะบริเวณเหลี่ยมมุมก้อนทรายจะมีก้อนเนื้อ โลหะเพิ่มขึ้นในรูปทรงไม่แน่นอนเนื่องจากการที่ผนังทรายหล่อแตกร่อนออกจากก้อนทรายแบบและอีกบริเวณหนึ่งมีก้อนเนื้อโลหะหายไปจากก้อนชิ้นงานในบริเวณหนึ่งซึ่งมักจะเป็นหีบบนเนื้อโลหะพุ่งให้ลอยตัวสูงขึ้นไปในหีบบน ตำหนิมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ก้อนทรายหล่อมมีความแข็งแรงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและมักจะมีตำหนิที่มีก้อนทรายหรือเม็ดทรายแทรกฝังในเนื้อโลหะหีบบนร่วมด้วยเสมอ ดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ลักษณะข้อบกพร่องทรายร่วง [7]

สาเหตุ

- การออกแบบระบบป้อนจ่ายน้ำโลหะเข้าสู่โพรงแบบหล่อไม่ดี ทำให้น้ำโลหะที่มีอุณหภูมิสูงมากปะทะผิว-ก้อนทรายหล่อเฉพาะบริเวณตลอดเวลา
- สภาพทั่วไปของกระสวนหรือกระสวนแผ่นไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ทรายหล่อเกาะติดกระสวนได้ง่าย
- ผิวหน้ารอยผ่าน้ำหีบหล่อไม่ราบเรียบเป็นผิวหน้าเดียวทำให้ก้อนทรายหล่อมมีโอกาสแตกได้ง่าย

การแก้ไข

- การซ่อมทรายแบบหล่อมควรหลีกเลี่ยงการแตกร้าวก้อนทรายในระหว่างปิดหีบแบบหล่อม

2.4.2 Shrinkage (โพรงหดตัว)

ลักษณะทั่วไปของตำหนิ เป็นโพรงหดตัวของน้ำโลหะส่วนที่แข็งตัวช้าที่สุดเช่นบริเวณทางเข้าน้ำโลหะ มุมเหลี่ยม ของชิ้นงาน ใส่แบบ อาจจะเป็นโพรงเปิดหรือปิดก็ได้ ภายในโพรงหยาบและมี

ลักษณะเป็น Dendrite ยกเว้นในกรณีที่เป็นโลหะผสม Eutectic ผนังโพรงจะเรียบ ถ้าเป็นโพรงขนาดใหญ่จะเป็นโพรงเดี่ยว แต่ถ้ามีขนาดเล็กจะกระจาย แสดงไว้ดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ลักษณะของโพรงหดตัว [7]

สาเหตุ

สาเหตุหลักเกิดจากการลดปริมาตรของน้ำโลหะในระหว่าง การแข็งตัวของน้ำโลหะ และบริเวณดังกล่าว น้ำโลหะใหม่ไม่สามารถไหลป้อนเติมเข้าไปได้ จึงทำให้เกิดโพรงหดตัว และยังมีปัจจัยอื่น ดังนี้

- อุณหภูมิพื้นผิวเหล็กไม่เหมาะสมกับขนาดของรูล้น
- ก๊าซที่เกิดจากแบบหล่อ ความดันบรรยากาศ
- ผนังโพรงแบบหล่อเกิดการขยายตัว(Deformation) เนื่องจากได้รับความร้อนจนมีระดับอุณหภูมิสูง หรือเกิดจากความดันของน้ำโลหะในโพรงแบบหล่อ (Static Pressure หรือ Solidification Expansion)

จากสาเหตุทั้งหมดล้วนแต่ทำให้เกิดโพรงหดตัวได้ ซึ่งลักษณะของโพรงหดตัวแสดงไว้ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 Dendrite ในโพรงหดตัวของเหล็กเหนียวหล่อ [7]

คำว่า Shrinkage ที่แม้ว่าในความหมายโดยทั่วไปในศัพท์ไทยจะหมายถึงการหดตัวหรือลดปริมาตรของน้ำโลหะที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข็งตัวของน้ำโลหะ และในขณะที่ Contraction จะหมายถึงถึงการหดตัวหรือลดขนาดของก้อนและมวลน้ำโลหะจากระดับอุณหภูมิสูงลงสู่ระดับอุณหภูมิต่ำ ซึ่งคำ

ว่า Shrinkage น่าจะใช้ในความหมายที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเหล็กหล่อขาว Mottle Iron และ Low Carbon Cast Iron เท่านั้น ในกรณีของเหล็กหล่อเทาและ Ductile Iron ที่มีพฤติกรรมคั้งที่กล่าวถึงข้างต้นน่าจะใช้ศัพท์ว่า “False Shrinkage”

2.4.2.1 การแก้ปัญหาการหดตัว สำหรับกรณีทั่วไป

ปัจจัยประกอบการออกแบบ

- ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีความหนาสม่ำเสมอ เพื่อให้ทำให้มีค่า Modulus (อัตราส่วนพื้นที่ผิว / ปริมาตร) เท่า ๆ กันหรือออกแบบให้ความหนาชิ้นงานค่อย ๆ เพิ่มขนาดเข้าหาตำแหน่งที่จะจัดวางรูล้น เพื่อทำให้เกิดการแข็งตัวของน้ำโลหะในทิศทางเดียว (Directional Solidification)

- ในกรณีที่เป็นควรแก้ไขแบบโดยการเพิ่ม Padding เพื่อทำให้เกิดการเย็นตัวอย่างมีทิศทาง และการใช้การกลึงเนื้อโลหะส่วนเกินทิ้งไปในภายหลัง

การเทน้ำโลหะ

- เลือกใช้ระดับอุณหภูมิเทน้ำโลหะที่เหมาะสมกับขนาดของรูล้น เพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะเกิดโพรงหดตัวจากรูล้นเข้าไปจนถึงชิ้นงาน แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปก็จะทำให้อุณหภูมิเย็นตัวก่อนที่ชิ้นงานจะเย็นตัว

ระบบป้อนจ่ายน้ำโลหะ (Gating and Riserling)

- ออกแบบรูล้น (Riser) ให้มีปริมาณน้ำโลหะสำรองในปริมาณมากเพียงพอที่จะไหลป้อนเติมเข้าสู่ชิ้นงานในขณะที่หดตัวระหว่างการแข็งตัวของน้ำโลหะ เลือกตำแหน่งจัดวางรูล้นในตำแหน่งที่น้ำโลหะชิ้นงานจะเกิดการแข็งตัวช่วงหลังสุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่น นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณา ระยะไหลป้อนเติมของน้ำโลหะจากรูล้นเข้าสู่ชิ้นงานร่วมด้วยเสมอในการออกแบบ

- ใช้วัสดุเพิ่มความร้อน (Exothermic Materials) ปกคลุมผิวหน้าน้ำโลหะในรูล้นเพื่อยืดระยะเวลาให้น้ำโลหะในรูล้นคงอยู่ในสภาพหลอมละลายยาวนานที่สุดที่จะสามารถเติมเต็มชิ้นงานได้ โดยให้น้ำโลหะในรูล้นมีการแข็งตัวช้ากว่าน้ำโลหะในโพรงแบบหล่อ

- เลือกใช้จำนวนรูล้นที่มากพอที่จะชดเชยน้ำโลหะเข้าสู่โพรงแบบหล่อตามพฤติกรรม การแข็งตัวของน้ำโลหะชนิดนั้นๆ และตามคุณภาพชิ้นงานที่ต้องการ

- ใช้ External และ Internal Chills เข้าช่วยกระตุ้นการแข็งตัวของน้ำโลหะในบริเวณที่น้ำโลหะจะเกิดการแข็งตัวช้าที่สุด เพราะ Chiller จะช่วยเพิ่ม End Effect ทำให้น้ำโลหะเต็มสมบูรณ์หรือแก้ไขโดยการเพิ่มค่า Modulus ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลป้อนเติมน้ำโลหะจากรูล้น หรือเพิ่มครีบบนชิ้นงานเพื่อกระตุ้นการแข็งตัวให้เร็วขึ้นด้วยการลดอุณหภูมิน้ำโลหะในส่วนที่หนากว่า

2.4.3 Cold Shut or Cold Lap (ชิ้นงานหล่อไม่เต็ม)

ลักษณะทั่วไปของตำหนิ เป็นเส้นแบ่งขอบเขตแสดงความไม่ต่อเนื่องของเนื้อโลหะ ขอบโค้งมนลงบรรจบกันที่เส้นแบ่งเขตดังรูปที่ 2.10 ตำหนิที่เกิดขึ้นอาจจะตื้นหรือลึกไม่แน่นอน ตำหนิอาจจะสั้นหรือยาวตลอดหน้าตัดชิ้นงาน ในกรณีที่เป็นตำหนิน้อยที่สุดจะเป็นร่องตื้นๆ ขอบมน ชิ้นงานอาจมีขอบโค้งมนหรือมุมมน Cold Shut ที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าชิ้นงาน บาง ๆ - กว้าง ๆ โดยตลอดผิวหน้าจะเกิดขึ้นเนื่องจากสายน้ำโลหะไหลมาบรรจบกันด้วยอัตราการไหลที่แตกต่างกันตามความเร็วไหลที่ผ่าน Gate แยกต่างหาก



รูปที่ 2.10 ลักษณะของตำหนิเนื้อไม่ประสาน [7]

สาเหตุ


- ความสามารถในการไหลของน้ำโลหะต่ำไป (Fluidity) ผิวหน้าน้ำโลหะมีออกไซด์ปกคลุมอยู่
- เทน้ำโลหะลงแบบหล่ออย่างช้า ๆ หรือเท ๆ - หยุด ๆ
- แบบหล่อมีการระบายก๊าซออกจากแบบไม่ดีพอ

การแก้ไข

- เพิ่มอุณหภูมิเท
- ทำให้น้ำโลหะมีการไหลตัวดีขึ้น โดยใช้การปรุงแต่น้ำโลหะด้วยธาตุผสมเติมในปริมาณที่ยอมรับได้ หรือเปลี่ยนชนิดของโลหะชิ้นงาน
- เพิ่มอัตราการเติมเต็ม โพรงแบบหล่อโดยการเปลี่ยนขนาดระบบป้อนจ่ายน้ำโลหะ (Gating)
- เพิ่มการระบายก๊าซออกจากโพรงแบบ

2.4.4 Misrun (เทไม่เต็ม)

ตำหนิประเภทนี้ชิ้นงานจะมีรูปร่างเต็มแต่ไม่สมบูรณ์โดยส่วนขอบชิ้นงานจะโค้งมน ในกรณีเหล็กหล่อขอบมนที่เกิดขึ้นจะมันงามและทำความสะอาดได้ง่าย ในขณะที่ตำหนิเทไม่เต็ม บางส่วนของชิ้นงานหายไป โดยเฉพาะส่วนชิ้นงานที่ไกลจาก Gate ขอบส่วนชิ้นงานที่หายไปจะโค้งมนและเงามันสวยงาม ดังรูปที่ 2.11

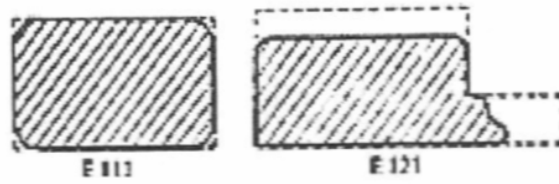

รูปที่ 2.11 ลักษณะการเกิดตำหนิวงไม่เต็มแบบ [7]

สาเหตุ

- ความสามารถในการไหลตัวของน้ำโลหะต่ำ อุณหภูมิเทต่ำ เกิด Oxidation ของน้ำโลหะ
- เหน้าโลหะเข้าไป ขนาดของ Gate เล็กเกินไป หรือจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
- การระบายก๊าซออกจากโพรงแบบหล่อไม่เพียงพอ
- ในกรณีที่เป็นแบบถาวรอุณหภูมิแบบหล่อต่ำไป

การแก้ไข

- ควบคุมอุณหภูมิเทน้ำโลหะให้เหมาะสมกับชนิด - ส่วนผสมของน้ำโลหะและขนาดของชิ้นงาน
- ตรวจสอบขนาด Gate และแก้ไขตำแหน่งที่จัดวาง
- ในแบบหล่อถาวรเพิ่มอุณหภูมิแบบหล่อให้สูงขึ้น
- เพิ่มระบายก๊าซหรือทำให้แบบหล่อให้สูงขึ้น
- ในกรณีที่เนื้อโลหะงานหายไปให้เพิ่มความหนาชิ้นงาน



รูปที่ 2.12 ตำหนิเทไม่เต็ม (Misrun) ที่เกิดขึ้นในชิ้นงานหล่อ [7]

2.5 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA : Measurement System Analysis) [8]

2.5.1 ระบบการวัด

ระบบการวัด คือกระบวนการในการกำหนดค่าทางตัวเลขให้กับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการประเมินระบบเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการ และชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกระบวนการว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ นอกจากนี้ระบบการวัดจะต้องมีความสามารถในการตรวจจับความผันแปรของกระบวนการได้ ดังนั้นระบบการวัดที่เชื่อถือได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสื่อความเป็นจริงของกระบวนการ วัดถูกต้องแล้วแต่มีค่าคงที่ของคุณสมบัติเฉพาะค่าหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น “ค่าจริง” ของวัดตามคุณสมบัติเฉพาะนั้นๆ โดยการวัดเป็นการกำหนดค่าที่เป็นตัวเลขให้กับคุณสมบัติเฉพาะเหล่านั้นในกระบวนการวัด หรือระบบการวัด จะมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เครื่องมือวัด พนักงานวัด วิธีการวัด สิ่งที่ได้รับการวัด และสิ่งแวดล้อมในการวัด แต่เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้เกิดความผันแปรจากระบบวัดขึ้น ซึ่งความผันแปรนี้มีอยู่ด้วยกันสองลักษณะคือ ความผันแปรที่เป็นไปโดยสาเหตุธรรมชาติ (Common Cause of Variation) ซึ่งความผันแปรจะอยู่ในเสถียรภาพที่สามารถทำนายได้ แต่ความผันแปรอีกลักษณะคือ ความผันแปรที่เป็นไปโดยสาเหตุแห่งความผิดพลาด (Special Cause of Variation) ความผันแปรนี้จะไม่เสถียรและไม่สามารถทำนายได้ ในการวัดเพื่อการประกันคุณภาพจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจจับสาเหตุแห่งความผิดพลาด แล้วทำการกำจัดทิ้ง ควบคุมไปกับการพยายามลดสาเหตุธรรมชาติแห่งความผันแปรอย่างต่อเนื่อง

2.5.2 การวิเคราะห์ระบบการวัด

การวิเคราะห์ระบบการวัด คือ เทคนิคที่ทำการศึกษาและประเมินความสามารถของระบบการวัดที่เกิดจากพนักงาน, เครื่องมือวัด, วิธีการที่ใช้ในการวัด, หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกวัด ถึงแหล่งของความคลาดเคลื่อนในระบบการวัดว่ามีความผันแปรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ การวิเคราะห์ระบบการวัดครั้งนี้คือ วิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดด้วยการประเมินค่าไบอัสของระบบ, การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเส้น และการวิเคราะห์คุณสมบัติความมีเสถียรภาพ ส่วนการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดทำโดยการประเมินผ่านค่ารีพีทเทบิลิตีและรีโพรดิวซิบิลิตีของระบบ

เนื่องจากข้อมูลทางวิศวกรรมนั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีลักษณะแบบช่วง (Discreet Data) และข้อมูลที่มีลักษณะแบบต่อเนื่อง (Continues Data) การรวบรวมข้อมูล ทำให้การวิเคราะห์ระบบการวัดนั้นจำเป็นต้องแยกวิธีการวิเคราะห์ออกเป็น 2 วิธี คือวิธีการประเมินความสามารถของระบบการวัดเมื่อข้อมูลที่ได้มาจากการวัดหรือข้อมูลจากลักษณะเชิงผันแปร

(Variable Characteristic) และวิธีการประเมินความสามารถของระบบการวัดเมื่อข้อมูลที่ได้มาจากการนับหรือข้อมูลจากคุณลักษณะเชิงคุณภาพ (Attribute)

2.5.2.1 การประเมินความสามารถของระบบการวัดเมื่อข้อมูลที่ได้มาจากการวัด

ซึ่งการประเมินความสามารถของระบบการวัดแบบนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือการประเมินความสามารถของระบบการวัดด้านความถูกต้อง (Accuracy) ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะมุ่งพิจารณาในคุณสมบัติ 3 ประการคือ การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านไบอัส (Bias) ของระบบการวัด การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพ (Stability) ของระบบการวัดและในส่วนที่ 2 คือการวิเคราะห์ความแม่นยำ (Precision) ของระบบการวัด ซึ่งในการในส่วนนี้ จะมุ่งพิจารณาในคุณสมบัติ 2 ประการคือ ความสามารถในการวัดซ้ำภายในเงื่อนไขเดียวกันหรือรีพีทเอบิลิตี้ (Repeatability) ซึ่งถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Error) ของระบบการวัดและความสามารถในการวัดซ้ำต่างเงื่อนไขหรือรีโพรดูซิบิลิตี้ (Reproducibility) ซึ่งถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Error) ของระบบการวัด

2.5.2.2 การประเมินความสามารถของระบบการวัดเมื่อข้อมูลที่ได้มาจากการนับ

ในการศึกษาความสามารถของระบบการวัดแบบอาศัยข้อมูลนับ จะเป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบชิ้นงานที่ทำการตรวจกับพิคัดของข้อกำหนดเฉพาะซึ่งทำให้สามารถประเมินผลของข้อมูลออกมาเป็นที่ยอมรับ และปฏิเสธ หรือ ผ่านและไม่ผ่าน จึงไม่สามารถประเมินผลได้ว่าคุณภาพของงานที่ตรวจสอบได้นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร โดยมีเกณฑ์ในการยอมรับวัดจากค่าประสิทธิภาพของการตรวจสอบ

(Screen Effectiveness) ดังต่อไปนี้

<10% Error	สามารถยอมรับความสามารถในระดับการวัดได้
10 ถึง 30 % Error	อาจจะยอมรับได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญในสิ่งประยุกต์ใช้
>30% Error	ไม่สามารถยอมรับความสามารถระบบการวัดได้ มีความจำเป็นต้องหาถึงสาเหตุความผันแปร แล้วทำการลดหรือกำจัดทิ้ง

ในการศึกษาความสามารถของระบบการวัดนี้ สามารถของระบบการวัดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีการประเมินผลในระยะสั้น (Short Method) และวิธีการประเมินผลในระยะยาว (Long Method) โดยแนวความคิดของวิธีการประเมินผลในระยะสั้นจะอาศัยการจำแนกชิ้นตัวอย่างงานที่มีทั้งลักษณะดี ไม่ดีและก้ำกึ่ง (Marginal) ในจำนวนที่เหมาะสม แล้วให้พนักงานที่สุ่มมาหรือกำหนดไว้ล่วงหน้าทำการตรวจสอบ เพื่อจำแนกผลการตรวจสอบเป็นผ่านและไม่ผ่าน จากนั้นจะพิจารณาว่าผลการตรวจสอบซ้ำมีคุณภาพตรงกับคุณภาพตรงกับคุณภาพแท้จริงของสิ่งตัวอย่างงานหรือไม่ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวจะบ่งบอกถึง “ ความถูกต้อง ” ในการตรวจสอบโดยจะแบ่งลักษณะความถูกต้องนี้ออกเป็น “ ความลำเอียงของผู้ซื้อ (Consumer’s Bias) ” หมายถึง การที่พนักงานตรวจสอบมีแนวโน้มจะตรวจสอบแล้วสรุปผลว่า “ไม่ผ่าน” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และ “ ความลำเอียงของผู้ผลิต ” (Producer’s Bias) หมายถึง การที่พนักงานตรวจสอบมีแนวโน้มจะตรวจสอบแล้วสรุปผลว่า “ ผ่าน ” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ดี นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อความสามารถในการตรวจสอบซ้ำของพนักงานตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติจะทำการประเมินผลออกมาในรูปของ “ ความมีประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ” ที่หมายถึง ความสามารถของระบบการวัด (หรือตรวจสอบ) ในการแยกแยะงานที่ไม่ดีออกจากงานที่ดี

2.5.3 ขั้นตอนการประเมินผลระบบการตรวจสอบในระยะสั้น

ในการประเมินผลระบบการวัดหรือระบบการตรวจสอบในระยะสั้น มีกระบวนการในการประเมินผลดังนี้

1. ทำการเลือก “ คณะผู้ชำนาญการ ” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี/เสีย และลูกค้าให้การยอมรับในผลการตรวจสอบดังกล่าว
2. ให้กำหนด “ ล็อตมาตรฐาน (Standard Lots)” สำหรับใช้ในการตรวจสอบเพื่อประเมินความสามารถของระบบการตรวจสอบ โดย Fasser and Brettner แนะนำให้ล็อตมาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งตัวอย่างงานที่มีคุณภาพดี 1 ใน 3 ของสิ่งตัวอย่างทั้งหมด โดยมีสิ่งตัวอย่างงานที่มีคุณภาพดี 1 ใน 3 และของสิ่งตัวอย่างทั้งหมดและอีก 1 ใน 3 เป็นสิ่งตัวอย่างที่มีคุณภาพก้ำกึ่งหรือมาร์จินัล (Marginal) โดยงานก้ำกึ่งนี้ควรจะประกอบด้วยงานดีแบบก้ำกึ่ง (Marginal Conformity) และงานไม่ดีแบบก้ำกึ่ง (Marginal Nonconformity) อย่างละครึ่ง ๆ
3. ทำการเลือกพนักงานวัดหรือพนักงานตรวจสอบมา 2 - 4 คน โดยพนักงานที่เลือกมาจะต้องเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ประจำในการตรวจสอบคุณภาพ และได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีพร้อมผ่านการสอบประเมินผลแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบที่อาศัยความรู้สึก เช่น กลิ่น รสชาติ สี ฯลฯ
4. ทำการกำหนดจำนวนชิ้นตัวอย่างงาน และจำนวนครั้งในการทดสอบซ้ำ โดยจำนวนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงานทดสอบดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ขนาดสิ่งตัวอย่างแนะนำในการประเมินผลระบบการตรวจสอบ [8]

จำนวนพนักงานตรวจสอบ	จำนวนชิ้นงานตัวอย่างที่ต่ำสุด	จำนวนทดลองซ้ำที่ต่ำสุด
1	24	5
2	18	4
3 หรือมากกว่า	12	3

5. ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นมาคนหนึ่งแล้วให้ตรวจสอบตัวอย่างงานแบบสุ่มเพื่อประเมินผลคุณภาพของสิ่งตัวอย่างว่า “ผ่าน (Good - G)” หรือ “ไม่ผ่าน (No Good - NG)” พร้อมการบันทึกผลในตารางทดสอบ
6. ทำการสุ่มพนักงานมาอีก แล้วดำเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 5 ทำเช่นนี้ไปจนครบการประเมินผลจากพนักงานทุกคน
7. ดำเนินการประเมินผลด้วยดัชนีต่าง ๆ ดังนี้

$$\% \text{ รัฟิทธิะบิลิติ์ของพนักงานตรวจสอบ} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่ผลการตรวจสอบเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$

$$\% \text{ ความไม่ไบ้อ์ของพนักงานตรวจสอบ} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่ผลการตรวจสอบเหมือนกันและถูกต้อง}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$

$$\% \text{ ประสิทธิผลด้านรัฟิทธิะบิลิติ์ของการตรวจสอบ} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่ผลการตรวจสอบเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$


$$\% \text{ ประสิทธิผลด้านไบ้อ์ของการตรวจสอบ} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พนักงานตรวจสอบได้ถูกต้องเหมือนกัน}}{\text{จำนวนชิ้นงานตรวจสอบ}}$$

8. ดำเนินการตัดสินใจจากผลการวิเคราะห์ โดยที่ถ้า ถ้าหากค่า % รัฟิทธิะบิลิติ์ของพนักงานตรวจสอบ (% Appraiser Score) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วให้ทำการอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงการประเมินผลพนักงานใหม่เพื่อปรับปรุงรัฟิทธิะบิลิติ์ให้ดีขึ้น และ ถ้า % ความไม่ไบ้อ์ของพนักงานตรวจสอบ (% Attribute Score) มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะต้องปรับปรุงวิธีการตรวจสอบใหม่หรือมีฉะนั้นจะต้องกำหนดให้ชิ้นงานได้รับการตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น

สำหรับ % ประสิทธิผลด้านรัฟิทธิะบิลิติ์ของการตรวจสอบ (% Screen Effective Score) และ % ประสิทธิผลด้านไบ้อ์ของการตรวจสอบ (% Attribute Screen Effective Score) ถ้าหากมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดแล้วมีความจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุจากดัชนีข้างต้น แล้วทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนั้นการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) จะเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติการวัดจากค่าที่ได้เพื่อแยกแหล่งความผันแปรออกมาเป็นชิ้นงาน (Part-to Part Variation; IV) พนักงานวัด (Appraiser Variation ;

AV) ความผันแปรร่วม (Interaction Variation; IV) และแหล่งผันแปรอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติมักจะมีแหล่งความผันแปรหลัก ๆ มาจากอุปกรณ์วัด (Equipment Variation; EV) ทั้งนี้การวิเคราะห์ระบบการวัดนี้จะอยู่ภายใต้ค่าที่ได้จากการประเมินผลระบบการวัด (Measurement System Evaluation; MSE)

เมื่อมีการวิเคราะห์ถึงความผันแปรจากระบบการวัด (Measurement System Variation - MSV) จะทำการประเมินเทียบกับข้อกำหนดเฉพาะ (Specification) หรือความผันแปรจากระบวนการผลิต (Manufacturing Process Variation - MPV) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ต้องพยายามทำให้ความผันแปรจากระบบการวัด มีค่าต่ำกว่าข้อกำหนดเฉพาะและความผันแปรจากระบวนการผลิตเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 2.13

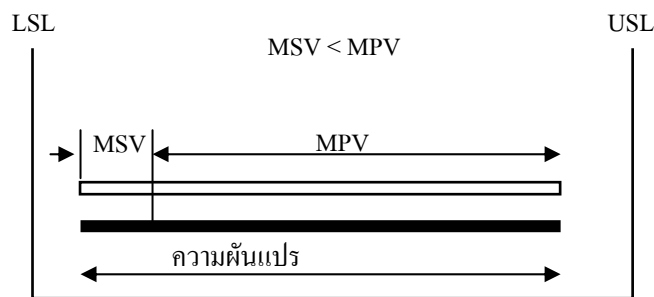

รูปที่ 2.13 แนวความคิดในการประเมินความผันแปร [8]


2.6 เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการดำเนินการ [9]

การดำเนินโครงการใดๆ จำเป็นต้องอาศัยการคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) การตัดสินใจบนข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ โดยข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกนำมาเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ (Information) ที่มีประโยชน์ด้วยวิธีทางสถิติ การนำเสนอข้อมูลควรมีการจัดให้อยู่ในรูปของกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในลักษณะข้อมูล เพื่อการตีความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ในการเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องระบุถึงจุดประสงค์ของการตัดสินใจก่อนเสมอ

2.6.1 แผนภาพพารेट (Pareto Diagram)

แผนภูมิพารेट เป็นกราฟแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหา กับปริมาณของปัญหา (หัวข้อของข้อมูลกับปริมาณของข้อมูล) นั้นๆ ใช้สำหรับวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของข้อมูลแบบ

หลายพวกตลอดจนใช้ในการพิจารณาถึงการจำแนกประเภทของข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์โดยมีประเด็นสำคัญในการตรวจสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล ก็จะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบค่าสะสมตามเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอ โดยแผนภาพดังกล่าวนี้จะอาศัยหลักการพารेटโต (Pareto Principle) ที่ว่า “สิ่งที่มีความสำคัญมากมีจำนวนเล็กน้อย (The Vital Few) และสิ่งที่มีความสำคัญน้อยมีจำนวนมาก (The Trivial Many)” ซึ่งตัวเลขประมาณการที่นิยมใช้ในการตัดสินใจคือ 80-20 หรือ 70-30 โดยลักษณะของแผนภาพพารेटโตแสดงดังรูปที่ 2.14

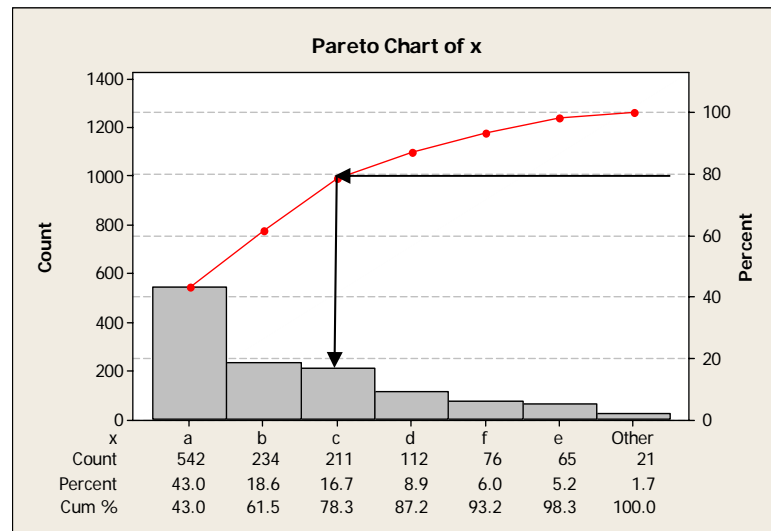


รูปที่ 2.14 ลักษณะของแผนภาพพารेटโต [9]

2.6.2 แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

แผนภาพสาเหตุและผลหรือแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของปัญหาที่พิจารณา โดยแผนภาพดังกล่าวจะได้อมาจากการกำหนดหัวข้อของปัญหาที่ชัดเจนแล้วจึงทำการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักการ 3 จริงคือ จาก สถานที่จริง ภายใต้สภาวะแวดล้อม โดยอาศัยของจริง ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Intrinsic Technology) มาช่วยในการระดมสมอง แผนภาพสาเหตุและผลจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ การวิเคราะห์ความผันแปร (Dispersion Analysis) การจำแนกตามกระบวนการ (Process Classification) และการกำหนดรายการสาเหตุ (Cause Enumeration) แต่เนื่องจากปัญหาที่นำมาดำเนินการแก้ไขในโครงการวิจัยนี้เป็นปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Intrinsic Technology) มาช่วยในการระดมสมอง จึงขออธิบายเฉพาะแผนภาพสาเหตุและผลประเภทกำหนดรายการสาเหตุ ดังนี้

- มีลักษณะคล้ายกับแผนภาพสาเหตุและผลประเภทวิเคราะห์ความผันแปร ซึ่งกล่าวถึงอาการหรือสาเหตุของปัญหาในขณะที่แผนภาพสาเหตุและผลประเภทการกำหนดรายการจะมุ่งสู่รายการสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ดังแสดงในรูปที่ 2.15
- มีประโยชน์คือทำให้ทราบถึงรายการของสาเหตุทั้งหมดเพื่อทำการพิสูจน์หาสาเหตุ
- ต้องทำการทบทวนอยู่เสมอว่าสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ศึกษาในตอนแรกหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสาเหตุหลักๆมิได้ถูกละเลย

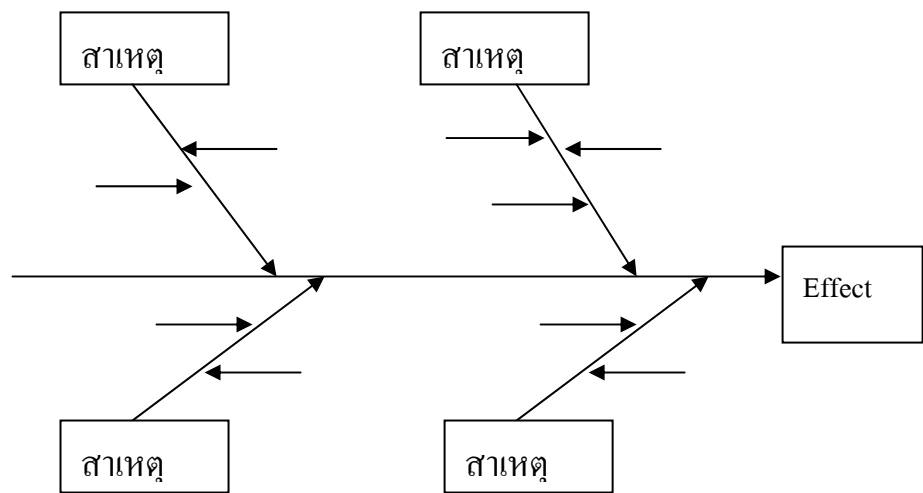

รูปที่ 2.15 โครงสร้างของแผนภาพสาเหตุและผลแบบกำหนดรายการสาเหตุ

2.6.3 แผนภูมิควบคุม (Control chart)

แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงความเสถียรภาพของข้อมูลโดยที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทเดียว นอกจากนั้นยังใช้เป็นตัวควบคุมค่าที่เราสนใจในกระบวนการอีกด้วย โดยแผนภูมิควบคุมนั้นเหมาะกับข้อมูล 2 กรณีคือ

1. ข้อมูลประเภทนับ เช่น P-chart สำหรับข้อมูลที่มีลึตไซท์ขนาดต่างกัน, NP-chart สำหรับข้อมูลที่มีขนาดของลึตไซท์เท่ากัน
2. ข้อมูลแบบวัด เช่น X bar- R chart, C-chart, U-chart

2.6.4 กราฟ (Graph)

กราฟเป็นเครื่องมือและวิธีการที่มีข้อได้เปรียบอย่างดียิ่ง ในการถ่ายทอดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้ดี สะดวกต่อการแปล

ความหมายและสามารถให้รายละเอียดของการเปรียบเทียบได้ดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้เพราะกราฟสามารถมองเห็นถึงลักษณะของข้อมูลต่างๆ ได้ทันที

2.7 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ(FMEA) [1]

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis; FMEA) เป็นกลวิธีที่ใช้ในการเข้าถึงปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการศึกษาปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการศึกษาปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการศึกษาปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปรากฏขึ้นมา ซึ่งกลวิธีดังกล่าวนี้ถือว่าการเสริมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับวิศวกรให้มีลำดับทางความคิดที่เป็นระบบมีขั้นตอน และมีการจัดลำดับก่อนหลังของการแก้ปัญหา โดยเน้นไปที่การป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิด (Most Likely Failure) โดยในที่นี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Process FMEA)

2.7.1 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ

2.7.1.1 รายละเอียดของกระบวนการ (Process Description/Function)

ในการกำหนดรายละเอียดของกระบวนการนั้นต้องแยกขั้นตอนภายในกระบวนการที่ทำการศึกษาให้เป็นขั้นตอนย่อยก่อนซึ่งจะต้องบรรยายถึงหน้าที่ การใช้งานที่มีที่น่าจะมีผลต่อปัญหาที่สนใจ

2.7.1.2 ระบุถึงปัจจัยที่ป้อนเข้าที่สำคัญต่อกระบวนการ (Key Process Input)

การระบุถึงปัจจัยป้อนเข้าที่สำคัญต่อกระบวนการต้องบอกให้ได้ว่าปัจจัยที่ป้อนเข้าไปในนั้นทำไปเพื่ออะไร โดยในที่นี้จะต้องผ่านการระดมสมอง และวิเคราะห์ผ่านแผนภาพสาเหตุและผล

2.7.1.3 ลักษณะข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด (Potential Failure Mode)

การกำหนดลักษณะข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดนั้น ต้องตั้งคำถามในขั้นตอนย่อยๆ ของกระบวนการนั้น ถ้าการทำงานในแต่ละขั้นตอนไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่ต้องการแล้วลักษณะข้อบกพร่องจะต้องเป็นอย่างไร

2.7.1.4 ลักษณะผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด (Potential Failure Effect)

การกำหนดลักษณะผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดนั้นต้องตอบคำถามให้ได้ว่าถ้าหากลักษณะข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อปัญหาที่สนใจอย่างไร

2.7.1.5 ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of the Effect)

ถ้าหากลักษณะข้อบกพร่องนั้น เกิดขึ้นแล้ว จะมีความรุนแรงของผลกระทบมากน้อยเพียงไร ซึ่งต้องมีการให้คะแนนของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย

2.7.1.6 สาเหตุที่มีแนวโน้มในการเกิดข้อบกพร่อง

โดยการระบุถึงสาเหตุที่มีแนวโน้มในการเกิดข้อบกพร่อง หรือสาเหตุที่ทำให้ลักษณะข้อบกพร่องเกิดขึ้น

2.7.1.7 โอกาสในการเกิด (Occurrence)

โอกาสในการเกิด หมายถึง อัตราที่แสดงถึงจำนวนความถี่และ/หรือ จำนวนข้อบกพร่องสะสมที่ได้คาดหมายไว้ สำหรับสาเหตุหนึ่งๆ ภายใต้ระบบควบคุมที่มีอยู่ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน

2.7.1.8 การตรวจจับ (Detection)

การตรวจจับ หมายถึง การประเมินถึงโอกาสที่มีการใช้การควบคุมกระบวนการ แล้วจะตรวจพบแนวโน้มของสาเหตุ และกลไกของข้อบกพร่อง (จุดอ่อนของกระบวนการ) หรือ ความน่าจะเป็นในการใช้การควบคุมกระบวนการ แล้วจะตรวจพบลักษณะข้อบกพร่องก่อนที่จะมีขึ้นส่วนประกอบออกมาจากสายการประกอบ หรือจุดปฏิบัติงานผลิต ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนสามารถดูรายละเอียดได้จากภาคผนวก ก ตารางที่ ก4-ก6

2.7.1.9 ตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (RPN) คือ ผลลัพธ์ของความรุนแรง โอกาสในการเกิด และการตรวจจับ เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ดังแสดงในสมการที่ 2.1

$$RPN = S * O * D \quad \dots\dots\dots(2.1)$$

เมื่อ	S	หมายถึง ความรุนแรง (Severity)
	O	หมายถึง โอกาสในการเกิด (Occurrence)
	D	หมายถึง การตรวจจับ (Detection)


หมายเหตุ : ค่า RPN จะขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักการพาเรโต โดยมีคะแนนระหว่าง 1 ถึง 1,000 โดยค่า RPN ที่มีค่าสูงๆมีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อลดค่า RPN ลง และไม่ว่าค่า RPN จะมีค่าเท่าใดก็ตาม ผู้วิเคราะห์ควรเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษถ้าหากค่าคะแนนความรุนแรง(Severity)มีค่ามากที่สุด

2.8 การทดสอบสมมุติฐาน [10]

การทดสอบสมมุติฐาน (Test of Hypothesis) เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อยืนยันความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่อธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นจริง และเรียกข้อความที่แสดงถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่หมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจริงว่าสมมุติฐานเชิงสถิติ (Statistical Hypothesis) ได้แก่ สมมุติฐานหลัก(Null Hypothesis ; H_0) และสมมุติฐานอื่น (Alternative Hypothesis ; H_1) โดยสมมุติฐานหลัก คือ สมมุติฐานที่เชื่อว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงและต้องการทำการทดสอบเพื่อที่จะปฏิเสธสมมุติฐานนี้ ส่วนสมมุติฐานอื่น คือ สภาวะที่ต้องการยืนยันด้วยเหตุผล การตัดสินใจแบบทดสอบสมมุติฐานนี้มีโอกาสในการผิดพลาดได้ 2 ชนิด คือ

- ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I Error) : การปฏิเสธสมมุติฐานหลักทั้งที่ในความเป็นจริงสมมุติฐานหลักถูกต้องอยู่แล้ว เรียกว่าระดับนัยสำคัญ(Significant Level) แทนด้วยสัญลักษณ์ α
- ความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II Error) : การไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักทั้งที่ในความเป็นจริงสมมุติฐานหลักไม่ถูกต้องแทนด้วยสัญลักษณ์ β และ $1-\beta$ คืออำนาจในการทดสอบ(Power of Test) ในการทดสอบสมมุติฐานนั้นต้องออกแบบวิธีการตัดสินใจให้มีระดับนัยสำคัญคงที่และมีค่าต่างๆ เช่น 0.05 หรือ 0.1 และให้อำนาจในการทดสอบมีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเลือก H_1 ต้องกระทำอย่างมีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนจริงๆ ซึ่งเรียกว่า การตัดสินใจแบบยืนยัน (Strong Conclusion) ซึ่งในการตัดสินใจโดยการทดสอบสมมุติฐานสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตั้งสมมุติฐานตามสิ่งที่ต้องการทดสอบ
2. กำหนดวิธีการตัดสินใจ ด้วยการพิจารณาถึงตัวสถิติสำหรับการทดสอบพารามิเตอร์ รวมถึงการแจกแจงของตัวสถิติดังกล่าวซึ่งอธิบายขนาดความผันแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างเงื่อนไขของการทดลอง (Reproducibility) และกำหนดช่วงการปฏิเสธและการยอมรับภายใต้ค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด
3. ออกแบบการทดลอง ด้วยการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยให้อำนาจในการทดสอบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

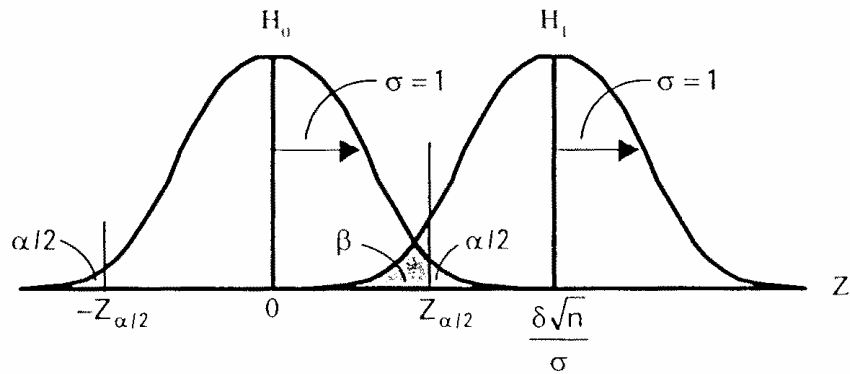

รูปที่ 2.16 การแจกแจงของตัวสถิติ X ภายใต้ H_0 และ H_1 [10]

4. ดำเนินการทดลองตามที่ออกแบบไว้
5. ตัดสินใจตามวิธีการตัดสินใจที่กำหนดไว้ โดยหากข้อมูลอยู่ในช่วงการยอมรับให้สรุปว่าไม่มีเหตุผลในการปฏิเสธสมมุติฐานเนื่องจากข้อมูลอยู่ในช่วงความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ แต่หากข้อมูลอยู่ในช่วงการปฏิเสธให้ทำการปฏิเสธสมมุติฐาน

2.9 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE) [11, 12]

ในการตัดสินใจทางวิศวกรรมในบางครั้งนั้น ข้อมูลที่จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์และทำการตัดสินใจอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บมาจากการปฏิบัติงานในสภาวะจริงได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นไม่มีสารสนเทศเพียงพอที่จะนำมาใช้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถรวบรวมสารสนเทศที่ผู้ตัดสินใจต้องการใช้ในการวิเคราะห์แต่ก่อนที่จำทำการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นมา ผู้ตัดสินใจจำเป็นที่จะต้องวางแผนการทดลองให้ดีเสียก่อนเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและเข้ามาปะปนกับข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงต้องทำการออกแบบการทดลองก่อนเป็นอันดับแรก นั่นก็คือเป็นการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการทดลองที่จะทำให้สามารถตีความหมายถึงสาเหตุและผลต่อการตัดสินใจที่ต้องการได้โดยหลักการสำคัญในการออกแบบการทดลองมี 3 ประการคือ

- หลักการสุ่ม (Randomization) วัตถุประสงค์เพื่อทำการเกลี่ยออก (Balance Out) ของอิทธิพลแทรกซ้อน (Noise Effect) ต่างๆ ที่มีต่อข้อมูล โดยแต่ละเงื่อนไขของการทดลองจะมีโอกาสที่จะได้รับการเลือกทำการทดลองก่อนหรือหลังที่เท่าเทียมกัน
- หลักการซ้ำ (Replication) วัตถุประสงค์เพื่อการกำจัดออก (Average Out) ซึ่งอิทธิพลแทรกซ้อนต่างๆที่มีในข้อมูล ซึ่งการทำซ้ำจะสะท้อนถึงแหล่งความผันแปรระหว่างการทดลอง (Between

Condition) และความผันแปรในการทดลอง (Within Condition) โดยวิธีการทำซ้ำนั้นจะทำการทดลองซ้ำภายใต้เงื่อนไขเดียวกันแต่ไม่ใช่การวัดซ้ำในหนึ่งการทดลอง (Repeat)

- หลักการบล็อก (Blocking) วัตถุประสงค์เพื่อลดอิทธิพลแทรกซ้อนออกไปเพื่อสร้างความแม่นยำในข้อมูลให้มากขึ้น

การออกแบบการทดลองในปัจจุบันมีหลายวิธี ซึ่งจะแตกต่างกันบ้างแต่โดยหลักการแล้วจะมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยแยกได้ดังนี้

2.9.1 การทดลองแบบแฟกทอเรียล (Factorial Experiment) [12]

การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลใช้กันมากในการทดลองที่ต้องการศึกษาถึงผลของปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป และผลของอิทธิพลร่วมของปัจจัยต่างๆ ดังนั้น การทดลองแบบแฟกทอเรียลนี้จึงเป็นการทดลองที่ให้สารสนเทศครบและพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบการทดลองขั้นสูงต่อไป ในกรณีที่มีปัจจัยอยู่เป็นจำนวนมากสิ่งสำคัญคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลของอิทธิพลร่วมของปัจจัยต่างๆ ซึ่งถ้าละเลยหรือไม่สนใจแล้วอาจทำให้การตีความหมายผิดพลาดไปได้แต่การที่ต้องการรู้ถึงผลของปัจจัยจำนวนมากนั้นเป็นเหตุให้การทดลองมีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจไปกระทบกับต้นทุนการผลิตหรือการทดลองนั้นยังมีความรู้ในงานที่ต้องการศึกษาไม่สูงนัก มีความจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อกรอง (Screening Design) ปัจจัยต่างๆ ที่สงสัยออกไปก่อน ซึ่งการออกแบบการทดลองแบบนี้เรียกว่า 2^k แฟกทอเรียล (สองกำลังแฟกทอเรียล) ซึ่ง เลข 2 หมายถึง จำนวนระดับ (Level) อักษร K หมายถึง จำนวนปัจจัย (Factor) การทดลองแบบ 2^k แฟกทอเรียล เป็นการทดลองที่มีจำนวนของปัจจัยเท่าไรก็ได้ตามแต่ที่กำหนด แต่จำนวนของระดับที่ใช้ในการทดลองนั้นมีเพียง 2 ระดับเท่านั้นในทุกๆ ปัจจัยที่ทำการศึกษา

ขั้นตอนในการออกแบบการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ

ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้และกำหนดหัวข้อปัญหาที่ง่ายและชัดเจนต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกปัจจัยและระดับของปัจจัย ผู้ทดลองจะต้องตัดสินใจว่าปัจจัยตัวใดที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของกระบวนการหรือระบบโดยแยกปัจจัยเหล่านี้ออกเป็นปัจจัยออกแบบที่เป็นไปได้ (Potential Design Factor) และปัจจัยรบกวน (Nuisance Factor) โดยปัจจัยที่ออกแบบที่เป็นไปได้นั้น สามารถแยกออกเป็นปัจจัยที่เลือกมาทำการศึกษหรือปัจจัยออกแบบ (Design Factor) ปัจจัยที่ควบคุมให้คงที่ (Hold-constant Factors) และปัจจัยที่ยอมเปลี่ยนแปลงได้ (Allow-to-Vary Factors) โดยปัจจัยสุดท้ายนี้จะต้องทำการเกลี่ยออกด้วยหลักการสุ่มเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเงื่อนไขของการทดลองนี้จะได้รับความผันแปรจากปัจจัยนี้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ปัจจัยรบกวน ปัจจัยนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นปัจจัยรบกวนที่สามารถควบคุมได้ (Controllable Nuisance Factor) เช่น ลีตของวัสดุหรือ

วันที่ทำการทดลอง ซึ่งผู้ทดลองสามารถทำการเลือกได้ และปัจจัยรบกวนที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable Nuisance Factor) เช่น ความผันแปรที่เกิดขึ้นภายในลึอกของวัสดุ เป็นต้น ในการเลือกระดับของปัจจัยนั้น ผู้ทดลองจะต้องมีความรู้ในกระบวนการนั้นหรือทำการปรึกษากับผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลก่อนที่จะทำการตัดสินใจเลือกระดับของปัจจัยในการทดลอง

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวแปรตอบสนอง ตัวแปรที่ผู้ทดลองเลือกมาต้องเป็นตัวแปรที่ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ (Useful Information) เกี่ยวกับกระบวนการที่ทำการศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าการประเมินและการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าระบบการวัดมีความผันแปรอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ นั่นก็คือเกิดความผันแปรจากระบบการวัดมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ได้จากการทดลองและอาจทำให้ผลการทดลองมีความถูกต้องน้อยลง

2.9.2 การออกแบบการทดลองแบบทาคุชิ (Taguchi Method) [13]

สำหรับในกรณีนี้เป็นชนิดหนึ่งในการประยุกต์การออกแบบการทดลองปัจจัยควบคุม (Control factor) เช่น ขนาดของชิ้นส่วนสามารถควบคุมได้ง่ายโดยผู้ออกแบบปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factor) หรือ Noise factor เช่น ตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อม การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ยังเป็นแหล่งของความผันแปรอีกด้วย ซึ่งอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปรเหล่านี้ไม่สามารถที่จะจำกัดได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของ Robust design (RD) เป็นการลดความแปรของผลิตภัณฑ์ โดยทำการลดความไวของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อแหล่งความแปร โดยทำการควบคุมแหล่งความผันแปรเหล่านี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ Robust design (RD) จะลดความผันแปรของค่าตอบสนอง โดยทำการเลือกปรับตั้งปัจจัยควบคุม (Control factor) เพื่อลดอิทธิพลของตัวแปรที่ควบคุมได้ยาก (Hard - too - Control Noise) นี้คือจุดสำคัญของ off line quality control

จะเห็นว่าจากการออกแบบการทดลองแบบทาคุชิ ต้องทำการพิจารณาถึง Noise factor ด้วย ซึ่งในการทำการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ทำการพิจารณาถึง Noise factor จึงทำการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล

ในกรณีศึกษาข้อมูลของผู้วิจัยนั้นตัวแปรตอบสนองของงานวิจัยนี้มีลักษณะ Good หรือ No Good เนื่องจากตาราง ANOVA นั้นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในการหา ดังนั้นเราต้องทำการแปลงข้อมูลที่เป็นลักษณะ Good หรือ No Good ให้เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งมีแนวความคิดในการแปลงลักษณะชิ้นงาน Good ให้มีค่าเท่ากับ 1 หรือสิ่งที่เราสนใจและชิ้นงาน No Good สิ่งที่เราไม่ได้สนใจ ให้มีค่า

เท่ากับ 0 หรือสามารถ กลับความหมายกันได้ จากนั้นก็คำนวณตาราง ANOVA ได้ดังตามสูตรตารางที่ 2.6 ตาราง ANOVA

แนวความคิดในการคำนวณหาตาราง ANOVA ในกรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็น 0 และ 1

- ใช้การคำนวณเช่นเดียวกับข้อมูล Variable โดยกำหนด ให้ข้อมูลเป็น 0 และ 1
- กรณี balance design (ทำการทดลองเท่ากันตลอด) ให้วิเคราะห์ด้วยสัดส่วนของสิ่งที่สนใจ (number of success)
- กรณี (Unbalance design) ให้วิเคราะห์ด้วยสัดส่วนของสิ่งที่สนใจ (Proportion)

ตารางที่ 2.6 ตาราง ANOVA (สูตร)

แหล่งผันแปร	SS	DF	MS	F
A	$\frac{T_A^2}{bn} - \frac{T^2}{N}$	a-1	$\frac{SS_A}{(a-1)}$	$\frac{MS_A}{MS_E}$
B	$\frac{T_B^2}{an} - \frac{T^2}{N}$	b-1	$\frac{SS_B}{(b-1)}$	$\frac{MS_B}{MS_E}$
A×B	$\frac{Y^2}{n} - \frac{T^2}{N} - SS_A - SS_B$	(a-1)(b-1)	$\frac{SS_{AB}}{(a-1)(b-1)}$	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
Error	$SS_T - SS_A - SS_B - SS_{AB}$	(N-1)-(a-1)-(b-1)-(a-1)-(b-1)		
Total	$T - \frac{T^2}{N}$	N-1		

จากนั้นทำการวิเคราะห์ตาราง ANOVA จากแหล่งผันแปรโดยเทียบกับ ตัว สถิติ F โดยถ้าแหล่งผันแปรตัวไหนที่มีอย่างมีนัยสำคัญผลเมื่อเทียบกับตัวสถิติ F ตัวสถิติ F จะมีค่ามากกว่าส่วนตัวแหล่งผันแปร

ตัวไหนที่ไม่มีผลอย่างไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตัวสถิติ F ตัวสถิติ F จะมีค่าน้อย ทั้งนี้ต้องพิจารณาค่า α ในการวิเคราะห์ด้วย

บทที่ 3 สภาพปัจจุบันของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการคือบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด (โรงงานบางมด) เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนงานหล่อเหล็กเหนียวทุกชนิด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อปี โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ทำการออกแบบแม่พิมพ์ แล้วจึงหล่อขึ้นงาน เเจียรแต่ง อบชุบ ทดสอบ ทำสีและตรวจสอบขั้นสุดท้าย ในบทนี้จะขอกกล่าวถึง รายละเอียดของบริษัท ประวัติความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานและสภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด (Burapa Steel Company Limited)
ที่ตั้ง	: เลขที่ 715 หมู่ 1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ทุนจดทะเบียน	: 100 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน	: 200 คน
พื้นที่โรงงาน	: 7 ไร่
การดำเนินธุรกิจ	: ผลิตเหล็กกล้าหล่อรูปพรรณ
การรับรองมาตรฐาน	: ISO 9001 : 2000

3.2 ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2517 : จัดตั้งบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด (โรงงานบางมด) เพื่อทำการผลิตชิ้นงานหล่อเหล็กเหนียวทุกชนิด


พ.ศ.2533 : จัดตั้งบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ เนชชั่นแนล ไอออนเวิร์ค จำกัด ขึ้นที่อำเภอมหาชัยเพื่อทำการผลิตเหล็กหล่อทุกชนิด

3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัดและบริษัทในเครือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนประกอบของช่วงล่างรถบรรทุก ชิ้นส่วนประกอบของชุดชุดตัดในรถแบ็คโฮ เหล็ก สแตนเลสทนความร้อนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะขอกกล่าวถึงชิ้นส่วนประกอบของช่วงล่างรถบรรทุก

3.4 โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน แสดงถึงระบบการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดในโรงงานว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง ดังแสดงในรูปที่ 3.1

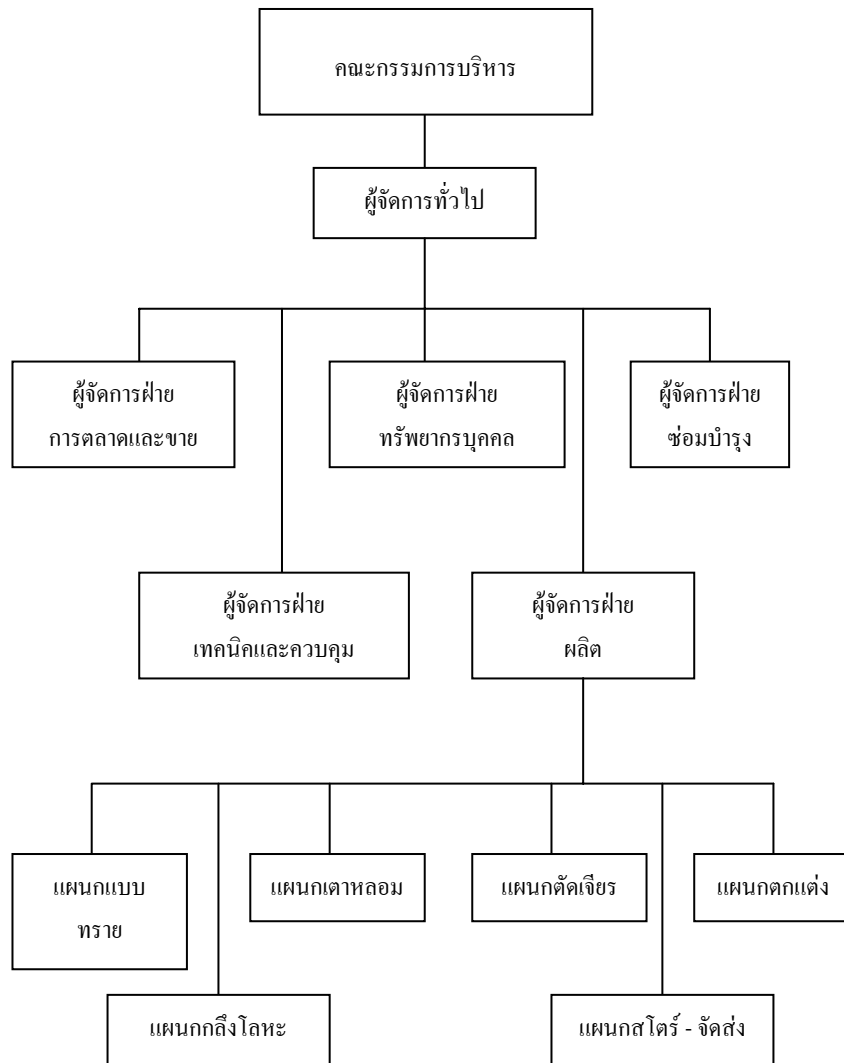

รูปที่ 3.1 โครงสร้างขององค์กร

3.5 หน้าที่ของฝ่ายผลิต

ในกระบวนการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานหล่อทั้งหมดส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยฝ่ายผลิต ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

- 1) ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการทำงาน
- 2) ควบคุมกระบวนการผลิตให้เกิด ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

และการเพิ่มผลผลิต (Productivity)

ดังนั้นจะขอก้าวเฉพาะรายละเอียดของแผนกที่เกี่ยวข้องในฝ่ายผลิต โดยแบ่งส่วนการทำงานออกเป็นแผนกเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.5.1.1 แผนกแบบทราย มีหน้าที่

- 1) ทำแบบทรายให้มีคุณภาพที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด

3.5.1.2 แผนกตัดเจียร มีหน้าที่

- 1) เจียรแต่งส่วนที่เกินออกมาจากชิ้นงานเช่น ครีบ และเชื่อมส่วนของชิ้นงานที่ขาดหายไป
- 2) อบชุบชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้

3.5.1.3 แผนกตกแต่ง มีหน้าที่

- 1) เชื่อมและเจียรแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนส่งงานและใช้เงาในการตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

3.5.1.4 แผนกกลึง มีหน้าที่


- 1) กลึงชิ้นงานให้มีขนาดตาม drawing ที่ลูกค้ากำหนด

3.5.1.5 แผนกสโตร-จัดส่ง มีหน้าที่

- 1) จัดเก็บชิ้นงานสำเร็จรูปไปส่งมอบต่อการขนถ่ายและส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเรียบร้อย

3.6 ประเภทของสินค้าที่ผลิตในปัจจุบัน

บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด ได้ทำการประกันคุณภาพสินค้าภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชิ้นส่วนช่วงล่างรถบรรทุกและงานหล่อต่างๆไป ดังรูปที่ 3.2, 3.3 และ 3.4

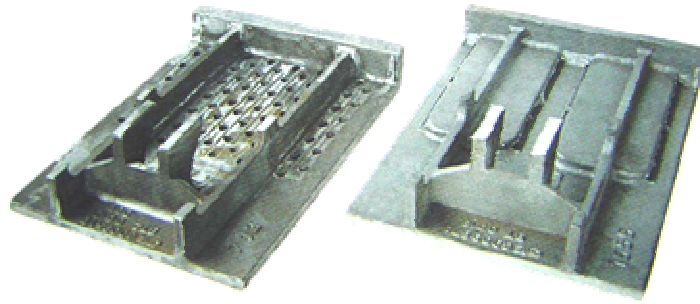

รูปที่ 3.2 ชิ้นส่วนของโรงปูนซีเมนต์



รูปที่ 3.3 ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการเกษตร




รูปที่ 3.4 ชิ้นงานช่วงล่างรถบรรทุก

3.7 กระบวนการทางธุรกิจ

การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการไหลของข้อมูลและวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการทำงานทั้งหมด รวมถึงจะได้ทราบถึงจุดที่ต้องทำการควบคุมคุณภาพเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังรูปที่ 3.5 พบว่ามีการไหลของข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่ลูกค้ามาถึงฝ่ายขาย และฝ่ายขายส่งข้อมูลความต้องการจากลูกค้าไปให้ฝ่ายต่างๆรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้ สำหรับการไหลของวัตถุดิบจะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อได้รับวัตถุดิบ แล้วส่งเข้าไปในโรงงานเพื่อให้ฝ่ายผลิตทำการผลิตชิ้นงานออกมาแล้วจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการธุรกิจของแต่ละฝ่ายจะมีตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการทำงาน ดังตารางที่ 3.1 ที่จะแสดงถึงเป้าหมายคุณภาพของแต่ละหน่วยงานและผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายคุณภาพ

ซึ่งจากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการธุรกิจสามารถบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ มีเพียงฝ่ายผลิตที่มีปัญหาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพได้ โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมงานซ่อมในโรงงานให้น้อยกว่า 12% ของจำนวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันฝ่ายผลิตมีปริมาณงานซ่อมอยู่ที่ประมาณ 15% ของจำนวนการผลิตทั้งหมด ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงต้องการให้ฝ่ายผลิตควบคุมปริมาณงานซ่อมให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงทำการศึกษากระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนในการหล่อชิ้นงานของฝ่ายผลิตเพื่อหาจุดบกพร่องและแนวทางแก้ไข

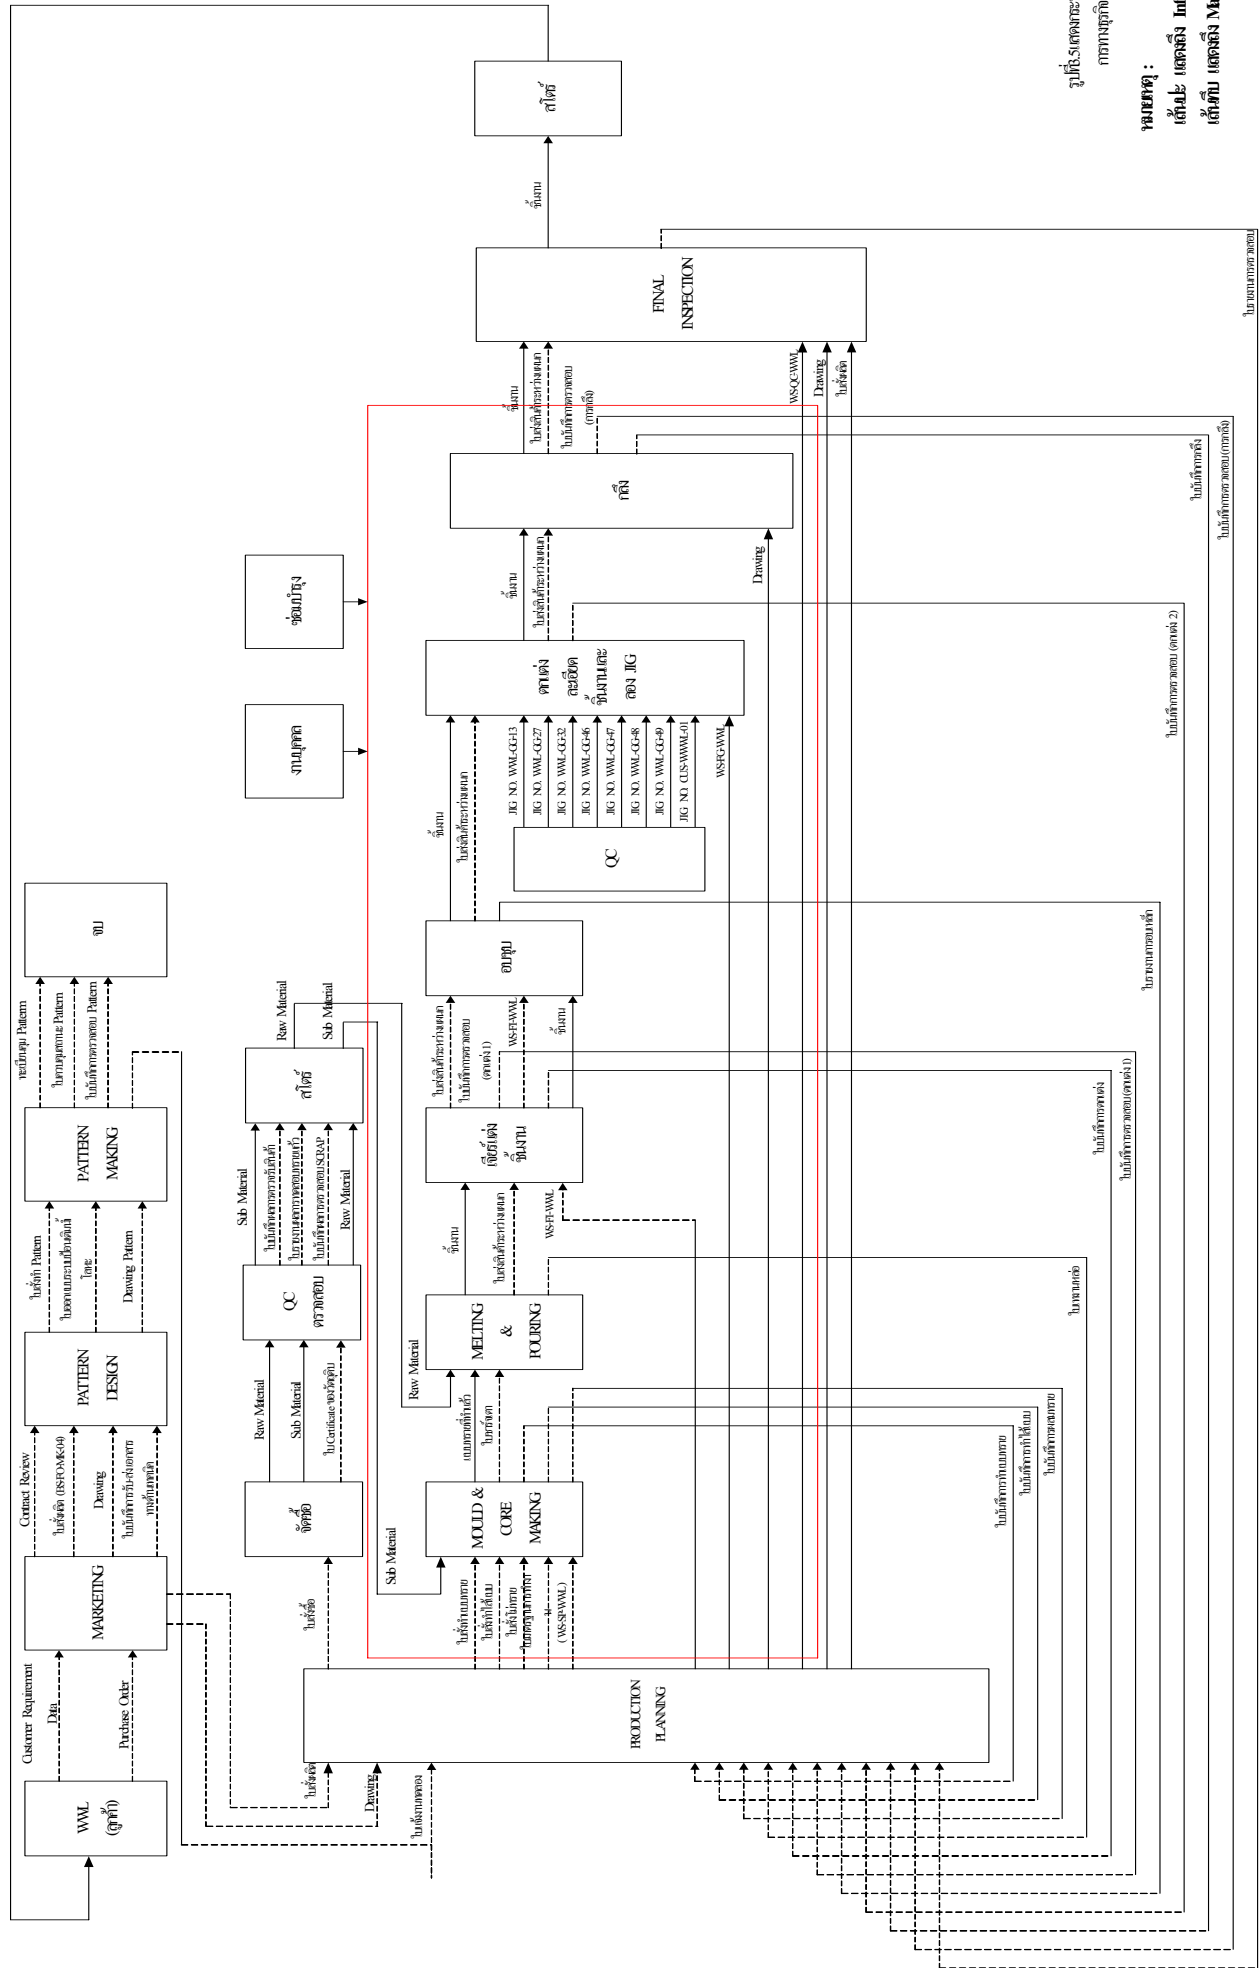


รูปนี้แสดงกระบวนการ
การไหลของข้อมูล
และวัสดุ

ตารางที่ 3.1 เป้าหมายคุณภาพของแต่ละหน่วยงานในบริษัท บุรพาเหล็กกล้า จำกัด

ปี พ.ศ.2547		ปี พ.ศ.2548				
หน่วยงาน	รายละเอียด	เป้าหมาย	ทำได้อจริง	รายละเอียด	เป้าหมาย	ทำได้อจริง
MK (ฝ่ายขาย)	ยอดรับงานลูกค้า	> 2,000 ตัน	2,100 ตัน	ยอดรับงานลูกค้า	> 2,200	2,350 ตัน
HR (ฝ่ายบุคคล)	ทำการฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตร	> 85 %	89%	ทำการฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตร	90%	92%
ST (สโตร์)	ควบคุมวัตถุดิบให้เสียหายน้อยที่สุดในแต่ละเดือน	< 0.25 %	0.18%	ควบคุมวัตถุดิบให้เสียหายน้อยที่สุดในแต่ละเดือน	<0.15	0.10%
PN (วางแผนการผลิต)	ส่งสินค้าให้ลูกค้าทันเวลา	> 80 %	82.5%	ส่งสินค้าให้ลูกค้าทันเวลา	>85%	88.8%
MT (ซ่อมบำรุง)	เครื่องจักร Break – down จากชั่วโมงทำงานปกติ	< 2%	1.1%	เครื่องจักร Break – down จากชั่วโมงทำงานปกติ	<1%	0.75%
PU (ฝ่ายจัดซื้อ)	จัดหาวัตถุดิบตรงตามความต้องการของโรงงาน	>95%	95.5%	จัดหาวัตถุดิบตรงตามความต้องการของโรงงาน	>97%	98%
TN (เทคนิคฯ)	1.% Yield - สแตนด์ส -เหล็กเหนียว 2.สร้าง Pattern สร้างตามกำหนด -Pattern ไม้ -Pattern AI	>45% >58% <60 วัน <90 วัน	46% 60% 55 วัน 86วัน	1.% Yield - สแตนด์ส -เหล็กเหนียว 2.สร้าง Pattern สร้างตามกำหนด -Pattern ไม้ -Pattern AI	>48% >60% <55 วัน <85 วัน	48.3% 62% 54วัน 80วัน
QC (ตรวจสอบคุณภาพ)	ควบคุมงาน Claim โดยนำหนักส่งสินค้าในแต่ละเดือน	< 0.5%	0.35%	ควบคุมงาน Claim โดยนำหนักส่งสินค้าในแต่ละเดือน	<0.3%	0.20%
PD (ฝ่ายผลิต)	1.ลดชิ้นงานเฉลี่ย 3เดือน 2.ควบคุมสัดส่วนของเสีย(Reject) ในโรงงาน 3.ควบคุมสัดส่วนงานซ่อม(Rework)ในโรงงาน	>130 ตัน <1.75 % <12%	131.8 ตัน 1.55% 15.06%	1.ลดชิ้นงานเฉลี่ย 3เดือน 2.ควบคุมสัดส่วนของเสีย(Reject) ในโรงงาน 3.ควบคุมสัดส่วนงานซ่อม(Rework)ในโรงงาน	>132 ตัน <1.5% <12%	133 ตัน 1.48% 14.49%

3.8 กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อ

กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อนั้นมีหลายขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน และสุดท้ายคือการบรรจุสินค้าเพื่อส่งออก ซึ่งกระบวนการผลิตแสดงไว้ดังรูปที่ 3.6 มีรายละเอียดการทำงานดังนี้

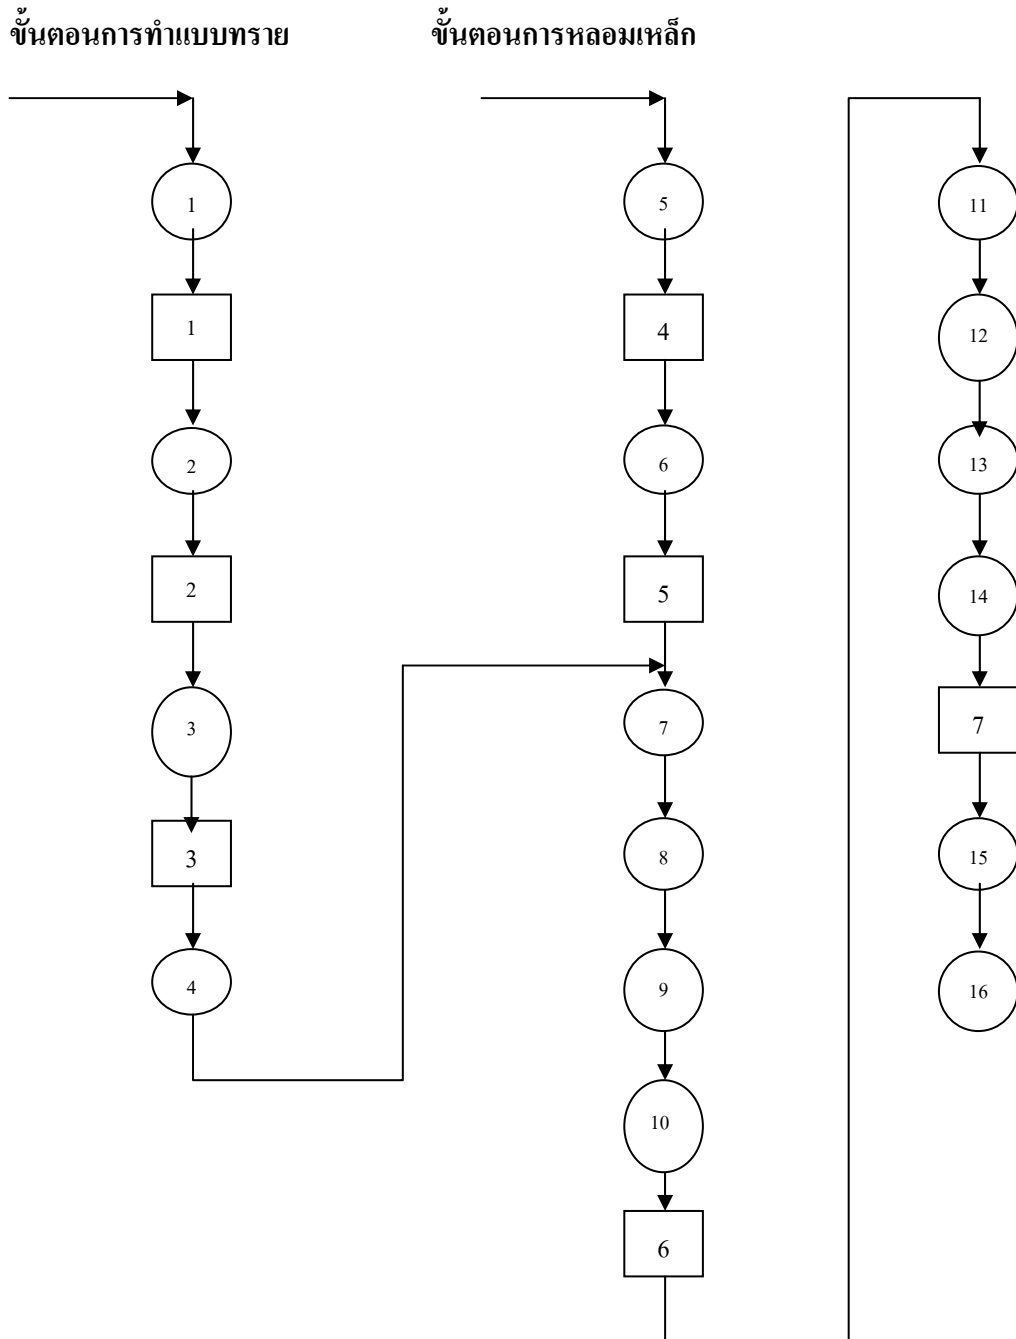

รูปที่ 3.6 แผนภูมิกระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของงานหล่อ

การปฏิบัติงาน ○	รายละเอียดของงาน	การตรวจสอบ □	รายละเอียดของงาน
1	รับทรายแก้ว	1	ตรวจสอบคุณภาพทราย
2	ผสมทรายเพื่อทำแบบ	2	ตรวจสอบส่วนผสมทราย
3	ทำแบบทราย	3	ตรวจสอบความแข็งแบบทราย
4	ประกอบแบบทราย	4	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุคิ
5	รับวัสดุคิ	5	ตรวจสอบค่าเคมีในน้ำเหล็ก
6	หลอมเหล็ก	6	ตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ
7	เทน้ำเหล็กลงแบบทราย	7	ตรวจสอบขั้นสุดท้าย
8	แกะทรายแบบออกจากชิ้นงาน		
9	ตัดรูคิออกจากชิ้นงาน		
10	ยิงทราย		
11	เชื่อม- เจียรแต่งชิ้นงาน		
12	อบชุบ		
13	เจียร-ลองเกจ		
14	กลึงชิ้นงาน		
15	ทำสี		
16	บรรจุชิ้นงานลงถัง		

สำหรับขั้นตอนการผลิตโดยละเอียดแสดงไว้ดังรูปที่ 3.7-3.26

ขั้นตอนที่ 1 ทางบริษัททำการซื้อวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วยเศษเหล็ก ทราายแก้วและธาตุผสม
ต่างๆ ดังรูปที่ 3.7-3.8



รูปที่ 3.7 เศษเหล็กที่นำเข้ามาเพื่อทำการหลอม



รูปที่ 3.8 การนำทราายแก้วไปตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ได้รับวัตถุดิบแล้วทางแผนก QC ต้องทำการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้
ได้คุณภาพก่อนส่งวัตถุดิบเข้าในสายการผลิต สำหรับเศษเหล็กจะทำการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี

ว่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับหรือไม่ และสำหรับทรายแก้วจะตรวจสอบความละเอียดของทรายและปริมาณฝุ่น ดังรูปที่ 3.9-3.10



รูปที่ 3.9 การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของเศษเหล็ก



รูปที่ 3.10 การตรวจสอบคุณภาพทรายแก้ว

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่มีการตรวจรับวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่นทรายแก้วจะนำไปผสมกับตัวประสาน (Binder) แล้วทำการตรวจสอบคุณสมบัติของทราย เช่น ความชื้นทราย ความโปร่งอากาศและความแข็งแรงของทราย ดังรูปที่ 3.11-3.12



รูปที่ 3.11 การผสมทรายทำแบบ



รูปที่ 3.12 การตรวจสอบคุณภาพของทรายขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทรายทำแบบผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วจึงนำไปผลิตแบบทรายได้และเมื่อทำแบบทรายเสร็จแล้วจะต้องมีการสุ่มตรวจความแข็งแรงของแบบทราย ดังรูปที่ 3.13-3.14



รูปที่ 3.13 การทำแบบทราย



รูปที่ 3.14 การตรวจสอบความแข็งแรงของแบบทราย

ขั้นตอนที่ 5 นำเศษเหล็กและธาตุผสมต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทำการหลอมตามสเปคที่ลูกค้ากำหนดมาและเมื่อทำการหลอมน้ำเหล็กจนละลายเข้ากันหมดแล้วจึงทำการตักก้อนเหล็กตัวอย่างไปตรวจสอบค่าเคมีด้วยเครื่อง Spectrometer ดังรูปที่ 3.15-3.16



รูปที่ 3.15 การหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแล้ววัดอุณหภูมิ



รูปที่ 3.16 การตรวจสอบค่าเคมีในน้ำเหล็ก

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีผ่านแล้วจึงทำการเทน้ำเหล็กลงในแบบทรายโดยทำการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 การเทน้ำเหล็กลงในแบบทราย

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากเทน้ำเหล็กแล้วต้องทิ้งแบบทรายไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อให้เหล็กที่มีอยู่ในแบบทรายแข็งตัวและไม่มีการบิดตัว หลังจากทิ้งครบ 1 ชั่วโมงแล้วทำการรื้อชิ้นงานออกจากแบบทรายแล้วจึงนำชิ้นงานไปเอาเศษทรายที่ติดอยู่กับชิ้นงานออก ดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 การแกะเศษทรายออกจากชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อเศษทรายออกจากชิ้นงานหมดแล้ว จึงนำชิ้นงานไปตัดรูต้น (Riser) ออกจนเหลือแต่ชิ้นงานอย่างเดียว แล้วนำชิ้นงานไปยังทราย (Short blast) เพื่อให้เศษทรายที่ยังมีเหลืออยู่ให้หมดไปก่อนที่จะนำชิ้นงานไปเจียรแต่งในขั้นตอนต่อไป ดังรูปที่ 3.19-3.20



รูปที่ 3.19 การตัดรูต้นออกจากชิ้นงาน



รูปที่ 3.20 การยิงทรายชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 9 หลังจากที่ยิงทรายแล้วทางพนักงานจะทำการเชื่อมชิ้นงานในกรณีที่ชิ้นงานมีโพรงหรือมีทรายตกอยู่ในชิ้นงานและหลังจากที่เชื่อมชิ้นงานแล้วก็เจียรรอยเชื่อมออกจนผิวของชิ้นงานเป็นผิวเดียวกันทั้งหมด ดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 การเจียรแต่งชิ้นงานหลังการเชื่อม

ขั้นตอนที่ 10 หลังจากเจียรแต่งชิ้นงานแล้วต้องทำการอบชุบชิ้นงานเพื่อที่จะปรับ โครงสร้างของเหล็กให้มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและเพิ่มคุณสมบัติทางกลให้กับชิ้นงาน ดังรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 การอบชุบชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 11 หลังจากที่ทำการอบชุบชิ้นงานแล้วต้องนำชิ้นงานมาทำการเจียรแต่งละเอียดอีกครั้งซึ่งในการเจียรแต่งละเอียดนั้นจะมีการใช้เกจ (Gauge) เพื่อช่วยในการควบคุมขนาดของชิ้นงานให้ได้ตามแบบงาน (Drawing) ตามที่ลูกค้ากำหนดด้วย ดังรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 การเจียรละเอียดแล้วใช้ เกจ ในการควบคุมขนาด

ขั้นตอนที่ 12 เมื่อเจียรแต่งชิ้นงานจนได้ขนาดตามเกจ แล้วจึงนำชิ้นงานไปกลึงให้ได้ขนาดตามแบบงานโดยใช้เครื่องกลึง CNC ทำให้สามารถควบคุมค่าต่างๆ ได้แม่นยำ ดังรูปที่ 3.24



รูปที่ 3.24 การกลึงชิ้นงานโดยใช้เครื่องกลึง CNC

ขั้นตอนที่ 13 หลังจากทีกลึงชิ้นงานเสร็จแล้วทางแผนก QC จะทำการสุ่มชิ้นงานมาตรวจสอบตามแบบงาน โดยใช้ความถี่ตาม AQL 1.5 ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดสเปคมาให้กับทางบริษัทและเมื่อตรวจสอบชิ้นงานแล้วผ่านตามสเปคจึงส่งชิ้นงานต่อให้แผนกสต็อกเพื่อที่จะทำการจุ่มน้ำมันละบรรจุชิ้นงานลงในลังดังรูปที่ 3.25-3.26



รูปที่ 3.25 การวัดขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกลึงแล้ว



รูปที่ 3.26 การบรรจุชิ้นงานลงลัง

3.9 สภาพปัญหาของโรงงาน

จากข้อมูลเป้าหมายคุณภาพของแต่ละหน่วยงานในบริษัท นูรพาเหล็กกล้า จำกัด พบว่าฝ่ายผลิตทำงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนด ซึ่งในฝ่ายผลิตมีเป้าหมายคุณภาพที่ต้องรับผิดชอบอยู่ 3 ด้านดังนี้

1. หล่อชิ้นงานเฉลี่ย 3 เดือน ให้ได้ตามเป้าหมาย คือ 132 ต้นต่อเดือน
2. ควบคุมของเสีย (Reject) ในโรงงาน ไม่เกิน 1.75%ของงานที่ผลิตทั้งหมด
นิยามคำว่า“ของเสีย” คืองานที่คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่สามารถซ่อมได้
3. ควบคุมงานซ่อม (Rework) ในโรงงาน ไม่เกิน 12%ของงานที่ผลิตทั้งหมด
นิยามคำว่า“งานซ่อม”คืองานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่สามารถที่จะทำการซ่อมให้กลับมาคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด

จากข้อมูลพบว่าฝ่ายผลิตประสบปัญหาในเรื่องของการควบคุมสัดส่วนงานซ่อมในโรงงาน นั่นคือในปี 2547มี สัดส่วนงานซ่อมอยู่ที่ 15.06% และปี 2548 มีสัดส่วนงานซ่อมอยู่ที่ 14.49% ดังตารางที่ 3.3 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้คือ 12%ของงานที่ผลิตทั้งหมด ดังนั้นต้องทำการลดสัดส่วนงานซ่อม ให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพของบริษัทฯ คือ 12% ของงานที่ผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 3.3 ปริมาณยอดการผลิตและของเสียรวมทุกประเภทของแต่ละเดือนในปี 2547 และ 2548

เดือน	ปี พ.ศ.2547			ปี พ.ศ.2548		
	ยอดผลิต (ชิ้น)	ยอดซ่อม (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์	ยอดผลิต (ชิ้น)	ยอดซ่อม (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์
ม.ค.	28,648	4,065	14.18	28,251	3,999	14.16
ก.พ.	17,162	2,436	14.19	26,739	3,780	14.14
มี.ค.	21,829	3,014	13.80	32,584	4,675	14.35
เม.ย.	24,642	3,675	14.90	19,846	2,987	15.05
พ.ค.	20,827	2,917	14.00	27,820	4,213	15.14
มิ.ย.	19,142	3,100	16.19	19,400	3,003	15.48
ก.ค.	24,845	3,987	16.04	25,326	3,856	15.23
ส.ค.	24,580	3,659	14.88	26,585	3,908	14.70
ก.ย.	30,442	4,998	16.42	20,932	2,897	13.84
ต.ค.	20,496	3,476	16.96	22,029	3,012	13.67

ตารางที่ 3.3 ปริมาณการผลิตและของเสียรวมทุกประเภทของแต่ละเดือนในปี 2547 และ 2548(ต่อ)

เดือน	ปี พ.ศ.2547			ปี พ.ศ.2548		
	ยอดผลิต (ชิ้น)	ยอดซ่อม (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์	ยอดผลิต (ชิ้น)	ยอดซ่อม (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์
พ.ย.	25,862	3,978	15.38	24,890	3,645	14.64
ธ.ค.	20,829	2,767	13.28	47,313	6,656	14.07
รวมเฉลี่ย	279,304	42,072	15.06	321,715	46,631	14.49

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และลูกค้าของบริษัทฯ มีจำนวนมาก จึงทำการพิจารณาเลือกลูกค้าที่มีคุณค่า (Value Customer) เพื่อที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินกิจกรรมการตลาดสัดส่วนงานซ่อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลต่อรายได้หลักของบริษัท โดยจะทำการพิจารณาจาก ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) คำร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint) และปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า

3.9.1 ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement)

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายที่แตกต่างกันสามารถที่จะบอกให้ทราบได้ว่าทางบริษัทฯ จะต้องเตรียมการผลิตสินค้าในแต่ละประเภทอย่างไร จากความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายของบริษัทฯ สามารถแสดงความต้องการของลูกค้าดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้า

ความต้องการของลูกค้า	ลูกค้าทั่วไป	ลูกค้า Jeweler
1. ตรวจวัดขนาด	AQL 2.5 %	AQL 1.5 %
2. ส่วนผสมทางเคมี	ทุกเตา	ทุกเตา
3. คุณสมบัติทางกล	ใน Lot แรก	ทุก Lot
4. ทดสอบแบบไม่ทำลาย	ใน Lot แรก	ทุก Lot
5. ทดสอบแบบทำลาย	ใน Lot แรก	ทุก Lot
6. กำหนดการส่งสินค้า	ทางบริษัทฯ กำหนด	ทางลูกค้ากำหนด
7. ทบทวนแบบงาน (Drawing)	มากกว่า 1 ปี	ทุก 6 เดือน
8. ข้อกำหนดโปรงหัดตัว	ไม่กำหนด	กำหนดขนาด

จากตารางที่ 3.4 จะเห็นว่าลูกค้า Weweler Netherland มีความต้องการในด้านคุณภาพที่สูงกว่าลูกค้ารายอื่น

3.9.2 คำร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint)

คำร้องเรียนจากลูกค้าย่อมแสดงลูกค้าเกิดความไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า ซึ่งในรอบสองปีที่ผ่านมา มีรายการร้องเรียน (Complaint) ในเรื่องคุณภาพมาจากลูกค้าหลายรายดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 จำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนในแต่ละปี

รายชื่อลูกค้า	จำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนในแต่ละปี	
	ปี พ.ศ.2547	ปี พ.ศ.2548
TTI	1	0
SFC	3	2
WWL	7	11
FMT	1	0
KNI	1	0
ASZ	1	0
KOS	0	1
PSE	1	1
PKC	0	1
NKC	0	1
KMK	1	1

ซึ่งจากตารางที่ 3.5 จะเห็นว่า บริษัท Weweler Netherlands มีการร้องเรียนมากที่สุดและเป็นลูกค้าต่างประเทศเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีการร้องเรียนในรอบ 2 ปี ซึ่งทั้งหมดที่ถูกร้องเรียนมานั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องคุณภาพ

หลังจากได้รับใบร้องเรียนจากลูกค้ามาแล้ว ทางบริษัทจะต้องดำเนินการดังนี้


1. ทำรายงานแจ้งกลับต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิด แนวทางแก้ไขและแนวทางป้องกัน
2. คัดแยกงานที่มีปัญหาออกจากงานที่ไม่มีปัญหา
3. สร้างอุปกรณ์การตรวจสอบชิ้นงาน (Jig) ที่ต้องทำเพิ่มขึ้นและใช้ตรวจสอบในกระบวนการ 100% เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีก

4. ผลิตชิ้นงานใหม่เพื่อที่จะชดเชยงานที่ลูกค้าใช้การไม่ได้


ส่วนลูกค้ารายอื่น ๆ ที่มีการร้องเรียนนั้นจะเป็นลูกค้าภายในประเทศทั้งหมดซึ่งแนวทางแก้ไขจะเหมือนกันหมดคือเมื่อมีการร้องเรียนมา ทางบริษัทก็จะทำการส่งชิ้นงานใหม่ไปให้ก็จะถือว่าสิ้นสุดหรือถ้าทำการซ่อมได้ก็จะทำการซ่อมแล้วจึงส่งงานคืนให้ลูกค้า

3.9.3 ปริมาณการสั่งซื้อ

จากการเก็บข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อในปี พ.ศ. 2547 -2548 ที่ได้แสดงถึงสัดส่วนการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย ทำให้ทราบว่าลูกค้ารายใดเป็นลูกค้าที่มีคุณค่าสามารถสรุปข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อแต่ละปีจำแนกได้ดังรูปที่ 3.27-3.28

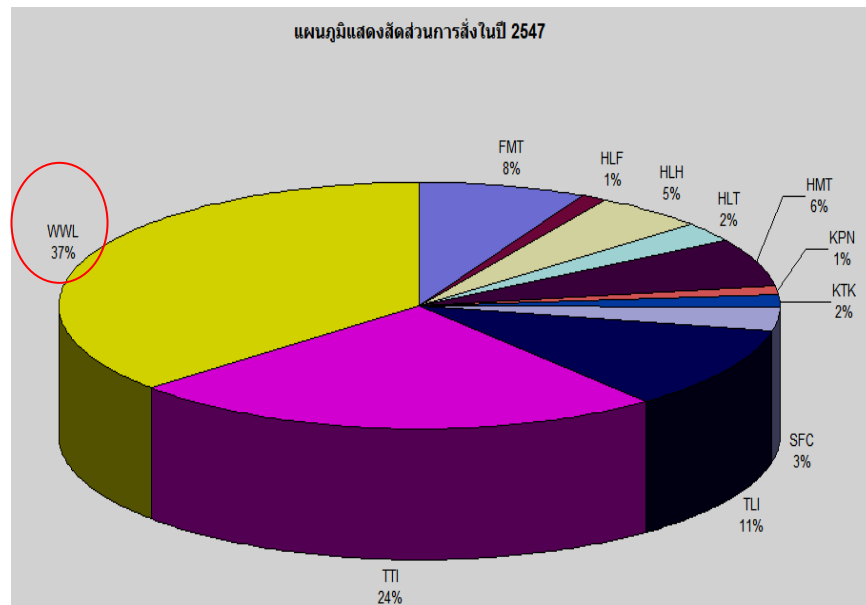

รูปที่ 3.27 แผนภูมิสัดส่วนการสั่งซื้อของลูกค้าที่มีต่อ บ. บุรพาเหล็กกล้าในปีพ.ศ. 2547

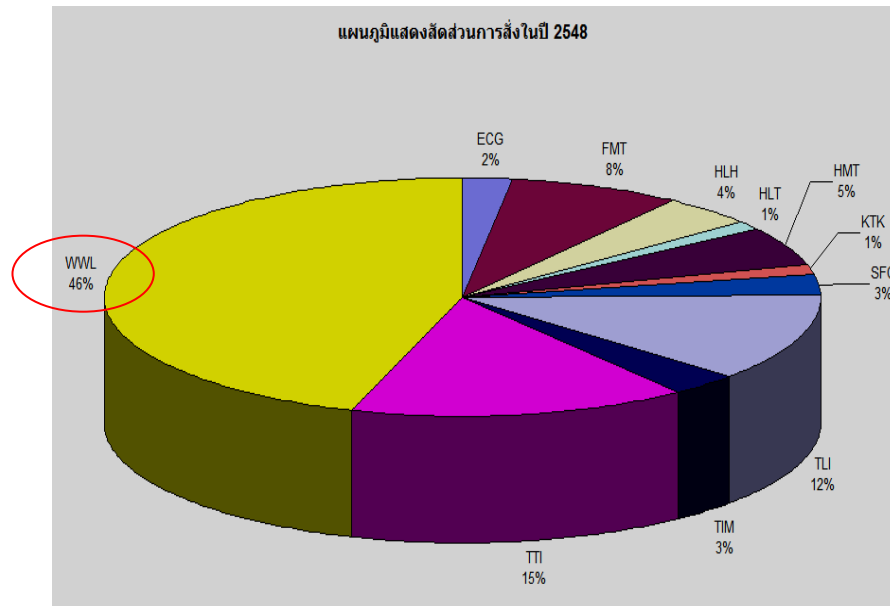

รูปที่ 3.28 แผนภูมิสัดส่วนการสั่งซื้อของลูกค้าที่มีต่อ บ. บุรพาเหล็กกล้าในปีพ.ศ.2548

จากกราฟจะเห็นว่าในปีพ.ศ.2547และปีพ.ศ.2548 บริษัท Weweler มีการสั่งซื้อเป็นสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

จากปัจจัยข้างต้นดังกล่าวทำให้พบว่าบริษัท Weweler เป็นลูกค้าที่มีคุณค่าควรนำมาทำการศึกษา และควรนำผลิตภัณฑ์ของลูกค้า Weweler มาทำการวิจัยต่อไป

3.10 การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะไปทำการวิจัย

เนื่องด้วยลูกค้า Weweler มีผลิตภัณฑ์ที่สั่งผลิตอยู่ประมาณ 10 รายการ ดังนั้นจึงได้ทำการพิจารณาเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์จาก การร้องเรียนจากลูกค้า ปริมาณการสั่งซื้อและสัดส่วนการซ่อมชิ้นงานดังต่อไปนี้

3.10.1 พิจารณาจากคำร้องเรียนจากลูกค้า

คำร้องเรียนจากลูกค้าในปี พ.ศ. 2547และปี พ.ศ. 2548 สามารถแสดงค่าดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 จำนวนครั้งที่ลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละปีของลูกค้ำ Weweler

รายชื่อสินค้าของ Weweler	จำนวนครั้งที่ลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละปี			
	ปี พ.ศ. 2547	นน.สั่ง (ตัน)	ปี พ.ศ.2548	นน.สั่ง (ตัน)
U-Bolt Plate UT005A33A	0	102.55	0	359.42
U-Bolt Plate UT005A40A	7	761.736	6	640.03
UT996A07A Bracing	0	3.25	3	13.0
UT016A39B Ear	0	0.408	1	5.35
UT999A14B Bump stop	0	8.4	0	40.2
UT005L24A	0	10.2	0	30.6
UT005R24A	0	10.2	0	30.6
UT005L18A	0	9.8	1	29.4
UT005R18A	0	9.8	0	29.4
U-Bolt Plate UT005A28A	0	1.0	0	10.0

จากตารางที่ 3.6 จะเห็นว่างาน U-Bolt Plate UT005A40A มีการถูกร้องเรียนมากที่สุดคือ 7 ครั้งและ 6 ครั้ง ตามลำดับโดยปัญหาที่ลูกค้ำพบและร้องเรียนมาสรุปได้ในตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 ปัญหาของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ลูกค้ำพบและร้องเรียนมา

ปัญหาที่พบ	จำนวนครั้งที่ถูกร้องเรียน	
	ปี พ.ศ.2547	ปี พ.ศ. 2548
1. ตัดชิ้นงานแล้วพบโพรงในชิ้นงาน	5	4
2. ชิ้นงานเป็นสนิม	1	0
3. ชิ้นงานประกอบใส่รถไม่ได้	1	2

จากปัญหาที่ลูกค้ำร้องเรียนมาพบว่าปัญหาการมีโพรงในชิ้นงานนั้นมีการร้องเรียนมากที่สุด แต่การที่ลูกค้ำยอมให้ทางบริษัทส่งสินค้าได้อยู่ก็เพราะว่าลักษณะโพรงในชิ้นงานที่ลูกค้ำพบนั้นยังอยู่ในค่าการยอมรับได้ดังรูปที่ 3.29ก แต่ถ้าลูกค้ำตรวจพบโพรงในชิ้นงานที่เกินกว่าเกณฑ์การยอมรับ ดังรูปที่

3.29 ข ทางลูกค้ายะทำการคืนสินค้าทั้งคู่คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะส่งผลกับทางบริษัทเป็นอย่างมากเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับของคืนและผลิตงานชดเชยให้ลูกค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างๆ ซึ่งการที่จะให้ลูกค้ายอมรับงานที่ส่งไปทั้งหมดนั้น ทางฝ่ายผลิตต้องซ่อมชิ้นงานทั้งหมดที่มีโพรงหดตัวภายหลังการหล่อโดยที่วิธีการซ่อมต้องยุ่งยากมากกว่าสินค้าของลูกค้ารายอื่นดังแสดงในรูปที่ 3.30 และ 3.31



ก. ลักษณะงานที่ลูกค้ายอมรับได้



ข. ลักษณะงานที่ลูกค้าไม่ยอมรับ

รูปที่ 3.29 โพรงหดตัวที่ลูกค้ายอมรับได้และไม่ยอมรับ



(ก) ชิ้นงานทั่วไปที่มีโพรงหดตัว



(ข) ทำการเชื่อมซ่อมชิ้นงานได้เลย

รูปที่ 3.30 วิธีการซ่อมชิ้นงานที่มีโพรงหดตัวของลูกค้าทั่วไป

จากการซ่อมข้อบกพร่องของงานลูกค้าทั่วไปจะเห็นว่าเป็นการซ่อมที่ไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ 16.73 บาท/กิโลกรัม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้า Weweler ที่มีข้อจำกัดเรื่องโพรง

หัดตัวทำให้ในกระบวนการผลิตต้องมีการทำงานที่ยากขึ้นกว่างานของลูกค้ายรายอื่นๆ และการที่จะควักเนื้อเหล็กออกนั้นต้องมีการใช้ลวดเชื่อมคาร์บอน ซึ่งมีราคาแพงกว่าลวดเชื่อมธรรมดาถึง 5 เท่า และต้องเสียพนักงานเพื่อเข้าไปทำการควักเนื้อเหล็กอีก 1 คน ดังรูปที่ 3.31



(ก) ชิ้นงาน U-Bolt Plate ที่มีโพรงหัดตัว



(ข) ต้องทำการควักเนื้อเหล็กออก
จนกว่า จะถึงรากของโพรงหัดตัว



(ค) ทำการเชื่อมพอกในโพรงหัดตัวขึ้นมาจนเต็ม



(ง) ทำการเจียรแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบ

รูปที่ 3.31 วิธีการซ่อมชิ้นงานที่มีโพรงหัดตัวของลูกค้ายeweler

จากรูปที่ 3.31 จะเห็นว่าการซ่อมงานจะมีความยุ่งยากมากขึ้นและมีต้นทุนการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ 23.75 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นถ้าทางบริษัทสามารถที่จะลดโพรงหัดตัวในชิ้นงานของลูกค้ายeweler ลงได้ก็จะทำให้การทำงานในกระบวนการผลิตมีความง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องทำการควักเนื้อชิ้นงานและเชื่อมซ่อมชิ้นงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแสดงในตารางที่ ก3 ภาคผนวก

3.10.2 พิจารณาจากปริมาณการผลิต

ปริมาณการผลิตในปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2548 ที่ทางบริษัทฯทำการผลิตโดยในตารางที่ 3.8 จะแสดงข้อมูลการผลิตระหว่าง น้ำหนักงานทั้งหมดที่ทำการผลิต น้ำหนักงานทั้งหมดที่ลูกค้ำ Weweler ตั้งโดยเฉพาะและน้ำหนักงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ทำการผลิต

ตารางที่ 3.8 ข้อมูลการผลิตของบริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด เทียบกับงาน

U-Bolt Plate UT005A40A

ปี	น้ำหนักที่ผลิตทั้งหมดในทุกๆ ลูกค้ำ(ตัน)	น้ำหนักงานทั้งหมดที่ลูกค้ำ Weweler ตั้ง (ตัน)	น้ำหนักงาน U-Bolt Plate (ตัน)	จำนวนชิ้นงาน U-Bolt Plate (ชิ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับงานของ Weweler
2547	2,733.322	917.344	761.736	108,819	83.04
2548	2,888.037	1,188	640.03	91,433	53.87

จากตารางที่ 3.8 จะเห็นว่างาน U-Bolt Plate UT005A40Aมียอดการผลิตสูงมากที่สุดโดยสูงถึง 83.04% ของงานของลูกค้ำ Weweler ที่ผลิตทั้งหมด ในปี 2547 และ 53.87%ของงานของลูกค้ำ Weweler ที่ผลิตทั้งหมด ในปี 2548

3.10.3 พิจารณาจากสัดส่วนงานซ่อม

สัดส่วนงานซ่อมของผลิตภัณฑ์ต่างๆในปีพ.ศ.2547และปีพ.ศ.2548 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.9

ตารางที่3.9 สัดส่วนงานซ่อมของลูกค้า Weweler ในปี 2547 และ 2548

รายชื่อสินค้าของ Weweler	ปี พ.ศ.2547		ปี พ.ศ.2548	
	จำนวนที่ผลิต (ชิ้น)	จำนวนที่ ต้องซ่อม (ชิ้น)	จำนวนที่ผลิต (ชิ้น)	จำนวนที่ ต้องซ่อม (ชิ้น)
U-Bolt Plate UT005A33A	14,650	1,249	51,346	3,354
U-Bolt Plate UT005A40A	108,819	20,918	91,433	16,585
UT996A07A Bracing	1,413	63	5,652	143
UT016A39B Ear	255	6	3,344	49
UT999A14B Bump stop	11,200	75	53,600	367
UT005L24A	1,000	48	3,000	97
UT005R24A	1,000	54	3,000	109
UT005L18A	1,000	37	3,000	124
UT005R18A	1,000	42	3,000	89
U-Bolt Plate UT005A28A	500	50	5,000	349

จากตารางที่ 3.9 แสดงให้เห็นว่างาน U-Bolt Plate UT005A40Aมีจำนวนสั่งผลิตมากที่สุดและมีจำนวนงานที่ต้องซ่อมมากที่สุดเช่นกันเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับงานอื่น

จากการพิจารณาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท สามารถสรุปผลได้ดังนี้

- 1) จากคำร้องเรียนจากลูกค้าพบว่างาน U-Bolt Plate UT005A40A มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ 7 ครั้งในปี พ.ศ.2547 และ6 ครั้งในปีพ.ศ. 2548

- 2) จากยอดการสั่งซื้อ พบว่ามีคำสั่งซื้องาน U-Bolt Plate UT005A40A มากที่สุดประมาณ 83% ในปีพ.ศ. 2547 และ 53.87% ในปีพ.ศ. 2548
- 3) จากสัดส่วนงานซ่อม พบว่างาน U-Bolt Plate UT005A40A มีสัดส่วนงานซ่อมมากที่สุดประมาณ 19.2% ในปีพ.ศ. 2547 และ 18.14% ในปีพ.ศ. 2548

เมื่อพิจารณาจาก 3 ปัจจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ U-Bolt Plate UT005A40A เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดจึงควรนำมาทำการวิจัย เพื่อหาสาเหตุของสัดส่วนงานซ่อมและทำการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาด้านงานซ่อมให้ลดลงให้ได้

3.11 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา

ชื่อสินค้า U-BOLT PLATE UT005A40A สินค้ารุ่นนี้เป็นเพียง 1 ใน 10 ชนิดสินค้าที่ทางบริษัท Weweler Netherland สั่งให้ทางบริษัท บูรพาเหล็กกล้าผลิต ซึ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นชิ้นส่วนประกอบของช่วงล่างรถบรรทุกโดยจะเริ่มการผลิตตั้งแต่การหล่อขึ้นรูป เจียรแต่ง อบชุบ เจียรลงเกจ กลึงและจุ่มน้ำมันกันสนิมก่อนที่จะบรรจุลงลังเพื่อส่งลูกค้า ลักษณะรูปร่างของชิ้นงานดังรูปที่ 3.32



รูปที่ 3.32 ชิ้นงาน U-BOLT PLATE UT005A40A


3.12 สภาพการซ่อมชิ้นงานในปัจจุบัน

ในสภาพการทำงานจริงของการผลิตชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A พบว่าเมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานแล้วพบว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็จะส่งไปทำการซ่อมที่แผนกตัดเจียร ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในแผนกตัดเจียร (ตัวอย่างใบบันทึกที่แสดงในตารางก.2 ภาคผนวก ก) พบว่าอาการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A แล้วต้องทำการซ่อมมีประมาณ 6 อาการ ข้อบกพร่อง ซึ่งสามารถสรุปปริมาณชิ้นงานและอาการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 3.10


ตารางที่ 3.10 ลักษณะบกพร่องของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ต้องซ่อมแซม

ปี		พ.ศ.2547		พ.ศ.2548	
จำนวนที่ผลิต (ชิ้น)		108,819		91,433	
รายละเอียด		จำนวน ข้อบกพร่อง (ชิ้น)	สัดส่วนเทียบกับ จำนวนที่ผลิต	จำนวน ข้อบกพร่อง (ชิ้น)	สัดส่วนเทียบกับ จำนวนที่ผลิต
อาการข้อบกพร่องที่นำมาซ่อม	เหลื่อม	295	0.27%	315	0.34%
	ร้าว	409	0.38%	529	0.58%
	โพรงหดตัว	14,500	13.32%	11,015	12.04%
	ทรายนก	304	0.28%	199	0.22%
	วังไม่เต็มแบบ	4,762	4.38%	3,930	4.30%
	เนื้อไม่ประสาน	648	0.60%	597	0.65%

จากข้อมูลในตารางที่ 3.10 ทางผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าจากจำนวนงานที่ต้องซ่อมทั้งหมดนั้นปัญหาใดส่งผลมากที่สุดต่อการเกิดของเสียเป็นปัญหาแรกเพื่อที่จะได้สารสนเทศว่า ข้อมูลที่มีความสำคัญมากจะมีเพียงเล็กน้อย (Vital Few) ในขณะที่ข้อมูลที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยจะมีจำนวนมากมาย (Trivial Many) ผ่านทางแผนภาพ พาร์โตดังรูปที่ 3.33 และ 3.34

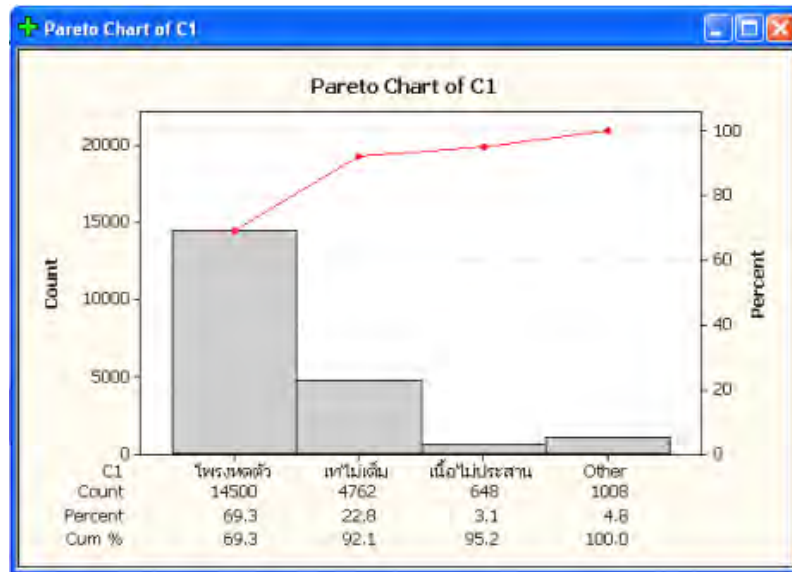

รูปที่ 3.33 พारेโตแสดงมีเสถียรภาพของอาการของเสียที่ต้องซ่อมของ ยอดงาน
U-Bolt Plate UT005A40A ที่ต้องซ่อมทั้งหมด ปี พ.ศ.2547

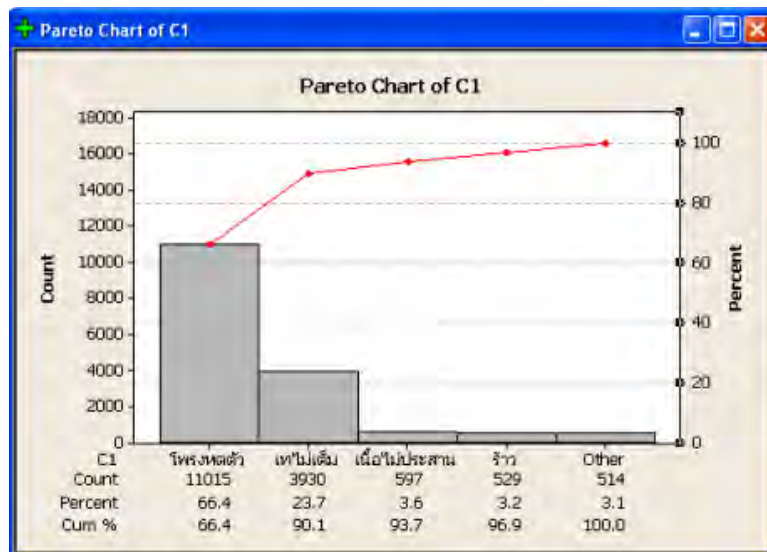

รูปที่ 3.34 พारेโตแสดงมีเสถียรภาพของอาการของเสียที่ต้องซ่อมของ ยอดงาน
U-Bolt Plate UT005A40A ที่ต้องซ่อมทั้งหมด ปีพ.ศ. 2548

จากหลักของ พาเรโตพบว่าอาการของเสียประเภท โพรงหดตัวนั้น เป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งของอาการเกิดปัญหาคิดเป็น 69.3% และ 66.4% ของงานที่ต้องซ่อมทั้งหมด ในปีพ.ศ. 2547 และ พ.ศ.2548 ตามลำดับ

3.13 ตัวชี้วัดของโครงการ

จากเปอร์เซ็นต์งานซ่อมรวมทั้งหมดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ จึงกำหนดตัววัดผลของโครงการนี้คือ เปอร์เซ็นต์รวมของการซ่อมงานทั้งหมดของกระบวนการหล่อขึ้นรูปซึ่งงานซ่อมรวมทั้งหมด ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 15.06%ของงานที่ผลิตทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2547 และ 14.49% ในปีพ.ศ. 2548 ในขณะที่ทางโรงงานมีเป้าหมาย คือ เปอร์เซ็นต์งานซ่อมรวมทั้งหมดต่อเดือนไม่เกิน 12%ของงานที่ผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์งานซ่อมทั้งหมดมากที่สุดคือข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A นั้นส่งผลทำให้เกิดงานซ่อมประเภทโพรงหดตัวมากที่สุดทั้งด้วยปริมาณการผลิตและสัดส่วนงานซ่อมดังนั้นถ้าสามารถลดอาการโพรงหดตัวของชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ ปัจจุบันมีประมาณ 13 % ของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ผลิตทั้งหมด ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 5%ของงาน U-Bolt Plate UT005A40Aที่ผลิตทั้งหมด ก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์งานซ่อมโดยรวมทั้งหมดมีค่าไม่เกิน 12%ของงานที่ผลิตทั้งหมด ที่มาของตัวชี้วัดนี้ได้จากตารางที่ ก1 ภาคผนวก ก

บทที่ 4 การดำเนินงาน

ในบทนี้จะดำเนินการแก้ไขในผลิตภัณฑ์ U-Bolt Plate UT005A40A ดังแสดงในรูปที่ 4.1 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบการวัดของพนักงาน วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าที่ส่งผลกระทบต่ออาการของปัญหาพร้อมทั้งทำการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโพรงหดตัวและทำการทดลองโดยใช้ปัจจัยที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว จึงจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการควบคุมคุณภาพงานต่อไปและเพื่อยืนยันปัญหางานซ่อมแซม (Rework) เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจริง ไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดของพนักงานตรวจสอบในสายการผลิต (QC in Process) จึงมีความจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการ



รูปที่ 4.1 ชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A

4.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด


ระบบการวัดเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความผันแปรของระบบการผลิต ดังนั้นการวิเคราะห์ระบบการวัดมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อการวิเคราะห์ถึงแหล่งของความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด เช่น พนักงาน เครื่องมือวัด ชิ้นงานที่ทำการวัดและวิธีการวัด ในการที่จะนำข้อมูลที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติหรือการทดสอบสมมติฐานนั้น จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการวัดให้มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การยอมรับทางสถิติเสียก่อน เพื่อลดความผันแปรของระบบให้มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตเท่านั้น

ในการทำโครงการครั้งนี้ ระบบการตรวจสอบ และการลงบันทึกของปัญหาข้อบกพร่อง ประเภท โพรงหดตัวนั้นเป็นระบบที่ใช้สายตาเป็นหลัก และเนื่องจากข้อมูลของปัญหาเป็นข้อมูลนับ ดังนั้นต้อง ทดสอบระบบการวัดแบบข้อมูลนับ (Gauge Repeatability and Reproducibility for Attribute Data) โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ [4]

1. ทำการสร้างชิ้นงานทดสอบ (Test piece) โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตคัดเลือกชิ้นงานมาจำนวน 20 ชิ้น โดย แบ่งออกเป็นชิ้นงานดี 9 ชิ้น ชิ้นงานเสีย 11 ชิ้น ซึ่งงานดี (ดังรูปที่ 4.2) คือ เมื่อตัดรูสลับแล้วไม่พบโพรง หดตัว แต่ถ้าเป็นงานเสีย (ดังรูปที่ 4.3) คือ เมื่อตัดรูสลับแล้วพบโพรงหดตัว ดังนั้นในการทดสอบนี้จึง ไม่มีค่ากำลัง



รูปที่ 4.2 รูปงานดีของงาน U-Bolt Plate UT005A40A

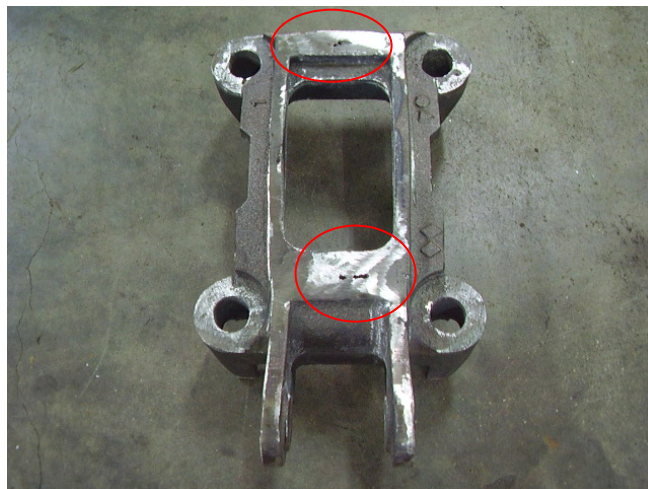

รูปที่ 4.3 รูปงานเสียของงาน U-Bolt Plate UT005A40A

2. ทำการเลือกพนักงานทั้งหมด 2 คน จากแผนกตรวจสอบเป็นพนักงานตรวจสอบขั้นสุดท้าย
3. กำหนดชิ้นงานตัวอย่าง 20 ชิ้น และจำนวนในการทดสอบซ้ำคนละ 2 ซ้ำ
4. ทำการออกแบบแผนการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ ข.1 ภาคผนวก ข โดยให้พนักงานในแผนก QC แต่ละคนทำการตรวจสอบซ้ำ 2 ครั้งและทดสอบในสถานที่จริงด้วยเวลาการตัดสินใจใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
5. บันทึกผลการทดสอบของพนักงานแผนก QC ให้ละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.1
6. ดำเนินการประเมินผลด้วยดัชนีต่างๆ (ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2)
7. วิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ระบบการวัด

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระบบการวัดของพนักงาน

สิ่งตัวอย่าง	คุณภาพงาน แท้จริง	วิญญ		เกษมสันต์	
		1	2	1	2
1	NG	NG	NG	NG	NG
2	NG	NG	NG	NG	NG
3	G	G	G	G	G
4	G	G	G	G	G
5	NG	NG	NG	NG	NG
6	NG	NG	NG	NG	NG
7	NG	NG	NG	NG	NG
8	G	G	G	G	G
9	G	G	G	G	G
10	G	G	G	G	G
11	G	G	G	G	G
12	G	G	G	G	G
13	NG	NG	NG	NG	NG
14	NG	NG	NG	NG	NG
15	NG	NG	NG	NG	NG
16	G	G	G	G	G
17	G	G	G	G	G
18	NG	NG	NG	NG	NG
19	NG	NG	NG	NG	NG
20	NG	NG	NG	NG	NG

หมายเหตุ

G เป็นค่าตอบสนองที่ใช้ในการทดลองซึ่งหมายถึง สิ่งตัวอย่างงานที่มีคุณภาพดี คือเมื่อตัดรูลั่นแล้วไม่พบโพรงหดตัว

NG เป็นค่าตอบสนองที่ใช้ในการทดลองซึ่งหมายถึง สิ่งตัวอย่างงานที่มีคุณภาพไม่ดี คือเมื่อตัดรูลั่นแล้วพบโพรงหดตัว

การประเมินผลด้วยดัชนีต่างๆ จากตารางที่ 4.1 จะทำการประเมินเปอร์เซ็นต์รีฟิทเทบิลิตีของพนักงานตรวจสอบแต่ละคนได้โดยการพิจารณาจากความสามารถในการตรวจสอบได้ผลเหมือนกันของพนักงานแต่ละคน โดยไม่สนใจว่าการตรวจสอบที่ได้จะถูกต้องหรือไม่

% รีฟิทเทบิลิตีของพนักงานตรวจสอบ A (วิษณุ) $20/20 * 100 = 100\%$

% รีฟิทเทบิลิตีของพนักงานตรวจสอบ B (เกษมสันต์) $20/20 * 100 = 100\%$

จากนั้นทำการประเมินเปอร์เซ็นต์ความไม่ไปอัสของพนักงานตรวจสอบแต่ละคนได้โดยการพิจารณาจากความสามารถในการตรวจสอบได้ผลเหมือนกัน และถูกต้องตามคุณภาพแท้จริง ได้ดังนี้

% ความไม่ไปอัสของพนักงานตรวจสอบ A (วิษณุ) $20/20 * 100 = 100\%$

% ความไม่ไปอัสของพนักงานตรวจสอบ B (เกษมสันต์) $20/20 * 100 = 100\%$

% ประสิทธิภาพทางด้านรีฟิทเทบิลิตี $20/20 * 100 = 100\%$

% ประสิทธิภาพทางด้านไปอัส $20/20 * 100 = 100\%$

หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์ระบบการวัด พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์รีฟิทเทบิลิตี และเปอร์เซ็นต์ความไม่ไปอัสของพนักงานตรวจสอบทั้ง 2 คนมีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพทางด้านรีฟิทเทบิลิตีและเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพทางด้านไปอัสของระบบการตรวจสอบจะมีค่าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย อาจเป็นผลเนื่องมาจากว่าพนักงานที่ทำการวัดได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วประกอบกับวิธีการวัดที่ชัดเจนโดยลักษณะของเสียสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการประเมินความสามารถของระบบการวัดเมื่อข้อมูลที่ได้เป็นค่านับ ค่าดัชนีต่างๆจะต้องมีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ระบบการวัดจึงจะมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะนำไปวัดผลจากกระบวนการที่ทำการศึกษา ดังนั้นจากผลการประเมินพบว่าระบบการวัดนี้มีความพร้อมที่จะนำไปวัดผลจากกระบวนการที่ทำการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่พนักงานทำการทดสอบชิ้นงานได้ตรงตามตัวอย่างที่เลือกไว้ทั้ง 20 ชิ้น (ดังตารางที่ 4.1) จึงทำการผ่าชิ้นงานที่นำมาทดสอบทั้งหมด 20 ชิ้น เพื่อเป็นการยืนยันผลในการเลือกชิ้นงานมาให้

พนักงานทำการทดสอบของผู้จัดการฝ่ายผลิตว่ามีความถูกต้องจริงหรือไม่เมื่อเทียบกับผลที่พนักงานเลือกมา ซึ่งหลังจากผ่าชิ้นงานสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. จากชิ้นงานดีในรูปที่ 4.2 ที่พนักงานแผนกตรวจสอบเลือกกว่าเป็นของดี เมื่อทำการผ่าดูแล้วพบว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆในชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 สภาพหลังจากผ่าของชิ้นงานที่สภาพภายนอกเป็นของดี

2. จากรูปชิ้นงานเสียในรูปที่ 4.3 ที่พนักงานแผนกตรวจสอบเลือกกว่าเป็นของเสีย เมื่อทำการผ่าดูแล้วพบว่าไม่มีโครงหดตัวอยู่ในชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 สภาพหลังจากผ่าของชิ้นงานที่สภาพภายนอกเป็นของเสีย


จากรูปที่ 4.4 และ 4.5 จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตเลือกมาให้พนักงาน แผนกตรวจสอบทำการทดสอบโดยดูจากสภาพงานภายนอก (ดังรูปที่ 4.2 และ 4.3) เมื่อทำการผ่าดู แล้วก็พบข้อบกพร่องตรงกับการดูจากสภาพภายนอก

4.2 การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาที่ต้องการศึกษา

จากการที่ต้องมีการซ่อมชิ้นงานในกระบวนการผลิตของสินค้านี้เนื่องจากการผลิตสินค้าที่มี ข้อบกพร่องประเภท "โพรงหดตัว" ในชิ้นงานนั้น จากที่ได้ศึกษากระบวนการทำงานแล้ว การหา แนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้มีการประชุมระดมความคิด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเทคนิค และ ฝ่ายผลิต เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) ในการวิเคราะห์ความผันแปร เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลนั้น โดยมีการระดมสมองจากผู้มีความรู้เฉพาะทาง (Expertise) และมาจากเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Intrinsic technology) เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ ทั้งหมด แล้วทำการพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงสำหรับการแก้ไขต่อไป ในขั้นตอนการระดมสมองนั้นจะ ให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น โดยผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจะเป็น หัวหน้า งาน และผู้ชำนาญการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความรู้ในกระบวนการที่ทำการศึกษา ซึ่งในการเสนอความ คิดเห็นนั้นจะไม่จำกัดปริมาณและคุณภาพของความคิดเห็น เพื่อป้องกันการตกหล่นของสาเหตุที่มี ผลกระทบต่อปัญหา สุดท้ายก็จะนำความคิดเห็นที่ได้มาจัดเป็นหมวดหมู่ด้วยแผนภาพสาเหตุและผล เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอน ดำเนินงานดังต่อไปนี้

4.3 ขั้นตอนการระดมสมองเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา

1. ทำการระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนซึ่งก็คือ การเกิดโพรงหดตัวขึ้นในชิ้นงาน
2. ให้ระดมสมาชิกที่เกี่ยวข้องเขียนสาเหตุที่น่าจะทำให้เกิดโพรงหดตัวในชิ้นงานโดยประกอบไปด้วย พนักงานหน้างานจำนวน 4 คน ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและควบคุมคุณภาพ วิศวกร ในการออกแบบ วิศวกรในฝ่ายผลิต และที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ รวมถึงตัวผู้วิจัยด้วย และจากการระดมสมองได้ปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัวในชิ้นงานดังแสดงใน รูปที่ 4.6 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของปัจจัยที่จะเลือกมาพอสังเขปดังนี้ ปัจจัยจากพนักงาน จะ พิจารณาจากประสบการณ์ในการเทน้ำเหล็กของพนักงาน ปัจจัยจากเครื่องจักร จะพิจารณาเกี่ยวกับ ความแม่นยำของเครื่องมือวัด ปัจจัยจากวัตถุดิบ จะพิจารณาลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานภายหลัง การเทน้ำเหล็กและปัจจัยจากวิธีการทำงาน จะพิจารณาถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการหล่อขึ้นรูปที่ น่าจะมีผลต่อการเกิดโพรงหดตัว

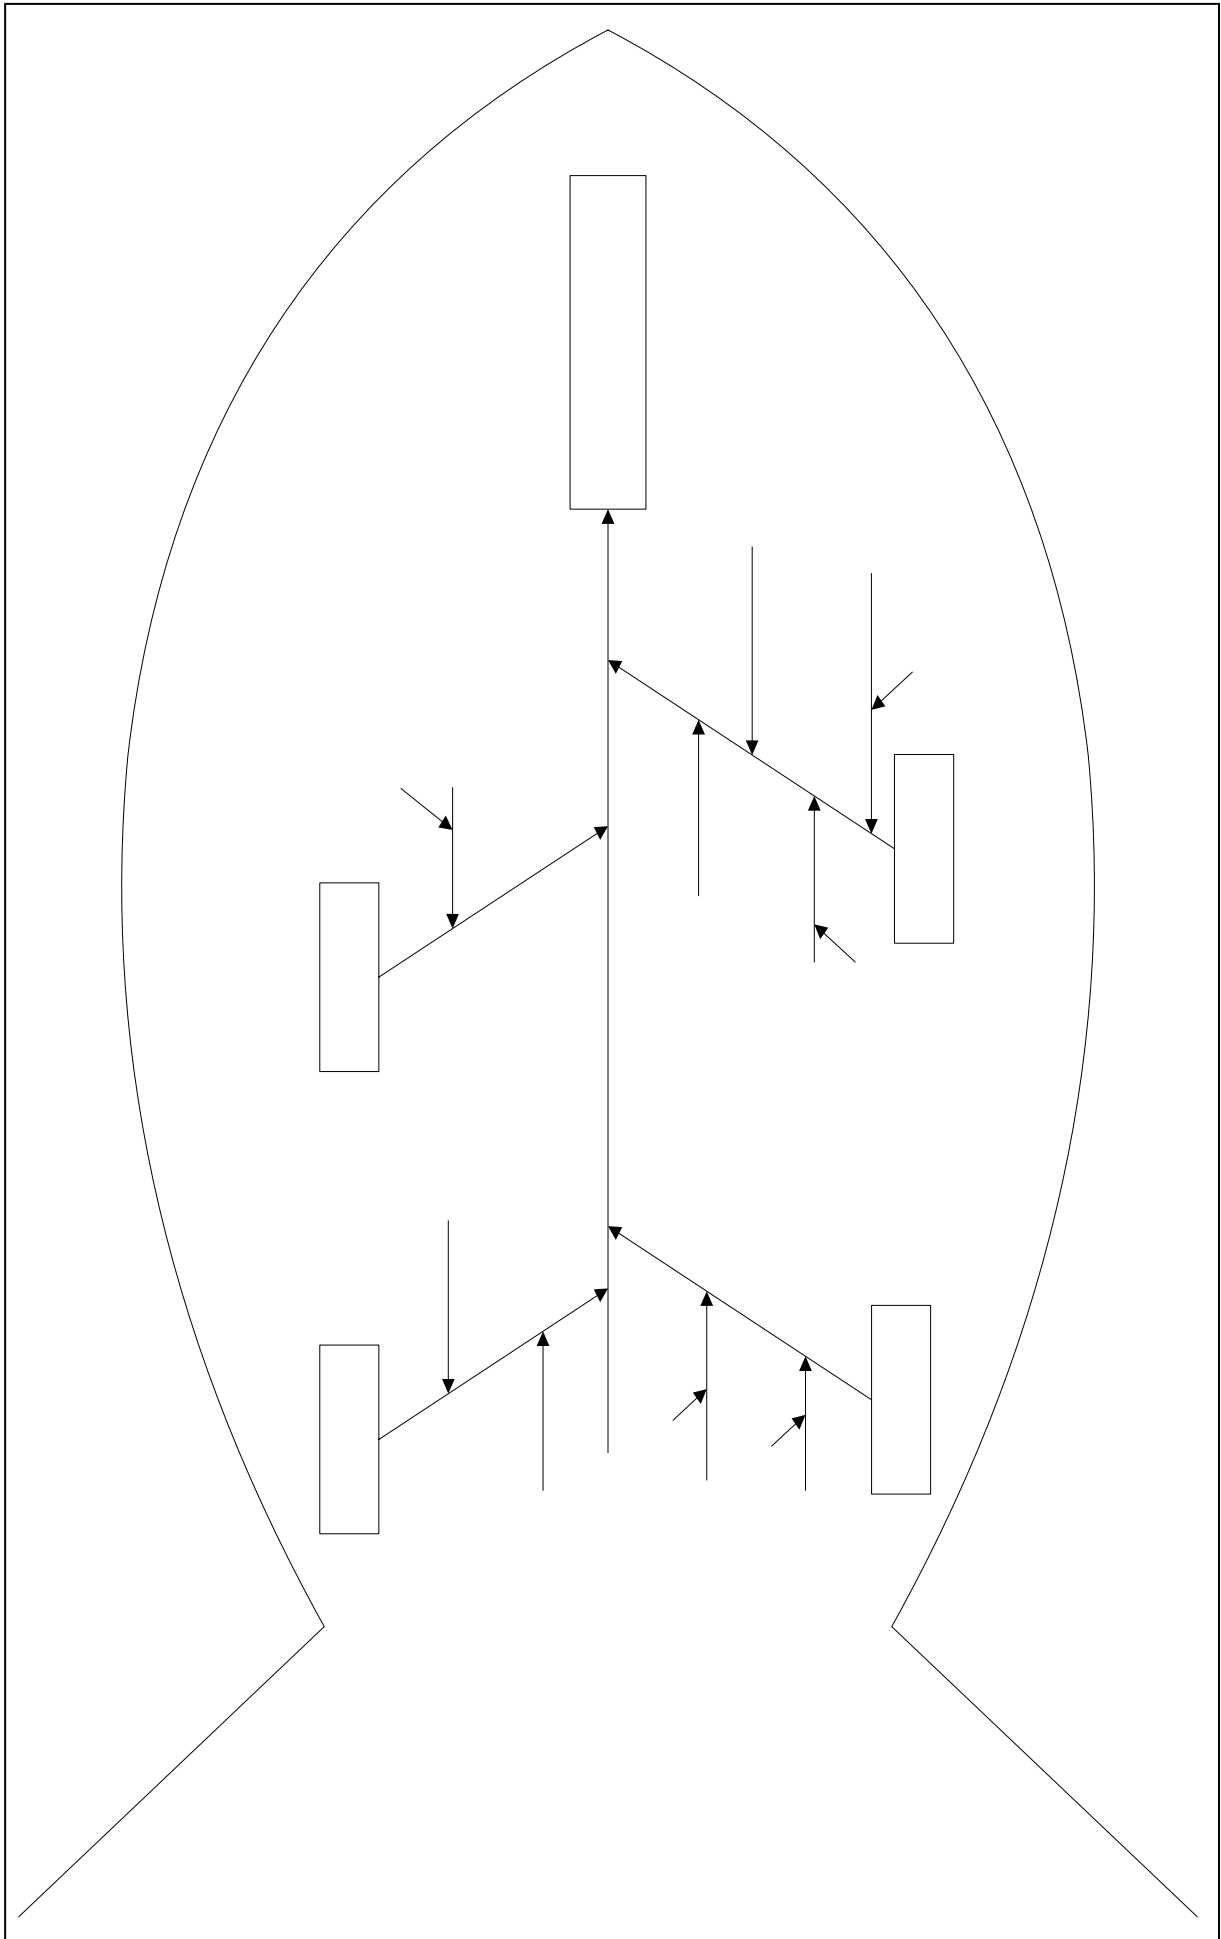

รูปที่ 4.6 แผนภาพกำงปลาแสดงเหตุและผลของการเกิดโพรงหดตัวในชั้นงาน

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่น่าจะส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัวในชิ้นงาน

การแยกปัจจัยต่าง ๆ ว่าส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัวในชิ้นงานหรือไม่นั้น ในขั้นต้นได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในกระบวนการหล่อขึ้นรูป ทำให้ทราบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อชิ้นงาน แล้วทำให้เกิดโพรงหดตัวนั้นมีหลายปัจจัยดังนี้ อุณหภูมิการเทน้ำเหล็ก(Pouring Temperature) ขนาดของรูสัน (Riser's volume) เวลาการเทน้ำเหล็กลงในแบบทราย ซึ่งการออกแบบวิธีการทำงานจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักนี้แล้วจึงกำหนดลงในมาตรฐานการทำงาน (Work Standard) แต่ปัจจัยอื่น ๆ นั้นก็ต้องทำการวิเคราะห์ต่อไปอีกเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโพรงหดตัวได้ครบทั้งหมด โดยจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยผ่านการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ [Failure Mode and Effect Analysis; (FMEA)]

4.5 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ(FMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis; FMEA) เป็นกลวิธีที่ใช้ในการเข้าถึงปัญหาอย่างเป็นระบบ เพราะว่าเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องโพรงหดตัวโดยระบุสาเหตุจากทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแตกต่างจากแผนภาพก้างปลาที่ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยไม่ระบุกระบวนการผลิต และใช้ในการศึกษาปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปรากฏขึ้นมา กลวิธีดังกล่าวนี้ถือว่าการเสริมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับวิศวกรให้มีลำดับทางความคิดที่เป็นระบบมีขั้นตอน และมีการจัดลำดับก่อนหลังของการแก้ปัญหาโดยเน้นไปที่การป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด (Most Likely Failure) โดยในที่นี้ ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต (Process FMEA)

ผลการระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่องสามารถสรุปถึงลำดับความสำคัญในการเข้าไปแก้ไขได้ดังตารางที่ 4.2

เมื่อได้ผลของการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.2 แล้วได้ทำการสรุปค่าตัวเลขลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ [Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)] อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

ประเภทกระบวนการ	Key process input	Potential failure mode	Potential effect (s) of failure	Severity	Potential Cause(s) of Failure	Occurrence	Current Control	Detection	RPN
ประเภทออกเบหระเบคเบคเบคเบค	ขนาดรูสตัน	ขนาดรูสตันไม่เหมาะสมกับชิ้นงาน	ชิ้นงานมีโพรงหดตัว ข้อบกพร่อง	7	การคำนวณหาขนาดของรูสตันไม่เหมาะสมเพียงพอ	7	ตรวจสอบขนาดทุกเดือน	5	245
	การหดตัวของน้ำโลหะ	การหดตัวของน้ำโลหะไม่ได้สัดส่วนตามที่กำหนดไว้	ชิ้นงานมีโพรงหดตัว	5	การออกแบบ Pattern มีขนาดไม่เหมาะสมกับ Spec ของนำเหล็ก	4	ตรวจสอบขนาด Pattern ทุก 1000 ชิ้น	3	60
ประเภทเบคเบคเบคเบคเบคเบค	การวัดความแน่นทรายทำแบบ	การวัดความแน่นทรายของทรายแบบเกิดความคลาดเคลื่อน	ชิ้นงานมีลักษณะผิวหยาบหรือเกิดโพรงหดตัว	4	ช่วงเวลาในการสอบเทียบไม่เหมาะสม	2	สอบเทียบทุก 6 เดือน	3	24
	ความชื้นทรายทำแบบ	ความชื้นทรายทำแบบต่ำหรือสูงเกินกว่ามาตรฐาน	ชิ้นงานมีโพรงหดตัวหรือมี gas ที่ชิ้นงาน	5	พนักงานไม่ได้ผสมทรายตามมาตรฐานที่กำหนด	5	ตรวจค่าความชื้นวันละ 3 ครั้ง	6	150
	ตำแหน่งรูสตัน	ตำแหน่งของรูสตันอยู่ไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด	ชิ้นงานมีโพรงหดตัว	5	การไม่มีวิธีการกำหนดตำแหน่งการวางรูสตันที่ชัดเจน	3	Work Standard	3	45


ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ [Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)] อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (ต่อ)

ประเภทกระบวนการ	Key process input	Potential failure Mole	Potential failure	Potential effect (s) of failure	Severity	Potential Failure Cause(s) of Failure	Occurrence	Current Process Control	Detection	RPN
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง	อุณหภูมิที่ใช้เทน้ำเหล็ก	อุณหภูมิที่ใช้เทน้ำเหล็กสูงเกินไป	อุณหภูมิที่ใช้เทน้ำเหล็ก	ชิ้นงานเกิดโพรงหดตัว ข้อบกพร่อง	7	กำหนดอุณหภูมิเทน้ำเหล็กไม่สอดคล้องกับขนาดชิ้นงาน	8	Work Standard	5	280
	เวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทราย	ใช้เวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทรายนานเกินไป	ใช้เวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทรายนานเกินไป	ชิ้นงานเกิดโพรงหดตัวหรือมีลักษณะเทไม่เต็ม	5	การกำหนดวิธีการเทน้ำเหล็กไม่เหมาะสม	6	Work Standard	5	150
	การวัดอุณหภูมิเทน้ำเหล็ก	การวัดอุณหภูมิเทน้ำเหล็กเกิดความคลาดเคลื่อน	การวัดอุณหภูมิเทน้ำเหล็กเกิดความคลาดเคลื่อน	ชิ้นงานมีลักษณะเทไม่เต็มถ้าอุณหภูมิต่ำหรือเป็นโพรงหดตัวถ้าอุณหภูมิสูง	5	ช่วงเวลาในการสอบเทียบไม่เหมาะสม	2	สอบเทียบทุก 1 ปี	3	30
	การเทน้ำเหล็กของพนักงาน	เทน้ำเหล็กแบบทรายไม่ได้ตามเวลาที่เหมาะสม	เทน้ำเหล็กแบบทรายไม่ได้ตามเวลาที่เหมาะสม	ชิ้นงานมีลักษณะเทไม่เต็มหรืออาจเกิดโพรงหดตัว	5	จัดให้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการเทน้ำเหล็กมาทำการเทน้ำเหล็ก	2	Job Description	3	30

ตารางที่ 4.3 ค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

Key Process Input list	RPN
1.ขนาดรูล้น	245
2.การหดตัวของน้ำโลหะ	84
3.การวัดความแน่นทรายทำแบบ	24
4.ความชื้นทรายทำแบบ	150
5.ตำแหน่งรูล้น	63
6.อุณหภูมิที่ใช้เทน้ำเหล็ก	280
7.เวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทราย	150
8.การวัดอุณหภูมิเทน้ำเหล็ก	30
9.การเทน้ำเหล็กของพนักงาน	30

จากตารางที่ 4.3 ได้นำค่า RPN ไปพล็อตกราฟ พारेโตดังแสดงตามรูปที่ 4.7 ซึ่งหลักการของพारेโต (80-20) คือสิ่งสำคัญมากมีน้อยส่วนสิ่งที่สำคัญน้อยมีมาก (Vital Few and Trivial Many) ซึ่งจากพारेโตพบหลังจากการทำ FMEA พบว่าปัจจัยทั้งสี่ปัจจัยนี้ส่งผลอย่างมากต่อการเกิดของข้อบกพร่องโพรงหดตัวซึ่งได้แก่ อุณหภูมิเท ความชื้นทรายทำแบบ ขนาดรูล้น เวลาในการเท

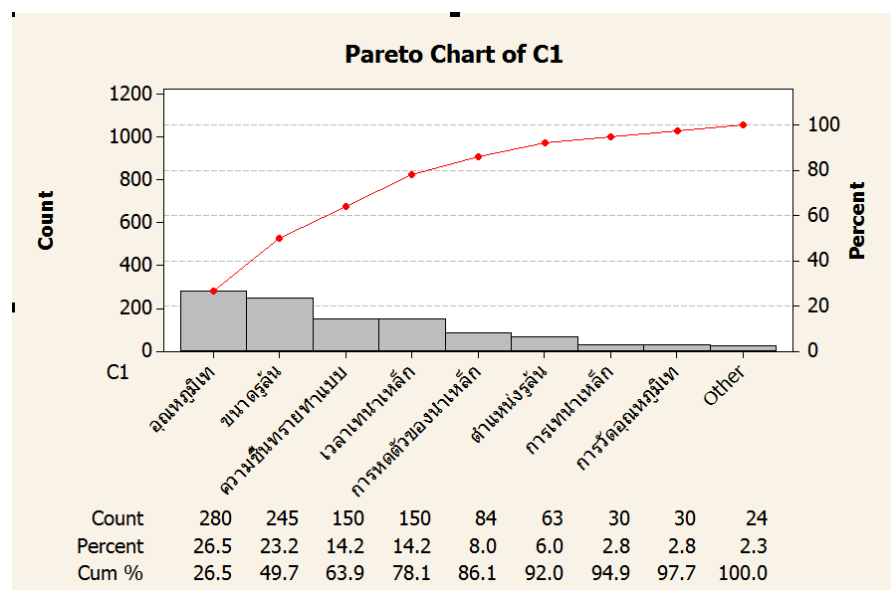

รูปที่ 4.7 แผนภาพพारेโตค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของปัจจัย

จากการวิเคราะห์ผ่าน FMEA พบว่าปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโพรงหดตัวนั้นนั้นมีสาเหตุมาจากเหตุดังต่อไปนี้คือ 1 4 6 และ 7 โดยปัจจัยทั้ง 4 มีระดับของพิกัดควบคุมของปัจจัยป้อนเข้าของกระบวนการหล่อขึ้นรูป ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโพรงหดตัว

ปัจจัยที่ป้อนเข้า	พิกัดควบคุมทางวิศวกรรม	ระดับพารามิเตอร์ในการทดลอง (Level)	
		Low	High
1.อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก	องศาเซลเซียส	1560	1600
2.ความชื้นของทรายทำแบบ	เปอร์เซ็นต์	2	4
3.ขนาดของรูล้น	ลูกบาศก์เซนติเมตร	220.5	271.3
4.เวลาในการเทน้ำเหล็ก	วินาที	5	9

รายละเอียดพารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัยมีดังนี้

1. อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัว ร้าว ว่างไม่เต็มแบบและอื่นๆ [14] ซึ่งในการทำงานจริงในปัจจุบันได้กำหนดค่าอุณหภูมิเทไว้ที่ 1560-1600 องศาเซลเซียสเพราะว่าช่วงห่างของอุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสนั้นสามารถที่จะควบคุมการทำงานได้ง่าย และค่าความต่างของอุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสนั้นสามารถที่จะเห็นผลการทดลองที่ชัดเจน


2. ความชื้นของทรายทำแบบ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดแก๊สในชิ้นงานและโพรงหดตัว [14] ซึ่งในการทำงานจริงนั้นทางฝ่ายผลิตควบคุมความชื้นของแบบทรายให้อยู่ในช่วง 2-4 % ตามมาตรฐานงานหล่อ [6] ดังนั้นจึงนำค่าที่ควบคุมได้อยู่แล้วมาใช้ในการทดลอง ซึ่งในการทดลองจริงได้ทำการตรวจสอบความชื้นทรายก่อนที่จะผสมก่อนว่ามีความชื้นเท่าใดแล้วจึงเติมน้ำให้ได้ความชื้นที่ 2% และ 4 %

3. ขนาดของรูล้น เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัว เนื่องจากมีผลต่อการเย็นตัวของน้ำโลหะ [14] จากขนาดของรูล้นแบบเก่านั้น ทางบริษัทพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าเล็กเกินกว่าที่กำหนดไว้ [14] จึงพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนขนาดของรูล้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยจะพิจารณาตั้งแต่ระบบป้อนเดมน์น้ำโลหะ (Gating System) และขนาดรูล้นเข้าด้วยกันแล้วจึง นิยามเป็นแบบเก่าและใหม่ ดังนี้

3.1 แบบเก่ามีลักษณะดังนี้

สัดส่วนของระบบป้อนเต็มน้ำโลหะ (Gating System) Sprue Area: Runner Area: Gating Area = 1:1:1.5 ซึ่งเป็นไปตามหลักการการออกแบบระบบป้อนเต็มน้ำโลหะ (Gating System) ของเหล็กกล้า [14]

หลังจากนั้นจึงทำการพิจารณาที่ขนาดของรูล้นแบบเก่าซึ่งมีปริมาตรเท่ากับ 220.5 ซม³ ดังรูปที่ 4.8

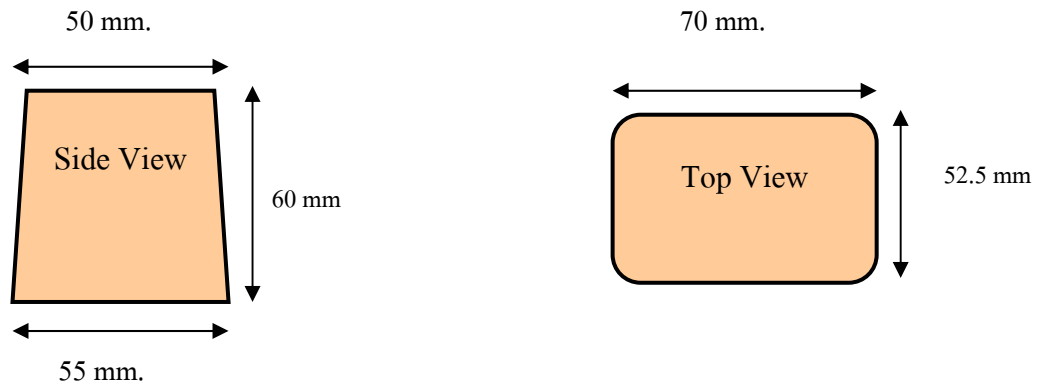

รูปที่ 4.8 แสดงขนาดของรูล้นแบบเก่า


3.2 แบบใหม่มีลักษณะดังนี้ [14]

สัดส่วนของระบบป้อนเต็มน้ำโลหะ (Gating System) Sprue Area: Runner Area: Gating Area = 1:1:1.5 แต่เปลี่ยนแปลงขนาดของรูล้นเป็นแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้รูล้นรักษาอุณหภูมิของน้ำเหล็กให้มีการเย็นตัวเป็นลำดับสุดท้าย (ภายหลังจากชิ้นงานเย็นตัวแล้ว) จึงต้องทำการขยายขนาดของรูล้นให้ใหญ่ขึ้น โดยใช้สมการการหาขนาดรูล้นดังนี้ [14]

$$B = 1.5A \quad \dots\dots\dots (4.1)$$

$$H = (A+B)/2 \quad \dots\dots\dots (4.2)$$

เมื่อทำการแก้ไขขนาดของรูล้นแบบใหม่ตามสมการได้ปริมาตรเท่ากับ 271.3 ซม³ ดังรูปที่ 4.9

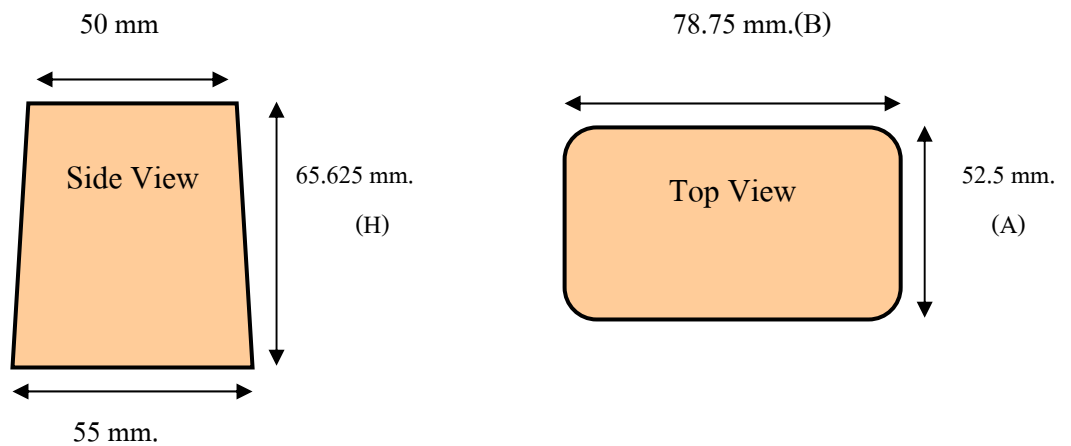

รูปที่ 4.9 แสดงขนาดของรูล้นแบบใหม่

4. เวลาในการเทน้ำเหล็ก คือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเทน้ำเหล็กลงในชิ้นงานจนน้ำเหล็กล้นบนปากกรูลิ้น เป็นปัจจัยหลักในการเกิดของเสียวิ่งไม่เต็มแบบ (Miss run) เนื้อไม่ประสาน (Cold shut) [14] แต่อาจจะมีผลบ้างกับการเกิดโพรงหดตัว ซึ่งจากการวิเคราะห์ผ่าน FMEA ทำให้ต้องทำการทดลอง เพื่อให้ทราบว่าผลต่อการเกิดโพรงหดตัวหรือไม่ โดยกำหนดระดับของปัจจัยมาจากวิธีการทำงานในปัจจุบันคืออยู่ที่ 2 ระดับคือ 5 วินาทีเป็นเวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทรายเร็วที่สุดและ 9 วินาทีเป็นเวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทรายช้าที่สุด

จากการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (FMEA) โดยเป็นการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานหล่อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกร หัวหน้าแผนก จากทางโรงงานแล้วพบว่าสาเหตุนี้มาจาก 4 ปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 4 นี้เป็นเพียงการวิเคราะห์อย่างมีระบบเท่านั้น จะมีก็แต่เพียงปัจจัย อุณหภูมิเทน้ำเหล็กเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีว่ามีผลต่อการเกิดโพรงหดตัวในชิ้นงาน [7] เนื่องจากอุณหภูมิเทน้ำเหล็กมีผลต่อการเย็นตัวของน้ำเหล็กถ้าเกิดการเย็นตัวอย่างไม่มีทิศทางก็จะทำให้ไปปิดกั้นการป้อนเติมระหว่างน้ำเหล็กกับชิ้นงาน แต่ปัจจัยอื่นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผลต่อการเกิดโพรงหดตัว ดังนั้นการวิเคราะห์จึงเริ่มจากการกรองปัจจัยเพื่อพิสูจน์ว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเกิดโพรงหดตัว แล้วจึงนำไปสู่การทดลองเพื่อวิเคราะห์ดูว่าปัจจัยไหนมีผลและระดับไหนของแต่ละปัจจัยที่มีผลทำให้ค่าของดีมากที่สุด เพื่อที่จะได้ไปทำการปรับแต่งค่าใหม่เพื่อให้ได้ตามผลการทดลอง

4.6 การทดสอบกรองปัจจัย (Screening factors)

การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิสูจน์ว่าปัจจัยต่างๆที่สงสัยมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อค่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องหรือไม่ โดยการกรองปัจจัยนั้นมีได้หลายวิธีด้วยกัน โดยในที่นี้ผู้วิจัยเลือกใช้การทดสอบแบบ Proportions ซึ่งสามารถใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทดสอบสมมุติฐานทีละหนึ่งปัจจัย และมีระดับของปัจจัยเท่ากับสองระดับเท่านั้น และการออกแบบการทดลองเพื่อกรองปัจจัยนั้นควรทำการทดลองแบบ OFAT (One Factor at A Time) คือเป็นการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยทีละหนึ่งปัจจัยซึ่งในการทดลองจะทำการปรับตั้งค่าของปัจจัยนั้นๆเพียงชนิดเดียวส่วนปัจจัยอื่นๆเราจะตั้งไว้ที่ค่ากลางของค่าปรับตั้งของแต่ละปัจจัย เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพารามิเตอร์ที่ศึกษาน้อยที่สุด โดยทำการทดสอบด้วยวิธีการทดสอบความมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องของประชากรสองกลุ่ม ซึ่งเป็นการทดสอบข้อมูลในลักษณะเชิงคุณภาพที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไบนารีผล การทดลองเพื่อทำการกรองปัจจัยนั้นต้องหาสิ่งตัวอย่างของการทดสอบความมีนัยสำคัญของสัดส่วน บกพร่องในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ใช้อธิบายประชากรได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะหาสิ่งตัวอย่างตามวิธีดังต่อไปนี้ผ่าน โปรแกรม Minitab ได้ผลดังรูปที่ 4.10 ภายใต้เงื่อนไขการกำหนดค่าต่างๆดังต่อไปนี้

1. กำหนดค่าความผิดพลาดชนิดที่ 1 (α) คือค่าที่ทางโรงงานเข้าใจว่าชิ้นงานเป็นของเสียทั้งที่จริงเป็นของดี โดยกำหนดไว้ที่ 5%
2. พิจารณาสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่อง (proportion) โดยดูจากข้อมูลสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องกลุ่มแรก ณ ช่วงเวลาทดสอบเท่ากับ 0.13 (สัดส่วนข้อบกพร่องโพรงหัดตัวที่พบในปัจจุบัน) และสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องของประชากรอีกกลุ่มคือสัดส่วนที่ต้องการตรวจจับ 0.05 (เป้าหมายที่จะลดสัดส่วนข้อบกพร่องโพรงหัดตัวให้ได้)
3. กำหนดค่าความผิดพลาดชนิดที่ 2 (β) คือค่าที่ทางโรงงานเข้าใจว่าชิ้นงานเป็นของดีทั้งที่จริงเป็นของเสียโดยกำหนดไว้ไม่เกิน 20% (ค่าที่ทางโรงงานยอมรับได้) ดังนั้นค่าอำนาจแห่งการตรวจสอบ (Power of the test) จะมีค่ามากกว่า 0.80 จากสมการ $(1-\beta) = \text{Power of the test}$
ผลการคำนวณหาสิ่งตัวอย่างได้ผลดังรูปที่ 4.10

Power and Sample Size		
Test for Two Proportions		
Testing proportion 1 = proportion 2 (versus not =)		
Calculating power for proportion 2 = 0.05		
Alpha = 0.05 Sample		
Proportion 1	Size	Power
0.13	25	0.164684
0.13	50	0.285425
0.13	75	0.401173
0.13	100	0.506764
0.13	125	0.599683
0.13	150	0.679224
0.13	200	0.800595

The sample size is for each group.

รูปที่ 4.10 ผลการคำนวณหาสิ่งตัวอย่างผ่าน โปรแกรม Minitab

จากรูปที่ 4.10 จะได้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 200 ชิ้นและค่าอำนาจแห่งการตรวจสอบอยู่ที่ 0.800595 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นและเมื่อได้ขนาดสิ่งตัวอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำการทดสอบที่ละเอียด (OFAT) เพื่อทำการทดลองว่าปัจจัยที่ผ่านการทำ FMEA มาแล้วนั้นมีผลต่อการเกิดโพรงหดตัวหรือไม่โดยวิเคราะห์ผ่านการตั้งสมมติฐาน

4.6.1 การทดสอบกรองปัจจัยความชื้นทรายทำแบบ

ทำการทดลองโดยควบคุมสถานะในการทดลองของปัจจัยอื่น ดังนี้

1. อุณหภูมิเหนื้เหล็กควบคุมที่ 1580 ± 5 องศาเซลเซียส
2. ขนาดของรู้น้เหล็กควบคุมที่ปริมาตร 220.5 ซม^3
3. เวลาในการเหนื้เหล็กควบคุมที่ 7 ± 1 วินาที

ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองจากการปรับค่าความชื้นแบบทรายสองค่า

ระดับของความชื้นแบบทราย	จำนวนที่ตรวจสอบ (ชิ้น)	ผลิตภัณฑ์บกพร่องโพรงหดตัว (ชิ้น)
$2\% \pm 0.25\%$	200	35
$4\% \pm 0.25\%$	200	30

4.6.1.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดสอบค่าความชื้นของทรายทำแบบที่ 2 % และ 4 % จะใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องจากสิ่งตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากข้อมูลที่ใช้วัดจะอยู่ในรูปคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจ (Success) และสิ่งที่ไม่ให้ความสนใจ (Failure) โดยกำหนดให้สิ่งที่ให้ความสนใจคือสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถตั้งสมมติฐานของการทดสอบได้ดังต่อไปนี้ว่า

H_0 : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากค่าความชื้นของทรายทำแบบที่ 2 % และ 4 % มีค่าไม่แตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากค่าความชื้นของทรายทำแบบที่ 2 % และ 4 % มีค่าแตกต่างกัน

จากข้อมูลทำการวิเคราะห์ผ่าน โปรแกรม Minitab ได้ผลดังรูปที่ 4.11

Test and CI for Two Proportions			
Sample	X	N	Sample p
1	35	200	0.175000
2	30	200	0.150000
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: 0.025			
95% CI for difference: (-0.0472633, 0.0972633)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 0.68 P-Value = 0.498			

รูปที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบหาความมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่อง เนื่องจากค่าความชื้นของทรายทำแบบ

จากการประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab พบว่า P-value มีค่ามากแสดงว่าค่าสถิติทดสอบ Z มีค่าน้อย นั่นหมายความว่ายอมรับ H_0 สามารถสรุปผลได้ว่าจำนวนข้อบกพร่องโพรงหัดตัวที่เกิดจากการปรับค่าความชื้นของทรายทำแบบที่ 2% และจำนวนข้อบกพร่องโพรงหัดตัวที่เกิดจากการปรับค่าความชื้นของทรายทำแบบที่ 4% นั้นมีจำนวนข้อบกพร่องประเภทโพรงหัดตัว มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

4.6.2 การทดสอบกรองปัจจัยขนาดของรูลัน

ทำการทดลองโดยควบคุมสภาวะในการทดลองของปัจจัยอื่น ดังนี้

1. อุณหภูมิเหน้าเหล็กควบคุมที่ 1580 ± 5 องศาเซลเซียส
2. ความชื้นของทรายทำแบบควบคุมที่ 3 ± 0.25 %
3. เวลาในการเหน้าเหล็กควบคุมที่ 7 ± 1 วินาที

ผลการทดลองได้แสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลการทดลองจากการปรับขนาดของรูปล้นสองค่า

ระดับของขนาดรูปล้น (ซม ³)	จำนวนที่ตรวจสอบ (ชิ้น)	ผลิตภัณฑ์บกพร่องโพรงหดตัว (ชิ้น)
220.5	200	37
271.3	200	22

4.6.2.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดสอบขนาดของรูปล้นทั้งแบบ 220.5 ซม³ และแบบ 271.3 ซม³ จะใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องจากสิ่งตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากข้อมูลที่ใช้วัดจะอยู่ในรูปคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจ (Success) และสิ่งที่ไม่ให้ความสนใจ (Failure) โดยกำหนดให้สิ่งที่ให้ความสนใจคือสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานของการทดสอบได้ดังต่อไปนี้ว่า

H_0 : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากขนาดของรูปล้นที่ 220.5 ซม³ และที่ 271.3 ซม³ มีค่าไม่แตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากขนาดของรูปล้นที่ 220.5 ซม³ และที่ 271.3 ซม³ มีค่าแตกต่างกัน

จากข้อมูลทำการวิเคราะห์ผ่าน โปรแกรม Minitab ได้ผลดังรูปที่ 4.12

Test and CI for Two Proportions			
Sample	X	N	Sample p
1	37	200	0.185000
2	22	200	0.110000
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: 0.075			
95% CI for difference: (0.00588868, 0.144111)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = 2.13 P-Value = 0.033			

รูปที่ 4.12 แสดงผลการหาความมีนัยสำคัญของสัดส่วน ผลิตภัณฑ์บกพร่องเนื่องจากขนาดของรูปล้น

จากการประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab พบว่า P-value มีค่าน้อยแสดงว่าค่าสถิติทดสอบ Z มีค่ามาก นั้นหมายความว่าปฏิเสธ H_0 สามารถสรุปผลได้ว่าจำนวนงานบกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่ขนาดรูส้นที่ 220.5 ซม³ และ จำนวนงานบกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่ขนาดรูส้นที่ 271.3 ซม³ นั้นมีปริมาณจำนวนงานบกพร่องประเภทโพรงหดตัว นั้นมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

4.6.3 การทดสอบการป้องกันเวลาในการเท

ทำการทดลองโดยควบคุมสภาวะในการทดลองของปัจจัยอื่น ดังนี้

1. อุณหภูมิเทน้ำเหล็กควบคุมที่ 1580 ± 5 องศาเซลเซียส
2. ความชื้นของทรายทำแบบควบคุมที่ 3 ± 0.25 %
3. ขนาดของรูส้นควบคุมที่ปริมาตร 220.5 ซม³

ผลการทดลองได้แสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลการทดลองจากการปรับเวลาในการเทสองค่า

ระดับของเวลาในการเท (วินาที)	จำนวนที่ตรวจสอบ (ชิ้น)	ผลิตภัณฑ์บกพร่องโพรงหดตัว (ชิ้น)
5±1	200	26
9±1	200	30

4.6.3.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การทดสอบเวลาในการเทน้ำเหล็กที่ 5 วินาทีและ 9 วินาที จะใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องจากสิ่งตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากข้อมูลที่ใช้วัดจะอยู่ในรูปคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจ (Success) และสิ่งที่ไม่ให้ความสนใจ (Failure) โดยกำหนดให้สิ่งที่ให้ความสนใจคือสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานของการทดสอบได้ดังต่อไปนี้ว่า

H_0 : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากเวลาในการเทน้ำเหล็กที่ 5 วินาที และ 9 วินาที มีค่าไม่แตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวที่เกิดจากเวลาในการเทน้ำเหล็กที่ 5 วินาที และ 9 วินาที มีค่าแตกต่างกัน

จากข้อมูลทำการวิเคราะห์ผ่าน โปรแกรม Minitab ได้ผลดังรูปที่ 4.13

Test and CI for Two Proportions			
Sample	X	N	Sample p
1	26	200	0.130000
2	30	200	0.150000
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: -0.02			
95% CI for difference: (-0.0879800, 0.0479800)			
Test for difference = 0 (vs not = 0): Z = -0.58 P-Value = 0.564			

รูปที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบหาความมีนัยสำคัญของสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องเนื่องจากการเท

จากการประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab พบว่า P-value มีค่ามากแสดงว่าค่าสถิติทดสอบ Z มีค่าน้อยนั้นหมายความว่ายอมรับ H_0 สามารถสรุปผลได้ว่าจำนวนข้อบกพร่องโพรงหดตัวที่เกิดจากการปรับเวลาการเทน้ำเหล็กที่ 5 วินาที และจำนวนข้อบกพร่องโพรงหดตัวที่เกิดจากการปรับเวลาการเทน้ำเหล็กที่ 9 วินาที นั้นมีจำนวนข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

หลังจากการผ่านการทำ OFAT แล้วนั้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัย 2 ปัจจัยคือ อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก, ขนาดของรูถัน ซึ่งแสดงค่าระดับปัจจัยดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ระดับของปัจจัยและปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ปัจจัยที่ป้อนเข้า	พิกัดควบคุมทางวิศวกรรม	ระดับพารามิเตอร์ในการทดลอง (Level)	
		Low	High
1. อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก	องศาเซลเซียส	1560	1600
2. ขนาดของรูลึ้น	ลูกบาศก์เซนติเมตร	220.5	271.3

4.7 ดำเนินการการทดลองและวิเคราะห์ผลออกแบบการทดลอง

ในการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยสำหรับในงานวิจัย ผลลัพธ์ที่ต้องการคือพบข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว ของผลิตภัณฑ์ U-Bolt Plate UT005A40A น้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลยในกระบวนการผลิต จากผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.7 จึงนำปัจจัยทั้ง 2 คือ อุณหภูมิเทน้ำเหล็กและขนาดของรูลึ้น มาทำการทดลองและวิเคราะห์ผลเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม ที่ทำให้ข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยใช้การทดลองแบบ 2^k แฟคทอเรียล เนื่องจากปัจจัยที่เลือกมานั้นมีระดับปัจจัยเพียง 2 ค่าคือต่ำและสูง และค่าตัวแปรตอบสนองคือ ดี และ เสีย ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแปลงผลที่ได้มาเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข งานวิจัยนี้จะทำการออกแบบการทดลองแบบ 2^k แฟคทอเรียล เพื่อจะได้ผลการทดลองที่สุ่มและซ้ำ ตามหลักการทดลองแต่จะทำการวิเคราะห์ตัวแปรตอบสนอง[13] ได้กล่าวแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลเป็นข้อมูลนับดังต่อไปนี้

4.7.1 การออกแบบการทดลองกรณี 2 ปัจจัย 2 ระดับ

หลังจากที่ได้ทำการทดลองกรองปัจจัยที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบว่ามีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัวแล้วจึงนำทั้ง 2 ปัจจัยที่ได้กล่าวข้างต้นมาทำการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab โดยมีการแบ่งประเภทของปัจจัยได้ 2 แบบดังนี้

1. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และทำการกำหนดค่าไว้ในช่วงได้แก่ ความชื้นของทรายทำแบบและเวลาในการเทน้ำเหล็กลงแบบ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกำหนดค่าการทำงานดังแสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าของปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และทำการกำหนดค่าไว้

ปัจจัยที่ป้อนเข้า	หน่วย	ค่าที่ใช้ทำงานปัจจุบัน
1. ความชื้นของทรายทำแบบ	เปอร์เซ็นต์	2-4%
2. เวลาในการเทน้ำเหล็กกลบแบบ	วินาที	5-9

2. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และทำการปรับเปลี่ยนค่าการทำงาน ได้แก่ ปัจจัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามิผลกระทบต่อการศึกษาของปัจจัยที่ก่อปัญหาของรูปทรงของรู ล้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกำหนดค่าการทำงานดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าของปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และทำการปรับเปลี่ยนค่าการทำงาน

ปัจจัยที่ป้อนเข้า	หน่วย	ระดับพารามิเตอร์ในการทดลอง (Level)	
		Low	High
1. อุณหภูมิเทน้ำเหล็กกลบแบบ	องศาเซลเซียส	1560±5	1600±5
2. ขนาดของรูล้น	ลูกบาศก์เซนติเมตร	220.5	271.3

ทำการออกแบบการทดลองทั้ง 2 ปัจจัยที่ได้กล่าวข้างต้นโดยใช้โปรแกรม Minitab ช่วยในการออกแบบการทดลองโดยในการทดลองครั้งนี้ได้กำหนดจำนวนสิ่งตัวอย่างไว้ที่ 50 ชิ้น เพื่อให้ผลการทดลองออกมาได้ใกล้เคียงการทำงานจริงมากที่สุด ดังแสดงการออกแบบการทดลองและผลการทดลองในภาคผนวก ข ตารางที่ ข 2

4.7.2 ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ

เมื่อได้ตารางการทดลองจากโปรแกรม Minitab ตามดัง ตารางที่ ข2 ภาคผนวก ข แล้วใส่ค่าตัวแปรตอบสนอง ลงไปในช่องที่มีตัวอักษร Y ในตารางที่ ข 2 ภาคผนวก ข การนิยามการให้ค่าตัวแปรตอบสนองในกรณีที่เป็นข้อมูลนับ [11] ได้ค่า 1 และ 0 โดย 1 หมายถึงงานที่เราสนใจคืออาการโพรงหดตัว และ 0 หมายถึงงานที่เราไม่ได้สนใจคืออาการชิ้นงานเต็มหรือว่าอาการอื่นที่ไม่ใช่อาการโพรงหดตัว จากนั้นทำการทดลองตามตารางที่ ข2 ภาคผนวก ข ได้ค่าผลการทดลองทั้งหมดแล้วจึงนำค่าตัวแปรตอบสนองที่ได้มาคำนวณหา ตาราง ANOVA ผ่านโปรแกรม Minitab และเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ จึงได้สรุปผลการทดลองไว้ดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับสรุปมาจากตารางที่ ข 1 ภาคผนวก ข

ขนาดของรูสั้น (ซม.)	อุณหภูมิเหน้าเหล็ก (°C)	
	1560	1600
เก่า (220.5)	1111111111	1111111100
	1111111111	0000000000
	1111111111	0000000000
	1111111111	0000000000
	1111111110	0000000000
ใหม่ (271.3)	1111111111	1000000000
	1111111111	0000000000
	1111111111	0000000000
	1111111111	0000000000
	1111111000	0000000000

หมายเหตุ ผล คือตัวแปรตอบสนอง

1 หมายถึงชิ้นงานที่มีโพรงหดตัว

0 หมายถึงชิ้นงานที่ไม่มีโพรงหดตัวหรือมีลักษณะอื่นที่ไม่ใช่โพรงหดตัว

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.11 จะนำข้อมูลที่ได้มาทำการหาตาราง ANOVA เพื่อหาแหล่งความผันแปรแต่ละปัจจัย โดยผ่านการประมวลผลการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Minitab พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการทดลองว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลและระดับปัจจัยใดที่ให้ค่าเหมาะสมที่สุด

4.7.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ

จากผลการทดลองตารางที่ ข 2 ภาคผนวก ข ได้นำผลการทดลองนี้มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Minitab ได้ผลลัพธ์ทางคอมพิวเตอร์สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.14

General Linear Model: ผล versus อุณหภูมิ, ขนาดรูปลิ้น						
Factor	Type	Levels	Values			
อุณหภูมิ	Fixed	2	1560, 1600			
ขนาดรูปลิ้น	Fixed	2	เก่า, ใหม่			
Analysis of Variance for ผล, using Adjusted SS for Tests						
Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
อุณหภูมิ	1	36.980	36.980	36.980	582.64	0.000
ขนาดรูปลิ้น	1	0.320	0.320	0.320	5.04	0.026
อุณหภูมิ*ขนาดรูปลิ้น	1	0.080	0.080	0.080	1.26	0.263
Error	196	12.440	12.440	0.063		
Total	199	49.820				
S = 0.251931 R-Sq = 75.03% R-Sq (adj) = 74.65%						

รูปที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ

จากผลการทดลองตารางที่ ข.2 ภาคผนวก ข ก่อนที่จะไปสู่การวิเคราะห์ต้องทำการตรวจสอบการออกแบบตัวแบบการทดลอง (Design Model) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 เพื่อพิจารณาว่าความผันแปรของค่าตัวแปรตอบสนองจากข้อมูลที่เก็บมานั้น สามารถอธิบายได้จากความผันแปรของปัจจัยที่ทำการทดสอบมากน้อยเพียงใดก่อนที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความผันแปร ซึ่ง R^2 ไม่สูงนักจำเป็นต้องทำการทบทวนและวิเคราะห์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมใหม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการทดลองผ่านโปรแกรม Minitab พบว่าความแตกต่างของข้อบกพร่องประเภทประเภทโพรงหดตัว มีค่า R^2 เท่ากับ 75.03% หมายความว่าความผันแปรของข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวจากการทดลองมีค่า 100 หน่วย² สามารถอธิบายได้ด้วยความผันแปรของปัจจัยที่ทำการทดสอบเท่ากับ 75.03 หน่วย² ส่วนความผันแปรที่เหลือไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากสาเหตุด้าน ริฟิทะบิลิตี้ ซึ่งสัมประสิทธิ์การตัดสินใจจากการทดลองครั้งนี้อยู่ในระดับที่ดีคือ เมื่อพิจารณาค่า R-Sq (adj) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 74.65% มีค่าใกล้เคียงกับ ค่า R-Sq จึงพบว่าจำนวนข้อมูล

เพียงพอ จากการวิเคราะห์พบว่า การออกแบบการทดลองดี ดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อไป


จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Minitab ดังรูปที่ 4.16 จะเริ่มพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของอิทธิพลร่วม 2 ปัจจัย (2-Way Interaction Effect) ดังนั้นจึงพิจารณาผลกระทบของปัจจัยร่วมระหว่าง อุณหภูมิเหน้าเหล็กและขนาดของรูล้นพบว่า P-Value มาก(P-Value=0.263) นั่นคือตัวสถิติ F มีค่าน้อย (F=1.26) สรุปได้ว่าปัจจัยร่วมทั้งสองมีค่าต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวอย่างไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 จากนั้นจึงทำการลดรูปปัจจัยร่วมทั้งสองนี้ที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว เพื่อเพิ่มองศาความอิสระ (Degree of freedom) ซึ่งได้ผลลัพธ์ใหม่ของตาราง ANOVA ที่ลดรูปและผ่านการประมวลผลผ่านโปรแกรม Minitab ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 4.15

General Linear Model: ผล versus อุณหภูมิ, ขนาดรูล้น						
Factor	Type	Levels	Values			
อุณหภูมิ	Fixed	2	1560, 1600			
ขนาดรูล้น	Fixed	2	เก่า, ใหม่			
Analysis of Variance for ผล, using Adjusted SS for Tests						
Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
อุณหภูมิ	1	36.980	36.980	36.980	581.87	0.000
ขนาดรูล้น	1	0.320	0.320	0.320	5.04	0.026
Error	197	12.520	12.520	0.064		
Total	199	49.820				
S = 0.252098 R-Sq = 74.87% R-Sq (adj) = 74.61%						

รูปที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ

จากผลลัพธ์ที่ทำการลดรูปแล้ว ดังรูปที่ 4.15 พิจารณาที่อิทธิพลหลัก พบว่าค่า P-Value ของอุณหภูมิเหน้าเหล็กมีค่าน้อย (P-Value=0.000) นั่นคือตัวสถิติ F มีค่ามาก (F=581.87) หมายความว่าอุณหภูมิเหน้าเหล็กมีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 และปัจจัยหลักอีกหนึ่งตัวก็คือ ขนาดรูล้นพบว่าค่า P-Value ของขนาดรูล้นมีค่าน้อย (P-


Value=0.026) นั่นคือตัวสถิติ F มีค่ามาก (F=5.04) ซึ่ง หมายความว่าขนาดรูล้นมีผลต่อการเกิด ข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05จากนั้นทำการ พิจารณาอิทธิพลหลักดังรูปที่ 4.16 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ ข้อบกพร่องโพรงหดตัว พบว่า ขนาดของรูล้นแบบเก่า (220.5ซม³)นั้นมีข้อบกพร่องประเภทโพรงหด ตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 0.57 และขนาดรูล้นแบบใหม่ (271.3ซม³)พบว่าข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.49 และที่ อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก 1560 องศาเซลเซียสพบว่าข้อบกพร่องประเภทโพรงหด ตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.96 และที่อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก 1600 องศาเซลเซียสพบว่าข้อบกพร่องประเภทโพรง หดตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.1 ดังนั้นระดับปัจจัยที่ดีที่สุดของขนาดรูล้นคือแบบใหม่ (271.3ซม³) และระดับ ปัจจัยที่ดีที่สุดของอุณหภูมิเทน้ำเหล็กอยู่ที่ 1600 องศาเซลเซียส

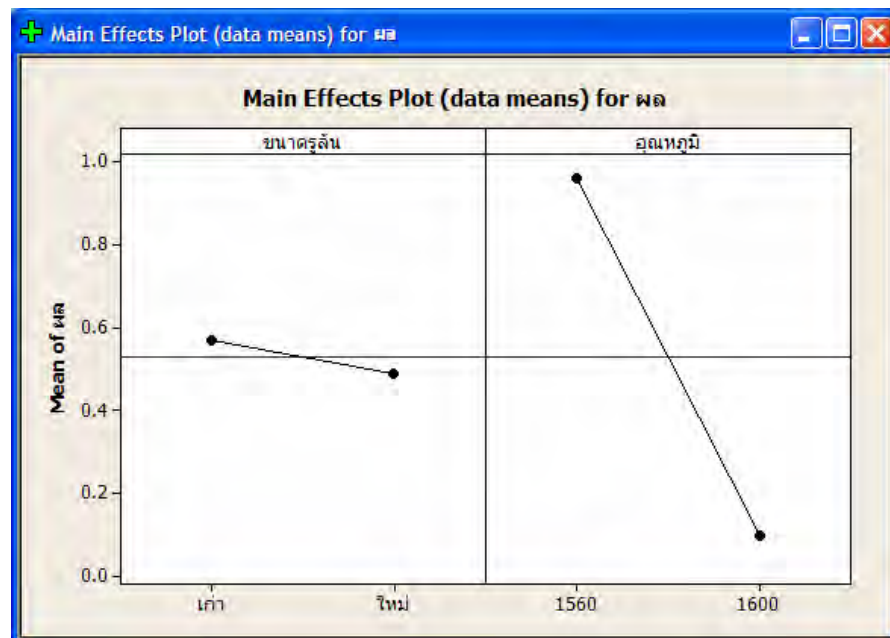

รูปที่ 4.16 กราฟแสดงผลการค่าเฉลี่ยของปัจจัยหลักของสัดส่วนของเสียแต่ละระดับปัจจัย

จากรูปที่ 4.16 หากมองแต่กราฟของอิทธิพลหลักก็จะทราบเพียงระดับปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเกิด ข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวมากที่สุด หากระดับปัจจัยใดมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสียเข้าใกล้ 1 ก็ หมายความว่าระดับปัจจัยนั้นส่งผลต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวมาก แต่ในการทดลองนี้ตัวที่ ส่งผลทำให้เกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว คือ ขนาดของรูล้นและอุณหภูมิเทน้ำเหล็ก ซึ่ง ณ ระดับปัจจัยที่ดีจากรูปที่ 4.16 จะทำการพิจารณาต่อไปว่า ระดับคู่ปัจจัยที่ดีมีแนวโน้มการเกิด ข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวอย่างไรและ คู่ระดับปัจจัยอื่นมีลักษณะแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่อง

ประเภทโพรงหดตัวเป็นอย่างไร สามารถแสดงผลผ่านกราฟอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย ขนาดของรูล้น และอุณหภูมิเทน้ำเหล็ก ผ่านการประมวลผลจากโปรแกรม Minitab ซึ่งได้ผลดัง รูปที่ 4.17

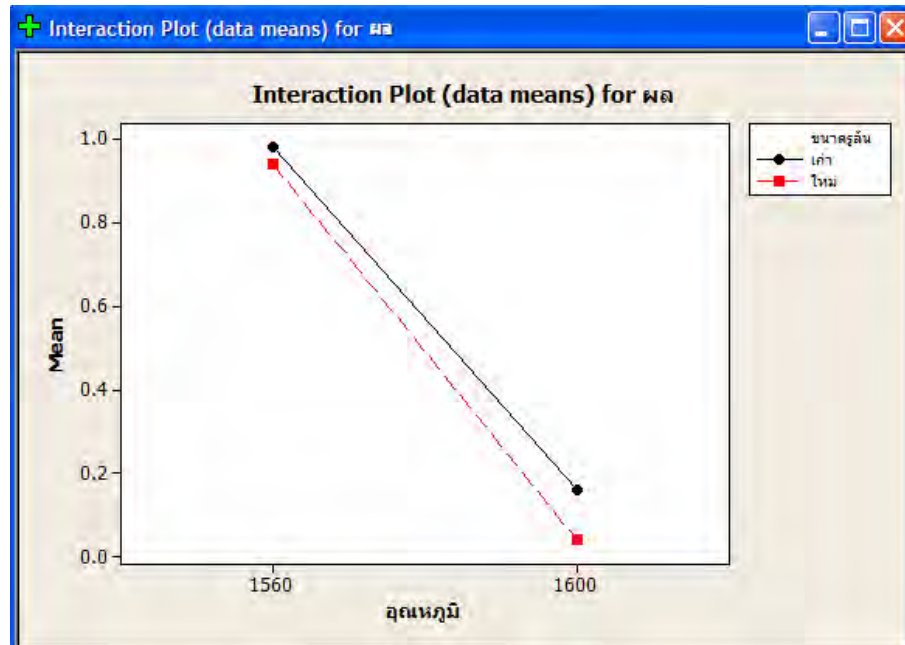

รูปที่ 4.17 กราฟแสดงผลของสัดส่วนของเสียของปัจจัยร่วม

จะเห็นว่า ระดับปัจจัยที่ดี ที่ได้จากการอ่านกราฟอิทธิพลหลัก คือ ขนาดรูล้นใหม่ (271.3ซม³) และ อุณหภูมิเทน้ำเหล็กที่ 1600 องศาเซลเซียส กล่าวคือ ปัจจัยทั้ง 2 ส่งผลต่อการเกิดข้อบกพร่องประเภท โพรงหดตัวน้อยที่สุดจากคู่อันดับทั้ง 4 คู่จากกราฟแสดงผลสัดส่วนของเสียของปัจจัยร่วม ซึ่งให้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.04 จากข้อมูลการทดลองในตารางที่ 4.11 จะพบว่าจากจำนวนสิ่งตัวอย่าง 50 ตัวพบ ข้อบกพร่องโพรงหดตัวเพียง 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดของระดับปัจจัยทั้งสอง และในตารางที่ 4.12 จะเป็นการสรุปข้อบกพร่องในแต่ละประเภทให้เห็นว่าในการทดลองครั้งนี้มีข้อบกพร่องใด เกิดขึ้นบ้าง ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องอื่นเกิดขึ้นในการทดลอง ทำให้มั่นใจว่าถ้าทำการควบคุม ปัจจัยต่างๆในการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัวแล้วจะไม่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องอื่น

ตารางที่ 4.12 สรุปการจำแนกของเสียแต่ละระดับคู่อัจฉัยจากผลการทดลอง

ระดับ ปัจจัย ขนาดรูปล้น, อุณหภูมิเท น้ำเหล็ก	จำนวนการ ทดลอง (ชิ้น)	ข้อบกพร่อง ประเภท โพรงหดตัว	ของเสีย ประเภท เหลื่อม	ของเสีย ประเภท ไม่เต็ม	ของเสีย ประเภท อื่นๆ	จำนวน ของดีที่ สามารถส่ง ให้ลูกค้า	%ของดีที่ สามารถส่ง มอบลูกค้า
เก่า,1560	50	49	0	0	0	1	2%
เก่า,1600	50	8	0	0	0	42	84%
ใหม่,1560	50	47	0	0	0	3	6%
ใหม่,1600	50	1	0	0	0	49	98%

4.7.4 สรุปผลการทดลอง 2 ปัจจัย 2 ระดับ

จากการทดลองสรุปได้ว่าการเปลี่ยนขนาดของรูปล้นเป็นแบบใหม่ (271.3ซม³) และใช้อุณหภูมิเทน้ำเหล็กที่ 1600 องศาเซลเซียส สามารถทำให้จำนวนชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องโพรงหดตัวเหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการทดลองในระดับปัจจัยอื่น ซึ่งจากผลการทดลองที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการเย็นตัวของน้ำโลหะคือ จะต้องออกแบบการเย็นตัวของน้ำโลหะให้เย็นตัวอย่างมีทิศทาง โดยให้เริ่มเย็นตัวจากชิ้นงานแล้วมีทิศทางการเย็นตัวเข้าหารูปล้น โดยให้รูปล้นเป็นตำแหน่งที่เย็นตัวเป็นตำแหน่งสุดท้าย [14] ซึ่งการที่จะทำให้การเย็นตัวของน้ำโลหะมีทิศทางตามที่กล่าวไว้ ก็จะต้องอยู่ในสภาวะขนาดของรูปล้นและอุณหภูมิเทน้ำเหล็กที่เหมาะสม สำหรับการทดลองที่ระดับปัจจัยอื่นๆที่ผลการทดลองออกมาแล้วพบว่ามีความข้อบกพร่องโพรงหดตัวมาก คือ ในสภาวะการทดลองที่อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก 1560 องศาเซลเซียสและขนาดรูปล้นแบบเก่า (220.5ซม³) พบจำนวนชิ้นงานที่โพรงหดตัว 49 ชิ้นจากการทดลอง 50 ชิ้น และที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ขนาดรูปล้นแบบใหม่พบจำนวนชิ้นงานที่โพรงหดตัว 47 ชิ้นจากการทดลอง 50 ชิ้น ซึ่งสาเหตุที่มีจำนวนข้อบกพร่องสูงในการทดลองข้างต้นคือการใช้อุณหภูมิเทน้ำเหล็กต่ำเกินไปคือ 1560 องศาเซลเซียส เพราะว่าเมื่อทำการเทน้ำเหล็กลงในแบบแล้ว น้ำเหล็กจะเกิดการเย็นตัวก่อนที่จะมีการเย็นตัวอย่างมีทิศทางจากชิ้นงานไปหารูปล้นเพราะว่าอุณหภูมิเทน้ำเหล็กใกล้เคียงกับอุณหภูมิการแปรสภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง (Liquidus) ที่ 1539 องศาเซลเซียส [5] ดังนั้นอุณหภูมิเทน้ำเหล็กจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทดลองครั้งนี้และประกอบกับมีการเปลี่ยนขนาดของรูปล้นให้มีขนาดที่เหมาะสมขึ้นจึงทำให้การทดลองครั้งนี้ได้ผลการทดลองที่ดีคือมีจำนวนชิ้นงานที่เป็นโพรงหดตัว 1 ชิ้นจากการทดลอง 50 ชิ้น จากตารางที่ 4.13 จะแสดงให้เห็นระดับการปรับตั้งค่าของปัจจัยก่อนและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 4.13 ระดับการปรับตั้งของแต่ละปัจจัยก่อนและหลังการปรับปรุง

ปัจจัยที่ใช้ควบคุม	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
1. อุณหภูมิเหนื้เหล็กงบประมาณ	1560-1600	1600±5
2. ขนาดของรูลึ้น	เก่า (220.5 ซม ³)	ใหม่ (271.3 ซม ³)

หลังจากที่ได้ค่าที่เหมาะสมในตารางที่ 4.13 แล้วขั้นตอนต่อไปจะทำการทดสอบสัดส่วนข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว ก่อนที่จะนำค่าเหล่านี้ไปทำการผลิตจริงในกระบวนการ เพราะว่าถ้าหากไม่ทำการทดสอบแล้วนำผลการทดลองไปผลิตจริงเลยอาจจะทำให้สัดส่วนงานซ่อมโดยรวมไม่ลดลงก็ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการทดสอบสัดส่วนบกพร่องก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงดังหัวข้อต่อไปนี้

4.8 การทดลองเพื่อยืนยันผลการปรับปรุง

จากผลการทดลอง ทำให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดของทั้ง 2 ปัจจัยในช่วงปัจจุบันเพื่อที่จะทำให้เกิดข้อบกพร่องโพรงหดตัวน้อยที่สุด โดยก่อนที่จะทำการทดสอบต้องหาขนาดสิ่งตัวอย่างก่อนโดยหลักการประมาณการแจกแจงแบบปกติ (Normal) ด้วยไบโนเมียล (Binomial) กำหนดไว้ว่า $np > 5$ [16] ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้มีค่า p อยู่ที่ 0.05 และจะต้องมีจำนวนสิ่งตัวอย่าง อย่างน้อย 101 ชิ้น ดังนั้นการทดสอบครั้งนี้จึงกำหนดขนาดสิ่งตัวอย่างไว้ที่ 150 ชิ้น เมื่อได้ขนาดสิ่งตัวอย่างแล้วจึงทำการปรับตั้งค่าตามค่าดังกล่าว (ดังตารางที่ 4.13) และทำการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทโพรงหดตัวระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงโดยตั้งสมมติฐานการทดสอบครั้งนี้ว่า

H_0 : สัดส่วนข้อบกพร่องโพรงหดตัวก่อนและหลังการปรับปรุงไม่มีความแตกต่างกัน

H_1 : สัดส่วนข้อบกพร่องโพรงหดตัวภายหลังการปรับปรุงเกิดขึ้นน้อยกว่าก่อนการปรับปรุง

ผลการทดสอบการปรับปรุงแสดงไว้ในตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบการปรับปรุง

กระบวนการ	จำนวนตรวจสอบ	ผลิตภัณฑ์บกพร่อง
ก่อนการปรับปรุง	150	21
หลังการปรับปรุง	150	4

เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ จะได้ผลดังรูปที่ 4.18

Test and CI for Two Proportions			
Sample	X	N	Sample p
1	21	150	0.140000
2	4	150	0.026667
Difference = p (1) - p (2)			
Estimate for difference: 0.113333			
95% lower bound for difference: 0.0619543			
Test for difference = 0 (vs > 0): Z = 3.63 P-Value = 0.000			


รูปที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์หลังปรับปรุงและก่อนปรับปรุง

จากรูปที่ 4.18 พบว่า P-value มีค่าน้อยแสดงว่าค่าสถิติทดสอบ Z มีค่ามาก นั่นหมายความว่าปฏิเสธ H_0 สามารถสรุปผลได้ว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์ข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวหลังการปรับปรุงมีค่าน้อยกว่าก่อนทำการปรับปรุง หรือกล่าวได้ว่าหลังกระบวนการปรับปรุงทำให้จำนวนข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวลดลง

4.9 การติดตามผลการทดลอง

จากที่ได้ทดสอบสัดส่วนข้อบกพร่องก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงแล้วพบว่าจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดินนั้นหลังปรับปรุงให้ปริมาณจำนวนของดินมากกว่า ดังนั้นจากผลการทดลองจึงนำค่าที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการมาทำการติดตามผลเป็นระยะเวลา 25 วันทำงาน เพื่อดูว่าค่าการปรับปรุงจากผลการทดลองสามารถที่จะนำไปใช้กับงานจริงแล้วเป้าหมายลดลงมากเพียงใด ซึ่งผลการเก็บชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A พบว่ามีข้อบกพร่องโพรงหดตัวจำนวน 228 ชิ้นจากยอดการผลิต 10,000 ชิ้น คิดเป็น 2.28% ดังแสดงในตารางที่ ข3 ภาคผนวก ข

จากข้อมูลในตารางที่ ข3 ภาคผนวก ข จะได้แผนภูมิควบคุมประเภท p Chart ของข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวของงาน U-Bolt Plate UT005A40A หลังการปรับปรุงดังรูปที่ 4.19

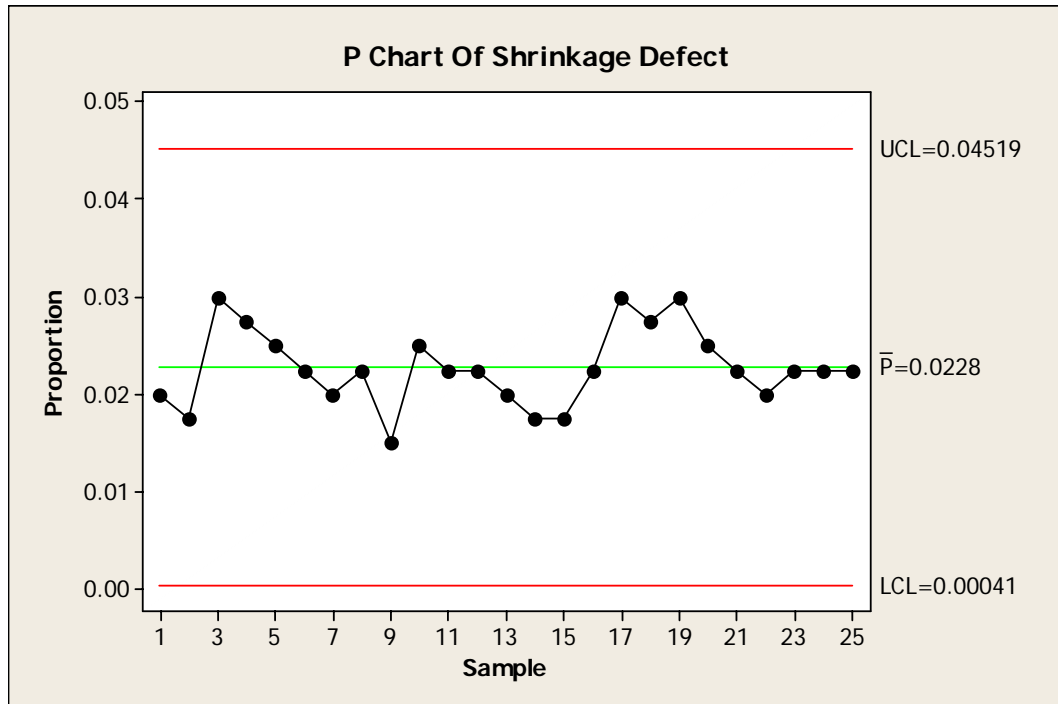

รูปที่ 4.19 แผนภูมิควบคุมประเภท p Chart ของการเกิดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว

จากการยืนยันผลการทดลองนี้ในงาน U-Bolt Plate UT005A40A แสดงได้ทำให้ค่าสัดส่วนโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์บกพร่อง (p) โดยในที่นี้คือข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวลดลงโดย p ก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 0.13 (ตารางที่ 3.9) และ p หลังการปรับปรุงเท่ากับ 0.0228 ดังนั้นจะเห็นว่า เมื่อทำการปรับค่าของปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดี จะสามารถลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัว ได้เกินเป้าหมาย แต่เป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้ คือเป็นการมองสัดส่วนงานซ่อมรวมทั้งบริษัท แต่จำเป็นต้องมองสัดส่วนงานซ่อมที่ลดลงในงาน U-Bolt Plate UT005A40A เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนการผลิตมากที่สุด ซึ่งในตารางที่ 4.15 จะแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนงานซ่อมรวมของบริษัทฯ ก่อนและหลังการปรับปรุง






ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนงานซ่อมรวมของบริษัทฯ ก่อนและหลังการปรับปรุง

รายละเอียดของ ข้อมูลที่ตรวจวัด	ก่อนการปรับปรุง		หลังการปรับปรุง (18 ธ.ค. 49-20 ม.ค. 50)	
	ปี พ.ศ. 2547	ปี พ.ศ. 2548	รายละเอียด	จำนวน (ชิ้น)
1. สัดส่วนงาน ซ่อมข้อบกพร่อง โครงเหล็กของ U-Bolt Plate UT005A40A	13.32 %	12.04 %	โครงเหล็ก	228
			จำนวนที่ผลิต	10,000
			คิดเป็นสัดส่วน	2.28 %
2. สัดส่วนงาน ซ่อมทั้งหมดของ ทุกงานที่ทำการ ผลิตในโรงงาน	15.06 %	14.49 %	เหล็ก	243
			รื้อ	343
			โครงเหล็ก	1,103
			ทรายตก	199
			วงไม้เต็มแบบ	832
			เนื้อไม้ประสาน	247
			รวม	2,967
			จำนวนที่ผลิต	28,000
			คิดเป็นสัดส่วน	10.6 %
3. คำร้องเรียน จากลูกค้า	7 ครั้ง	6 ครั้ง	0 ครั้ง	
4. ต้นทุนโลหะ	16.75 บาท/กิโลกรัม		14.04 บาท/กิโลกรัม	

หลังจากที่มีการติดตามผลการทดลองหลังปรับปรุง เปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุง พบว่าสัดส่วนงานซ่อมข้อบกพร่องประเภทโครงเหล็กของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ลดลงอยู่ที่ 2.28 % ของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ผลิตทั้งหมด และสัดส่วนงานซ่อมทุกงานที่ผลิตลดลงอยู่ที่ 10.6 % ของงานที่ผลิตทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานการทำงาน (Work standard) เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานหน้างานทราบถึงสถานะของปัจจัยในการทำงานที่ต้องทำการวัดและควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดโครงเหล็กดังรูปที่ 4.20 และทำการวางแผนการควบคุม (Control Plan) เพื่อที่จะได้ควบคุมระดับปัจจัยในการทำงานให้คงที่และหากมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้ตามแผนการควบคุม

4.10 การวางแผนควบคุมระดับปัจจัย

เพื่อเป็นการควบคุมและรักษาเสถียรภาพของกระบวนการ จึงต้องกำหนดแผนควบคุม กระบวนการ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการทำงาน และเป็นการควบคุมปัจจัยป้อนเข้า เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ของ กระบวนการตามที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการควบคุมเชิงป้องกัน (Proactive) ก่อนที่ปัญหาจะ เกิดขึ้น จึงต้องมีการกำหนดแผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) ในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง ซึ่งจะมีกระบวนการควบคุมตั้งแต่การรับข้อมูลจากลูกค้า ขึ้นตอนการรับวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบ กระบวนการผลิตและการจัดเก็บ (รายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.7) โดยในเนื้อหาส่วนนี้จะ กล่าวถึงเฉพาะมาตรฐานการทำงาน (Work Standard) ดังรูปที่ 4.20 และแผนการควบคุมกระบวนการ ในส่วนของการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานดังแสดงในตารางที่ 4.16 โดยจะเน้นในหัวข้อที่ 2 เรื่องการผสม ทราย (Green Sand Mixing) หัวข้อที่ 3 เรื่องการตรวจสอบกระสวย (Pattern Inspection) หัวข้อที่ 5 เรื่องการหลอมเหล็ก (Melting) และหัวข้อที่ 6 เรื่องการเทน้ำเหล็ก (Pouring) เป็น 4 หัวข้อการควบคุม การทำงานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A แล้วไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง โพรงหด ตัว ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามเอกสารอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการผลิต ต้องแจ้ง ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบทันทีและแต่ละขั้นตอนได้มีการจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกผลดัง ตารางที่ ก.8-ก.10 ภาคผนวก ก

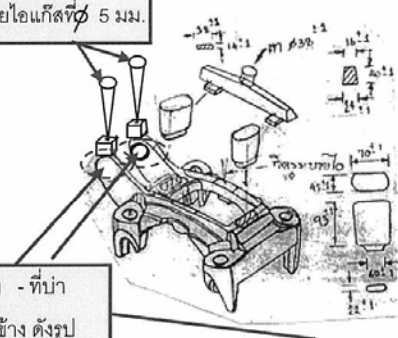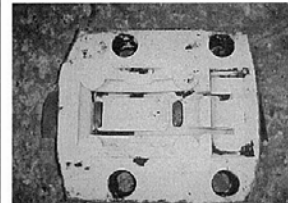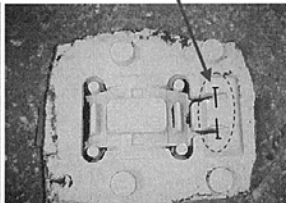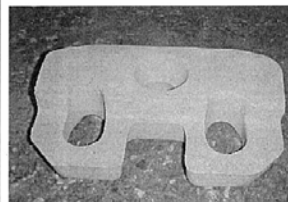BPS BURAPA STEEL		WORKING STANDARD(แบบทราย)		(เลขที่เอกสาร WS - SP - WWL - 0036)	
ผู้จัดทำ		หัวหน้าแผนกเทคนิค		หัวหน้าแผนก SP.	
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค		ผู้จัดการฝ่ายผลิต			
ชื่อลูกค้า บริษัท WEWELER		รหัสลูกค้า WWL		วัสดุ AS2074/C3	
ชื่อสินค้า UT005A40 U - BOLT PLATE		รหัสสินค้า WWL - 0036		EFF.DATE: 1/2/2007	
การทำให้แบบ		ปฏิบัติงานตาม BS-WI-PD-02		อุณหภูมิเท	
ชนิดของกระสวน		ภาพประกอบ		เทลงแบบ 1600 ± 5 °C	
<input type="checkbox"/> ไม้ <input type="checkbox"/> เหล็ก <input type="checkbox"/> อลูมิเนียม <input type="checkbox"/> อื่นๆ		น้ำหนัก RISER 5.2 Kg. น้ำหนักรวม RISER 12.2 Kg. %Yield 57.4 % น้ำหนักทรายที่ใช้ทั้งหมด 35.3 Kg. จำนวน CAVITY 1 ตัว		- ให้เจาะรูระบายไอแก๊สที่ ϕ 5 มม.	
ชนิดของทรายทำให้แบบ <input type="checkbox"/> ทรายSHELL <input type="checkbox"/> ทรายCO ₂ <input type="checkbox"/> อื่นๆ		<input type="checkbox"/> ดีด <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กรอก		- วางตะปู 1 นิ้วครึ่ง - ที่ป่า แหวนของหูทั้งสองข้าง ดังรูป	
การผสมทราย		ปฏิบัติงานตาม BS-WI-PD-01			
ควบคุมความชื้นทราย		2-4 %			
การทำแบบทราย		ปฏิบัติงานตาม BS-WI-PD-03			
ชนิดของกระสวน <input type="checkbox"/> ไม้ <input type="checkbox"/> ตัว <input checked="" type="checkbox"/> อลูมิเนียม <input checked="" type="checkbox"/> เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> พลาสติก <input type="checkbox"/> กวาด		ชนิดของทรายทำให้แบบ <input checked="" type="checkbox"/> ทรายชั้น <input type="checkbox"/> ทรายCO ₂ <input type="checkbox"/> ทรายแร่		รูปแบบทรายฝานบน รูปแบบทรายฝาล่าง	
ขนาดหินแบบ - 370 X 430 X 75 มม ฝานบน		ขนาดหินแบบ - 370 X 430 X 100 มม ฝาล่าง			
น.น.ทรายที่ใช้ทำแบบฝานบน 14.7 Kg.		น.น.ทรายที่ใช้ทำแบบฝาล่าง 20.4 Kg.			
ชนิดของสีทาแบบ				รูปกล่องรูปเท	
เวลามาตรฐาน		3 นาที / 1 ฝานแบบทราย		รูปการปิดแบบทราย	
ข้อควรระวัง		- ทรายไม่แน่น			
หมายเหตุ		วางตะปูขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง เป็น Chill ที่แบบทรายฝาล่าง 2 ตัว			
การประกอบแบบทราย		ปฏิบัติงานตาม BS-WI-PD-04			
จำนวนใส่แบบ					
น้ำหนักเหล็กที่แบบไม่น้อยกว่า		80.0 Kg.			
การหมักแบบ		ทราย CO ₂			
ข้อควรระวัง		- ปิดแบบไม่สนิท - ทรายตกภายในโพรงแบบ			
หมายเหตุ					
การเทน้ำเหล็ก		ปฏิบัติงานตาม BS-WI-PD-06			
การควบคุมเวลาเทน้ำเหล็กลงแบบที่		5-9 วินาที			

รูปที่ 4.20 มาตรฐานการทำงาน

ตารางที่ 4.16 แผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan)

CONTROL PLAN									
Client		Coding No.		Methods					
Weweler		WWL - 0036		Characteristic		Frequency / Sample		Reaction Plan	
Part Name		Material		Process / Control Point		Evaluation Measurement Technique		Control Method	
U - Bolt Plate UT005A40A		AS2074 / C3		Product / Material		Spectrometer		BS-FO-QC-24	
Drawing Revision No.		Wt. / Pes. Drawing		No.		Certificate		BS-FO-QC-21	
Rev. C		7.0 Kgs.		M/C Name		Scales		BS-FO-QC-22	
				Process Description		Visual & Measuring Equipment		QC Supervisor	
				Raw material Receiving		Scales			
				Green Sand Mixing		Visual			
				Pattern Inspection		Thermocouple			
				Molding		Spectrometer			
				Melting					
1	Raw material Receiving					BS-WI-QC-06		Every Lot	BS-FO-QC-24
2	Green Sand Mixing	MX1		2.1 Sand Mixing		Moisture 4 ± 0.7% By Wt		Every Batch	BS-FO-PD-03
3	Pattern Inspection			3.1 Filler				Before Molding	BS-FO-TN-25
4	Molding			3.2 Riser & Gating				Every Mold	BS-FO-TN-05
5	Melting	IF1-IF4		3.3 Marking				Every Batch	BS-FO-TN-24
				Hand Molding				Every Batch	BS-FO-PD-02
				5.1 Charge Ratio		SPC-BS-0002			
				5.2 Tapping Temp		1630 ± 7°C			
				5.3 Chemical Composition					
				C		0.22 ± 0.02% By Wt			
				Si		0.45 ± 0.13% By Wt			
				Mn		0.75 ± 0.13% By Wt			
				P		0.02 ± 0.02% By Wt			
				S		0.02 ± 0.02% By Wt			
				Cr		0.15 ± 0.10% By Wt			

Remark : FG = FINISHING AND GAUGING DEPARTMENT FI = FINISHING DEPARTMENT ME = MELTING DEPARTMENT MM = MACHINING DEPARTMENT
 QC = INSPECTION AND QUALITY CONTROL DEPARTMENT SP = SAND PROCESSING DEPARTMENT ST = STORE AND DELIVERY DEPARTMENT TN = TECHNIQUE DEPARTMENT

ตารางที่ 4.16 แผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) (ต่อ)

CONTROL PLAN										
Item	Process Description	M/C Name	Characteristic				Methods			
			No.	Product / Material	Process / Control Point	Control Level	Evaluation Measurement Technique	Frequency / Sample	Control Method	Reaction Plan
6	Pouring				Pouring Temp	1600 ± 4°C	Thermocouple	Every Batch	BS-FO-PD-04	SP Supervisor
					Pouring Time	7 ± 1.4 Sec.				
7	Properties Inspection				Al - Degassing	0.1 ± 0.01% By Wt.	Scale	Every Laddle	BS-FO-QC-26	
					Chemical Composition					
					C	0.22 ± 0.02% By Wt				
					Si	0.45 ± 0.13% By Wt				
					Mn	0.75 ± 0.13% By Wt				
					P	0.02 ± 0.02% By Wt				
					S	0.02 ± 0.02% By Wt				
					Cu	0.10 ± 0.10% By Wt				
					Ni	0.15 ± 0.10% By Wt				
					Cr	0.15 ± 0.10% By Wt				
		Mo	0.10 ± 0.10% By Wt							
8	Inprocess Inspection				8.1 Appearance Inspection		Spectrometer	Every Batch	BS-FO-QC-20 BS-FO-QC-26	QC Supervisor Or Production Manager
					- Crack					
					- Cold Shut	WS-WWL-0036				
					- Burr	&				
					- Mismatch	Class I (Jis G0588)				
					- Misrun					
					- Etc.					
9	Riser And Gate Cutting				Cutting Riser	WS-WWL-0036	Visual	Every Pcs.	BS-FO-TN-05 BS-FO-TN-24 BS-FO-FL-04	FI Supervisor Or Production Manager
					Shrinkage	No Defect				
					Blast Cleaning	20 ± 2 Min				
10	Shot Blasting	SB7				WS-WWL-0036	Visual	Every Pcs.	BS-FO-FL-04	FI Supervisor

Remark : FG = FINISHING AND GAUGING DEPARTMENT

QC = INSPECTION AND QUALITY CONTROL DEPARTMENT

FI = FINISHING DEPARTMENT

SP = SAND PROCESSING DEPARTMENT

ME = MELTING DEPARTMENT

ST = STORE AND DELIVERY DEPARTMENT

MM = MACHINING DEPARTMENT

TN = TECHNIQUE DEPARTMENT

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลสรุปของการดำเนินงานครั้งนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ปัญหา สำหรับการนำข้อมูลทั้งหมดไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งหัวข้อที่กล่าวในบทนี้มีดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการนี้เริ่ม จากการพิจารณาเป้าหมายคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่ง พบว่าในฝ่ายผลิตประสบปัญหาสัดส่วนงานซ่อมในกระบวนการผลิตมีมากกว่าเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้คือไม่เกิน 12% ของงานที่ผลิตทั้งหมดโดยสัดส่วนงานซ่อมอยู่ที่ 15.06% ในปี 2547 และ 14.49% ในปี 2548

เมื่อทราบสัดส่วนงานซ่อมที่สูงเกินกว่าเป้าหมายคุณภาพ จึงต้องหาวิธีการที่จะลดสัดส่วนงานซ่อมให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยทำการหาลูกค้าที่มีคุณค่า (Value Customer) เพื่อที่จะทำให้การลดของเสียเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และพบว่าบริษัท Weweler Netherland ซึ่งเป็นลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อมากเป็นอันดับหนึ่งของโรงงานในปี 2547 และ 2548 เป็นลูกค้าที่มีคุณค่าควรที่จะเลือกมาทำงานวิจัย

เมื่อได้ลูกค้า Weweler มาทำการศึกษาแล้ว พบว่าลูกค้ารายนี้มีการสั่งผลิตภัณฑ์หลายประเภทจึงต้องทำการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากที่สุด โดยพิจารณาจาก ปริมาณการสั่งซื้อ การร้องเรียนจากลูกค้า และสัดส่วนงานซ่อม จึงได้ผลิตภัณฑ์ U-Bolt Plate UT005A40A มาทำการวิจัย และเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบการวัดของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าในการทดลองนี้จะไม่มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากพนักงาน

หลังจากวิเคราะห์ระบบการวัดได้ผลเป็นที่ยอมรับแล้ว จึงทำการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโพรงหดตัวด้วยวิธีการระดมสมอง (Brain storming) และยืนยันสาเหตุของการเกิดโพรงหดตัวที่ได้มา ด้วยหลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) จึงได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมา 4 ปัจจัย คือ อุณหภูมิ เหน้าเหล็ก ความชื้นแบบทราย ขนาดของรูล้นและเวลาในการเหน้าเหล็ก มาทำการกรองปัจจัยที่ละปัจจัย (OFAT) และสรุปได้ว่า อุณหภูมิเหน้าเหล็กและขนาดของรูล้น มีผลต่อการเกิดโพรงหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ จึงนำทั้ง 2 ปัจจัยไปทำการออกแบบการทดลองแบบ 2^k Factorial Design และได้สถานะของปัจจัยที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดจำนวนชิ้นงานที่มีโพรงหดตัวน้อยที่สุดดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สภาวะของปัจจัยที่ทำให้เกิดโพรงหดตัวน้อยที่สุด

ปัจจัยที่ควบคุม	สภาวะที่เหมาะสม
1. อุณหภูมิเทน้ำเหล็กแบบ	1600±5 °C
2. ขนาดของรูล้น	ใหม่ (271.3 ซม ³)

ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้นงานที่มีโพรงหดตัว 1 ชิ้นจากการทดลอง 50 ชิ้น และเมื่อทำการยืนยันผลการทดลองที่ได้โดยการนำสภาวะของปัจจัยดังกล่าวมาทำการติดตามผล โดยผลิตวันละ 400 ชิ้นเป็นเวลา 25 วันทำงาน พบว่าสัดส่วนงานซ่อมลดลงดังแสดงในตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบสัดส่วนงานซ่อมโพรงหดตัวก่อนและหลังปรับปรุง

รายละเอียด	ก่อนการปรับปรุง		หลังการปรับปรุง
	ปี พ.ศ. 2547	ปี พ.ศ. 2548	18 ธ.ค. 49-20 ม.ค. 50
สัดส่วนงานซ่อมโพรงหดตัวของงาน U-Bolt Plate UT005A40A	13.32%	12.04%	2.28%

จากตารางที่ 5.2 สัดส่วนงานซ่อมโพรงหดตัวที่ลดลงหลังการปรับปรุงได้ส่งผลให้สัดส่วนงานซ่อมรวมทั้งหมดในโรงงานลดลง ต้นทุนเสียหายในการผลิตชิ้นงานลดลงและจำนวนการร้องเรียนจากลูกค้าก็ไม่มีกรร้องเรียนด้วยเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 สัดส่วนงานซ่อมรวมและต้นทุนเสียหายก่อนและหลังการปรับปรุง

รายละเอียด	ก่อนการปรับปรุง		หลังการปรับปรุง
	ปี พ.ศ. 2547	ปี พ.ศ. 2548	18 ธ.ค. 49-20 ม.ค. 50
1. สัดส่วนงานซ่อมรวมทั้งหมดในโรงงาน	15.06%	14.49%	10.6%
2. ต้นทุนเสียหาย	16.75 บาท/กิโลกรัม		14.04 บาท/กิโลกรัม
3. จำนวนการร้องเรียน	7 ครั้ง	6 ครั้ง	0 ครั้ง

จากข้อมูลในตารางที่ 5.2 และ 5.3 สรุปได้ว่าเมื่อทำการลดสัดส่วนงานซ่อมโพรงหดตัวของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ลงมาเหลือ 2.28% ทำให้สัดส่วนงานซ่อมรวมในโรงงานทั้งหมดลดลงมาเหลือ 10.6% ของงานที่ผลิตทั้งหมด ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพของโรงงานที่กำหนดไว้ที่ 12% ของงานที่ผลิตทั้งหมด และต้นทุนโสหุ้ยก็ลดลงมาเช่นเดียวกับจำนวนการร้องเรียนจากลูกค้าที่ไม่มีการร้องเรียนมาหลังจากที่ทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการควบคุม โดยได้จัดทำแผนควบคุมกระบวนการ (Control Plan) เพื่อควบคุมปัจจัยป้อนเข้า และเมื่อทำการทดลอง และประเมินความสามารถของกระบวนการผลิตเปรียบเทียบกับก่อนและหลัง เพื่อประเมินผลการปรับปรุง และเพื่อให้ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อโรงงานมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ นั้น ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพแก่พนักงาน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันผ่านหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน

- 1) ทำการประเมินโดยการนำข้อมูลของผลิตภัณฑ์บกพร่องหลังการแก้ปัญหาามาพิจารณา หากพบว่าข้อบกพร่องลดลง แสดงว่าวิธีการควบคุมคุณภาพที่เสนอแนะนั้นถูกต้อง
- 2) ทำการประเมินโดยให้มีการตรวจสอบและเฝ้าพินิจ ว่าพนักงานได้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่ได้แนะนำไว้อย่างเคร่งครัดหรือไม่

เมื่อผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าแผนการควบคุมดังกล่าวนั้นสร้างผลประโยชน์ให้กับทางโรงงาน และเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องน้อยลง จากนั้นก็กำหนดเป็นมาตรฐานให้รัดกุมยิ่งขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในอนาคต

ในปัจจุบันนี้พบว่าเกณฑ์การซ่อมชิ้นงาน (Limit Sample) ยังมีไม่ครบทุกงาน ทำให้งานบางชิ้นต้องทำการซ่อมมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นและการวิเคราะห์งานเสียในโรงงานส่วนมากจะใช้ความรู้เฉพาะทางด้านงานหล่อแล้วทำการแก้ไขปัญหาทันที ซึ่งบางครั้งทำให้ปัญหานั้นไม่หายขาด จึงเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มเติมวิธีการทำงานเข้าไปดังนี้

- 1) ควรกำหนดเกณฑ์การซ่อมชิ้นงานให้ครบทุกงานเพื่อที่จะได้ลดเวลาในการซ่อมงานที่เกินความจำเป็นและป้องกันความผิดพลาดในการซ่อมชิ้นงานด้วย

- 2) ควรจัดการประชุมระดมสมองร่วมกันในการแก้ปัญหาของเสียอย่างสม่ำเสมอ
- 3) ควรจัดให้มีการส่งเสริมการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสำนึก

5.4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของการทำโครงการ

- 1) หลังจากที่ผ่านมาการทำ FMEA ไปแล้วนำค่า RPN ไปทำการสร้างพารेटโตแล้วนั้นพบว่าตามหลักการ 80 - 20 ของพารेटโต ได้ปัจจัยที่มีค่า RPN สูงสุดสี่ลำดับคือ อุณหภูมิเทน้ำเหล็ก ขนาดของรู ล้น ความชื้นทรายทำแบบและเวลาเทน้ำเหล็กลงในแบบทรายแต่หลังจากผ่านการทำ OFAT แล้วพบเพียงว่าอุณหภูมิเทน้ำเหล็กและขนาดของรูล้นเท่านั้น ที่ส่งผลกระทบต่อ แต่อีกสองปัจจัยที่เหลือกลับไม่มีผล แสดงให้เห็นว่าในการให้คะแนน ค่า RPN นั้นอาจยังไม่ถูกต้องนัก
- 2) เนื่องจากค่าที่ได้เป็นค่าที่ดี แต่ยังไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากยังมีข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวเกิดอยู่บ้าง หากต้องการค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ของเสียเกิดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลยอาจต้องใช้แนวการออกแบบการทดลองแบบ RSM เพื่อที่จะได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด
- 3) ในกรณีที่ชิ้นงานมีลักษณะคล้ายกับชิ้นงานตัวอย่าง ควรจะมีการศึกษาเรื่องการเกิดโพรงหดตัว เพื่อที่จะได้ทำการออกแบบระบบป้อนเติมน้ำโลหะและอุณหภูมิที่เหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

1. เสกสรร พลสุวรรณ, 2544, การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดจากปัญหาเม็ดผงในกระบวนการพ่นสีรถยนต์, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 37-85.
2. ณัฐพล ตินตระการผล, 2543, การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องของเพลาช่างรถยนต์ในกระบวนการตีขึ้นรูป, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 1-99.
3. ธนพงศ์ เวชพงศ์, 2543, การศึกษาสาเหตุและปรับปรุงกระบวนการเจาะเพื่อลดการเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องเนื่องจากรูเจาะเกินขนาด, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 1-129.
4. Whitcomb, P.J., 1998, **Make Breakthrough Improvements with Design of Experiments**, *Journal of Quality Technology*, Vol. 34, No. 4, pp. 1-9.
5. มนต์ สติระจินดา, 2538, เหล็กกล้า, พิมพ์ครั้งที่ 4, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 1-10.
6. สุขชัย ประเสริฐสกุล, เทคโนโลยีงานหล่อโลหะ เล่ม 1, ไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง, อุบลราชธานี, หน้า 48-97.
7. สุขชัย ประเสริฐสกุล, เทคโนโลยีงานหล่อโลหะ เล่ม 2, ไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง, อุบลราชธานี, หน้า 197-282.
8. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2543, การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA), พิมพ์ครั้งที่ 2, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, หน้า 185-204.
9. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2543, ระบบการควบคุมคุณภาพที่หน้างาน คิวซีเซอร์เคล็ด, พิมพ์ครั้งที่ 3, บริษัท เทคนิคอล แอป โพรซ เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ, หน้า 293-359.

10. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2545, **สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)**, พิมพ์ครั้งที่ 4, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, หน้า 157-332.
11. ปารเมศ ชูติมา, 2545, **การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม**, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 51-250.
12. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2548, **การออกแบบการทดลอง**, เอกสารประกอบสัมมนา, บริษัทเทคนิคอล แอปโพรช เคนันเซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิง จำกัด ,กรุงเทพฯ, หน้า 2-30.
13. Taguchi, G., 1986, **Introduction to Quality Engineering**, Asian Productivity Organization, UNIPUB, New York, pp. 120-150.
14. ASM International, 1992, **ASM HANDBOOK Volume 15 Casting**, ASM International, United States Of America, pp. 575-614.
15. Phillip, J. Ross., 1989, **Taguchi Techniques for Quality Engineering**, McGraw- Hill Book, New York, pp. 151-164.
16. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2547, **สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1 (ประมวลผลด้วย MINITAB)**, พิมพ์ครั้งที่ 5, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, หน้า 221-246.
17. กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2548, **การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ (SPS)**, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, หน้า 135-300.

ภาคผนวก ก
รายละเอียดในการดำเนินการผลิต

ตารางที่ ก.1 การหาที่มาของตัวชี้วัด

ข้อ	รายละเอียด	ปี พ.ศ. 2547	ปี พ.ศ. 2548
1.	งานที่ผลิตทั้งปี	279,304	321,715
2.	จำนวนงานซ่อมทั้งปี	42,072	46,631
3.	คิดเป็นสัดส่วน [(2)/(1)*100]	15.06%	14.49%
4.	เป้าหมายคุณภาพที่กำหนดงานซ่อม	< 12%	< 12%
5.	จำนวนงานที่ซ่อมแล้วบรรลุเป้าหมาย [12/100*(1)]	33,517	38,606
6.	ผลต่างของงานซ่อม [(2)-(5)]	8,555	8,065
7.	จำนวนงานซ่อมโครงหัดตัวของงาน U-Bolt Plate UT005A40A	14,500	11,015
8.	จำนวนงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ผลิต	108,819	91,433
9.	คิดเป็นสัดส่วน [(7)/(8)*100]	13.32%	12.04%
10	จำนวนงานซ่อมโครงหัดตัวที่อนุญาตให้มีได้ แล้วบรรลุเป้าหมาย [(7)-(6)]	5945	2950

ผลรวมในข้อ 10 รวม 2 ปี เท่ากับ 8,895 ชิ้น

ผลรวมงาน U-Bolt Plate UT005A40A ที่ผลิตรวม 2 ปี เท่ากับ 200,252 ชิ้น

คิดเป็นเป้าหมายในการกำหนดตัวชี้วัด (จากการคำนวณ) $8,895/200,252*100 = 4.5\%$

ในปี 2550 ชิ้นงานรุ่นนี้มีจำนวนสั่งถึง 120,000 ชิ้นจากยอดที่จะผลิตงาน 300,000 ชิ้น ซึ่งจากจำนวนสั่งที่มากถึง 40% ของงานที่ผลิตทั้งหมด จึงกำหนดตัวชี้วัดของข้อบกพร่องโครงหัดตัวของงาน U-Bolt Plate UT005A40A ใหม่คือไม่เกิน 5% ของงาน U-Bolt Plate UT005A40A จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพของงานซ่อมรวมของบริษัทฯ ได้

ตารางที่ ก.3 ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการผลิตงาน U-Bolt Plate UT005A40A

ลำดับ	กิจกรรม	ราคา(บาท)/ชิ้น งาน U-Bolt Plate (เดิม)	ราคา(บาท)/ชิ้น งาน U-Bolt Plate (ใหม่)
1	วัสดุ-แบบทราย	3.22	3.22
2	วัสดุ-เตาหลอม	11.1	11.1
3	ของใช้สิ้นเปลือง	23.73	5.91
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	8.15	8.15
5	ค่าแบบไม้	1.82	1.82
6	ค่าภาชนะหีบห่อ	6.16	6.16
7	ค่าอะไหล่ประกอบงาน	0.14	0.14
8	เงินเดือนสำนักงาน	20.15	20.15
9	ค่ารักษาความปลอดภัย	1.33	1.33
10	เงินเดือนโรงงาน	19.67	19.67
11	ค่าซ่อมบำรุง	4.62	4.62
12	ค่าไฟฟ้า	40.0	38.9
13	ค่าน้ำประปา	0.49	0.49
14	ค่าซ่อมรถยก	2.66	2.66
15	ค่าซ่อมเครื่องยิงทราย	0.21	0.21
16	ค่าซ่อมเครื่องเจียร	4.34	4.34
17	ค่ารับรอง	3.71	3.71
18	ค่าโฆษณา	0.56	0.56
19	เครื่องเขียน	0.98	0.98
20	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.77	0.77
21	ค่าโทรศัพท์	1.4	1.4
22	ค่ายานพาหนะ	3.5	3.5
23	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.28	0.28
24	สวัสดิการ	3.43	3.43
25	ค่าใช้จ่ายส่งออก	6.3	6.3

26	ค่าประกันสังคม	3.08	3.08
27	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.21	0.21
28	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.91	0.91
29	ค่าที่ปรึกษา	2.8	2.8
30	ค่าอบรมสัมมนา	0.07	0.07
31	กองทุนเงินทดแทน	1.26	1.26
32	ภาษีเงินได้บุคคลหัก ณ ที่จ่าย	6.72	6.72
33	ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้	1.05	1.05
34	ค่า X-Ray	0.07	0.07
35	ค่าสมาชิก	0.07	0.07
36	ค่าเบี้ยปรับภาษี	1.19	1.19
37	ค่าภาษีอากรอื่น	3.43	3.43
38	ขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยน	2.52	2.52
39	ค่าตรวจสอบ ISO	0.28	0.28
40	ค่าแรงนักศึกษาฝึกงาน	0.14	0.14
41	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3.5	3.5
42	ค่าการกุศล	0.49	0.49
43	ค่าชดเชยความเสียหาย	0.7	0.7
44	ค่าตรวจสอบบัญชี	0.28	0.28
45	ค่าเช่าที่ดิน	1.68	1.68
46	ค่าขนส่ง	0.49	0.49
47	ค่ารักษาหน้าดิน	3.57	3.57
48	ดอกเบี้ยจ่าย O/D	0.07	0.07
49	ดอกเบี้ยจ่าย	0.42	0.42
50	ดอกเบี้ยจ่าย IRP	1.61	1.61
รวม		117.23	98.31
	ราคา บาท/กิโลกรัม	16.75	14.04

ตารางเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ อันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่อง

ตารางเกณฑ์การให้คะแนน สำหรับการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ อันเนื่องมาจากลักษณะข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดในกระบวนการจะแบ่งออกเป็นสามหมวด ดังต่อไปนี้ คือ

เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดอัตราของความรุนแรง (Severity) ของผลกระทบ ของข้อบกพร่อง ดังแสดงในตารางที่ ก.4

เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดโอกาสในการเกิด(Occurrence) ข้อบกพร่อง ดังแสดงในตารางที่ ก.5

เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดโอกาสในการตรวจจับ(Detection) ข้อบกพร่องด้วยระบบการควบคุมกระบวนการ ดังแสดงในตารางที่ ก.6

ตารางที่ ก.4 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดอัตราของความรุนแรง
(Severity : S) ของผลกระทบ

ผลจากข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลจากข้อบกพร่อง	คะแนน
1. ก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่มี การเตือน	อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องจักรหรือพนักงาน ความรุนแรงจะถือว่าสูงมาก ถ้าหากทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานหรือขัดต่อกฎหมายข้อบกพร่องเกิดขึ้นโดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	10
2. ก่อให้เกิดอันตรายโดยมี การเตือน	อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องจักรหรือพนักงาน ความรุนแรงจะถือว่ามีความสูงมาก ถ้าหากทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานหรือขัดต่อกฎหมายข้อบกพร่องเกิดขึ้นโดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	9
3. สูงมาก	มีผลต่อสายการผลิตมาก ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด(100%) อาจจะต้องได้รับการกำจัดทิ้ง เพราะความไม่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรับการนำไปใช้งานได้ มีความสูญเสียในสภาวะหน้าที่หลัก ลูกค้าย่อมไม่พอใจมาก	8
4. สูง	มีผลต่อการผลิตน้อย ผลิตภัณฑ์อาจต้องผ่านการตรวจสอบแบบคัดเลือก(Sorting) และอาจมีผลิตภัณฑ์บกพร่องบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ได้รับการกำจัดทิ้งเพราะไม่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สามารถได้รับการนำไปใช้งานได้ด้วยความสามารถที่ลดลง ลูกค้าย่อมไม่พอใจ	7
5. ปานกลาง	มีผลต่อการผลิตเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์บางส่วน อาจจะต้องได้รับการกำจัดทิ้งเพราะความไม่มีคุณภาพ (โดยไม่มี การคัดเลือก) ผลิตภัณฑ์สามารถได้รับการนำไปใช้งานได้ แต่ความ สะดวกสบายลดน้อยลง ลูกค้าย่อมไม่พอใจ	6
6. ต่ำ	มีผลต่อสายการผลิตเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด(100%) อาจต้องได้รับการนำมาทำ(Rework) ผลิตภัณฑ์สามารถได้รับการนำมาใช้งานได้ดี แต่ด้านความสะดวกสบายสามารถได้ ด้วยสมรรถนะต่ำลง ลูกค้าย่อมไม่พอใจ	5
7. ต่ำมาก	มีผลต่อสายการผลิตเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์อาจต้องได้รับการคัดเลือก และผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) อาจต้องได้รับการนำมาทำใหม่(Rework)ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์	4

ตารางที่ ก.4 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดอัตราของความรุนแรง
(Severity : S) ของผลกระทบ (ต่อ)

ผลจากข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลจากข้อบกพร่อง	คะแนน
8. เล็กน้อย	มีผลต่อสายการผลิตเล็กน้อย ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%)	3
9. เล็กน้อยมาก	มีผลต่อสายการผลิตเล็กน้อย ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%)	2
10. ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ	1

ตารางที่ ก.5 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดโอกาสในการเกิด (Occurrence : O)
ข้อบกพร่อง

โอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง	อัตราของข้อบกพร่อง ที่อาจเป็นไปได้	คะแนน
1. สูงมาก : เกิดข้อบกพร่องเสมอ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องได้ เป็นส่วนใหญ่	มากกว่า 1 ใน	10
2. สูง : กระบวนการที่คล้ายคลึงกัน มีข้อบกพร่องบ่อย	1 ใน 8	9
	1 ใน 20	8
3. ปานกลาง : กระบวนการ ที่คล้ายคลึงกัน มีข้อบกพร่อง แต่ไม่ถึงกับเกิดขึ้นบ่อยๆ	1 ใน 80	7
	1 ใน 400	5
	1 ใน 2,000	4
4. ต่ำ : มีข้อบกพร่องที่ไม่คุ้นเคย (นานๆเกิดครั้งกับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน	1 ใน 50,000	3
5. ต่ำมาก : มีข้อบกพร่องที่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นกับกระบวนการ ที่เกือบจะเหมือนกัน	1 ใน 150,000	2
6. ห่างไกล : ไม่มีแนวโน้มของข้อบกพร่อง ไม่เคยเกิดข้อบกพร่องใดๆ กับกระบวนการที่เกือบจะเหมือนกันเลย	น้อยกว่า 1 ใน 1,500,000	1

ตารางที่ ก.6 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน ในการกำหนดโอกาสในการตรวจจับ

(Detection : D) ข้อบกพร่องด้วยระบบการควบคุมกระบวนการ

การตรวจจับ	กฎเกณฑ์: โอกาสในการตรวจจับข้อบกพร่องด้วยระบบการควบคุมกระบวนการก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกจากสายการผลิต หรือสายการประกอบ	คะแนน
1. เกือบเป็นไปไม่ได้	ไม่ทราบถึงวิธีการควบคุม ที่จะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	10
2. ห่างไปมาก	มีโอกาห่างไกลมาก ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	9
3. ห่างไกล	มีโอกาห่างไกล ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	8
4. น้อยมาก	มีโอกาสน้อยมาก ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	7
5. น้อย	มีโอกา ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	6
6. ปานกลาง	มีโอกาพอสมควร ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	5
7. ค่อนข้างสูง	มีโอกาค่อนข้างสูงมาก ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	4
8. สูง	มีโอกาสูง ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	3
9. สูง	มีโอกาสูงมาก ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง	2
10. เกือบแน่นอน	มีโอกาเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่วิธีการควบคุมจะตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง โดยวิธีการที่น่าไว้วางใจนี้จะรับทราบจากกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน	1

ตารางที่ ก.7 แผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan)

CONTROL PLAN									
Client		Coding No.		Methods					
Weveler		WWL - 0036							
Part Name		Material		Process / Control Point		Evaluation Measurement Technique		Reaction Plan	
U - Bolt Plate UTO05A40A		AS2074 / C3				Spectrometer		BS-FO-QC-24	
Drawing Revision No.		Wt. / Pes. Drawing				Certificate		BS-FO-QC-21 BS-FO-QC-22	
Rev. C		7.0 Kgs.				Scales		BS-FO-PD-03	
Item		M/C Name		Characteristic		Control Level		Frequency / Sample	
Process Description		Product / Material		Process / Control Point					
1 Raw material Receiving		1.1 Steel Scrap				BS-WL-QC-06		Every Lot	
		1.2 Bentonite							
		1.3 Alloy							
		1.4 Silica Sand							
		1.5 Sodium Silicate							
		1.6 Dextrin							
2 Green Sand Mixing		MX1		2.1 Sand Mixing		Moisture $4 \pm 0.7\%$ By Wt		Every Batch	
3 Pattern Inspection				3.1 Filler					
				3.2 Riser & Gating		WS-WWL-0036		Before Molding	
				3.3 Marking					
4 Molding				Hand Molding				Visual & Measuring Equipment	
								Visual	
						Hardness 70 ± 7		Every Mold	
5 Melting		IF1-IF4		5.1 Charge Ratio		SPC-BS-0002		BS-FO-TN-05	
				5.2 Tapping Temp		1630 $\pm 7^{\circ}\text{C}$		BS-FO-TN-24	
				5.3 Chemical Composition				BS-FO-PD-02	
				C		0.22 $\pm 0.02\%$ By Wt			
				Si		0.45 $\pm 0.13\%$ By Wt			
				Mn		0.75 $\pm 0.13\%$ By Wt			
				P		0.02 $\pm 0.02\%$ By Wt			
				S		0.02 $\pm 0.02\%$ By Wt			
				Cr		0.15 $\pm 0.10\%$ By Wt			
								Scales	
								Thermocouple	
								Spectrometer	
								Every Batch	
								BS-FO-QC-26	
								ME Supervisor Or Production Manager	

Remark : FG = FINISHING AND GAUGING DEPARTMENT
 FI = FINISHING DEPARTMENT
 ME = MELTING DEPARTMENT
 MM = MACHINING DEPARTMENT
 ST = STORE AND DELIVERY DEPARTMENT
 SP = SAND PROCESSING DEPARTMENT
 TN = TECHNIQUE DEPARTMENT

ตารางที่ ก.7 แผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) (ต่อ)

CONTROL PLAN										
Item	Process Description	M/C Name	Characteristic			Methods				Reaction Plan
			No.	Product / Material	Process / Control Point	Control Level	Evaluation Measurement Technique	Frequency / Sample	Control Method	
6	Pouring				Pouring Temp	1600 ± 4°C	Thermocouple	Every Batch	BS-FO-PD-04	SP Supervisor
					Pouring Time	7 ± 1.4 Sec.				
					Al - Degassing	0.1 ± 0.01% By Wt.				
7	Properties Inspection				Chemical Composition		Spectrometer	Every Batch	BS-FO-QC-20 BS-FO-QC-26	QC Supervisor Or Production Manager
					C	0.22 ± 0.02% By Wt				
					Si	0.45 ± 0.13% By Wt				
					Mn	0.75 ± 0.13% By Wt				
					P	0.02 ± 0.02% By Wt				
					S	0.02 ± 0.02% By Wt				
					Cu	0.10 ± 0.10% By Wt				
					Ni	0.15 ± 0.10% By Wt				
					Cr	0.15 ± 0.10% By Wt				
					Mo	0.10 ± 0.10% By Wt				
8	Inprocess Inspection				8.1 Appearance Inspection		Visual	Every Pcs.	BS-FO-QC-29	FI Supervisor Or Production Manager
					- Crack	WS-WWL-0036 & Class 1 (Jis G0588)				
					- Cold Shut					
					- Burr					
					- Mismatch					
					- Misrun					
		- Etc.								
9	Riser And Gate Cutting				Cutting Riser	WS-WWL-0036	Visual	Every Pcs.	BS-FO-TN-05 BS-FO-TN-24 BS-FO-FI-04	FI Supervisor
					Shrinkage	No Defect				
					Blast Cleaning	20 ± 2 Min WS-WWL-0036				
10	Shot Blasting	SB7					Visual	Every Pcs.	BS-FO-FI-04	FI Supervisor

Remark : FG = FINISHING AND GAUGING DEPARTMENT

FI = FINISHING DEPARTMENT

SP = SAND PROCESSING DEPARTMENT

ME = MELTING DEPARTMENT

ST = STORE AND DELIVERY DEPARTMENT

MM = MACHINING DEPARTMENT

TN = TECHNIQUE DEPARTMENT

ตารางที่ ก.7 แผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) (ต่อ)

CONTROL PLAN										
Item	Process Description	M/C Name	Characteristic			Control Level	Evaluation Measurement Technique	Methods		Reaction Plan
			No.	Product / Material	Process / Control Point			Frequency / Sample	Control Method	
11	Appearance Inspection					WS-WWL-0036 & Class 1 (Jis G0588)	Visual	Every Pcs.	BS-FO-QC-29	FI Supervisor Or Production Manager
			- Crack							
			- Cold Shut							
			- Burr							
			- Mismatch							
			- Misrun							
			- Shrinkage							
			- Etc.							
12	1 st Grinding And Welding	GR XX WD XX			Defective Area	WS-WWL-0036 & Class 1 (Jis G0588)	Visual	Every Pcs.	BS-FO-TN-05 BS-FO-TN-24 BS-FO-FI-04	FI Supervisor
			- Crack							
			- Cold Shut							
			- Burr							
			- Mismatch							
			- Misrun							
			- Shrinkage							
			- Etc.							
13	Inprocess Inspection (Grinding)					WS-WWL-0036 & Class 1 (Jis G0588)	Visual	Every Pcs.	BS-FO-QC-29	FI Supervisor Or Production Manager
			- Crack							
			- Cold Shut							
			- Burr							
			- Mismatch							
			- Misrun							
			- Shrinkage							
			- Etc.							
14	Heat Treatment	HT1,HT2				925 ± 20°C 3 Hrs.± 15 Min	Thermocouple	Every Batch	BS-FO-FI-02 BS-FO-TN-05 BS-FO-TN-24	FI Supervisor
			14.1 Temperature							
			14.2 Holding Period							
15	Shot Blasting	SB6				20 ± 2 Min WS-WWL-0036	Visual	Every Pcs.	BS-FO-FI-04	FG Supervisor
			Blast Cleaning							
16	2 nd Grinding And Welding	GR XX WD XX			Defective Area	BS-WI-PD-09 WT-WWL-0036	Visual	Every Pcs.	BS-FO-TN-05 BS-FO-TN-24 BS-FO-FG-01	FG Supervisor

Remark : FG = FINISHING AND GAUGING DEPARTMENT

FI = FINISHING DEPARTMENT

ME = MELTING DEPARTMENT

MM = MACHINING DEPARTMENT

QC = INSPECTION AND QUALITY CONTROL DEPARTMENT

SP = SAND PROCESSING DEPARTMENT

ST = STORE AND DELIVERY DEPARTMENT

TN = TECHNIQUE DEPARTMENT

ตารางที่ ก.7 แผนการควบคุมกระบวนการ (Control Plan) (ต่อ)

CONTROL PLAN											
Item	Process Description	M/C Name	Characteristic			Methods				Reaction Plan	
			No.	Product / Material	Process / Control Point	Control Level	Evaluation Measurement Technique	Frequency / Sample	Control Method		
17	Inprocess Inspection						WS-WWL-0036 & Class 1 (Dis G0588)	Visual & Gauge	Every Pcs.	BS-FO-FG-01 BS-FO-TN-05 BS-FO-TN-24	FG Supervisor Or Production Manager
18	Pressing (If necessary)	OT10,OT11					37 ± 0.7° 1.2 ± 0.6 mm.	Dimension Measuring Equipment Jig(Mass Production)	Every Pcs.		FG Supervisor
19	Machining	CNC1,CNC2					16.43 ± 0.10 mm. 58.18 ± 0.07 mm.	Dimension Measuring Equipment	Every 10 Pcs.	BS-FO-MM-04 Control Chart	MM Supervisor
20	Final Inspection						Drawing AS2074/C3	Dimension Measuring Equipment Spectrometer	BS-WL-QC-03	BS-FO-QC-05 BS-FO-QC-20	QC Supervisor Or Production Manager
21	Coating						Up to Customer Requirement	3 rd Party.	To be agreed	Certificate	ST Supervisor
22	Coating Inspection						WS-WWL-0036	Visual	Every Pcs.	-	ST Supervisor
23	Store						80 Pcs./Case	Visual	Every Pcs.	-	ST Supervisor

Remark : FG = FINISHING AND GAUGING DEPARTMENT

QC = INSPECTION AND QUALITY CONTROL DEPARTMENT

FI = FINISHING DEPARTMENT

SP = SAND PROCESSING DEPARTMENT


ME = MELTING DEPARTMENT

ST = STORE AND DELIVERY DEPARTMENT


MM = MACHINING DEPARTMENT

TN = TECHNIQUE DEPARTMENT

ตารางที่ ก.9 ใบบันทึกการตรวจสอบกระสวน

		ผลการตรวจสอบ PATTERN จากผู้ส่งมอบ	
วันที่.....เดือน.....ปี..... ชื่อผู้ส่งมอบ ชื่อชิ้นงาน O/D ชื่อลูกค้า รหัส DWG.No. REV.			
ชนิด Pattern / วัสดุ	กล่องใส่แบบ / วัสดุ	กำหนดส่งจากผู้ส่งมอบ	
<input type="checkbox"/> เป็นตัว <input type="checkbox"/> ไม้ <input type="checkbox"/> ตีคเหล็ก <input type="checkbox"/> อลูมิเนียม <input type="checkbox"/> อื่นๆ <input type="checkbox"/> อื่นๆ จำนวน ชิ้น / ชุด	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ไม้ <input type="checkbox"/> อลูมิเนียม <input type="checkbox"/> อื่นๆ จำนวน ชิ้น / ชุด	กำหนดส่ง ส่งจริง หมายเหตุ	
ผลการตรวจสอบ			
<input type="checkbox"/> ไม่ต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> แก้ไขโดยผู้ส่งมอบ <input type="checkbox"/> ต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> แก้ไขโดยบูรพาเหล็กกล้า		ระยะเวลาในการแก้ไข วัน แรงงาน คน เสร็จ/...../.....	
หมายเหตุ			
รายละเอียดการแก้ไข			
ผู้ตรวจสอบ	แผนกเทคนิคการผลิต	แผนกจัดซื้อรับสำเนา	
..... (.....) (.....) (.....)	
...../...../...../...../...../...../.....	

ตารางที่ ก.10 ใบบันทึกการหลอมเหล็ก

		FURNACE OPERATION SHEET							
Specification.....					Date...../...../.....				
Furnace No.					Heat No.				
Charge	Raw Material	WT. Kgs.	A.J.	Time of Charing	Power Consumption				
1					Power.....Kw / hr.				
2					Tapping Temp.....C				
3									
4									
5					Chemical Composition				
6					Element	# 1	# 2	# 3	
7					% C				
8					% Si				
9					% Mn				
10					% P				
11					% S				
12					% Ni				
13					% Cr				
14					% Mo				
15					% Cu				
TOTAL				End					
<p><u>Remarks</u></p>									
<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> (LAB INSPECTOR)					<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> (CHIEF OF QC.)				

ภาคผนวก ข

ตารางการออกแบบทดลองและผลการทดลอง

ตารางที่ ข.1 ตารางแผนการทดลองการทดสอบการวัด

ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	พนักงาน	ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	พนักงาน
1	15	วิษณุ	41	3	เกษมสันต์
2	15	เกษมสันต์	42	15	เกษมสันต์
3	4	วิษณุ	43	2	วิษณุ
4	20	เกษมสันต์	44	5	เกษมสันต์
5	2	วิษณุ	45	9	เกษมสันต์
6	10	เกษมสันต์	46	3	วิษณุ
7	6	วิษณุ	47	13	เกษมสันต์
8	3	วิษณุ	48	1	วิษณุ
9	14	เกษมสันต์	49	12	วิษณุ
10	16	วิษณุ	50	10	เกษมสันต์
11	1	เกษมสันต์	51	14	วิษณุ
12	5	วิษณุ	52	6	เกษมสันต์
13	16	เกษมสันต์	53	16	วิษณุ
14	12	เกษมสันต์	54	2	เกษมสันต์
15	3	เกษมสันต์	55	7	เกษมสันต์
16	4	วิษณุ	56	13	วิษณุ
17	8	วิษณุ	57	9	วิษณุ
18	1	เกษมสันต์	58	4	เกษมสันต์
19	14	เกษมสันต์	59	11	เกษมสันต์
20	11	เกษมสันต์	60	19	วิษณุ
21	7	วิษณุ	61	16	เกษมสันต์
22	17	เกษมสันต์	62	17	วิษณุ
23	19	วิษณุ	63	1	วิษณุ
24	10	เกษมสันต์	64	9	เกษมสันต์
25	2	เกษมสันต์	65	5	เกษมสันต์
26	4	วิษณุ	66	8	เกษมสันต์
27	13	วิษณุ	67	15	วิษณุ

ตารางที่ ข.1 ตารางแผนการทดลองการทดสอบการวัด (ต่อ)

ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	พนักงาน	ลำดับการทดลอง	หมายเลขชิ้นงาน	พนักงาน
28	8	เกษมสันต์	68	7	เกษมสันต์
29	6	เกษมสันต์	69	20	วิษณุ
30	20	วิษณุ	70	13	เกษมสันต์
31	12	เกษมสันต์	71	12	วิษณุ
32	17	วิษณุ	72	17	เกษมสันต์
33	18	เกษมสันต์	73	10	วิษณุ
34	9	วิษณุ	74	18	เกษมสันต์
35	7	วิษณุ	75	11	วิษณุ
36	20	เกษมสันต์	76	14	วิษณุ
37	18	วิษณุ	77	19	เกษมสันต์
38	5	วิษณุ	78	8	วิษณุ
39	19	เกษมสันต์	79	6	วิษณุ
40	11	วิษณุ	80	18	วิษณุ

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab และผลการทดลองระหว่าง
ขนาดของรูล้น (ที่ระดับ เก่า และ ใหม่) และอุณหภูมิในการเทน้ำเหล็ก (ที่ระดับ 1560
และ 1600 องศาเซลเซียส) กรณี สองปัจจัยและสองระดับ

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูล้น	ผล
92	1	1	1	1600	ใหม่	0
104	2	1	1	1600	ใหม่	0
28	3	1	1	1600	ใหม่	0
43	4	1	1	1600	เก่า	0
96	5	1	1	1600	ใหม่	0
182	6	1	1	1560	ใหม่	1
42	7	1	1	1560	ใหม่	1
29	8	1	1	1560	เก่า	1
145	9	1	1	1560	เก่า	1
103	10	1	1	1600	เก่า	0
196	11	1	1	1600	ใหม่	0
44	12	1	1	1600	ใหม่	0
6	13	1	1	1560	ใหม่	1
142	14	1	1	1560	ใหม่	1
33	15	1	1	1560	เก่า	1
117	16	1	1	1560	เก่า	1
67	17	1	1	1600	เก่า	0
27	18	1	1	1600	เก่า	1
70	19	1	1	1560	ใหม่	1
61	20	1	1	1560	เก่า	1
143	21	1	1	1600	เก่า	0
187	22	1	1	1600	เก่า	0
22	23	1	1	1560	ใหม่	0
48	24	1	1	1600	ใหม่	0
110	25	1	1	1560	ใหม่	0
152	26	1	1	1600	ใหม่	0

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูสัณ	ผล
133	27	1	1	1560	เก่า	1
129	28	1	1	1560	เก่า	1
183	29	1	1	1600	เก่า	0
189	30	1	1	1560	เก่า	1
119	31	1	1	1600	เก่า	0
171	32	1	1	1600	เก่า	0
12	33	1	1	1600	ใหม่	0
73	34	1	1	1560	เก่า	1
130	35	1	1	1560	ใหม่	1
132	36	1	1	1600	ใหม่	0
100	37	1	1	1600	ใหม่	0
191	38	1	1	1600	เก่า	0
63	39	1	1	1600	เก่า	0
169	40	1	1	1560	เก่า	1
164	41	1	1	1600	ใหม่	0
98	42	1	1	1560	ใหม่	1
158	43	1	1	1560	ใหม่	1
55	44	1	1	1600	เก่า	0
149	45	1	1	1560	เก่า	1
168	46	1	1	1600	ใหม่	0
47	47	1	1	1600	เก่า	0
87	48	1	1	1600	เก่า	0
121	49	1	1	1560	เก่า	1
18	50	1	1	1560	ใหม่	1
50	51	1	1	1560	ใหม่	1
157	52	1	1	1560	เก่า	1
194	53	1	1	1560	ใหม่	0
45	54	1	1	1560	เก่า	1

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูส้น	ผล
198	55	1	1	1560	ใหม่	1
35	56	1	1	1600	เก่า	0
154	57	1	1	1560	ใหม่	1
16	58	1	1	1600	ใหม่	0
136	59	1	1	1600	ใหม่	0
188	60	1	1	1600	ใหม่	0
39	61	1	1	1600	เก่า	0
74	62	1	1	1560	ใหม่	1
3	63	1	1	1600	เก่า	0
147	64	1	1	1600	เก่า	0
116	65	1	1	1600	ใหม่	0
135	66	1	1	1600	เก่า	0
8	67	1	1	1600	ใหม่	0
83	68	1	1	1600	เก่า	0
185	69	1	1	1560	เก่า	1
195	70	1	1	1600	เก่า	0
9	71	1	1	1560	เก่า	1
118	72	1	1	1560	ใหม่	1
82	73	1	1	1560	ใหม่	1
71	74	1	1	1600	เก่า	0
91	75	1	1	1600	เก่า	0
80	76	1	1	1600	ใหม่	0
7	77	1	1	1600	เก่า	1
11	78	1	1	1600	เก่า	0
174	79	1	1	1560	ใหม่	1
165	80	1	1	1560	เก่า	1
139	81	1	1	1600	เก่า	0
81	82	1	1	1560	เก่า	1

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูส้น	ผล
93	83	1	1	1560	เก่า	1
75	84	1	1	1600	เก่า	0
23	85	1	1	1600	เก่า	0
94	86	1	1	1560	ใหม่	1
109	87	1	1	1560	เก่า	1
84	88	1	1	1600	ใหม่	0
26	89	1	1	1560	ใหม่	1
175	90	1	1	1600	เก่า	0
4	91	1	1	1600	ใหม่	0
144	92	1	1	1600	ใหม่	0
40	93	1	1	1600	ใหม่	0
52	94	1	1	1600	ใหม่	0
172	95	1	1	1600	ใหม่	0
176	96	1	1	1600	ใหม่	0
193	97	1	1	1560	เก่า	1
127	98	1	1	1600	เก่า	0
95	99	1	1	1600	เก่า	0
53	100	1	1	1560	เก่า	1
46	101	1	1	1560	ใหม่	1
179	102	1	1	1600	เก่า	1
101	103	1	1	1560	เก่า	1
34	104	1	1	1560	ใหม่	1
79	105	1	1	1600	เก่า	0
86	106	1	1	1560	ใหม่	1
41	107	1	1	1560	เก่า	1
1	108	1	1	1560	เก่า	1
166	109	1	1	1560	ใหม่	1
24	110	1	1	1600	ใหม่	0

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูส้น	ผล
60	111	1	1	1600	ใหม่	0
13	112	1	1	1560	เก่า	1
200	113	1	1	1600	ใหม่	0
68	114	1	1	1600	ใหม่	0
31	115	1	1	1600	เก่า	1
59	116	1	1	1600	เก่า	0
107	117	1	1	1600	เก่า	0
69	118	1	1	1560	เก่า	1
156	119	1	1	1600	ใหม่	0
106	120	1	1	1560	ใหม่	1
184	121	1	1	1600	ใหม่	0
124	122	1	1	1600	ใหม่	1
58	123	1	1	1560	ใหม่	1
54	124	1	1	1560	ใหม่	1
32	125	1	1	1600	ใหม่	0
89	126	1	1	1560	เก่า	1
162	127	1	1	1560	ใหม่	1
150	128	1	1	1560	ใหม่	1
17	129	1	1	1560	เก่า	1
180	130	1	1	1600	ใหม่	0
138	131	1	1	1560	ใหม่	1
78	132	1	1	1560	ใหม่	1
140	133	1	1	1600	ใหม่	0
123	134	1	1	1600	เก่า	0
57	135	1	1	1560	เก่า	1
155	136	1	1	1600	เก่า	1
131	137	1	1	1600	เก่า	0
141	138	1	1	1560	เก่า	1

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูส้น	ผล
177	139	1	1	1560	เก่า	1
77	140	1	1	1560	เก่า	0
38	141	1	1	1560	ใหม่	1
120	142	1	1	1600	ใหม่	0
125	143	1	1	1560	เก่า	1
115	144	1	1	1600	เก่า	0
30	145	1	1	1560	ใหม่	1
102	146	1	1	1560	ใหม่	1
167	147	1	1	1600	เก่า	0
170	148	1	1	1560	ใหม่	1
146	149	1	1	1560	ใหม่	1
128	150	1	1	1600	ใหม่	0
65	151	1	1	1560	เก่า	1
114	152	1	1	1560	ใหม่	1
20	153	1	1	1600	ใหม่	0
178	154	1	1	1560	ใหม่	1
49	155	1	1	1560	เก่า	1
64	156	1	1	1600	ใหม่	0
134	157	1	1	1560	ใหม่	1
197	158	1	1	1560	เก่า	1
14	159	1	1	1560	ใหม่	1
21	160	1	1	1560	เก่า	1
186	161	1	1	1560	ใหม่	1
151	162	1	1	1600	เก่า	0
199	163	1	1	1600	เก่า	0
76	164	1	1	1600	ใหม่	0
15	165	1	1	1600	เก่า	1
160	166	1	1	1600	ใหม่	0

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูส้น	ผล
108	167	1	1	1600	ใหม่	0
19	168	1	1	1600	เก่า	1
161	169	1	1	1560	เก่า	1
10	170	1	1	1560	ใหม่	1
190	171	1	1	1560	ใหม่	1
181	172	1	1	1560	เก่า	1
192	173	1	1	1600	ใหม่	0
25	174	1	1	1560	เก่า	1
85	175	1	1	1560	เก่า	1
112	176	1	1	1600	ใหม่	0
2	177	1	1	1560	ใหม่	1
126	178	1	1	1560	ใหม่	1
153	179	1	1	1560	เก่า	1
111	180	1	1	1600	เก่า	0
36	181	1	1	1600	ใหม่	0
173	182	1	1	1560	เก่า	1
159	183	1	1	1600	เก่า	0
137	184	1	1	1560	เก่า	1
66	185	1	1	1560	ใหม่	1
90	186	1	1	1560	ใหม่	1
97	187	1	1	1560	เก่า	1
122	188	1	1	1560	ใหม่	1
148	189	1	1	1600	ใหม่	1
163	190	1	1	1600	เก่า	0
88	191	1	1	1600	ใหม่	0
113	192	1	1	1560	เก่า	1
51	193	1	1	1600	เก่า	1
37	194	1	1	1560	เก่า	1

ตารางที่ ข.2 ตารางการออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab (ต่อ)

StdOrder	RunOrder	PfType	Blocks	อุณหภูมิ	ขนาดรูล้น	ผล
56	195	1	1	1600	ใหม่	0
99	196	1	1	1600	เก่า	0
5	197	1	1	1560	เก่า	1
62	198	1	1	1560	ใหม่	1
72	199	1	1	1600	ใหม่	0
105	200	1	1	1560	เก่า	1

หมายเหตุ ผล คือตัวแปรตอบสนอง

1 หมายถึง ชิ้นงานที่มีโพรงหดตัว

0 หมายถึง ชิ้นงานที่ไม่มีโพรงหดตัวหรือมีลักษณะอื่นที่ไม่ใช่โพรงหดตัว

ตารางที่ ข.3 การติดตามผลข้อมูลของชิ้นงาน U-Bolt Plate UT005A40A ในข้อบกพร่องโพรงหดตัว

วัน/เดือน/ปี	กลุ่มย่อยที่	ขนาดรูป	จำนวนของเสีย	P
18/12/2549	1	400	8	0.02
19/12/2549	2	400	7	0.018
20/12/2549	3	400	12	0.03
21/12/2549	4	400	11	0.028
22/12/2549	5	400	10	0.025
23/12/2549	6	400	9	0.023
25/12/2549	7	400	8	0.02
26/12/2549	8	400	9	0.023
27/12/2549	9	400	6	0.015
3/1/2550	10	400	10	0.025
4/1/2550	11	400	9	0.023
5/1/2550	12	400	9	0.023
6/1/2550	13	400	8	0.02
8/1/2550	14	400	7	0.018
9/1/2550	15	400	7	0.018
10/1/2550	16	400	9	0.023
11/1/2550	17	400	12	0.03
12/1/2550	18	400	11	0.028
13/1/2550	19	400	12	0.03
15/1/2550	20	400	10	0.025
16/1/2550	21	400	9	0.023
17/1/2550	22	400	8	0.02
18/1/2550	23	400	9	0.023
19/1/2550	24	400	9	0.023
20/1/2550	25	400	9	0.023
รวม		10,000	228	0.0228

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล	นายสุรวัช จินาพันธ์
วัน เดือน ปีเกิด	14 มีนาคม 2522
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา	ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พ.ศ. 2539
ระดับปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543
ระดับปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549
ประวัติการทำงาน	วิศวกรโรงงาน บริษัท นูรพาเหล็กกล้า จำกัด พ.ศ. 2543 – 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท นูรพาเหล็กกล้า จำกัด พ.ศ. 2545 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท นูรพาเหล็กกล้า จำกัด พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนลิขสิทธิ์ในโครงการวิจัยอุตสาหกรรม

วันที่...30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2550.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....สุรวัช จินาพันธ์..... รหัสประจำตัว47431018.....
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญา โท เอก
หลักสูตร... ..วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.....สาขาวิชา.....วิศวกรรมคุณภาพ.....
คณะ.....วิศวกรรมศาสตร์.....อยู่บ้านเลขที่.....170/5.....หมู่ที่.....1.....ต.รอก/ซอย...-...ถนน.....กาญจนาภิเษก.....
ตำบล/แขวง.....บางไผ่.....อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....ขอโอนลิขสิทธิ์
ในโครงการวิจัยอุตสาหกรรมให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมี.....รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์.....
ตำแหน่ง.....คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์.....เป็นผู้รับ โอนลิขสิทธิ์และมีข้อตกลงดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้จัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง.....การลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวในชิ้นส่วนงานหล่อของช่วงล่าง
รถบรรทุก...ซึ่งในความควบคุมของ ผศ.พจมาน เตยวัฒนรัฐติกาล ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือว่าเป็น
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ข้าพเจ้าตกลงโอนลิขสิทธิ์จากผลงานทั้งหมดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในโครงการวิจัยอุตสาหกรรม
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจนอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำโครงการวิจัยอุตสาหกรรมไปใช้ในการเผยแพร่ในสื่อใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้อง
ระบุว่าเป็นโครงการวิจัยอุตสาหกรรมเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุก ๆ ครั้งที่มีการเผยแพร่

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำโครงการวิจัยอุตสาหกรรมไปเผยแพร่หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการอื่นใดตามมาตรา 27, มาตรา 28 และมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ ข้าพเจ้าจะกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลงชื่อ..... ผู้โอนลิขสิทธิ์
(นายสุรวัช จินาพันธ์)

ลงชื่อ..... ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
(รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..... พยาน
(รศ.ดร.บวร โชค ผู้พัฒน์)

ลงชื่อ..... พยาน
(ผศ.พจมาน เตยวัฒนรัฐติกาล)


21 พ.ค. 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนลิขสิทธิ์ในโครงการวิจัยอุตสาหกรรม


วันที่...30...เดือน...เมษายน...พ.ศ....2550.....


ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....สุรวัช จินาพันธ์..... รหัสประจำตัว.....47431018.....
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญา โท เอก
หลักสูตร.....วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.....สาขาวิชา.....วิศวกรรมคุณภาพ.....
ระ.....วิศวกรรมศาสตร์.....อยู่บ้านเลขที่.....170/5.....หมู่ที่.....1.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....กาญจนภิเษก.....
บล/แขวง.....บางไผ่.....อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....ขอโอนลิขสิทธิ์
โครงการวิจัยอุตสาหกรรมให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี.....รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์.....
แห่ง.....คณะศึกษาศาสตร์.....เป็นผู้รับ โอนลิขสิทธิ์และมีข้อตกลงดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้จัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง.....การลดข้อบกพร่องประเภทโพรงหดตัวในชิ้นส่วนงานหล่อของช่วงล่าง
บรรทุก.....ซึ่งในความควบคุมของ ผศ.พจมาน เตยวัฒนรัฐติกาล ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือว่า
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ข้าพเจ้าตกลงโอนลิขสิทธิ์จากผลงานทั้งหมดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในโครงการวิจัยอุตสาหกรรม
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจนอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิ พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำโครงการวิจัยอุตสาหกรรมไปใช้ในการเผยแพร่ในสื่อใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้อง
ระบุว่าโครงการวิจัยอุตสาหกรรมเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุก ๆ ครั้งที่มีการเผยแพร่
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำโครงการวิจัยอุตสาหกรรมไปเผยแพร่หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการอื่นใดตามมาตรา 27, มาตรา 28 และมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิ พ.ศ. 2537 โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ ข้าพเจ้าจะกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

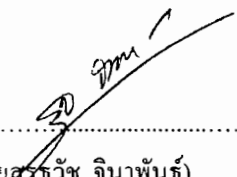ลงชื่อ.......... ผู้โอนลิขสิทธิ์
(นายสุรวัช จินาพันธ์)

ลงชื่อ.......... ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
(รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์)

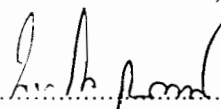ลงชื่อ.......... พยาน
(รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์)

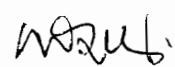ลงชื่อ.......... พยาน
(ผศ.พจมาน เตยวัฒนรัฐติกาล)