

2.1.1 การทำงานของแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป

โครงสร้างของแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของเครื่องปั๊ม (Press Machine) ซึ่งหลักการปั๊มขึ้นรูป คือ มีแท่นของเครื่องปั๊มที่ยึดติดอยู่กับที่ และตัวสไลด์เป็นตัวเลื่อนขึ้นลงได้ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดต่อเนื่องระหว่างเครื่องปั๊มกับตัวแม่พิมพ์ นอกจากนี้ยังมีจุดที่ต่อเนื่องกันอีกหลายอย่างสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมกับขนาดของแท่นเครื่อง (Table) ตัวสไลด์ ตัวปลดชิ้นงาน (Ejector) และตัวรับแรงกระแทก (Die cushion) ซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยมากจะทำเป็นชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาตรฐานเกือบทั้งหมด

โครงสร้างของแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

- แบบจังหวะเดียวไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน (Single – action die without blank holder)
- แบบจังหวะเดียวมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน (Single – action die with blank holder)
- แบบสองจังหวะมีตัวสไลด์แผ่นจับชิ้นงานเคลื่อนที่ (Double – action die with blank holder – slide)
- แบบสามจังหวะมีแผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่และตัวคายชิ้น (Three – action die with blank holder – slide)

1. แม่พิมพ์จังหวะเดียวไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน

การลากขึ้นรูปด้วยสามารถทำได้โดยใช้แม่พิมพ์ที่ไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงาน ดังภาพที่ 2.2a และปราศจากรอยย่นที่ชิ้นงาน ถ้าความต้านทานการโก่งตัวของโลหะแผ่นด้านความเค้นแรงกดที่ตั้งฉากกับแนวรัศมีได้สูงพอ สิ่งนี้จะจริงได้เมื่ออัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นงานต่อความหนา คือ d ต่อ d มีค่า 25 ถึง 40 ค่าที่น้อยที่สุดเป็นค่าที่สามารถใช้อัตราส่วนการขึ้นรูป β ค่ามาก

การลากขึ้นรูปโดยไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงานเป็นการใช้เครื่องมือที่มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ เนื่องจากไม่มีความเสียดทานที่เกิดจากแผ่นจับยึดชิ้นงาน จึงทำให้แรงในการลากขึ้นรูปลดลงและขอบเขตของอัตราส่วน β อาจเพิ่มขึ้น สิ่งจำเป็นสำหรับการลากขึ้นรูปของแม่พิมพ์จังหวะเดียวเมื่อใช้แม่พิมพ์ที่ไม่มีแผ่นจับยึดชิ้นงานที่คายมีรูปร่างลักษณะพิเศษ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การเพิ่มค่ารัศมีคายของแม่พิมพ์ (r_D) ทำให้มีรูปร่างง่ายต่อการผลิต แต่ในการลากขึ้นรูปที่มีอัตราส่วนขึ้นรูป น้อยสามารถทำได้ก็ก่อนที่ขอบของแผ่นงานจะถูกยกตัวขึ้นจากแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดการก่อตัวของรอยย่น

2. แม่พิมพ์จังหวะเดียวมีแผ่นจับยึดชิ้นงาน

แผ่นจับยึดชิ้นงานจะทำงานควบคู่กับคายชิ้นงานในแท่นเครื่องปั๊ม ดังนั้นเมื่อแผ่นจับยึดติดกับแท่นเครื่อง และคายถูกยึดติดกับส่วนที่เป็นตัวสไลด์เคลื่อนที่ด้านบนแม่พิมพ์ ในตำแหน่งแรกของแผ่นจับยึดชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งบนซึ่งแผ่นชิ้นงานสามารถจะใส่เข้าไปในคายได้ ในตอนเริ่มต้นของกระบวนการขึ้นรูป แผ่นจับยึดชิ้นงานและคายจะเป็นตัวไปกดชิ้นงาน เมื่อสไลด์ส่วนบนเคลื่อนที่ลงมาคายชิ้นงาน


จะส่งแรงต้านด้านล่างผ่านสลักนำไปดันที่แผ่นจับยึดชิ้นงาน ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นแรงในการขึ้นรูปมีแรงต่างกัน คือ แรงระหว่างพื้นที่และแผ่นจับยึดชิ้นงาน ดังภาพที่ 2.2 b

3. แม่พิมพ์สองจังหวะมีตัวสไลด์แผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่

แผ่นยึดจับชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของตัวสไลด์ส่วนเคลื่อนที่ด้านบน ดังภาพที่ 2.2c ทิศทางการทำงานของแผ่นจับยึดชิ้นงานจะไปในทิศทางเดียวกันกับตัวสไลด์พื้นที่ของเครื่องปั๊ม คายของแม่พิมพ์จะยึดติดแน่นกับแท่นของเครื่องปั๊ม การใส่แผ่นชิ้นงานลงไปในคายจะกระทำในขณะที่พื้นที่และแผ่นจับยึดชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งบน ในขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปแผ่นจับยึดชิ้นงานจะกดลงบนแผ่นชิ้นงาน และในขั้นตอนที่สองพื้นที่จะเคลื่อนตัวลงมาทำการขึ้นรูปต่อไป

4. แม่พิมพ์สามจังหวะมีแผ่นจับยึดชิ้นงานและคายคู่ขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์สองจังหวะที่มีตัวสไลด์ แผ่นจับยึดชิ้นงานเคลื่อนที่กับแม่พิมพ์สามจังหวะที่มีคายคู่ขึ้นเพิ่มขึ้นมา จากภาพที่ 2.2d เมื่อใส่แผ่นชิ้นงานเข้าไปในคายแล้วพื้นที่และแผ่นจับยึดชิ้นงานรวมทั้งคายคู่ขึ้นจะอยู่ในตำแหน่งบนของแม่พิมพ์ ขั้นตอนแรกของการลากขึ้นรูปแผ่นชิ้นงานจะถูกกดอยู่ระหว่างแผ่นจับยึดชิ้นงานกับคายคู่ขึ้น ในตำแหน่งนี้แม่พิมพ์ส่วนบนจะเคลื่อนที่ลงมา และเริ่มต้นการขึ้นรูปด้วยพื้นที่ ซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่แท่นเครื่อง ในจังหวะที่สองตัวสไลด์ของเครื่องปั๊มที่อยู่ด้านบนจะเคลื่อนตัวลงมา และทำการลากขึ้นตีก ซึ่งออกแบบแม่พิมพ์ชนิดนี้จะเป็นการขึ้นรูปแบบลากขึ้นรูปครั้งแรกและลากขึ้นรูปกลับทางอยู่ในขั้นตอนเดียวกันซึ่งแรงในการขึ้นรูปเป็นผลของแรงในการลากขึ้นรูปเป็นผลของแรงที่ต่างกันระหว่างพื้นที่และแผ่นจับยึดชิ้นงาน

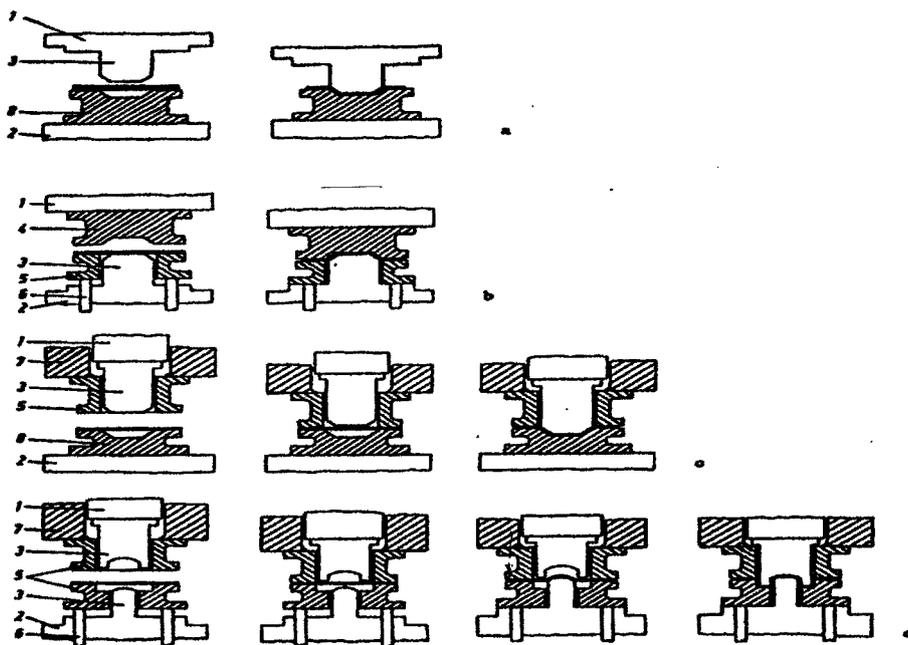

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปแบ่งออกเป็น 4 แบบ

- (a) แม่พิมพ์จังหวะเดียวไม่มีแผ่นจับขึ้นงาน
- (b) แม่พิมพ์จังหวะเดียวมีแผ่นจับยึดขึ้นงาน
- (c) แม่พิมพ์สองจังหวะมีแผ่นจับยึดขึ้นงาน
- (d) แม่พิมพ์สามจังหวะมีแผ่นจับยึดขึ้นงาน
- (1) ตัวสไลด์เครื่องปั๊ม
- (2) แผ่นเครื่องปั๊ม
- (3) พันธ์
- (4) ส่วนแม่พิมพ์ตอนบน
- (5) แผ่นจับยึดขึ้นงาน
- (6) สลักนำคายคู่ชั้น
- (7) ตัวสไลด์ของแผ่นจับยึดขึ้นงาน
- (8) ส่วนแม่พิมพ์ตอนล่าง

2.1.2 ตัวแปรของการลากขึ้นรูป (Variables of drawing)

ตัวแปรของขบวนการลากขึ้นรูปด้วยจะต้องมีการวิเคราะห์ที่ขึ้นมา ระบบที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ที่นี่จะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนรูปของโลหะที่เป็นไปตามชนิดของตัวแปรที่ใช้หลาย ๆ แบบตัวแปรแต่ละอันจะถูกแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านความเหมาะสมของวัตถุดิบที่ใช้, คาย, เครื่องปั๊มโลหะ, การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมขบวนการผลิต

1. ตัวแปรที่เกี่ยวกับการงอและทำให้ตรง (Bending and straightening variables)

ตัวแปรหลักที่ทำให้แรงที่ใช้ในการลากขึ้นหรือลดลงเนื่องจากการงอและการทำให้ตรง คือ

1.1 รัศมีของพันธ์ ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากนแท่งพันธ์ ขนาดของรัศมีของพันธ์ที่ใช้จะถูกคำนวณโดยวิศวกรทางด้านขบวนการผลิตหรือวิศวกรออกแบบคาย รัศมีของพันธ์ที่ใช้ในการลากขึ้นรูปใหม่ครั้งสุดท้าย จะเป็นตัวกำหนดรัศมีของถ้วยที่ต้องการทำขึ้นมา ในขณะที่ทำการลากขึ้นรูปจะต้องมีการแตงส่วนโค้งที่รัศมีของคายน้อย ๆ รัศมีที่เล็กกว่าจะทำให้ต้องใช้แรงในการงอสูงกว่า

1.2 รัศมีของคาย ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาจากนแท่งคาย มีลักษณะคล้ายกับรัศมีของพันธ์ รัศมีของคายจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งการงอครั้งแรกของขึ้นงาน ถ้ารัศมีของคายเล็กไปอาจจะต้องใช้แรงในการงอสูงขึ้นเกือบเท่ากับแรงที่ใช้ทำให้ตรง ซึ่งขนาดของรัศมีแม่พิมพ์ตัวเมีย มีผลต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป Kurt Lang ได้กล่าวถึงแรงดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากรัศมีของแม่พิมพ์ตัวเมียไว้ดังนี้

$$F_b = \frac{\pi \cdot \sigma_r \cdot d_m \cdot S^2}{2r_p} \dots\dots\dots (2.1)$$

เมื่อ

σ_f	=	Flow Stress
d_m	=	ความโตเฉลี่ยของถ้วย
S	=	ความหนา
r_o	=	รัศมีของแม่พิมพ์ตัวเมีย
F_b	=	Bending Force

จากสมการดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารัศมีของแม่พิมพ์ตัวเมียมีผลต่อแรงในการลากขึ้นรูป

Chung และ Wsift ได้ศึกษาถึงผลจากขนาดของรัศมีแม่พิมพ์ตัวเมียกับขนาดของ Blank พบว่ารัศมีของแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้การลากขึ้นรูปได้ดีขึ้น แต่ถ้ารัศมีแม่พิมพ์ใหญ่เกินไปจะทำให้เกิดรอยย่นได้ จาก Chung และ Swift อาจสรุปได้ว่า

- $r_D \approx 4-8$ เท่าของความหนา จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาชิ้นงาน
- $r_D < 10$ เท่าของความหนา จะทำให้อัตราส่วนในการลากขึ้นรูปมีแนวโน้มลดลง
- $r_D \geq 10$ เท่าของความหนา จะมีผลต่อแรงในการลากขึ้นรูป (Drawing Force)
- $r_D \gg 10$ เท่าของความหนา จะทำให้เกิดรอยย่น (Wrinkles)
- r_D เล็กมาก ๆ จะทำให้เกิด Necking ที่รัศมีแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch Radius)

นอกจากนี้รูปร่างของ Die มีผลต่อแรงในการลากขึ้นรูปและขีดจำกัดอัตราส่วนการขึ้นรูปอีกด้วย เช่น รูปร่างของ Die แบบ Tractrix Shape เป็นรูปร่างของแม่พิมพ์ตัวเมียที่ทำให้แรงกดของ Punch ลดลงเมื่อเทียบกับแรงที่เกิดจากแม่พิมพ์ตัวเมียในรูปร่างปกติ

1.3 องศาของการขึ้นรูป ตามปกติแล้วชิ้นงานจะถูกอัดขึ้นเป็นมุม 90 องศา แต่อาจจะทำให้เล็กลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยทำมุมที่ผิวหน้าของคายกับแนวระดับ ซึ่งตามปกติแล้ววิธีการแบบนี้ไม่นิยมใช้ในการลากขึ้นรูปถ้วย มุมของการงอซึ่งได้ทำที่รัศมีของคายน้อยกว่า 90 องศา จะทำให้แรงที่ใช้ในการขึ้นรูปน้อยลง ที่มุมนี้แผ่นชิ้นงานได้ถูกแผ่นยึดชิ้นงานกดให้เป็นรูปร่างคล้ายจานก่อนที่จะแทงพินซ์จะลงมาสัมผัส

2. ตัวแปรเกี่ยวกับความเสียดทาน (Friction variables)

มีตัวแปรหลายๆ อย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงเสียดทานทั้งรูปแบบของแรงเสียดทานนิ่งและแรงเสียดทานเคลื่อน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะทำให้แรงที่ใช้ปกติหรือสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานเปลี่ยนไป ซึ่งได้แก่

2.1 สารหล่อลื่น ซึ่งได้ถูกนำไปใช้ที่แผ่นชิ้นงานหรือผิวหน้าของคายก่อนที่จะลากขึ้นรูป สารหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นตัวได้ดีจะช่วยลดความเสียดทาน สารหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติต้านทานต่อ

ความดันสูงได้คือการเพิ่มความเสียดทานการเลือกใช้สารหล่อลื่นเป็นหน้าที่ของวิศวกรหรือหัวหน้าช่างด้านการผลิต

2.2 แรงของแผ่นยึดชิ้นงาน ซึ่งเป็นแรงที่ใช้ปกติแต่จะเป็นสาเหตุให้ความเสียดทานเพิ่มขึ้นตามปกติแล้วตัวแปรนี้จะถูกควบคุมโดยผู้ตั้งค้ายหรือหัวหน้าช่างด้านการผลิต แต่จะระบุขนาดโดยผู้ออกแบบค้าย

2.3 ความเรียบของผิวหน้าโลหะแผ่นที่นำมาใช้ขึ้นรูปทั้งสองด้าน ซึ่งจะระบุขนาดโดยผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ถ้ากำหนดค่าความหยาบของผิวหน้าไว้เป็นค่าสูงจะทำให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้น คุณสมบัติของผิวหน้าที่ทำขึ้นโดยขบวนการรีดขึ้นรูป เรียกว่า เทมเปอร์ (Temper) หรือ สกินพาส (Skin Pass)


2.4 ความเรียบของผิวหน้าของพื้นซ์, คาย และแผ่นยึดชิ้นงาน ซึ่งได้ถูกทำขึ้นมาระหว่างการสร้างแม่พิมพ์ ตามปกติแล้วจะระบุขนาดเอาไว้ในการออกแบบค้าย หลังจากที่การผลิตได้เริ่มต้นแล้ว ตัวแปรนี้จะถูกควบคุมโดยแผนบำรุงรักษาค้าย

3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องการอัด (Compression variables)

ตัวแปรนี้มีผลกระทบกระเทือนถึงแรงที่ใช้ในการบีบหรืออัด และเป็นการยากที่จะเข้าใจ การอัดนั้นต้องการใช้เพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโลหะแผ่นโดยทำให้โลหะไหลตัวไปบนรัศมีของค้าย ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการอัด คือ

3.1 เปอร์เซนต์การลดตัว (Percent of reduction) ของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นรอบรูป ซึ่งคำนวณได้จากการเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นซ์ จากสูตร

$$\%Re = \frac{D-d}{D} \times 100 \quad \dots\dots (2.2)$$

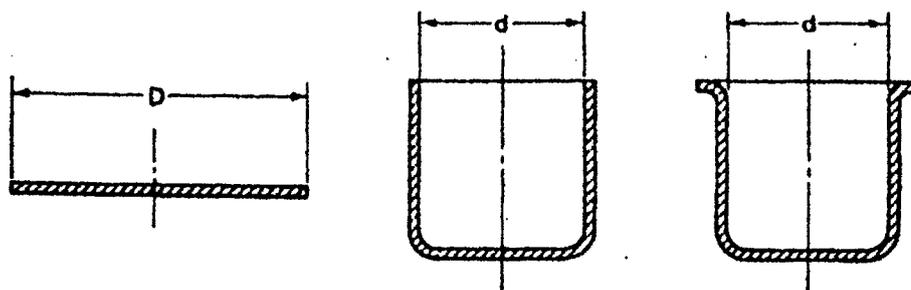

ภาพที่ 2.3 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณหาเปอร์เซนต์การลดตัว

ขนาดจำกัดของการลากขึ้นรูปนั้น จะอยู่ใกล้กับ 50% Re โดยผลของ % Re มีดังนี้ ถ้าทำการลากขึ้นรูปที่ % Re น้อย แรงที่ใช้การลากขึ้นรูปจะน้อย แต่ถ้าทำการลากขึ้นรูปที่ % Re มาก แรงที่ใช้

ในการลากขึ้นรูปจะมาก เพราะจะอธิบายถึงปริมาณของโลหะที่ได้ถูกอัด ถ้า % Re มากปริมาณของโลหะที่ถูกอัดก็มาก ทำให้ถูกต้องใช้แรงงานในการลากขึ้นรูปมากไปด้วย

3.2 ความลึกของการลากขึ้นรูปหรือความสูงของคาย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแปรเปลี่ยนของขนาดการอัดที่ต้องการ ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยหลังจากการขึ้นรูปแล้วไม่ถูกทำให้แปรเปลี่ยนขนาดอีกจะเห็นว่า ถ้วยที่มีความลึกกว่าต้องการแผ่นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า ดังนั้นปริมาณการบีบตัวที่ใช้จึงสูงกว่าในการลากขึ้นรูปครั้งแรก (First draw) และในการลากขึ้นรูปใหม่ (Redraw) ครั้งต่อไป ตัวแปรนี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบคาย แต่ถ้าเป็นการลากขึ้นรูปใหม่ครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นหน้าที่ของผู้แบบผลิตภัณฑ์

3.3 ความเหนียวของโลหะแผ่นหรือความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง โดยปราศจากการแตก แม้ว่าความเหนียว คือ การวัดคุณสมบัติภายใต้แรงดึงแต่มันก็จะชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการอัดและการขึ้นรูปด้วย ความเหนียวได้ถูกวัดโดยการทดสอบแรงดึง (Tensile test) ในรูปเปอร์เซ็นต์รวมการยืดหยุ่นตัว, การยืดหยุ่นตัวในรูปแบบเดียวกันและอัตราส่วนของการดึงต่อความแข็งแรงกล้าตัว เนื่องจากความเหนียวเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุ ดังนั้นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องระบุถึงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้

3.4 ความแข็งแรงกล้าตัว ซึ่งเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของโลหะได้บังเกิดขึ้น ความแข็งแรงกล้าตัวต่ำเป็นสิ่งต้องการของขบวนการลากขึ้นรูป เพราะจะทำให้การลากขึ้นรูปเริ่มต้นได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดอย่างรุนแรงของโลหะที่บริเวณใกล้กับรัศมีของคายตัวแปรนี้สามารถควบคุมได้โดยการตั้งมาตรฐานเฉพาะของวัสดุขึ้นมาความแข็งแรงสามารถที่จะทำให้ลดตัวโดยการอบคืนตัว (Anneal) แผ่นชิ้นงาน

3.5 อัตราส่วนความหนาต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงาน (Thickness to Diameter ratio) โดยจะส่งผลไปถึงแรงที่ใช้อัด อัตราส่วนของความหนาต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงานจะใช้เพื่อทำนายความรุนแรงของการเกิดรอยย่น ซึ่งสามารถที่จะหาได้ในรูปของเปอร์เซ็นต์ ดังต่อไปนี้

$$\begin{array}{l} \text{กำหนดให้} \\ \quad t = \text{ความหนาแผ่นชิ้นงาน} \\ \quad D = \text{เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงาน} \\ \text{จะได้} \quad \frac{t}{D} \times 100(\%) \end{array} \quad \dots\dots (2.3)$$

ความรุนแรงของการเกิดรอยย่นได้บรรยายเป็นสี่แบบ คือ
เมื่อ

$$\% t/D \leq 0.50 \quad \text{รอยย่นจะเกิดรุนแรงมาก และแรงอัดต้องถูกทำให้ลดลง}$$

แผ่นยัดชิ้นงานจะต้องนำมาใช้ในการลากขึ้นรูป

- $0.50 \leq \% t/D \leq 1.50$ รอยย่นจะเกิดขึ้นปานกลางและยอมให้ใช้แรงของแผ่นยึดชิ้นงานต่ำ
- $1.50 \leq \% t/D \leq 2.50$ รอยย่นจะเกิดขึ้นน้อยมาก ถ้าแรงอัดได้ถูกทำให้ลดลง โดยการใช้พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้แผ่นยึดชิ้นงาน
- $\% t/D \geq 2.50$ จะไม่มีรอยย่นปรากฏขึ้นแสดงว่าแผ่นยึดชิ้นงานไม่จำเป็นต้องใช้ ถึงแม้จะมีแรงอัดสูงมากก็ตาม

3.6 อุณหภูมิของแผ่นชิ้นงานระหว่างการลากขึ้นรูป อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้โลหะอ่อนตัวลงเป็นการลดแรงที่ใช้ในการบีบหรืออัด แต่จะไปทำให้ความแข็งแรงของโลหะแผ่นลดลง อาจจะเป็นผลทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่าย การแก้ปัญหาอันนี้ ก็คือให้ความร้อนเฉพาะบริเวณพื้นที่ของแผ่นชิ้นงานที่ถูกอัดเท่านั้น

4. ตัวแปรที่เกี่ยวกับการยืดขึ้นรูป (Stretch Forming Variables)

การยืดขึ้นรูปถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของขบวนการลากขึ้นรูป การยืดขึ้นรูปจะรวมไปถึงการเกิดการดึงในทิศทางอื่นๆ บนโลหะแผ่นด้วย โดยทำโลหะแผ่นให้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากการทดสอบแรงดึงในแกนเดียวกัน ตัวแปรที่ใช้ประเมินผลของการยืดขึ้นรูปคือ

4.1 Olsen Cupping Value ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงระยะการกินลึกลงบนโลหะแผ่นแบนของลูกโลหะกลมจนกระทั่งโลหะนั้นเกิดการแตก ไม่มีการทดสอบการดึงลงหรือการลากลงของโลหะแผ่นลงไปในคาน มีแต่การทดสอบที่ได้จำลองการลากขึ้นรูปของโลหะเหนือปลายพื้นที่มีรูปร่างโค้งกลมที่ตำแหน่งเริ่มต้นของการลากขึ้นรูป ค่า Olsen ที่สูงกว่าของโลหะใด หมายถึง การยืดขึ้นรูปของโลหะนั้นมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จ

4.2 Strain Exponent (n) ซึ่งเป็นเส้นลากเอียง(Slope) ของขอบเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของเส้น โค้งแสดงความเค้น-ความเครียด(Stress-Strain Curve) ถ้าค่า n มีค่าสูงจะทำให้โลหะแข็งตัวอย่างรวดเร็วมากกว่าระหว่างขบวนการเปลี่ยนรูป บางทีเรียกว่า การยืดหยุ่นในรูปแบบเดียวกัน

5. ตัวแปรที่ปะปนกัน (Miscellaneous variables)

มีตัวแปรหลายอันที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปแต่ไม่สามารถจัดประเภทเอาไว้ในหัวข้อที่กล่าวมาได้ตัวแปรเหล่านั้น ได้แก่

5.1 ช่องว่างระหว่างพื้นที่และคาน ซึ่งเป็นช่องว่างที่ยอมให้โลหะไหลผ่านลงไปใตคานตามปกติแล้ว ถ้าโลหะที่มีความหนาถูกนำมาลากขึ้นรูปขนาดช่องว่างก็ถูกทำให้ใหญ่ขึ้นถ้าขนาดของช่องว่างเท่ากับความหนาของแผ่นชิ้นงานหรือน้อยกว่าจะเกิดการขูดหรือขัดเป็นมันเงาของโลหะ

เกิดขึ้นใกล้กับส่วนบนของปากถ้วย ซึ่งจะให้ความหนาของผนังถ้วยที่ได้ออกมามีขนาดเท่ากันตลอดและความสูงของถ้วยก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ตรงกับความต้องการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่การทำเช่นนั้นอาจมีผลต่อโครงสร้างของคานที่ทำงานได้ ช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ ที่จะรองรับความหนาที่เพิ่มขึ้น โดยได้ประมาณช่องว่างแม่พิมพ์ไว้ดังนี้

$$t = t_0 \left(\frac{D}{d} \right)^{1/2} \quad \dots\dots (2.4)$$

เมื่อ

t_0	=	เป็นความหนาเดิมของโลหะแผ่น
D	=	เป็นความโตของแผ่นเปล่า
d	=	เป็นความโตของแผ่นแม่พิมพ์ตัวผู้

Oehler และ Kaiser ได้ทำการศึกษา Die clearance ไว้ดังนี้

$U_D = So + 0.07 + \sqrt{10 So}$	สำหรับ Steel Sheet
$U_D = So + 0.02 + \sqrt{10 So}$	สำหรับ Aluminum Sheet
$U_D = So + 0.04 + \sqrt{10 So}$	สำหรับ Nonferrous Sheet
$U_D = So + 0.02 + \sqrt{10 So}$	สำหรับ High-temperature Alloys

เมื่อ

U_D	=	Die Clearance
So	=	Sheet Thickness

5.2 ความเร็วของการลากขึ้นรูป(Drawing speed) หรือความเร็วที่พื้นที่สัมผัสแผ่นขึ้นงาน ความเร็วที่ตอนปลายของการลากขึ้นรูปจะเป็นศูนย์เนื่องจากข้อเหวี่ยงได้เคลื่อนที่สู่ระยะค่าเฉลี่ยของความเร็วในการลากขึ้นรูปจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วสัมผัสแผ่นขึ้นงาน ตัวแปรนี้จะควบคุมได้ที่เครื่องปั๊มโลหะซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนรอบการหมุนต่อนาที ของข้อเหวี่ยงและการเหวี่ยงตัวของข้อเหวี่ยงหรือระยะของช่วงชัก (Press stroke) ความถี่ของการลากขึ้นรูปจะเปลี่ยนความเร็วสัมผัส ทั้งนี้เพราะว่าระยะความถี่จะควบคุมตำแหน่งของระยะช่วงชัก ตามปกติแล้ววิศวกรขบวนการผลิตจะเป็นคนเลือกเครื่องปั๊มโลหะขึ้นมา

5.3 อัตราส่วนของความเครียด (Strain ratio, γ) หรือความต้านทานของโลหะแผ่นต่อความบางของมัน ถ้าโลหะมีอัตราส่วนของความเครียดสูงเมื่อนำไปลากขึ้นรูปจะไม่มีโอกาสฝึกขาดเลย โลหะจะถูกอัดอย่างรวดเร็วในทิศทางความกว้างมากกว่าความบางซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่ต้องการของการลากขึ้นรูป การควบคุมตัวแปรนี้ทำได้โดยขบวนการรีดขึ้นรูป



5.4 ความสามารถในการไหลตัวของโลหะภายใต้การดึงที่ปิกด้วย ซึ่งความสามารถในการไหลตัวทำให้เกิดขีดจำกัดในการลากขึ้นรูป เป็นค่าของการดึงขึ้นรูปที่เหมาะสมของวัสดุและขึ้นกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Punch โดยสามารถหาขีดจำกัดในการลากขึ้นรูปครั้งแรกได้จาก

$$\beta_{max} = \left(\frac{d_o}{d_i} \right)_{max} \dots\dots (2.5)$$

- เมื่อ β_{max} = Limit Drawing Ratio
- d_o = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานก่อนการขึ้นรูป
- d_i = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Punch

5.5 ความสามารถของโลหะในการต้านทานการเพิ่มความหนาบริเวณผนังด้วย หรือเรียกว่า Plastic Anisotropy (r) เป็นคุณสมบัติเฉพาะของโลหะแผ่น ซึ่งมักจะเกิดความไม่เท่ากันในทุกทิศทางการรีดเหล็กแผ่น โดยเป็นอัตราส่วนของ True Strain ในทิศทางความกว้าง (w) กับ True Strain ในทิศทางความหนา (t) ดังสมการ

$$r = \frac{\ln \left(\frac{w}{w_o} \right)}{\ln \left(\frac{t}{t_o} \right)} = \frac{\ln \left(\frac{w}{w_o} \right)}{-\ln \left(\frac{w}{w_o} \right) + \ln \left(\frac{1}{l_o} \right)} \dots\dots (2.6)$$

$$r_m = \frac{(r_o - 2r_{45} + r_{90})}{4} \dots\dots (2.7)$$

$$\Delta r = \frac{r_o - 2r_{45} + r_{90}}{2} \dots\dots (2.8)$$

เมื่อ

- r = Plastic Strain Ratio
- W = Width at parallel part of test piece after tensile
- W_o = Width at parallel part of test piece before tensile
- t_o = Thickness of test piece before tension

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
วันที่ 31 ส.ค. 2554
เลขทะเบียน 237116
เลขเรียกหนังสือ

t	=	Thickness of test piece after tension
r_m	=	Average Value (r) หรือค่าเฉลี่ยของ Anisotropy Factor
r_0	=	ค่า r ในทิศทางตามแนวรีด
r_{45}	=	ค่า r ในทิศทาง 45° ตามแนวรีด
r_{90}	=	ค่า r ในทิศทาง 90° ตามแนวรีด
Δr	=	Variation in strain ratio

2.1.3 การออกแบบการทดลอง

เพื่อที่จะประเมินค่าตัวแปรของการลากขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจำเป็นต้องหาวิธี การออกแบบเครื่องมือเพื่อให้ได้รับข้อมูลต่างๆออกมา ตัวแปรที่ใช้จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับขบวนการลากขึ้นรูป ซึ่งจะทำให้การผลิตชิ้นงานออกมาประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จขบวนการผลิตจะต้องถูกศึกษาใหม่และต้องทำให้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาควรเริ่มจากตัวแปรที่สำคัญที่สุดก่อนและศึกษาถึงตัวแปรตัวอื่นๆ ตามลำดับถัดไป สำหรับการออกแบบการทดลองนั้นจะต้องคำนึงถึงคำตอบที่ต้องการจะได้รับเสียก่อน คำตอบที่ต้องการจะได้รับจากการออกแบบการทดลอง เพื่อหาวิธีที่จะใช้ในการทดลองที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้

2.1.3.1 ความบางของผนังด้วย ความบางของผนังจะถูกวัดที่ผนังด้วยเครื่องมือของพันซ์ ที่จุดนี้ผนังจะบางมากและมีโอกาสที่จะฉีกขาดได้ง่าย ความบางของผนังที่จุดนี้จะชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสอย่างมากที่จะทำชิ้นงานออกมาดี

2.1.3.2 แรงที่พันซ์ ซึ่งได้ใช้ถูกงานอย่างเต็มที่โดยการลากขึ้นรูปด้วย แรงนี้เป็นแรงที่จำเป็นต้องใช้ในการงอ การทำให้ตรง การลากขึ้นรูป และการต้านทานความเสียดทานที่ชิ้นงานกับผิวหน้าของคานและพันซ์

2.1.3.3 พลังงานที่พันซ์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของแรงที่พันซ์คูณด้วยระยะทางของการใช้งาน ในที่นี้คือความลึกของถ้วย ซึ่งอาจจะแสดงได้โดยการใช้พื้นที่ภายใต้เส้นโค้ง โดยการพล็อตเส้นระหว่างแรงที่ใช้และขั้นตอนของการลากขึ้นรูปเป็นมิลลิเมตร


การทดลองได้ถูกออกแบบโดยใช้คำตอบทั้งสามข้างบน ซึ่งผลจากการทดลองแสดงให้เห็น เมื่อต้องการได้คำตอบเกี่ยวกับความบางของผนังด้วย ข้อมูลที่ได้รับอาจคลาดเคลื่อนได้ง่าย แต่วิธีนี้มีข้อดีคือเสียค่าใช้จ่ายต่ำ สำหรับวิธีการทดลองหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานที่พันซ์นั้นก็ไม่ได้เหมาะสมเพราะต้องใช้เครื่องมือยุ่งยากมาก เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

การวัดแรงที่พันธ์ต้องการ จะทำให้ได้โดยใช้โหลดเซล (Load cell) ติดได้พันธ์หรือใช้ สเตน เกจติดบนพันธ์ แต่การติดสเตนเกจบนพันธ์นั้น อาจจะทำให้พันธ์ยาวขึ้นหรือมีรู โพรงที่ พันธ์ แต่ถ้าเป็นโหลด เซล แล้วจะติดไว้ได้พันธ์ ซึ่งนิยมใช้กันในทางปฏิบัติมาก ขณะที่ โหลด เซล ถูก บีบระหว่างการอัดขึ้นรูปสัญญาณไฟฟ้าจะถูกขยาย และต่อมาจะถูกป้อนเข้าออสซิลอสโคป (Oscilloscope) การบันทึกผลที่ได้โดยวิธี pen-type recorder อย่างอื่น ๆ นั้น ไม่เป็นการเหมาะสม เนื่องจากความเร็วต่อการตอบสนองที่ต้องการวัดนั้นเร็วมาก ออสซิลอสโคปจะถูกปรับเอาไว้ตามอัตราที่ ต้องการจะรู้ ผลของเส้นโค้งที่ปรากฏขึ้นบนจอจะเป็นเส้นโค้งแสดงแรง-เวลา แรงที่พันธ์จะถูกบันทึกที่ จุดสูงสุดของเส้นโค้ง ในกรณีที่ใช้ออสซิลอสโคปที่มีหน่วยความจำการถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องกระทำการ วัดขนาดสามารถทำได้โดยตรงจากจอภาพ หลังจากการวัดเสร็จสิ้นแล้วเส้นโค้งก็จะถูกลบเพื่อ เริ่มต้นทำวงจรต่อไป วิธีการทดลองแบบนี้จะได้คำตอบที่ดีที่สุด ใช้ระยะเวลาสั้น และค่าใช้จ่ายจะอยู่ กึ่งกลางระหว่างสองวิธีที่กล่าวแล้ว

2.1.4 การวางแผนสำหรับกระบวนการลากขึ้นรูปถ้วย

การวางแผนสำหรับกระบวนการลากขึ้นรูปถ้วยเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เราสามารถออกแบบ ขั้นตอนการผลิตได้อย่างถูกต้อง โดยเสียต้นทุนต่ำสุดในการวางแผนจะมีหลักการที่สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดแบบของชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 2.4

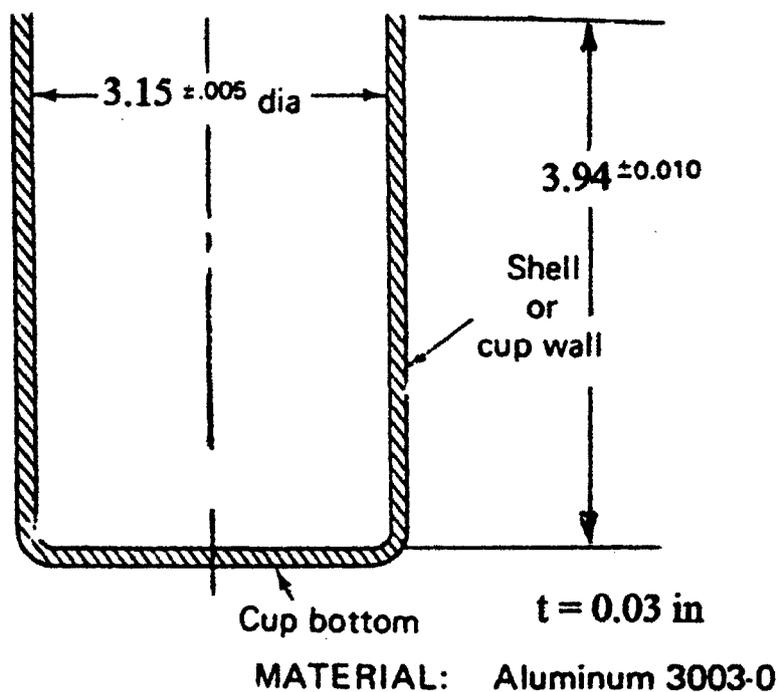

ภาพที่ 2.4 แบบของชิ้นงาน

2. ขนาดของระยะตัดขลิบริมของขอบถ้วย ระยะตัดขลิบริมของขอบถ้วย สามารถหาได้จาก ตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ขนาดระยะเพื่อตัดขลิบริมต่อต้าน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยหรือปีกถ้วย (นิ้ว)	ระยะเพื่อตัดขลิบริมต่อต้าน (นิ้ว)
ขนาดไม่เกิน 1	0.62
1-2	0.125
2-4	0.250
4-6	0.500
มากกว่า 6	1.000

3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงานก่อนลากขึ้นรูปโดยนำระยะเพื่อตัดขลิบริมต่อต้านที่ได้เลือกมาบวกกับความสูงของถ้วยก่อนจะนำไปคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงานก่อนลากขึ้นรูป โดยใช้หลักการของพื้นที่ชิ้นงานก่อนลากขึ้นรูปเท่ากับพื้นที่ของชิ้นงานภายหลังการลากขึ้นรูปจะได้

$$\frac{\pi D_i^2}{4} = \frac{\pi d^2}{4} + \pi dh$$

$$D = \sqrt{d^2 + 4dh} \quad \dots\dots (2.9)$$

ในที่นี้

- D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานก่อนลากขึ้นรูปหน่วยนิ้ว
d คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยที่ลากขึ้นรูปแล้ว หน่วยนิ้ว
h คือ ความสูงของถ้วยที่ลากขึ้นรูปแล้วหน่วยนิ้ว


4. การคำนวณในการลากขึ้นรูปครั้งแรก

4.1 หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยในการลากขึ้นรูปครั้งแรก โดยต้องกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์การลดตัวขึ้นมา โดยเปอร์เซ็นต์การลดตัวจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความหนาของชิ้นต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงานก่อนลากขึ้นรูปและวัสดุชิ้นงาน ซึ่งสามารถหาค่าเปอร์เซ็นต์การลดตัวในการลากขึ้นรูปครั้งแรกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ จากตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 เปอร์เซ็นต์การลดตัวของเหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการลากขึ้นรูปด้วยครั้งแรก

t/D x 100		เปอร์เซ็นต์การลดตัว $\frac{D-d}{D} \times 100$
แม่พิมพ์จังหวะเดียว	แม่พิมพ์สองจังหวะ	
1.5	0.15	30.0
	0.20	35.0
	0.30	40.0
2.0	0.40	45.0
	0.50	47.5

หรืออาจหาได้จากกราฟในภาพที่ 2.5 ซึ่งเป็นค่าเปอร์เซ็นต์การลดตัวของวัสดุลูมิเนียม 3003-0

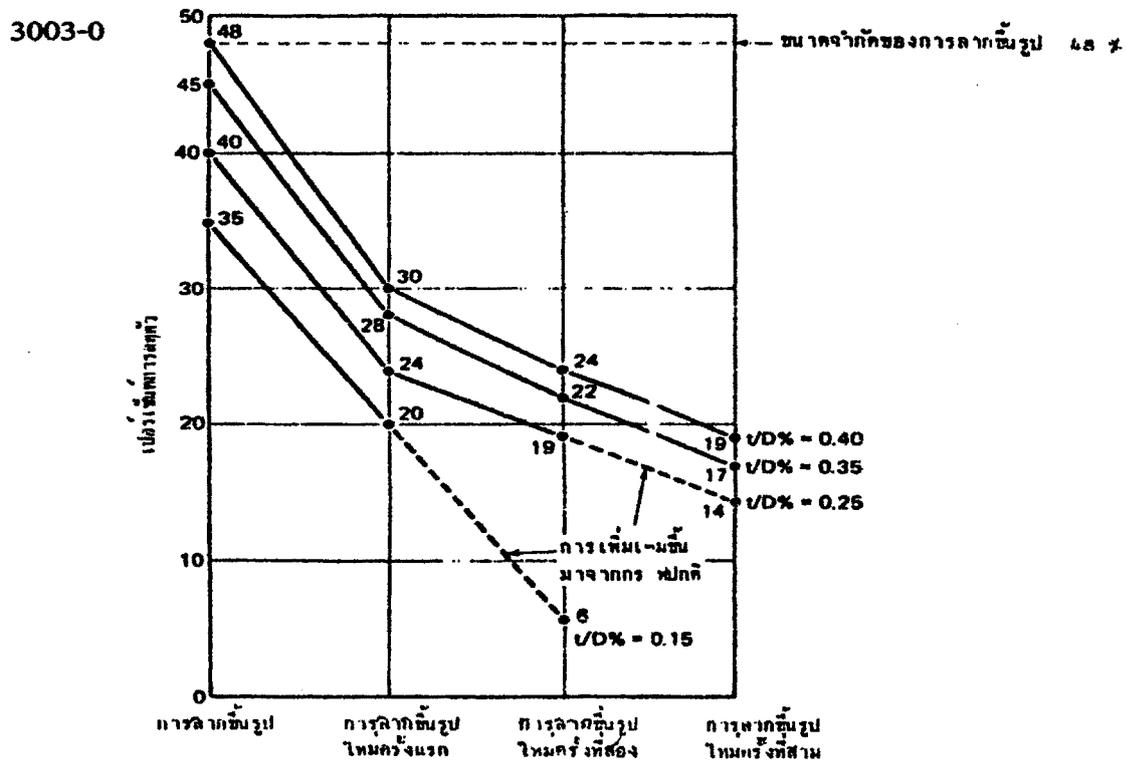

ภาพที่ 2.5 ค่าเปอร์เซ็นต์การลดตัวของวัสดุลูมิเนียม 3003-0

เปอร์เซ็นต์การลดตัวคำนวณได้จากสูตร

$$\% \text{ Reduction} = \frac{D-d}{D} \times 100 \quad \dots\dots\dots (2.10)$$

และเมื่อลากขึ้นรูปครั้งที่สองสูตรจะเปลี่ยนไปดังนี้

$$\% \text{ Reduction} = \frac{d_1 - d_2}{d_2} \times 100 \quad \dots\dots\dots (2.11)$$

ซึ่งเมื่อรู้ค่า % Reduction และ D สามารถหาค่า d_1 ได้

ในที่นี้

d_1 คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยที่ลากขึ้นรูปครั้งที่ 1

d_2 คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยที่ลากขึ้นรูปครั้งที่ 2

4.2 หาแรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1

$$F_{z1} = \pi d_m t S_s \left(\frac{D}{d_1} - C \right) \quad \dots\dots\dots (2.12)$$

$$\text{หรือ } F_{z1} = \pi (d_1 + t) S_s \left(\frac{D}{d_1} - C \right) \quad \dots\dots\dots (2.13)$$

ในที่นี้

F_{z1} คือ แรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1 หน่วยปอนด์

d_m คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของถ้วยในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1 หน่วยนิ้ว

t คือ ความหนาของแผ่นรีดงาน หน่วยนิ้ว

S_s คือ ค่าความแข็งแรงที่จุดครากตัว (yield strength) ของวัสดุรีดงาน หน่วย ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

C คือ ค่าคงที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 0.7

4.3 หาแรงที่ทำให้กันถ้วยแตก

$$F_{B1} = \pi d_m t \sigma_B \quad \dots\dots\dots (2.14)$$

F_{B1} คือ แรงที่ทำให้กันถ้วยแตกในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1 หน่วยปอนด์

σ_B คือ ความแข็งแรงทางดึงสูงสุดของแผ่นชิ้นงานหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว

4.4 เปรียบเทียบแรง F_{Z1} กับ F_{B1}

4.4.1 ถ้าแรง F_{Z1} น้อยกว่า F_{B1} แสดงว่าการลากขึ้นรูปครั้งแรกประสบความสำเร็จ แต่ถ้าแรง F_{Z1} แตกต่างกับแรง F_{B1} มากเกินไป ควรเพิ่มค่าเปอร์เซ็นต์การลดตัวในการลากขึ้นรูปครั้งแรกให้สูงขึ้น และดำเนินการคำนวณใหม่ มิฉะนั้นอาจจะต้องทำการลากขึ้นรูปหลายครั้ง ทำแม่พิมพ์หลายชุด ทำให้ต้นทุนสูง

4.4.2 ถ้าแรง F_{Z1} น้อยกว่า F_{B1} แสดงว่าด้วยแตกไม่สามารถลากขึ้นรูปในครั้งนั้นได้ ให้แก้ไขโดยลดเปอร์เซ็นต์การลดตัวในครั้งนั้นลง และดำเนินการคำนวณใหม่ หรือมิฉะนั้นจะนำเอาชิ้นงานไปอบคืนตัว (Anneal) ก่อน และดำเนินการคำนวณใหม่เช่นเดียวกัน

4.5 หาแรงกดของแผ่นยึดชิ้นงาน (Blank holding force ในการลากขึ้นรูปครั้งแรก)


$$F_{N1} = P_1 A_1 \dots\dots\dots (2.15)$$

F_{N1} คือ แรงกดของแผ่นยึดชิ้นงานในการลากขึ้นรูปครั้งแรก

P_1 คือ ความดันที่ใช้ในการกดแผ่นชิ้นงานในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1 หน่วย ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

A_1 คือ พื้นที่ของแผ่นกดที่กดบนชิ้นงานในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1 หน่วยตารางนิ้ว ดูภาพที่

2.6

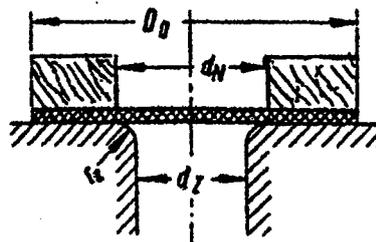

ภาพที่ 2.6 แสดงการที่แผ่นกดกดแผ่นชิ้นงาน

$$A_1 = \frac{\pi(D^2 - d_N^2)}{4} \dots\dots\dots (2.16)$$

ในที่นี้

d_N คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแผ่นกดหน่วยนิ้ว

$$P_1 = \left[(\beta_1 - 1)^3 + \frac{d_1}{200t} \right] \frac{\sigma_B}{400} \quad \dots\dots (2.17)$$

ในที่นี้

$$\beta_1 = \text{ค่า Drawing ratio} = \frac{D}{d_1} \quad \dots\dots (2.18)$$

4.6 หาแรงที่เครื่องบีบโลหะต้องใช้

$$F_1 = F_{Z1} + F_{N1} \quad \dots\dots (2.19)$$

F_1 คือ แรงที่เครื่องบีบโลหะต้องใช้ในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1 หน่วยตัน

4.7 หาคความสูงของถ้วยภายหลังการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1

$$\text{จากสูตร } D = \sqrt{d_1^2 + 4d_1h_1} \quad \dots\dots (2.20)$$

รู้ค่า D, d_1 สามารถหา h_1 ได้

4.8 กำหนดรัศมีของพินซ์และรัศมีของคายน

$$r_{st} = 4 \text{ ถึง } 5 (t)$$

$$r_z = 0.035 [50 + (D + d_1)\sqrt{t}] \quad \dots\dots (2.21)$$

ในที่นี้

r_{st} คือ รัศมีของพินซ์

r_z คือ รัศมีของคายน

หรือรัศมีของคายนสามารถหาได้จากตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 รัศมีที่ปากคาย

ความหนาของวัสดุชิ้นงาน (นิ้ว)	รัศมีที่ปากคาย (นิ้ว)
$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{16}$
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{7}{64}$	$\frac{3}{16}$
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{3}{64}$	$\frac{3}{8}$
$\frac{3}{32}$	$\frac{7}{16}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{16}$

มีข้อควรพิจารณา คือ กรณีที่รู้ว่าจะต้องลากชิ้นรูปชิ้นงานหลายๆครั้ง ในการลากชิ้นรูปครั้งแรกๆ ควรกำหนดให้ใช้รัศมีของฟันซ์และรัศมีของคายใหญ่ไว้ก่อน และค่อยๆลดขนาดลงมาเท่ากับแบบในพิมพ์สำหรับการลากชิ้นรูปครั้งสุดท้าย

4.9 การหาขนาดช่องว่างแม่พิมพ์

4.9.1 ใช้สูตรทั่วไป

$$U_z = d_s + 2t + 2C \quad \dots\dots (2.22)$$

ในที่นี้

U_z คือ ช่องว่างแม่พิมพ์ หน่วยนิ้ว

C คือ ขนาดช่องว่างแม่พิมพ์ที่เผื่อไว้ต่อต้านหน่วยนิ้ว

(ค่า C จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาของชิ้นงาน)

ตารางที่ 2.4 ขนาดช่องว่างแม่พิมพ์ที่เพื่อไว้ต่อต้าน

ความหนาชิ้นงาน t (มม.)	การลากขึ้นครั้งแรก %t	การลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 %t
ไม่เกิน 0.4	7-9	8-10
0.5 - 1.3	8-9	9-12
1.4 - 3.2	10-12	12-14
มากกว่า 3.2	12-14	15-20

4.9.2 ใช้สูตรเฉพาะ

$$U_z = t + 0.07 \sqrt{10t} \quad \text{- วัสดุเหล็ก} \quad \dots\dots\dots (2.23)$$

$$U_z = t + 0.02 \sqrt{10t} \quad \text{- วัสดุอลูมิเนียม}$$

$$U_z = t + 0.04 \sqrt{10t} \quad \text{- วัสดุ Non ferrous}$$

$$U_z = t + 0.02 \sqrt{10t} \quad \text{- วัสดุ Alloy steel}$$

4.10 ความเร็วในการลากขึ้นรูป

ความเร็วในการลากขึ้นรูปสามารถได้จากตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ความเร็วในการลากขึ้นรูป

วัสดุชิ้นงาน	ความเร็วในการลากขึ้นรูป (ฟุต/นาที)
อลูมิเนียม	98
ทองเหลือง	148
สแตนเลส สตีล	40
เหล็กกล้า	59
สังกะสี	72

5. การลากขึ้นรูปครั้งที่ต่อไป

ถ้าลากขึ้นรูปครั้งแรกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยยังไม่ได้ขนาดตามแบบในพิมพ์เขียว จะต้องมีการลากขึ้นรูปครั้งต่อไป วิธีการที่ใช้ในการคำนวณก็เช่นเดียวกันกับการลากขึ้นรูปครั้งแรก ส่วนสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปบ้าง เช่น

$$F_{z2} = 0.5 F_{z1} + \frac{\pi(d_2 + t)tS_s}{d_2} \left(\frac{d_1}{d_2} - C \right) \quad \dots\dots\dots (2.24)$$

ที่ต้องนำแรง $0.5 F_{z1}$ เข้าไปบอกเนื่องจากขึ้นงานเกิดการแข็งตัว (Strain hardening) จากการลากขึ้นรูปครั้งแรก ดังนั้นแรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 ต้องเอาชนะการแข็งตัวนี้ด้วย

$$\text{หรือ } D = \sqrt{d_2^2 + 4d_2h_2}$$

$$\% \text{ Reduction} = \frac{d_1 - d_2}{d_2} \times 100$$

$$A_2 = \frac{\pi(d_1^2 - d_n^2)}{4}$$

$$P_2 = \left[(\beta_2 - 1)^3 + \frac{d_2}{200t} \right] \frac{\sigma_\beta}{400} \quad \dots\dots\dots (2.25)$$

ในที่นี้

d_2 คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2

6. กรณีที่ลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อไป ปรากฏว่า $F_z > F_B$ ซึ่งถ้วยจะแตก มีวิธีการแก้ไขดังนี้

6.1 ลดเปอร์เซ็นต์การลดตัวที่ใช้ในครั้งนั้นลง และคำนวณใหม่แต่อาจมีปัญหากำหนดให้ต้องใช้ขั้นตอนในการขึ้นรูปหลายครั้ง ทำให้ต้นทุนสูง

6.2 นำชิ้นงานที่ได้จากการลากขึ้นรูปในขั้นตอนก่อนที่ถ้วยจะแตก ไปทำการอบคลายความเครียด (Anneal) เพื่อคลายความเครียด จากนั้นก็นำมาคำนวณหา F_z ใหม่ ตัวอย่างในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 จะคำนวณหาแรง F_{z2} ได้

$$F_{z2} = \frac{\pi(d_2 + t)tS_s}{d_2} \left(\frac{d_1}{d_2} - C \right) \quad \dots\dots\dots (2.26)$$

แรง $0.5 F_{z1}$ จะหายไปจากสูตร เพราะความเครียดจากการลากขึ้นรูปครั้งแรกได้หมดไปแล้ว

ตัวอย่างที่ 1

จากรูปชิ้นงานในภาพที่ 2.4 วัสดุชิ้นงานอลูมิเนียม 3003-0 หนา 0.03 นิ้ว ให้วางแผนกระบวนการลากขึ้นรูป

1. ระยะเพื่อตัดขลิบริมต่อด้าน

จากตารางที่ 2.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน 3.15 นิ้ว ได้ระยะเพื่อตัดขลิบริมต่อด้าน 0.125 นิ้ว ดังนั้น ความสูงของชิ้นงานก่อนขึ้นรูปเท่ากับ $3.94 + 0.125$ เท่ากับ 4.06 นิ้ว

2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ้นงาน

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{d^2 + 4dh} \\ &= \sqrt{(3.15)^2 + (4)(3.15)(4.06)} \\ &= 7.8 \text{ นิ้ว} \end{aligned}$$

3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1

$$\frac{t}{\% D} = \frac{0.03}{7.8} \times 100 = 0.38$$

นำค่า $\frac{t}{\% D}$ ไปอ่านค่าจากกราฟในภาพที่ 2.5 จะได้ % Reduction เท่ากับ 47%

$$\begin{aligned} \% \text{ Reduction} &= \frac{D - d_1}{D} \times 100 \\ 47 &= \frac{7.8 - d_1}{7.8} \times 100 \\ d_1 &= 7.8 - \frac{47 \times 7.8}{100} \\ &= 4.1 \text{ นิ้ว} \end{aligned}$$

4. การวิเคราะห์

d_1 ที่ได้มีค่ามากกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยที่ต้องการ ต้องมีการขึ้นรูปครั้งต่อไป

5. ความสูงของชิ้นงานในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 1

$$\begin{aligned}
 D &= \sqrt{d_1^2 + 4d_1h_1} \\
 7.8 &= \sqrt{(4.1)^2 + 4(4.1)h_1} \\
 h_1 &= \frac{(7.8)^2 - (4.1)^2}{4(4.1)} \\
 &= 2.68 \text{ นิ้ว}
 \end{aligned}$$

6. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานในการลากขึ้นรูป ครั้งที่ 2

$$\% \text{ Reduction} = \frac{d_1 - d_2}{d_1} \times 100$$

เลือก % Reduction จากภาพที่ 2.5 ได้ 29 เปอร์เซ็นต์

$$\begin{aligned}
 29 &= \frac{4.1 - d_2}{4.1} \times 100 \\
 d_2 &= 4.1 - \frac{29 \times 4.1}{100} \\
 &= 2.9 \text{ นิ้ว}
 \end{aligned}$$

7. การวิเคราะห์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าขนาดถ้วยที่ต้องการ ดังนั้นในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 ใช้ $d_2 = 3.15$ นิ้ว ดังนั้นเปอร์เซ็นต์การลดตัวในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2 จะใช้

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Reduction} &= \frac{d_1 - d_2}{d_1} \times 100 \\
 &= \frac{4.1 - 3.15}{4.1} \times 100 \\
 &= 23.17 \%
 \end{aligned}$$

8. ความสูงของถ้วยในการลากขึ้นรูปครั้งที่ 2

$$\begin{aligned}
 h_2 &= \frac{D^2 - d_2^2}{4d_2} = \frac{(7.8)^2 - (3.15)^2}{4(3.15)} \\
 &= 4.03 \text{ นิ้ว}
 \end{aligned}$$

2.2 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์

ระเบียบวิธีการคำนวณทางไฟไนต์เอลิเมนต์ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการทำนายผลลัพธ์ของปัญหาที่เราสนใจโดยไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบงานจริง จึงช่วยประหยัด เวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อได้เปรียบเหล่านี้ทำให้กรรมวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในทางวิศวกรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นการจำลองผลจากเงื่อนไขของกระบวนการที่ผู้ใช้ป้อนให้ ดังนั้นความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์จากการจำลองจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังกล่าวว่ามีความสอดคล้องกับสภาวะการทำงานจริงมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถของซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เลือกใช้และการวิเคราะห์หรือการตีความผลลัพธ์ภายหลังจากการจำลองอีกด้วย

2.2.1 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สามารถสรุปออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. การกำหนดลักษณะของปัญหาที่จะดำเนินการวิเคราะห์ (Description of operation) ว่ามีลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร และเพื่อต้องการใช้ผลลัพธ์ที่ต้องการออกแบบกระบวนการหรือปัจจัยใดบ้างก่อนการดำเนินการวิเคราะห์โดยไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นแค่เครื่องมือในการของผลลัพธ์ของปัญหาภายใต้ขอบเขตของสภาวะที่เราออกแบบหรือสนใจเท่านั้น

2. การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Pre-processing) ซึ่งได้แก่

1) การแบ่งขอบเขตรูปร่างของปัญหา(Domain of problem) ออกเป็นเอลิเมนต์ย่อย ๆ โดยแต่ละเอลิเมนต์จะสัมผัสต่อกันด้วยเส้นขอบของเอลิเมนต์และจุดต่อ(node) ซึ่งจุดต่อเหล่านี้จะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการประมาณค่าของตัวที่เราไม่ทราบค่า(unknown) ของปัญหานั้น ๆ ดังนั้นการกำหนดประมาณของเอลิเมนต์จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผลลัพธ์โดยประมาณที่ได้ เนื่องจากหากจำนวนเอลิเมนต์น้อยเกินไปจะทำให้จุดต่อที่ใช้ในการประมาณมีจำนวนน้อยจะทำให้ได้คำตอบที่หยาบ ในทางตรงกลับข้าม ถ้าหากแบ่งเอลิเมนต์ออกมากจนเกินไปจะทำให้จุดต่อมีปริมาณมากจึงได้คำตอบที่มีความแม่นยำมากแต่การคำนวณจะนานขึ้นด้วย สำหรับหลักการการแบ่งเอลิเมนต์ใช้พิจารณาดังนี้คือ

1.1) หลีกเลี่ยงการแบ่งเอลิเมนต์ที่มีรูปทรงผิดปกติ เช่น เอลิเมนต์ที่มีมุมป้านมาก ๆ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวเกินไป

1.2) ให้เลือกใช้เอลิเมนต์ที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือเอลิเมนต์ที่มีอัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความยาวที่มีค่าเข้าใกล้ 1 ให้มากที่สุด

1.3) ควรใช้เอลิเมนต์ที่มีขนาดเล็กๆ สำหรับบริเวณหรือส่วนของชิ้นงานที่มีความเค้นหนาแน่นมากหรือมีการเปลี่ยนรูปร่างมากและใช้เอลิเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับบริเวณที่อยู่ถัดออกมา

1.4) การออกแบบเอลิเมนต์จะต้องให้มีความเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้เพื่อให้ได้ผลเฉลยที่มีความแม่นยำมากที่สุดและไม่สิ้นเปลืองเวลาในการประมวลผล

2) การกำหนดลักษณะของวัสดุที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเป็นวัสดุชนิดใด รูปร่างก่อนที่จะผ่านกระบวนการที่เราสนใจมีลักษณะเป็นอย่างไรและก่อนหน้านี้อันงานก่อนนี้ผ่านกระบวนการใดมาบ้าง รวมไปถึงสมบัติทางกลที่เกี่ยวข้องของวัสดุ

3) การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary conditions) ได้แก่ ลักษณะรูปร่าง ทิศทางการเคลื่อนที่และความเร็วของแม่พิมพ์ อุณหภูมิขณะทำงาน ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เป็นต้น

3. ดำเนินการวิเคราะห์หาผลเฉลยของปัญหา ณ. จุดต่อนั้นๆ โดยใช้ระเบียบวิธีทางตัวเลข (Numerical method) แล้วทำการประมาณหาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภายหลังที่สามารถคำนวณหาปริมาณการกระจัด (displacement) ของจุดต่อ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แล้ว ก็จะอาศัยความสัมพันธ์ Compatibility หาค่าความเครียดได้ต่อไป

4. วิเคราะห์ผลเฉลยที่ได้จากการวิเคราะห์จากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ว่าสอดคล้องกับผลสำเร็จที่ต้องการตามที่ได้ออกแบบไว้หรือเปล่า หากยังไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ให้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงจจัยเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือออกแบบกระบวนการใหม่ เป็นต้น

2.3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน

สมมติว่าเรามีระดับซึ่งแตกต่างกันของปัจจัยเดียวที่เราต้องการทำการเปรียบเทียบและค่าตอบสนองที่ได้จากการสังเกตในแต่ละระดับเป็นตัวสุ่ม ข้อมูลควรมีลักษณะเหมือนในตารางที่ 3.1 ซึ่งค่าต่างๆที่แสดงในตาราง (เช่น y_{ij}) หมายถึง ค่าสังเกตที่ j ภายใต้ระดับที่ i หรือโดยทั่วไปจะมีค่าสังเกต m ค่าภายใต้ระดับที่ i จะเห็นว่าในตารางที่ 2.6 เป็นกรณีทั่วไปของข้อมูลเรื่องการทดลองค่าความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวในตารางที่ 2.6

เราสามารถที่จะอธิบายค่าสังเกตต่างๆ นี้ด้วยแบบจำลองทางสถิติเชิงเส้น คือ

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2.27)$$

โดยที่ y_{ij} เป็นค่าสังเกตที่ ij และ μ คือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันทุกระดับ ซึ่งเรียกว่า “ มัชฌิมรวม (Overall Mean) ” τ_i คือค่าพารามิเตอร์สำหรับระดับที่ i หรือผลกระทบจากระดับที่ i และ ϵ_{ij} คือ องค์ประกอบของความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random Error) จุดประสงค์ของเราก็เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลกระทบระดับต่างๆ และทำการประมาณค่าของมัน สำหรับ

การสมมติฐาน ความผิดพลาดของแบบจำลองถูกสมมติให้เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติและเป็นอิสระต่อกัน ด้วยมัชฌิม เท่ากับ 0 และความแปรปรวน σ^2 ซึ่งสมมติให้มีค่าคงตัวตลอดทุกระดับของปัจจัย

ตารางที่ 2.6 ข้อมูลสำหรับการทดลองปัจจัยเดียว

Treatment (level)	Observations				Totals	Averages
1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1n}	$y_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$
.	y_{21}	y_{22}	...	y_{2n}	$y_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$
.
.
.
a	y_{a1}	y_{a2}	...	y_{an}	$\frac{y_{a.}}{y_{..}}$	$\frac{\bar{y}_{a.}}{\bar{y}_{..}}$

แบบจำลองนี้เรียกว่า “ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว (Single Factor Analysis of Variance) ” เพราะมีเพียงแค่ปัจจัยเดียวที่นำมาพิจารณา ยิ่งกว่านั้นลำดับในการทดลองจะต้องเป็นแบบสุ่มเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ทำการทดลองในที่แตกต่างกัน เรียกว่า “ หน่วยการทดลอง (Experimental Units) ” จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นการทดลองนี้จึงเป็นการออกแบบการทดลองที่เรียกว่า “ การออกแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ”

แบบจำลองทางสถิติในสมการ 2.27 อธิบายความแตกต่างของ 2 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของระดับ อันดับแรกคือ ระดับ a ระดับสามารถถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ทดลองในที่นี้เราต้องการที่จะทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับมัชฌิมของระดับ และบทสรุปที่เกิดขึ้นจะนำไปประยุกต์ได้กับระดับของปัจจัยที่เราพิจารณาเท่านั้น ข้อสรุปที่ได้ไม่สามารถไปใช้กับระดับอื่นที่มีค่าใกล้เคียงที่เราไม่ได้พิจารณาหรือทำการทดลองได้ นอกจากนั้นเราก็อาจต้องการที่จะประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง (μ , τ_i , σ^2) ซึ่งเรียกว่า “ แบบจำลองผลกระทบคงที่ (Fixed Effects Model) ” ในทางกลับกันถ้าระดับ a ถูกสุ่มเลือกจากประชากรขนาดใหญ่ของระดับต่างๆ ที่เป็นไปได้ ในกรณีนี้เราสามารถที่จะขยายผลสรุป (ซึ่งขึ้นกับตัวอย่างของระดับที่ใช้) ของเราไปยังทุกๆ ระดับของประชากร



ถึงแม้ว่าเราอาจไม่ได้ทำการพิจารณาในระดับนั้นๆ อย่างชัดเจนก็ตาม ในการวิเคราะห์ในที่นี้ τ_i คือตัวแปรสุ่ม และความรู้เกี่ยวกับค่าตัวแปรสุ่มตัวใดตัวหนึ่งจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด เราทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรผันของ τ_i และพยายามที่จะประมาณค่าความแปรผันนี้ ซึ่งเรียกว่า “แบบจำลองผลกระทบแบบสุ่ม (Random Effect Model)”

2.3.1 การวิเคราะห์แบบจำลองผลกระทบคงที่

ในส่วนนี้เราจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียวของแบบจำลองผลกระทบคงที่ ผลกระทบของระดับ (τ_i) มีนิยามเหมือนกับส่วนของค่าเบี่ยงเบนจากมัชฌิมรวม

$$\sum_{i=1}^a \tau_i = 0 \dots\dots\dots (2.28)$$

ให้ \bar{y}_i แทนค่าของค่าสังเกตทุกๆ ตัวของระดับ i ในทำนองเดียวกันให้ $y_{..}$ แทนค่าสังเกตทั้งหมด และ $\bar{y}_{..}$ แทนค่าเฉลี่ยของค่าสังเกตภายใต้ระดับ i ในทำนองเดียวกับ $y_{..}$ แทนผลรวมของค่าสังเกตทั้งหมดและ $\bar{y}_{..}$ แทนค่าเฉลี่ยของค่าสังเกตทั้งหมด ซึ่งเราสามารถเขียนในรูปของสัญลักษณ์ คือ

$$\begin{aligned} y_i &= \sum_{j=1}^n y_{ij} & \bar{y}_i &= y_i/n & i &= 1, 2, \dots, a \\ y_{..} &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij} & \bar{y}_{..} &= y_{..}/N \end{aligned} \dots\dots\dots (2.29)$$

โดยที่ $N = an$ คือจำนวนค่าสังเกตทั้งหมด จะสังเกตว่าเครื่องหมาย “.” แทนผลรวมของตัวห้อย (Subscript) ที่เครื่องหมายนั้นเข้าไปแทนที่อยู่

มัชฌิมของระดับ i คือ $E(y_{ij}) \equiv \mu_i = \mu + \tau_i, i = 1, 2, \dots, a$ ดังนั้นมัชฌิมของระดับที่ i ประกอบด้วย มัชฌิมรวมบวกกับผลกระทบที่เกิดจากระดับที่ i เราสนใจในการทดสอบความเท่ากันของมัชฌิม a ระดับคือ

$$\begin{aligned} H_0 &: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a \\ H_1 &: \mu_i \neq \mu_j \text{ อย่างน้อยหนึ่งคู่ของ } (i,j) \end{aligned}$$

ถ้าหาก H_0 เป็นจริง ทุกระดับจะมีมัชฌิมที่เท่ากันคือ μ เราอาจเขียนสมมติฐานใหม่ในรูปของผลกระทบของระดับ τ_i ได้ คือ

$$\begin{aligned} H_0 &: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_a = 0 \\ H_1 &: \tau_i \neq 0 \text{ อย่างน้อยหนึ่ง } i \end{aligned}$$

ดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่า การทดสอบความเท่ากันของมัชฌิมของระดับการทดสอบผลที่เกิดขึ้นจากระดับ(τ_i) เท่ากับศูนย์ก็ได้ กระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความเท่ากันของมัชฌิมของระดับ a คือการวิเคราะห์ความแปรปรวน

2.3.2 การแยกย่อยของผลรวมของกำลังสอง

คำว่า “ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ” มาจากความหมายของการแบ่งความแปรปรวนทั้งหมด ออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ จะได้ว่า Total Corrected Sum of Square คือ

$$\dots\dots (2.30)$$

ใช้สำหรับวัดความแปรผันทั้งหมดของข้อมูล เป็นการเหมาะสมถ้าเราหา SS_T ด้วยระดับชั้น ความเสรีที่เหมาะสม (ในกรณีนี้ $an - 1 = N - 1$) เราจะได้ความแปรปรวนของตัวอย่าง y สังเกตว่า Total Corrected Sum of Square, SS_T , สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n [(\bar{y}_i - \bar{y}) + (y_{ij} - \bar{y}_i)]^2 \quad \dots\dots (2.31)$$

หรือ

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2 &= n \sum_{i=1}^a (\bar{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \\ &\quad + 2 \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (\bar{y}_i - \bar{y})(y_{ij} - \bar{y}_i) \quad \dots\dots (2.32) \end{aligned}$$

อย่างไรก็ตามพจน์ของผลคูณไขว้ในสมการ 2.32 มีค่าเป็น 0 เพราะว่า

$$\sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i) = y_i - n\bar{y}_i = y_i - n(y_i/n) = 0$$

ดังนั้นเราจะได้ว่า

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2 = n \sum_{i=1}^a (\bar{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \quad \dots\dots (2.33)$$

สมการ 2.33 กล่าวว่า ความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล ซึ่งวัดจาก Total Corrected Sum of Square สามารถแบ่งออกเป็นส่วนของผลรวมของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับกับค่าเฉลี่ยรวม รวมกับผลรวมของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตภายในระดับกับค่าเฉลี่ยของระดับนั้นๆ ค่าของความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตเฉลี่ยของแต่ละระดับกับค่าเฉลี่ยรวม คือ ตัววัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับ ในขณะที่ค่าความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตภายในระดับกับค่าเฉลี่ยของระดับ คือ ความผิดพลาดสุ่ม (Random Error) ดังนั้น เราสามารถเขียนสมการ 2.33 ได้เป็น

$$SS_T = SS_{\text{Treatment}} + SS_E \quad \dots\dots\dots (2.34)$$

ซึ่ง $SS_{\text{Treatment}}$ เรียกว่า ผลรวมของกำลังสองที่เกิดเนื่องจากระดับ (นั่นคือ ระหว่างระดับต่างๆ) และ SS_E เรียกว่า ผลรวมของกำลังสองที่เกิดเนื่องจากการผิดพลาด เนื่องจากมีค่าสังเกตทั้งหมด $an = N$ ค่า ดังนั้น SS_T จะมี $N - 1$ ระดับขั้นความเสรี ปัจจัยที่กำลังพิจารณาอยู่จะมี a ระดับ (และมีซ้ำของระดับจะมี a ค่า) ดังนั้น $SS_{\text{Treatment}}$ มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับ $a - 1$ และภายในทุกๆ ระดับจะมี n เปรอบเกิด ทำให้มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับ $n - 1$ สำหรับประมาณการความผิดพลาดในการทดลอง ดังนั้นถ้าปัจจัยมี a ระดับ เราจะมี $a(n - 1) = an - a = N - a$ ระดับขั้นความเสรีสำหรับความผิดพลาด

จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าเราจะพิจารณาในรายละเอียดของสองพจน์ทางด้านขวามือของสมการ 2.35 ให้พิจารณาค่าผิดพลาดของผลรวมของกำลังสอง

$$SS_E = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_i)^2 = \sum_{i=1}^a \left[\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_i)^2 \right] \quad \dots\dots\dots (2.35)$$

ในรูปแบบนี้ จะเป็นการง่ายที่พิจารณาพจน์ที่อยู่ในวงเล็บซึ่งถูกหารด้วย $n - 1$ ว่าเป็น ความแปรปรวนของตัวอย่างในระดับที่ i

$$S_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{n - 1} \quad i = 1, 2, \dots, a \quad \dots\dots\dots (2.36)$$

ตอนนี้ความแปรปรวนตัวอย่าง a ค่าอาจถูกรวมให้เป็นค่าประมาณหนึ่งค่าความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งแสดงได้โดย

$$\begin{aligned} \frac{(n - 1) S_1^2 + (n - 1) S_2^2 + \dots + (n - 1) S_a^2}{(n - 1) + (n - 1) + \dots + (n - 1)} &= \frac{\sum_{i=1}^a \left[\sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \right]}{\sum_{i=1}^a (n - 1)} \\ &= \frac{SS_E}{(N - a)} \quad \dots\dots\dots (2.37) \end{aligned}$$

ดังนั้น $SS_E / (n - a)$ คือค่าประมาณความแปรปรวนร่วมภายในระดับแต่ละระดับ ซึ่งมีทั้งหมด a ระดับ

ในการทำงานเดียวกัน ถ้าหากไม่มีความแตกต่างระหว่างซ้ำของระดับทั้งหมด a ระดับ เราสามารถนำค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับกับค่าเฉลี่ยรวมเพื่อประมาณ σ^2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

$$\frac{SS_{\text{Treatments}}}{a - 1} = \frac{n \sum_{i=1}^a (\bar{y}_i - \bar{y})^2}{a - 1} \quad \dots\dots\dots (2.38)$$

$$\sum_{i=1}^a (\bar{y}_i - \bar{y})^2 / (a - 1)$$

$$n \sum_{i=1}^a (\bar{y}_i - \bar{y})^2 / (a - 1)$$

คือ ค่าประมาณของ σ^2 ถ้าหากมัชฌิมของระดับมีค่าเท่ากัน เหตุผลสำหรับอธิบายเป็นดังนี้คือ ค่าประมาณค่าของ σ^2 / n ซึ่งหมายถึงความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของระดับ ดังนั้น จะเป็นตัวประมาณของ σ^2 ถ้าหากไม่มีความแตกต่างในมัชฌิมของระดับ

เราพบว่าการวิเคราะห์เอกลักษณ์ความแปรปรวน (สมการ 2.38) ทำให้ได้ค่าประมาณของ σ^2 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นความแปรผันภายในระดับ และอีกตัวหนึ่งอยู่ในความแปรผันระหว่างระดับ ถ้าหากไม่มีความแตกต่างในมัชฌิมของระดับ ค่าประมาณทั้ง 2 ค่าจะคล้ายคลึงกันมาก แต่หากว่าไม่เป็นเช่นนั้น ควรจะสงสัยว่า ความแตกต่างของค่าสังเกตต้องเกิดมาจากความแตกต่างของมัชฌิมของระดับ ถึงแม้ว่าค่ากล่าวนี้จะมาจากความรู้สึกเท่านั้น แต่ก็มียุทธวิธีการอย่างเป็นทางการที่สามารถนำมาใช้อธิบายได้เช่นกัน

$$MS_{\text{Treatment}} = SS_{\text{Treatment}} / (a-1) \quad \dots\dots (2.39)$$

และ

$$MS_E = SS_E / (N-a) \quad \dots\dots (2.40)$$

ว่าค่ากำลังสองเฉลี่ย ตอนนี้เราจะพิจารณา ค่าคาดหวัง (Expected Value) ของค่ากำลังสองเฉลี่ยเหล่านี้ กล่าวคือ

$$E(MS_E) = E\left(\frac{SS_E}{N-a}\right) = \frac{1}{N-a} E\left[\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2\right]$$

$$= \frac{1}{N-a} E\left[\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (y_{ij}^2 - 2y_{ij} \bar{y}_i + \bar{y}_i^2)\right]$$

$$= \frac{1}{N-a} E\left[\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij}^2 - 2n \sum_{i=1}^a \bar{y}_i^2 + n \sum_{i=1}^a \bar{y}_i^2\right]$$

$$= \frac{1}{N-a} E\left[\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij}^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a y_i^2\right]$$

แทนค่าแบบจำลอง จะได้

$$E(MS_E) = \frac{1}{N-a} E\left[\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n (\mu + \tau_i + \varepsilon_{ij})^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \left(\sum_{j=1}^n \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}\right)^2\right] \dots\dots (2.41)$$

เมื่อยกกำลังสองและใส่ค่าคาดหวังเข้าไปยังค่าภายในวงเล็บ เราพบว่าพจน์ที่รวมเอา ϵ_{ij}^2 และ ϵ_i^2 จะถูกแทนด้วย σ^2 และ $n\sigma^2$ เพราะว่า $E(\epsilon_{ij}) = 0$ ยิ่งกว่านั้นผลคูณไขว้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ϵ_{ij} จะมีค่าคาดหวังเป็นศูนย์ ดังนั้นหลังจากยกกำลังสองและใส่ค่าคาดหวังลงไป สมการสุดท้ายจะกลายเป็น

$$E(MS_E) = \frac{1}{N-a} \left[N\mu^2 + n \sum_{i=1}^a \tau_i^2 + N\sigma^2 - N\mu^2 - n \sum_{i=1}^a \tau_i^2 - a\sigma^2 \right] \dots \dots (2.42)$$

หรือ

$$E(MS_E) = \sigma^2$$

โดยวิธีการที่คล้ายกัน เราสามารถแสดงให้เห็นว่า

$$E(MS_{Treatment}) = \sigma^2 + \frac{n \sum_{i=1}^a \tau_i^2}{a-1} \dots \dots (2.43)$$

ดังนั้น เราสามารถกล่าวได้ว่า $MS_E = SS_E / (N-a)$ เป็นตัวประมาณของ σ^2 และถ้าหากไม่มีความแตกต่างของมัชฌิมของระดับ (ซึ่งหมายความว่า $\tau_i = 0$) $MS_{Treatment} = SS_{Treatment} / (a-1)$ จะเป็นตัวประมาณของ σ^2 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สังเกตว่าถ้าหากมัชฌิมของระดับแตกต่างกัน ค่าคาดหวังของมัชฌิมของระดับยกกำลังสองจะมากกว่า σ^2

ดูเหมือนจะเป็นการชัดเจนว่า การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไม่มีความแตกต่างของมัชฌิมของระดับ สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบ $MS_{Treatment}$ และ MS_E และตอนนี้เราจะมาพิจารณาว่า เราสามารถทำการเปรียบเทียบนี้ได้อย่างไร

ตอนนี้เราจะค้นหาว่า การทดสอบสมมติฐานอย่างเป็นทางการในกรณีที่ไม่มีความแตกต่างในมัชฌิมของระดับ ($H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$ หรือ $H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_a = 0$) จะทำได้อย่างไรเนื่องจากเราต้องสมมติให้ ϵ_{ij} มีการกระจายแบบปกติและเป็นอิสระต่อกัน มีมัชฌิม = 0 และค่าความแปรปรวน = σ^2 ค่าสังเกต y_{ij} มีการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระ มีมัชฌิม = $\mu + \tau_i$ และความแปรปรวน = σ^2 ดังนั้น SS_T คือ ผลรวมของกำลังสองของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นเราสามารถแสดงได้ว่า SS_T / σ^2 จะมีการแจกแจงแบบ Chi-Square ที่มี $N-1$ ระดับขั้นความเสรี ยิ่งกว่านั้นเราสามารถแสดงได้ว่า SS_E / σ^2 มีการแจกแจงแบบ Chi-Square ที่มี $N-a$ ระดับขั้นความเสรีและ $SS_{Treatment}$ มีการกระจายแบบ Chi-Square ที่มี $a-1$ ระดับขั้นความเสรี ถ้าสมมติฐานหลัก $H_0: \tau_i = 0$ เป็นจริง อย่างไรก็ตาม ค่า

ผลรวมของกำลังสองทั้ง 3 ไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน เพราะ SS_E และ $SS_{Treatment}$ รวมกันเป็น SS_T ทฤษฎีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีประโยชน์ในการสร้างความเป็นอิสระให้แก่ SS_E และ $SS_{Treatment}$ ทฤษฎีของ Cochran ให้ Z_i เป็น NID (0,1) สำหรับ $i = 1, 2, \dots, V$

$$\sum_{i=1}^V Z_i^2 = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_s \quad \dots\dots (2.44)$$

ซึ่ง $s \leq V$, และ $Q_i \sim V_i$ ระดับขั้นความเสรี ($i = 1, 2, \dots, S$) ดังนั้น Q_1, Q_2, \dots, Q_s เป็นการแจกแจง Chi-Square ที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยค่า V_1, V_2, \dots, V_s ระดับขั้นความเสรีตามลำดับ ก็คือเมื่อ

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_s \quad \dots\dots (2.45)$$

เพราะระดับขั้นความเสรีของ $SS_{Treatment}$ และ SS_E รวมกันเท่ากับ $N-1$ ซึ่งเป็นระดับขั้นความเสรีรวมทั้งหมด ทฤษฎีของ Cochran บอกเป็นนัยว่า $SS_{Treatment} / \sigma^2$ และ SS_E / σ^2 เป็นตัวแปรอิสระที่มีการแจกแจงแบบ Chi-Square ที่เป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น ถ้าหากสมมติฐานหลักคือ ไม่มีความแตกต่างของมัชฌิมของระดับเป็นจริง ดังนั้นอัตราส่วน

$$F_0 = \frac{SS_{Treatments} / (a - 1)}{SS_E / (N - a)} = \frac{MS_{Treatments}}{MS_E} \quad \dots\dots (2.46)$$

จะมีการแจกแจงแบบ F ด้วยระดับขั้นความเสรีเท่ากับ $a-1$ และ $N-a$ สมการ 3-7 คือ สถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานที่ว่าไม่มีความแตกต่างของมัชฌิมของระดับ

จากคำาคาดหมายกำลังสองเฉลี่ยเราพบว่า โดยทั่วไป MS_E จะเป็นค่าประมาณที่ไม่ลำเอียงของ σ^2 ภายใต้สมมติฐานหลัก $MS_{Treatment}$ จะเป็นค่าประมาณที่ไม่ลำเอียงของ σ^2 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าสมมติฐานหลักเป็นเท็จ ค่าาคาดหมายของ $MS_{Treatment}$ จะมากกว่า σ^2 ดังนั้นภายใต้สมมติฐานรอง ค่าาคาดหมายของตัวตั้งของสถิติทดสอบ (สมการ 3-7) จะมากกว่าค่าาคาดหมายของตัวหาร และเราจะปฏิเสธ H_0 ถ้าค่าของสถิติทดสอบมีค่าที่มาก หรือค่าดังกล่าวตกอยู่ในบริเวณวิกฤติซึ่งหมายถึงพื้นที่ด้านขวาของค่าวิกฤติ ($F_{\alpha, a-1, N-a}$) ดังนั้นเราจะปฏิเสธ H_0 และสรุปว่า มีความแตกต่างระหว่างมัชฌิมของระดับถ้า

$$F_0 > F_{\alpha, a-1, N-a} \quad \dots\dots (2.47)$$

ซึ่ง F_0 คำนวณได้จากสมการ 2.47 หรือ โดยการให้ P-Value ในการตัดสินใจก็ได้

ขั้นตอนการทดสอบได้ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 2.7 ซึ่งเรียกว่า “ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance Table)”

ตารางที่ 2.7 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับปัจจัยเดียว แบบจำลองผลกระทบคงที่

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0
Between treatments	$SS_{\text{Treatment}}$	$a-1$	$MS_{\text{Treatment}}$	$F_0 = \frac{MS_{\text{Treatment}}}{MS_E}$
Error (with intreatments)	SS_E	$N - a$	MS_E	
Total	SS_1	$N - 1$		

2.3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

การแยกเอาความแปรผันในค่าสังเกตออกจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (สมการ 2.48) เป็นความสัมพันธ์ทางพีชคณิตอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้การแบ่งเพื่อทำการทดสอบอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับต้องอิงกับสมมติฐานบางประการ โดยเฉพาะสมมติฐานที่ว่า ค่าสังเกตจะต้องอธิบายได้โดยแบบจำลองดังนี้

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} \quad \dots\dots (2.48)$$


ความผิดพลาดจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระด้วยค่าเฉลี่ย = 0 และ σ^2 มีค่าคงตัว แต่ไม่ทราบค่า ถ้าสมมติฐานเหล่านี้เป็นจริง กระบวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้ก็จะเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการไม่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของระดับที่ต้องการ

ในทางปฏิบัติ สมมติฐานที่กล่าวถึงมักจะไม่เป็นเช่นนี้ ซึ่งเราควรจะเชื่อในผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานว่าเป็นจริงเสียก่อน เราสามารถตรวจสอบสมมติฐานขั้นต้น และความถูกต้องของแบบจำลองได้โดยง่ายจากการตรวจสอบส่วนตกค้าง (Residual) สำหรับค่าสังเกต j ของระดับ i ส่วนตกค้างจะมีค่าเป็น

$$e_{ij} = y_{ij} - \hat{y}_{ij} \quad \dots\dots (2.49)$$

โดยที่ \hat{y}_{ij} คือ ค่าประมาณของค่าสังเกต y_{ij} ซึ่งหาได้จาก

$$\hat{y}_{ij} = \hat{\mu} + \hat{\tau}_i$$

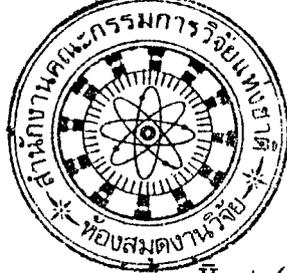

$$\begin{aligned} &= \bar{y}_i + (\bar{y}_i - \bar{y}_{..}) \\ &= \bar{y}_i \end{aligned}$$

สมการ 2.49 บอกให้ทราบว่า ค่าประมาณของค่าสังเกตใดๆ ในระดับที่ i ก็คือ ค่าเฉลี่ยของระดับนั้นๆ การตรวจสอบส่วนตกค้างควรทำทุกครั้งในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ถ้าหากแบบจำลองถูกต้อง ส่วนตกค้างจะต้องไม่มีรูปแบบ โดยการศึกษาส่วนตกค้าง เราจะพบความไม่พอเพียงของสมมติฐานที่ใช้ในแบบจำลองได้หลายรูปแบบ