

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยในปัจจุบัน การเชื่อมโลหะด้วยเทคนิคการเสียดทานแบบกวน กำลังเป็นที่สนใจในการอุดสาหกรรมและมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้งานในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโลหะ (welding) เป็นการตอบสนองการเลือกใช้วัสดุในอุตสาหกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำวัสดุอะลูминียม เนื่องจากมีสมบัติเด่นหลายประการ น้ำหนักเทนกวัสดุเดิม ซึ่งในกลุ่มอะลูминียมผสมบางกลุ่ม มีข้อจำกัดในการเชื่อมแบบหลอมละลาย เนื่องจากความร้อนจากการเชื่อมมีผลกระทบต่อรอยเชื่อมทำให้สมบัติเชิงกลในรอยเชื่อมลดลง [7]

การเชื่อมเสียดทานแบบกวนเป็นเทคนิคการเชื่อมประสานโลหะ โดยการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นความร้อนบริเวณรอยต่อ ที่มีอุณหภูมิสูงใกล้จะถึงจุดหลอมละลาย หรืออยู่ในสภาวะพลาสติก (plastic stage) โดยมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องกัดโลหะแกนตั้งที่ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือแบบกึ่งอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำการเชื่อมเสียดทานแบบกวนสามารถพิจารณาได้ว่าควรใช้จ่ายพลังงานอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลในรอยชนของอะลูминียมผสม 6061-T6

2.1 นิยามคำศัพท์ที่สำคัญ [8][20]

ในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจเทคนิคการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบกวน โดยได้มีการศึกษาวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา แหล่งอ้างอิงข้อมูลมาจากการแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีคำศัพท์บัญญัติทางเทคนิคชื่น จึงมีการแปลความหมายคำศัพท์เทคนิคเป็นภาษาไทยแตกต่างกันไป และในงานวิจัยล่ามานี้ ผู้วิจัยได้พยายามให้ความหมายจากผู้วิจัยก่อนหน้าเป็นแนวทาง เพื่อให้การสื่อความหมายไปในทิศทางเดียว ซึ่งมีคำศัพท์ที่เรียกในงานวิจัยล่ามานี้ ดังต่อไปนี้

2.1.1 กระบวนการเชื่อม (welding process) หมายถึงการ ประสานโลหะเข้าด้วยกันโดยให้ความร้อนแก่ชิ้นงานจนถึงจุดหลอมละลาย และใช้เนื้อโลหะชิ้นงานเป็นตัวประสานเข้าด้วยกัน หรือจะเติมโลหะโดยใช้ลวดเชื่อม ซึ่งอาจเป็นโลหะชนิดเดียวกันหรือมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันเป็นตัวประสานในขณะที่ชิ้นงานกำลังหลอมละลาย ความร้อนที่ให้แก่ชิ้นงานอาจจะเป็นพลังงานจาก

พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานกล ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน หัวกดเชื่อมจะหมุนด้วยพลังงานกล ให้เกิดความร้อนแก่ชิ้นงาน

2.1.2 การเชื่อม (weld) หมายถึง การประสานให้ชิ้นส่วนโดยหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียว กันบริเวณรอยต่อชิ้นงานที่ต้องการให้ประสานติดกัน

2.1.3 เทคนิคการเชื่อมเสียดทานแบบวง หมายถึง การเชื่อมเสียดทานแบบวง (Friction Stir Welding) อยู่ในกลุ่มกระบวนการเชื่อมด้วยแรงดันชนิดหนึ่งจากสามชนิด ซึ่งต่อจากนี้ไปจะใช้คำนี้ หรือใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ FSW ใน การเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

2.1.4 ความเสียดทาน (friction) หมายถึงแรงด้านท่านจากการเสียดสี เมื่อวัตถุกำลังจะเคลื่อนที่ และขณะเคลื่อนที่ เกิดขึ้นได้จากผิวสัมผัสของวัตถุเสียดสีกัน สำหรับในที่นี้จะกล่าวถึง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่าง หัวกดเชื่อมที่สร้างจากเหล็กเครื่องมือ และชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้แผ่นอะลูมิเนียมผสม เสียดสีกันจนเกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณนั้น ซึ่งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมีอยู่สองลักษณะได้แก่ แรงเสียดทานสถิต (static friction) คือ ปริมาณของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งให้เริ่มเกิดการเคลื่อนที่ และแรงเสียดทานจลน์ (kinetic friction) คือ ปริมาณของแรงที่วัตถุเคลื่อนที่ซึ่งจะมีปริมาณน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอ

2.1.5 หัวกดเชื่อม (Tool Pressure) หมายถึง ส่วนที่หมุนส่งกำลัง ซึ่งถูกจับยึดเข้ากับเครื่องจักรต้นกำลังอย่างมั่นคงและสามารถถอดเปลี่ยนได้ เป็นส่วนที่สร้างความเสียดทานให้เกิดความร้อนในการเชื่อม ประกอบด้วยบ่าให้ความร้อน (shoulder) และ ลักษณะหมุนวง (pin) ซึ่งจะทำหน้าที่กวนวัสดุบริเวณรอยต่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน

2.1.6 Retreating Side หมายถึง ชิ้นงานทดสอบด้านที่ถูกงานให้เนื้อออกไปเติมในด้าน Advancing ในการเชื่อมทดสอบเทคนิคการเชื่อมแบบ FSW จะกำหนดให้หัวกดเชื่อม หมุนตามเข็มนาฬิกา (clockwise) จากจุดเริ่มต้น เทียบกับทิศทางการเชื่อม โดยให้ด้าน Retreating อยู่ด้านขวามือ

2.1.7 Advancing Side หมายถึง ชิ้นงานทดสอบด้านที่ถูกงานให้เนื้อเข้ามาเติมจากด้าน Retreating ส่วนด้าน Advancing จะอยู่ทางด้านซ้ายของรอยเชื่อมหรืออยู่ด้านตรงกันข้ามกับด้าน Retreating เสมอ

2.1.8 การเชื่อมแบบต่อชน (Butt Joint) หมายถึง การนำชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบมาต่อเข้าด้วยกัน โดยให้ขอบรอยต่อสัมผัสกันและอยู่ในระนาบเดียวกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการเชื่อมต่างๆ

2.1.9 รอยเชื่อม (weld bead) หมายถึง รอยต่อที่เกิดขึ้นหลังจากการเชื่อมด้วยเทคนิค FSW

2.1.10 Stirred Zone หมายถึง บริเวณกลางรอยเชื่อมที่ได้รับความร้อนโดยตรงและบริเวณแนวกึ่งกลางของภาคตัดรอยเชื่อมที่สลักแกนหมุนกวนแทรกตัวผ่านตลอด

2.1.11 Heat Affected Zone หมายถึง บริเวณที่ได้รับอิทธิพลทางความร้อนจากการเชื่อมทำให้โครงสร้างจุลภาคเปลี่ยนไป ซึ่งต่างจากนี้ไปจะใช้ตัวบ่งคายอังกฤษ HAZ

2.1.12 Thermo Mechanically Affected Zone หมายถึง บริเวณที่ได้รับอิทธิพลทางความร้อนที่เกิดจากการระวนการเสียดสีเชิงกล ซึ่งต่างจากนี้ไปจะใช้ตัวบ่งคายอังกฤษ TMAZ

2.2 กระบวนการเชื่อมโลหะ (welding process)

การเชื่อมโลหะ หมายถึง กรรมวิธีการต่อโลหะให้ติดกัน โดยการให้ความร้อน หรือแรงกด หรือทั้งสองอย่างร่วมกับบริเวณที่ต้องการต่อเชื่อมโลหะนั้นให้ประสานติดเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ การเชื่อมด้วยการหลอมละลาย (fusion welding) และ การเชื่อมด้วยความดัน (welding with pressure)

การเชื่อมด้วยการหลอมละลายเป็นการเชื่อมประสานโลหะให้ติดกัน โดยให้ความร้อนที่บริเวณแนวเชื่อมจนเกิดการหลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ความร้อนในการหลอมละลายอาจจะเกิดจากการอาร์ค (Arc) หรือความร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซเชื้อเพลิงกับออกซิเจน รวมทั้งความร้อนจากการอาร์คของอิเล็กโทรดแล้วหลอมละลายลงไปในแนวเชื่อม (filler rod) ตลอดจนแหล่งความร้อนจากเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบอื่นๆ แสงเลเซอร์ พลาสม่า หรือ คลื่นความถี่สูง เป็นต้น [9]


การเชื่อมด้วยความดัน เป็นการเชื่อมโลหะให้ติดกันโดยให้ความร้อนที่บริเวณแนวเชื่อมจนอุณหภูมิเกือบจะถึงจุดหลอมละลายหรือญี่ในสภาพพลาสติกขณะเดียวกันก็ให้แรงดัน (pressure) แก่ชิ้นงานให้ติดกันบริเวณพื้นที่ได้รับแรงกด ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นการเชื่อมแบบอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (welding robot)

2.3 การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน (Friction Welding) [2][9]

เป็นเทคนิคที่จัดอยู่ในกลุ่มการเชื่อมด้วยความดันแหล่งพลังงานความร้อนในการเชื่อมได้จากการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน ที่บริเวณผิวน้ำสัมผัสของชิ้นงาน จากแรงเสียดทานที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นงานโดยตรง แรงฟืดจากการขัดถูหรือการหมุนของชิ้นงานด้วยความเร็ว จนเกิดความร้อนสูงถึงช่วงสภาพพลาสติกบริเวณแนวเชื่อมภายในได้แรงกดดันของชิ้นงานโดยไม่มีพลังงานอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการให้ความร้อน ซึ่งปัจจุบันกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ โดยได้


พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเครื่องจักรและหุ่นยนต์เขื่อน ซึ่งมีการเรียกชื่อเทคนิคการเชื่อมตามลักษณะ การให้แรงเสียดทานของชิ้นงาน ดังนี้

2.3.1 การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบเชิงเส้น (Linear Friction Welding) [2] ลักษณะ การเชื่อมแบบเชิงเส้นนี้หมายความว่าสำหรับชิ้นงานที่มีหน้าสัมผัสเป็นแท่งเหลี่ยม การเคลื่อนที่เพื่อให้เกิด การเสียดสีกันของชิ้นงานจะมีทิศทางในแนวเชิงเส้นแบบถูไปกลับ (แสดงตามรูปที่ 2-1) ในขณะ เคลื่อนที่นั้นจะให้แรงกดและจับขึ้นด้านหนึ่งไว้อยู่กับที่ เมื่อกีดความร้อนถึงสภาวะพลาสติก จึงจะหยุดและกดให้ชิ้นงานเขื่อมติดกัน โดยมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องไสโลหะ จะแตกต่าง กันที่การเชื่อมด้วยวิธีนี้จะใช้ความเร็วและช่วงชักสั้นมากกว่า สามารถควบคุมการหดได้รวดเร็ว เที่ยงตรงกว่า มีจังหวะเพิ่มแรงกดญี่ (upset force) ได้แม่นยำ

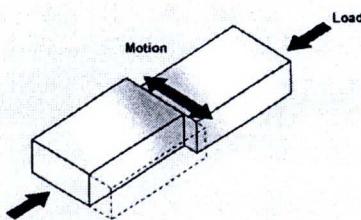


รูป 2-1 ลักษณะการเชื่อมเสียดทานแบบเชิงเส้น [2]

2.3.2 การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน (Rotation Friction Welding) [2] ลักษณะ การเชื่อมเกิดจากการเคลื่อนที่เสียดสีกันของผิวน้ำสัมผัสของชิ้นงาน ความร้อนเกิดจากการหมุน ของชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะหมายความว่าชิ้นรูปทรงแบบแท่งกลม (แสดงตามรูปที่ 2-2) หรือ บริเวณที่ ต้องการเชื่อมประสานระหว่างงานลักษณะแท่งกลมกับงานที่เป็นแท่งเหลี่ยมก็ได้ ขึ้นอยู่กับการ ประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานที่มีการผลิตเป็นจำนวนมากๆ หลักการทำงาน ของการเชื่อมแบบหมุนคล้ายกับเครื่องกลึงโลหะจะมีความแตกต่างกันที่ การเชื่อมสามารถหด หมุนได้เร็วกว่าเครื่องกลึงโลหะ และ ในขณะที่หดหมุนจะมีระบบเพิ่มแรงกดญี่โดยอัตโนมัติทันที ซึ่งการเชื่อมแบบนี้ส่วนใหญ่หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อม จะต่อเนื่องด้วยการกลึงปلوกผิวอย่างเชื่อม ให้เรียบเป็นขั้นตอนสุดท้าย

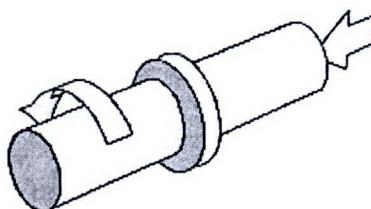

รูป 2-2 ลักษณะการเชื่อมเสียดทานแบบหมุน [10]

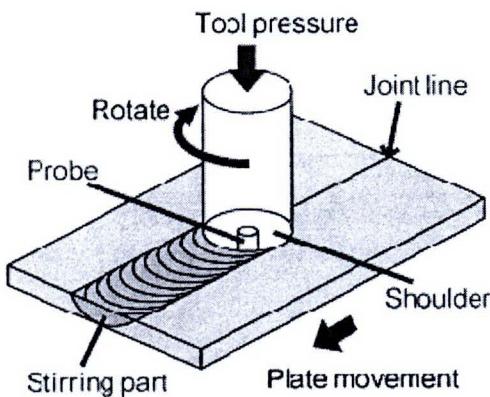

รูป 2-3 ลักษณะการเชื่อมเสียดทานแบบกวน [12]

2.4.1 หัวกดเชื่อม (Tool Pressure) [3][13] เป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก นอกจากจะส่งกำลังในการหมุนหัวกดเชื่อมให้เกิดการเสียดทานในการเชื่อมแล้ว ยังต้องรับภาระหักแรงกด แรงบิด และการเสียดสี ดังนั้นในการเชื่อมโลหะด้วยเทคนิคการเสียดทานแบบกวน จึงให้ความสำคัญที่หัวกดเชื่อมมากที่สุด ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจ ทำการศึกษาเกี่ยวกับหัวกดเชื่อมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อต้องการคุณสมบัติของหัวกดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความต้านทานการเสียดสีได้สูง รับแรงกดและอุณหภูมิสูงระหว่างการเชื่อม ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการทำหัวกดเชื่อม นอกจากจะทนความร้อนได้มากกว่าวัสดุชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมแล้ว ต้องมีความสามารถในการต้านทานแรงอัดและแรงเฉือนสูง ส่วนใหญ่ปร่างลักษณะด้านที่ใช้ในการจับยึดกับเครื่องจักรตันกำลัง ขึ้นอยู่กับหัวจับของเครื่องจักรที่ใช้ ที่มีลักษณะการจับยึดที่คล้ายๆ กับการจับดอดกัดของเครื่องกัดโลหะแบบแกนตั้งแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหรืออาจมีการจับยึดจากแกนหมุนส่งกำลังโดยตรง ซึ่งสามารถจับยึดได้อย่างมั่นคงแข็งแรงทนแรงบิดได้สูง โดยไม่เกิดหมุนพรีชิ้นขณะกำลังหมุนหัวกดเชื่อม

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องจักรตันกำลัง ที่สามารถปรับความเร็วรอบได้สูงถึง 5,000 รอบต่อนาที และปรับความเร็วในการเชื่อมได้ถึง 6.0 เมตรต่อนาที และยังมีการพัฒนาให้หัวกดเชื่อมใช้งานได้ทันทันยานานสามารถทำการเชื่อมอะลูมิเนียมเกรด 6000 ได้อย่างเชื่อมเป็นความยาวมากกว่า 1,000 เมตร [13] การออกแบบสร้างหัวกดเชื่อมยังไม่มีการกำหนดเป็นมาตรฐาน ข้อมูลที่ใช้กันยังไม่ครอบคลุม การใช้งานจริงยังต้องเทียบเคียง การใช้เหล็กกล้าเครื่องมือที่เหมาะสม (แสดงตามตารางที่ 2-1) ในการออกแบบสร้างหัวกดเชื่อม ซึ่งต้องพิจารณาด้วยประสาท ด้านประ gobn ได้แก่ชนิดของโลหะชิ้นงานที่จะเชื่อม ความหนาของชิ้นงาน และขนาดความโดยของหัวกดเชื่อมที่เหมาะสมให้ความร้อนได้เพียงพอ หัวกดเชื่อมประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ

ตาราง 2-1 วัสดุสร้างหัวกดเชื่อมในงานโลหะผสม [14]

Alloy	Thickness (mm.)	Tool material
Aluminum alloys	≤ 12	Tool steel , WC-Co
	≤ 26	MP159
Magnesium alloys	≤ 6	Tool steel , WC
Copper and copper alloys	≤ 50	Nickel alloys , PCBN, Tungsten alloys
	≤ 11	Tool steel
Titanium alloys	≤ 6	Tungsten alloys
Stainless steels	≤ 6	PCBN, Tungsten alloys
Low – alloys	≤ 10	WC, PCBN
Nickel alloys	≤ 6	PCBN


PCBN, polycrystalline cubic boron nitride

2.4.2 บ่าให้ความร้อน (Tool Shoulder) คือ ส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวสัมผัส เดี่ยดทานให้เกิดความร้อนจากการหมุนสัมผัสกับผิวชิ้นงานที่บริเวณรอยเชื่อม ซึ่งความเร็วและพื้นที่สัมผัสของบ่า นั้นจะมีผลโดยตรงต่อการให้อุณหภูมิบริเวณรอยเชื่อมจากการส่งแรงกดสู่เนื้อวัสดุ เพื่อให้เกิดการซึมลึกของรอยเชื่อม ขนาดความกว้างบริเวณหน้าสัมผัส อาจมีขนาดไม่เท่ากันส่วนที่ส่งกำลังของหัวกดเชื่อม บ่าให้ความร้อนโดยทั่วไปมีอยู่สองแบบ คือ แบบที่ใช้เชื่อมงานด้านเดียว และแบบที่ใช้เชื่อมงานสองด้านพร้อมกัน ซึ่งตัวแปรสำคัญในการเชื่อมเดียดทานแบบกวน ได้แก่ ความเร็วรอบของหัวกดเชื่อม (rotational speed) มุมเอียงหัวกดหมุน (tool tilt) ความเร็วในการเชื่อม (travel welding speed) ซึ่งมีผลต่อการหมุนกวนในการประสานติดกันของวัสดุรอบๆ แกนหมุนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของการเชื่อมรวมทั้งลักษณะของลักษณะแกนหมุนกวนวัสดุ

การกำหนดขนาดความโดยของบ่าให้ความร้อน ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ข้อมูลที่มีเป็นเพียงการรวบรวมจากผลการศึกษางานวิจัย ซึ่งยังไม่ครอบคลุม จากการศึกษางานวิจัยการเชื่อม FSW อะลูมิเนียมผสมเกรด 6XXX ความโดยของบ่าให้ความร้อนจะมีขนาดประมาณสามถึงสี่เท่าของความหนาวัสดุชิ้นงานเชื่อม (แสดงตามตารางที่ 2-2) นอกจากขนาดความโดยของบ่าให้ความร้อนที่เหมาะสมแล้ว ในการเชื่อมเดียดทานแบบกวน ผิวรอยเชื่อมจะออกมาดีมีคุณภาพยังต้องพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ลักษณะพื้นผิวของบ่าให้ความร้อน เพราะนอกจากจะเดี่ยดลีให้เกิดความร้อนแล้วยังเพิ่มแรงดันให้โลหะที่อ่อนตัวในรอยเชื่อม ทำให้มีผลต่อโครงสร้างภายในและความเรียบของผิวรอยเชื่อมที่เกิดขึ้น ลักษณะพื้นผิวที่บ่าให้ความร้อนนอกจากจะทำเป็นผิวเรียบแล้วยังมีการประดิษฐ์พื้นผิวในลักษณะอื่นๆ (แสดงตามรูปที่ 2-4)

ตาราง 2-2 ขนาดบ่าให้ความร้อนตามชนิดความหนาวัสดุเชื่อม [14]

Shoulder diameter		Cylindrical pin diameter		Shoulder-to-pin ratio	Workpiece material and thickness, mm
mm	in.	mm	in.		
13	0.5	5	0.2	2.6:1	6061-T6 Al, 3 mm
20-30	0.8-1.2	8-12	0.3-0.5	2.5:1, 1.6:1	7050, 2195, 5083, 2024, 7075 Al, 6.35 mm
23	0.9	8.2	0.32	2.8:1	2024-T351 Al, 6.4 mm
20,16	0.8, 0.6	6	0.24	3.3:1, 2.7:1	5083 and 6061 Al, 5.5 mm
12	0.5	4	0.16	3:1	1050 Al and oxygen-free copper, 1.8 mm
25.4	1.0	7.87	0.31	3.22:1	7075-T7351 Al, 9.53 mm
23	0.9	8.4	0.33	2.7:1	2524-T351 Al, 6.4 mm
20	0.79	4	0.16	5:1	6064 Al to carbon steel, 4.5 mm
23	0.9	8.2	0.32	2.8:1	2024-T351, 7 mm
10	0.4	3.8	0.15	2.6:1	2095 Al, 1.63 mm
25	1.0	9	0.35	2.8:1	5251 Al, 5 mm

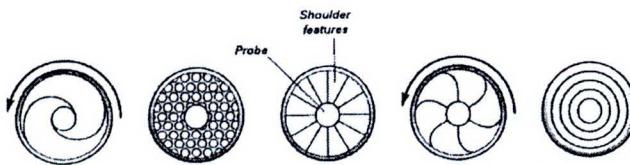

รูป 2-4 ลักษณะผิวบ่าให้ความร้อนของหัวกดเชื่อม [14]

2.4.3 สลักแกนหมุนกวน (Pin) คือ ส่วนแกนที่ยื่นยาวออกจากบ่าให้ความร้อนทำหน้าที่หมุนกวนเนื้อวัสดุที่ได้รับความร้อนสภาพอ่อนตัวในสภาวะพลาสติก สลักแกนหมุนจะวนวัสดุร้อนแกนหมุนให้เคลื่อนที่ เกิดการเดินเนื้อวัสดุจากด้าน Advancing การเคลื่อนที่ไปในทิศทางของการหมุนจะเกิดการประสานติดกันของเนื้อวัสดุไปที่ด้าน Retreating การออกแบบสลักแกนหมุนจะให้ขนาดความโดยของสลักแกนหมุน มีขนาดโดยกว่าความหนาชิ้นงานเชื่อมประมาณหนึ่งเท่า หรือมากกว่าเดือน้อย (แสดงตามตารางที่ 2-3) บางกรณีอาจคิดเป็นอัตราส่วนจากขนาดความโดยของบ่าให้ความร้อน ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยกันมาแล้วกับวัสดุบางชนิด (แสดงตามตารางที่ 2-2)


ตาราง 2-3 ขนาดสลักแกนหมุนกวนเชื่อมสำหรับอะลูมิเนียมผสมบางเกรด [14]

Thickness (mm)	Shoulder diameter (mm)	Pin diameter (mm)
AA 2195-T8 8.1	25.4	10.0
AA6061-T6 6.35	19.0	6.4
AA 70575-T651 6.35	N/A	N/A




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดคุณวิจัย
วันที่ ๒๔๘๕๑๒
ภาคเรียนที่ ๓ ปี ๒๕๕๕
เลขที่บันทึก ๒๔๘๕๑๒


นอกจากการอึดมุมหัวกดเชื่อม (tool tilt) และตัวแปรความเร็วของเครื่องในกระบวนการนี้ ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้าง และข้อบกพร่องภายในรอยเชื่อม รูปทรงลักษณะของลักษณะรูปทรงทั่วไปทางเรขาคณิตเป็นพื้นฐานในการออกแบบ (แสดงตามรูปที่ 2-5) แต่ก็มีบางกรณีที่สนใจ และทำการศึกษาลักษณะเฉพาะของลักษณะรูปทรงเรียบผิวเป็นเกลียว (taper cylindrical) โดยมีจำนวนแฉกปลายแกนในลักษณะแบบต่างๆ เปรียบเทียบกัน (แสดงตามรูปที่ 2-6) ซึ่งลักษณะรูปทรงที่ดีควรจะให้ผลด้านความแข็งแรง และไม่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในรอยเชื่อม เพราะลักษณะรูปทรงเป็นส่วนที่ต้องแทรกตัวเข้าไปภายในรอยเชื่อม ลักษณะรูปทรงของลักษณะรูปทรงที่ต่างกันจะใช้ปริมาณแรงกด และใช้เวลาในการเจาะแทรกเข้าไปในเนื้องานเชื่อมขณะเริ่มต้นต่างกัน นอกจากนี้รูปทรงที่มีความแตกต่างกันทางเรขาคณิต เช่น ทรงกระบอกปลายตัด และทรงกระบอกปลายโค้งมน เมื่อตั้งมุมอึดของหัวกดเชื่อมไปมากกว่าศูนย์องศา (ไม่เกิน 3 องศา) จะมีระยะจุดสัมผัสด้วยกัน (แสดงตามรูปที่ 2-7) เมื่อเทียบจากระนาบผิวน้ำหน้างานเชื่อมจะได้ความลึกในการเชื่อมไม่เท่ากัน ดังนั้นความยาวของลักษณะรูปทรงเป็นส่วนที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก จึงขึ้นอยู่กับระยะชีวลีกของแรงอุบัติ (penetration) ซึ่งยังไม่มีมาตรฐานกำหนด ที่ใช้กันโดยทั่วไปจะคำนวณได้จากการปรับมุมอึดของหัวกด ซึ่งที่ผ่านมา มีการศึกษาตัวแปรมุมอึดของหัวกดตั้งแต่ศูนย์ถึงสามองศา และลักษณะปลายลักษณะรูปทรงที่จุดสัมผัสด้วยกันจะมีความลึกประมาณ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตร ซึ่งในปัจจุบันนักวิจัยทั่วโลกยังให้ความสนใจกับลักษณะรูปทรงของลักษณะรูปทรงและยังมีการศึกษากันต่อไป

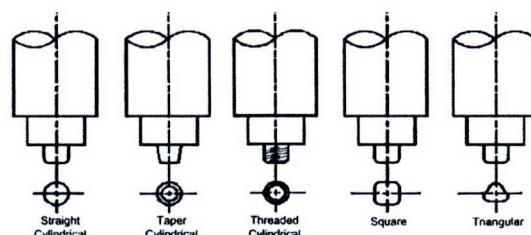

รูป 2-5 ลักษณะลักษณะรูปทรงรูปทรงเป็นพื้นฐาน [15]

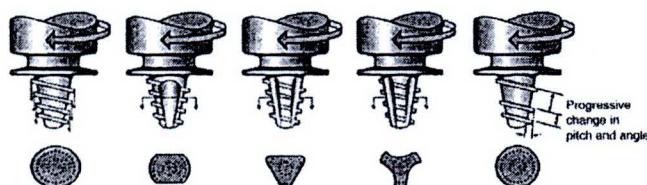

รูป 2-6 ลักษณะรูปทรงรูปทรงเรียบผิวเกลียวลักษณะพิเศษ [14]

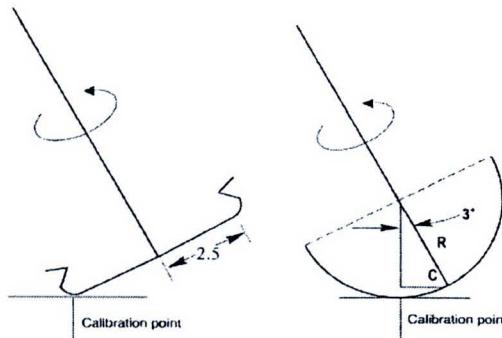

รูป 2-7 การประมาณความยาวของสลักแกนหมุนกวน [14]

2.5 ขั้นตอนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน (steps of the process)


เทคนิคการเชื่อมเสียดทานแบบกวนจะมีขั้นตอนการเชื่อมแตกต่างไป ลักษณะการเชื่อมเสียดแบบเชิงเด่น และเสียดทานแบบหมุน ทั้งสองแบบมีขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกัน โดยเฉพาะการหยุดเคลื่อนที่อย่างพับพลัน และเพิ่มแรงกดยูทีหลัง แต่ในเทคนิคเสียดทานแบบกวนจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งอธิบายได้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเริ่มต้น ด้วยการจับยึดแผ่นชิ้นงานเขื่อมด้วยอุปกรณ์จับยึด เพื่อรักษาตำแหน่งชิ้นงานให้อยู่ที่เดิมอย่างมั่นคงขณะทำการเชื่อม โดยปกติจะจับยึดในสามแนว แกน กือ ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านบน และปรับมุมอียงหัวกดเชื่อมไปทางด้านหลัง ($\leq 3^\circ$) ที่หมุน ด้วยความเร็วรอบคงที่ (แสดงตามรูปที่ 2-8 ก)

ขั้นตอนที่สอง เลื่อนหัวกดเชื่อมลงบริเวณกึ่งกลางรอยต่อ จนกระแท้ส่วนปลายของสลักแกนหมุนกวนสัมผัสกับผิวน้ำของชิ้นงาน เพิ่มแรงกดสลักแกนหมุนให้แทรกด้วยเข้าไปในชิ้นงาน ด้วยความร้อนจากการเสียดสี โดยให้ลึกถึงระยะซึ่มลึก (แสดงตามรูปที่ 2-8 ข)

ขั้นตอนที่สาม บ่าให้ความร้อนจะเสียดทานกับผิวน้ำงานเขื่อมจนเกิดความร้อนและแพร่สู่เนื้อวัสดุรอบๆ หัวกดเชื่อมจะสร้างความร้อนจนวัสดุบริเวณนั้น เกิดการอ่อนตัวอยู่ในสภาวะพลาสติก ใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 วินาที ซึ่งในกรณีใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมขั้นตอนการเชื่อมได้จากการสังเกตบริเวณรอบๆ หัวกดเชื่อมถ้าปรากฏวัสดุบริเว็บมีอกรอบๆ หัวกดเชื่อมแสดงว่าเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่สี่ได้ทันที (แสดงตามรูปที่ 2-8 ก)

ขั้นตอนที่สี่ เป็นขั้นตอนการสร้างรอยเชื่อมหรือทำการเชื่อม โดยการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน หรือหัวกดเชื่อมไปตามรอยต่อจากจุดเริ่มต้น ด้วยความร้อนจากบ่าของหัวกดเชื่อมและกวนเนื้อวัสดุ ภายในด้วยสลักแกนหมุนกวนให้ประสานเขื่อมติดกันด้วยอัตราเร็วคงที่ จนถึงจุดสิ้นสุดการเชื่อม (แสดงตามรูปที่ 2-8 ง)

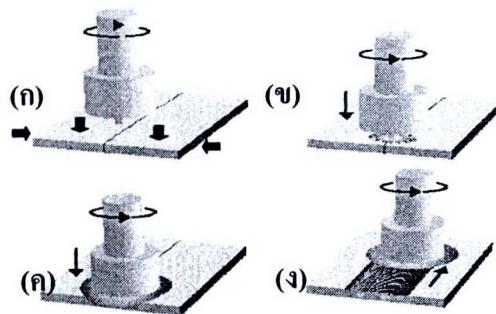


รูป 2-8 ขั้นตอนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน [4]

2.6 รอยต่องานเชื่อมเสียดทานแบบกวน (joint design)


ในการเชื่อมแบบหลอมละลาย โดยทั่วไปก่อนการเชื่อมจะมีการเตรียมรอยต่อหัวแบบได้แก่ แบบรอยต่อชน (Butt Joint) แบบรอยต่อเกย (Lap Joint) แบบรอยต่อมุม (Conner Joint) แบบรอยต่อขอบ (Edge Joint) และแบบรอยต่อตัวที (Tee Joint) ใน การเชื่อมเสียดทานแบบหมุน กวน สามารถทำการเชื่อมได้เหมือนการเชื่อมแบบหลอมละลาย ได้ทุกแบบรอยต่อ แม้แต่ชิ้นงานที่มี ความหนาต่างกัน (แสดงตามรูปที่ 2-9) และในเครื่องจักรสมัยใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น การเชื่อมเสียดทาน แบบกวนขั้งสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเหมือนกันจำนวนมากๆ สิ่ง สำคัญอยู่ที่การจับชิ้นงานได้อย่างมั่นคงเท่านั้นก็สามารถทำการเชื่อมงานนั้นได้ยกเว้นการเชื่อม กับรอยต่อแบบฟิลเลต (fillet) ที่ไม่สามารถทำได้ (แสดงรอยต่อตามรูปที่ 2-10 ก)

การเชื่อมแบบต่อชนด้วยเทคนิคการเชื่อมเสียดทานแบบกวน ถือเป็นการเชื่อมพื้นฐาน โดยทั่วไป แต่ที่น่าสนใจ เพราะไม่มีการเตรียมชิ้นงานก่อนการเชื่อมแบบหลอมละลายทั่วไป (แสดง ตามรูปที่ 2-10 ข) ที่ต้องเลือกวิธีหากผิวหน้างานก่อนทำการเชื่อมจากหัววิธีหรือ ปากหน้าตามแบบ งานที่กำหนด ถ้าวัสดุชิ้นงานนั้นมีความหนามากกว่าหนึ่งเท่าของลวดเชื่อม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ เตรียมรอยต่อต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเท่าๆ กับการเชื่อม แต่การเชื่อมเสียดทานแบบกวนจะไม่มี การเตรียมรอยต่อ ก่อนการเชื่อม นั่นหมายความว่าสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้จากการเชื่อมที่ ไม่มีการเตรียมงานก่อนการเชื่อม


ปัจจุบันเครื่องจักรที่มีการออกแบบขึ้นใหม่ๆ มีความสามารถ เชื่อมด้วยเทคนิคเสียดทาน แบบกวน แบบต่อชน ในกลุ่มอะลูมิเนียมผสม โดยการเชื่อมด้านเดียว (single pass butt joints) ได้ความหนามากกว่า 1.2 ถึง 50 มิลลิเมตร และเชื่อมสองด้าน (two passes) ที่ความหนามากกว่า 100 มิลลิเมตร (แสดงตามรูปที่ 2-11) ในการเชื่อมแบบต่อชนด้วยเทคนิคเสียดทานแบบกวนขั้ง สามารถออกแบบเครื่องจักรประยุกต์ใช้งานตามลักษณะงาน ได้แก่ การต่อชนระบบสองมิติ และ ต่อชนระบบสามมิติ เป็นต้น

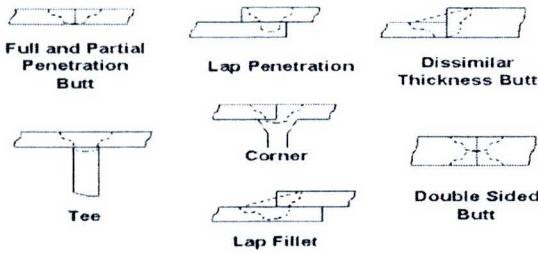

รูป 2-9 ลักษณะรอยต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวน [16]

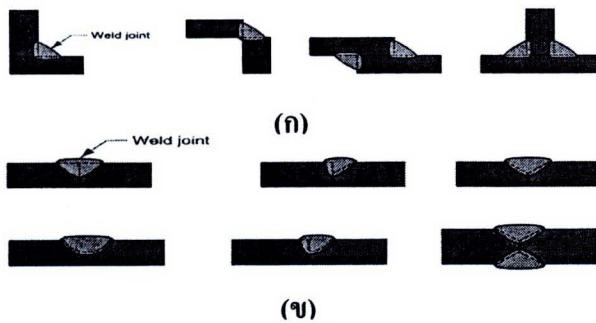

รูป 2-10 ลักษณะรอยต่อการเชื่อมแบบหลอมละลาย [17]

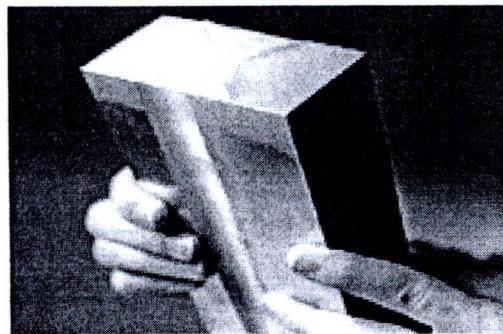

รูป 2-11 ตัวอย่างงานเชื่อมแบบต่อชนสองด้าน [18]

2.7 ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการเชื่อมเสียดทานแบบกวน [19][20]

เทคนิคการเชื่อมเสียดทานแบบกวน นักวิชาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการเชื่อมโลหะกลุ่มอะลูมิเนียมอัลลอย โดยเฉพาะอะลูมิเนียมกลุ่ม 2000 และกลุ่ม 7000 ซึ่งเชื่อมแบบหลอมละลายได้ยากให้สามารถเชื่อมด้วยเทคนิคนี้ได้ก็ต่อเมื่อว่ามีข้อดีอย่างมาก แต่บังประยุกต์ให้สามารถเชื่อมได้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็กอย่างอื่นหรือกลุ่มเหล็กได้อีก และยังเป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ในลักษณะต่างๆ ได้ไม่จำกัด ซึ่งสรุปเป็นข้อดี และข้อจำกัดของเทคนิคการเชื่อมเสียดทานแบบกวนได้ดังนี้

2.7.1 ข้อดีของการเชื่อมเสียทานแบบกวน

- 1) เกิดการเสียรูปต่ำ จากการเชื่อมแนวยาว
- 2) ให้สมบัติเชิงกลดี ในด้าน ความต้านทานแรงดึง การดัดงอ ความถ้าตัวของวัสดุ
- 3) ไม่ใช้คาดเชื่อมเดินในระหว่างเชื่อม
- 4) ไม่ต้องใช้ก้าชคลุมระหว่างทำการเชื่อมอะลูมิเนียม
- 5) ไม่เกิดการอาร์ค จึงไม่มีควันและรังสีida
- 6) ภายหลังการเชื่อมไม่ต้องมีการตอกแต่งผิวอย่างเชื่อม
- 7) ไม่เกิดรูพรุน (porosity) ภายในการเชื่อม
- 8) ไม่มีสะเก็ดเม็ดโลหะ (spatter) ระหว่างการเชื่อม
- 9) ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง และสามารถทำการเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- 10) พิล์มออกไซด์บนผิวงานเชื่อม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อม
- 11) ไม่สิ้นเปลืองเครื่องมือ หัวกดเชื่อมหนึ่งอันสามารถเชื่อมได้มากกว่า 1,000 เมตร

2.7.2 ข้อเสียของการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

- 1) ต้องมีแผ่นรองหลังงานเชื่อมและการจับยึดชิ้นงานที่แข็งแรงและรวดเร็ว
- 2) การเชื่อมในท่าเชื่อมต่างๆ ต้องใช้อุปกรณ์จับยึดที่มีลักษณะเฉพาะชิ้นงานนั้นๆ
- 3) ลงทุนเครื่องจักรครึ่งแรกมีราคาสูง
- 4) ไม่สามารถเชื่อมรอยต่อแบบฟิลเลต (fillet welds) และงานที่ซับซ้อนได้
- 5) ชิ้นงานต้องมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่จับยึด ของเครื่องจักรที่จะทำการเชื่อม
- 6) เกิดรูที่ปลายรอยเชื่อมหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมเสมอ

2.8 เหล็กกล้า (Steels) [21][22]

หัวกดเชื่อมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน ซึ่งการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมสามารถสร้างหัวกดเชื่อมจากวัสดุจำพวกโลหะเหล็กได้ เหล็กกล้า คือ โลหะผสมเหล็กกับคาร์บอน (Carbon: C) และมีธาตุอื่นผสมบ้าง จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เนื่องจากความสามารถในการดัดแปลงสมบัติทางกล ได้อย่างกว้างขวางหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนที่ผสม ซึ่งในเหล็กกล้าโดยปกติจะมีปริมาณน้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยหน่วย (wt%) จึงมีการแบ่งเหล็กกล้าเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆ ตามปริมาณคาร์บอนที่ผสมและนองจากนี้แล้ว ในแต่ละกลุ่มยังแบ่ง เป็นกลุ่มเหล็กย่อยตามส่วนผสมธาตุอื่นที่มีปริมาณสูงๆ ได้แก่

2.8.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (low carbon steel) เป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติดีเด่น คือ มีความเหนียวและอ่อนตัวสูง ความแข็งแรงน้อย จึงสามารถนำมาแปรรูปเป็น โดยกระบวนการรีดหรือดึงรีดเป็นเหล็กรูปพรรณต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเหล็กรูปพรรณเหล่านี้สามารถนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลและการเชื่อมได้ดีมาก มีปริมาณการผลิตขึ้นใช้งานมากกว่า และมีราคาถูกกว่าเหล็กกล้าในกลุ่มนี้ๆ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำไม่สามารถทำให้แข็งขึ้น โดยกรรมวิธีทางความร้อนได้แต่สามารถเพิ่มความแข็งได้โดยการรีดเย็น

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ บังแยกกลุ่มออกตามธาตุที่ผสม ให้เป็นเหล็กกล้าผสมต่ำความแข็งแรงสูง (High-Strength Low Alloy: HSLA) ซึ่งธาตุที่ผสมจะมีความเข้มข้นโดยรวมไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำให้สมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีคุณสมบัติพิเศษขึ้น สามารถเพิ่มความแข็งโดยกรรมวิธีทางความร้อนได้ ด้านทานการกัดกร่อนได้ดีขึ้น จึงใช้กับงานลักษณะพิเศษกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำแบบธรรมดากัน เช่น โครงสร้างหอสูง โครงสร้างสะพาน และภายนอกความดัน เป็นต้น

2.8.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.25-0.60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สามารถปรับปรุงความแข็งโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อนได้ แต่ต้องอบคืนตัว (tempering) ก่อนนำไปใช้งานความสามารถในการชุบแข็งตัว (heat treatment) ดังนั้นการชุบแข็งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีอัตราการเย็นตัวสูง ลักษณะงานที่เหมาะสมจะมีขนาดความหนาไม่มากนัก เนื่องจากธาตุผสมบางอย่างในเหล็กกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการอบชุบได้ความแข็งแรงมากกว่ากลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่ความเกรงและความเหนียวจะลดน้อยลง จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุที่ต้องการคุณสมบัติผสมผสานระหว่างความแข็งแรงกับความเหนียวหลายแบบ เช่น ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ได้แก่ เพลาส่งกำลัง เพื่อ รถรุ่นไฟ ล้อเกลียว ล้อ เป็นต้น

2.8.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กกล้ากลุ่มที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ใช้งานได้หลังจากการชุบแข็งแล้วอบคืนตัว มีสมบัติด้านความเหนียวต่ำกว่าเหล็กกล้ากลุ่มนี้ๆ แต่ให้ความแข็งแรงมากกว่า เนื่องจากธาตุที่ผสมสูงในเหล็กกล้าจะร่วมตัวกับการบอน กลาบเป็นสารประกอบคาร์ไบด์อยู่ตามขอบเกรน เช่น โครเมียมคาร์ไบด์ (Cr_{23}C_6) ทั้งสแตนเลสคาร์ไบด์ (WC) เหล็กกลุ่มนี้ให้สมบัติทางกลที่เด่นชัด คือ มีค่าความแข็งสูงมากและทนทานต่อการสึกหรอต่ำกว่าเหล็กกล้ากลุ่มนี้ๆ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าเหล็กกล้าเครื่องมือ

เหล็กกล้าเครื่องมือ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเป็นวัสดุตัดเฉือน หรือเรียกอีกน้ำหนึ่งที่ว่า “เหล็กเครื่องมือ” เป็นกลุ่มเหล็กกล้าที่มีความหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน ดังนั้นการเลือกใช้จึงไม่จำกัดที่จะต้องเลือกเกรดใดเกรดหนึ่ง แต่สามารถใช้งานแทนกันได้ มีการแบ่งเหล็กกล้าเครื่องมือตามลักษณะการนำไปใช้งานเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง ด้วยน้ำ้ เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บ เหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน เหล็กกล้าเครื่องมือทนต่อแรงกระแทก เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วอบสูง และเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับทำแม่พิมพ์งานพลาสติก

2.8.4 กลุ่มเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บ (cold work tool steels) เป็นเหล็กกล้าที่มีการบอนและธาตุผสมอื่นๆ ในปริมาณที่สูง มีความสามารถในการชุบแข็งได้ดีมาก โดยการสร้างครัวใบด์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความต้านทานการสึกหรอสูง หลังการอบชุบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดน้อย จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานที่ไม่มีความร้อน เช่น ในมีด เครื่องมือตัดงานไม้ แม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะแผ่น ฯลฯ ซึ่งจะมีระบบมาตรฐานในการบ่งบอกชนิดเกรดเหล็กตามส่วนผสมทางเคมีและลักษณะการใช้งาน ในระบบมาตรฐาน ของสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งอเมริกา (The American Iron and Steel Institute: AISI) ใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ (แสดงตามตารางที่ 2-4) ซึ่งมีความหมายการแยกกลุ่มเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บตามลักษณะการใช้งานและกรรมวิธีการอบชุบได้อีกหลายประเภทดังนี้ (แสดงในภาคผนวก ก)

ตาราง 2-4 สัญลักษณ์เหล็กกล้าเครื่องมือตามระบบ AISI [22]

สัญลักษณ์	ความหมาย
W	เหล็กกล้าเครื่องมือที่ชุบแข็งด้วยน้ำ้
S	เหล็กกล้าเครื่องมือทนแรงกระแทก
O	เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บที่ชุบแข็งด้วยน้ำ้มัน
A	เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บที่ชุบแข็งด้วยลม
D	เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บผสมโกรเมียมและการบอนสูง
P	เหล็กทำแม่พิมพ์
H	เหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน
T	เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง ผสมสูงทั้งสเตน
M	เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วอบสูง ผสมสูงโนลิบคืนน้ำ้

ก. ประเกทชุบด้วยน้ำมัน เป็นกลุ่มที่มีชาตุโครเมียม โนลิบดินั่ม และทังสเทน ผสมต่ำ จึงสามารถชุบแข็งด้วยน้ำมัน จึงมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอและมีความแข็งสูง ซึ่งเป็นผลมา จากปริมาณการ์บอนสูงและการ์ไบด์ขนาดเล็กอยู่อย่างกระฉับกระเฉย ซึ่งมีข้อดีกว่าเหล็กเครื่องมือ ชุบแข็งด้วยน้ำ เพราะการชุบด้วยน้ำมันจะทำให้ชิ้นงานเกิดการบิดตัวและมีโอกาสแตกได้น้อยกว่า การชุบแข็งด้วยน้ำ เกรดที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานกันมาก คือเกรด O1 เนื่องจากสามารถชุบแข็งได้ดีและที่อุณหภูมิสูงเกรนยังขยายตัวได้ช้า อีกทั้งได้ความหนาแนกกว่าเกรดอื่นๆ เล็กน้อย

การใช้งานของเหล็กเครื่องมืองานเย็บกลุ่มนี้ ได้แก่ ดอกเจาะ (Drills) ดอกคว้านรูเรียบ (Reamers) ดอกตัดเกลียว (Taps) ใบตัด (Circular Cutters) ปืนตัดเจาะ (Blanking Dies) แม่พิมพ์ปืนตัด (Punches) แม่พิมพ์ขึ้นรูป (Forming Dies) งานปืนตัดขอบเย็บ (Cold-Trimming Dies) ใบมีดตัดขนาดเล็ก (Small Shear Blades) แม่พิมพ์งานดึงขึ้นรูป (Drawing Dies) ตลอดจนงานสร้างแม่พิมพ์สำหรับยางหรือพลาสติก เป็นต้น

ส่วนเหล็กเครื่องมือเกรด O6 สามารถถลึงได้ในสภาพการอบอ่อนดี เนื่องจากมีการฟอร์มตัวของเกล็ดกราไฟต์ แต่ที่อุณหภูมิสูงการรักษาความแข็งไว้ได้ไม่ดี เมื่อเทียบกับเหล็กเครื่องมือชุบแข็งด้วยน้ำ สำหรับงานที่ต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอาจใช้เกรด O7 ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอสูงกว่ากลุ่มนี้

ข. ประเกทชุบด้วยลม เกรดเหล็กที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานกันมาก ได้แก่ เกรด A2 เป็นกลุ่มที่มีชาตุพสมสูงกว่ากลุ่มที่ชุบแข็งด้วยน้ำมัน โดยมีปริมาณการ์บอนสูงและชาตุพสมสูง ปานกลาง การชุบแข็งด้วยลม ก็เพียงพอที่จะได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ อัตราการเย็นตัวที่ต่ำ ทำให้ลดโอกาสที่ชิ้นงานจะแตกหรือเกิดการบิดเบี้ยว มีคุณสมบัติการชุบที่ดีเยี่ยม คือ ไม่เปลี่ยนรูปร่าง หรือขนาดจากความร้อนในระหว่างการอบชุบ ส่วนปริมาณการ์ไบด์จำนวนมากทำให้มีคุณสมบัติที่ทนต่อการเสียดสีได้ดี ถึงแม้ว่าจะมีชาตุพสมที่สูง แต่ก็ยังรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูงได้ไม่เพียงพอที่จะใช้กับงานร้อนหรืองานตัดความเร็วสูงได้ เหล็กกลุ่มนี้จึงเหมาะสมกับงานในกลุ่มงานเย็บ

เหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มนี้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับกลุ่มที่ชุบด้วยน้ำมันแต่ให้คุณสมบัติที่ดีกว่า คือ ในการชุบแข็งจะเกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานที่น้อยกว่า มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติมากกว่า สำหรับเกรดอื่นที่มีการใช้งานอยู่บ้างจะมีกราไฟต์อิสระในโครงสร้าง เพื่อช่วยให้สามารถทำการกลึงและการไส่ง่ายขึ้น ได้แก่ A6 A8 และ A10

ค. ประเกทการ์บอนสูงและโครเมียมสูง เป็นกลุ่มเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็บที่มีชาตุการ์บอน โครเมียม และโนลิบดินั่ม ในเกรด เช็นต์สูงเป็นที่นิยมใช้งานกันมาก เพราะมีคุณสมบัติเด่น ที่ทนต่อการสึกหรอและการเสียดสีที่ดีเยี่ยมรักษาคมตัดได้ยาวนาน เนื่องจากมีปริมาณสารประกอบการ์ไบด์สูงหลังจากชุบแข็ง และทำการอบก็นตัวได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ (Martensite) และเมื่อ

เที่ยบกับเหล็กเครื่องมืองานเย็นในกลุ่มนี้แล้ว จะมีค่าความหนึบวนอ้อม ทำให้การนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล เช่น การกลึง การไส ยากขึ้น

เหล็กเครื่องมืองานเย็นกลุ่มนี้อยู่ในเกรด D2 ซึ่งนิยมใช้งานกันมากโดยทั่วไป เนื่องจากสามารถใช้งานได้ครอบคลุมกว่า เหมาะกับงานทำชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทนต่อการสึกหรอ ส่วนมากใช้สำหรับงานแม่พิมพ์ และหัวกดงานขึ้นรูปเย็นงานเจาะรู (Blanking) เช่น งานแม่พิมพ์เจาะรู แม่พิมพ์ขึ้นรูปแม่พิมพ์ดึงลวด (Wire-Drawing Dies) แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็น (Cold-Extrusion Dies) ลูกรีดงานดัดโค้งและงานขึ้นรูป (Bending And Forming Rolls) ในมีด (Shear Blades) เป็นต้น สำหรับงานที่ต้องการอายุใช้งานยาวนานขึ้นสามารถเลือกเหล็กเครื่องมืองานเย็น เกรดที่มีคาร์บอนสูงๆ ที่มีความต้านทานการสึกหรอได้สูงกว่าเกรด D2 ได้แก่เกรด D3 D4 และเกรด D7 แต่ความสามารถในการกลึงและการไส ในสภาพอบอุ่นจะทำได้ยากยิ่งขึ้น

2.8.5 การเที่ยบมาตรฐานเหล็กกล้าเครื่องมือ [23][24] ระบบ AISI เป็นมาตรฐานหนึ่งจากหลายมาตรฐานเหล็กกล้าเครื่องมือ ในเชิงการค้าแล้วเหล็กกล้าเครื่องมือยังมีสัญลักษณ์มาตรฐานอื่นๆ จากประเทศผู้ผลิตต่างๆ อิกามากมายหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศยังมีสัญลักษณ์มาตรฐานของแต่ละบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้าเครื่องมือนั้นๆ ส่วนเหล็กกล้าเครื่องมือในงานเย็นกลุ่มเดียวกันที่นิยมใช้งานในประเทศไทยได้แก่ เกรด D2 ตามมาตรฐาน AISI เกรด SKD11 ตามมาตรฐานของญี่ปุ่น และ DIN 1.2379 ตามมาตรฐานของเยอรมัน (แสดงตามตารางที่ 2-5) ในการเลือกนำมาใช้งานจริง สามารถเที่ยบเคียงเกรดเหล็กกล้าเครื่องมือ ในกลุ่มเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นได้ โดยสามารถเที่ยบเกรดเหล็กได้จากตารางมาตรฐานนาชาติ [25] (แสดงในภาคผนวกที่ ก)

ตาราง 2-5 การเที่ยบเกรดมาตรฐานเหล็กเครื่องมืองานเย็น [23]

มาตรฐาน				ความแข็ง ที่จำหน่าย	การใช้งาน
DIN	AISI	JIS	HB		
1.2379	D2	SKD11	240	ทนเสียดสีสูง รักษาความคมตัดได้ดี เสียบูปน้อบ มากหลังการชุบ ทำลูกรีดโลหะ ในมีด	
1.2510	01	SKS3	210	ทนเสียดสี ชุบแข็งง่าย ทำแม่พิมพ์ตัด	
1.2080	D3	SKD1	240	ทนเสียดสีสูง ทำแม่พิมพ์ตัดโลหะบาง	



2.9 อะลูมิเนียมและโลหะผสมของอะลูมิเนียม [21]

อะลูมิเนียม (Aluminum) จัดอยู่ในกลุ่มโลหะเบาที่มีการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ด้วยคุณลักษณะเด่นของอะลูมิเนียมที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าโลหะเหล็กประมาณสามเท่า แต่ให้กำลังวัสดุต่อน้ำหนักที่สูงกว่า มีค่าการนำไฟฟ้าและความร้อนดี ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีในบางสภาพการณ์ มีการสร้างผิวของไชค์ม่าเคลือบผิวได้เองหรือนำไปชุบเคลือบผิวให้สวยงามได้หลากหลาย และยังสามารถนำไปเป็นรูปคัวบิชิต่างๆ ได้ง่ายและรุนแรง โดยไม่เกิดการแตกร้าว เนื่องจากมีความเหนียวสูง มีจุดหลอมเหลวต่ำให้อัตราการไหลตัวสูง จึงมีคุณสมบัติที่ดีด้านการหล่อหลอม จากข้อดีหลายประการของอะลูมิเนียม ทำให้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวัสดุในกลุ่มเหล็ก

ในระยะแรกๆ ความสามารถในการเชื่อมอะลูมิเนียม ถูกจำกัดอยู่ที่การใช้หมุดย้ำเท่านั้น การเชื่อมต่ออะลูมิเนียมเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากอะลูมิเนียมสร้างฟิล์มออกไซด์ปิดคลุมผิวน้ำ ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงทำให้การรวมตัวของ漉ว เชื่อมกับบ่อหลอมยากขึ้น บริเวณรอยเชื่อมจึงเกิดความไม่สมบูรณ์ได้ง่าย และต้องใช้พลังงานสูงในการหลอมละลาย ตลอดจนการเชื่อมยังต้องใช้ช่างฝีมือที่มีทักษะสูง เพราะสีของอะลูมิเนียมที่หลอมละลายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงยากต่อการสังเกต และเมื่อมีการคืนพนเทศนิคการเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซเชื่อมคลุมขณะที่เชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาจากออกซิเจน คุณภาพรอยเชื่อมอะลูมิเนียมดีขึ้น การใช้งานจากวัสดุอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรมขยายวงกว้างออกไปจากเดิม และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อะลูมิเนียมยังเป็นที่สนใจในการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเชื่อม ที่ให้ความร้อนด้วยแรงเสียดทาน เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ

2.9.1 การแบ่งเกรดอะลูมิเนียม [26][27] การแบ่งเกรดอะลูมิเนียม โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์การแบ่งเกรดของอะลูมิเนียมอยู่สองประเภท ในประเภทแรกจะแบ่งเกรดตามกรรมวิธีการผลิตมีอยู่สองลักษณะ คือ อะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็น (Wrought aluminum alloy) อะลูมิเนียมหล่อ (Cast aluminum alloy) ส่วนประเภทที่สอง จะแบ่งเกรดตามลักษณะทางเคมี ซึ่งมีอยู่สองลักษณะ เช่นกัน คือ อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ และอะลูมิเนียมผสม

อะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็น โดยทั่วไปนิยมแบ่งเกรดตามมาตรฐานของอเมริกา ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดยสมาคมอะลูมิเนียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The Aluminum Association of America) ที่ใช้ระบบตัวเลขสี่หลักเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานทั้งหมด ที่มีตัวเลขหลักสี่ตัวเป็นตัวเลขที่บ่งบอกคุณภาพที่ดีที่สุด ตัวเลขที่ห้าเป็นสัญลักษณ์ ถึงกุญแจสัญลักษณ์ที่บ่งบอกคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถจำแนกออกโดยใช้ระบบตัวเลขสี่หลักดังนี้

ก. ตัวเลขหลักที่หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุด ในการแสดงกลุ่มของอะลูมิเนียม ผสม ซึ่งมีอยู่ แปด กลุ่ม (แสดงตามตารางที่ 2-6) เช่น กลุ่ม 1XXX เรียกเกรดที่มีอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 99 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นต้น

ข. ตัวเลขหลักที่สอง เป็นสัญลักษณ์ เพื่อใช้สำหรับกำกับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนผสมของโลหะให้แตกต่างไปจากโลหะผสมเดิม เช่น ตัวเลขศูนย์ แสดงว่าเป็นโลหะผสมดั้งเดิม ส่วนตัวเลขหนึ่งถึงเก้าแสดงว่าเป็นโลหะที่ผสมให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ กลุ่ม 2024 ตัวเลขหลักที่สอง กือ ศูนย์ ($4.5\%Cu$, $1.5\%Mg$, $0.5\%Si$, $0.1\%Cr$) เมื่อเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์กลุ่ม 2218 ตัวเลขหลักที่สองคือ สอง ($4.0\%Cu$, $2.0\%Ni$, $1.5\%Mg$, $0.2\%Si$) ซึ่งจะมีธาตุนิกาย (Ni) ผสมเข้ามาอีก

ตาราง 2-6 การแบ่งเกรดอะลูมิเนียมขึ้นรูปเป็นตามมาตรฐานอเมริกา [26]

สัญลักษณ์	มาตรฐานที่เป็นส่วนผสมหลักในอะลูมิเนียม
1XXX	อะลูมิเนียมบริสุทธิ์มากกว่า 99.0 %
2XXX	อะลูมิเนียมผสมทองแดง
3XXX	อะลูมิเนียมผสมแมงกานีส
4XXX	อะลูมิเนียมผสมชิลิกอน
5XXX	อะลูมิเนียมผสมแมgnีเซียม
6XXX	อะลูมิเนียมผสมแมgnีเซียม และชิลิกอน
7XXX	อะลูมิเนียมผสมสังกะสี
8XXX	ผสมธาตุอื่นๆ
9XXX	ยังไม่มีการกำหนดใช้

ก. ตัวเลขหลักที่สามและสี่ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงถึง ชนิดย่อยๆ ของมาตรฐานที่ผสม ในกลุ่มเดียวกันความแตกต่างที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนผสมที่แตกต่างกัน เช่น สัญลักษณ์กลุ่ม 2014 ตัวเลขหลักที่สามและสี่ กือ 14 ($4.4\%Cu$, $0.8\%Si$, $0.8\%Mn$, $0.4\%Mg$) และ สัญลักษณ์กลุ่ม 2017 ตัวเลขหลักที่สามและสี่กือ 17 ($4.0\%Cu$, $0.8\%Si$, $0.5\%Mn$, $0.5\%Mg$, $0.1\%Cr$)

เฉพาะอะลูมิเนียมในกลุ่ม 1XXX ตัวเลขหลักที่สามและหลักที่สี่ จะแสดงปริมาณของ อะลูมิเนียมที่เป็นจุดทนนิยมสองตัวแหน่งที่อยู่หลัง 99% เช่น สัญลักษณ์กลุ่ม 1060 และ สัญลักษณ์ กลุ่ม 1080 หมายถึง อะลูมิเนียมขึ้นรูปเป็นที่มีอะลูมิเนียม 99.60% และ 99.80% ตามลำดับ

2.9.2 การเพิ่มความแข็งของอัลูมิเนียมด้วยกรรมวิธีทางความร้อน [28] อะลูมิเนียมจำแนกตามส่วนผสมทางเคมีได้หลายกลุ่ม และในแต่ละกลุ่มยังแยกเป็นชนิดย่อยๆ ออกໄไปอีกมาก many เพื่อให้การเลือกนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม จึงมีมาตรฐานกำหนดกรรมวิธีทางความร้อนอะลูมิเนียม (Temper Designations of Aluminum Alloys) ซึ่งเป็นกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อต้องการให้อะลูมิเนียมผสมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แข็งแรงขึ้น (heat treatment) จึงกำหนดเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน ASM (American Society of Metals) โดยได้กำหนดมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์ตามหลักการจำแนกการแบ่งเกรดกลุ่มตัวเลขสี่หลักขึ้นด้วย เครื่องหมายขีดตามด้วยตัวอักษร เพื่อบ่งบอกมาตรฐานกำหนดกรรมวิธีทางความร้อน สำหรับปรับปรุงสมบัติของอะลูมิเนียมชนิดนั้นๆ ตามความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ (แสดงในภาคผนวก ข)

อะลูมิเนียมกลุ่มที่สามารถนำไปปรับปรุงสมบัติให้แข็งแรงด้วยกรรมวิธีทางความร้อนได้คือกลุ่ม 6XXX และกลุ่ม 7XXX อะลูมิเนียมทั้งสองกลุ่มนี้ จึงเรียกว่าเป็นพากที่ทำการกรรมวิธีทางความร้อนได้ (heat treatment alloys) ส่วนอะลูมิเนียมที่ไม่ได้ปรับปรุงกรรมวิธีทางความร้อนได้แก่อัลูมิเนียมบางเกรดในกลุ่ม 2XXX และ 5XXX ส่วนอะลูมิเนียมในกลุ่มที่เหลือ คือกลุ่ม 1XXX กลุ่ม 3XXX และกลุ่ม 4XXX บางชนิดไม่อาจจะทำการปรับปรุงด้วยกรรมวิธีทางความร้อน ให้สมบัติทางกลมีความแข็งแรงเด่นชัดได้ เรียกว่าไม่สามารถเพิ่มความแข็งแรงโดยการทำกรรมวิธีทางความร้อน (non heat treatment alloys) แต่สามารถทำให้แข็งแรงได้โดยการทำเปรรูปเย็น

2.9.3 อะลูมิเนียมขึ้นรูปเย็นกลุ่ม 6XXX [26][7] เป็นกลุ่มที่ผสมแมgnesiium (0.6-1.2%) และซิลิกอน (0.4-1.3%) ในอะลูมิเนียม จัดอยู่ในกลุ่ม ที่ผ่านการขึ้นรูปมาก่อน ทำให้สามารถทำการปรับปรุงสมบัติทางกล ด้วยกรรมวิธีทางความร้อนโดยการทำอุ่นจิ่งและเย็นจิ่งเทียม เพื่อเพิ่มความแข็งและความแข็งแรง ในอะลูมิเนียมผสมแมgnesiiumและซิลิกอน เมื่อนำไปเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมที่ใช้ความร้อนในการหลอมละลาย ผลกระทบจากความร้อนจะทำให้ริเวอร์รอยเชื่อมอ่อนตัวลง

ความต้านทานการกัดกร่อน (resistance of corrosion) ของอะลูมิเนียมกลุ่มนี้ จะมีความต้านทานการกัดกร่อนได้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติและในหลายสภาพ การนำไปใช้งาน (application) ของอะลูมิเนียมผสมแมgnesiiumและซิลิกอน เป็นวัสดุที่ใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร ที่ต้องการความแข็งแรง เนื่องจากสามารถทำการอุ่นจิ่งได้ นอกจากนี้แล้วยังใช้กับชิ้นส่วนเครื่องกลที่ต้องการให้ทนต่อการกัดกร่อนในการใช้งาน เช่น โครงสร้างของเรือ สายไฟฟ้า ที่ต้องการความแข็งแรงสูง สรุปที่ต้องการให้ทนทานต่อการกัดกร่อน

2.9.4 อะลูมิเนียมพสมแมกนีเซียมและซิลิกอนเกรด 6061-T6 เป็นอะลูมิเนียมทางการค้าที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานลักษณะโครงสร้างที่ต้องการทนต่อการกัดกร่อน เช่น เรือ รถไฟฟ้า อาคาร ห้องล้ำเลียงน้ำมัน ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาคารสถานที่ ซึ่งในวัสดุอะลูมิเนียมเกรด 6061-T6 หรือ T651 จะมีปริมาณส่วนผสมทางเคมีและสมบัติอื่นๆ ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิตที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปเดียวตามมาตรฐานของเกรด 6061-T6 มีรายละเอียดส่วนผสมทางค้านเคมี (chemical composition) (แสดงตามตารางที่ 2-7) มีสมบัติทางความร้อน (thermal properties) (แสดงตามตารางที่ 2-8) และมีสมบัติทางกล (mechanical properties) (แสดงตารางที่ 2-9)

ตาราง 2-7 ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมิเนียมพสม AA6061-T6 [26]

ธาตุพสม	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (wt%)
ซิลิกอน (Si)	0.40 - 0.80
เหล็ก (Fe)	0.70
ไททาเนียม(Ti)	0.15
ทองแดง (Cu)	0.15 - 0.40
แมกนีเซียม (Mg)	0.80 - 1.20
สังกะสี (Zn)	0.25
แมганนิส (Mn)	0.15
โครเมียม (Cr)	0.04 - 0.35
อื่นๆ	0.05

ตาราง 2-8 สมบัติทางความร้อนของอะลูมิเนียมพสม AA6061-T6 [26]

คุณสมบัติเฉพาะ	ค่าคงที่
อุณหภูมิหลอมเหลว	652 C°
อุณหภูมิแข็งตัว	582 C°
สัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 20 องศาเซลเซียส	23.6 μm/m.K
ความร้อนจำเพาะ	896 J/kg.K
ความหนาแน่น	2.70 g/cm³


ตาราง 2-9 สมบัติทางกลของอะลูมิเนียมพสม AA6061-T6 [29]

Temper	Tensile Strength (MPa)	Yield Strength (MPa)	Elongation (%)	Shear Strength (MPa)
0	124	55	25	83
T4 , T451	241	145	22	165
T6 , T651	310	276	12	207


2.10 การทดสอบแรงดึงรอยเชื่อม (Tensile Test) [21][30][31]

การทดสอบแรงดึง คือ การให้แรงที่ทำให้ชิ้นทดสอบเกิดการผิดรูป แรงดึงทำให้ชิ้นทดสอบมีขีดความยาวเพิ่มขึ้น เป็นวิธีการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ แบบทำลายสภาพวัสดุ (Destructive Test: DT) เพื่อวิเคราะห์สมบัติเชิงกลที่ต้องการประเมินความแข็งแรง เช่น ความต้านทานแรงดึง ความยืดตัว และความเปราะ ซึ่งชิ้นทดสอบนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยมีการกำหนดเป็นมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานของอเมริกา (American Society of Testing and Materials: ASTM) มาตรฐานของอังกฤษ (British Standards: BS) มาตรฐานของญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards: JIS) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. นอกจากมีมาตรฐานกำหนดขนาดและรูปร่างแล้ว ความเร็วในการเพิ่มแรงกระทำต่อชิ้นทดสอบก็จะถูกกำหนดตามมาตรฐาน เพื่อให้ผลลัพธ์มีความเชื่อถือได้ ชิ้นทดสอบแรงดึงจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามรูปพรรณภาคตัดขวางวัสดุ ได้แก่ ลักษณะกลม แท่ง แผ่น และท่อ ด้วยย่าง เช่น การเตรียมชิ้นทดสอบแรงดึงรอยเชื่อม ที่กำหนดมาตรฐานงานเชื่อมอะลูมิเนียมอัลลอยด้วยเทคนิคการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน ตามมาตรฐานของอเมริกา AWS D17.3/D17.3M:200X (American Welding Society) (แสดงตามรูปที่ 2-12)

ในการทดสอบแรงดึง ชิ้นงานจะถูกจับยึดปลายทั้งสองด้าน โดยทั่วไปปลายจับทั้งสองด้านจะไม่มีกำหนดตามมาตรฐาน แต่ให้มีความยาวที่เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นๆ โดยให้จับยึดได้สองในสามส่วนของความยาวทั้งสองด้าน ด้วยปากจับ (grips) ของเครื่องมือทดสอบแรงดึง (แสดงตามรูปที่ 2-13) หลังจากนั้นจะเพิ่มแรงดึงให้แก่ชิ้นทดสอบ ด้วยอัตราเร็วคงที่ เพื่อดึงให้ขาดออกจนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกันในที่สุดด้วยช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ดึงด้วยความเร็ว 1.0 มิลลิเมตร ต่อนาที พร้อมกับวัดขนาดของแรงดึงกระทำต่อชิ้นทดสอบ (load cell) และการยึดตัวที่เกิดขึ้นขณะที่ทำการทดสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการรับของเครื่องมือที่ออกแบบให้

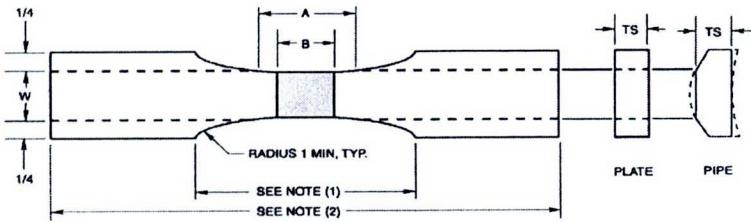

รูป 2-12 ชิ้นทดสอบรอยเชื่อมตามมาตรฐาน AWS D17.3/D17.3M:200X [32]

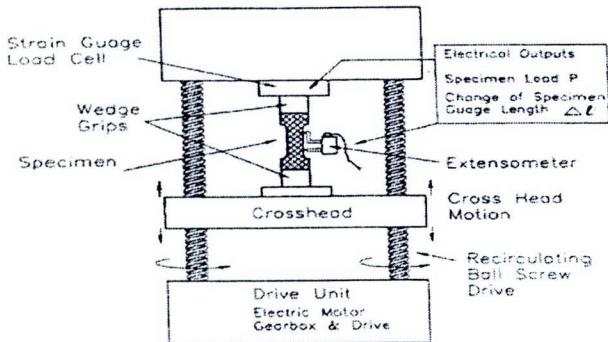

รูป 2-13 เครื่องมือทดสอบความเค้น-ความเครียดในรูปแบบแรงดึง [33]

ผลลัพธ์จากการทดสอบด้านแรงดึง คือความเปลี่ยนแปลงของแรงกระทำ (load) กับ ระยะความยาวที่ยืดออก (elongation) ที่เกิดขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำกับระยะที่ยืดออกนี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นทดสอบ เช่น ต้องใช้แรงดึงมากขึ้นสองเท่า เพื่อทำให้ชิ้นทดสอบที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่า แต่ยืดออกด้วยระยะที่เท่ากัน เพื่อเป็นการลดปัจจัยทางด้านขนาดเหล่านี้ออก แรงและระยะยืดจึงถูกแปลงรูปให้เป็น ความเค้นทางวิศวกรรมและความเครียดทางวิศวกรรมตามลำดับดังนี้

ค่าความเค้นทางวิศวกรรม (σ) ถูกนิยามจากความสัมพันธ์ตามสมการที่ (3)


$$\sigma = \frac{F}{A_0}(3)$$

โดยที่ F คือแรงกระทำซึ่งมีทิศทางดังนี้จากหน้าตัดชิ้นทดสอบมีหน่วยเป็นนิวตัน (N) หรือปอนด์แรง (lb_f) และ A_0 คือ พื้นที่หน้าตัดเดิมของชิ้นทดสอบก่อนที่จะถูกแรงกระทำ มีหน่วยเป็น ตารางเมตร (m^2) หรือ ตารางนิ้ว (in^2) หน่วยของความเค้นทางวิศวกรรม (ต่อไปจะเรียกว่าความเค้น) ในระบบเอสไอ (SI Unit) มีหน่วยเป็น兆帕ascal ($1MPa$ มีค่าเท่ากับ $10^6 N/m^2$) ดังนั้น ความเค้นดึง (tensile stress) คืออัตราส่วนของแรงดึงที่ตั้งจากกันผิว (F) ต่อ พื้นที่ภาคตัดขวาง (A) ซึ่งมีผลทำให้ชิ้นทดสอบยาวขึ้น [34]

เส้นตรง (แสดงตามรูปที่ 2-15) เรียกชุดนี้ว่าขีดจำกัดการแปรผันตรง (limit of proportionality) โดยทั่วไปแล้วการพิจารณาหาจุดครากดังกล่าวอาจจะทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน แสดงถึงช่วงยืดหยุ่น (elastic strain) และจุดเริ่มต้น (plastic-strain curve) ดังนั้นจึงมีการทดลองให้ใช้วิธีลากเส้นตรงบนนанกับกราฟ ที่เป็นเส้นตรงทางจากแกนนอนที่มีค่าความเครียด เท่ากับ 0.1 ถึง 0.2 เปอร์เซ็นต์ แต่มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างในอเมริกากำหนดให้ใช้ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ค่าความเค้นที่จุดตัวระหว่างกราฟกับเส้นตรงที่ลากขึ้นไปจะตัดกันในบริเวณที่เกิดการแปรรูปอย่างถาวร ไปแล้วเรียกว่า ความเค้นจุดคราก σ_y ความเค้นที่ 0.2% (offset yield strength) ที่จุดนี้ บางครั้งเรียกว่า ความเค้นพิสูจน์ (proof stress)

ตาราง 2-10 ค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นของวัสดุ [21]


วัสดุ	มอดูลัสของความยืดหยุ่น	
	GPa	10^6 psi
อะลูมิเนียม	69	10
ทองเหลือง	97	14
ทองแดง	110	16
แมกนีเซียม	45	6.5
นิกเกิล	207	30
เหล็กกล้า	207	30
ไทเทเนียม	107	15.5
ทังสเตน	407	59

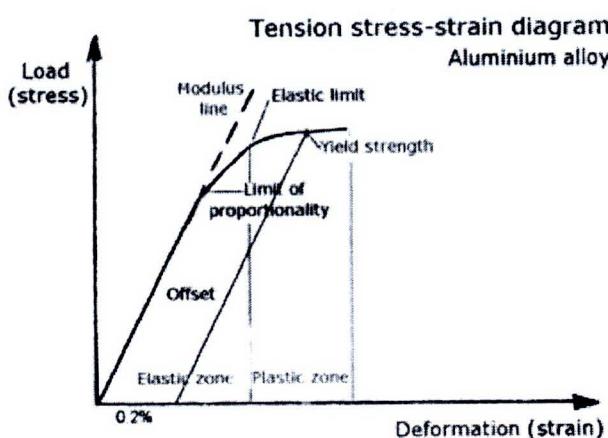

รูป 2-15 กราฟแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปวัสดุในโลหะ [36]

2.10.3 ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) เป็นการเปลี่ยนรูปภาคร หลัง จากเกิดการครากตัว ความคื้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด (แสดงตามรูปที่ 2-16 ก) ที่ บริเวณจุดดี (D) ของกราฟ จากนั้นความคื้นจะลดลงจนถึงจุดที่ชื่นทดสอบจะขาดออกจากกัน ที่จุด เอฟ (F) ค่าความต้านทานแรงดึง คือค่าความคื้นที่จุดสูงสุดค่านี้ คือความคื้นสูงสุดเท่าที่โครงสร้าง ของวัสดุหนึ่งๆ สามารถที่จะทนรับได้นั้นเอง และเมื่อมีความคื้นเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ในที่สุด ชื่นทดสอบแรงดึงก็จะแตกหักออกจากกัน เมื่อการเปลี่ยนรูปภาครเกิดต่อเนื่องถึงจุดความคื้นสูงสุด นี้ พื้นที่ภาคตัดของชื่นทดสอบจะเริ่มเกิดคอคอดขึ้น (neck) การเปลี่ยนรูปปอย่างควรจะถูกจำกัดให้ เกิด ขึ้นเฉพาะบริเวณคอคอดเป็นหลัก เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์คอคอดตัว (necking) สุดท้ายจะเกิดการแตกหักของชื่นทดสอบที่บริเวณคอคอด (แสดงตามรูปที่ 2-16 ข) ค่าความคื้นที่ จุดแตกหักนี้เรียกว่า ความคื้นประลัย (fracture strength) นั้นเอง

ความแข็งแรงของวัสดุที่ได้จากการทดสอบแรงดึง ถ้าเป็นค่าความคื้นแรงดึงที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม มักหมายถึงค่าความคื้นที่จุดคราก ซึ่งการรับแรงของวัสดุจะอยู่ในช่วง ยึดหยุ่น หากเลือกใช้ค่าความคื้นในจุดความคื้นสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่mvัสดุโลหะอ่อน แรงที่กระทำ ต่อวัสดุจะเกิดการแปรรูปภาคร ไปในปริมาณที่สูง ความปลดปล่อยในการใช้ก็จะมีน้อย ค่าความ ต้านทานแรงดึงสูงสุดมักถูกใช้กรณีศึกษาวิจัยมากกว่า เช่น การทดสอบค่าความแข็งแรงในรอย เชื่อม ซึ่งสามารถที่จะบ่งชี้ถึงความไม่สมบูรณ์ภายในรอยเชื่อม หากมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นภายใน ค่าความคื้นต้านทานแรงดึงสูงสุดย่อมลดลงกว่าปกติ เป็นต้น ส่วนค่าความคื้นประลัย มักไม่มีผล ในการใช้งานเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม แต่ในกรณีศึกษาทางโครงสร้างจุดภาคของวัสดุจะ นำมาวิเคราะห์การหักขาด ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงลักษณะการหักขาดของชื่นทดสอบ จะเป็นกรณีการ หักขาดแบบเหนี่ยว หรือการหักขาดแบบเปร่า ของวัสดุนั้นๆ ได้

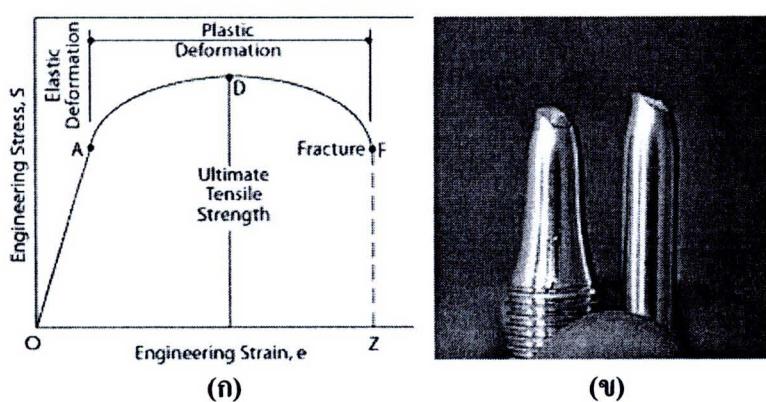


รูป 2-16 แสดงการเปลี่ยนรูปของโลหะจนหักขาด [37][38]

รอกเวลล์ (Rockwell hardness testing) การวัดความแข็งแบบวิกเกอร์ส (Vickers hardness testing) และการวัดความแข็งแบบนูป (Knoop hardness testing)

ในส่วนการวัดความแข็งระดับโครงสร้างจุลภาค ขนาดของรอยคีบมีขนาดเล็กมาก พื้นที่การวัดน้อย (Micro-indentation) จึงต้องเลือกวิธีการวัดความแข็งแบบกดที่เหมาะสมเนื่องจากแรงกดของตุ่มน้ำหนัก ที่ใช้มีขนาดหนึ่งกิโลกรัม-แรง (kgf) และสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งง่ายๆ โดยใช้กดลงจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 100 ถึง 500 เท่า ดังนั้น วิธีการวัดความแข็งแบบกด ในระดับจุลภาค ที่เหมาะสมกับงานด้านโลหะวิทยา หรือการศึกษาวิจัยในระดับจุลภาคกับงานที่มีขนาดเล็กและบางๆ เช่นผิวชุบแข็ง ผิวชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า ความแตกต่างของเฟสสม หรือการศึกษาผลกระทบทางความร้อนในรอยเชื่อม การวัดความแข็งแบบกดลักษณะนี้นิยมใช้กันอยู่สองวิธี ได้แก่

2.11.1 การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส (Vickers hardness test) [40] ถูกคิดค้นและประดิษฐ์โดย R.Smith และ G.Sandland วิศวกรบริษัท Vickers Ltd. ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1925 การวัดความแข็งแบบวิกเกอร์สมีช่วงการวัดที่กว้างที่สุด ครอบคลุมความต้องการในการวัดความแข็งทั้งหมดและสามารถประยุกต์ใช้งานได้กับวัสดุเกือบทุกชนิดด้วยสเกลวัดแบบเดียวกัน โดยแบ่งการวัดเป็นสามช่วงวัด (แสดงตามตารางที่ 2-11) ค่าความแข็งการวัดแบบวิกเกอร์สมีสัญลักษณ์ของหน่วยความแข็งเป็นตัวอักษร HV (Hardness of Vickers hardness testing) และมีการกำหนดวิธีทดสอบให้เหมาะสมกับชิ้นงานโดยวิธีวิกเกอร์ส ที่มีแรงกดและระยะเวลาให้เวลา (testing cycle) ใน การทดสอบที่แตกต่างกันตามช่วงวัด (แสดงตามตารางที่ 2-12) มีหลักการคล้ายคลึงกับการวัดความแข็งแบบบรินอล์ (Brinell hardness testing) แต่ความเรียบของผิวชิ้นงานจะต้องมีคุณภาพมากกว่า โดยแรงกดชิ้นงานจะส่งผ่านหัวกดซึ่งทำจากเพชรรูปทรงทางเรขาคณิตแบบพิระมิดฐานสี่เหลี่ยม มีนูนยอดพิระมิด 136 องศา ความลึกของรอยกดบนชิ้นงาน จะมีขนาดความยาวประมาณหนึ่งส่วนจากเจ็ดส่วน ของความยาวเส้นทแยงมุม (แสดงตามรูปที่ 1-18)

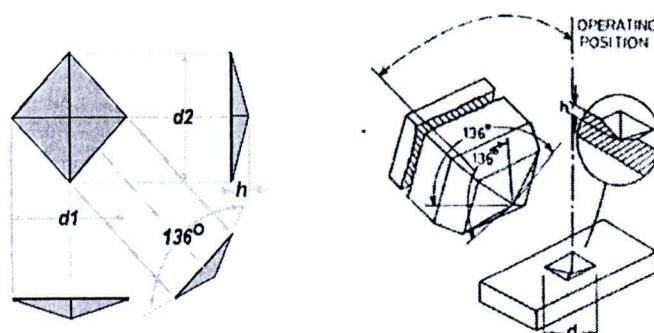

รูป 2-18 ลักษณะรอยกดทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส [41]

ตาราง 2-11 ช่วงแรงกดวัดความแข็งแบบวิกเกอร์ส [40]

Hardness test		Low-force Hardness test		Microhardness test	
Hardness symbol	Nominal Value of The test force F (N)	Hardness symbol	Nominal Value of The test force F (N)	Hardness symbol	Nominal Value of The test force F (N)
HV 5	49.03	HV 0.2	1.961	HV 0.01	0.098 07
HV 10	98.07	HV 0.3	2.942	HV 0.015	0.147
HV 20	196.1	HV 0.5	4.903	HV 0.02	0.196 1
HV 10	294.2	HV 1	9.807	HV 0.025	0.245 2
HV 50	490.3	HV 2	19.61	HV 0.05	0.490 3
HV 100	980.7	HV 3	29.42	HV 0.1	0.980 7

Nominal test forces greater than 980.7 N may be applied

ตาราง 2-12 ช่วงเวลา กดวัดความแข็งแบบวิกเกอร์ส [40]

ประเภท	แรงกด F (kgf)	ตัวแปร		
		ความเร็วก่อนสัมผัส (วินาที/มิลลิเมตร)	เวลาเพิ่มแรงกด (วินาที)	เวลากดแรง (วินาที)
Vickers Test	≥ 5	≤ 0.2	2 - 8	10 - 15
Low force Vickers Test	$0.2 < 5$	≤ 0.2	≤ 10	10 - 15
Vickers Microhardness Test	$0.01 < 0.2$	$0.015 - 0.070$	≤ 10	10 - 15

โดยสามารถคำนวณหาค่าความแข็งได้จากผลหารของแรงกด ในหน่วยกิโลกรัม-แรง (kgf) ต่อพื้นที่ร้อยกilogray ได้แรงกดจากการวัดความยาวของเส้นที่แยกนูนของหลุมกด และผลการวัดอาจจะแสดงในหน่วย Pa หรือ MPa โดยการคูณด้วย 9.807×10^6 และ 9.807 ตามลำดับ ซึ่งในหน่วยกิโลกรัมแรงในหน่วยนิวตัน (N) มีค่าเท่ากับ 9.81 นิวตัน หรือ หน่วยกิโลกรัมแรงในหน่วยปอนด์ (lbf) มีค่าเท่ากับ 2.2 ปอนด์แรง และทั้งสามช่วงวัดแบบวิกเกอร์สจะคำนวณหาค่าความแข็งได้ตามสมการที่ (9) [31]



2.12 การทดสอบงานเชื่อมด้วยวิธีทางโลหะวิทยา [31][43][44]

การศึกษาโลหะจากภาพ (metallography) เป็นการศึกษาองค์ประกอบ และโครงสร้างทั้งแบบ宏观และแบบจุลภาคของโลหะจากภาพถ่าย วิเคราะห์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับโลหะข่ายดูผิวโลหะเรียกว่า โครงสร้าง (structure) หรือเกรน (grain) ซึ่งมีกระบวนการเตรียมผิวชิ้นทดสอบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น ตรวจสอบจำนวนของเฟส หรือเกรน และสัดส่วนของเกรนแต่ละชนิดของโลหะ ตลอดจนขนาดและรูปร่าง การกระจายของเกรนแต่ละเกรนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาวิเคราะห์ สิ่งสำคัญของการศึกษาโครงสร้างโลหะจากภาพ คือ การเตรียมชิ้นทดสอบ (preparation of specimen) ชิ้นทดสอบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา มีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับก่อนและหลัง เพื่อความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์ผลจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบ ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงไปจากตัวอย่างงานเดิม ที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวิเคราะห์ได้ ในการเตรียมชิ้นทดสอบเพื่อการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา จึงมีหลักปฏิบัติโดยทั่วไปดังต่อไปนี้


2.12.1 การทดสอบโครงสร้างระดับ宏观 (Macro testing) ในด้านการทดสอบงานเชื่อมหมายถึง การศึกษาโครงสร้างในรอยเชื่อม และบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน ด้วยการตรวจวิเคราะห์ด้วยสายตา (Visual test) ในกรณีที่ใช้เครื่องมือประกอบในการตรวจวิเคราะห์ต้องมีมีกำลังขยายได้ไม่เกินสิบเท่า (10X) แต่ทางด้านการศึกษาโครงสร้าง宏观ภาคในทางโลหะวิทยาที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเชื่อม (macrostructure) หมายถึง โครงสร้างของโลหะที่ปรากฏโดยใช้กำลังขยายไม่เกินห้าสิบเท่า (25X) บนผิวโลหะที่ผ่านการเตรียมโครงสร้างอย่างเหมาะสม

2.12.2 การทดสอบโครงสร้างระดับจุลภาค (Micro testing) ในด้านการทดสอบงานเชื่อมหมายถึง การศึกษาโครงสร้างในรอยเชื่อม และบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนและเนื้อวัสดุเดิม โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายในการตรวจวิเคราะห์มากกว่าสิบเท่า แต่ในการศึกษาโครงสร้างจุลภาค (microstructure) คือ โครงสร้างของโลหะที่ปรากฏโดยใช้กำลังขยายมากกว่าสิบห้าเท่า รายละเอียดที่ปรากฏได้แก่ เกรน เฟสต่างๆ ความพรุน บนผิวงานที่ผ่านการเตรียมแบบละเอียดและทำการกัดขึ้นร่อง โดยทั่วไปกล้องจุลทรรศน์สำหรับ ตรวจสอบโครงสร้างโลหะจะกำหนดขนาดเลนส์ต่ำสุดที่กำลังขยาย 50 เท่า


2.12.3 การตัดชิ้นทดสอบ (cutting) เป็นขั้นตอนแรกในทางปฏิบัติของการเตรียมชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา ซึ่งมีความสำคัญมาก หากเลือกตัดชิ้นทดสอบที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดไปจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็น ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมมีมาตรฐานข้อกำหนดในการเลือกตัดชิ้นทดสอบ เช่น ในงานเชื่อมทดสอบก็จะมีลำดับการตัดตัวอย่างชิ้นทดสอบ เพื่อ

นำไปทดสอบแบบต่างๆ ดังนั้นเครื่องมือสำหรับตัดตัวอย่าง จึงมีวิธีการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับขนาด รูปร่าง หรือวัสดุของชิ้นทดสอบแต่เมื่อข้อควรปฏิบัติที่สำคัญไม่ว่าจะใช้เครื่องมือตัดแบบใดก็ตาม จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง ไม่ให้มีผลกระทบต่อชิ้นงานที่จะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม ได้แก่ เกิดการร้าวขึ้น หรือทำให้รอบร้าวในชิ้นทดสอบขยายตัวเพิ่มขึ้น เกิดการแตกหัก ความร้อนและการหลอมละลายจากขั้นตอนการตัดชิ้นทดสอบ จะสร้างผลเสียแก่ชิ้นทดสอบ คือ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยการคืนรูปพลิก (recrystallization) หรือ การคืนตัว ซึ่งปกติจะสามารถแก้ ปัญหานี้ โดยการใช้สารหล่อเย็นในขณะที่ทำการตัดชิ้นทดสอบ ด้วยน้ำ น้ำมัน และอากาศ เป็นสารหล่อเย็นควบคุมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะทำการตัดชิ้นทดสอบ

ในตัวอย่างงานเชื่อมทดสอบ ส่วนใหญ่ชิ้นทดสอบที่ตัดจะมีขนาดใหญ่ การตัดที่นิยมใช้ตัดในเบื้องต้นคือวิธีการตัดด้วยก้าน (แสดงตามรูปที่ 2-21) ซึ่งไม่สามารถหล่อเย็นได้ จึงใช้วิธีตัดให้มีขนาดชิ้นทดสอบที่ใหญ่กว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากการตัด แล้วจึงนำมาแต่งผิวทางกลภายหลัง แต่ในงานวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นทดสอบจะมีขนาดเล็กโดยทั่วไปมักตัดด้วยใบตัดอะเบรซีฟ (abrasive cutoff wheel) (แสดงตามรูปที่ 2-22) ที่มีทั้งใบตัดอ่อนสำหรับตัดชิ้นทดสอบที่เป็นวัสดุแข็งๆ และใบตัดแข็งสำหรับตัดชิ้นทดสอบที่เป็นวัสดุอ่อนๆ ส่วนใบตัดเพชร (diamond cutting) มีทั้งตัดแบบเปียกและตัดแบบแห้ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตัดในวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เช่น แกรนิต ฯลฯ ส่วนการตัดด้วยวิธีอื่นๆ จะให้ผิwtดที่มีความเรียบของผิวมาก บางครั้งสามารถนำชิ้นทดสอบไปขัดผิวน้ำได้ เลย แต่มีใช้จ่ายสูงกว่า

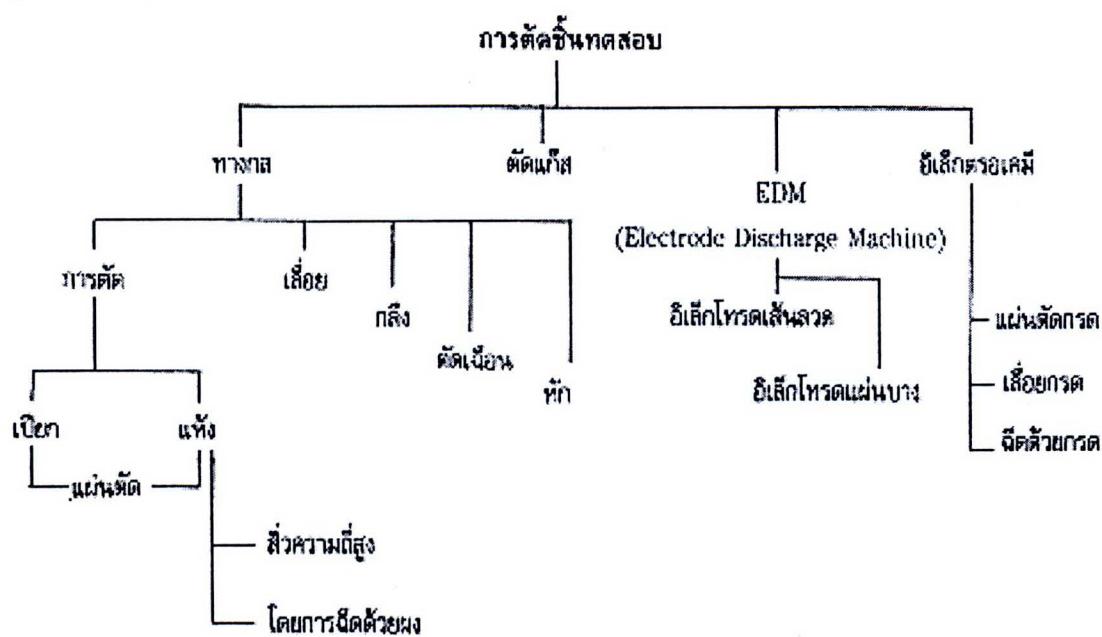

รูป 2-21 แสดงวิธีการตัดตัวอย่างทดสอบ [44]

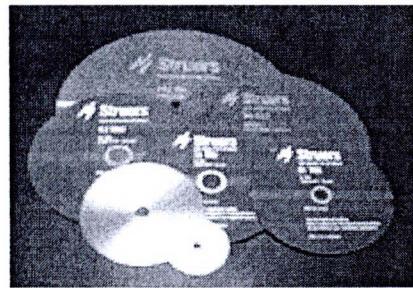

รูป 2-22 ลักษณะใบตัดอะเบอร์ซีฟ [45]

2.12.4 การจับยึดชิ้นทดสอบ [46] เพื่อให้การปฏิบัติงานได้สะอาดๆ ไม่สร้างความเสียหายให้เกิดแก่ชิ้นทดสอบ จึงจำเป็นต้องทำการจับยึดชิ้นทดสอบให้มั่นคงแข็งแรง และชิ้นงานที่ขนาดเล็กยังสามารถจับยึดได้หลายๆ ชิ้นพร้อมกันและให้ผลการวิเคราะห์จะเกิดความถูกต้องยิ่งขึ้น การจับยึดชิ้นทดสอบนอกจากจะใช้อุปกรณ์ช่วยจับแล้ว การจับยึดที่นิยมใช้อีกแบบ คือ การจับยึดด้วยการขึ้นรีอ่อน (mounting) เป็นวิธีการเตรียมชิ้นทดสอบ โดยการฝังชิ้นงานลงในวัสดุเรซิน ให้มีรูปทรงและขนาดที่เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อความสะอาดในการจับถือ และการเตรียมชิ้นงานในขั้นตอนต่างๆ สำหรับเครื่องมือ หรือลำดับการเตรียมชิ้นงาน ในขั้นตอนต่อไป ก็จะสามารถทำได้สะอาดๆ และรวดเร็วขึ้น เช่น ขั้นตอนการปรับแต่งระนาบผิวชิ้นทดสอบเบื้องต้นด้วยเครื่องกลึงโลหะ หรือ แต่งผิวน้ำด้วยเครื่องเจียร์ในผิวเรียบ เพื่อต้องการให้ชิ้นงานมีผิวน้ำที่ได้ระนาบเสมอ กันโดยตลอดทำให้ไม่เกิดการโถ้งมนที่ขوبชิ้นงานเมื่อทำการขัดผิว

การจับยึดชิ้นทดสอบด้วยการขึ้นรีอ่อนนั้น ควรมีการเลือกวิธีการและวัสดุที่เหมาะสม การลักษณะชิ้นงาน ในการขึ้นรีอ่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบแก่ชิ้นงานอันเนื่องมาจากความร้อนและความดัน ตลอดจนการหาดตัวของวัสดุขึ้นรีอ่อน ดังนั้นการเลือกจับยึดชิ้นงานทดสอบด้วยการขึ้นรีอ่อน จึงต้องเลือกเทคนิควิธีการให้เหมาะสมกับชิ้นทดสอบ การจับยึดชิ้นทดสอบด้วยเรซินมีอยู่สองเทคนิค คือ

ก. การขึ้นรีอ่อนชิ้นทดสอบแบบร้อน (hot mount) เป็นการขึ้นรีอ่อนโดยใช้การผงเรซิน ภายใต้สภาวะแรงดันและความร้อน (Hot-Pressing resin) ด้วยเครื่องมือ (แสดงตามรูปที่ 2-23) ทำให้ผงเรซินแข็งตัวคงรูปในแม่พิมพ์จับยึดชิ้นทดสอบไว้ เหมาะกับเตรียมชิ้นงานที่มีจำนวนมากและต้องการคุณภาพสูง มีขนาดและรูปร่างแน่นอน วัสดุเรซินที่ใช้มีอยู่สองประเภท คือ

1) เรซินชนิดเทอร์โมเซทติ้ง (Thermosetting resins) เป็นเรซินที่ใช้เวลาคงรูปน้อยในแม่พิมพ์ (Mold) สามารถที่จะนำออกจากการแม่พิมพ์ได้ทันที ที่นิยมใช้กันทั่วไปมีอยู่สองชนิด ชนิดแรกคือ เรซินฟีโนอล-ฟอร์มัลเดไฮด์ (phenol - formaldehyde resin) มีชื่อทางการค้าว่า เบ

เกอไอล์ต์(Bakelite) นิยมใช้งานเนื่องจากมีราคาถูก ใช้งานง่าย และมีสีหลากหลาย มีความแข็งไม่สูงนัก ทนทานต่อการสึกหรอได้ในระดับปานกลาง ใช้แรงอัด 29.0 MPa และอุณหภูมิการขึ้นรูป 150 C° ใช้เวลาคงรูปประมาณเจ็ดนาที

ชนิดที่สองคือเรซินไดอลิฟทาเลต (Diallylphthalate) หากเติมสารประเทกเก้ลงไปจะเป็นเรซินที่แข็งมากทันทันต่อสารเคมีได้ดึงหมายรวมกับงานที่ต้องการกัดขึ้นรอบผิวน้ำ ด้วยสารเคมีชนิดที่รุนแรงและอุณหภูมิสูงและสามารถทำให้น้ำไฟฟ้าได้โดยการเติมสารที่เป็นโลหะลงไปด้วยใช้ความดันอัด 22.0 MPa และอุณหภูมิการขึ้นรูป 150C° ใช้เวลาคงรูปประมาณ 12 นาที


2) เรซินเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic resin) เป็นเรซินผงที่คงรูปภายใต้แรงดัน 22 MPa และอุณหภูมิการหลอมตัว 150 C° และรักษาแรงดันจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงมาที่ 40 C° หรือที่อุณหภูมิห้อง ถ้าไม่มีการหล่อเย็นต้องใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในกรณีรูป จึงไม่เหมาะสมสำหรับการขึ้นเรือนชิ้นทดสอบที่ อ่อนและค่อนข้างบอบบาง วัสดุเรซินที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ โพลีสไตรีน (Polystyrene) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีไวนิลฟอร์มอล (Polyvinylformal) และเมทิลเมต้าไครเดตแบบใส (Transparent methyl Methacrylate) เป็นต้น

บ. การขึ้นเรือนชิ้นทดสอบแบบเย็น (Cold Mount) คือ การขึ้นเรือนที่อุณหภูมิห้อง โดยการใช้วิธีหล่อลงแบบด้วยเรซินเหลว (castable resin) ที่ไม่มีแรงดันและความร้อนเข้ามายกเวา ข้อง การแข็งตัวเกิดจากการทำปฏิกิริยาของเรซินเหลวและสารเร่งปฏิกิริยาให้แข็งตัวเรียกว่า ชาร์เดนเนอร์ (hardener) ในอัตราส่วนเรซินเหลวห้าสิบส่วนต่อสาร์เดนเนอร์หนึ่งส่วน หรือในปริมาณที่เหมาะสมเทลงแบบหล่อ โดยค่าว่าหน้าชิ้นงานลงด้านล่าง (แสดงตามรูปที่ 2-24) ระยะเวลาในการแข็งตัวขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของชาร์เดนเนอร์ การขึ้นเรือนแบบเย็นหมายความว่าชิ้นงานที่มีรูพรุน มีความอ่อนมากๆ ชิ้นงานที่ไม่ทนต่อความร้อน ไม่ทนต่อแรงดัน อิกทั้งชิ้นงานจะไม่เสียหายอันเนื่องจากสารเคมี นอกจากจะใช้กับชิ้นงานเล็กได้เหมือนการขึ้นเรือนแบบร้อนแล้ว ยังใช้ได้กับชิ้นงานขนาดใหญ่ แต่มีข้อเสียคือ จะเกิดไอะโรเรහ์เกิดขึ้นขณะเทหล่อ บางชนิดยัง เป็นอันตรายต่อการสัมผัสโดยตรง วัสดุเรซินที่ใช้กับการขึ้นเรือนแบบเย็นมีอยู่หลายชนิด ได้แก่


1) เรซินอีพอกซี (Epoxy) ให้ความแข็งแรงในการจับยึดชิ้นทดสอบได้ดีภายหลังการแข็งตัวมีความชื้นที่ต่ำ จึงใช้กับเครื่องวิเคราะห์ที่มีระบบสุญญากาศได้ แข็งตัวด้วยการผสมสารเร่งปฏิกิริยาระยะเวลาขึ้นอยู่กับส่วนการผสมของสารเร่งในการผสม เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีสมบัติเป็นพลาสติกแบบเทอร์โมเซทติ้ง (Thermosetting) หรือเรียกว่า คูโรพลาสติก (Duroplastics) ซึ่งมีความทนทานต่อสารเคมีและแรงดัน ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สูงมากนัก ใช้งานได้ที่อุณหภูมิห้องปกติทั่วไป ขณะใช้งานจะมีกลิ่นเหม็น จึงควรใช้ในสถานที่การระบายอากาศได้

2) เรซินอคริลิก (Acrylic) การแข็งตัวเกิดขึ้นได้ด้วยการผสมสารเร่งปฏิกิริยาและใช้เวลาในการแข็งตัวคงรูปประมาณ 30 นาที ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีสมบัติเป็นพลาสติกแบบคืนรูป (Thermoplastic) เรซินเทหล่อชนิดนี้จะเกิดความร้อนขึ้นขณะทำปฏิกิริยาแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบเทหล่อต้องสามารถถ่ายเทความร้อนได้

3) เรซินโพลีเอสเทอร์ (Polyester) การแข็งตัวเกิดขึ้นด้วยการผสมสารเร่งปฏิกิริยา การคงรูปจะมีการหดตัวเล็กน้อยและใช้เวลาในการคงรูปนานกว่า เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีสมบัติเป็นพลาสติกแบบเทอร์โมเซทติคหรือเรียกว่าดูโรพลาสติก ซึ่งมีความสามารถทนทานต่อสารเคมีได้กว่า ชนิดอคิลิกรีซิน

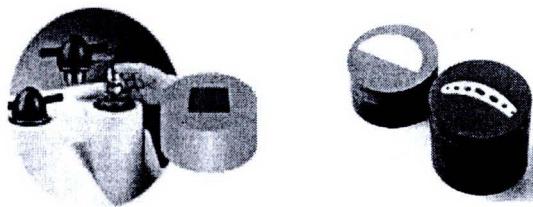

รูป 2-23 การขึ้นรีอนชิ้นทดสอบแบบร้อน [47][48]

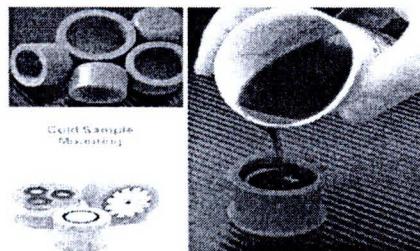


รูป 2-24 การขึ้นรีอนชิ้นทดสอบแบบเย็น [48]

2.12.5 การเตรียมผิวชิ้นทดสอบ เป็นการเตรียมงานโครงสร้างเพื่อการศึกษาทางโลหะวิทยา ซึ่งความสำคัญจะอยู่ที่การปรับระนาบและความเรียบด้วยการขัดผิวนานาชิ้นทดสอบ เพื่อกำจัดร่องรอยบนพื้นผิวนานาขั้ของชิ้นทดสอบที่มีผลต่อการทบทรากของแสงจากเครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่งในการตรวจสอบทางโลหะวิทยา การเตรียมผิวชิ้นทดสอบ ต้องการให้มีระดับความหมายของผิวขนาดใหม่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการศึกษา ในการเตรียมผิวเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาค จะมีความละเอียดของผิวชิ้นงานมากกว่า การเตรียมชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างระดับมหภาค ดังนั้นการเตรียมผิวชิ้นงานที่เหมาะสม จึงขึ้นอยู่กับวัสดุ องค์ประกอบและจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดการเตรียมผิวชิ้นทดสอบดังต่อไปนี้

ก. การขัดผิวแบบหยาบ (grinding) นิยมใช้ขัดผิวชิ้นทดสอบด้วยกระดาษทรายแบบเปียก (wet grinding) การเลือกใช้เบอร์ (ขนาดเม็ดกริต) ของกระดาษทรายเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับความเรียนหลังการตัดด้วยเครื่องมือตัดที่เลือกใช้วิธีการตัดชิ้นทดสอบ เช่น ความเรียบหลังการตัดด้วยเลื่อย (band saw) โดยทั่วไปจะเริ่มขัดด้วยกระดาษทรายขนาด 60 ถึง 120 กริต (#60-#120) และความเรียบหลังการตัดชิ้นทดสอบด้วยใบตัดอะแบรช์ฟจะเริ่มต้นด้วยกระดาษทรายขนาด 240 กริต หรือในการปรับระนาบผิวหลังการขึ้นเรือนด้วยเครื่องจักรกล ก็จะให้ความเรียบหลังการปรับแต่งไม่เท่ากัน เพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้ขนาดเม็ดกริต เริ่มต้นที่เหมาะสม

ในวัสดุชิ้นงานประเภทโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูминเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว ฯลฯ ที่มีค่าความแข็งต่ำการขัดจะต้องให้ผิวน้ำชิ้นงานเปลี่ยนรูปน้อยที่สุด ลำดับกระดาษทรายที่เหมาะสม คือ ขนาด 320 400 และ 600 เม็ดกริต ส่วนกลุ่มโลหะผสมที่ขึ้นรูปด้วยแรง (อะลูминเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิคอน) จะขัดผิวหยาบจนถึง 1,200 กริต การขัดผิวสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือในการหมุนกระดาษทราย หรือขัดผิวด้วยการนำชิ้นงานถูบนกระดาษทรายองพื้นด้วยกระจาก โดยขัดผิวไปทิศทางเดียวกันให้รอบขั้ดผิวใหม่มีทิศทางทำมุม 45 ถึง 90 องศา ของรอบขั้ดเดิม (แสดงตามรูปที่ 2-25) ควบคุมแรงกดให้สม่ำเสมอ แรงที่มากเกินไปอาจทำให้มีเศษวัสดุขัดผิวฝังในผิวชิ้นงาน โดยใช้เวลาในการขัดกระดาษทรายแต่ละเบอร์ประมาณหนึ่งถึงสองนาที หรือสังเกตจนปรากฏรอยขัดใหม่ขึ้นจนทั่วผิวน้ำชิ้นงาน

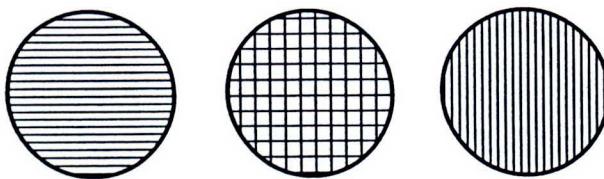


รูป 2-25 แสดงรอยขัดเก่าและรอยขัดใหม่

ข. การขัดผิวแบบละเอียด (polishing) ในการทดสอบทางโลหะวิทยาระดับมหภาค การเตรียมผิวโครงสร้างตัวอย่างด้วยกระดาษทรายตั้งแต่ขนาด 800 ถึง 1,200 กริต ที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะทำการวิเคราะห์ได้ ซึ่งขนาดของเบอร์กระดาษทรายยังมีค่าตัวเลขมาก ผิวขัดจะมีความละเอียดมากขึ้น แต่สำหรับในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างในระดับจุลภาคความละเอียดจากกระดาษทรายยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการอยู่ขีดข่วนจากการขัดยังจะปรากฏผ่านกล้องจุลทรรศน์อย่างชัดเจนเมื่อใช้กำลังขยายสูงขึ้น จึงต้องใช้ความเรียบของผิวต้องมีคุณภาพสูงมาก โดยการขัดมันผิวชิ้นทดสอบด้วยผงขัดให้มันที่เหมาะสมกับความแข็งของตัวอย่างทดสอบ ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่

ผงอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) และพงเพชร (diamond polishing) ซึ่งมีความแข็งสูงตามลำดับ ค่าความแข็ง สามารถใช้ขัดวัสดุได้ทุกชนิดในทางการค้ามีทั้งชนิดคริมและชนิดผงสมน้ำแบบขัด เปียกกับ ผ้าขัด (polishing cloths) ในลักษณะต่างๆ เช่น ผ้าขัดแบบขนสัน ผ้าขัดแบบขยาย การเลือกใช้งานในการขัดผิวนั้นในเบื้องต้นจะใช้ผงขัดที่มีขนาด 30 ถึง 3.0 ไมครอน แต่ในทางปฏิบัตินิยมใช้ขนาด 6.0 ไมครอน ที่ความเร็ว 150 ถึง 600 รอบต่อนาที โดยใช้ผ้าขัดขนสัน และการขัดผิวนั้นที่มีความเรียบสูงขึ้นขนาดของผงขัดจะใช้ขนาด 1.0 ถึง 0.05 ไมครอน กับผ้าขัดที่มีขนาดข่าวขึ้น ซึ่งเป็นการขัดผิวนั้นแบบละเอียดทางกล นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผิวชิ้นงานเรียบมันด้วยวิธีทางไฟฟ้าได้อีก

ในวัสดุชิ้นงานประเทโภโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีค่าความแข็งน้อย ในกรณีอะลูมิเนียมผสานที่เข้มรูปด้วยแรง ในการขัดผิวละเอียดที่ไม่ทำการกัดขึ้นรอยแบบสี ที่ไม่มีการเตรียมผิวด้วยไฟฟ้า เริ่มต้นด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ขนาด 6.0 ไมครอน ด้วยผ้าขัดสังเคราะห์แบบขยาย ตามด้วยผงขนาด 0.3 ไมครอน ด้วยผ้าฝ้าย สุดท้ายขัดมันด้วยสารเรขวนลดอัลกิกลิเก็กไซด์ (Si_2O_3) ด้วยผ้าสังเคราะห์แบบขนสัน หล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นน้ำในปริมาณน้อยๆ

2.12.6 การกัดขึ้นรอย (etching) เป็นกระบวนการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี ที่บริเวณผิวน้ำวัสดุที่ต้องการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา เพราะผิวของชิ้นงานที่ผ่านการขัดผิวเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะไม่ปรากฏภาพความแตกต่างในโครงสร้าง เนื่องจากการสะท้อนของแสงจากการตัดกระแทบที่พื้นผิวในแนวตั้งหากเท่ากันไม่เกิดการกระเจิงของแสง (แสดงตามรูปที่ 2-26) ความสว่างจึงสะท้อนกลับเท่ากัน เกิดเป็นภาพสว่าง (bright field) ไม่สามารถเห็นลักษณะของเกรนได้เนื่องจากเกรนในโครงสร้างโลหะมีความทนทานต่อกรดได้ไม่เท่ากัน เมื่อกัดด้วยกรดในระยะเวลาที่เหมาะสมบริเวณของเกรนหรือผิวน้ำจะมีความเรียบไม่เท่ากัน เมื่อแสงจากกล้องจุลทรรศน์ตกกระแทบในมุมตั้งฉาก บริเวณที่ถูกกรดกัดจะกระเจิงเป็นเงาดำ (dark field) จึงปรากฏเห็นความแตกต่างระหว่างสีขาวและดำผ่านกล้องจุลทรรศน์เป็นรอยของเกรนเกิดขึ้น การกัดขึ้นรอยที่เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการศึกษา ขึ้นอยู่กับกำลัง ขยายที่ใช้ตรวจสอบโครงสร้างแบ่งได้ สองระดับ คือ

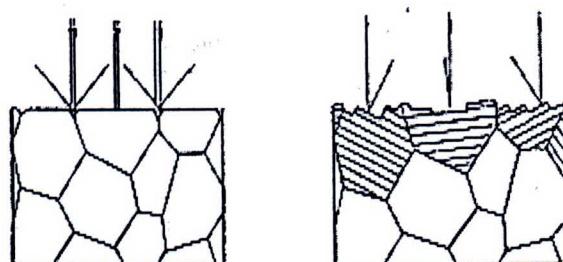

รูป 2-26 การสะท้อนแสงที่ตัดกระแทบตั้งฉากของและผิวเกรน [44]

ก. การกัดขึ้นร้อยระดับมหภาค (Macro etching) เป็นการกัดขึ้นร้อยที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในด้านการตรวจสอบสภาพอย่างเชื่อมสามารถใช้อุปกรณ์อื่นช่วยได้แต่เมื่อกำลังขยายตัวไม่เกิน 10 เท่า ลักษณะที่ปรากฏขึ้นได้แก่ ขนาดของเกรน อิทธิพลจากความร้อน สารมลทิน ความพรุน ซึ่งว่าง แนวการไหล รอยแตก ฯลฯ ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน ที่ช่วยให้แก้ปัญหาความเสียหาย ที่เกิดในกระบวนการผลิต เช่น การทดสอบงานเชื่อมโลหะ งานโลหะที่ผ่านกรรมวิธิทางความร้อน งานหล่อโลหะ และงานขึ้นรูปโลหะ ด้วยการตีเป็นตัน การกัดขึ้นร้อยที่ใช้ในอุตสาหกรรมห้องสำหรับตรวจสอบโครงสร้างมหภาคงานเชื่อมอะลูминيوم ผสมด้วยสารเคมี (แสดงตามตาราง 2-13)

ข. การกัดขึ้นร้อยระดับจุลภาค (Micro etching) เป็นการกัดขึ้นร้อย เพื่อทำให้โครงสร้างในระดับจุลภาคของชิ้นทดสอบปรากฏขึ้น ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายมากกว่า 10 เท่า หรือใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง (SEM) การกัดขึ้นร้อยลักษณะนี้ใช้สำหรับตรวจสอบหา รูปร่าง ขนาด การจัดเรียงตัว ในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างโลหะได้แก่ เฟส สารมลทิน รูพรุน ฯลฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จากผลกระทบทางความร้อน ทางกล และ ทางเคมีในชิ้นงาน มักใช้ในการศึกษาวิจัยโครงสร้างระดับสูงที่มีขั้นตอนการเตรียมผิวงานที่ละเอียดประณีตใช้เวลามากกว่างานตรวจสอบในระดับมหภาค ในการเตรียมผิวชิ้นทดสอบอาจใช้เทคนิคอื่น นอกจากขั้นตอนวิธีทางกลทั่วไป เช่น การขัดผิวละเอียดด้วยสารเคมี หรือ การขัดผิวละเอียดด้วยวิธีไฟฟ้า และในการกัดขึ้นร้อยก็สามารถกัดด้วยวิธีทางไฟฟ้าได้ในงานที่ต้องการคุณภาพสูงๆ ในรายที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะสูตรสารเคมีที่เหมาะสมกับการกัดขึ้นร้อยโครงสร้างจุลภาคอย่างเชื่อมอะลูминเนียมผสมจากหลายๆ สูตรเคมี (แสดงตามตารางที่ 2-14) การกัดขึ้นร้อยเพื่อแสดงโครงสร้างที่แท้จริงของชิ้นทดสอบ โดยอาศัยการเตรียมผิวชิ้นทดสอบอย่างมีคุณภาพ การกัดขึ้นร้อยที่เหมาะสมจะเลือกใช้สารเคมีพื้นฐานมากที่สุด และนิยมเลือกใช้วิธีการกัดขึ้นร้อยด้วยสารเคมี เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกกว่าเทคนิคอื่นๆ ในการใช้สารเคมีจำเป็นต้องศึกษาข้อควรระวังในการใช้งานให้เกิดความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ตาราง 2-13 สารเคมีกัดขึ้นร้อยระดับมหภาคงานเชื่อมอะลูминเนียมผสม [43]


สภาพผิว	สารกัดขึ้นร้อย	ข้อแนะนำ
ขัดผิวถึง 1200 grit	กรดไฮโดรคลอริก (HCl)	60 มล. เช่น หรือเช็ดผิวน้ำหน้าชิ้น
	กรดไนโตริก (HNO_3)	30 มล. งาน ด้วยสารกัดขึ้นร้อย
	กรดไฮโดรฟลูออริก 48% (HF)	15 มล.
	น้ำกลั่น	5 มล.

ตาราง 2-14 สารเคมีกัดขึ้นร่องระดับจุลภาคอะลูมิเนียมพสม [43]


สารกัดขึ้นร่อง	รายละเอียด
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น 10 มล.	เมื่อพสมแอลว่าให้ใช้งานทันทีโดยไม่เติมกรดไฮโดร-
กรดไนโตริก (HNO ₃) 30 มล.	คลอริก เป็นลำดับสุดท้าย แข็งหรือเข็คผิวน้ำขึ้น
น้ำกลั่น 20 มล.	งานที่อุณหภูมิห้อง 2-3 วินาที ล้างด้วยน้ำเย็น และ
กรดเฟอริกคลอไรด์ (FeCL ₃) 5 กรัม	ทำซ้ำได้หากผลลัพธ์ไม่ได้ตามต้องการ

2.12.7 กล้องจุลทรรศน์สำหรับโลหะ (Metal microscope) ในปัจจุบันเทคนิคการกัดขึ้นร่องเพื่อศึกษาโครงสร้างโลหะยังไม่ได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าไปจากอดีตที่ผ่านมา กnak เนื่องจากได้มีการพัฒนาไปในส่วนของกล้องจุลทรรศน์เข้าสู่ยุคที่มีเทคนิคการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง ซึ่งมีระบบถ่ายภาพด้วยกำลังขยายสูงให้ภาพที่มีความคมชัด ถึงแม้ชิ้นทดสอบตัวอย่างนั้นจะไม่ผ่านการกัดขึ้นร่องในระดับใดก็ตาม นอกจากนี้ยังมีระบบที่สามารถแยกไฟฟ้าของวัสดุได้จากค่าระดับพลังงาน หรือความยาวคลื่นจากอัตราการตอบสนองของชาตุ ถึงแม้จะสามารถทำให้ลดเวลาและขั้นตอนในการเตรียมโครงสร้างในเบื้องต้นลงได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะทั่วไป สำหรับการตรวจสอบ หรือควบคุมคุณภาพในเชิงอุตสาหกรรม เช่น ในการวิเคราะห์ทดสอบงานเขื่อมโลหะ มีความต้องการแค่เพียงหาคุณลักษณะเฉพาะโครงสร้างที่ถูกต้อง หรือสังเกตพฤติกรรมจากผลกระทบทางความร้อนที่เกิดขึ้นกับวัสดุ ซึ่งการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope: OM) ที่เพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชิ้นทดสอบได้ ข้อสำคัญในการเตรียมผิวชิ้นทดสอบและเตรียมสารเคมีพื้นฐานสำหรับการกัดขึ้นร่อง ต้องอาศัยทักษะความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน

กล้องจุลทรรศน์แบบแสง จะให้ความชัดลึกน้อยมาก การจับยึดตัวอย่างที่นำมาศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยผิวชิ้นงานตัวอย่างทดสอบจะต้องวางในตำแหน่งให้ตั้งฉากกับแนวสูนย์ของเลนส์กล้อง ซึ่งกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะนั้นจะมีความแตกจากกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป คือ การคลื่นแสงไปตกกระทบตั้งฉากกับผิวของชิ้นทดสอบจะให้ภาพสว่าง และคลื่นแสงที่ไปตกกระทบกับผิวชิ้นทดสอบแล้วสะท้อนกลับเป็นมุมอียงจะให้เงาหรือเกิดเป็นภาพมืด (แสดงตามรูปที่ 2-27) ซึ่งกล้องจะมีระบบปรับมุมทดลอง ให้เปลี่ยนภาพที่เกิดจากสว่างเป็นมืดหรือมืดเป็นสว่างได้ เช่นถ้าภาพที่ได้ส่วนใหญ่เป็นสีดำ การเปลี่ยนส่วนที่มีคล้ายเป็นส่วนที่สว่าง ทำให้เปรียบเทียบเห็นความแตกต่าง (แสดงตามรูปที่ 2-28) ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการสร้างให้ภาพมีความชัดลึก สีที่ผิวงานจะเป็นธรรมชาติเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับการมองแสงสีขาวทั่วไป

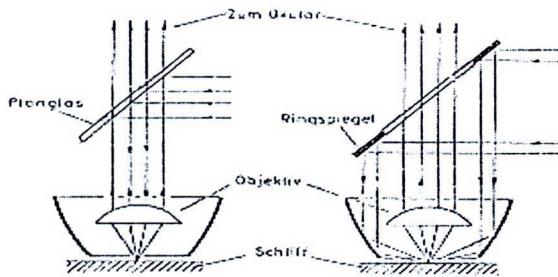

รูป 2-27 การหักเหของแสงจากกล้องจุลทรรศน์สำหรับโลหะ [44]

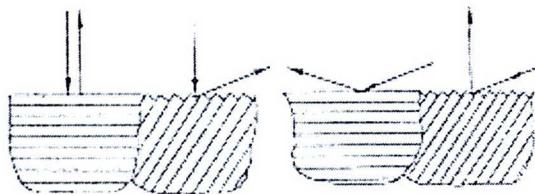

รูป 2-28 การสะท้อนแสงจากส่วนเป็นมีดและมีดเป็นสว่าง [44]

2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมเสียดทานแบบกวน เริ่มมีการศึกษาวิจัยขึ้นโดย บริษัท ล็อกฮีดมาต์ติน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอากาศยานมีความต้องการที่จะเชื่อมอะลูминเนียมผสม แทนการใช้วิธีข้ามดูดแบบเดิม จึงให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านนี้ โดย ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ กลินน์ อดัมส์ ที่ปรึกษาของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ ด็อกเตอร์ ไมเคิล สจั๊วต และด็อกเตอร์ โรเบิร์ต เรโนลด์ แห่งมหาวิทยาลัยอาคาซ่าที่ปรึกษา บริษัทกวนตัน ได้ประสบความสำเร็จและการเผยแพร่ผลการ วิจัยโดยสถาบัน TWI (The Welding Institute) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีของอังกฤษในปี ก.ศ. 1991 และได้มีการพัฒนาวิจัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน [1][3][12][11]

2.13.1 P. Cavaliere, G. Campnile, F. Panella, A. Squillace [49] ได้ทำการศึกษาผลกระทบของตัวแปรในการเชื่อมที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูминเนียมผสม 6056 ด้วยหัวกดเชื่อมที่มีสลักแกนหมุนกวนแบบทรงกระบอกปลายตัด บ่าให้ความมีน้ำดี ความแตกต่างกันสองขนาด คือ บ่าให้ความร้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14.0 มิลลิเมตร และขนาดความโดยของสลักแกนหมุนกวน 6.0 มิลลิเมตร มีความยาว 3.9 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมตัวอย่างหนา 4.0 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 500 800 และ 1,000 รอบต่อนาที ความเร็วการเชื่อม 40 56 และ 80 มิลลิเมตรต่อนาที เอียงหัวกดเชื่อม 3.0 องศา ทำการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและการต้านทานแรงดึง พบว่า แนวเชื่อมที่ใช้ความเร็วอบหมุนที่ 1,000 รอบต่อนาที และความเร็วในการเชื่อม 80 มิลลิเมตรต่อนาที ให้ผลด้านความแข็งแรงดีที่สุด ส่วนที่ความเร็วในการเชื่อม 56 มิลลิเมตรต่อนาที จะให้ผลในด้านความละเอียดของเกรนดีกว่าความเร็วในระดับอื่นๆ

2.13.2 บรรจัด ดอนเนตรงาม [20] ทำการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลรูปร่างของสลักแกนหมุนกวนสองแบบ คือ แบบทรงกระบอกปลายกลม และ แบบทรงกระบอกปลายตรงต่อคุณสมบัติทางกลในอะลูมิเนียมพสม 6063-T6 โดยเครื่องกัดโลหะแบบอัตโนมัติ ทำการทดลองเชื่อมตัวอย่างหนา 6.0 มิลลิเมตร นูนเอียง 0.0 และ 3.0 องศา ใช้ตัวแปรความเร็วรอบหมุนเชื่อมสามระดับ 500 1,000 และ 1,500 รอบต่อนาที ตัวแปรความเร็วการเชื่อมสี่ระดับ 100 300 500 และ 700 มิลลิเมตรต่อนาที พนว่า สลักแกนหมุนกวนแบบทรงกระบอกปลายกลม นูนเอียง 3.0 องศา ความเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาที ความเร็วการเชื่อม 700 มิลลิเมตรต่อนาที รอยเชื่อมให้ความสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุด มีค่าความด้านทานแรงดึงรอยเชื่อม 80.0 เปอร์เซ็นต์ ของวัสดุเดิม และมีค่าความแข็งตัวสุดที่ข้างแนวเชื่อม 55.0 VHN บริเวณกลางรอยเชื่อม 66.0VHN และที่บริเวณวัสดุเดิม 88.0 VHN ตำแหน่งรอยขาดเกิดที่บริเวณข้างแนวเชื่อมระหว่าง HAZ กับเนื้อวัสดุเดิม

2.13.3 อนุชา ขวัญสุข [50] ทำการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของสลักแกนหมุนกวนสองแบบ คือ แบบทรงกระบอกผิวเรียบ และแบบทรงกระบอกผิวเกลี่ยว ของอะลูมิเนียมพสม 6063-T1 ด้วยเครื่องกัดโลหะแบบอัตโนมัติทำการเชื่อมตัวอย่างหนา 6.0 มิลลิเมตร เอียงหัวกด เชื่อม 0.0 และ 3.0 องศา ที่ความเร็วรอบ 500 1,000 และ 1,500 รอบต่อนาที ความเร็วการเชื่อม 100 300 500 700 และ 900 มิลลิเมตรต่อนาที พนว่า สลักแกนหมุนกวนแบบทรงกระบอกผิวเรียบมูนเอียง 3.0 องศา ความเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาที ความเร็วการเชื่อม 300 มิลลิเมตรต่อนาที รอยเชื่อมให้ความแข็งแรงสูงสุด 163 MPa ส่วนสลักแกนหมุนกวนแบบผิวเกลี่ยวยรอยเชื่อมแข็งแรงสูงสุด 169 MPa และมีค่าความแข็งสูงกว่าวัสดุเดิม 69.4 ถึง 76.3 VHN

2.13.4 P.M.G.P. Moreira [51] ทำการศึกษาสมบัติทางกลและลักษณะโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมพสม 6061-T6 และ 6082-T6 ทำการเชื่อมตัวอย่างหนา 3.0 มิลลิเมตร ขนาดความโดยของบ่าให้ความร้อน 17.0 มิลลิเมตร ที่ความเร็วรอบ 1,120 รอบ/นาที ความเร็วการเชื่อม 224.0 มิลลิเมตรต่อนาที ทำการเอียงหัวเชื่อม 2.5 องศา วัสดุอะลูมิเนียม 6061 กับ 6082 เทียบกับการเชื่อมอะลูมิเนียม 6061 และ 6082 ปกติ พนว่ารอยเชื่อมอะลูมิเนียม 6061 กับ 6082 ให้ผลการด้านทานแรงดึง 218.6 MPa ไกล์เดียงกับ รอยเชื่อมอะลูมิเนียม 6061 มีค่าความด้านทานแรงดึง 221.3 MPa ส่วนรอยเชื่อมอะลูมิเนียม 6082 มีค่าความด้านทานแรงดึงสูงกว่า 231.6 MPa ค่าความแข็งของรอยเชื่อมอะลูมิเนียม 6061 กับ 6082 ที่ตำแหน่งความกว้างของบ่าให้ความร้อนกับอะลูมิเนียม 6082 จะให้ค่าตัวสุดที่ 58.0 VHN และรอยเชื่อมด้านอะลูมิเนียม 6061 จะมีค่าความแข็งสูงกว่า ที่ 68.0 VHN ซึ่งรอยเชื่อมกลุ่มตัวอย่างอื่น ค่าความแข็งบริเวณนี้จะสมดุลกัน ส่วนโครงสร้างทางจุลภาคอะลูมิเนียมกลุ่ม 6082 หรือ รอยเชื่อมบริเวณไกล์กับ 6082 จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนกว่า รอยเชื่อมของ 6061

2.12.5 K. Elangovan, V. Balasubramanian, and S. Babu, [15] ทำการศึกษาอิทธิพลของรูปร่างสลักแกนหมุนกวน และความโดยของบ่าให้ความร้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริเวณ HAZ บนอะลูมิเนียมพสม 6061 ด้วยลักษณะสลักแกนหมุนกวนห้าแบบ คือ แบบทรงกระบอกตัดตรง แบบทรงกระบอกผิวเกลียว แบบทรงกรวย แบบหน้าตัดสี่เหลี่ยม และแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ทำการเชื่อมบนตัวอย่างหนา 6.0 มิลลิเมตร ที่ความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อนาที ความเร็วการเชื่อม 75 มิลลิเมตรต่อนาที ขนาดความโดยของบ่าให้ความร้อน 15.0 18.0 และ 21.0 มิลลิเมตร ขนาดความโดยของสลักแกนหมุนกวน 6.0 มิลลิเมตร และมีความยาว 5.8 มิลลิเมตร พบว่าชิ้นงานที่เชื่อมด้วยสลักแกนหมุนกวนแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยม ที่ขนาดความโดยของบ่าให้ความร้อน 18.0 มิลลิเมตร ให้ความแข็งแรงของแนวเชื่อมดีที่สุด และเกิดสิ่งบกพร่องภายในแนวเชื่อมน้อยที่สุด