



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved



ภาคผนวก ก

รายละเอียดการจับเวลา ก่อนและหลังการปรับปรุง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ตาราง ก 2 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการพันลวด#2

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต winding #2																		
ขั้นตอนที่																		
ต่อหน่วยเวลา	Time (Sec.)										H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม		
1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th									
1	นำ Bobbin เสียบใส่หัว Shaft	@ 1 pcs.	3.25	3.09	3.49	3.4	3.24	3.54	3.30	3.58	3.24	3.36	3.58	3.09	0.49	3.35	0.15	4
2	ติดเทป 630F ยึดลวด 1 ชั้น	@ 1 pcs.	1.81	1.89	1.83	1.81	1.73	1.88	1.84	1.94	1.87	1.82	1.94	1.73	0.21	1.84	0.11	2
3	หยิบเทปติดลวด	@ 1 pcs.	1.58	1.52	1.67	1.59	1.67	1.54	1.42	1.57	1.55	1.47	1.67	1.42	0.25	1.56	0.16	4
4	หักจากลวดลงขา Pin no. 2	@ 1 pcs.	1.35	1.41	1.48	1.42	1.44	1.48	1.45	1.59	1.42	1.46	1.59	1.35	0.24	1.45	0.17	6
5	กดปุ่ม Reset ให้เป็นศูนย์	@ 1 pcs.	1.56	1.59	1.53	1.49	1.47	1.42	1.59	1.40	1.46	1.43	1.59	1.40	0.19	1.49	0.13	2
6	พันลวดชั้นที่ 1 4 รอบ	@ 1 pcs.	7.68	7.80	7.94	8.10	7.87	7.79	7.39	7.62	8.04	7.74	8.10	7.39	0.71	7.80	0.09	2
7	หยิบเทป	@ 1 pcs.	1.38	1.33	1.41	1.38	1.46	1.44	1.42	1.48	1.34	1.43	1.48	1.33	0.15	1.41	0.11	2
8	พันเทป630F 1 รอบ	@ 1 pcs.	6.99	6.83	6.31	6.62	6.84	6.71	6.93	6.61	6.41	6.37	6.99	6.31	0.68	6.66	0.10	2
9	หักจากจบลงขา 3	@ 1 pcs.	3.48	3.57	3.57	3.53	3.38	3.34	3.38	3.29	3.40	3.04	3.57	3.04	0.53	3.40	0.16	4
10	หยิบเทป	@ 1 pcs.	1.3	1.42	1.46	1.41	1.33	1.38	1.31	1.38	1.39	1.34	1.46	1.30	0.16	1.37	0.12	2
11	พันเทป 3.5 รอบ	@ 1 pcs.	6.82	6.79	6.63	6.62	6.35	6.01	6.27	6.88	6.48	6.68	6.88	6.01	0.87	6.55	0.13	4
12	หยิบลวด	@ 1 pcs.	2.99	3.52	3.14	3.08	3.29	3.32	3.19	3.15	3.28	3.17	3.52	2.99	0.53	3.21	0.16	4
13	พันลวดรอบขา 2 และ 3 2.5 รอบ	@ 1 pcs.	2.8	2.92	2.86	2.76	2.96	2.75	2.80	2.67	2.81	2.74	2.96	2.67	0.29	2.81	0.10	2
14	พันลวดที่ขา 8 และ 12 0.8 รอบ	@ 1 pcs.	8.86	8.42	8.82	8.97	8.73	8.38	8.92	8.56	8.51	8.40	8.97	8.38	0.59	8.66	0.07	2
15	ถอดงานออกจากหัว Shaft	@ 1 pcs.	1.25	1.36	1.39	1.31	1.33	1.30	1.32	1.36	1.29	1.41	1.41	1.25	0.16	1.33	0.12	2
16	นำงานมาเสียบ PCB	@ 1 pcs.	1.03	0.97	0.95	1.03	1.04	1.08	1.02	1.04	1.09	0.94	1.09	0.94	0.15	1.02	0.15	4
17	นำงานวางลงในถาดให้ครบตามจำนวน	@ 1 pcs.	0.94	0.86	0.84	0.82	0.81	0.86	0.85	0.87	0.87	0.84	0.94	0.81	0.13	0.86	0.15	4
			55.07	55.29	55.32	55.34	54.94	54.22	54.40	54.99	54.45	53.64	55.34	53.64	1.70	54.77	0.03	2

ตาราง ก 3 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการชุบดีบุก

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต Solder												
ขั้นตอนที่												
ต่อหน่วยเวลา	Time (Sec.)											
	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th		
1	หยิบงานออกงานถาด#1	@ 1 pcs.	1.29	1.23	1.24	1.27	1.39	1.28	1.21	1.27	1.37	1.17
2	จุ่มแกนขดลวด # 1 จุ่มลงในถาด Flux	@ 1 pcs.	0.75	0.85	0.82	0.82	0.84	0.85	0.83	0.87	0.89	0.87
3	นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder	@ 1 pcs.	1.42	1.58	1.68	1.56	1.49	1.57	1.48	1.47	1.43	1.48
4	หยิบงานออกงานถาด#2	@ 1 pcs.	0.83	0.89	0.86	0.87	0.98	0.89	0.82	0.86	0.87	0.85
5	จุ่มแกนขดลวด # 2 จุ่มลงในถาด Flux	@ 1 pcs.	0.84	0.81	0.87	0.87	0.85	0.98	0.86	0.87	0.81	0.83
6	นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder	@ 1 pcs.	0.81	0.89	0.82	0.76	0.75	0.86	0.84	0.81	0.84	0.83
7	กดปุ่มเพื่อให้เครื่อง Solder ทำงาน	@ 1 pcs.	6.81	6.80	6.86	6.81	6.86	6.85	6.83	6.87	6.84	6.89
8	หยิบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder #	@ 1 pcs.	0.81	0.78	0.72	0.74	0.73	0.75	0.77	0.79	0.75	0.72
9	ตรวจการชุบ Solder # 1	@ 1 pcs.	15.89	15.62	15.42	15.16	15.53	15.29	15.76	17.67	15.43	15.57
10	หยิบแปรงสำหรับปัด Solder # 1	@ 1 pcs.	0.42	0.46	0.46	0.43	0.48	0.49	0.47	0.48	0.46	0.43
11	ปัด Solder ที่ขดลวด	@ 1 pcs.	10.23	10.89	10.28	10.38	10.64	10.49	10.43	10.59	10.42	10.67
12	เก็บแปรงปัดขดลวด	@ 1 pcs.	0.69	0.65	0.64	0.68	0.69	0.65	0.63	0.61	0.68	0.63
13	นำงานไปวางไว้ในถาด	@ 1 pcs.	0.63	0.68	0.64	0.69	0.64	0.65	0.63	0.62	0.69	0.67
14	หยิบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder #	@ 1 pcs.	1.45	1.48	1.42	1.49	1.44	1.48	1.44	1.52	1.42	1.33
15	ตรวจการชุบ Solder # 2	@ 1 pcs.	12.36	12.5	12.78	12.72	12.54	13.42	13.21	12.35	12.25	12.73
16	หยิบแปรงสำหรับปัด Solder # 2	@ 1 pcs.	0.61	0.62	0.68	0.62	0.67	0.60	0.68	0.62	0.64	0.66
17	ปัด Solder ที่ขดลวด	@ 1 pcs.	9.25	9.29	9.49	9.45	9.48	9.47	9.71	9.50	9.87	9.45
18	เก็บแปรงปัดขดลวด	@ 1 pcs.	0.49	0.44	0.42	0.46	0.48	0.44	0.47	0.43	0.47	0.45
19	นำงานไปวางไว้ในถาด	@ 1 pcs.	0.88	0.89	0.9	0.83	0.85	0.81	0.84	0.86	0.85	0.88
			66.46	67.35	67.00	66.61	67.33	67.82	67.91	69.06	66.98	67.11

H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1.39	1.17	0.22	1.27	0.17	6
0.89	0.75	0.14	0.84	0.17	6
1.68	1.42	0.26	1.52	0.17	6
0.98	0.82	0.16	0.87	0.18	6
0.98	0.81	0.17	0.86	0.20	7
0.89	0.75	0.14	0.82	0.17	6
6.89	6.80	0.09	6.84	0.01	2
0.81	0.72	0.09	0.76	0.12	2
17.67	15.16	2.51	15.73	0.16	4
0.49	0.42	0.07	0.46	0.15	4
10.89	10.23	0.66	10.50	0.06	2
0.69	0.61	0.08	0.66	0.12	2
0.69	0.62	0.07	0.65	0.11	2
1.52	1.33	0.19	1.45	0.13	3
13.42	12.25	1.17	12.69	0.09	2
0.68	0.60	0.08	0.64	0.13	3
9.87	9.25	0.62	9.50	0.07	2
0.49	0.42	0.07	0.46	0.15	4
0.90	0.81	0.09	0.86	0.10	2
69.06	66.46	2.60	67.36	0.04	2

ตาราง ก 4 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการประกอบขดลวด

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต Dispenser	
ขั้นตอนที่	
ต่อหน่วยเวลา	Time (Sec.)
	1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th
1หยิบงานออกงานถาด	@ 1 pcs.1.291.231.241.271.391.281.211.271.371.17
2หยิบ Ferrite core ชั้นที่ 1 เตรียมทำงาน	@ 1 pcs.6.696.726.856.296.296.936.505.616.726.42
3นำ ferrite core ชั้นที่ 1 ไปหยอดกาว ชั้นที่1	@ 1 pcs.3.673.513.423.393.783.823.913.683.483.63
4หยิบ Ferrite core ชั้นที่ 2 เตรียมหยอดกาว	@ 1 pcs.3.523.813.463.943.813.423.843.923.483.84
5ประกบ Ferrite core ที่ 2 และ1	@ 1 pcs.10.4810.3710.7910.7110.4910.9010.3310.2810.4210.58
6ตรวจสอบการประกบ Ferrite core	@ 1 pcs.6.196.276.216.256.296.316.286.606.316.29
7นำงานไปวางในถาด	@ 1 pcs.0.810.850.910.860.860.820.840.830.870.83
8รอกาวแห้ง	@ 1 pcs.8.058.058.058.058.058.058.058.058.058.05
	40.7040.8140.9340.7640.9641.5340.9640.2440.7040.81

H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1.39	1.17	0.22	1.27	0.17	6
6.93	5.61	1.32	6.50	0.20	7
3.91	3.39	0.52	3.63	0.14	3
3.94	3.42	0.52	3.70	0.14	3
10.90	10.28	0.62	10.54	0.06	2
6.60	6.19	0.41	6.30	0.06	2
0.91	0.81	0.10	0.85	0.12	2
8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	2
41.53	40.24	1.29	40.84	0.03	2

ตาราง ก 5 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการตรวจสอบความเหนียว

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต inductance		Time (Sec.)																
ขั้นตอนที่		ต่อหน่วยเวลา	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1	หยิบงานออกงานถาด	@ 1 pcs.	1.69	1.80	1.68	1.72	1.69	1.54	1.63	1.52	1.49	1.53	1.80	1.49	0.31	1.63	0.19	7
2	หยิบชิ้นงานเสียบเข้ากับ Jig Tester	@ 1 pcs.	2.65	2.58	2.48	2.39	2.42	2.44	2.49	2.47	2.51	2.64	2.65	2.39	0.26	2.51	0.10	2
3	กดปุ่ม Test	@ 1 pcs.	0.34	0.37	0.34	0.36	0.35	0.33	0.32	0.34	0.30	0.31	0.37	0.30	0.07	0.34	0.21	8
4	Tester ตรวจสอบชิ้นงาน	@ 1 pcs.	4.3	4.2	4.32	4.21	4.33	4.23	4.19	3.53	4.16	4.15	4.33	3.53	0.80	4.16	0.19	7
5	หยิบชิ้นงานออกจาก tester และ นำงานไปวางในถาด	@ 1 pcs.	2.10	2.39	2.27	2.46	2.34	2.37	2.39	2.27	2.37	2.28	2.46	2.10	0.36	2.32	0.15	4
			11.08	11.34	11.09	11.14	11.13	10.91	11.02	10.13	10.83	10.91	11.34	10.13	1.21	10.96	0.11	2

ตาราง ก 6 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต WI		Time (Sec.)																
ขั้นตอนที่		ต่อหน่วยเวลา	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1	หยิบงานออกงานถาด	@ 1 pcs.	1.69	1.80	1.68	1.62	1.59	1.54	1.49	1.74	1.69	1.58	1.80	1.49	0.31	1.64	0.19	7
2	หยิบชิ้นงานเสียบเข้ากับ Jig Tester	@ 1 pcs.	0.78	0.75	0.7	0.73	0.79	0.76	0.75	0.74	0.71	0.73	0.79	0.70	0.09	0.74	0.12	2
3	กดปุ่ม Test	@ 1 pcs.	0.35	0.32	0.30	0.34	0.35	0.32	0.34	0.34	0.33	0.32	0.35	0.30	0.05	0.33	0.15	4
4	Tester ตรวจสอบชิ้นงาน	@ 1 pcs.	8.84	8.73	8.89	8.81	8.71	8.64	8.90	8.5	8.97	8.56	8.97	8.50	0.47	8.76	0.05	2
5	หยิบชิ้นงานออกจาก testerและ นำงานไปวางในถาด	@ 1 pcs.	1.57	1.59	1.53	1.67	1.65	1.59	1.57	1.53	1.56	1.64	1.67	1.53	0.14	1.59	0.09	2
			13.23	13.19	13.10	13.17	13.09	12.85	13.05	12.85	13.26	12.83	13.26	12.83	0.43	13.06	0.03	2

ตาราง ก 7 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการประทับตราผลิตภัณฑ์

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต Stamping		
ขั้นตอนที่		
ต่อหน่วยเวลา		
1	หยิบงานออกงานถาด	@ 1 pcs.
2	หยิบงานเข้าเสียบ Jig Stamp	@ 1 pcs.
3	หยิบไม้ Stemp	@ 1 pcs.
4	นำไม้ Stamp จุ่มหมึก และ ประทับที่ชิ้นงาน	@ 1 pcs.
5	ตรวจสอบจุด Mark	@ 1 pcs.
6	นำงานบรรจุกล่อง	@ 1 pcs.

Time (Sec.)									
1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
1.84	1.73	1.87	1.78	1.85	1.81	1.77	1.74	1.82	1.71
1.64	1.71	1.73	1.68	1.62	1.69	1.71	1.52	1.82	1.72
1.16	1.04	1.06	1.14	1.15	1.19	1.16	1.22	1.15	1.19
2.88	2.82	2.76	2.84	2.93	2.94	2.87	2.92	2.99	2.59
1.65	1.73	1.93	1.60	1.72	1.61	1.82	1.87	1.77	1.72
0.83	0.87	0.84	0.86	0.82	0.85	0.75	0.82	0.75	0.84
10.00	9.90	10.19	9.90	10.09	10.09	10.08	10.09	10.30	9.77

H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1.87	1.71	0.16	1.79	0.09	2
1.82	1.52	0.30	1.68	0.18	6
1.22	1.04	0.18	1.15	0.16	4
2.99	2.59	0.40	2.85	0.14	3
1.93	1.60	0.33	1.74	0.19	7
0.87	0.75	0.12	0.82	0.15	4
10.30	9.77	0.53	10.04	0.05	2

ตาราง ก 8 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการตรวจสอบด้วยสายตา

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต VI		
ขั้นตอนที่		
1	หยิบงานออกจากกล่อง	หยิบงานออกจากกล่อง
2	ตรวจสอบการ Solder	ตรวจสอบการ Solder
3	ตรวจสอบสภาพภายนอก	ตรวจสอบสภาพภายนอก
4	ทดสอบการเสียบ PCB	ทดสอบการเสียบ PCB
5	นำงานบรรจุกล่อง	นำงานบรรจุกล่อง
6	เขียนเอกสาร Production Sheet	เขียนเอกสาร Production Sheet

Time (Sec.)									
1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
1.29	1.20	1.13	1.16	1.24	1.17	1.27	1.37	1.24	1.36
10.73	10.64	10.62	10.36	10.37	10.3	10.28	10.26	10.42	10.23
6.20	6.51	6.30	6.31	6.47	6.32	6.48	6.38	6.37	6.45
2.24	2.44	2.45	2.50	2.48	2.43	2.38	2.29	2.27	2.36
0.78	0.84	0.73	0.77	0.81	0.72	0.83	0.85	0.73	0.83
5.40	5.36	5.46	5.59	5.50	5.54	5.32	5.29	5.61	5.63
26.64	26.99	26.69	26.69	26.87	26.48	26.56	26.44	26.64	26.86

H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1.37	1.13	0.24	1.24	0.19	7
10.73	10.23	0.50	10.42	0.05	2
6.51	6.20	0.31	6.38	0.05	2
2.50	2.24	0.26	2.38	0.11	2
0.85	0.72	0.13	0.79	0.16	4
5.63	5.29	0.34	5.47	0.06	2
26.99	26.44	0.55	26.69	0.02	2

ตาราง ก 9 แสดงรอบการจับเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

แสดงรอบการจับเวลาก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

No.	ขั้นตอน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Time	Avg Time	MAX	Mix	R	R/X	จำนวนครั้งที่ต้องจับเวลา
1	การพันลวด#1	82.96	83.442	82	83.2	80.96	81.78	81.71	83.21	81.9	81.07	822.232	82.2232	83.442	80.96	2.482	0.030	2
2	การพันลวด#2	55.07	55.29	55.32	55.34	54.94	54.22	54.4	54.99	54.45	53.64	547.66	54.766	55.34	53.64	1.7	0.031	2
3	ชุบตีบูก	66.46	67.35	67.00	66.61	67.33	67.82	67.91	69.06	66.98	67.11	673.63	67.363	69.06	66.46	2.6	0.039	2
4	หยอดกาว	40.70	40.81	40.93	40.76	40.96	41.53	40.96	40.24	40.70	40.81	408.402	40.8402	41.53	40.24	1.29	0.032	2
5	ตรวจสอบความเหนียว	11.08	11.34	11.09	11.14	11.13	10.91	11.02	10.13	10.83	10.91	109.58	10.958	11.34	10.13	1.21	0.110	2
6	ตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า	13.23	13.19	13.1	13.17	13.09	12.85	13.05	12.85	13.26	12.83	130.62	13.062	13.26	12.83	0.43	0.033	2
7	ประทับตราผลิตภัณฑ์	10	9.9	10.19	9.9	10.09	10.09	10.08	10.09	10.3	9.77	100.41	10.041	10.3	9.77	0.53	0.053	2
8	ตรวจสอบคุณภาพ	26.64	26.99	26.687	26.69	26.87	26.48	26.56	26.44	26.64	26.86	266.857	26.6857	26.99	26.44	0.55	0.021	2

ตาราง ก 10 แสดงเวลาปกติก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

แสดงเวลาปกติก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

No.	ขั้นตอน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Avg Time	Rating Factor								Rating	Normal Time
													Skill	scale	Effort	scale	Condition	scale	Consistency	scale		
1	การพันลวด#1	82.96	83.442	82	83.2	80.96	81.78	81.71	83.21	81.9	81.07	82.2232	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	108.53
2	การพันลวด#2	55.07	55.29	55.32	55.34	54.94	54.22	54.4	54.99	54.45	53.64	54.766	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	72.29
3	ชุบตีบูก	66.46	67.35	67.00	66.61	67.33	67.82	67.91	69.06	66.98	67.11	67.363	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	88.92
4	หยอดกาว	40.70	40.81	40.93	40.76	40.96	41.53	40.96	40.24	40.70	40.81	40.8402	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	53.91
5	ตรวจสอบความเหนียว	11.08	11.34	11.09	11.14	11.13	10.91	11.02	10.13	10.83	10.91	10.958	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	14.46
6	ตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า	13.23	13.19	13.1	13.17	13.09	12.85	13.05	12.85	13.26	12.83	13.062	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	17.24
7	ประทับตราผลิตภัณฑ์	10	9.9	10.19	9.9	10.09	10.09	10.08	10.09	10.3	9.77	10.041	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	13.25
8	ตรวจสอบคุณภาพ	26.64	26.99	26.687	26.69	26.87	26.48	26.56	26.44	26.64	26.86	26.6857	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	35.23

ตาราง ก 11 แสดงเวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

No.	ขั้นตอน	Normal Time	Allowance Time	Standard Time
1	การพันลวด#1	108.53	10%	119.39
2	การพันลวด#2	72.29	10%	79.52
3	ชุบตีบูก	88.92	10%	97.81
4	หยอดกาว	53.91	10%	59.30
5	ตรวจสอบความเหนียวน้ำ	14.46	10%	15.91
6	ตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า	17.24	10%	18.97
7	ประทับตราผลิตภัณฑ์	13.25	10%	14.58
8	ตรวจสอบคุณภาพ	35.23	10%	38.75
รวม				444.22

ตาราง ก 12 แสดงรอบการจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการพันลวด

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต winding		Time (Sec.)										H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม	
ขั้นตอนที่		ต่อหน่วยเวลา	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th						
1	นำ Bobbin เสียบใส่หัว Shaft	@ 1 pcs.	3.42	3.34	3.52	3.28	3.52	3.43	3.24	3.44	3.51	3.42	3.52	3.24	0.28	3.41	0.08	2
2	หยิบเทปติดลวด	@ 1 pcs.	1.32	1.4	1.38	1.34	1.36	1.39	1.35	1.31	1.39	1.28	1.40	1.28	0.12	1.35	0.09	2
3	ติดเทป 560S ยึดลวด 1 ชั้น	@ 1 pcs.	1.47	1.52	1.46	1.48	1.63	1.49	1.52	1.65	1.48	1.42	1.65	1.42	0.23	1.51	0.15	4
4	หักจากลวดลงขา Pin no. 8	@ 1 pcs.	1.89	1.83	1.86	1.84	1.81	1.46	1.84	1.79	1.85	1.84	1.89	1.46	0.43	1.80	0.24	10
5	กดปุ่ม Reset ให้เป็นศูนย์	@ 1 pcs.	1.89	1.93	1.81	1.75	1.74	1.84	1.83	1.73	1.78	1.77	1.93	1.73	0.20	1.81	0.11	2
6	พันลวดชั้นที่ 1 จำนวน 17 รอบ	@ 1 pcs.	9.86	9.54	9.74	9.43	9.46	9.57	9.38	9.57	9.44	9.67	9.86	9.38	0.48	9.57	0.05	2
7	หยิบเทป	@ 1 pcs.	0.58	0.58	0.55	0.54	0.48	0.52	0.53	0.52	0.58	0.51	0.58	0.48	0.10	0.54	0.19	7
8	พันเทป 1 รอบ	@ 1 pcs.	9.81	9.65	9.87	9.64	9.55	9.67	9.33	9.54	9.52	9.51	9.87	9.33	0.54	9.61	0.06	2
9	พันลวดชั้นที่ 2 จำนวน 13 รอบ	@ 1 pcs.	8.53	8.64	8.56	8.53	8.92	8.54	8.54	8.48	8.32	8.44	8.92	8.32	0.60	8.55	0.07	2
10	หยิบเทป	@ 1 pcs.	0.68	0.7	0.74	0.65	0.63	0.78	0.72	0.69	0.78	0.71	0.78	0.63	0.15	0.71	0.21	8
11	พันเทป 1 รอบ	@ 1 pcs.	6.78	6.82	6.74	6.88	6.52	6.68	6.42	6.81	6.77	6.84	6.88	6.42	0.46	6.73	0.07	2
12	พันลวดชั้นที่ 3 จำนวน 20 รอบ	@ 1 pcs.	7.48	7.2	7.74	7.53	7.42	7.58	7.57	7.49	7.66	7.58	7.74	7.20	0.54	7.53	0.07	2
13	.พันเทป 1 รอบ	@ 1 pcs.	6.74	6.32	6.29	6.37	6.51	6.33	6.37	6.44	6.51	6.64	6.74	6.29	0.45	6.45	0.07	2
14	พันลวดชั้นที่ 4 จำนวน 10 รอบ	@ 1 pcs.	10.17	10.84	10.24	10.75	10.63	10.54	10.48	10.63	10.93	10.74	10.93	10.17	0.76	10.60	0.07	2
15	หยิบเทป	@ 1 pcs.	0.72	0.75	0.78	0.76	0.68	0.72	0.75	0.73	0.72	0.73	0.78	0.68	0.10	0.73	0.14	3
16	ติดเทป 560S รองจากจม	@ 1 pcs.	1.78	1.83	1.79	1.84	1.89	1.59	1.66	1.63	1.67	1.83	1.89	1.59	0.30	1.75	0.17	6
17	หักจากลวดลงขา 12	@ 1 pcs.	0.99	0.97	0.89	0.95	0.93	0.96	0.92	0.97	1.01	0.94	1.01	0.89	0.12	0.95	0.13	3
18	หยิบเทป	@ 1 pcs.	0.73	0.78	0.77	0.75	0.79	0.77	0.74	0.76	0.80	0.77	0.80	0.73	0.07	0.77	0.09	2
19	พันเทป 630 F 2 รอบ	@ 1 pcs.	4.84	4.35	4.78	4.56	4.63	4.71	4.39	4.83	4.91	4.63	4.91	4.35	0.56	4.66	0.12	2
20	หยิบเทปติดลวด	@ 1 pcs.	1.38	1.42	1.37	1.36	1.4	1.35	1.34	1.43	1.36	1.41	1.43	1.34	0.09	1.38	0.07	2
21	หักจากลวดลงขา Pin no. 2	@ 1 pcs.	1.58	1.67	1.55	1.71	1.63	1.68	1.49	1.56	1.46	1.42	1.71	1.42	0.29	1.58	0.18	6
22	พันลวดชั้นที่ 1 4 รอบ	@ 1 pcs.	7.23	7.38	7.41	7.28	7.25	7.62	7.93	7.65	7.39	7.68	7.93	7.23	0.70	7.48	0.09	2
23	หยิบเทป	@ 1 pcs.	0.98	0.93	0.88	0.97	0.95	0.92	0.96	0.95	0.97	0.89	0.98	0.88	0.10	0.94	0.11	2
24	พันเทป630F 1 รอบ	@ 1 pcs.	6.84	6.62	6.73	6.37	6.48	6.52	6.38	6.32	6.22	6.83	6.84	6.22	0.62	6.53	0.09	2
25	หักจากจบลำขา 3	@ 1 pcs.	3.42	3.25	3.83	3.92	3.80	3.25	3.84	3.74	3.75	3.77	3.92	3.25	0.67	3.66	0.18	6
26	หยิบเทป	@ 1 pcs.	0.74	0.72	0.73	0.74	0.77	0.79	0.71	0.72	0.71	0.73	0.79	0.71	0.08	0.74	0.11	2
27	พันเทป 3.5 รอบ	@ 1 pcs.	6.78	6.84	6.86	6.91	6.68	6.84	6.72	6.63	6.36	6.47	6.91	6.36	0.55	6.71	0.08	2
28	หยิบลวด	@ 1 pcs.	2.52	2.48	2.58	2.53	2.55	2.54	2.51	2.52	2.54	2.48	2.58	2.48	0.10	2.53	0.04	2
29	พันลวดรอบขา 2 และ 3 2.5 รอบ	@ 1 pcs.	2.94	2.75	2.83	2.74	2.69	2.75	2.62	2.97	2.83	2.53	2.97	2.53	0.44	2.77	0.16	4
30	พันลวดที่ขา 8 และ 12 0.8 รอบ	@ 1 pcs.	8.43	8.97	8.53	8.83	8.84	8.68	8.41	8.53	8.38	8.38	8.97	8.38	0.59	8.60	0.07	2
31	ถอดงานออกจากหัว Shaft	@ 1 pcs.	1.25	1.33	1.29	1.42	1.28	1.37	1.41	1.32	1.40	1.38	1.42	1.25	0.17	1.35	0.13	3
32	นำงานมาเสียบ PCB	@ 1 pcs.	1.3	1.22	1.41	1.35	1.44	1.51	1.43	1.32	1.39	1.48	1.51	1.22	0.29	1.39	0.21	8
33	นำงานวางลงในถาด	@ 1 pcs.	0.94	0.85	0.857	0.86	0.89	0.81	0.95	0.87	0.86	0.91	0.95	0.81	0.14	0.88	0.16	4
			126.01	125.42	126.37	125.86	125.75	125.20	124.28	125.54	125.25	125.63	126.37	124.28	2.09	125.53	0.02	

ตาราง ก 13 แสดงรอบการจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการชุบดีบุก

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต Solder			Time (Sec.)										H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
ขั้นตอนที่		ต่อหน่วยเวลา	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th						
1	หยิบงานออกงานถาด	@2 pcs.	1.34	1.42	1.36	1.33	1.37	1.36	1.31	1.28	1.29	1.24	1.42	1.24	0.18	1.33	0.14	3
2	จุ่มแกนขดลวดลงในถาด Flux	@2 pcs.	0.75	0.83	0.87	0.89	0.91	0.87	0.82	0.82	0.87	0.88	0.91	0.75	0.16	0.85	0.19	7
3	นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder	@2 pcs.	1.64	1.7	1.63	1.68	1.66	1.61	1.63	1.62	1.6	1.63	1.70	1.60	0.10	1.64	0.06	2
4	กดปุ่มเพื่อให้เครื่อง Solder ทำงาน	@2 pcs.	6.81	6.86	6.88	6.87	6.82	6.81	6.85	6.84	6.83	6.89	6.89	6.81	0.08	6.85	0.01	2
5	หยิบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder	@2 pcs.	0.96	0.92	0.94	0.95	0.98	1.00	0.92	0.93	0.98	0.93	1.00	0.92	0.08	0.95	0.08	2
6	ตรวจการชุบ Solder	@2 pcs.	20.57	21.64	20.59	20.34	20.46	20.13	20.83	20.47	20.67	20.65	21.64	20.13	1.51	20.64	0.07	2
7	ปัด Solder ที่ขดลวด#1	@2 pcs.	9.36	9.45	9.52	9.62	9.33	9.44	9.32	9.37	9.46	9.51	9.62	9.32	0.30	9.44	0.03	2
8	ปัด Solder ที่ขดลวด#2	@2 pcs.	9.22	9.34	9.41	9.47	9.36	9.40	9.44	9.48	9.50	9.43	9.50	9.22	0.28	9.41	0.03	2
9	นำงานไปวางไว้ในถาด	@2 pcs.	1.03	1.08	1.10	1.12	1.14	1.15	1.18	1.12	1.10	1.11	1.18	1.03	0.15	1.11	0.13	3
			51.68	53.24	52.30	52.27	52.03	51.77	52.30	51.93	52.30	52.27	53.24	51.68	1.56	52.21	0.03	2

ตาราง ก 14 แสดงรอบการจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนการประกอบขวดสด

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต Dispenser		
ขั้นตอนที่		
ต่อหน่วยเวลา		
1st		
2nd		
3rd		
4th		
5th		
6th		
7th		
8th		
9th		
10th		
1	หยิบงานออกงานถาด	@ 1 pcs.
2	หยิบ Ferrite core ชั้นที่ 1 เตรียมทำงาน	@ 1 pcs.
3	นำ ferrite core ชั้นที่ 1 ไปหยอดถาด ชั้นที่1	@ 1 pcs.
4	หยิบ Ferrite core ชั้นที่ 2 เตรียมหยอดถาด	@ 1 pcs.
5	ประกบ Ferrite core ที่ 2 และ1	@ 1 pcs.
6	ตรวจสอบการประกบ Ferrite core	@ 1 pcs.
7	นำงานไปวางในถาด	@ 1 pcs.
8	รอภาวแห้ง	@ 1 pcs.

ตาราง ก 15 แสดงรอบการจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนตรวจสอบความเหนียวนำ ค่าทางไฟฟ้า ประทับตราผลิตภัณฑ์

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต inductance+WI+Stamp									
ขั้นตอนที่									
ต่อหน่วยเวลา									
1	หยิบงานออกจากถาด	@ 1 pcs.							
2	หยิบชิ้นงานเสียบเข้ากับ Jig Tester	@ 1 pcs.							
3	กดปุ่ม Test	@ 1 pcs.							
4	Tester ตรวจสอบชิ้นงาน	@ 1 pcs.							
5	หยิบชิ้นงานเสียบเข้ากับ Jig Tester	@ 1 pcs.							
6	กดปุ่ม Test	@ 1 pcs.							
7	Tester ตรวจสอบชิ้นงาน	@ 1 pcs.							
8	หยิบชิ้นงานออกจาก tester และ นำงานเข้าเสียบ Jig Stamp	@ 1 pcs.							
9	หยิบไม้ Stamp	@ 1 pcs.							
10	นำไม้ Stamp จุ่มหมึก และ ประทับที่ชิ้นงาน	@ 1 pcs.							
11	ตรวจสอบจุด Mark	@ 1 pcs.							
12	นำงานบรรจุกล่อง	@ 1 pcs.							
Time (Sec.)									
1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th
1.79	1.83	1.81	1.77	1.75	1.63	1.73	1.81	1.72	1.78
2.56	2.58	2.54	2.51	2.65	2.51	2.38	2.67	2.69	2.73
0.32	0.31	0.34	0.32	0.34	0.33	0.32	0.35	0.34	0.37
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
2.54	2.51	2.56	2.58	2.53	2.51	2.54	2.59	2.56	2.50
0.34	0.31	0.36	0.35	0.38	0.32	0.34	0.31	0.33	0.38
8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
1.63	1.71	1.67	1.75	1.81	1.65	1.72	1.84	1.72	1.73
1.15	1.17	1.13	1.20	1.14	1.12	1.18	1.27	1.30	1.39
2.76	2.84	2.92	2.71	2.50	2.92	2.87	2.88	2.76	2.75
1.74	1.80	1.77	1.72	1.64	1.83	1.76	1.73	1.81	1.74
0.87	0.83	0.89	0.82	0.86	0.80	0.85	0.79	0.81	0.86
28.70	28.89	28.99	28.73	28.60	28.62	28.69	29.24	29.04	29.23

H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1.83	1.63	0.20	1.76	0.11	2
2.73	2.38	0.35	2.58	0.14	3
0.37	0.31	0.06	0.33	0.18	6
4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	2
2.59	2.50	0.09	2.54	0.04	2
0.38	0.31	0.07	0.34	0.20	2
8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	2
1.84	1.63	0.21	1.72	0.12	2
1.39	1.12	0.27	1.21	0.22	8
2.92	2.50	0.42	2.79	0.15	4
1.83	1.64	0.19	1.75	0.11	2
0.89	0.79	0.10	0.84	0.12	2
29.24	28.60	0.64	28.87	0.02	2

ตาราง ก 16 แสดงรอบการจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตขั้นตอนตรวจสอบด้วยสายตา

แผนภูมิกระบวนการขั้นตอนการผลิต VI	
ขั้นตอนที่	
ต่อหน่วยเวลา	Time (Sec.)
	1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th
1หยิบงานออกจากกล่อง	@ 1 pcs.1.291.201.131.161.241.171.271.371.241.36
2ตรวจสอบการ Solder	@ 1 pcs.10.7310.6410.6210.3610.3710.310.2810.2610.4210.23
3ตรวจสอบสภาพภายนอก	@ 1 pcs.6.206.516.306.316.476.326.486.386.376.45
4ทดสอบการเสียบ PCB	@ 1 pcs.2.242.442.452.502.482.432.382.292.272.36
5นำงานบรรจุกล่อง	@ 1 pcs.0.780.840.730.770.810.720.830.850.730.83
6เขียนเอกสาร Production Sheet	@ 1 pcs.5.405.365.465.595.505.545.325.295.615.63
	26.6426.9926.6926.6926.8726.4826.5626.4426.6426.86

H	L	R	Avg X	R/Avg X	จำนวนที่ จับเวลา เพิ่ม
1.37	1.13	0.24	1.24	0.19	7
10.73	10.23	0.50	10.42	0.05	2
6.51	6.20	0.31	6.38	0.05	2
2.50	2.24	0.26	2.38	0.11	2
0.85	0.72	0.13	0.79	0.16	4
5.63	5.29	0.34	5.47	0.06	2
26.99	26.44	0.55	26.69	0.02	2

ตาราง ก 17 แสดงรอบการจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

แสดงรอบการจับเวลาหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

No.	ขั้นตอน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Time	Avg Time	MAX	Min	R	R/X	จำนวนครั้งที่ต้องจับเวลา
1	การพันลวด	126.01	125.42	126.367	125.86	125.75	125.2	124.28	125.54	125.25	125.63	1255.307	125.5307	126.367	124.28	2.087	0.017	2
2	ชุบตีบูก	51.68	53.24	52.3	52.27	52.03	51.77	52.3	51.93	52.3	52.27	522.09	52.209	53.24	51.68	1.56	0.030	2
3	หยอดกาว	40.70	40.81	40.93	40.76	40.96	41.53	40.96	40.24	40.70	40.81	408.402	40.8402	41.53	40.24	1.29	0.032	2
4	ตรวจสอบความเหนียว +ตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า +ประทับตราผลิตภัณฑ์	28.7	28.89	28.99	28.73	28.6	28.62	28.69	29.24	29.04	29.23	288.73	28.873	29.24	28.6	0.64	0.022	2
5	ตรวจสอบคุณภาพ	26.64	26.99	26.687	26.69	26.87	26.48	26.56	26.44	26.64	26.86	266.857	26.6857	26.99	26.44	0.55	0.021	2

ตาราง ก 18 แสดงเวลาปกติหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

แสดงเวลาปกติหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

No.	ขั้นตอน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Avg Time	Rating Factor								Rating	Normal Time
													Skill	scale	Effort	scale	Condition	scale	Consistency	scale		
1	การพันลวด	126.01	125.42	126.367	125.86	125.75	125.2	124.28	125.54	125.25	125.63	125.5307	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	165.70
2	ชุบตีบูก	51.68	53.24	52.3	52.27	52.03	51.77	52.3	51.93	52.3	52.27	52.209	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	68.92
3	หยอดกาว	40.70	40.81	40.93	40.76	40.96	41.53	40.96	40.24	40.70	40.81	40.8402	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	53.91
4	ตรวจสอบความเหนียว +ตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า +ประทับตราผลิตภัณฑ์	28.7	28.89	28.99	28.73	28.6	28.62	28.69	29.24	29.04	29.23	28.873	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	38.11
5	ตรวจสอบคุณภาพ	26.64	26.99	26.687	26.69	26.87	26.48	26.56	26.44	26.64	26.86	26.6857	A1	0.15	B1	0.1	B	0.04	B	0.03	1.32	35.23

ตาราง ก 19 แสดงเวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

แสดงเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

No.	ขั้นตอน	Normal Time	Allowance Time	Standard Time
1	การพันลวด	165.70	10%	182.27
2	ชุบดีบุก	68.92	10%	75.81
3	หยอดกาว	53.91	10%	59.30
4	ตรวจสอบความเหนียวน้ำ	38.11	10%	41.92
5	ตรวจสอบคุณภาพ	35.23	10%	38.75
รวม				398.05



ภาคผนวก ข

รายละเอียดแผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) ก่อนการปรับปรุง			
Process Chart : Winding # 1			
วิธีเดิม วิธีที่นำเสนอ	แบบคน แบบวัสดุ	สรุปผล	
		วิธีเดิม	วิธีที่เสนอ
		ความแตกต่าง	
		การทำงาน	15
		การเคลื่อนที่	6
		การตรวจสอบ	0
		การคอย	0
		การเก็บรักษา	0
		ระยะทาง (เมตร)	2
		เวลา (วินาที)	82.22

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	คำอธิบายการทำงาน
	3.36	● → □ D ▽	นำ Bobbin เสียบใส่หัว Shaft
0.2	1.78	○ → □ D ▽	หีบเทปติดลวด
	1.50	● → □ D ▽	ติดเทป 560S ยึดลวด 1 ชั้น
	1.80	● → □ D ▽	หักลวดลงขา Pin no. 8
	1.84	● → □ D ▽	กดปุ่ม Reset ให้เป็นศูนย์
	9.50	● → □ D ▽	พันลวดชั้นที่ 1 จำนวน 17 รอบ
0.2	0.90	○ → □ D ▽	หีบเทป
	9.60	● → □ D ▽	พันเทป 1 รอบ
	8.66	● → □ D ▽	พันลวดชั้นที่ 2 จำนวน 13 รอบ
0.2	0.92	○ → □ D ▽	หีบเทป
	6.65	● → □ D ▽	พันเทป 1 รอบ
	7.46	● → □ D ▽	พันลวดชั้นที่ 3 จำนวน 20 รอบ
	6.45	● → □ D ▽	พันเทป 1 รอบ
	10.61	● → □ D ▽	พันลวดชั้นที่ 4 จำนวน 10 รอบ
0.2	0.83	○ → □ D ▽	หีบเทป
	1.66	● → □ D ▽	ติดเทป 560S รองฉากจบ
	0.95	● → □ D ▽	หักลวดลงขา 12
0.2	1.05	○ → □ D ▽	หีบเทป
	4.53	● → □ D ▽	พันเทป 630 F 2 รอบ
	1.35	● → □ D ▽	ถอดงานออกจากหัว Shaft
0.5	0.84	○ → □ D ▽	นำงานวางลงในถาดให้ครบตามจำนวน

ภาพ ข1 แผนภูมิกระบวนการผลิตการพันลวด 1 ก่อนการปรับปรุง

แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) ก่อนการปรับปรุง																																			
Process Chart : WI Tester																																			
■ วิธีเดิม □ แบบคน □ วิธีที่นำเสนอ □ แบบวัสดุ		สรุปผล <table> <tr> <th></th><th>วิธีเดิม</th><th>วิธีที่เสนอ</th><th>ความแตกต่าง</th></tr> <tr> <td>การทำงาน</td><td>○</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>การเคลื่อนที่</td><td>➡</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>การตรวจสอบ</td><td>□</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>การคอย</td><td>D</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>การเก็บรักษา</td><td>▽</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>ระยะทาง (เมตร)</td><td>1.8</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>เวลา (วินาที)</td><td>13.06</td><td></td><td></td></tr> </table>			วิธีเดิม	วิธีที่เสนอ	ความแตกต่าง	การทำงาน	○	2		การเคลื่อนที่	➡	3		การตรวจสอบ	□	0		การคอย	D	0		การเก็บรักษา	▽	0		ระยะทาง (เมตร)	1.8			เวลา (วินาที)	13.06		
	วิธีเดิม	วิธีที่เสนอ	ความแตกต่าง																																
การทำงาน	○	2																																	
การเคลื่อนที่	➡	3																																	
การตรวจสอบ	□	0																																	
การคอย	D	0																																	
การเก็บรักษา	▽	0																																	
ระยะทาง (เมตร)	1.8																																		
เวลา (วินาที)	13.06																																		
ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	คำอธิบายการทำงาน																																
0.5	1.64	○ ➡ □ D ▽	หยิบงานออกงานถาด																																
0.3	0.74	○ ➡ □ D ▽	หยิบชิ้นงานเสียบเข้ากับ Jig Tester																																
	0.33	● ➡ □ D ▽	กดปุ่ม Test																																
	8.76	● ➡ □ D ▽	Tester ตรวจสอบชิ้นงาน																																
1	1.59	○ ➡ □ D ▽	หยิบชิ้นงานออกจาก tester และ นำงานไปวางในถาด																																

ภาพ ข6 แผนภูมิกระบวนการผลิตการตรวจสอบทางไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง

วิธีเดิม

แบบคน

วิธีที่นำเสนอ

แบบวัสดุ

สรุปผล

	วิธีเดิม	วิธีที่เสนอ	ความแตกต่าง	
การทำงาน	○	28	23	-5
การเคลื่อนที่	⇒	10	10	0
การตรวจสอบ	□	0	0	0
การคอย	□	0	0	0
การเก็บรักษา	▽	0	0	0
ระยะทาง (เมตร)		2.4	2.3	-0.1
เวลา (วินาที)		136.99	125.6	11.38

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	คำอธิบายการทำงาน
	2.27	● ⇒ □ □ ▽	นำ Bobbin เสียบใต้หัว Shaft
0.2	1.42	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทปติดลวด
	1.51	● ⇒ □ □ ▽	ติดเทป 560S ชีตลวด 1 ชั้น
	1.48	● ⇒ □ □ ▽	หักจากลวดลงขา Pin no. 8
	0.96	● ⇒ □ □ ▽	กดปุ่ม Reset ให้เป็นศูนย์
0.2	9.28	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดชั้นที่ 1 จำนวน 17 รอบ
	1.1	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทป
	6.71	● ⇒ □ □ ▽	พันเทป 1 รอบ
	7.9	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดชั้นที่ 2 จำนวน 13 รอบ
0.2	1.26	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทป
	5.93	● ⇒ □ □ ▽	พันเทป 1 รอบ
	6.99	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดชั้นที่ 3 จำนวน 20 รอบ
	4.84	● ⇒ □ □ ▽	พันเทป 1 รอบ
0.2	7.19	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดชั้นที่ 4 จำนวน 10 รอบ
	0.98	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทป
	3.76	● ⇒ □ □ ▽	ติดเทป 560S รองฉากจบ
	1.19	● ⇒ □ □ ▽	หักจากลวดลงขา 12
0.2	1.34	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทป
	4.78	● ⇒ □ □ ▽	พันเทป 630 F 2 รอบ
	1.51	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทปติดลวด
	1.48	● ⇒ □ □ ▽	หักจากลวดลงขา Pin no. 2
0.2	7.93	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดชั้นที่ 1 4 รอบ
	1.54	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทป
	6.3	● ⇒ □ □ ▽	พันเทป 630 F 1 รอบ
	4.07	● ⇒ □ □ ▽	หักจากจบลงขา 3
0.2	1.55	○ ⇒ □ □ ▽	หีบเทป
	6.32	● ⇒ □ □ ▽	พันเทป 3.5 รอบ
	2.64	○ ⇒ □ □ ▽	หีบลวด
	2.4	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดรอบขา 2 และ 3 2.5 รอบ
0.5	8.69	● ⇒ □ □ ▽	พันลวดที่ขา 8 และ 12 0.8 รอบ
	1.2	● ⇒ □ □ ▽	ถอดงานออกจากหัว Shaft
	1.18	● ⇒ □ □ ▽	นำงานมาเสียบ PCB
	0.9	○ ⇒ □ □ ▽	นำงานวางลงในถาดให้ครบตามจำนวน

ภาพ ข9 แผนภูมิกระบวนการผลิตการพันลวดหลังการปรับปรุง

แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) หลังการปรับปรุง				
Process Chart : Dispenser				
วิธีเดิม วิธีที่นำเสนอ แบบคน แบบวัสดุ	สรุปผล			
		วิธีเดิม	วิธีที่เสนอ	ความแตกต่าง
การทำงาน	○	2	2	0
การเคลื่อนที่	⇒	5	5	0
การตรวจสอบ	□	1	1	0
การคอย	D	1	1	0
การเก็บรักษา	▽	0	0	0
ระยะทาง (เมตร)		2.1	2.1	0
เวลา (วินาที)		43.4	43.4	0

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	คำอธิบายการทำงาน
0.5	1.272	○ ⇒ □ D ▽	หยิบงานออกจากถาด
0.3	6.502	○ ⇒ □ D ▽	หยิบ Ferrite core ชั้นที่ 1 เตรียมทำงาน
	3.629	● ⇒ □ D ▽	นำ ferrite core ชั้นที่ 1 ไปหยอดกาว ชั้นที่1
0.3	3.704	● ⇒ □ D ▽	หยิบ Ferrite core ชั้นที่ 2 เตรียมหยอดกาว
	10.535	● ⇒ □ D ▽	ประกบ Ferrite core ที่ 2 และ1
	6.3002	○ ⇒ ■ D ▽	ตรวจสอบการประกบ Ferrite core
0.5	0.848	○ ⇒ □ D ▽	นำงานไปวางในถาด
	8.05	○ ⇒ □ ■ ▽	รอกาวแห้ง
0.5	2.549	○ ⇒ □ D ▽	นำงานไปรอ Process ต่อไป

ภาพ ข11 แผนภูมิกระบวนการผลิตการหยอดกาวหลังการปรับปรุง

แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) หลังการปรับปรุง				
Process Chart : Visual Inspection				
□ วิธีเดิม ■ วิธีที่นำเสนอ □ แบบคน □ แบบวัสดุ	สรุปผล			
		วิธีเดิม	วิธีที่เสนอ	ความแตกต่าง
การทำงาน	○	2	1	-1
การเคลื่อนที่	⇒	3	3	0
การตรวจสอบ	□	2	3	1
การคอย	D	0	0	0
การเก็บรักษา	▽	0	0	0
ระยะทาง (เมตร)		2.6	2.6	0
เวลา (วินาที)		61.53	61.53	0

ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์	คำอธิบายการทำงาน
0.3	1.24	○ ⇒ □ D ▽	หยิบงานออกจากกล่อง
	10.42	○ ⇒ ■ D ▽	ตรวจสอบการ Solder
	6.38	○ ⇒ ■ D ▽	ตรวจสอบสภาพภายนอก
	2.38	○ ⇒ ■ D ▽	ทดสอบการเสียบ PCB
0.3	0.79	○ ⇒ □ D ▽	นำงานบรรจุกล่อง
	5.47	● ⇒ □ D ▽	เขียนเอกสาร Production Sheet
2	34.85	○ ⇒ □ D ▽	ส่งให้แผนก QA

ภาพ ข13 แผนภูมิกระบวนการผลิตการตรวจสอบด้วยสายตาหลังการปรับปรุง



ภาคผนวก ค

รายละเอียดแผนภูมิวิเคราะห์การทำงานมือซ้ายและขวา

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

LEFT-HAND / RIGHT-HAND CHART

SUMMARY

	PRESENT		PROPOSED		DIFFERENCE	
	LH	RH	LH	RH	LH	RH
OPERATIONS	2	3				
TRANSPORTS	4	10				
INSPECTIONS	0	2				
DELAYS	13	6				
STORAGES	0	0				
DISTANCE (cm)	1.2	5.0				

CHARTED BY / DATE

PAGE ____ OF ____

OPERATION

DETAILS OF

OPERATOR

 _____ PRESENT METHOD
 _____ PROPOSED METHOD

REMARKS

LEFT HAND	DISTANCE	OPERATION	TRANSPORT	INSPECT	DELAY	OPERATION	TRANSPORT	INSPECT	DELAY	DISTANCE	RIGHT HAND
2 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.30	2 หีบงานออกงานถาด#1
3 ว้าง		○ → □	■	● → □	■	○ → □	■	○ → □	■		3 จุ่มแกนขดลวด# 1 จุ่มลงในถาด Flux
4 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.45	4 นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder
5 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.30	5 หีบงานออกงานถาด#2
6 ว้าง		○ → □	■	● → □	■	○ → □	■	○ → □	■		6 .จุ่มแกนขดลวด# 2 จุ่มลงในถาด Flux
7 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.45	7 นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder
8 ว้าง		○ → □	■	● → □	■	○ → □	■	○ → □	■		8 กดปุ่มเพื่อให้เครื่อง Solder ทำงาน
9 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.30	9 หีบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder # 1
10 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		10 ตรวจสอบการชุบ Solder # 1
11 หีบแปรงสำหรับปิด Solder # 1	0.30	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		11 Hold
12 ปิด Solder ที่ขดลวด		● → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		12 Hold
13 เก็บแปรงปิดขดลวด	0.30	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		13 Hold
14 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.45	14 นำงานไปวางไว้ในถาด
15 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.30	15 หีบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder # 2
16 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		16 ตรวจสอบการชุบ Solder # 2
17 หีบแปรงสำหรับปิด Solder # 2	0.30	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		17 Hold
18 ปิด Solder ที่ขดลวด		● → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		18 Hold
19 เก็บแปรงปิดขดลวด	0.30	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		19 Hold
20 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	0.45	20 นำงานไปวางไว้ในถาด
21 ว้าง		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	2.00	21 นำงานส่งไปยัง Precess ต่อไป
22		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		
23		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		
24		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		
25		○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■	○ → □	■		

ภาพ ค1 แผนภูมิมือซ้ายและมือขวากระบวนการผลิตการชุบดินก่อนการปรับปรุง

LEFT-HAND / RIGHT-HAND CHART

SUMMARY

	PRESENT		PROPOSED		DIFFERENCE	
	LH	RH	LH	RH	LH	RH
OPERATIONS	2	3	2	3	0	0
TRANSPORTS	4	10	5	5	1	-5
INSPECTIONS	0	2	1	1	1	-1
DELAYS	13	6	2	2	-11	-4
STORAGES	0	0	0	0	0	0
DISTANCE (cm)	1.2	5.6	0.9	2.7	-0	-3

CHARTED BY / DATE

PAGE ____ OF ____

OPERATION

DETAILS OF

OPERATOR

 _____ PRESENT METHOD
 _____ PROPOSED METHOD

REMARKS

LEFT HAND	DISTANCE	OPERATION	TRANSPORT	INSPECT	DELAY	OPERATION	TRANSPORT	INSPECT	DELAY	DISTANCE	RIGHT HAND
2 หีบงานออกงานถาด#1	0.3	○ →	□	□	D	○ →	□	□	D	0.3	2 หีบงานออกงานถาด#2
3 จุ่มแกนขดลวด# 1 จุ่มลงในถาด Flux		● →	□	□	D	● →	□	□	D		3 จุ่มแกนขดลวด# 2 จุ่มลงในถาด Flux
4 นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder	0.3	○ →	□	□	D	○ →	□	□	D	0.3	4 นำขดลวดเสียบที่ Jig Solder
5 วาง		○ →	□	□	D	● →	□	□	D		5 กดปุ่มเพื่อให้เครื่อง Solder ทำงาน
6 หีบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder # 1	0.3	○ →	□	□	D	○ →	□	□	D	0.3	6 หีบแกนขดลวดออกจาก Jig Solder # 2
7 ตรวจสอบการชุบ Solder # 1		○ →	■	□	D	○ →	■	□	D		7 ตรวจสอบการชุบ Solder # 2
8 ปิด Solder ที่ขดลวด		● →	□	□	D	○ →	□	□	D		8 Hold
9 Hold		○ →	□	□	D	● →	□	□	D		9 ปิด Solder ที่ขดลวด
10 นำงานไปวางไว้ในถาด		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D	0.3	10 นำงานไปวางไว้ในถาด
11		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D	1.5	11 นำงานส่งไปยัง Precess ต่อไป
12		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		12
13		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		13
14		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		14
15		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		15
16		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		16
17		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		17
18		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		18
19		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		19
20		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		20
21		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		21
22		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		22
23		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		23
24		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		24
25		○ →	□	□	D	○ →	□	□	D		25

ภาพ ค2 แผนภูมิมือซ้ายและมือขวากระบวนการผลิตการชุบดินุกหลังการปรับปรุง



ภาคผนวก ง


รายละเอียดแผนภูมิวิเคราะห์การทำงานคนและเครื่องจักร

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

MAN-MACHINE CHART (2 MACHINE)

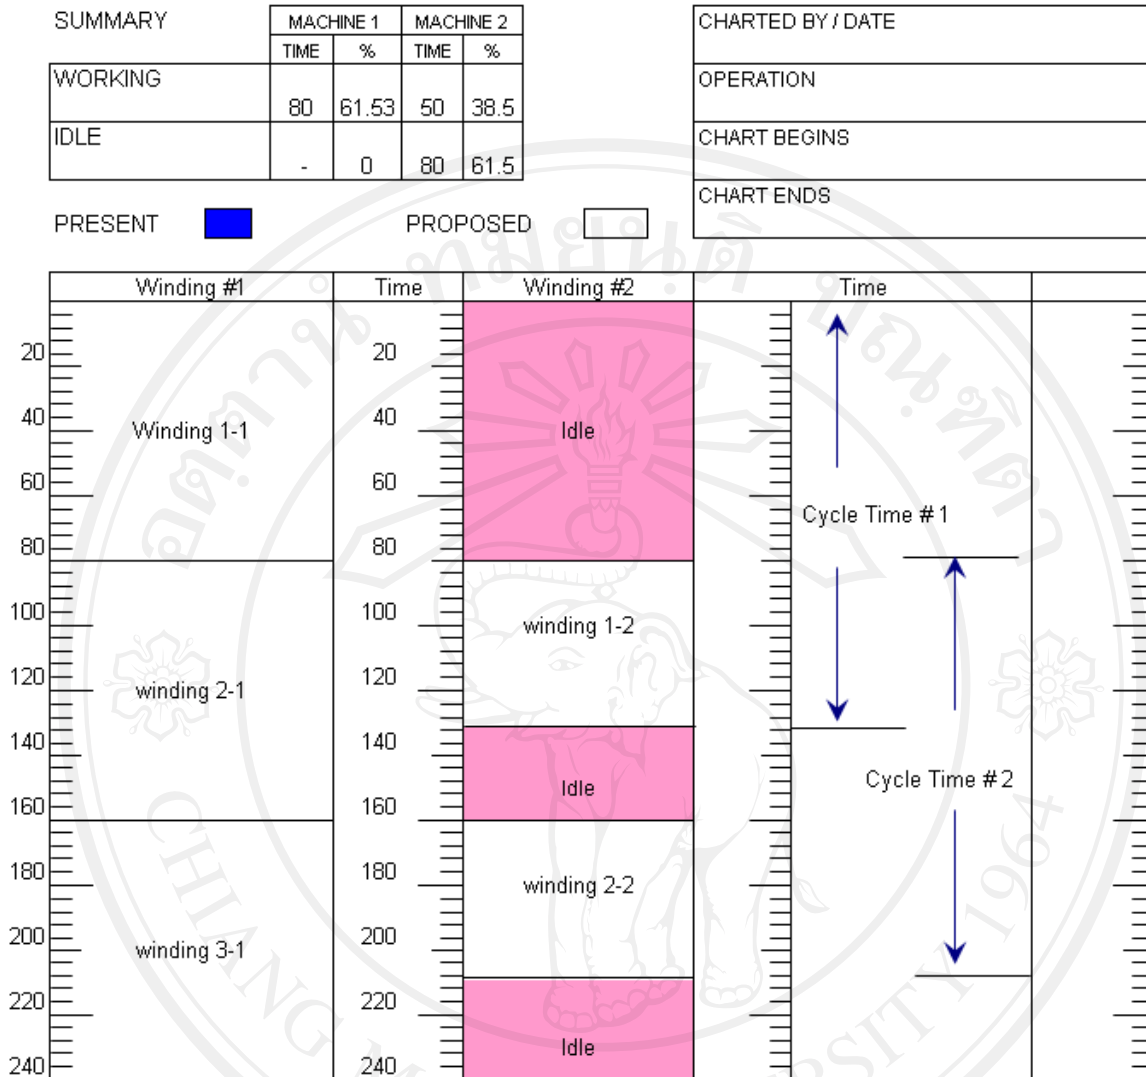

ภาพ ง1 แผนภูมิการทำงานคนและเครื่องจักรกระบวนการผลิตการพันลวดก่อนการปรับปรุง

MAN-MACHINE CHART (1 OPR - 1 MACHINE)

SUMMARY	MAN		MACHINE 1			
	TIME	%	TIME	%		
WORKING	120	100%				
IDLE	0	0%				

PRESENT


PROPOSED

CHARTED BY / DATE

OPERATION

CHART BEGINS

CHART ENDS

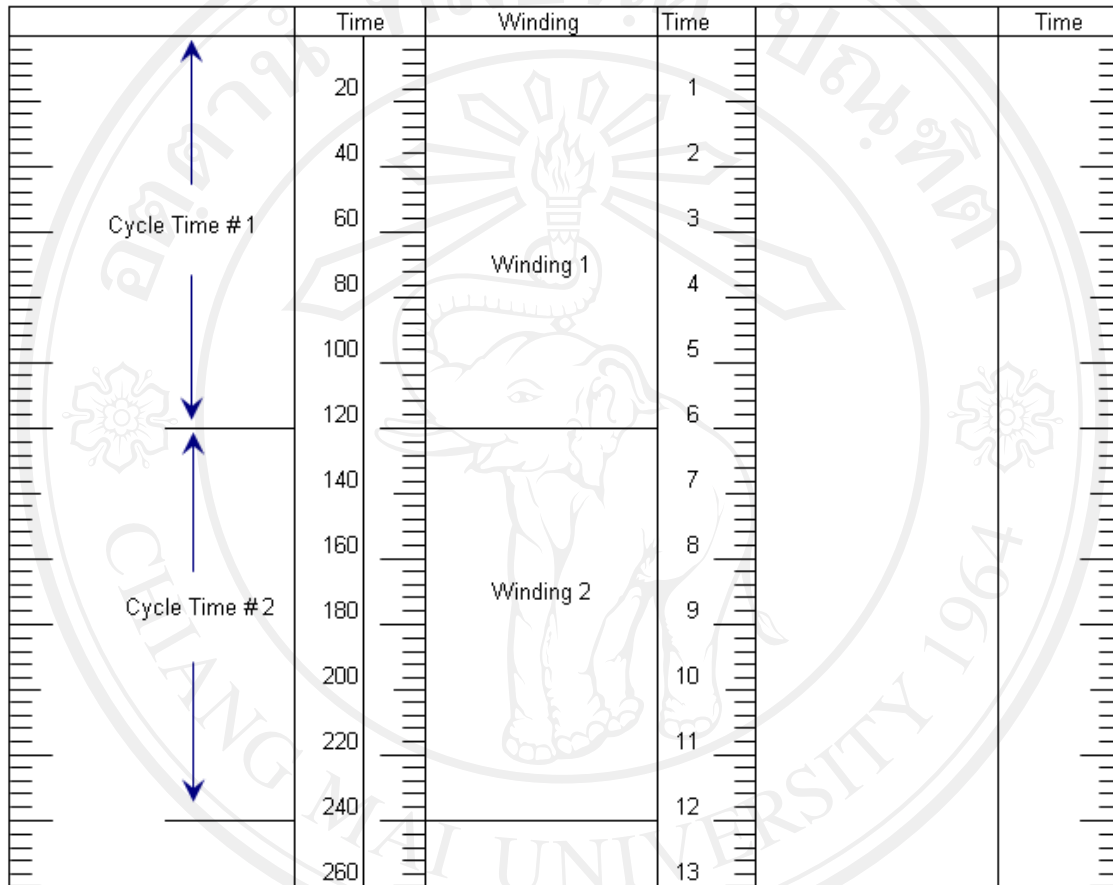

ภาพ ง2 แผนภูมิการทำงานคนและเครื่องจักรกระบวนการผลิตการพันลวดหลังการปรับปรุง


MAN-MACHINE CHART (1 OPR - 1 MACHINE)

SUMMARY	MAN		MACHINE 1		MACHINE 2		CHARTED BY / DATE
	TIME	%	TIME	%	TIME	%	
WORKING	6	55%	11	100%			Miss Luck T.
IDLE	5	45%	0	0%			OPERATION
							Baking
							CHART BEGINS
							8.00 AM
							CHART ENDS

PRESENT



PROPOSED

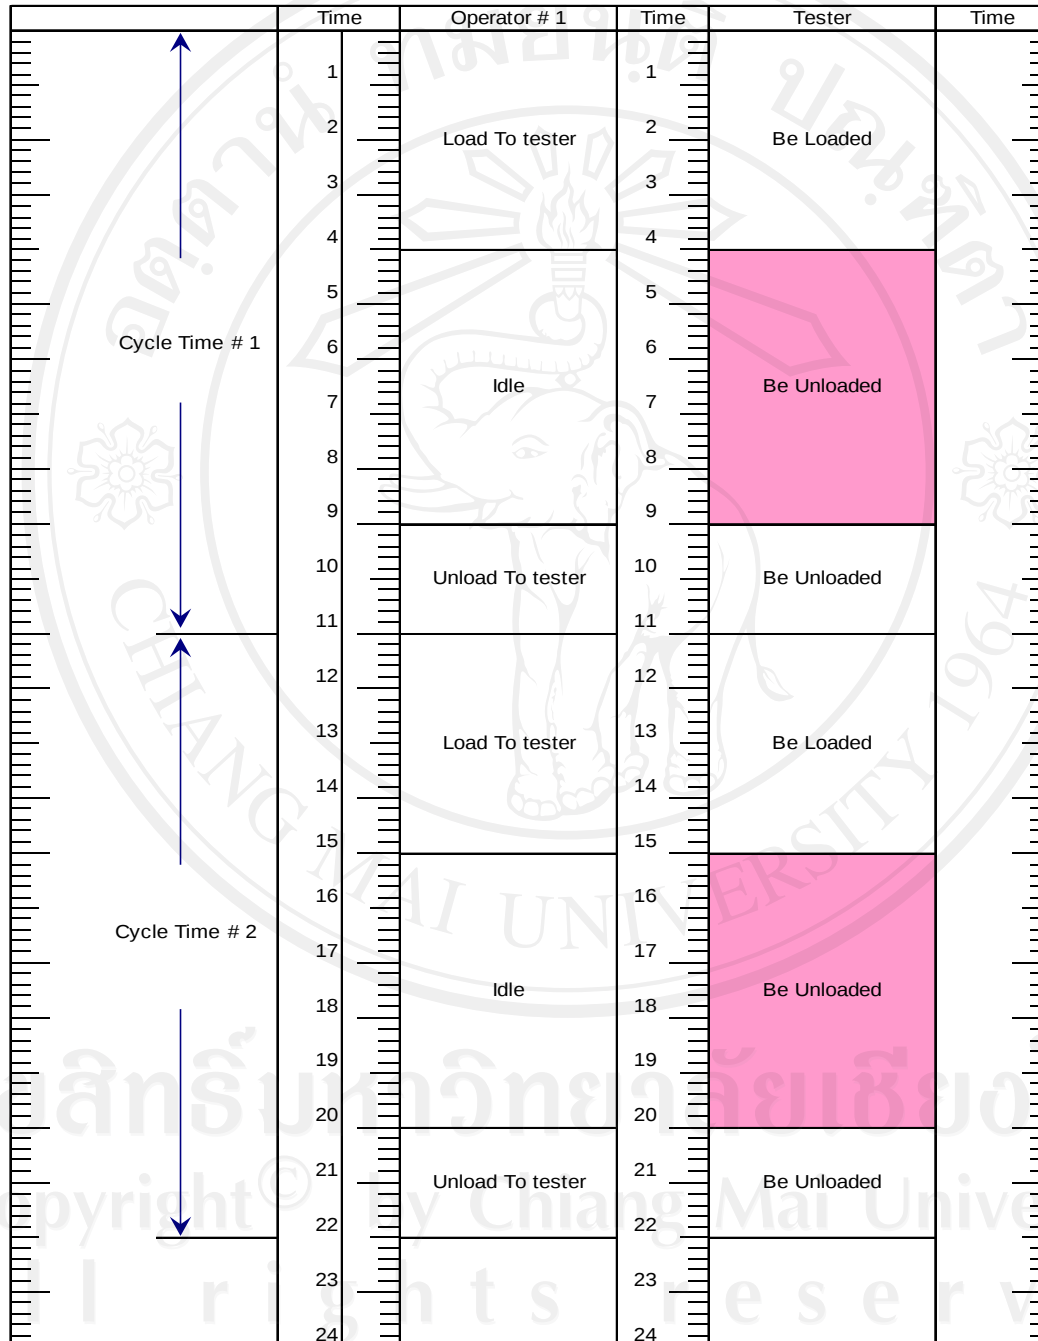

ภาพ ง3 แผนภูมิการทำงานคนและเครื่องจักรกระบวนการผลิตการตรวจสอบความเหนียวน้ำ

ก่อนการปรับปรุง


MAN-MACHINE CHART (1 OPR - 1 MACHINE)

SUMMARY	MAN		MACHINE 1		MACHINE 2		CHARTED BY / DATE
	TIME	%	TIME	%	TIME	%	
WORKING	5	35%	14	100%			Miss Luck T.
IDLE	9	64%	0	0%			OPERATION
							Baking
							CHART BEGINS
							8.00 AM
							CHART ENDS

PRESENT



PROPOSED

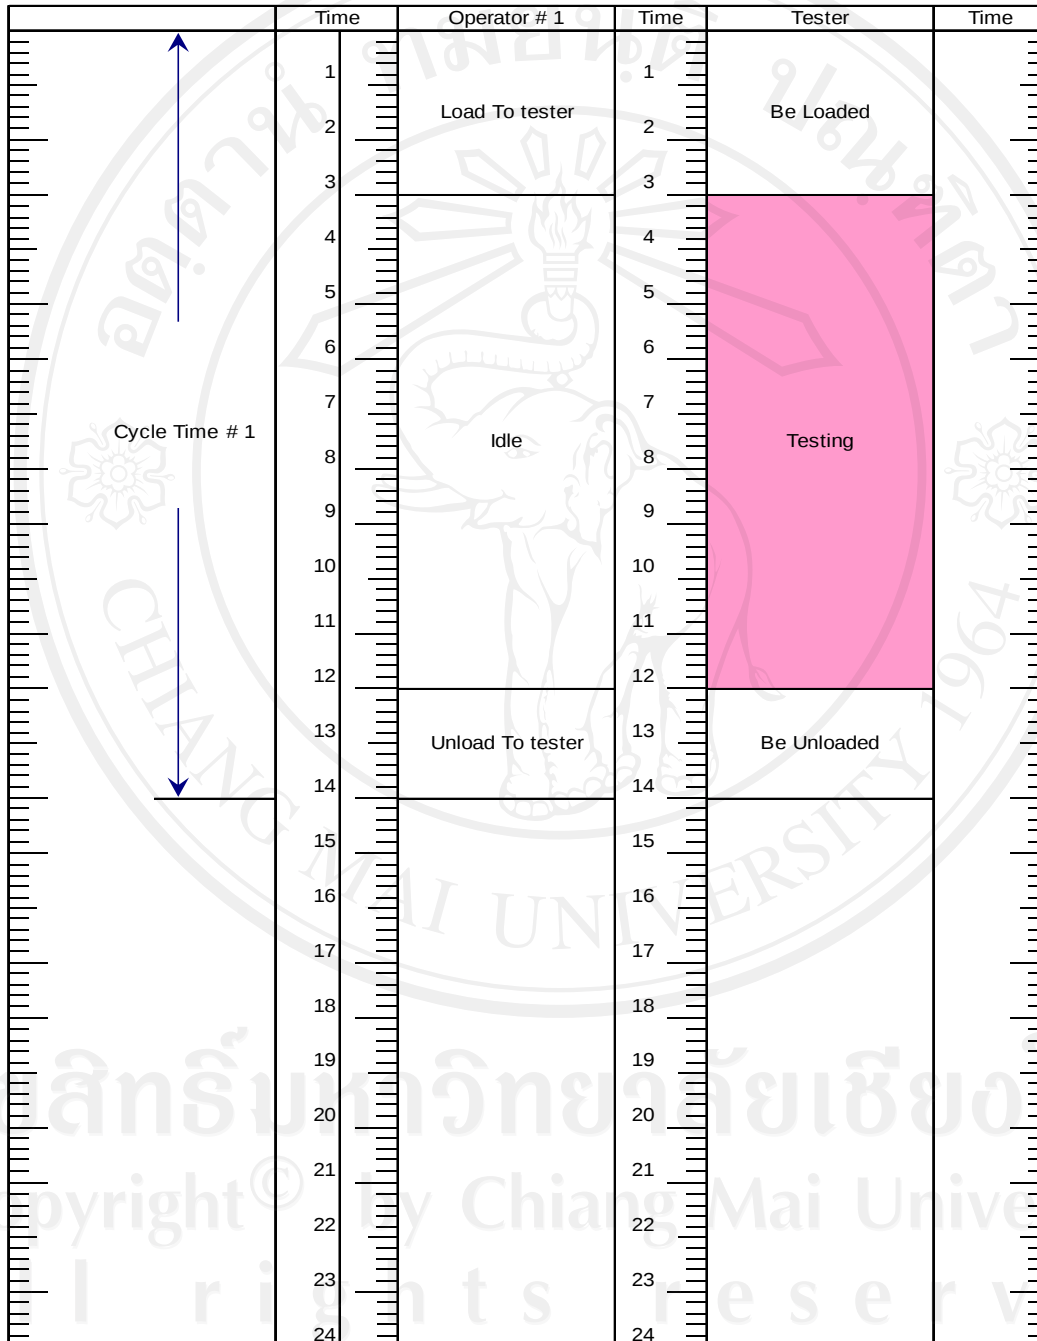

ภาพ ง4 แผนภูมิการทำงานคนและเครื่องจักรกระบวนการผลิตการตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า

ก่อนการปรับปรุง

MAN-MACHINE CHART

SUMMARY	MAN		Inductance		WI test		Stamp	
	TIME	%	TIME	%	TIME	%	TIME	%
WORKING								
IDLE								

PRESENT ☐PROPOSED ☒

CHARTED BY / DATE
OPERATION
CHART BEGINS
CHART ENDS

Operator	Time	Inductance	Time	WI Test	Time	Stamp
1	1		1		1	
2	2	Be Load	2		2	
3	3		3		3	
4	4		4		4	
5	5		5	Idle	5	
6	6		6		6	
7	7	testing	7		7	
8	8		8		8	
9	9		9		9	
10	10	Be Unload	10	Be Load	10	Idle
11	11		11		11	
12	12		12		12	
13	13	Be Load	13		13	
14	14		14		14	
15	15		15		15	
16	16		16	Testing	16	
17	17	testing	17		17	
18	18		18		18	
19	19		19		19	
20	20		20		20	
21	21	Be Unload	21	Be Unload	21	Be Load
22	22		22		22	
23	23		23		23	
24	24	Be Load	24	Be Load	24	Idle
25	25		25		25	
26	26		26		26	
27	27		27		27	Stamp
28	28	testing	28		28	
29	29		29		29	
30	30		30	Testing	30	Be UnLoad
31	31		31		31	
32	32	Be UnLoad	32		32	Idle
33	33		33		33	
34	34		34		34	
35	35	Be Load	35	Be UnLoad	35	Be Load
36	36		36		36	
37	37		37		37	
38	38		38	Be Load	38	Stamp
39	39	testing	39		39	
40	40		40		40	
41	41	Be UnLoad	41	Testing	41	Be UnLoad
42	42		42		42	

ภาพ ง5 แผนภูมิการทำงานคนและเครื่องจักรกระบวนการผลิตการตรวจสอบความเหนียวและ
ค่าทางไฟฟ้า และการประทับตราผลิตภัณฑ์หลังการปรับปรุง




ภาคผนวก จ

การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University


All rights reserved

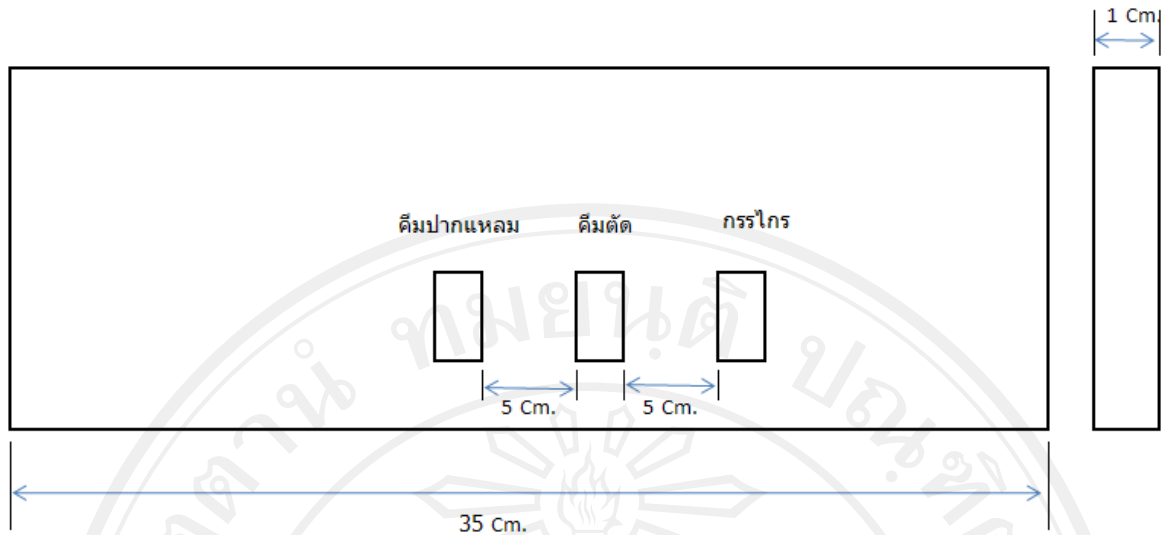


ภาพ จ 1 แบบแท่นเสียบอุปกรณ์ช่วยทำงานขั้นตอนการพ้นขดลวด




ภาพ จ 2 อุปกรณ์ช่วยทำงานขั้นตอนการพ้นขดลวด

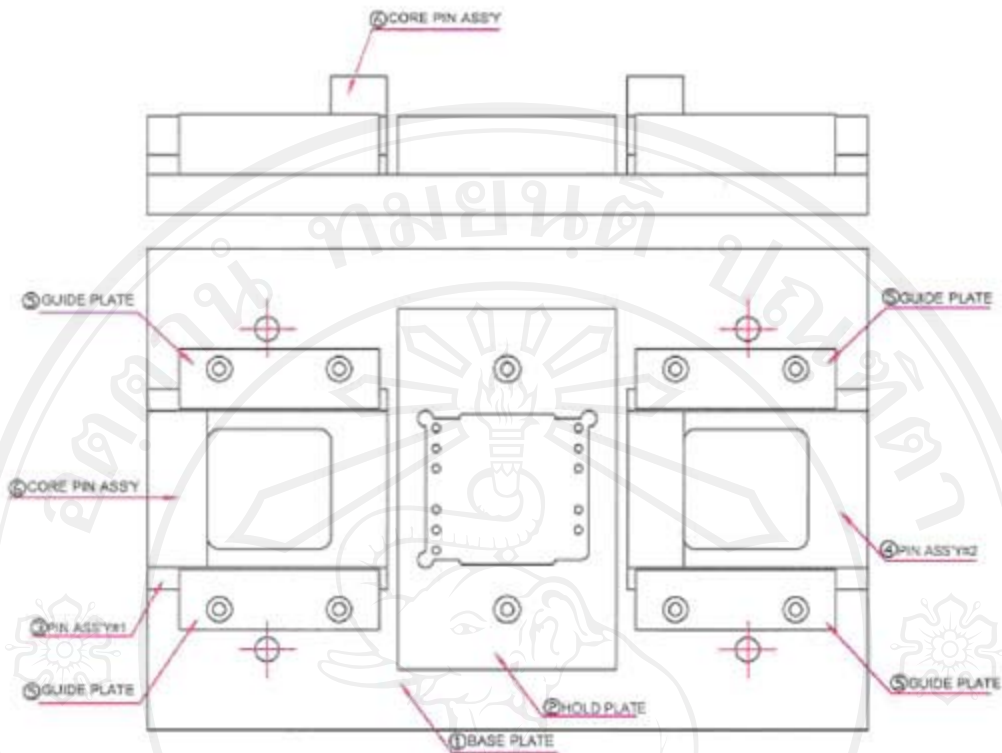

ภาพ จ 3 แบบแท่นตรวจสอบความเหนียวและตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า

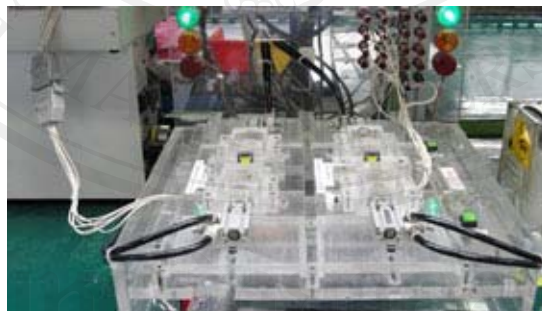

ภาพ จ 3 แท่นตรวจสอบความเหนียวและตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า

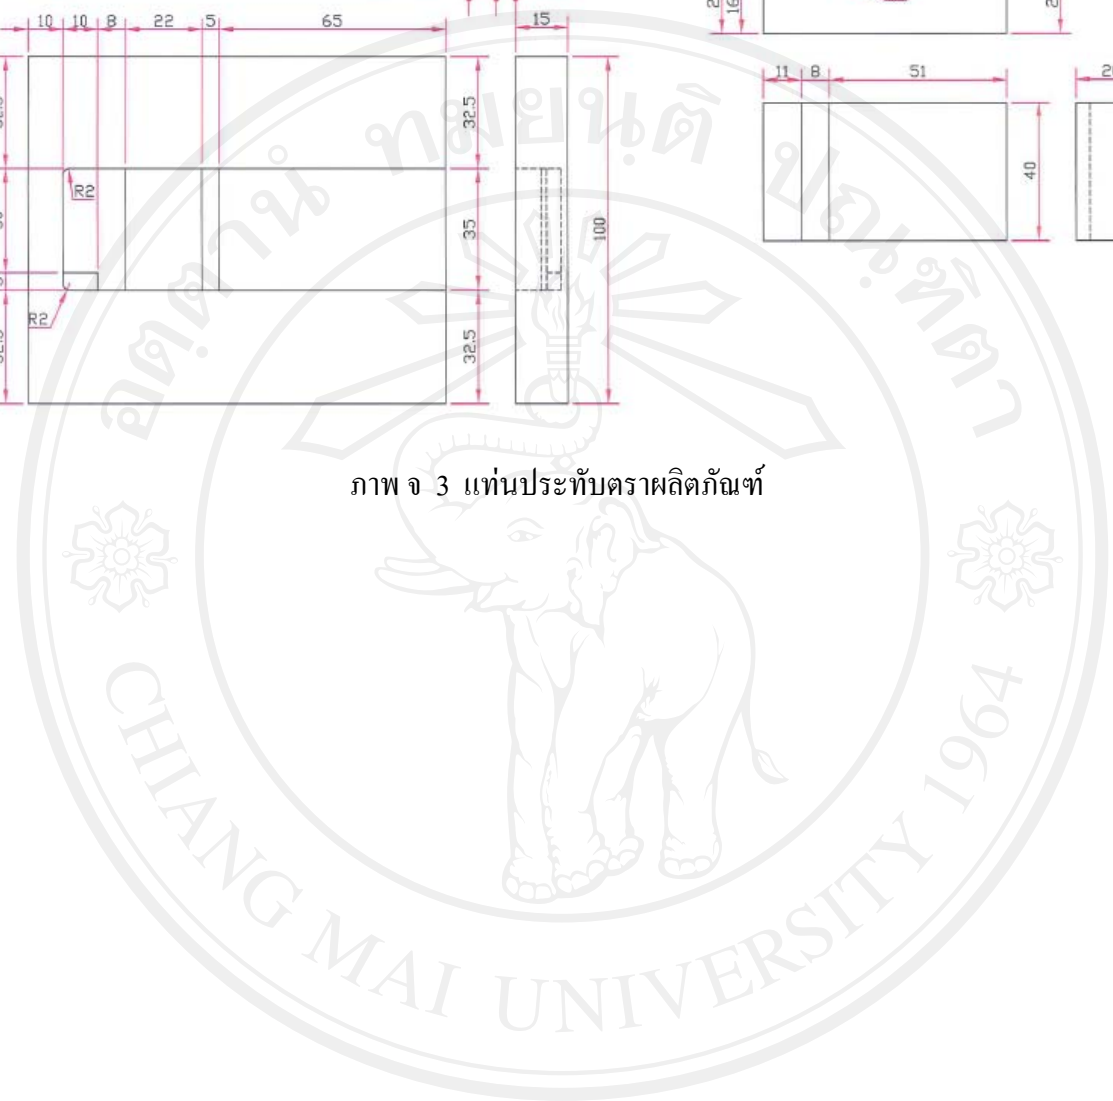

ภาพ จ 3 แท่นประทับตราผลิตภัณฑ์

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นาย จิรพงษ์ วิกะศิลป์

วัน เดือน ปีเกิด

27 มกราคม 2515

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2552

ประสบการณ์

ปี 2536 – ปัจจุบัน ทำงานด้านส่งเสริมการผลิตปัจจุบัน

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการผลิต

บริษัท ลำพูนชิงเคนเกิน จำกัด

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved