

**การจัดสมดุลที่สายการประกอบเครื่องเชื่อม
และปรับปรุงระบบขนถ่ายวัสดุในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเชื่อม**
**Line Balancing of Welding Machine Assembly Process
and The Development of Material Handling System in Welding Industry**

นรินทร์ จีสัม , สุดรัตน์ ตรองพาณิชย์¹⁾ และ นายกลศาสตร์ คงนaware²⁾

- 1) ภาควิชากรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2) ภาควิชากรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

* Email address : Konlasartk@hotmail.com

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการนำแนวทางการจัดสมดุลและการขนถ่ายวัสดุมาใช้แก่ปัญหากระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องเชื่อม ซึ่งในการแก้ปัญหานี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของการประกอบเครื่องเชื่อม และในส่วนของการลำเลียงอุปกรณ์เครื่องเชื่อม สำหรับกระบวนการที่เลือกมาศึกษานั้นเป็นกระบวนการประกอบเครื่องเชื่อมรุ่นพลัง 300

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในส่วนของการประกอบคือ เพื่อค้นหาและลดปัจจัยที่มีผลทำให้ใช้เวลาในขั้นตอนการประกอบมาก และลดการเกิดการรอคอยในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจากการทดลองพบว่าสามารถเพิ่มการผลิตได้ 52.19% ส่วนวัตถุประสงค์ในส่วนของการลำเลียงผลิตภัณฑ์คือ เพื่อทำการจัดระบบการลำเลียงภายในบริษัทให้ดีขึ้น และใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสม ซึ่งในที่นี้จะทำการปรับปรุง 2 ส่วนคือทำการปรับปรุงในส่วนของสถานที่เก็บแห่งเหล็ก ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการขนถ่ายลดลง และในส่วนของการลดของเสียงในการขนย้ายฝาเครื่องเชื่อม โดยได้ทำการออกแบบอุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 99,525 บาท/ปี

คำสำคัญ การจัดสมดุล , การปรับปรุงระบบขนถ่ายพัสดุ , อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเชื่อม

1. บทนำ

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเชื่อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาทางด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมรวมของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์

จากการที่ได้เข้าไปทำการศึกษาถึงกระบวนการผลิตของบริษัทผลิตเครื่องเชื่อมแห่งหนึ่ง พบร่วม

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทมากมาย แต่มีปัญหาที่ควรทำการแก้ไขอยู่ 2 ปัญหา ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อบริษัท คือ ปัญหาด้านการจัดสมดุล และ ปัญหาการขนถ่ายชิ้นส่วนประกอบเครื่องเชื่อม

1.1 ปัญหาด้านการจัดสมดุล (Line Balancing)

ปัญหาด้านการจัดสมดุล ของการผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในขั้นตอนการประกอบ เนื่องจากไม่มีการกำหนด Standard Time ในแต่ละขั้นตอนในการทำงาน และไม่มีการกำหนดวิธีการทำงานและทฤษฎีในการแก้ปัญหาที่ดีเมื่อพนักงานในสายการประกอบขาดงาน หรือลาหยุดไป 1 คน หรือมากกว่านั้น จึงมีผลทำให้ต้องใช้เวลาในการประกอบมากขึ้นและยอดการส่งออกของได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

1.2 ปัญหาการขันถ่ายชิ้นส่วนประกอบเครื่องเชื่อม

เนื่องจากการขันถ่ายชิ้นส่วนประกอบเครื่องเชื่อม เชื่อมจากโครงผลิต (โรงที่ 1) และนำไปประกอบในโรงประกอบ (โรงที่ 2) รวมถึงระบบการขันถ่ายภายในโรงผลิตยังไม่ดีเท่าที่ควร การใช้อุปกรณ์ในการขันถ่ายวัสดุ ที่ไม่เหมาะสม และในการจัดวางไม่เป็นระเบียบ พื้นที่จัดวางไม่เหมาะสม จึงทำให้นำอุปกรณ์มาใช้งานได้ยาก เกิดการสูญเสียเวลาและแรงงานในการขันถ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งในที่นี้จะทำการปรับปรุง 2 ส่วนหลักๆ คือ

1.2.1 ในส่วนของการจัดเก็บเหล็กแผ่นที่ใช้ในการประกอบหน้าแปลงแบบ AC

ปัญหาที่เกิด คือ ปัญหาในด้านการจัดเก็บ เนื่องจากสถานที่จัดเก็บแผ่นเหล็กที่อัดแล้วอยู่ใกล้ห่าง จากสถานที่ที่ทำการประกอบชุดหน้าแปลงมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการขันถ่าย

1.2.2 ในส่วนการขันถ่ายโครงเครื่องเชื่อม หลังจากการพ่น-อบสีแล้ว

ปัญหาที่เกิด คือ การสูญเสียเวลาในขั้นตอนการยกโครงเครื่องเชื่อมลงจัดเก็บเมื่อพ่น-อบสีเสร็จ แล้วต้องทำการยกขึ้นรถเข็นอีกรั้ง เมื่อมีการขันถ่ายไปประกอบในโรงที่ 2 นอกจากนี้การขันถ่ายโดยใช้รถเข็น อาจมีการ Hubbard กันของโครงเครื่องเชื่อมทำให้สีแตก落 และต้องเสียเวลาในการนำโครงเครื่องเชื่อมมาพ่นสีใหม่


2. การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล

จากการทำโครงการนวัตกรรม ได้ทำการศึกษาถึง ขั้นตอนการทำงานของการประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC-300 อย่างละเอียด ระบบการผลิตเหล็กก้อนและการขันถ่ายวัสดุของโรงงาน และทำการเก็บข้อมูล เช่น จับเวลาในส่วนของการประกอบ วัดระยะทาง และคำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการ การผลิตให้ดีขึ้น โดยข้อมูลที่ได้มาจะถูกทำการวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่าในส่วนที่เราเข้าไปปรับปรุงมีปัญหาเกิดขึ้นจริง ข้อมูลที่จะทำการวิเคราะห์ คือ

2.1 เวลาของการประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC-300

ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

จากการที่ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการทำงานของ การประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC-300 อย่างละเอียด พบว่า มีขั้นตอนการทำงานหลักๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีลักษณะสายการประกอบดังรูปที่ 1

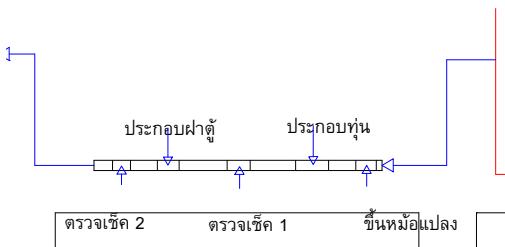

รูปที่ 1 แสดงสายการประกอบเครื่องเชื่อม

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนในการทำงาน อยู่อย่าง ซึ่งเมื่อทำการศึกษาถึงเวลาการทำงานของแต่ละ ขั้นตอนอย่างละเอียดพบว่า เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เป็นดังนี้

		เวลา (นาที)
1. การขึ้นหม้อแปลง ใช้เวลาในการทำงาน	นำรูปนามาวงบบริเวณ ที่จะทำการ ยกหม้อแปลงมาวาง บนฐาน ใส่ sodomที่ฐาน ขัดรอยใหม่ที่เกิดจาก การเชื่อม	00:20 01:09 01:55 00:47
4:11 นาที	ทดลองประกอบทุ่น กับแท่นทองเหลือง ประกอบทุ่น ใส่ชุดเหล็กราง ใส่ sodomไฟจ่าย ใส่ sodomไฟเข้า ปรับตั้งตัวหม้อแปลง ให้ตรง ขันนอตยึดฐานกับตัว หม้อแปลง ปรับตั้งคอยล์ ไม่ให้ติดกับเหล็กก้อน	00:57 04:03 03:16 00:52 00:54 00:40 01:44 03:43 04:03
2. ประกอบทุ่น ใช้เวลาในการทำงาน	ใส่ชุดเหล็กราง ใส่ sodomไฟจ่าย ใส่ sodomไฟเข้า ปรับตั้งตัวหม้อแปลง ให้ตรง ขันนอตยึดฐานกับตัว หม้อแปลง ปรับตั้งคอยล์ ไม่ให้ติดกับเหล็กก้อน	03:16 00:52 00:54 00:40 01:44 03:43 04:03
12:26 นาที	ทดสอบกระแสไฟฟ้า ในขันต่อนการทดสอบกระแสไฟฟ้า	05:25
3. ตรวจเช็ค 1 ใช้เวลาในการทำงาน	ประกอบสิ่ง ประกอบฝาหน้า ฝาหลังและฝาข้าง ใส่เข็มสเกล	02:00 04:00 00:36
13:10 นาที	ประกอบมือหมุน ประกอบฝาบน ตรวจสอบโดยรวม	00:23 02:00 05:21
4. ประกอบฝาตู้ ใช้เวลาในการทำงาน	บรรจุกล่อง	00:23
6:00 นาที		
5. ตรวจเช็ค 2 ใช้เวลาในการทำงาน		
8.43 นาที		

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนและเวลาในการประกอบเครื่องเชื่อม

จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการทำงานไม่เท่ากัน ขั้นตอนที่ใช้เวลาในการทำงานมากคือ ประกอบทุ่น และตรวจเช็ค 1 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการรอคอยขึ้นในสถานีงาน ดังนั้นจึง

ควรที่จะทำการปรับปรุงในขั้นตอนดังกล่าวโดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และ ECRS เพื่อหาทางกำจัดงานที่ไม่จำเป็นทิ้ง รวมสถานที่ทำงานเข้าด้วยกัน สลับขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ง่ายขึ้น หากที่เหมาะสม ทำ และหารือการทำงานที่ง่ายกว่า


จากการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการประกอบทุ่นพบว่า

- การใส่ sodomไฟจ่ายและไฟเข้า สามารถทำก่อนได้ ดังนั้นจึงสามารถสลับขั้นตอนโดยให้พนักงานที่ทำการขึ้นหม้อแปลงทำงานแทนได้

จากการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการตรวจเช็ค 1 พบร่วม

- การปรับตั้งคอยล์ไม่ให้ติดกับเหล็กก้อน สามารถ ให้ฝ่ายผลิตหม้อแปลงทำการตรวจเช็คก่อนที่จะประกอบได้

- ในขั้นตอนการทดสอบกระแสไฟฟ้า เมื่อมีปัญหา เช่น คอยล์สั่นมากในการปรับตั้ง ให้แยกหม้อแปลงนั้นออกจากแก๊ส ดังรูปที่ 3

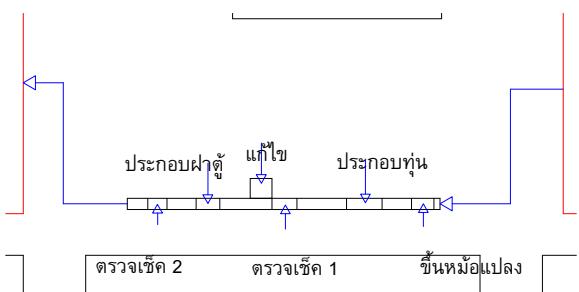

รูปที่ 3 แสดงสายการประกอบหลังการปรับปรุง

หลังจากนั้นทางผู้จัดทำปรับปรุงนิพนธ์จึงได้ทำการศึกษาถึงเวลาการการทำงานของแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด อีกครั้งพบว่า เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนเป็นดังรูปที่ 4


1. การขึ้นหม้อแปลง ใช้เวลาในการทำงาน 08:15 นาที	1 ยกหม้อแปลงมาวาง เวลา (นาที) ไว้บนฐานพร้อมอื้อม มือหิบฐาน	01:14
	2 ใส่นอตที่ฐาน	01:53
	3 ใส่นอตไฟจ่าย	00:53
	4 ใส่นอตไฟเข้า ขั้ดรอยใหม่ที่เกิดจาก การเชื่อม	00:54
	5 ปรับดังตัวหม้อแปลง ให้ตรง	00:48
	6 ขันนอตที่ฐานกับตัว หม้อแปลง	00:47
	7	
2. ประกอบทุ่น ใช้เวลาในการทำงาน 08:11นาที	1 ทดลองประกอบทุ่น กับแท่นทองเหลือง ประกอบทุ่น	00:57
	8 ประกอบทุ่น	04:07
	9 ใส่ชุดเหล็กกรง	03:06
3. ตรวจสอบ 1 ใช้เวลาในการทำงาน 08:39 นาที	1 ตรวจสอบหม้อ แปลง	03:43
	2 ทดสอบกระแสไฟฟ้า	04:56
	3	
4. ประกอบฝาดู๊ ใช้เวลาในการทำงาน 08:03 นาที	10 ประกอบสลิง	02:22
	11 ประกอบฝาหน้า ฝาหลังและฝาข้าง	04:14
	12 ใส่เข็มสเกล	00:51
	13 ประกอบมือหมุน	00:35
5. ตรวจสอบ 2 ใช้เวลาในการทำงาน 08:13นาที	14 ประกอบฝาบน	02:36
	4 ตรวจสอบโดยรวม	05:10
	15 บรรจุกล่อง	00:28

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนและเวลาในการประกอบเครื่องเชื่อม หลังการปรับปรุง

2.2 การขันถ่ายในกระบวนการผลิตเหล็กก้อน

เนื่องจากแผนกผลิตเหล็กก้อนไม่มีการแบ่งพื้นที่ของแต่ละส่วนในแผนก ทำให้การจัดวางเครื่องจักร และวัสดุคงไม่เป็นระเบียบ ในส่วนพื้นที่ที่ทำการอัดและ กัดแผ่นเหล็กจึงไม่มีเนื้อที่เพียงพอที่จะจัดเก็บแผ่นเหล็ก ที่อัดเสร็จแล้ว ทำให้ต้องนำแผ่นเหล็กนั้นไปเก็บเอาไว้


ในสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆ กันไป จึงทำให้เสียเวลาในการขนย้ายและใช้ระยะเวลาในการขนย้ายมาก ดังรูปที่ 5

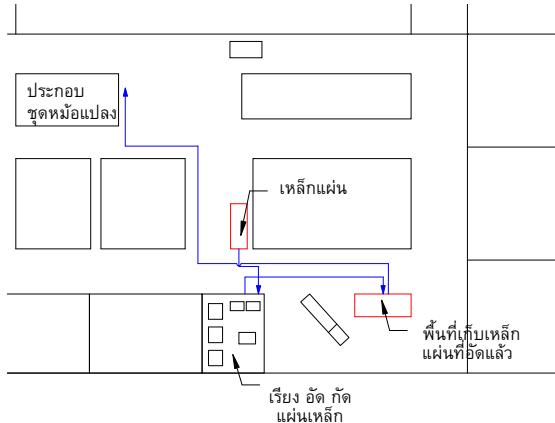

รูปที่ 5 แสดงการลำเลียงแผ่นเหล็กในแผนกผลิตเหล็กก้อน


จากรูปที่ 5 พบร่วยวิธีการที่ใช้ในการขันถ่าย เป็นดังนี้

จากเหล็กแผ่นไปพื้นที่จัดเรียง = 8 เมตร
จากพื้นที่จัดเรียงไปพื้นที่จัดเก็บ = 15 เมตร
จากพื้นที่จัดเก็บไปพื้นที่ประกอบ = 38 เมตร
ระยะทางที่ใช้ในการขันถ่ายรวม = 61 เมตร
จากการที่ได้ศึกษาในส่วนของการเรียง อัด และกัดแผ่นเหล็กพบว่า มีพื้นที่จัดวางดังรูปที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการจัดสถานที่เกิดพื้นที่ที่ว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก การจัดวางໂຕะที่ทำการอัดแผ่นเหล็กและเรียงแผ่นเหล็ก อยู่ห่างกันมาก

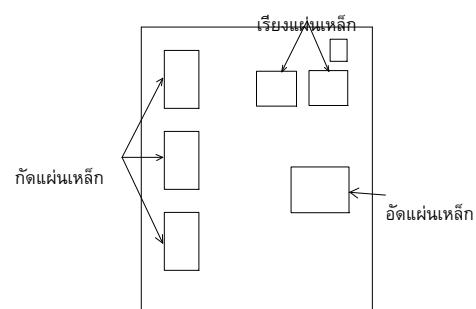


รูปที่ 6 แสดงพื้นที่บริเวณทำการเรียง อัด และกัด แผ่นเหล็ก ก่อนการปรับปรุง

ดังนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ภายในแผนกใหม่ เพื่อให้สามารถนำพื้นที่เก็บแผ่นเหล็กมาไว้ในบริเวณทำการเรียง อัด และกัด ซึ่งได้ผลดังนี้

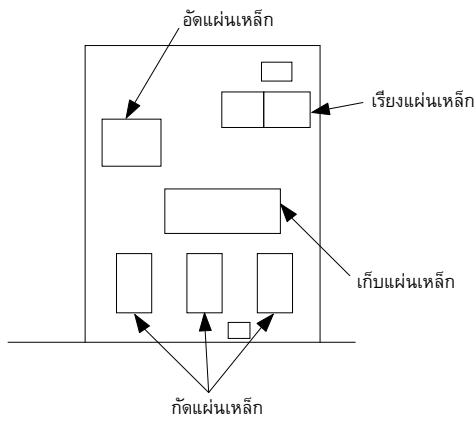

รูปที่ 7 แสดงพื้นที่บริเวณทำการเรียง อัด และกัด แผ่นเหล็ก หลังการปรับปรุง

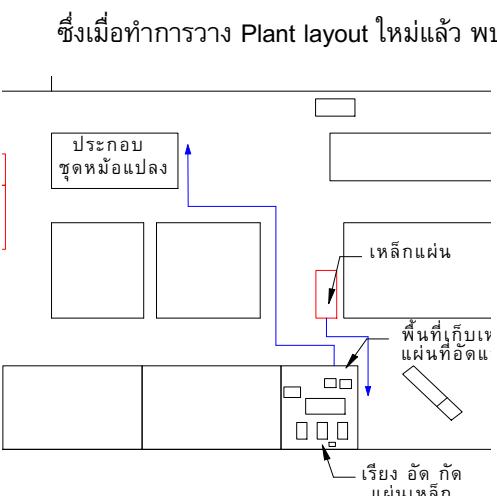

ว่าเส้นทางการลำเลียงเป็นดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงการลำเลียงแผ่นเหล็กในแผนกผลิต เหล็กก้อน หลังการปรับปรุง

จากรูปที่ 8 พบระยะทางที่ใช้ในการขนถ่าย เป็นดังนี้

จากเหล็กแผ่นไปพื้นที่จัดเรียง = 10 เมตร

จากพื้นที่จัดเรียงไปพื้นที่ประกอบ = 23 เมตร

ระยะทางที่ใช้ในการขนถ่ายรวม = 33 เมตร

2.3 ความสูญเสียจากการขนถ่ายวัสดุ

จากการที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นจากการขนถ่ายฝาต่างๆ ของเครื่องเชื่อมก่อนทำการปรับปรุงพบว่าเกิดความเสียหายขึ้น ดังนี้

ตารางที่1 แสดงการนำฝาขังกลับมาพ่นสีใหม่

ครั้งที่ ขยับ	วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการ ขยับ (ชิ้น)	นำกลับมาพ่น สีใหม่ (ชิ้น)	ชนิดเครื่อง เชื่อม
1	01/07/2003	100	3	AC145
2	01/07/2003	100	4	AC145
3	01/07/2003	100	2	AC300
4	01/07/2003	100	4	AC300
5	03/07/2003	100	1	AC-DC300
6	03/07/2003	100	3	AC-DC300
7	03/07/2003	100	5	AC-DC500
8	03/07/2003	100	10	AC-DC500
9	08/07/2003	100	4	AC200
10	08/07/2003	100	4	AC200
11	08/07/2003	100	3	AC500
12	08/07/2003	100	2	AC500
13	11/07/2003	100	5	AC145
14	11/07/2003	100	1	AC145
15	11/07/2003	100	3	AC300
16	11/07/2003	100	4	AC300
17	15/07/2003	100	5	AC-DC300
18	15/07/2003	100	3	AC-DC300
19	15/07/2003	100	4	AC-DC500
20	15/07/2003	100	3	AC-DC500
21	17/07/2003	100	1	AC200
22	17/07/2003	100	2	AC200
23	17/07/2003	100	2	AC500
24	17/07/2003	100	3	AC500
25	22/07/2003	100	0	AC145
26	22/07/2003	100	2	AC145
27	22/07/2003	100	4	AC300
28	22/07/2003	100	2	AC300
29	24/07/2003	100	4	AC-DC300
30	24/07/2003	100	3	AC-DC300

ตารางที่ 2 แสดงการนำฝาหน้ากลับมาพ่นสีใหม่


ใบบันทึกการนำฝาหน้าของเครื่องเชื่อมกลับมาพ่นสีใหม่				
ครั้งที่ ขนย้าย	วัน/เดือน/ปี ขนย้าย (ชิ้น)	ปริมาณการ นำกลับมาพ่น สีใหม่ (ชิ้น)	นำกลับมาพ่น สีใหม่ (ชิ้น)	ชนิดเครื่อง เชื่อม
1	01/07/2003	100	5	AC145
2	01/07/2003	100	2	AC300
3	03/07/2003	100	3	AC-DC300
4	03/07/2003	100	1	AC-DC500
5	08/07/2003	100	4	AC200
6	08/07/2003	100	0	AC500
7	11/07/2003	100	6	AC145
8	11/07/2003	100	3	AC300
9	15/07/2003	100	5	AC-DC300
10	15/07/2003	100	1	AC-DC500
11	17/07/2003	100	0	AC200
12	17/07/2003	100	5	AC500
13	22/07/2003	100	3	AC145
14	22/07/2003	100	2	AC300
15	24/07/2003	100	2	AC-DC300
16	24/07/2003	100	4	AC-DC500
17	29/07/2003	100	1	AC200
18	29/07/2003	100	0	AC500
19	31/07/2003	100	2	AC145
20	31/07/2003	100	3	AC300
21	05/08/2003	100	5	AC-DC300
22	05/08/2003	100	4	AC-DC500
23	07/08/2003	100	5	AC200
24	07/08/2003	100	3	AC500
25	14/08/2003	100	3	AC145
26	14/08/2003	100	2	AC300
27	19/08/2003	100	1	AC-DC300
28	19/08/2003	100	0	AC-DC500
29	21/08/2003	100	4	AC200
30	21/08/2003	100	5	AC500

ตารางที่ 3 แสดงการนำฝาหลังกลับมาพ่นสีใหม่


ใบบันทึกการนำฝาหลังของเครื่องเชื่อมกลับมาพ่นสีใหม่				
ครั้งที่ ขนย้าย	วัน/เดือน/ปี ขนย้าย (ชิ้น)	ปริมาณการ นำกลับมาพ่น สีใหม่ (ชิ้น)	นำกลับมาพ่น สีใหม่ (ชิ้น)	ชนิดเครื่อง เชื่อม
1	01/07/2003	100	2	AC145
2	01/07/2003	100	3	AC300
3	03/07/2003	100	1	AC-DC300
4	03/07/2003	100	0	AC-DC500
5	08/07/2003	100	4	AC200
6	08/07/2003	100	6	AC500
7	11/07/2003	100	5	AC145
8	11/07/2003	100	2	AC300
9	15/07/2003	100	3	AC-DC300
10	15/07/2003	100	1	AC-DC500
11	17/07/2003	100	0	AC200
12	17/07/2003	100	4	AC500
13	22/07/2003	100	3	AC145
14	22/07/2003	100	3	AC300
15	24/07/2003	100	6	AC-DC300
16	24/07/2003	100	2	AC-DC500
17	29/07/2003	100	0	AC200
18	29/07/2003	100	5	AC500
19	31/07/2003	100	4	AC145
20	31/07/2003	100	2	AC300
21	05/08/2003	100	2	AC-DC300
22	05/08/2003	100	1	AC-DC500
23	07/08/2003	100	3	AC200
24	07/08/2003	100	5	AC500
25	14/08/2003	100	2	AC145
26	14/08/2003	100	0	AC300
27	19/08/2003	100	4	AC-DC300
28	19/08/2003	100	3	AC-DC500
29	21/08/2003	100	3	AC200
30	21/08/2003	100	2	AC500

ตารางที่ 4 แสดงการนำฝ่ายนักลับมาพ่นสีใหม่


ใบบันทึกการนำฝ่ายนักลับมาพ่นสีใหม่				
ครั้งที่ ขยับ	วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการ ขยับ (ชิ้น)	นำกลับมาพ่น สีใหม่ (ชิ้น)	ชนิดเครื่อง เข้าม
1	01/07/2003	100	0	AC145
2	01/07/2003	100	3	AC300
3	03/07/2003	100	2	AC-DC300
4	03/07/2003	100	1	AC-DC500
5	08/07/2003	100	4	AC200
6	08/07/2003	100	0	AC500
7	11/07/2003	100	2	AC145
8	11/07/2003	100	4	AC300
9	15/07/2003	100	3	AC-DC300
10	15/07/2003	100	1	AC-DC500
11	17/07/2003	100	1	AC200
12	17/07/2003	100	5	AC500
13	22/07/2003	100	0	AC145
14	22/07/2003	100	3	AC300
15	24/07/2003	100	1	AC-DC300
16	24/07/2003	100	4	AC-DC500
17	29/07/2003	100	3	AC200
18	29/07/2003	100	0	AC500
19	31/07/2003	100	3	AC145
20	31/07/2003	100	2	AC300
21	05/08/2003	100	1	AC-DC300
22	05/08/2003	100	4	AC-DC500
23	07/08/2003	100	2	AC200
24	07/08/2003	100	2	AC500
25	14/08/2003	100	3	AC145
26	14/08/2003	100	2	AC300
27	19/08/2003	100	1	AC-DC300
28	19/08/2003	100	0	AC-DC500
29	21/08/2003	100	4	AC200
30	21/08/2003	100	3	AC500

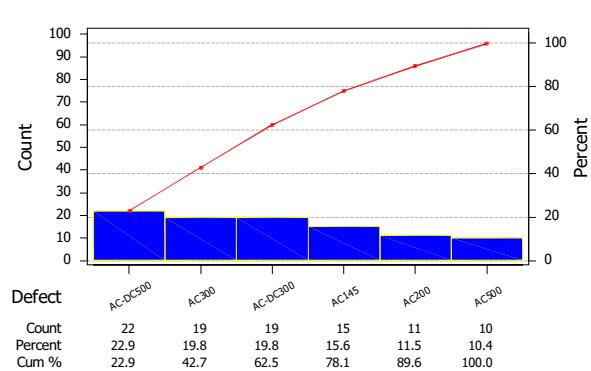

รูปที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของฝาข้างด้วย
แผนภูมิพาราโต

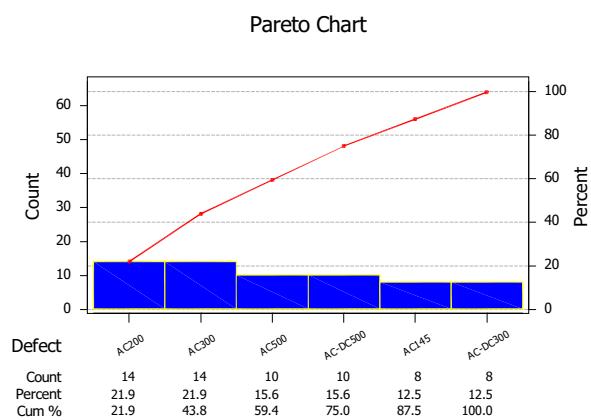


รูปที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของฝาหน้าด้วย
แผนภูมิพาราโต

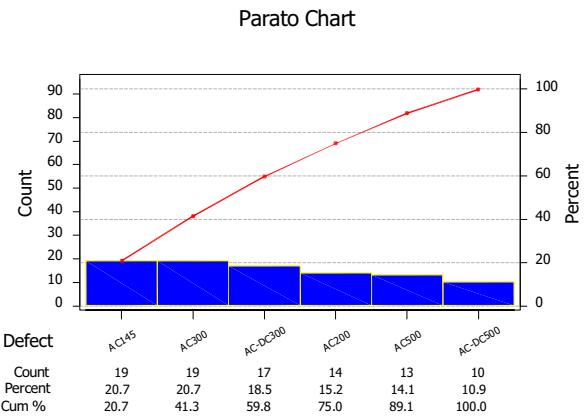

รูปที่ 11 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของฝาหลังด้วย
แผนภูมิพาราโต

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถนำมาเขียน
Pareto Chart เพื่อวิเคราะห์ความผันแปรระหว่างชนิด
ของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

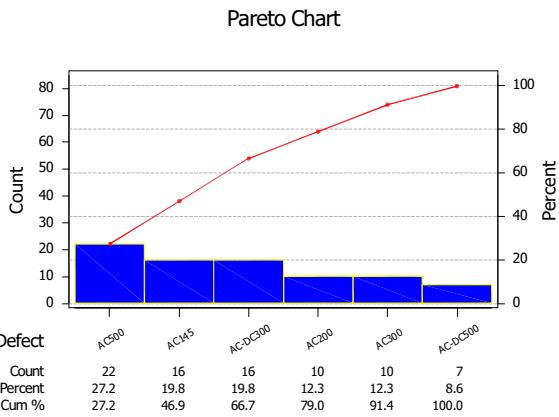


รูปที่ 12 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของฝาบนด้วยแผนภูมิพาร์โต


จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าชนิดของเครื่องเชื่อมที่ทำการเก็บข้อมูลไม่มีความผันแปร ดังนั้นจึงสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแผนภูมิควบคุมรวมของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เพื่อแสดงถึงความผันแปรของข้อมูลและแยกแยะความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุผิดธรรมชาติออกจากความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ โดยใช้แผนภูมิควบคุมข้อมูลแบบข้อมูลนับ (ใช้ P-Chart) ได้ผลดังนี้

2.3.1 ฝาข้าง ทำการเขียนกราฟโดยใช้โปรแกรม Minitab ได้ผลดังนี้

Control Chart

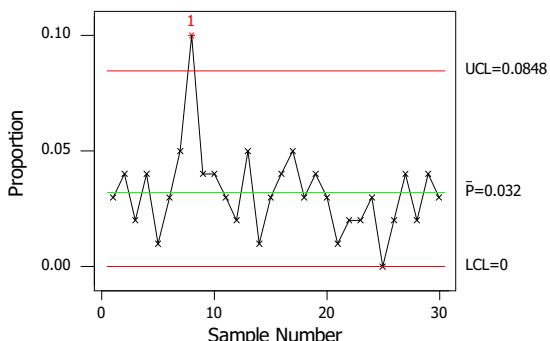

รูปที่ 13 แสดงแผนภูมิควบคุมของฝาข้าง
จากแผนภูมิควบคุมนี้พบว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกลุ่มตัวอย่างที่ 8 แตกต่างจาก CL อย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากสาเหตุที่ผิดธรรมชาติ คือ รถเข็นเกิดการเสียหลัก จึงได้ทำการตัดข้อมูลในจุดนี้ทิ้งแล้วทำการหาพิกัดควบคุมใหม่ ดังรูปที่ 14

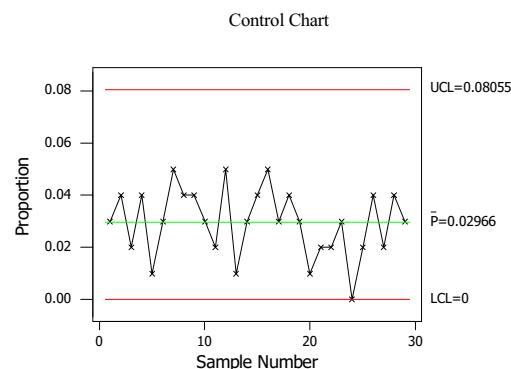

รูปที่ 14 แสดงแผนภูมิควบคุมของฝาข้างใหม่


จะได้ว่าในการขันถ่ายฝาข้างของเครื่องเชื่อม จะเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องในการขันถ่ายคือ $0.02966 \times 100 = 2.966$ ชิ้น/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการพ่นสีต่อชิ้น คือ 50 บาท และมีการทำงานโดยเฉลี่ย 150 วัน/ปี และใน 1 วันจะมีการขันถ่ายฝาข้างประมาณ 4 ครั้ง หรือ 400 ชิ้น จะได้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมคือ

$$2.966 \times 50 \times 4 \times 150 = 88,980 \text{ บาท/ปี}$$

2.3.2 ฝาหน้า ทำการเขียนกราฟโดยใช้โปรแกรม Minitab ได้ผลดังนี้

Control Chart

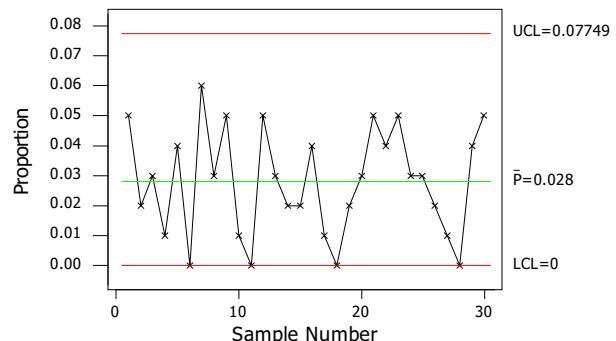

รูปที่ 15 แสดงแผนภูมิควบคุมของฝาหน้า


จะได้ว่าในการขันถ่ายฝาหน้าของเครื่องเชื่อมจะเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องในการขันถ่ายคือ

$$0.02820 \times 100 = 2.820 \text{ ชิ้น/ครั้ง}$$

ค่าใช้จ่ายในการพ่นสีต่อชิ้น คือ 50 บาท และมีการทำงานโดยเฉลี่ย 150 วัน/ปี และใน 1 วันจะมีการขันถ่ายฝาหน้าประมาณ 2 ครั้ง หรือ 160 ชิ้น จะได้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมคือ

$$2.820 \times 50 \times 2 \times 150 = 42,300 \text{ บาท/ปี}$$

2.3.3 ฝาหลัง ทำการเขียนกราฟโดยใช้โปรแกรม Minitab ได้ผลดังนี้

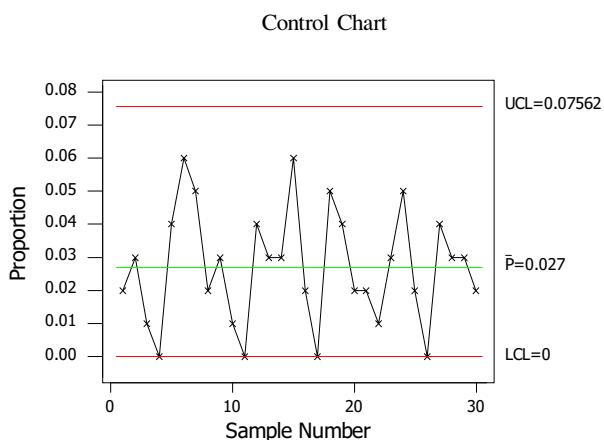

รูปที่ 16 แสดงแผนภูมิควบคุมฝาหลัง


จะได้ว่าในการขันถ่ายฝาหลังของเครื่องเชื่อมจะเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องในการขันถ่ายคือ

$$0.027 \times 100 = 2.700 \text{ ชิ้น/ครั้ง}$$

ค่าใช้จ่ายในการพ่นสีต่อชิ้น คือ 50 บาท และมีการทำงานโดยเฉลี่ย 150 วัน/ปี และใน 1 วันจะมีการขันถ่ายฝาหลังประมาณ 2 ครั้ง หรือ 160 ชิ้น จะได้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมคือ

$$2.700 \times 50 \times 2 \times 150 = 40,500 \text{ บาท/ปี}$$

2.3.4 ฝาบน ทำการเขียนกราฟโดยใช้โปรแกรม Minitab ได้ผลดังนี้

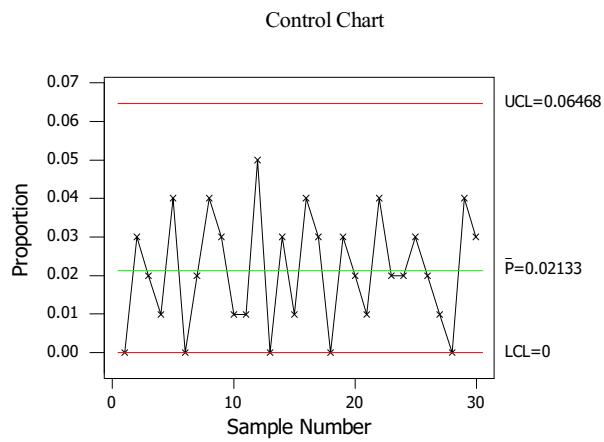

รูปที่ 17 แสดงแผนภูมิควบคุมฝาบน

จะได้ว่าในการขันถ่ายฝาบนของเครื่องเชื่อมจะเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องในการขันถ่ายคือ


$$0.02133 \times 100 = 2.133 \text{ ชิ้น/ครั้ง}$$

ค่าใช้จ่ายในการพ่นสีต่อชิ้น คือ 50 บาท และมีการทำงานโดยเฉลี่ย 150 วัน/ปี และใน 1 วันจะมีการขันถ่ายฝาบนประมาณ 2 ครั้ง หรือ 160 ชิ้น จะได้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมคือ

$$2.133 \times 50 \times 2 \times 150 = 31,995 \text{ บาท/ปี}$$

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมในการนำกลับมาพ่นสีใหม่ทั้งหมด คือ $88,980 + 42,300 + 40,500 + 31,995 = 203,775 \text{ บาท/ปี}$

จากนั้นจึงได้ทำการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการขันถ่ายวัสดุที่มีลักษณะดังรูปที่ 18

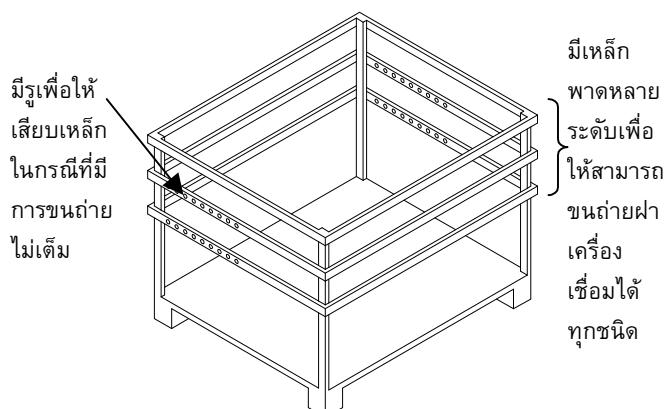

รูปที่ 18 แสดงอุปกรณ์ช่วยในการขันถ่ายที่ได้ทำ การออกแบบ

เมื่อทำการปรับปรุงในส่วนการขันถ่ายวัสดุโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการขันถ่ายวัสดุดังที่ได้ออกแบบไปแล้ว พบร่วมกับผลิตภัณฑ์บกพร่องขึ้น ซึ่งในการผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยในการขันถ่ายนี้จะ สามารถขันถ่ายได้ครั้งละ 50 ชิ้น เสียค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าพาเลท 1,700 บาท / ชิ้น

ค่าโครงเหล็กและพ่นสี 800 บาท / ชิ้น

ทำการผลิตอุปกรณ์นี้ 90 ชิ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น

- อุปกรณ์ใช้ขันและพ่นสี 20 ชิ้น
- อุปกรณ์ใช้ขันและรองประกอบ 30 ชิ้น
- อุปกรณ์ใช้ขันและประกอบ 20 ชิ้น
- อุปกรณ์เปล่า 20 ชิ้น

กำหนดให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการขันถ่ายอย่างน้อย คือ 3 ปี

ค่าจ้างพนักงาน 250 บาท/คน/วัน โดยใช้พนักงาน 3 คนในการเชื่อม ซึ่งเชื่อมได้ 2 ชิ้น/วัน เพราะฉะนั้นใช้เวลาในการเชื่อม 45 วัน

ค่าจ้างพนักงานทั้งหมด คือ

$$250 \times 3 \times 45 = 33,750 \text{ บาท}$$

ค่าน้ำมันในการขันถ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,500 บาท / เดือน

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการขันถ่าย คือ $[(1,700 \times 90) + (800 \times 90) + 33,750] / 3 + (1500 \times 12) = 104,250 \text{ บาท/ปี}$

3. สรุปผล

จากการที่ได้ทำการปรับปรุงทั้ง 3 เรื่อง สามารถสรุปผลได้ดังนี้

3.1 ปัญหาด้านการจัดสมดุล (Line Balancing)

จากการที่ได้ทำการปรับปรุงให้พนักงานทำงานด้วยวิธีใหม่ พบร่วมกับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5 แสดงการสรุปผลทางด้านการจัดสมดุล การผลิต

	เวลาที่ใช้สูงสุด (นาที)	ผลิตได้สูงสุด (เครื่อง)	เพิ่มขึ้น
ก่อนปรับปรุง	13:10	36.46	-
หลังปรับปรุง	8:39	55.49	52.19 %

3.2 การปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บเหล็กแผ่นที่ใช้ในการประกอบหม้อแปลงแบบ AC

จากการปรับปรุงโดยทำการจัดพื้นที่ภายในแผนก และนำสถานที่การจัดเก็บแผ่นเหล็กมาไว้ใกล้กับสถานที่เรียง กัด และอัดแผ่นเหล็ก พบร่วมกับผลลดระยะเวลาลงได้ ดังนี้

ก่อนปรับปรุง ใช้ระยะเวลา 61 เมตร

หลังปรับปรุง ใช้ระยะเวลา 33 เมตร

ดังนั้นสามารถลดระยะเวลาลงได้ 28 เมตร หรือ

คิดเป็น 45.90 %

3.3 การปรับปรุงในส่วนการขันถ่ายโครงเครื่อง เชื่อม หลังจากการพ่น-อบสีแล้ว

จากการที่ทำการปรับปรุงโดยการออกแบบอุปกรณ์ในการขันถ่ายใหม่พบว่าสามารถลดต้นทุนทางด้านการขันถ่ายไฟเครื่องเชื่อมลงได้ ดังนี้

ก่อนปรับปรุง เสียค่าใช้จ่ายในการพ่นสีใหม่ 203,775 บาท/ปี

หลังปรับปรุง เสียค่าใช้จ่ายในการสร้างอุปกรณ์ รวมถึงค่าน้ำมัน 104,250 บาท/ปี

ดังนั้นในการสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการขันถ่ายนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้

$$203,775 - 104,250 = 99,525 \text{ บาท/ปี}$$

4. กิจกรรมประการ

โครงการฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยจะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กลศาสตร์ คงนาวัง อาจารย์สมจิตราภิโนนเขวา อาจารย์สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ และอาจารย์กัญจนากองสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาครุศาสตร์ ที่ได้เสียเวลาช่วยในการให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจ

สอบแก้ไข ขอขอบพระคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาห
กรรมสำหรับปริญญาตรี ประจำปี 2546 ที่ได้ให้โอกาส
แก่นักศึกษาด้วยการให้ทุนอุดหนุน

5. เอกสารอ้างอิง

- กมลชนก สุทธิวานนทพูล, ศิลชา ภารสติตย์,
จักรกฤษณ์ ดาวพัสดุ, การจัดการโลจิสติกส์,
แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์,
อิงค์, กรุงเทพมหานคร, 2544.
- กิติศักดิ์ พloyพานิชเจริญ, การวิเคราะห์ความ
สามารถของกระบวนการ, สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
- กิติศักดิ์ พloyพานิชเจริญ, การวิเคราะห์ระบบการวัด
, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
- ชุมพล ศุภวงศิริ, การวางแผนและควบคุมการผลิต,
พิมพ์ครั้งที่ 7, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-
ญี่ปุ่น), 2542.
- ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์, การจัดการวิศวกรรมการผลิต,
บริษัทฯเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2538.
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ, อนุกรรมขนถ่ายวัสดุ 2 เครื่องกล
ขนถ่ายระบบขนถ่ายต่อเนื่อง, โรงพิมพ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2524.
- ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ วัสดุ
และอุปกรณ์ขนถ่าย, พิมพ์ครั้งที่ 3, สมาคมส่ง
เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2539.
- รศ.ดร. ประสิทธิ์ คงยิ่งศิริ, การวางแผนและการ
วิเคราะห์โครงการ, กรุงเทพมหานคร, บริษัทฯ
เอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2545.
- วันชัย วิจิรวนิช, การศึกษาการทำงานหลักและการ
ศึกษา, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2543.
- วิชัย แหวานเพชร, การวางแผนและควบคุมการผลิต,
พิมพ์ครั้งที่ 3, ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมกลการ
พิมพ์, 2543.
- สมศักดิ์ ตรีสัตย์, การออกแบบและวางแผนโรงงาน,
พิมพ์ครั้งที่ 2, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-
ญี่ปุ่น), 2533.
- สมศักดิ์ ตรีสัตย์, เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ, บริษัทฯ
เอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2536.
- สุนทร ลิ่วเลาหคุณ, การศึกษางาน Work Study,
พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2528.
- สุรศักดิ์ นานานุกุล, การบริหารงานผลิต, สำนักพิมพ์
ไทยวัฒนาพาณิชจำกัด, 2517.
- อรุณ บริรักษ์, Logistics Case Study In Thailand,
พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท ส.เจริญการพิมพ์ จำกัด,
2545.
- Bearnes,R.M., Motion and Time Study ,Design and
Measurement of Work , 7th Ed., John Wiley &
Son, Singapore , 1980.
- Benjamin S. Blanchard , Logistics Engineering and
Management , 5th Ed., Prentice Hall,
Inc.,1998.
- Benjamin W. Niebel & Andais Freivalds, Methods
Standards & Work Design , 10th Ed., McGraw-
Hill , Singapore , 1999.
- Edward Frazelle , World-Class Warehousing and
Material Handling , McGraw-Hill , 2001.
- Haynes , D.O. , Materials Handling Applications ,
(Modern Asia Edition), Charles E. Tuttle
Company , Tokyo , Japan , 1962.
- Montgomery D.C. , Introduction to Statistics Quality
Control } 4th Ed. , John Wildy & Son, Canada
, 2002.
- Namias S. , Production and Operation Analysis , 4
th Ed. , McGraw-Hill , 2003.
- Nicble, B.W. , Motion and Time Study, 6th Ed. ,
Richard D.Irwin, Homwood, Illinois, 1976.