

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. FMEA การวิเคราะห์หาการขัดข้องและผลกระทบ. กรุงเทพมหานคร:

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การวิเคราะห์ระบบการวัด. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549.

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. หลักการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.

ธนากร เกียรติบรรลือ. Quality Focus: FMEA การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการผลิต. *Industrial*

Technology Review 7 (กรกฎาคม 2543): 101-105.

เจริญ นาคะสรรค์. เทคโนโลยีเบื้องต้นทางพลาสติก. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: วี.เจ.พริน
ติ้ง, 2545

ณวัฒน์ ศิริสันติสัมพันธ์, ศุภอักษร ทัศนวิวัฒน์, ชูศักดิ์ พรสิงห์ และอาณัติ วัฒนสังสุทธิ. การสร้าง

ตัวแบบทางสถิติเพื่อพัฒนากระบวนการเชื่อมแบบจุด. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, หน้า 625-632. 24-26 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรม Royal
Phuket City จังหวัดภูเก็ต, 2550.

ธนาคารนครหลวงไทย, ฝ่ายวิจัย. ทิศทางอุตสาหกรรมสี. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา:

<http://www.thaishipper.com/content/content.asp?Archives=true&ID=25357>
[2553, มิถุนายน 9].

ธารชุตดา อมรเพชรกุล. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในส่วนของวัสดุ สำนักบริหารแผนและ

การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546.

ธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ. การวิเคราะห์และลดข้อเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้าง

สำหรับรถยนต์ใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545.

ธานี อ่วมอ้อ. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547

- นิพนธ์ ชวนะปราณี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์. สถิติวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ท้อป, 2549.
- ปัญญา คำพญา. 7 QC Tools. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา: www.dss.go.th/dssweb/st-articles/.../lpd_11_2550QC-Tools.pdf [2553, กรกฎาคม 10].
- ปิยวัฒน์ รัตนสุภา. การจัดทำมาตรฐานในกระบวนการแต่งตั้งสีในโรงงานผลิตสีโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- พรเทพ ลากฐระศิริ. ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อการลดของเสีย กรณีศึกษากระบวนการผลิตเพลากลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- ภักดิ์น้อย ทองทิพย์พร. การมองเห็นและการวัดสี. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา: www.dss.go.th/dssweb/st.../prep_7_2550_color_measurment.pdf [2553, กรกฎาคม 10].
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีผงเคลือบเครื่องเหล็ก (มอก. 1098-2552)
- วัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสุริ. การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- วิทย์ วรรณวิจิตร. การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- วีรเทพ เฉลิมสมิทธิชัย. การศึกษาปริมาณธาตุที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กดิบโดยวิธีการออกแบบการทดลอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.

สรารุช สุธรรมมาสา, การใช้ Fault Tree Analysis ในงานความปลอดภัย. วารสาร สทท ฉบับเทคโนโลยี, 61 (กันยายน-ตุลาคม 2527): หน้า 62-68. 2527, อ้างถึงใน เกื้อกุล ลลิตกุลธร. การสร้างดัชนีวัดสมรรถนะเพื่อช่วยในการเฝ้าสังเกต และลดอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทของเหลวไวไฟ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อรรถพล ฤทธิศักดิ์. การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีขึ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

อรุษา สรวารี. สารเคลือบผิว (สี วาร์นิช และแล็กเกอร์). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

Montgomery. 1996 อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. หลักการการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.

RPSC Intertrade Co.,Ltd. เกร็ดความรู้เรื่องสี. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา:

http://www.rscintertrade.com/whatsnews.php?news_id=1[2553, มิถุนายน 9].

ภาษาอังกฤษ

Anees A., Karnachi, Mansoor A. Khan. Box-behken design for the optimization of formulation variable of indomethacin coprecipitates with polymer mixtures. International Journal of pharmaceutics 131 (1996): 9-17.

Automotive Industry Action Group (AIAG), Potential Failure Mode and Effect Analysis (Fourth Edition). June, 2008.

Malvern Instruments Ltd (2010). Powder Coatings Industry Overview. [Online]. 2010. Available from :

http://www.malvern.com/processeng/industries/powder_coatings/overview.htm [2010, May 9].

Montgomery D.C. Design and Analysis of Experiment. USA: John Willey & Sons, 2005.

Stamatis, D.H. Failure Mode and Effect Analysis : FMEA from Theory to Execution. ASQC Milwaukee, WI: Quality Press, 1995..

Misev, T.A. Powder coating Chemistry and Technology. USA: John Willey & Sons, 1990.

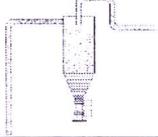
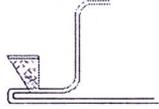
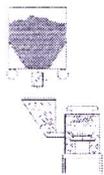
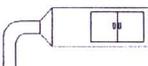
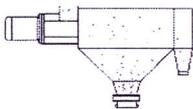
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มการทำงาน

ตารางที่ ก.1 ใบผสมผลิต (FM-PD01-03)

ใบผสมผลิต														
รหัสสีผง				ใบสั่งผลิตเดิม:				ใบสั่งผลิต:						
ชื่อสี:				จำนวนผลิต:				กก./ถัง		กก.				
เริ่มผลิต: / / เวลา : น.				ผลิตเสร็จ: / / เวลา : น.				เครื่องฉีด:						
คำสั่งพิเศษลูกค้า:								เครื่องบด:						
คำสั่งพิเศษQC:								เครื่องผสม:						
ลำดับ	รหัสวัตถุดิบ	จำนวน กก./ถัง		ลำดับการปล่อย/ลำดับถังผสม										รวมทั้งหมด (ก.ก.)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	10013	33.75	25.00	/										
๔			8.75	/										
2	33002	0.15	0.15	/										
3	29039	45.00	25.00	/										
			20.00	/										
4	29048	5.00	5.00	/										
5	20036	28.00	25.00	/										
			3.00	/										
6	21014	0.44	0.44	/										
7	24036	1.22	1.22	/										
8	25012	0.12	25.00	/										
9	11007	41.25	25.00	/										
			16.25	/										
ตรวจเช็ควัตถุดิบป้อนเข้ากัน														
เบอร์ถังที่ใช้ผสม														
เวลาผสม														
เวลาปล่อย														
ลงชื่อผสม														
ลงชื่อผู้อนุมัติสูตรผสม														
หมายเหตุ								จำนวนสีเกรด1						
								จำนวนสีเกรด2						
								จำนวนสีสูญเสีย						

ตารางที่ ก.4 แบบฟอร์มการทำความสะอาดเครื่องบด (FM-PD02-18)

เอกสารการล้างทำความสะอาดเครื่องบดที่		FM-PD02-18						
รหัสสีที่ทำการล้าง		ก่อนเริ่มผลิตรหัสสี		วันที่				
เครื่องร่อน		ตะแกรง		ใช้ Filter		เครื่องซั่ง		
ส่วนประกอบเครื่องบด		กำหนดการถอด		วิธีการทำความสะอาด				
		ถอด	ไม่ถอด	ใช้ลม	กวาด แข็ง	ล้างน้ำ	M.E.K	
	ทอล้ำเลีย้ง , Cyclone	Plan	/			/		
		Actual	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		
	Double flap	Plan		/			/	
		Actual		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	ทอล้ำเรียงจาก feeder	Plan	/			/		
		Actual	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		
	ท้อ Air	Plan	/				/	
		Actual	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	
	ท้อต่อจาก Double flap ไปเครื่องร่อน	Plan	/			/		
		Actual	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		
	ชุดบด	Plan	/			/		
		Actual	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		
	ฝา Mill , Dispersion ring	Plan	/				/	/
		Actual	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ใบ Sep ฝาครอบ	Plan	/				/	/
		Actual	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Feeder	Plan	/				/	/
		Actual	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ฝาปิดท้อแอร์	Plan	/			/		
		Actual	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		
	แผ่นกรองอากาศ	Plan		/			/	
		Actual		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	เครื่องร่อน / ตะแกรง	Plan	/		/	/		
		Actual	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	ถุงพลาสติกต่อเครื่องร่อน	Plan	/				/	
		Actual	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	
	เครื่องซั่ง อุปกรณ์แพคกล่อง	Plan		/	/		/	
		Actual		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
เวลาเริ่มล้าง..... เวลาที่ล้างเสร็จ..... รวมเวลาในการล้าง.....								
ลงชื่อผู้ล้าง 1..... ลงชื่อผู้ล้าง 2.....								
ตรวจสอบเครื่องจักรหลังจากการประกอบ								
1	ตรวจเช็คระยะห่างระหว่างใบ Sep กับฝา Mill ระยะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4 - 0.7 mm	ค่าที่ได้จริง..... ผู้วัดระยะ.....						
2	ทดลองเปิด Fan แล้วเช็คที่ข้อต่อท่อทุกข้อต่อว่ามีลมรั่วหรือไม่	<input type="checkbox"/> ไม่มีลมรั่ว <input type="checkbox"/> มีลมรั่ว แนวทางแก้ไข.....						
3	ทดลองเปิด Fan แล้วเช็คฝาไซโคลนว่ามีลมรั่วหรือไม่	<input type="checkbox"/> ไม่มีลมรั่ว <input type="checkbox"/> มีลมรั่ว แนวทางแก้ไข.....						
ผลการล้าง								
<input type="checkbox"/> สะอาด <input type="checkbox"/> ล้างแล้วต้องล้างใหม่ซ้ำ								
ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานบด.....								

ภาคผนวก ข
คู่มือการทำงาน

ตารางที่ ข.1 คู่มือการทำงานการผลิตวัสดุดิบ (WI-PD02-02)

		รหัสเอกสาร WI-PD02-02	
คู่มือการทำงาน(Work Instruction)		แก้ไขครั้งที่ 3	
เรื่อง : การผสมวัสดุดิบ		วันที่เริ่มใช้	
		หน้า 1 ใน 2	
อุปกรณ์ความปลอดภัย : รองเท้า Safety หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน เข็มขัดพยุงหลัง			
เครื่องมืออุปกรณ์ :			
1. ถังผสม 2. กะละมังผสม 3. ช้อนผสม 4. กระจงใส่ Pigment 5. เครื่องชั่งไฟฟ้า 6. คัทเตอร์ 7. แท่งเหล็กตรวจสอบสี			
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
1	การเตรียมเครื่องชั่งไฟฟ้าก่อนใช้งาน		พนักงานผสม
	1.1 เครื่องชั่งไฟฟ้าบนโต๊ะผสมสี		
	- ตรวจสอบระดับน้ำของเครื่องชั่งน้ำหนักอยู่ที่จุดศูนย์กลาง		
	- เชียบปลั๊กเครื่องชั่งไฟฟ้า		
๔	- กดปุ่ม ON เปิดเครื่องชั่งไฟฟ้า แล้วรอให้หน้าจอแสดงผลขึ้น 0.000		
	- Set น้ำหนักเครื่องชั่ง โดยวางกะละมังที่ใช้ในการผสมลงบนเครื่องชั่ง		
	ไฟฟ้าแล้วกดปุ่ม TARE หน้าจอแสดงผล 0.000		
	1.2 เครื่องชั่งไฟฟ้าในห้อง pigment		
	- ตรวจสอบระดับน้ำของเครื่องชั่งน้ำหนักอยู่ที่จุดศูนย์กลาง		
	- กดปุ่ม ON เปิดเครื่องชั่งไฟฟ้า แล้วรอให้หน้าจอแสดงผลขึ้น 0.000		
	- Set น้ำหนักเครื่องชั่ง โดยวางกระจงใส่ pigment บนเครื่องชั่งไฟฟ้า		
	แล้วกดปุ่ม TARE หน้าจอแสดงผล 0.0000		
2	การชั่งน้ำหนักวัสดุดิบ		พนักงานผสม
	- เข็นถังผสมไปยังตำแหน่งได้ตัวคู่มือ ปิดกันถึงให้สนิท		FM-PD01-03 ใบผสม
	- ทำการชั่งน้ำหนักวัสดุดิบลำดับที่ 1 ใส่กะละมังให้ได้จำนวนตรงกับ	ตัวเลขหน้าจอแสดงผลเครื่องชั่งตรงกับใบผสม	
	ใบผสม	เพื่อแสดงว่าได้ชั่งวัสดุดิบใส่ครบถ้วนแล้ว	
	- ทำเครื่องหมาย / ลงในใบผสมให้ตรงกับรายการวัสดุดิบที่ชั่งน้ำหนัก		
	- เทวัสดุดิบลงในถังผสม		
	- ชั่งวัสดุดิบตามลำดับต่อไปจนครบทุกตัวตามใบผสม		
	*** ข้อกำหนดในการชั่งวัสดุดิบ ***		
	- การชั่งน้ำหนักวัสดุดิบที่มีจำนวนต่ำกว่า 0.100 kg ให้นำไปชั่งด้วย	การเทวัสดุดิบที่ใส่ปริมาณน้อยๆกำหนดให้	
	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่งในห้องชั่ง Pigment	เทลงตรงส่วนกลางถึงผสม	
	- วัสดุดิบที่ใส่ปริมาณน้อยกว่าถุงเต็ม ให้ชั่งน้ำหนักตามจำนวนตรงกับ	ห้ามตักแบ่งออกจากถุงแล้วที่เหลือยกเทลง	
	ใบผสม	ถึงผสม	
	- การยกวัสดุดิบถุงเต็มเทลงถึงผสม โดยไม่ต้องชั่งน้ำหนักให้ปฏิบัติ		
	ได้เฉพาะกลุ่ม Resin และ Filler เท่านั้น		

ตารางที่ ข.1 คู่มือการทำงานการผสมวัสดุดิบ (WI-PD02-02)

		รหัสเอกสาร WI-PD02-02	
	คู่มือการทำงาน(Work Instruction)	แก้ไขครั้งที่ 3	
	เรื่อง : การผสมวัสดุดิบ	วันที่เริ่มใช้	
		หน้า 2 ใน 2	
อุปกรณ์ความปลอดภัย : รองเท้า Safety หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน เข็มขัดพุงหลัง			
เครื่องมืออุปกรณ์ :			
1. ถังผสม 2. กะละมังผสม 3. ช้อนผสม 4. กระจบองใต้ Pigment 5. เครื่องชั่งไฟฟ้า 6. คัทเตอร์ 7. แท่งเหล็กตรวจสอบสี			
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
3	นำถังผสมเข้าเครื่อง Mixer - เข็นถังผสมเข้าเครื่อง Mixer - คึงคันโยกล็อคถังผสมให้แน่น - กดปุ่ม Lift Container Up เพื่อยกถังผสมขึ้นล็อคคิกกับหน้าแปลน - กดปุ่ม Lift Container Down เพื่อปล่อยแท่นยกถึงระดับปกติ	รอกจนกว่าเครื่องจะล็อคถังผสม	พนักงานผสม
4	- กดปุ่ม Tilting Up เครื่องหมุนถังผสมขึ้นด้านบน ถังผสมคว่ำอยู่บนหน้าแปลนเครื่อง - กดปุ่ม Mixer Start ปั่นกวนวัสดุดิบให้เข้ากันจนครบตามเวลาที่กำหนด - กดปุ่ม Tilting Down เครื่องหมุนถังผสมกลับลงมาบนตำแหน่งแท่นยก - กดปุ่ม Lift Container Up เพื่อยกแท่นรับถังผสมขึ้น - กดปุ่ม Lift Container Down เพื่อปล่อยแท่นยกถึงระดับปกติ - ผลักคันโยกปลดล็อคถังผสมออก - เขี่ยถังผสมออกจากเครื่องผสม	รอกจนกว่าเครื่องจะคลายล็อคถังผสม	พนักงานผสม
4	ตรวจสอบการเข้ากันของวัสดุดิบ - ใช้แท่งเหล็กตรวจสอบสีในถังผสมตรวจสอบการเข้ากันของวัสดุดิบ ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง - วัสดุดิบเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันให้ทำเครื่องหมาย / ลงในใบผสม	ถ้าพบว่าวัสดุดิบไม่เข้ากันแจ้งหัวหน้างานทราบ	พนักงานผสม FM-PD01-03 ใบผสม
5	นำถังผสมขึ้นแท่นปล่อยสี - เติยبرد Hand Palet Lift เข้าได้ถึงผสม - โยกรด Hand Palet Lift ยกถังผสมให้สูงกว่าแท่นปล่อยสีเล็กน้อย - เขี่ยรูด Hand Palet Lift เข้าไปพร้อมแท่นปล่อยสี - ลดระดับรูด Hand Palet Lift ลงเพื่อวางถังผสมลงบนแท่นปล่อยสี	ให้ตำแหน่งถังผสมอยู่ตรงกับช่องปล่อยสี	พนักงานผสม
6	การปล่อยสีให้กระบวนการฉีด - ตั้งอุณหภูมิปล่อยสีให้ปล่อยสีประจำ Line ที่ไฟเตือนติดขึ้น - เปิดวาล์วถังผสมให้สุดแล้วใช้เหล็กเหยยให้สี ไหลลงสู่ท่อ - กดกริ่งสัญญาณตอบรับให้กระบวนการฉีดรับทราบว่าได้ปล่อยสีแล้ว - บันทึกเวลาปล่อยสีและลำดับถังที่ปล่อยลงในใบผสม	ปล่อยสีทันทีที่ได้รับสัญญาณปล่อยสี	พนักงานผสม FM-PD01-03 ใบผสม

ตารางที่ ข.2 คู่มือการทำงานการวัดสีและปรับสีด้วยเครื่องวัดสี (WI-PD02-01)

		รหัสเอกสาร	WI-PD02-01
คู่มือการทำงาน(Work Instruction)		แก้ไขครั้งที่	2
เรื่อง : การวัดและปรับสีด้วยเครื่องวัดสี		วันที่เริ่มใช้	หน้า 1 ใน 3
อุปกรณ์ความปลอดภัย : -			
เครื่องมืออุปกรณ์ :			
1. เครื่องวัดสี 2. คอมพิวเตอร์ 3. อุปกรณ์การ calibrate เครื่องวัดสี			
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
1	การเข้าสู่โปรแกรม		พนักงานปรับสี
	1.1 เข้าโปรแกรม Data color Match Pigment		
	1.2 ที่ User Name พิมพ์ User และที่ Password พิมพ์ CC3 และไปที่ Login เพื่อเข้าสู่โปรแกรม		
	1.3. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างของ Formular Central และ Data Navigator ให้เลือก Data Navigator แล้วไปที่ Go และเลือก Data color Tools		
2	การ Calibrate เครื่องวัดสี		พนักงานปรับสี
	2.1 หลังจากเข้าสู่โปรแกรมตามข้อที่ 1 ทำการ Calibrate เครื่องวัดสี โดยเลือก Calibrate		
	2.2 ตรวจสอบตำแหน่งของรายการดังนี้		
	2.2.1 Specular เลือกที่ Include		
	2.2.2 Aperture เลือกที่ Large		
	2.2.3 เลือก Auto-Zoom		
	2.2.4 UV-Filter เลือกที่ 0% UV(Filter FL40)		
	2.3 เลือก Calibarte		
	2.4 ใส่ reference สีดำ จากนั้นเลือก Reader		
	2.5 เปลี่ยนใส่ refernce สีขาว จากนั้นเลือก Reader		
	2.6 เปลี่ยนใส่ reference สีเขียว จากนั้นเลือก Reader		
3	การวัดสี		พนักงานปรับสี
	การค้นหาสีมาตรฐานที่จะนำมาใช้วัดเทียบสีตัวอย่าง		
	3.1 ที่ Data Color Tool เลือก Retrieve Std เพื่อเลือกสีมาตรฐานที่จะนำมาใช้วัดเทียบแผ่นสีตัวอย่าง		
	3.2 ที่ File by พิมพ์รหัสสีที่ต้องการวัดค่าสี		
	3.3 เลือก Folder ชื่อ Type		
	3.4 เลือกรหัสสีที่ต้องการวัด		
	3.5 เลือก Open		
	3.3 เลือก Overwrite จากนั้นรหัสสีที่ต้องการวัดจะแสดง		
	ชื่อที่ Standard Name		

ตารางที่ ๗.2 คู่มือการทำงานการวัดสีและปรับสีด้วยเครื่องวัดสี (WI-PD02-01) (ต่อ)

		รหัสเอกสาร	WI-PD02-01
คู่มือการทำงาน(Work Instruction)		แก้ไขครั้งที่	2
เรื่อง : การวัดและปรับสีด้วยเครื่องวัดสี		วันที่เริ่มใช้	หน้า 2 ใน 3
อุปกรณ์ความปลอดภัย : -			
เครื่องมืออุปกรณ์ :			
1. เครื่องวัดสี (spectrometer) 2. คอมพิวเตอร์ 3. อุปกรณ์การ calibrate เครื่องวัดสี			
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
	3.4 พิมพ์รหัสตัวอย่างสีที่ Batch Name		พนักงานปรับสี
	3.5 ใส่แผ่นสีตัวอย่างที่ต้องการวัดในช่องใส่แผ่นตัวอย่าง		FM-PD02-22,
	3.6 เลือก Bat:Inst Avg		FM.PD.02-02
	3.7 เลือก Measure เพื่อทำการวัดค่าสี		
	3.8 เลือก Accept เพื่อทำการวัดค่าสี		
	3.9 บันทึกผลการวัดค่าสี (ค่า DE, L, a, b) ลงในใบบันทึกการปรับสีก่อนผลิต (FM.PD.02-02)		
	3.9.1 ถ้าค่า DE<1		
	3.9.1.1 กรณีปรับสีด้วยเครื่องทดลอง แจกพนักงานผสมสี		
	ปล่อยส่วนผสมลงเครื่องฉีด		
	3.9.1.2 กรณีปรับสีด้วยเครื่องจักร นำผลการตรวจสอบส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพเพื่อทำการอนุมัติ		
	- ถ้าผลการตรวจสอบผ่านทำการคำนวณเป็นสูตรผลิต และบันทึกลงในใบผสมผลิต (FM-PD02-22) จากนั้นส่งให้หัวหน้างานเพื่อทำการอนุมัติสูตรการผลิต		
	- ถ้าผลการตรวจสอบไม่ผ่านให้ทำการปรับสีใหม่ตามข้อ 4		
	3.9.2 ค่า DE>1 ทำการปรับสีตามข้อ 4		
4	การปรับสี		พนักงานปรับสี
	4.1 เปิดหน้าต่างของ Formula Central และเลือก New Job		FM.PD.02-02
	4.2 เลือก New Job จากนั้นที่ Job Name พิมพ์รหัสสีของแผ่นตัวอย่างมาตรฐาน และเลือก OK		
	4.3 การค้นหารหัสของสีมาตรฐานที่ต้องการปรับเฉดสี		
	4.3.1 เลือก Folder ชื่อ Type		
	4.3.2 ที่ File by พิมพ์รหัสสีที่ต้องการปรับ		
	4.3.3 เลือกรหัสสีที่ต้องการปรับ		
	4.3.4 เลือก Select Serch		
	4.3.5 เลือก Finish		
	4.4 การค้นหารหัสตัวอย่างที่ต้องการปรับเฉด	ถ้าไม่พบรหัสสีที่ต้องการปรับให้แจ้ง	
	4.4.1 เลือก Folder ชื่อ T1-Batch	หัวหน้างานทราบ และห้ามทำการปรับสี	
	4.4.2 ที่ File by พิมพ์รหัสสีที่ต้องการปรับ	เอง	

ตารางที่ ข.3 คู่มือการทำงานทำความสะอาดเครื่องบด (WI-PD02-10) (ต่อ)

	รหัสเอกสาร WI-PD02-10		
คู่มือการทำงาน(Work Instruction)	แก้ไขครั้งที่ 3		
เรื่อง : การทำความสะอาดเครื่องบด	วันที่เริ่มใช้		
	หน้า 2 ใน 4		
อุปกรณ์ความปลอดภัย	1. หน้ากากกันฝุ่น 2. ถุงมือยาง		
เครื่องมืออุปกรณ์	1. ประแจปากคายนเบอร์ 10, 17, 19, 36 4. ประรงซ์ัด 2. สารละลาย M.E.K 5. คัดเตอร์ 3. เครื่องเหล็ก		
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
	2.3 ชุคบด		
	- คลายน็อตล็อกฝาครอบชุคบดด้วยประแจเบอร์36		
	- ดึงตัวล็อกพวงมาลัย แล้วหมุนเปิดฝาครอบชุคบดให้เปิด		
	ออกจนสุด (180 องศา) แล้วล็อกตัวล็อกพวงมาลัย		
	- ถอดตัวยึด Dispersion Ring ทั้ง 3 ตัวออกโดยใช้มือหมุนทวน		
	เข็มนาฬิกา		
	- ถอดน็อตล็อก Separator ออกด้วยประแจเบอร์ 17		
	- ใช้ Hydraulic Puller ดึงตัว Separator ออก		
	- หมุนน็อตล็อก Separater ไว้ที่เดิม		
	2.4 ไซโคลน		
	- ถอดตัวล็อกฝาครอบไซโคลน		
	- ไขรอกยกฝาครอบไซโคลน		
3	การทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ		พนักงานบด
	3.1 ทำความสะอาดชุคบด		
	- Seperator และ Dispersion Ring ดึงทิ้งไว้ในสารละลาย		
	MEK ประมาณ 10 นาที จากนั้นใช้ประรงซ์ัดทำความสะอาด		
	ส่วนต่างๆ ถ้าพบสีติดเป็นก้อนใช้เครื่องเหล็กกระเทาะสีออก		
	และใช้น้ำฉีดล้างจนสะอาด		
	- ฝาครอบชุคบด และ Linner ใช้น้ำฉีดล้าง พร้อมกับใช้		
	ประรงซ์ัดทำความสะอาด ถ้าพบสีติดเป็นก้อนใช้เครื่องเหล็ก		
	กระเทาะสีออก		
	3.2 ทำความสะอาดไซโคลน		
	- ฝาครอบไซโคลน ใช้น้ำฉีดล้าง พร้อมกับใช้มือทำความสะอาด		
	สะอาดถ้าพบสีติดเป็นก้อนให้ใช้เครื่องเหล็กกระเทาะสีที่ติด		
	เป็นก้อนออก		
	- ท่อไซโคลน ใช้น้ำฉีดล้าง		

ตารางที่ ข.3 คู่มือการทำงานทำความสะอาดเครื่องบด (WI-PD02-10) (ต่อ)

		รหัสเอกสาร	WI-PD02-10
คู่มือการทำงาน(Work Instruction)		แก้ไขครั้งที่	3
เรื่อง : การทำความสะอาดเครื่องบด		วันที่เริ่มใช้	
		หน้า 3 ใน 4	
อุปกรณ์ความปลอดภัย 1. หน้ากากกันฝุ่น 2. ถุงมือยาง			
เครื่องมืออุปกรณ์			
1. ประแจปากตายเบอร์ 10, 17, 19, 36		4. แปรงขัน	
2. สारละลาย M.E.K		5. กัดเตอร์	
3. เกรียงเหล็ก			
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
	3.3 การทำความสะอาด double flap		
	- ใช้น้ำฉีดล้าง พร้อมกับใช้แปรงขัดทำความสะอาด		
	3.6 ล้างทำความสะอาดชุดป้อนสี		
	- นำ Feeder ตั้งทิ้งไว้ในสารละลาย MEK ประมาณ 10 นาที		
	จากนั้นใช้แปรงขัดทำความสะอาดส่วนต่างๆ ถ้าพบสีติดเป็น		
	ก้อน ใช้เกรียงเหล็กกระเทาะสีออก และใช้น้ำฉีดล้าง		
	- Hopper พักสี ที่อลูมิเนียม Granule และขงกันร้ว ใช้น้ำฉีดล้าง	ตรวจสอบขงกันร้วไม่ฉีกขาด	
		ถ้าพบขงกันร้วฉีกขาดให้ทำการเปลี่ยน	
	3.7 การทำความสะอาดระบบท่อแอร์		
	- ใช้น้ำฉีดล้างแผ่นกรองอากาศ ฝาปิดท่อแอร์ ท่อแอร์	ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศไม่ฉีกขาด	
		ถ้าพบแผ่นกรองอากาศฉีกขาดให้ทำการ	
		เปลี่ยน	
	3.8 เครื่องร่อน		
	- ตัวเครื่องร่อน ใช้น้ำฉีดล้าง และใช้เกรียงเหล็กกระเทาะสี		
	ที่ติดกันเป็นก้อนออก		
	- ตะแกรงเครื่องร่อน ใช้น้ำฉีดล้าง และใช้เกรียงเหล็ก	ตรวจสอบตะแกรงร่อนต้องไม่ชำรุด	
	กระเทาะสีที่ติดกันเป็นก้อนที่โครงเหล็กของตะแกรงออก	ฉีกขาด ถ้าพบตะแกรงเครื่องร่อนชำรุด	
		ฉีกขาดให้ทำการเปลี่ยน	
4	การประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องบด		พนักงานบด
	4.1 การประกอบชุดบด		
	4.1.1 การประกอบ Separator		
	- สวมใบ Separator		
	- ใส่แหวนรองและประกอบน็อตด้วยประแจเบอร์ 17	ตรวจสอบระยะระหว่างใบ Separator	
		และฝา mill ต้องมีค่าระหว่าง 0.4 ถึง 0.7	
	4.1.2 การประกอบ Disperion Ring		
	- สวม Dispersion Ring ให้ตรงถ็อก		
	- หมุนประกอบตัวล็อกทั้ง 3 ตัว โดยใส่แหวนรองทั้ง 2 ตัว		
	และใส่แหวนสปริงไว้หลังสุด		

ตารางที่ ๗.4 คู่มือการทำงานทำความสะอาดเครื่องบดด้วยทรายขัด (ต่อ)

		รหัสเอกสาร	
คู่มือการทำงาน(Work Instruction)		แก้ไขครั้งที่	
เรื่อง : การทำความสะอาดเครื่องบดโดยใช้ทรายขัด		วันที่เริ่มใช้	
		หน้า 2 ใน 2	
อุปกรณ์ความปลอดภัย 1. หน้ากากกันฝุ่น 2. ถุงมือผ้า			
เครื่องมืออุปกรณ์			
1. ประแจปากคชเบอร์ 36 และ 17 2. เครื่องเหล็ก 3. ทรายขัด			
ขั้นตอนที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดพิเศษ	ผู้รับผิดชอบ/เอกสาร
3	ประกอบชุดบด		พนักงานบด
	4.1.1 การประกอบ Separator		
	- สวมใบ Separator		
	- ใส่แหวนรองและประกอบน็อตด้วยประแจเบอร์ 17	ตรวจสอบระยะระหว่างใบ Separator และฝา mill ต้องมีค่าระหว่าง 0.4 ถึง 0.7	
	4.1.2 การประกอบ Disperion Ring		
	- สวม Dispersion Ring ให้ตรงล็อก		
	- หมุนประกอบตัวล็อกทั้ง 3 ตัว โดยใส่แหวนรองทั้ง 2 ตัว และใส่แหวนสปริงไว้หลังสุด		
	4.1.3 หมุนปิดฝาชุดบด		
	- ดึงตัวล็อกพวงมาลัย แล้วหมุนปิดฝาครอบชุดบดให้ปิด		
	ออกจนสุดแล้วล็อกตัวล็อกพวงมาลัย		
	- ใช้น็อตล็อกฝาครอบชุดบดด้วยประแจเบอร์ 36 ให้แน่น		
4	นำกล่องไปรองรับทรายที่ท่อ double flap		พนักงานบด
5	นำทรายประมาณ 25 กิโลกรัม เทใส่ hopper		พนักงานบด
6	เปิดเครื่องบดแบบ Manule		พนักงานบด
	- เปิด Fan		
	- เปิด Double flap		
	- เปิด Feeder		
7	นำทรายที่ออกมาจากระบบชั่งน้ำหนัก และเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป		พนักงานบด
8	ปิดเครื่องบด แล้วทำการล้างเครื่องบดแบบใช้น้ำต่อไป		พนักงานบด



ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวอัจฉรียา วังวิเศษ เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2548 หลังจากนั้นเข้าทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2551

