


บทที่ 4

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและการติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ในบทนี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์ โดยในบทที่ 2 นั้นได้กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องไปแล้วบางส่วน สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงในส่วนของการรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งหลักการทำงานของเครื่อง และวิธีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

4.1 หลักการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์

พิจารณาจากไดอะแกรมการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์ ดังในรูปที่ 4.1 หลักการทำงานของเครื่อง คือ เริ่มที่คอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนควบคุมหลักของเครื่อง (Main Control) ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งการทำงานจากผู้ใช้งาน เมื่อรับคำสั่งแล้วจากนั้นคอมพิวเตอร์จะส่งการหรือส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เพื่อทำการประมวลผลก่อนส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของไดรเวอร์มอเตอร์ (Stepper Driver) และไดรเวอร์เลเซอร์ (Laser Driver) อีกทีหนึ่ง โดยไดรเวอร์มอเตอร์จะควบคุมทิศทางหมุนของมอเตอร์ตามสัญญาณที่-

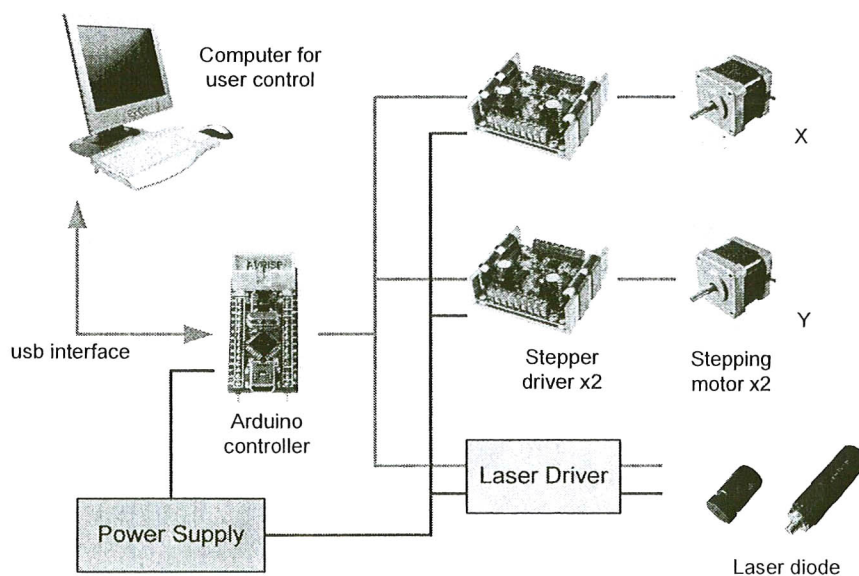


รูปที่ 4.1 ไดอะแกรมการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์

ได้รับมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ขณะเดียวกันไดรเวอร์เลเซอร์จากควบคุมการ เปิด/ปิด เลเซอร์ พอยด์เตอร์ตามสัญญาณที่ได้รับมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งการหมุนของทั้ง มอเตอร์แกน X และแกน Y นั้น จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแกน X และแกน Y ตามสัญญาณที่ส่ง มาจากไดรเวอร์มอเตอร์ โดยหลักการเคลื่อนที่ของแกนทั้งสองได้กล่าวไว้แล้วในส่วนก่อนหน้า 2 ดังนั้นการเคลื่อนที่ของแกนทั้งสองและการ เปิด/ปิด เลเซอร์ที่สัมพันธ์กัน สามารถทำให้เกิดเป็น ลาดลายลงบนวัสดุหรือชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้บนคอมพิวเตอร์ได้ จากหลักการนี้ทำให้ สามารถนำเลเซอร์พอยเตอร์ไปประยุกต์ใช้เขียนหรือแกะสลักลายลงบนชิ้นงานได้

4.2 สเต็ปมอเตอร์ (Step motor)

สเต็ปมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถสั่งการให้หมุนได้ทีละขั้นตามแรงดันไฟฟ้าที่ ป้อนเป็นพัลส์ ซึ่งต่าง จากมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปที่จะหมุนทันทีและตลอดเวลาเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า ข้อดีของสเต็ปมอเตอร์ คือ สามารถกำหนดตำแหน่งของการหมุน (องศาหรือระยะทาง) ได้อย่าง ละเอียด โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน

โครงสร้างของสเต็ปมอเตอร์ ประกอบด้วยขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ทำมาจากแผ่นเหล็กวง แหวนที่มีซี่ยื่นออกมาประกอบกันเป็นชั้นๆ โดยที่แต่ละชั้นนั้นจะมีคอยล์(ขดลวด)พันสวมอยู่ เมื่อมี การป้อนกระแสผ่านคอยล์ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic) ดังรูปที่ 4.2 แสดงให้ เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของสเต็ปมอเตอร์ ในที่นี้ถ้าเพิ่มจำนวนของขั้วแม่เหล็กมากขึ้นจะสามารถ เพิ่มจำนวนของสเต็ปต่อวงจรรอบมากขึ้นตามไปด้วย [8]

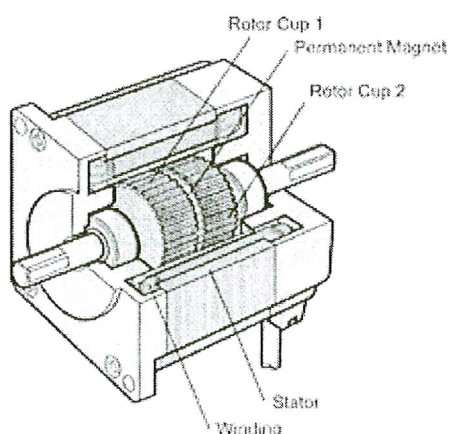

รูปที่ 4.2 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของสเต็ปมอเตอร์

4.2.1 สเต็ปมอเตอร์ที่พบในปัจจุบันมี 3 ประเภทดังนี้ [9]

1.แบบแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet-PM) คือ สเต็ปมอเตอร์แบบ PM จะมีสเตเตอร์ (Stator) ที่พันขดลวดไว้หลายๆ โพล โดยมีโรเตอร์ (Rotor) เป็นรูปทรงกระบอกฟันเลื่อย และโรเตอร์ทำด้วยแม่เหล็กถาวร เพื่อป้อนไฟกระแสตรงให้กับขดสเตเตอร์ จะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ผลักต่อโรเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุนมอเตอร์แบบ PM จะเกิดแรงดูดยึดให้โรเตอร์หยุดอยู่กับที่ แม้จะไม่ได้ป้อนไฟเข้าขดลวด


2.แบบแปรค่ารีลักแตนซ์ (Variable Reluctance - VR) คือ สเต็ปมอเตอร์แบบ VR จะมีการหมุนโรเตอร์ได้อย่างอิสระ แม้จะไม่ได้จ่ายไฟให้โรเตอร์ทำจากสารเฟอร์โรแมกเนติก กำลังอ่อน มีลักษณะเป็นฟันเลื่อย รูปทรงกระบอกโดยจะมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับจำนวนโพลในสเตเตอร์ แรงบิดที่เกิดขึ้นจะไปหมุนโรเตอร์ ไปในเส้นทางของอำนาจแม่เหล็กที่มีค่ารีลักแตนซ์ต่ำที่สุด ตำแหน่งที่จะเกิดแน่นอนและมีเสถียรภาพแต่จะเกิดขึ้นได้หลายๆ จุดดังนั้นเมื่อป้อนไฟเข้าขดลวด ต่างๆ ในมอเตอร์แตกต่างกันไป ก็ทำให้มอเตอร์ หมุนไปตำแหน่งต่างๆ กันโรเตอร์ของ VR จะมีความเฉื่อยของโรเตอร์น้อยจึงมีความเร็วรอบสูงกว่ามอเตอร์แบบ PM

3.แบบผสม (Hybrid-H) คือ สเต็ปมอเตอร์แบบ H จะเป็นลูกผสมของ VR กับ PM โดยจะมีสเตเตอร์คล้ายกับที่ใช้ใน VR โรเตอร์มีหมวกหุ้ม ปลายซึ่งมีลักษณะของสารแม่เหล็กที่มีกำลังสูง โดยการควบคุมขนาดรูปร่างของหมวกแม่เหล็กอย่างดีทำให้ได้มุม การหมุนและครั้งน้อยและแม่นยำ ข้อดีก็คือ ให้แรงบิดสูงและมีขนาดกระทัดรัด และให้แรงดูดยึดโรเตอร์นิ่งกับที่ตอนไม่จ่ายไฟ

4.2.2 การพันขดลวดบนสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์สามารถแบ่งได้ดังนี้ [8]

1. แบบไบโพลาร์ (Bipolar) คือ การพันขดลวดหนึ่งขดจะกักรอบก็ตามแต่ โดยทั่วไปจะแยกขดลวดออกจากกันเป็น 2 คู่ชัดเจน ในแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ ขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่สเตเตอร์จะถูกกำหนดโดยทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ามได้ เมื่อทำการกลับทิศทางของการไหลในกระแสไฟฟ้า โดยมาจากการควบคุมของวงจรสวิทช์ให้กลับขั้วไฟฟ้า โดยจะเรียกสเต็ปมอเตอร์ประเภทนี้อีกชื่อหนึ่งว่าสเต็ปมอเตอร์ 2 เฟส (2 Phase) ซึ่งจะมี 4 เส้น

2. แบบยูนิโพลาร์ (Unipolar) คือ การพันขดลวดชนิดนี้จะคล้ายกันกับกรณีแรก แตกต่างกันตรงที่ จะมีการเชื่อมจุดศูนย์กลางของแต่ละขดเข้าหากัน ในแต่ละขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์ ขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่สเตเตอร์จะถูกกำหนดโดยทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และสามารถกลับทิศทางขั้วแม่เหล็กได้จากการกลับทิศทางกระแสไฟฟ้า สเต็ปมอเตอร์ชนิดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สเต็ปมอเตอร์ 5 เฟส (5 Phase) โดยทั่วไปจะมี 5 หรือ 6 เส้น

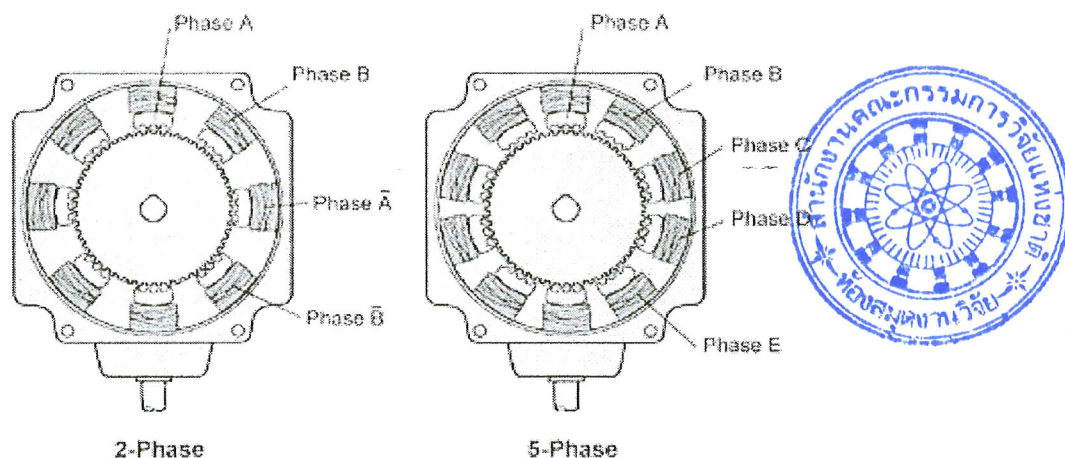

รูปที่ 4.3 โดยโครงสร้างภายในของสเต็ปมอเตอร์ 2 ชนิดคือ แบบ 2 เฟส และแบบ 5 เฟส

4.2.3 การควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์

การควบคุมและสั่งงานให้สเต็ปมอเตอร์ทำงาน ไปที่สเต็ปสามารถทำได้โดยการจ่ายกำลังไฟไปยังขดลวด ในแต่ละขอบนสเตเตอร์ โดยการป้อนจะทำในลักษณะเป็นลำดับหรือเรียกว่า ซีควเอนเชียลในรูปที่ถูกต้อง ซึ่งจะแบบ ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบเวฟ (Wave) และแบบ 2 เฟส (2 Phase) และแบบครึ่งสเต็ป (Half step) ทั้ง 3 แบบนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไป

1.แบบเวฟ (Wave) คือ จะเป็นการกระตุ้นแบบที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะทำให้การกระตุ้นขดลวดทีละขดหรือ 1 เฟส ในเวลาหนึ่งๆเรียงกันไป ตัวอย่างเช่น ขดที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 1, 2 , 3 , 4 เป็นลำดับอย่างนี้ หรือ ขด 1 , 4 , 3 , 2 , 1 , 4 , 3 , 2 เป็นลำดับกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราต้องให้มอเตอร์หมุนไป วงจรที่นำมากระตุ้นนั้นจะมีราคาค่อนข้างจะถูกกว่าและง่ายกว่า


2.แบบ 2 เฟส(2 Phase) คือ แบบนี้ก็จะคล้ายกับการกระตุ้นในแบบเวฟแต่จะต่างกันตรงที่แบบ 2 เฟส จะกระตุ้นทีละ 2 ขด ที่อยู่ใกล้กันใน เวลาเดียวกันและจะเรียงลำดับกันไป ดังเช่นแบบ

เดียวกับแบบเวฟ จะยกตัวอย่างการกระตุ้นขดลวดในลักษณะ รอบการวนลูปได้ดังนี้ 12, 23, 34, 41, 12, 23, 34, 41 เรียงลำดับกันไปเรื่อยๆ หรือจะเป็น 14, 43, 32, 21, 14, 43, 32, 21 เรียงกันไปเรื่อยๆเช่นกัน ถ้าจะกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของแบบ 2 เฟส มีดังนี้ ข้อดีคือ การที่จะเพิ่มจำนวนขดลวดที่ถูกกระตุ้นจะทำให้แรงบิดได้มากกว่า แบบเวฟ ซึ่งโรเตอร์จะหมุนด้วยแรง ดึงแบบเต็มๆแรงจากทั้ง 2 ขดลวดที่กระตุ้นพร้อมกัน และ ข้อเสียของแบบ 2 เฟส คือการกระตุ้นขดลวดนั้นต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นเป็น 2 เท่าของแบบเวฟ

3.แบบครึ่งสเต็ป (Half step) การควบคุมแบบครึ่งสเต็ปเป็นการรวมเอาทั้ง 2 แบบข้างต้นมารวมกัน โดยมีรอบการวนลูปดังนี้คือ 1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, 41, ... ไปเรื่อยๆ หรือจะเป็น 14, 4, 43, 3, 32, 2, 21, 1, ... ไปเรื่อยๆ ข้อดีคือให้แรงบิดที่สูงและความละเอียดมากด้วย

4.3 ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ (Driver Step Motor)

จากหลักการควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์จากที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ จะพบว่าการควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ถือว่ามีความลำบากในเรื่องของจำนวนสายสัญญาณพอสมควร ดังนั้นได้มีการพัฒนางจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ง่ายและมีความสะดวกต่อการนำไปควบคุมการทำงานของสเต็ปมอเตอร์มากยิ่งขึ้น โดยเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ (Driver Step Motor) โดยการทำงานของไดรเวอร์จะรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อไปควบคุมการหมุนของมอเตอร์ แสดงหลักการทำงานที่ 4.4

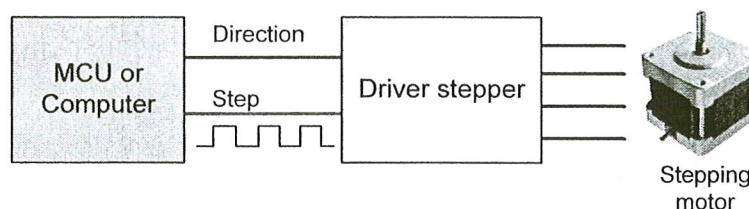


รูปที่ 4.4 หลักการใช้งานไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน

วิธีการขั้นพื้นฐานที่สุดในการควบคุมสเต็ปมอเตอร์คือการจ่ายสัญญาณ 2 อย่างคือ 1. สัญญาณสเต็ป (Step) มีลักษณะแบบเดียวกันกับสัญญาณนาฬิกา ทำหน้าที่ในการกำหนดจำนวนสเต็ปหรือจำนวนรอบการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ว่าต้องการให้หมุนไปกี่องศาหรือกี่รอบ และความถี่ของสัญญาณสเต็ปจะเป็นตัวกำหนดความเร็วการหมุนของตัวมอเตอร์ด้วย และ 2.


สัญญาณทิศทาง (Direction) คือสัญญาณที่เป็นตัวกำหนดทิศทางการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ว่าจะให้หมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา โดยทั่วไปจะกำหนดได้จากลอจิก "1" (HIGH) หรือ "0" (LOW) นั้นเอง

จากหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถือเป็นการใช้งานไดรเวอร์แบบพื้นฐานทั่วไป สำหรับในปัจจุบันสเต็ปมอเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมามากมาย แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะเลือกใช้ ส่วนในงานวิจัยเล่มนี้ทางผู้เขียนเลือกใช้งานไดรเวอร์มอเตอร์รุ่น IM483i ซึ่งเป็นสเต็ปมอเตอร์ที่สามารถขับสเต็ปมอเตอร์ได้ด้วยความละเอียดสูง ใช้งานได้ง่าย มีวงจรป้องกันวงจรจากการต่อเส้นสัญญาณไม่ถูกต้อง ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้

จากรูปที่ 4.5 เป็นรูปถ่ายจริงแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์รุ่น IM483i และรูปที่ 4.6 แสดงบล็อกไดอะแกรมการทำงานของไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์รุ่น IM483i

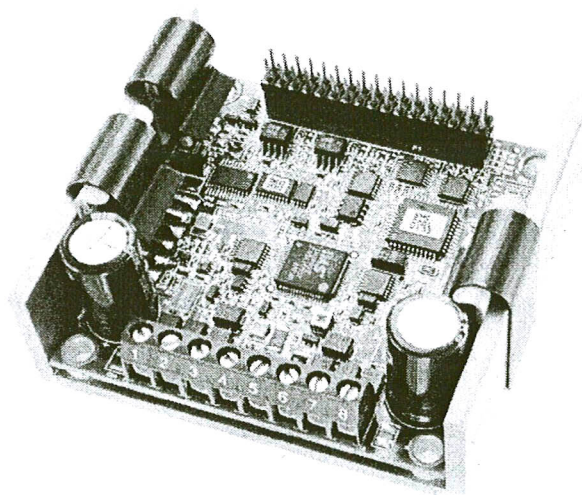

รูปที่ 4.5 รูปถ่ายแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์รุ่น IM483i

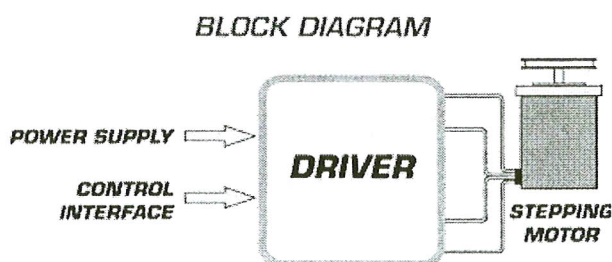


รูปที่ 4.6 เป็นบล็อกไดอะแกรมการทำงานของไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์รุ่น IM483i

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทางไฟฟ้าพื้นฐานของไดรเวอร์รุ่น IM483i

- Input Voltage	+12 to 48 volt
- Driver Current	0.4 to 3 Amps RMS, 4 Amps Peak
- Baud Rate	9600 bps
- Motor Speed	0 to 6,000 RPM
- Motor Resolution (1/1.8' /Step)	Min 200, Max 51200
- Input Signal Control	0 to +5VDC

สำหรับข้อมูลทางไฟฟ้าพื้นฐานของไดรเวอร์รุ่น IM483i แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 ส่วนการนำไดรเวอร์รุ่นนี้ไปใช้งานควบคุมการทำงานของสเต็ปมอเตอร์ สามารถแสดงรูปแบบการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับไดรเวอร์ได้ดังรูปที่ 4.7 [10]

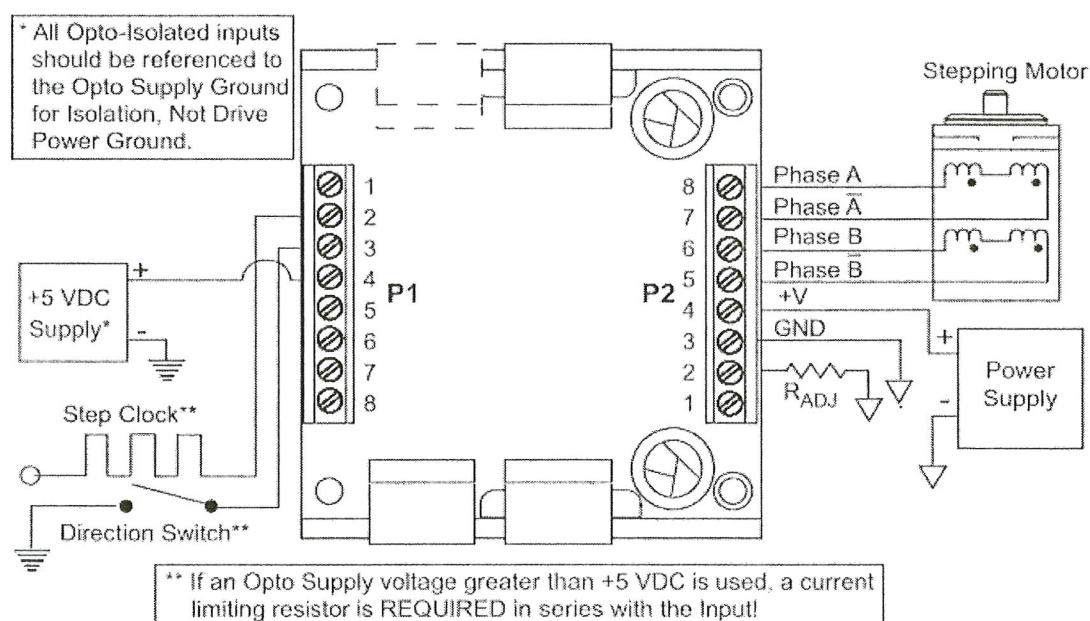


รูปที่ 4.7 แสดงการนำไดรเวอร์ IM483i มาต่อใช้งานเพื่อควบคุมสเต็ปมอเตอร์


จากรูปที่ 4.7 ไดรเวอร์ IM483i สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. ส่วนที่เป็นภาค Input (P1) เป็นส่วนที่รับสัญญาณจากภายนอกมาเพื่อควบคุมการทำงานของไดรเวอร์ และ 2. ส่วนของภาค Output ส่วนนี้จะนำไปต่อเข้ากับสเต็ปมอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ P2 ตามรูป สำหรับรายละเอียดส่วนอื่นเพิ่มเติมของบอร์ด ผู้สนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเบอร์รุ่นนี้ได้

4.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

ไมโครคอนโทรลเลอร์คือส่วนประมวลผลหลักที่รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะทำการประมวลผลและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของไดรเวอร์มอเตอร์และไดรเวอร์เลเซอร์ต่อไป โดยในงานวิจัยนี้จะเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR รุ่น Arduino Atmega168 ดังรูปที่ 4.8 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กที่มีความสามารถในการประมวลผลเร็ว ใช้งานง่าย สามารถเขียน/ลบโปรแกรมได้หลายรอบ ที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านทาง USB Port ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

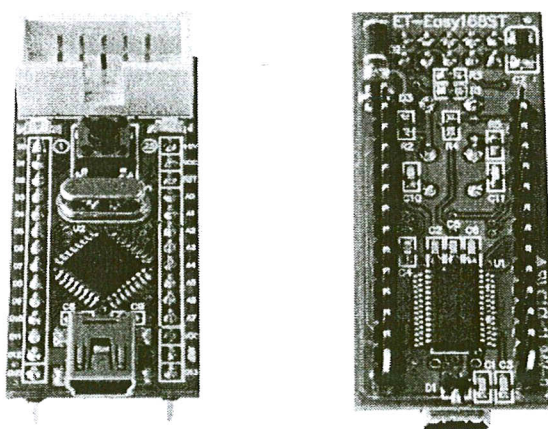

รูปที่ 4.8 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR รุ่น Arduino Atmega168

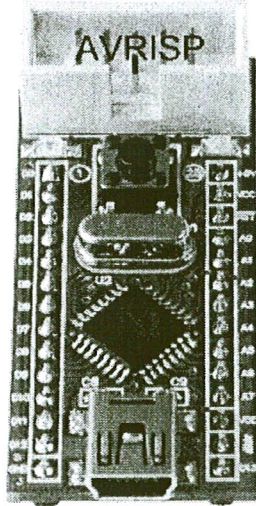AVR	Arduino	Pin	ET-EASY168 STAMP	Pin	Arduino	AVR
PD0	Digital-0	1		28	+5V(+Vin)	+5V(+Vin)
PD1	Digital-1	2		27	+VCC(+5V)	+VCC(+5V)
PD2	Digital-2	3		26	RESET#	RESET(PC6)
PD3	Digital-3	4		25	Analog-0	PC0/ADC0
PD4	Digital-4	5		24	Analog-1	PC1/ADC1
PD5	Digital-5	6		23	Analog-2	PC2/ADC2
PD6	Digital-6	7		22	Analog-3	PC3/ADC3
PD7	Digital-7	8		21	Analog-4	PC4/ADC4
PB0	Digital-8	9		20	Analog-5	PC5/ADC5
PB1	Digital-9	10		19	Analog 6	ADC6
PB2	Digital-10	11		18	Analog-7	ADC7
PB3	Digital-11	12		17	+VCC(+5V)	+VCC(+5V)
PB4	Digital-12	13		16	+AREF	+AREF
GND	GND	14		15	Digital-13	PB5

รูปที่ 4.9 การจัดเรียงขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Arduino Atmega168

หน้าที่ของขาสัญญาณในการใช้งานแบบ “Arduino Project”

- +5V(+Vin) เป็นขาสำหรับใช้เป็นจุดรับแรงดันขนาด +5VDC จากภายนอกเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ด
- +VCC(+5V) เป็นขาแหล่งจ่ายไฟจุดเดียวกันกับที่ป้อนให้กับ +VCC ของ MCU ซึ่งจุดนี้จะรับแรงดันมาจาก 2 แหล่ง ด้วยกันคือ ขารับแรงดัน +5V(+Vin) จากขา 28 ของบอร์ด และ จากขา +VUSB(+5V) จากขั้ว USB ของบอร์ด โดยมี Diode ป้องกันการย้อนกลับของแรงดันไว้แล้ว
- +AREF เป็นขาสำหรับรับสัญญาณแรงดันอ้างอิง (Analog Reference) ให้กับวงจร Analog Input ในกรณีต้องการใช้แรงดันอ้างอิงจากภายนอก
- RESET# เป็นขาสัญญาณ RESET ของ CPU ทำงานที่ Logic “0”
- Digital[0..13] เป็นขา I/O แบบ Digital สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับสัญญาณ Logic TTL (5V) ต่างๆ
- Analog[0..7] เป็นขา Input แบบ Analog สามารถรับ Input แบบ Analog 0..+5V


หน้าที่ของขาสัญญาณในการใช้งานแบบ “AVR Micro Controller”

- +5V(+Vin) เป็นขาสำหรับใช้เป็นจุดรับแรงดันขนาด +5VDC จากภายนอกเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ด
- +VCC(+5V) เป็นขาแหล่งจ่ายไฟจุดเดียวกันกับที่ป้อนให้กับ +VCC ของ MCU ซึ่งจุดนี้จะรับแรงดันมาจาก 2 แหล่ง ด้วยกันคือ ขารับแรงดัน +5V(+Vin) จากขา 28 ของบอร์ด และ จากขา +VUSB(+5V) จากขั้ว USB ของบอร์ด โดยมี Diode ป้องกันการย้อนกลับของแรงดันไว้แล้ว
- +AREF เป็นขาสำหรับรับสัญญาณแรงดันอ้างอิง (Analog Reference) ให้กับวงจร Analog Input ในกรณีต้องการใช้แรงดันอ้างอิงจากภายนอก
- RESET# เป็นขาสัญญาณ RESET ของ CPU ทำงานที่ Logic “0”
- PB[0..5] เป็นขา I/O แบบ Digital สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับสัญญาณ Logic TTL (5V) ต่างๆ
- PD[0..7] เป็นขา I/O แบบ Digital สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับสัญญาณ Logic TTL (5V) ต่างๆ
- PC[0..5] เป็นขา I/O ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้ง Digital และ Analog Input
- ADC6,ADC7 เป็นขา Input แบบ Analog สามารถรับ Input แบบ Analog 0..+5V

4.5 ไดรเวอร์เลเซอร์ (Laser Driver)

ในส่วนของไดรเวอร์ที่ใช้ในการควบคุมการ เปิด/ปิด เลเซอร์พอยเตอร์สามารถพิจารณาได้จากไดอะแกรมในรูปที่ 4.10 ซึ่งเป็นไดอะแกรมแสดงการทำงานของไดรเวอร์เลเซอร์ ที่ทำการเชื่อมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านไปยังไดรเวอร์เลเซอร์ ก่อนส่งไปควบคุมหัวเลเซอร์อีกชั้นหนึ่ง

จากไดอะแกรมในรูปที่ 4.10 ส่วนควบคุมการทำงานทั้งหมดคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปควบคุมการเปิดปิดหัวเลเซอร์ผ่านทางไอซี ULN2004 ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ เนื่องจากหัวเลเซอร์จะมีประสิทธิภาพได้สูงสุดเมื่อให้กระแสผ่านประมาณ 1 A เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถขับกระแสได้สูงระดับนั้น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ไอซี ULN2004 มาช่วยในการขับกระแสระดับนี้ ส่วนไอซี LM317T เป็นไอซีที่ทำหน้าที่ปรับแรงดันให้พอเหมาะกับการไบอัสของหัวเลเซอร์ ซึ่งปกติไม่ควรเกิน 3 โวลต์ และไอซี LM317T สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 1.5 A แต่จำเป็นต้องติดตั้งเพื่อช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของไอซีได้[11]

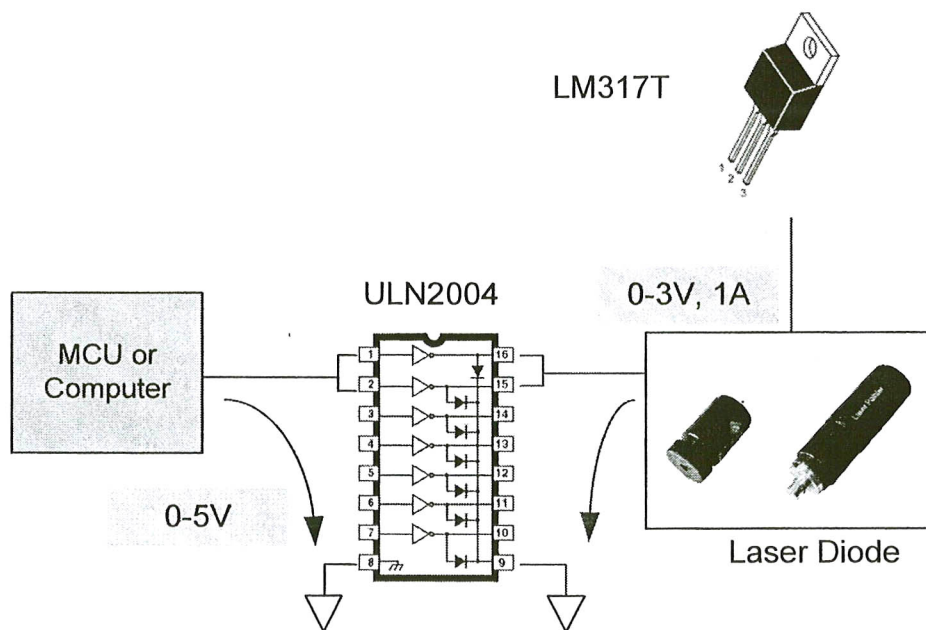


รูปที่ 4.10 แสดงไดอะแกรมของไดรเวอร์เลเซอร์


4.6 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมควบคุม

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมควบคุมเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์ รวมทั้งวิธีการออกแบบลวดลายสำหรับใช้เป็นต้นแบบของการทดลองด้วย

ก่อนจะถึงวิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมควบคุม ลำดับแรกขออธิบายถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมควบคุมเครื่องเลเซอร์เครื่องนี้ก่อน สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. ส่วนของโปรแกรมควบคุมที่อยู่บนวินโดว พัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม Visual Basic 6.0 แสดงดังรูปที่ 4.11 และ 2. ส่วนของโปรแกรมที่เขียนโค้ดสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Arduino V22 แสดงได้ดังรูปที่ 4.12 ในส่วนของรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมทั้งสอง จะไม่กล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากมีรายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างมากและนอกเหนือขอบเขตของงานวิจัย เพียงแต่ต้องการให้รู้ที่มาที่ไปของโปรแกรมที่ใช้ โดยผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือต่างๆ ได้

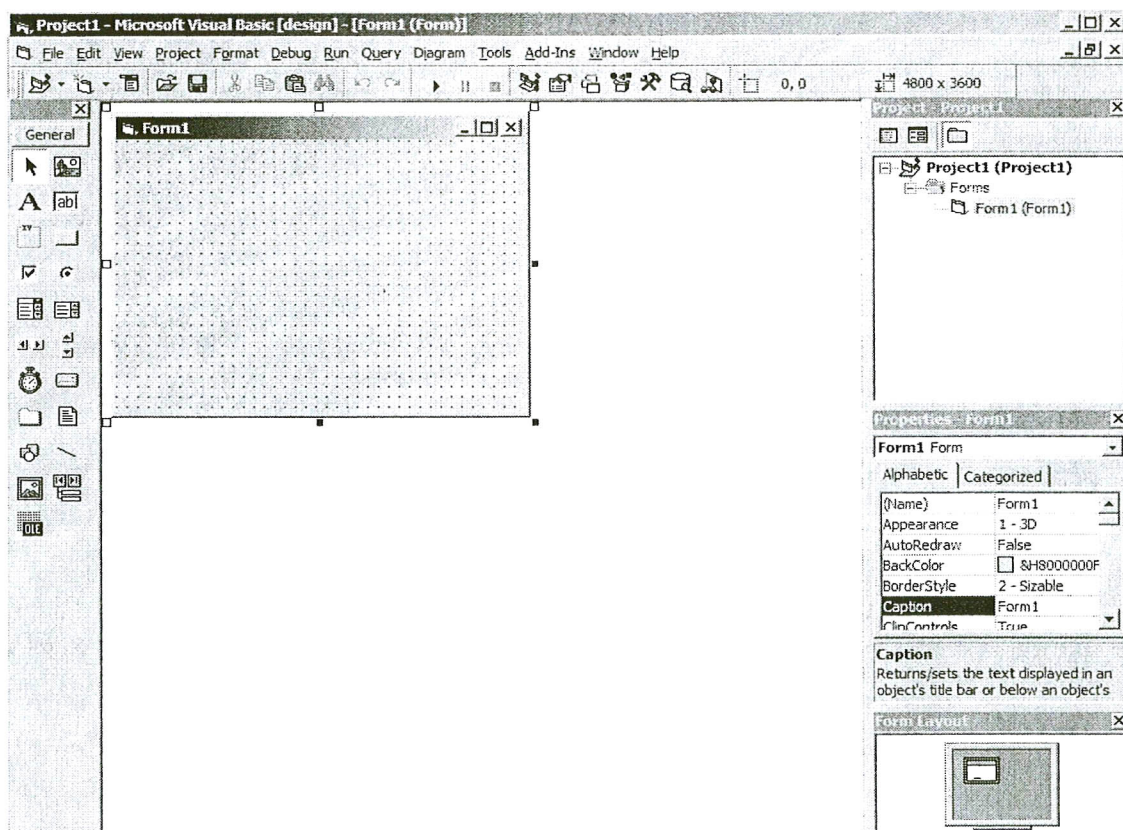

รูปที่ 4.11 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Visual Basic 6.0

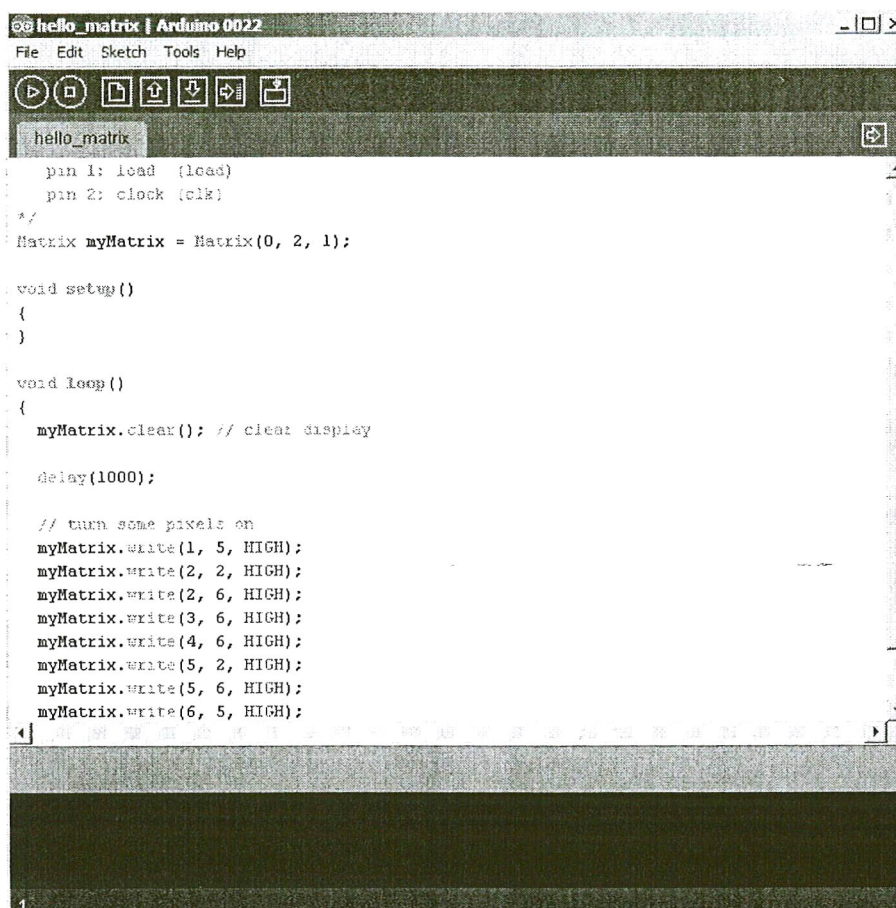


รูปที่ 4.12 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Arduino V22

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม


โปรแกรมควบคุมเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์ พัฒนาเขียนมาจากโปรแกรม Visual Basic 6.0 โดยได้พัฒนาให้กลายเป็นแบบ Package Install เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ทันที สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นการติดตั้งโดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup.exe ดังรูปที่ 4.13 หลังจากนั้นรอให้กระบวนการทำงานให้เสร็จ
2. ถัดมาจะแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อ ยอมรับการติดตั้งโปรแกรม แสดงดังรูปที่ 4.14
3. หน้าต่างถัดมาสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งได้โดยไปที่ปุ่ม Change Directory เลือกโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มไอคอนคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 4.15

Name	Size	Type	Date Modified
Support		File Folder	18/10/2554 21:18
Laser Pattern.CAB	1,405 KB	WinRAR archive	18/10/2554 21:18
Setup.exe	138 KB	Application	18/6/2541 0:00
SETUP.LST	4 KB	LST File	18/10/2554 21:18

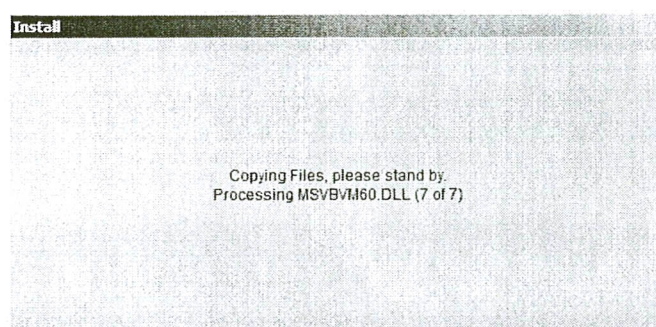


รูปที่ 4.13 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้งโปรแกรม

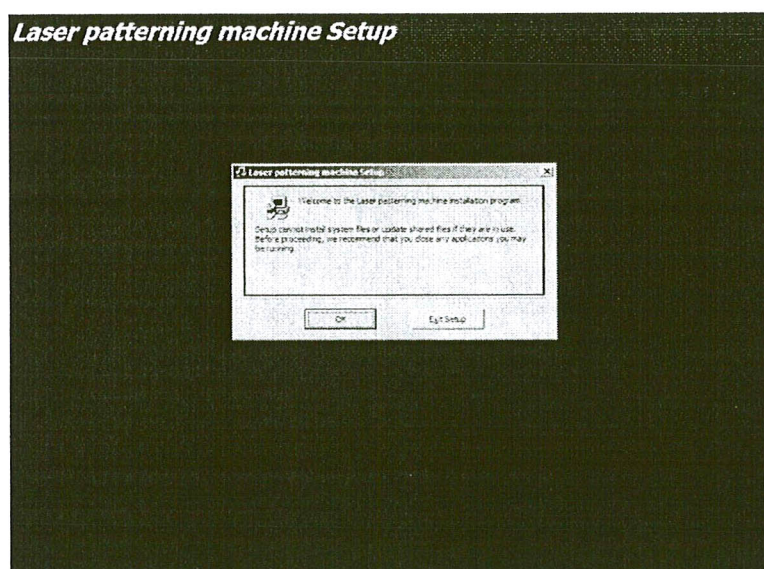


รูปที่ 4.14 ขั้นตอนที่ 2 ของการติดตั้งโปรแกรม

4. หน้าต่างถัดมาทำการตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมได้ที่ช่อง Program Group เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Continue ดังรูปที่ 4.16


5. รูปที่ 4.17 คลิกปุ่ม OK เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตามเดิมโดยอัตโนมัติ ถือเป็นการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

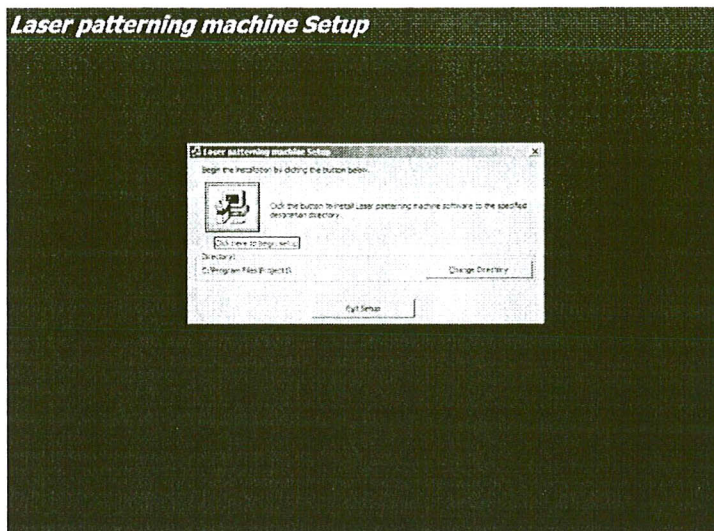

รูปที่ 4.15 ขั้นตอนที่ 3ของการติดตั้งโปรแกรม

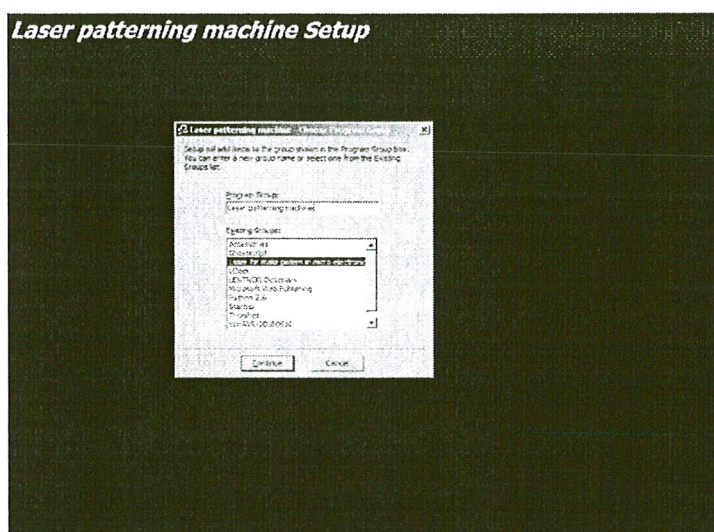


รูปที่ 4.16 ขั้นตอนที่ 4ของการติดตั้งโปรแกรม

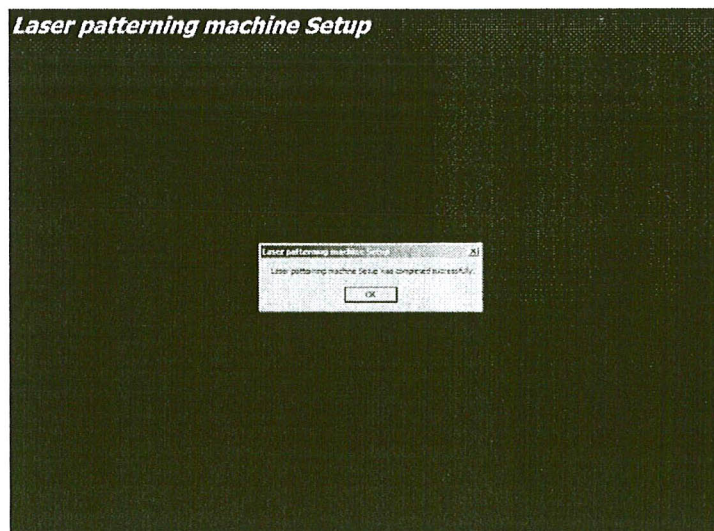

รูปที่ 4.17 ขั้นตอนที่ 5ของการติดตั้งโปรแกรม

หลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรมได้โดยเข้าไปที่เมนู Start จากนั้นเลื่อนไปที่ All Program แล้วเลื่อนไปที่โปรแกรม Laser patterning machine คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม โดยแสดงดังรูปที่ 4.18

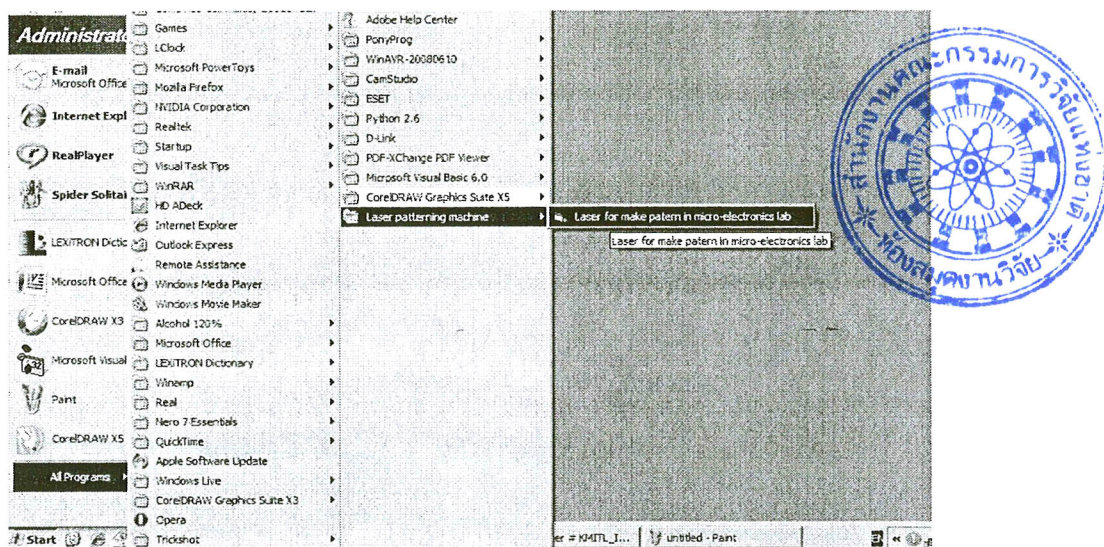


รูปที่ 4.18 การเปิดใช้งานโปรแกรม Laser Patterning Machine

หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว หน้าตาหรือส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.19 โดยส่วนต่างๆ ของโปรแกรมสามารถการใช้งานได้ดังนี้

- ส่วนของเมนูต่างๆ คือแถบที่อยู่ส่วนบนสุดของโปรแกรม เป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือ เมนูต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง
- จอแสดงผล คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของโปรแกรม ทำหน้าที่เป็นจอแสดงผลของไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- จอแสดงโค้ด คือส่วนที่อยู่ด้านขวามือ-บน จะแสดงโค้ดของไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- แถบแสดงไฟล์ที่เปิดใช้งาน คือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุด จะแสดงชื่อและตำแหน่งของไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
- ปุ่มการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (Connect to MCU) คือปุ่มที่ใช้สำหรับทำการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ขณะเริ่มต้นการใช้งานเครื่องครั้งแรก

- ปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่อง คือปุ่มทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของ Command Frame ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องดังนี้
 - Open – ปุ่มเปิดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
 - RUN – ปุ่มสั่งรันเครื่องให้ทำงาน
 - Enable – ปุ่มสั่งให้ Power supply จ่ายไฟให้แก่สแตมป์มอเตอร์ทำงาน
 - Disable – ปุ่มสั่งตัดการจ่ายไฟให้แก่สแตมป์มอเตอร์ เพื่อป้องกันสแตมป์มอเตอร์ร้อนขณะที่ไม่มีการใช้งานเครื่อง
 - Home – ปุ่มสั่งให้เครื่องจักรวิ่งกลับสู่จุดเริ่มต้น
 - Clear – ปุ่มเคลียร์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อเริ่มใช้งานใหม่
 - Exit – ปุ่มออกจากโปรแกรม จบการทำงานของโปรแกรม

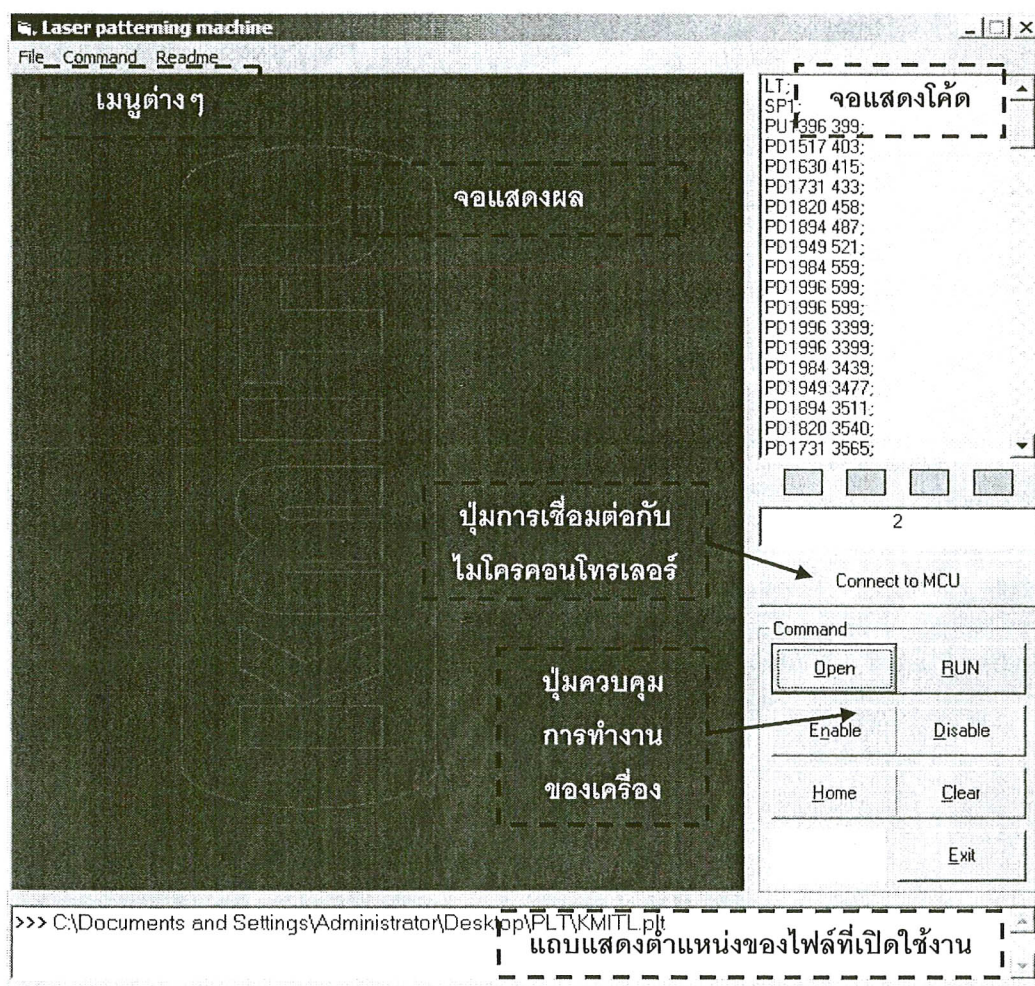

รูปที่ 4.19 หน้าต่างแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Laser Patterning Machine