

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.1 สมบัติทางกายภาพของผง PZT

นำผง PZT (soft PZT 850 , APC International Ltd., USA.) มาศึกษาโครงสร้างผลึกและองค์ประกอบด้วยเทคนิค X – ray diffraction (Bruker AXS) โดยใช้มุม 2θ จาก 10 ถึง 80 องศา แล้วนำตัวอย่างมาติดไฟฟ้าและคำนวณค่าระยะห่างระหว่างรากฐานที่ได้มาเปรียบเทียบกับตัวอย่างไฟฟ้าและข้อมูลมาตรฐานจากฐานข้อมูลของ JCPDS file (Joint Committee on Powder Diffraction Standard file) ในการวิเคราะห์เฟสของสาร , ศึกษาลักษณะรูปร่างของอนุภาคด้วยกล้อง optical microscope (Olympus B60M) , ศึกษาขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคด้วยเทคนิค laser scattering (Malvern Instrument 2000) และศึกษาพื้นที่ผิวของอนุภาคด้วยวิธี BET (COULTER SA 300)

#### 3.2 สมบัติของสารแขวนลอย PZT ในน้ำ


##### 3.2.1 ค่า zeta potential ของสารแขวนลอย PZT ในน้ำ

เตรียมสารแขวนลอยสำหรับวัดค่า zeta potential โดยผสมผง PZT และน้ำกําลືນให้ได้ปริมาณของของแข็ง 20% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยกระจายตัว Dispex A40 ปริมาณ 0 – 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง โดยเพิ่มปริมาณ Dispex A40 ครั้งละ 0.2% โดยน้ำหนักของของแข็ง แล้วนำมายับผสมด้วย ball mill ในขวด HDPE (high density polyethelene) ด้วยลูกบดเซอร์โคเนียมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ด้วยเครื่อง TIER MILL (U.S.Stoneware) โดยใช้ความเร็วในการบดผสม 190 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 ชั่วโมง แล้วนำมายกวนด้วยแท่งแม่เหล็กประมาณ 10 นาที เพื่อไล่ฟองอากาศ หลังจากนั้นนำสารแขวนลอย PZT มาวัดค่า zeta potential ด้วยเครื่อง Zetasizer Malvern Instrument (Zetasizer 4) โดยปรับค่า pH ด้วย HCl (0.1 M) และ NaOH (0.1 M)

##### 3.2.2 ผลของปริมาณสารช่วยกระจายตัวต่อสมบัติของสารแขวนลอย PZT ในน้ำ

เตรียมสารแขวนลอย PZT ในน้ำสำหรับการศึกษาสมบัติต่าง ๆ โดยผสม PZT และน้ำกําลືນให้ได้ปริมาณของของแข็ง 60% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยกระจายตัว Dispex A40 ปริมาณ 0 – 1.4% โดยน้ำหนักของของแข็ง แล้วนำมายับผสมเหมือนในข้อ 3.2.1 หลังจากนั้นนำสารแขวนลอย PZT ในน้ำที่ได้มาศึกษาการกระจายของขนาดอนุภาค , ศึกษาสมบัติการไหลตัวโดยวัดค่าความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer (Model RVDVE230 PV - E) โดยใช้ small sample

adapter และเข็มรูปทรงกระบอกเบอร์ 21 หลังบดผสานและทำการวัดข้าเมื่อเวลาผ่านไป 3, 7 และ 14 วัน โดยใช้ความเร็วในการวัด 10, 20, 50 และ 100 รอบต่อนาที ศึกษาค่า pH ด้วยเครื่องวัด pH (Eutech Instruments Waterproof pH Testr10) โดยวัดค่า pH หลังบดผสานและเมื่อเวลาผ่านไป 3, 7 และ 14 วัน และศึกษาพัฒกรรมการตกตะกอนโดยนำสารแขวนลอยเที่ยงหลอดทดลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรทิ้งไว้ เพื่อติดตามกระบวนการตกตะกอนและวัดความสูงของตะกอนเมื่อเวลาผ่านไป 3, 7 และ 14 วัน

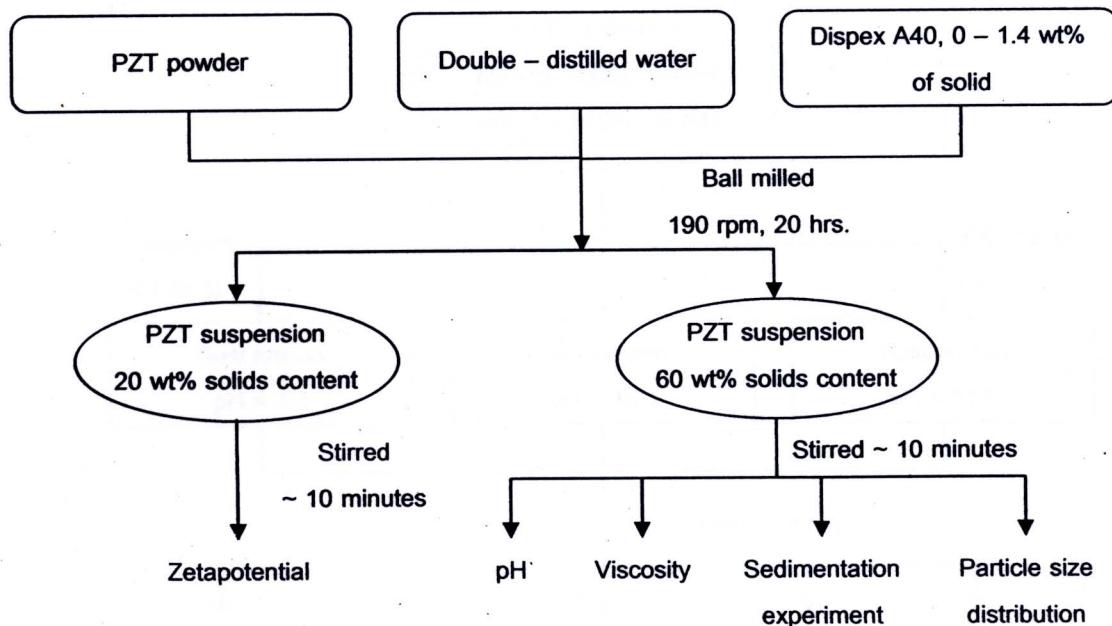


รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการศึกษาสมบัติของสารแขวนลอย PZT ในน้ำที่ปริมาณสารช่วยกระจายตัวต่าง ๆ

### 3.2.3 ผลของค่า pH ต่อสมบัติของสารแขวนลอย PZT ในน้ำ

การเตรียมสารแขวนลอยสำหรับศึกษาผลของค่า pH ทำได้โดยผสมผง PZT และน้ำกลั่นให้ได้ปริมาณของแข็ง 60% โดยน้ำหนักและเติม Dispex A40 ปริมาณ 1% โดยน้ำหนักของแข็ง แล้วนำมายาดผสานเหมือนในข้อ 3.2.1 จากนั้นนำสารแขวนลอย PZT ที่ได้ (จากการเตรียมใน batch เดียวกัน) มาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ไม่ปรับ pH ส่วนที่ 2 ปรับ pH ให้เป็นกรดด้วย HCl 0.09 M และส่วนที่ 3 ปรับ pH ให้เป็นเบสด้วย NaOH 0.09 M โดยใช้ pH Meter วัดค่า pH จากนั้นกวนสารแขวนลอยทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบเข้าสู่สมดุล จึงนำมาวัดค่า pH อีกครั้ง หลังจากนั้นนำสารแขวนลอยที่มีค่า pH ต่างกันมาศึกษาการกระจายของขนาดอนุภาค, วัดค่าความหนืดหลังบดผสานและเมื่อเวลาผ่านไป 3, 7 และ 14 วัน โดยใช้ความเร็วในการหมุน 50

และ 100 รอบต่อนาที จากนั้นวัดค่า pH เมื่อเวลาผ่านไป 3, 7 และ 14 วัน, ศึกษาพฤติกรรมการแตกตะกอนและศึกษาลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคโดยใช้เทคนิค SEM

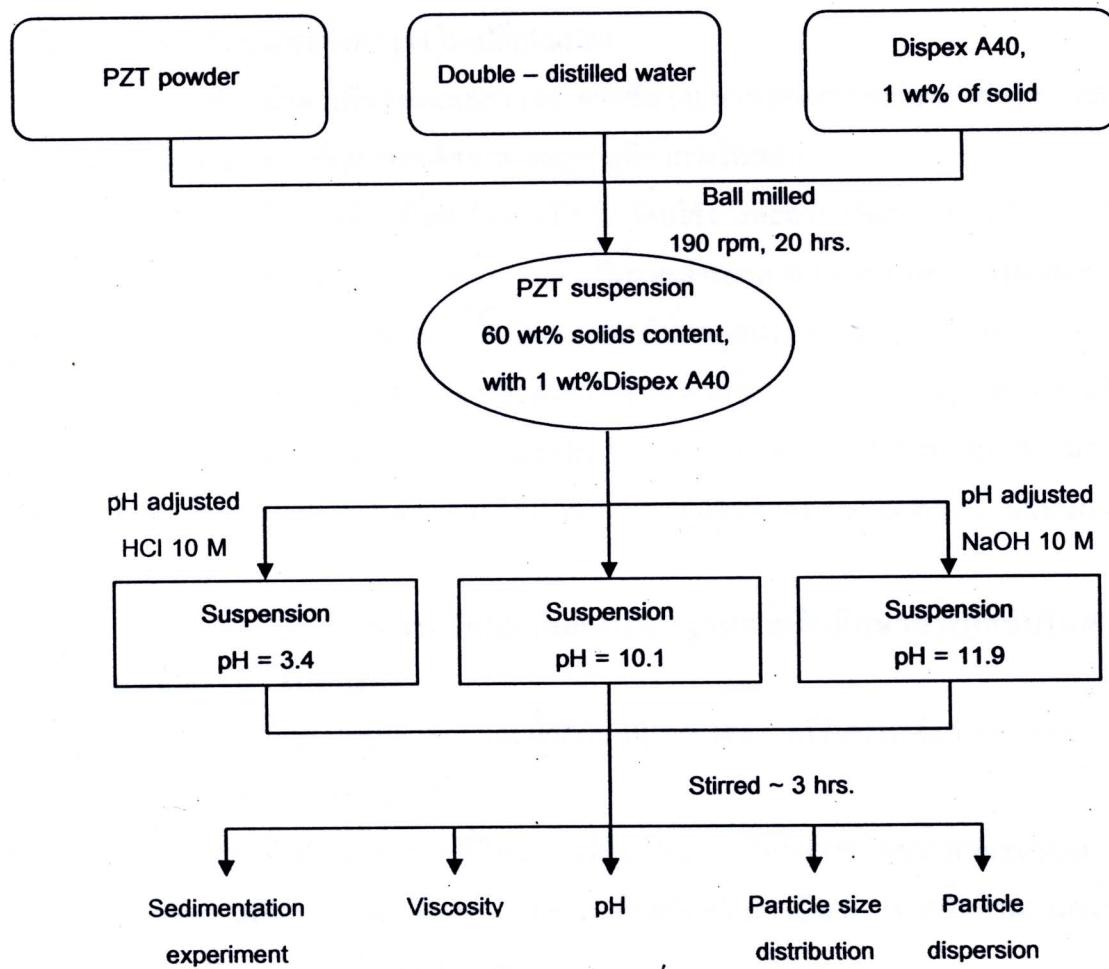

รูปที่ 3.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการศึกษาผลของค่า pH ต่อสมบัติของสารแขวนลอย PZT ในน้ำ

### 3.3 การคุณภาพของสารช่วยกระจายตัวบนพื้นผิว PZT

#### 3.3.1 การเตรียมตัวอย่างมาตรฐานสำหรับการศึกษาการคุณภาพของ ammonium polyacrylate ในรูปของ Dispex A40 บนพื้นผิวของอนุภาค PZT

##### 3.3.1.1 การเตรียมตัวอย่างมาตรฐานสำหรับศึกษาการคุณภาพในสารแขวนลอยที่มีค่า pH เป็นเบส

(1) ผสม Dispex A40 และน้ำกลันให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของ Dispex A40 0.1 – 1% โดยน้ำหนักของแข็ง สารละลายที่เตรียมได้มีค่า pH อยู่ระหว่าง 8.8 ถึง 9.1

(2) ปั๊ปสารละลาย Dispex A40 0.1% โดยน้ำหนักของแข็ง ปริมาณ 25 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์



- (3) เติม HCl 0.09 M ลงในบิวเรต์ บันทึกปริมาณเริ่มต้น
- (4) ค่อยๆ หยดสารละลายน้ำ HCl จากบิวเรตลงไปในบีกเกอร์พร้อมทั้งกวนด้วยแท่งแม่เหล็กและจุ่ม pH meter ตลอดเวลา บันทึกปริมาณ HCl ที่เติมในบีกเกอร์และค่า pH ที่เปลี่ยนไป เติม HCl จนกระทั่งค่า pH ไม่เปลี่ยนแปลง
- (5) นำค่าปริมาณและค่า pH จากข้อ (4) มาพลอตกราฟระหว่างค่า pH และปริมาณสารละลายน้ำ HCl เพื่อหาจุดยุติของสารละลายน้ำที่ทำการไฟเทรต
- (6) ทำเช่นเดียวกันกับข้อ (2) ถึง (5) โดยใช้สารละลายน้ำ Dispex A40 0.2 – 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง กราฟระหว่างค่า pH และปริมาณสารละลายน้ำ HCl ของตัวอย่างมาตรฐานสำหรับศึกษาการดูดซึบในสารแขวนลอยที่เป็นเบสแสดงในภาคผนวก ช-1 รูป (ก) – (ญ)
- (7) นำค่าที่จุดยุติของสารละลายน้ำ Dispex A40 0.1 – 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง มาพลอตกราฟระหว่าง % Dispex A40 และปริมาณ HCl (ภาคผนวก ช-1 รูป (ญ)) หาสมการเส้นตรงของกราฟเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณปริมาณการดูดซึบของ polyelectrolyte บนอนุภาค PZT ต่อไป


### 3.3.1.2 การเตรียมตัวอย่างมาตรฐานสำหรับศึกษาการดูดซึบในสารแขวนลอยที่มีค่า pH เป็นกรด

- (1) ผสม Dispex A40 และน้ำกลั่น ให้ได้สารละลายน้ำที่มีความเข้มข้น Dispex A40 0.1 – 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง
- (2) ปีเปตสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้น Dispex A40 0.1% โดยน้ำหนักของของแข็ง 25 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์และเติม HCl 0.09 M เพื่อปรับค่า pH เป็น 3.4 จากนั้นคำนวณความเข้มข้นใหม่ของ Dispex A40 ในสารละลายน้ำ
- (3) ปีเปตสารละลายน้ำที่ปรับค่า pH แล้วในปริมาณ 25 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์
- (4) เติม NaOH 0.0996 M ลงในบิวเรต บันทึกปริมาณเริ่มต้น
- (5) ค่อยๆ หยดสารละลายน้ำ NaOH จากบิวเรตลงไปในบีกเกอร์พร้อมทั้งกวนด้วยแท่งแม่เหล็กและจุ่ม pH Meter ตลอดเวลา บันทึกปริมาณ NaOH ที่เติมในบีกเกอร์และค่า pH ที่เปลี่ยนไป เติม NaOH จนกระทั่งค่า pH ไม่เปลี่ยนแปลง
- (6) นำค่าปริมาณและค่า pH จากข้อ (5) มาพลอตกราฟระหว่างค่า pH และปริมาณสารละลายน้ำ NaOH เพื่อหาจุดยุติของสารละลายน้ำที่ทำการไฟเทรต
- (7) ทำเช่นเดียวกันกับข้อ (2) ถึง (6) โดยใช้สารละลายน้ำ Dispex A40 0.2 – 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง กราฟระหว่างค่า pH และปริมาณสารละลายน้ำ NaOH ของตัวอย่างมาตรฐานสำหรับศึกษาการดูดซึบในสารแขวนลอยที่เป็นกรด แสดงในภาคผนวก ช-2 รูป (ก)-(ช)

(8) นำค่าที่จุดยติของสารละลายน้ำไปเทรตมาลดอตกราฟระหว่าง % Dispex A40 และปริมาณ NaOH (ภาชนะวาก ๒ รูป (๙)) หากการเส้นตรงของกราฟเพื่อนำมาใช้ในการคำนวนปริมาณการดูดซับของ polyelectrolyte บนอนุภาค PZT ต่อไป

### 3.3.2 ผลของค่า pH และปริมาณสารช่วยกระจายตัวต่อการดูดซับของ ammonium polyacrylate (APA) บนพื้นผิวของอนุภาค PZT

เตรียมสารแขวนลอยโดยผสมผง PZT และน้ำกลันให้ได้ปริมาณของแข็ง 20% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยกระจายตัว Dispex A40 ปริมาณ 0 – 0.8% โดยน้ำหนักของแข็ง แล้วนำมาบดผสมเหมือนในข้อ 3.2.1 จากนั้นนำสารแขวนลอย PZT ที่ได้ (จากการเตรียมใน batch เดียวกัน) มาแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ไม่ปรับ pH ส่วนที่ 2 ปรับ pH เป็น 3 ด้วย HCl 0.09 M ส่วนที่ 3 ปรับ pH เป็น 5 ด้วย HCl 0.09 M และส่วนที่ 4 ปรับ pH เป็น 10 ด้วย NaOH 0.09 M หลังจากนั้นกวนด้วยแท่งแม่เหล็กทึบไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อให้สารแขวนลอยเข้าสู่สมดุลจึงนำมาวัดค่า pH อีกครั้ง จากนั้นนำสารแขวนลอยไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge (PLC Series) โดยใช้ความเร็ว 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที จะได้สารละลายใส (supernatant) หลังจากนั้นนำมาไห่เกรตนาบิริมาณการดูดซับของ ammonium polyacrylate บนอนุภาคของ PZT ในแต่ละสภาวะของค่า pH และปริมาณ Dispex A40 ที่แตกต่างกันโดยสารละลายใสจากสารแขวนลอยที่มีค่า pH เป็น 3 และ 5 จะไห่เกรตด้วย NaOH 0.0996 M ส่วนสารละลายใสจากสารแขวนลอยที่มีค่า pH เป็น 10 และ 12 จะไห่เกรตด้วย HCl 0.09 M บันทึกปริมาณของสารที่ไห่ไห่เกรต (NaOH หรือ HCl) และ pH ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำมาลดอตกราฟหาจุดยติแล้วนำไปคำนวนหาปริมาณการดูดซับของ Dispex A40 บนอนุภาค PZT จากการเส้นตรงของกราฟตัวอย่างมาตรฐาน (ภาชนะวาก ๙)

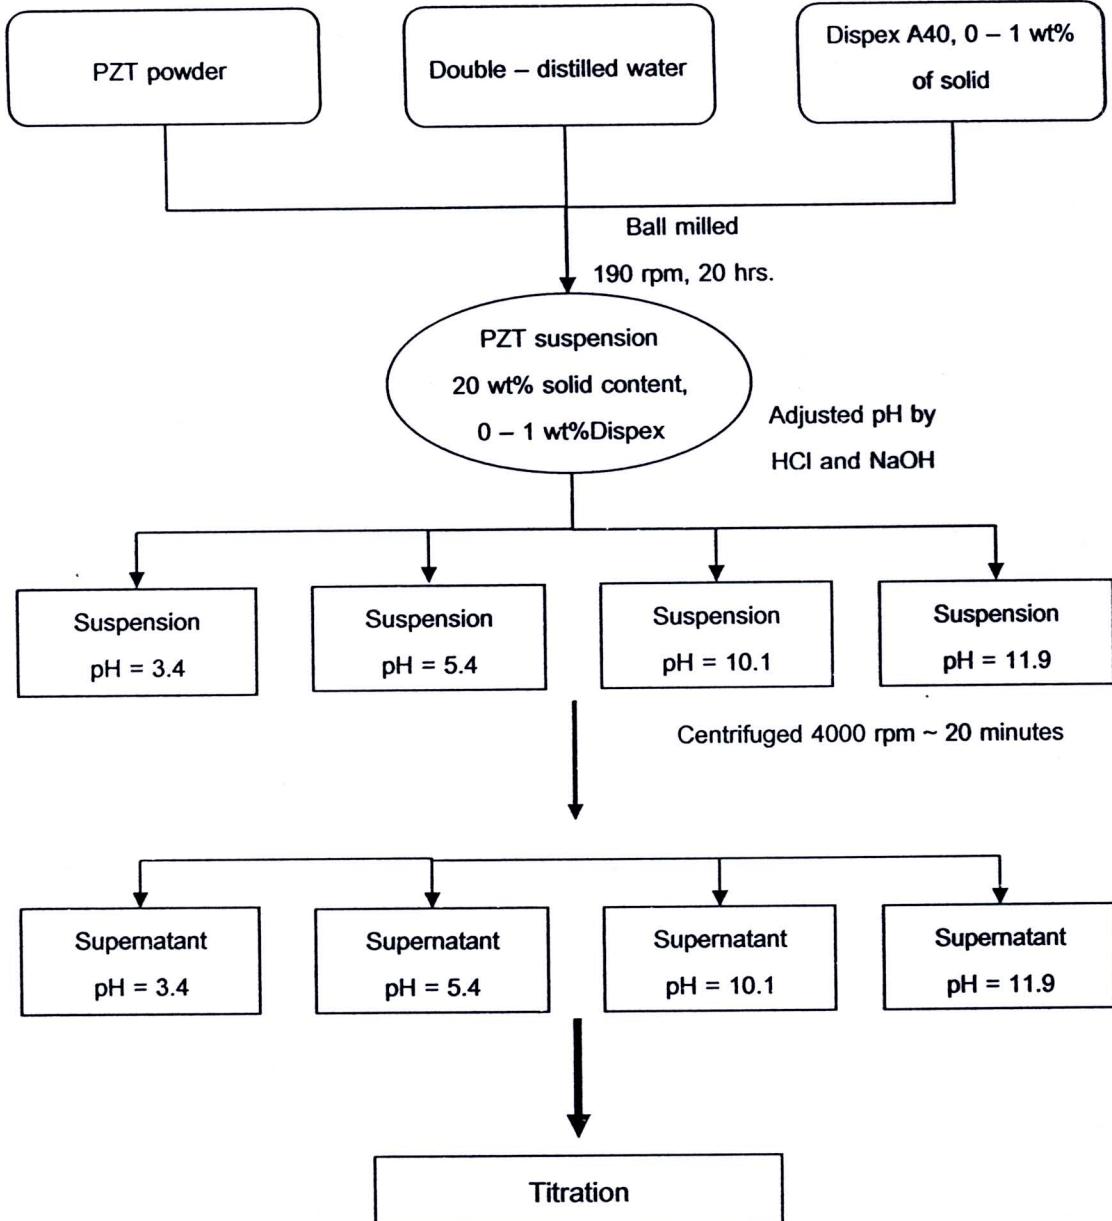

รูปที่ 3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการคีกษาผลของค่า pH และปริมาณสารช่วยกระจายตัวต่อการดูดซับของ APA บนพื้นผิวของอนุภาค PZT ในสารแขวนลอย PZT ในน้ำ 20% โดยน้ำหนักที่มีปริมาณ Dispex A40 0 – 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง